



Lasting Connections

## GUARDIAN<sup>50FM</sup> AIR



voestalpine Böhler Welding  
[www.voestalpine.com/welding](http://www.voestalpine.com/welding)

voestalpine  
ONE STEP AHEAD.


**voestalpine Böhler Welding Group GmbH**  
[www.voestalpine.com/welding](http://www.voestalpine.com/welding)

Peter-Müller-Straße 14-14a  
40468 Düsseldorf  
Germany


---

Warning .....	5
Functions/ Spare Parts .....	6
[EN] - English .....	8
[DE] - Deutsch .....	10
[ES] - Español .....	12
[FR] - Français .....	14
[IT] - Italian .....	16
[BG] - БЪЛГАРСКИ .....	18
[CN] - 中文 .....	20
[CZ] - Čeština .....	22
[DA] - Dansk .....	24
[FI] - Suomi .....	26
[HU] - Magyar .....	28
[NL] - Nederlands .....	30
[NO] - Norsk .....	32
[PL] - Polski .....	34
[PT] - Português .....	36
[RO] - Română .....	38
[RU] - Русский .....	40
[SI] - Slovenščina .....	42
[SV] - Svenska .....	44
[TR] - Türkçe .....	46



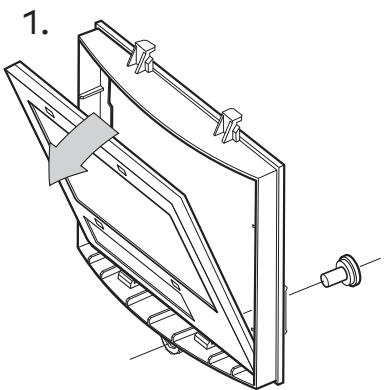

2.

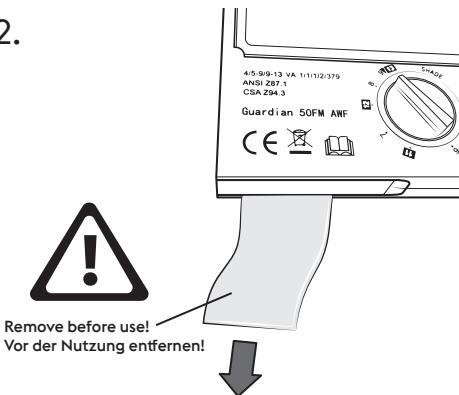

EN: **WARNING!** - Remove before use!

DE: **WARNUNG!** - Vor der Nutzung entfernen!

FR: **AVERTISSEMENT!** - Enlever avant usage!

PL: **UWAGA!** - Przed użyciem usunąć!

IT: **Attenzione!** - Rimuovere prima dell'utilizzo!

ES: **iATENCIÓN!** - ¡Quitar antes de usar!

CS: **POZOR!** Před použitím vyjmout!

FI: **VAROITUS!** - Poista ennen käyttöä!

DA: **ADVARSEL!** - Fjern før brug!

HU: **FIGYELEM!** - Felhasználás előtt eltávolítandó!

NL: **WAARSCHUWING!** - Verwijderen voor gebruik!

NO: **VIKTIG!** - Fjern før bruk!

PT: **ATENÇÃO!** - Remova antes de utilizar

RO: **ATENȚIE!** Îndepărtați înainte de utilizare!

RU: **Внимание!** Удалите протектор перед использованием!

SL: **OPOZORILO!** – Odstraniti pred uporabo!

SV: **OBSERVERA** - Avlägsna innan användning!

TR: **UYARI!** - Kullanmadan önce çıkarın!



ZH: 警告！ - 使用前请移除！

BG: **ВНИМАНИЕ!** – Премахни преди употреба!



**Schutzstufentabelle**  
**Shade level chart**

**Tableau des niveaux de protection**  
**Tabella dei livelli di protezione**

Welding process or related technique	amperes																			
	0.5	2.5	10	20	40	80	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500	
	8		9	10		11				12		13								
						10	11			12		13								
						10	11			12	13	14								
	8		9	10		11				12	13									
				10	11	12			13		14									
						11			12		13									
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
	0.5	1	2.5	10	20	40	80	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500

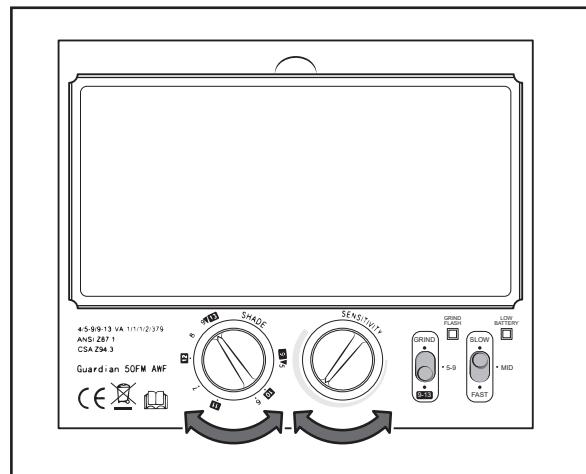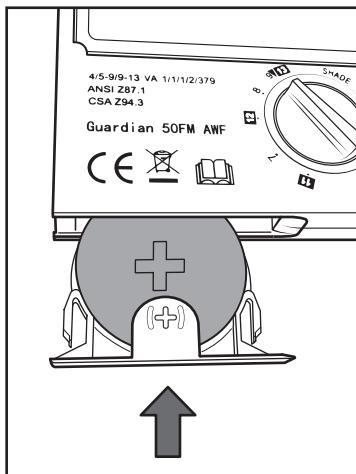

ITEM	PART NO.
*	86682
1	32423
2	86697
3	86691
4	32443
6	32437
7	57182
8	32416
9	32406
5	32444
5	32445
5	32452
5	32456

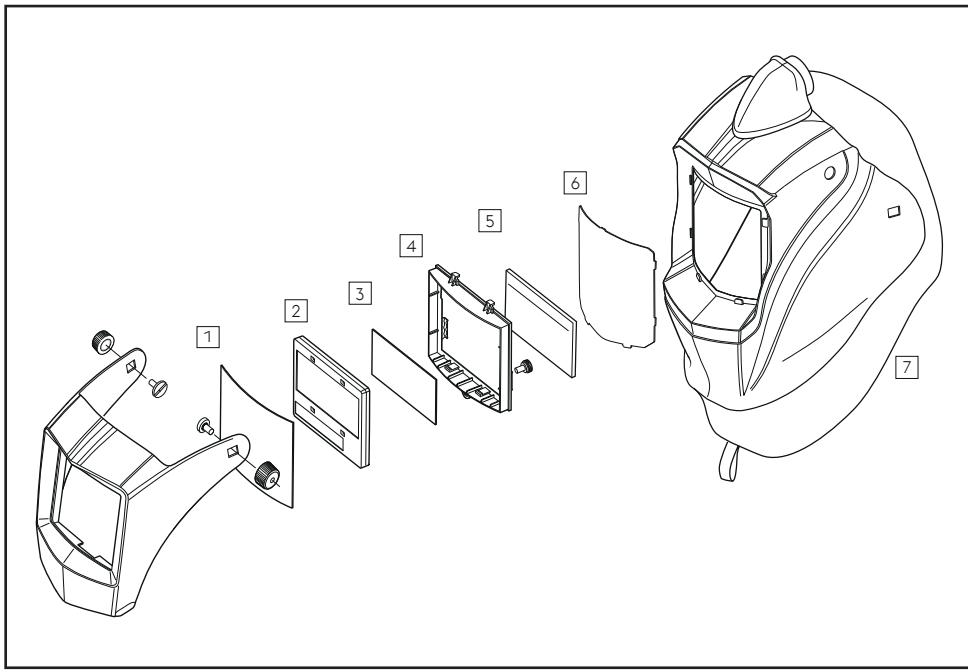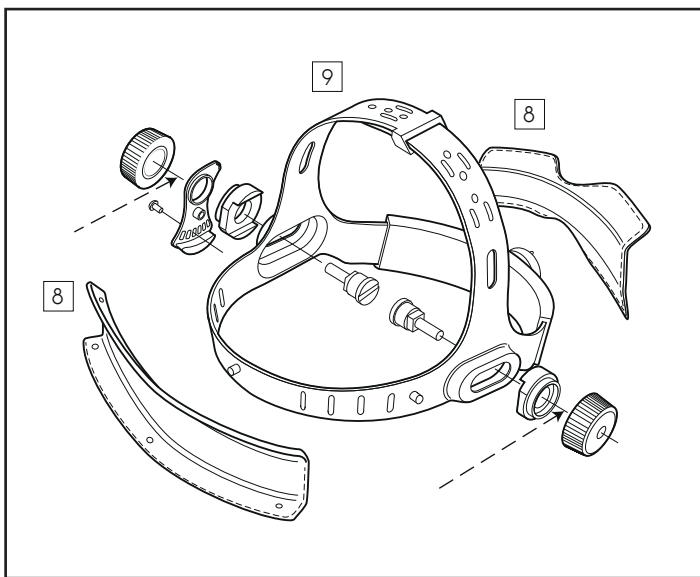

# SAFETY WARNINGS - READ BEFORE USING



## WARNING

Read & Understand All Instructions Before Using



Auto-Darkening welding helmets are designed to protect the eye and face from sparks, spatter and harmful radiation under normal welding conditions. The Auto-Darkening filter works automatically. It changes from light to dark state when the welding arc is struck, and it returns to the light state when welding stops.

The Auto-Darkening welding helmet comes assembled. However before it can be used, it must be adjusted to your personal preferences. Set it up for delay time, sensitivity and shade number for your application.

The helmet should be stored in a dry, cool and dark area and remember to remove the battery before long-time storage.



## WARNING



- » This Auto-Darkening welding helmet is not suitable for laser welding or oxy-acetylene (gas welding) applications
- » Never place the helmet and Auto-Darkening filter on a hot surface.
- » Never open or tamper with the Auto-Darkening filter.
- » This Auto-Darkening welding helmet will not protect against severe impact hazards.
- » This helmet will not protect against explosive devices or corrosive liquids.
- » Do not make any modifications to either the filter or helmet, unless specified in this manual.
- » Do not use replacement parts other than those specified in this manual. Unauthorized modifications and replacement parts will void the warranty and expose the operator to the risk of personal injury.
- » Should this helmet not darken upon striking an arc, stop welding immediately and contact your supervisor or your dealer.
- » Do not immerse the filter in water.
- » Do not use any solvents on the filter screen or helmet components.
- » Use only at temperatures: -5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).
- » Storing temperature: -20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ 158 °F). The helmet

should be stored in a dry cool and dark area, when not using it for a long time.

- » Protect the filter from contact with liquid and dirt.
- » Clean the filter surface regularly; do not use strong cleaning solutions. Always keep the sensors and solar cells clean using a clean lint-free tissue.
- » Regularly replace the cracked / scratched / pitted front cover lens.
- » The materials which may come into contact with the wearer's skin can cause allergic reactions in some circumstances.
- » The ADF shall only be used in conjunction with the inner cover lens.
- » Wear approved safety glasses with side shields under your helmet.
- » Eye-protectors against high speed particles worn over standard ophthalmic spectacles may transmit impacts, thus creating a hazard to the wearer.
- » Toughened mineral filter oculars shall only be used in conjunction with a suitable backing ocular.
- » If the symbols F or B are not common to both the ocular and the frame, then it is the lower level which shall be assigned to the complete eye-protection.

## INSTRUCTIONS FOR USE

**WARNING!** Before using the helmet for welding, ensure that you have read and understood the safety instructions.

Information manual for the Böhler Welding protective helmets comply with Para 1.4 of Appendix II of the PPE Regulations (EU) 2016/425.

Böhler Welding helmets offers permanent protection against UV/IR rays, also face and eye protection against sparks caused by the welding process.

Do not look directly into the welding arc with unprotected eyes when the arc strikes. This can cause painful inflammation of the cornea and irreparable damage to the lens of the eye leading to cataracts.

## RANGE OF APPLICATION

**WARNING!** Before using the helmet for welding, ensure that you have read and understood the safety instructions.

Böhler Welding helmets and welding filters can be used for most arc welding applications and for GTAW / TIG where stated. The welding filters provide protection against harmful UV- and IR-radiation according to the requirement for shade number marked on each passive of automatic (ADF) model; eye protection remains as long as the flip up is in the down position covering the vision.

The following chart is presented as a reference for the selection of the most suitable shade for the welding filter: (p. 6)

Depending upon the application conditions, the next highest or next lowest protection level can be used.

The darker fields indicate those areas in where the corresponding welding process cannot be used.

Böhler Welding helmets are suitable for, but not limited to the following applications:

- » AC/DC pulses
- » Inverters WIG/TIG
- » Stick welding
- » Argon/Helium
- » MIG/MAG protective gas electrodes

## PREPARATION & OPERATION

Böhler Welding helmets are fully assembled and ready to be used after minor adjustments. All welding helmets are equipped with a comfortable headgear that can be adjusted for comfort: (p. 7)

Rotate the adjustment knob at the rear of the headgear assembly to fit the user's head. There is adjustment on the top strap, longitudinal adjustment and angular adjustment.

Before commencing work please inspect carefully the welding helmet and ADF for any visible marks, cracks, pitted or scratched surfaces; damaged surfaces even on protection plates reduce vision impairment. If protection plates are scratched, damaged or built up with spatter please replace.

Welding helmets should not be dropped. Do not place heavy objects or tools on or inside the helmet as they might damage the components. If used with care, the welding filter requires no further maintenance during its lifetime.

## SERVICING AND MAINTENANCE

Only clean the helmet with mild soap and water. Dry with a clean cotton cloth. The use of solvents is strictly prohibited, as they will damage the mask and filters. Scratched or damaged visors must always be replaced.

The user must make daily regular checks to ensure no damage is evident. Outer and inner visors are wear parts and must be replaced regularly with genuine certified universal spare parts.

We recommend a use period of 3-4 years. The duration of use depends on various features such as usage, cleaning, storage and maintenance. Frequency of inspections and replacement of damaged parts is recommended.

## REPLACING THE OUTER LENS

1. Ensure that the helmet is always fitted with Böhler Welding approved outer and inner protection lens.
2. The protection lenses must be replaced when broken, damaged or covered with welding spatter to the extent that vision is impaired.
3. Outer and Inner protection lenses are wear parts and must be replaced regularly with genuine certified spare parts.
4. The outer protection lens is mounted from the back, see illustration. (p. 7)
5. The inner lens is mounted from the back into the locators on the auto darkening filter. Protection marked in accordance with this standard is only provided when all lens and retention components are installed according to the list of manufacturers instructions.
6. Change dark shade from 9 to 13 to 5 to 9 or to Grind mode as desired on the ADF. (p. 6)
7. Adjust the Sensitivity Time as desired by using the variable adjustment knob. (p. 6)
8. The Delay Time (from dark to light) is adjusted with the right toggle on the ADF (p. 6). There are 3 delay settings to choose: „SLOW“ 0.9 sec., „MID“ 0.5 sec. and „FAST“ 0.1 sec.
9. The delay is adjusted on the left hand toggle switch there are 3 delay settings to choose from Top Slow delay 0.9sec middle medium delay 0.5sec and bottom fast delay 0.1sec
10. When the helmet is not used for 15 minutes the power will automatically shut-off. There is no OFF switch.

## REPLACING THE ADF BATTERY

It is essential that when replacing the battery that it is mounted the correct way up as per the illustration. (p. 6)

## TROUBLE SHOOTING

1. Not Switching – Stop welding immediately if the auto lens stays light and will not darken. Review the sensitivity recommendations and adjust sensitivity. Clean lens cover and sensors of any obstructions. Note! Make sure the sensors are clean and facing the arc; angles of 45° or more do not allow the arc light to reach the sensors.
2. Not switching – If the auto lens stays dark after the weld arc is extinguished, or the auto-lens stays dark when no arc is present. Fine-tune the sensitivity setting by making small adjustments to the control by turning it toward the 'Lo' setting. In extreme light conditions, it may be necessary to reduce the surrounding light levels.

During testing or use, in case of any malfunctioning, please suspend using it and contact your local sales agent.

## ADF MARKING

### CE 4/5-9/9-13 VA 1/1/1/2 379

- 4 - light state scale number  
5 - lightest dark state scale number  
13 - Darkest state scale number  
VA - Manufacturers identification  
1 - Optical class  
1 - Diffusion of light class  
1 - Variation in luminous transmittance class  
2 - Angle of Dependence classification  
379 - Number of the standard

### Helmet Marking Explanation

#### EN175 B

EN175 – Is the standard number

B – Is medium energy impact rating

### Cover lens markings

#### EN166 1 B

## PARTS LIST (p. 6)

Guardian50 FM Air - 86682	Headgear Complete - 32406
Front Cover Lens - 32423	Dioptrē +1,0 - 32444
ADF Guardian 50FM - 86697	Dioptrē +1,5 - 32445
Inside Cover Lens - 86691	Dioptrē +2,0 - 32452
Grinding visor - 32437	Dioptrē +2,5 - 32456
Sweatband front and rear - 32416	Face-seal - 57182

## CERTIFICATION & CONTROL LABELS

The Böhler Welding helmets and welding filters are tested for eye protection by the following notified body: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

Test lab accredited by DAKK S D-PL-19590-02-00

Notified by the Central

Authority of the Federal States  
for Safety Technologies (ZLS)

ZLS-NB-0156

This PPE device complies with the following applicable EU standards:



**EN166B:2001**  
**EN379:2003 + A1:2009**  
**EN175B:1997**

European Conformity mark - This confirms that the product fulfills the requirements of the PPE Regulation (EU) 2016/425.

# SICHERHEITSHINWEISS - VOR GEBRAUCH LESEN



## WARNUNG

Machen Sie sich vor dem Gebrauch mit allen Anweisungen vertraut



Automatik-Schweißhelme dienen zum Schutz der Augen und des Gesichts vor Funken, Schweißspritzern und schädlichen Lichtstrahlen unter normalen Schweißbedingungen. Der sich automatisch verdunkelnde Filter (Auto-Darkening Filter, ADF) wird beim Entzünden des Lichtbogens automatisch dunkel und nach Unterbrechung der Schweißarbeiten wieder hell.

Der Automatik-Schweißhelm wird fertig montiert geliefert. Er ist vor der Benutzung jedoch vom Träger ordnungsgemäß einzustellen. Stellen Sie die Verzögerungszeit, Empfindlichkeit und Tönungsnummer entsprechend der Anwendung ein.  
Bewahren Sie den Helm an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort auf, und entfernen Sie vor langfristigen Lagerungen die Batterien.



## WARNUNG



- » Dieser Automatik-Schweißhelm eignet sich nicht für Laserschweißarbeiten oder Autogenschweißen geeignet.
- » Bringen Sie den Helm und den ADF niemals mit heißen Oberflächen in Berührung.
- » Öffnen oder verändern Sie den ADF auf keinen Fall.
- » Dieser Automatik-Schweißhelm schützt nicht vor schweren Stößen.
- » Dieser Helm bietet keinen Schutz vor Sprengkörpern oder ötzenden Flüssigkeiten.
- » Nehmen Sie keinerlei Veränderungen am Filter oder Helm vor, sofern diese nicht ausdrücklich in diesem Handbuch angegeben sind.
- » Verwenden Sie ausschließlich die in diesem Handbuch angegebenen Ersatzteile. Unzulässige Änderungen oder Ersatzteile führen zum Erlöschen der Garantie und können eine Verletzungsgefahr für den Schweißer bilden.
- » Sollte sich dieser Helm bei Entzünden des Lichtbogens nicht verdunkeln, unterbrechen Sie den Schweißvorgang sofort, und wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder Händler.
- » Tauchen Sie den Filter nicht in Wasser.
- » Bringen Sie den Filtereinsatz oder die Helmkomponenten nicht mit Lösungsmitteln in Kontakt.
- » Verwenden Sie den Helm nur im folgenden Temperaturbereich: -5 °C bis +55 °C
- » Lagertemperatur: -20 °C bis +70 °C Lagern Sie den Helm an einem trockenen, kühlen und dunklen Ort, wenn Sie ihn über längere Zeit

nicht benutzen.

- » Schützen Sie den Filter vor Kontakt mit Flüssigkeiten und Schmutz.
- » Reinigen Sie die Filteroberfläche regelmäßig. Verwenden Sie dabei keine starken Reinigungslösungen. Halten Sie die Sensoren und Solarzellen mit einem sauberen, fusselfreien Tuch stets sauber.
- » Ersetzen Sie die Vorsatzscheibe, wenn diese Risse, Kratzer oder Löcher aufweist.
- » Beim Tragen des Helms können Materialien, die mit der Haut in Kontakt kommen, unter Umständen allergische Reaktionen hervorrufen.
- » Der ADF wird nur zusammen mit der inneren Vorsatzscheibe verwendet.
- » Tragen Sie eine zugelassene Schutzbrille mit Seitenschutz unter Ihrem Helm.
- » Wenn das Visier zum Schutz vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit über einer herkömmlichen Brille mit Sehstärke getragen wird, können darauf übertragene Stöße eine Verletzungsgefahr für den Träger darstellen.
- » Gehärtete Mineralfilterscheiben dürfen nur in Verbindung mit passenden Hinterlegscheiben verwendet werden.
- » Wenn Scheibe und Rahmen nicht beide mit den Symbolen „F“ oder „B“ gekennzeichnet sind, gilt für den gesamten Augenschutz die jeweils niedrigere Stufe.

## GEBRAUCHSANWEISUNG

**WARNUNG!** Machen Sie sich vor Gebrauch des Helms zum Schweißen unbedingt mit den Sicherheitshinweisen vertraut.

Das Informationshandbuch für den Böhler Welding Schweißhelm erfüllt die Anforderungen von Teil 1.4 im Anhang II der EG-Bestimmungen.

Der Böhler Welding Schweißhelm bietet dauerhaften Schutz vor UV- und Infrarotstrahlung und schützt Gesicht und Augen vor Schweißfunkeln.

Schauen Sie beim Zünden des Lichtbogens nicht mit ungeschützten Augen direkt in die Schweißstrahlen. Andernfalls kann es zu einer schmerhaften Entzündung der Hornhaut sowie zu irreparablen Schäden an der Augenlinse mit anschließender Trübung kommen.

## ANWENDUNGSBEREICH

**WARNUNG!** Machen Sie sich vor Gebrauch des Helms zum Schweißen unbedingt mit den Sicherheitshinweisen vertraut.

Böhler Welding Schweißhelme und Schweißfilter eignen sich für die meisten Lichtbogenschweißarbeiten und, sofern angegeben, auch für TIG-Schweißarbeiten. Die Schweißfilter schützen vor gesundheitsschädlicher UV- und IR-Strahlung. Die Schutzwirkung richtet sich nach der auf jedem passiven und automatischen (ADF-) Modell angegebenen Tönungsnummer. Die Augenschutzwirkung hat Bestand, solange sich das Klappvisier in der unteren Stellung befindet und den Sichtbereich abdeckt.

Die folgende Tabelle dient als Entscheidungshilfe bei der Auswahl der geeigneten Tönung: (S.6)

Je nach Einsatzbedingungen kann auch die nächsthöhere oder nächstniedrigere Schutzstufe gewählt werden. Die grauen Felder kennzeichnen alle Bereiche, in denen die entsprechenden Schweißarbeiten nicht durchgeführt werden dürfen. Die Böhler Welding Schweißhelme sind für die folgenden Anwendungen geeignet, aber nicht darauf beschränkt:

- » Gepulstes Gleichstrom- und Wechselstromschweißen
- » WIG-/TIG-Schweißen
- » Stabschweißen
- » Schweißen mit Argon-Helium-Gemischen
- » MIG/MAG-Schweißen mit Schutzgas-Elektroden

## VORBEREITUNG UND ANWENDUNG

Der Schweißhelm Böhler Welding wird komplett montiert geliefert und ist nach geringfügiger Anpassung sofort einsatzbereit. Alle Schweißhelme haben ein bequemes Kopfband mit vier Einstellmöglichkeiten: (S.7)

Bringen Sie das Kopfband an, indem Sie die Knäufe einzeln heraus-schrauben, den Gewindestöpsel des jeweiligen Knaufs durch die größeren Öffnungen in der Seite des Helms führen und die Knäufe wieder festziehen. Durch Drehen an dem Stellknopf hinten am Kopf-band können Sie das Kopfband an den Kopf des Trägers anpassen. Untersuchen Sie den Helm und den ADF vor Arbeitsbeginn auf sichtbare Kratzer, Risse, Löcher und sonstige Schäden. Beschädigte Oberflächen beeinträchtigen selbst auf Schutzplatten den Sichtschutz. Wenn eine Schutzplatte zerkratzt, beschädigt oder mit Spritzern besetzt ist, muss sie ersetzt werden.

Der Schweißhelm darf nicht zu Boden fallen. Legen Sie keine schweren Gegenstände (z. B. Werkzeug) auf oder in den Helm, da die Einzelteile dadurch beschädigt werden können. Bei ordnungsgemäßer Verwendung ist während der gesamten Lebensdauer keine weitere Wartung notwendig.

## WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

Den Schweißhelm Böhler Welding nur mit Wasser und milder Seife reinigen. Mit einem trockenen Baumwolltuch abtrocknen. Keine Lösungsmittel verwenden, da sie Schäden an Maske und Filtern hinterlassen.

Ein zerkratztes oder anderweitig beschädigtes Visier sofort ersetzen.

Der Anwender muss den Helm täglich einer Inspektion auf Schäden unterziehen. Beim Außen- und Innenvisier handelt es sich um Verschleißteile, die regelmäßig durch zertifizierte Universal-Originalteile zu ersetzen sind.

Wir empfehlen eine Nutzungsdauer von 2 bis 3 Jahren. Die tatsächliche Nutzungsdauer ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie Handhabung, Reinigung, Lagerung, Pflege sowie Häufigkeit der Inspektionen und Erneuerungen (werden empfohlen).

## ÄUSSERE VORSATZSCHEIBE ERSETZEN

1. Vergewissern Sie sich, dass der Helm eine äußere und innere Vorsatzscheibe hat.
2. Die Vorsatzscheiben müssen ersetzt werden, sobald sichtbehindernde Beschädigungen oder erhöhter Besatz mit Schweiß-spritzern festzustellen sind.
3. Bei der äußeren und inneren Vorsatzscheibe handelt es sich um Verschleißteile, die regelmäßig durch zertifizierte Originalteile zu ersetzen sind.
4. Die äußere Vorsatzscheibe wird von hinten eingesetzt (siehe Abbildung oben). (S.7)
5. Die innere Vorsatzscheibe wird von hinten in die Haltenasen am Automatikschweißfilter gesetzt. Die normgerecht angegebene Schutzwirkung wird nur erreicht, wenn alle Vorsatzscheiben und Schutzkomponenten gemäß Herstelleranweisungen montiert wurden.
6. Wechsel der Abdunklungsstufen von 9 bis 13 bzw. 5 bis 9 frei einstellbar. (S.6)
7. Empfindlichkeit und Aufhellzeit lassen sich nach Bedarf mit dem Verstellknopf einstellen. (S.6)
8. Die Verzögerungszeit (von dunkel zu hell) wird mit dem rechten Kippschalter am ADF eingestellt (S. 6). Es stehen 3 Einstellungen zur Auswahl: „SLOW“ 0,9 Sek., „MID“ 0,5 Sek. und „FAST“ 0,1 Sek.
9. Bei Nichtgebrauch schaltet der Helm nach 15 Minuten selbst-tätig ab. Es gibt keinen Ausschalter.

## WECHSEL DER ADF BATTERIE

Es ist wichtig das die Batterie mit der Kennzeichnung nach oben eingelegt wird. So wie in der Illustration dargestellt. (S.6)

## PROBLEMBEHEBUNG

1. Keine Reaktion: Der Filter dunkelt beim Schweißen nicht ab, die Scheibe bleibt hell. Sofort die Schweißarbeiten abbrechen! Vorgaben zur Einstellung lesen und Empfindlichkeit anpassen. Vorsatzscheibe und Sensoren von Verunreinigungen befreien. Hinweis: Sicherstellen, dass die Sensoren sauber und auf den Lichtbogen gerichtet sind. Ab einem Winkel von 45 Grad wird der Lichtbogen nicht mehr von den Sensoren erfasst.
2. Keine Reaktion: Der automatische Filter hellt nach Erlöschen des Lichtbogens nicht auf oder bleibt abgedunkelt, obwohl kein Lichtbogen scheint. Empfindlichkeit durch geringfügiges Drehen in Richtung der Einstellung „Lo“ anpassen. Bei extremen Lichtverhältnissen muss eventuell die Umgebungshelligkeit angepasst werden. Wenn es bei Tests und Gebrauch zu Fehlfunktionen kommt, den Helm nicht mehr verwenden. Den Händler vor Ort kontaktieren.

## KENNZEICHNUNG DES ADF

### CE 4/5-9/9-13 VA 1/1/2 379

- 4: Hellstufe  
5: hellste Dunkelstufe  
13: dunkelste Dunkelstufe  
VA: Herstellerkennung  
1: Optische Klasse  
1: Streulichtklasse  
1: Homogenitätsklasse  
2: Klasse Winkelabhängigkeit  
379: Normnummer

### Erläuterung der Helmkennzeichnung

#### EN175 B

EN175: Normbezeichnung  
B: mittlere Stoßenergie

### Kennzeichnung der Vorsatzscheiben

#### EN166 1 B

## STÜCKLISTE UND MONTAGE (S.7)

Guardian50 FM Air - 86682	Kopfband - 32406
Äußere Vorsatzscheibe - 32423	Dioptr. +1,0 - 32444
ADF Guardian 50FM - 86697	Dioptr. +1,5 - 32445
Innere Vorsatzscheibe - 86691	Dioptr. +2,0 - 32452
Schleifvorsatzscheibe - 32437	Dioptr. +2,5 - 32456
Schweißband - 32416	Visierabdichtung - 57182

## ZERTIFIZIERUNG UND KONTROLLEN

Die Schweißfilter Böhler Welding werden von der folgenden akkreditierten Stelle geprüft: ECS GmbH – European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik.

Testlabor akkreditiert durch DAKKS D-PL-19590-02-00  
Ernannt durch die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)  
ZLS-NB-0156

Diese PSA-Vorrichtung entspricht den folgenden geltenden EU-Normen:



**EN166B:2001**  
**EN379:2003 + A1:2009**  
**EN175B:1997**

### CE-Kennzeichnung:

Diese bestätigt, dass das Produkt die Anforderungen der PSA Verordnung (EU) 2016/425 erfüllt.

# ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD - LEER ANTES DE USAR



## ADVERTENCIA

Debe leer y comprender todas las instrucciones antes del uso



Los cascos de soldadura de oscurecimiento automático están diseñados para proteger los ojos y la cara de las chispas, las salpicaduras y la radiación nociva bajo condiciones de soldadura normales. El filtro de oscurecimiento automático cambia automáticamente del estado claro al estado oscuro cuando se establece el arco de soldadura y vuelve al estado claro cuando se detiene la soldadura.

El casco de soldadura de oscurecimiento automático se entrega montado. Pero antes del uso se debe ajustar para adaptarse de forma adecuada al usuario. Establezca el tiempo de retroceso, la sensibilidad y el nivel de oscurecimiento para su aplicación. El casco debe almacenarse en un lugar seco, fresco y oscuro y recuerde retirar la batería si lo va a almacenar por un largo período de tiempo.



## ADVERTENCIA



- » Este casco de soldadura de oscurecimiento automático no es adecuado para la soldadura por láser u oxiacetilénica (soldadura con gas)
- » Nunca coloque este casco y el filtro de oscurecimiento automático sobre una superficie caliente.
- » Nunca abra o altere el filtro de oscurecimiento automático.
- » Este casco de soldadura de oscurecimiento automático no protege contra riesgos de impacto severos.
- » Este casco no protege contra dispositivos explosivos o líquidos corrosivos.
- » No realice ninguna modificación ni al filtro ni al casco, salvo que se especifique en este manual.
- » No utilice piezas de repuesto diferentes a las especificadas en este manual. Las modificaciones y las piezas de repuesto no autorizadas anulan la garantía y exponen al usuario a riesgos de lesiones personales.
- » Si este casco no se oscureciera al establecer un arco, detenga la soldadura inmediatamente y contacte con su supervisor o su distribuidor.
- » No sumerja el filtro en agua.
- » No utilice ningún tipo de solvente en el filtro o componentes del casco.
- » Utilizar únicamente en el siguiente rango de temperaturas: - 5 °C ~ + 55 °C (23 ~ 131 °F).
- » Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ +70 °C (- 4 ~ 158 °F).

### INSTRUCCIONES DE USO

¡ADVERTENCIA! Antes de utilizar el casco para la soldadura, asegúrese de haber leído y comprendido las instrucciones de seguridad.

Manual de información de los cascos de protección Böhler Welding cumplen con el párrafo 1.4 del Apéndice II del Reglamento sobre EPI (UE) 2016/425.

Los cascos de soldadura Böhler Welding ofrecen protección permanente contra rayos UV/IR, también protección para la cara y los ojos contra chispas generadas durante el proceso de soldadura.

No mire directamente al rayo de soldadura al establecer el arco con los ojos desprotegidos. Esto puede causar la inflamación dolorosa de la cornea y daños irreparables en el cristalino, lo que puede conducir a cataratas.

### CAMPO DE APLICACIÓN

¡ADVERTENCIA! Antes de utilizar el casco para la soldadura, asegúrese de haber leído y comprendido las instrucciones de seguridad.

Los cascos de soldadura y los filtros de soldadura Böhler Welding pueden utilizarse para la mayoría de las aplicaciones de soldadura por arco y para TIG si así se especifica. Los filtros de soldadura ofrecen protección contra la radiación nociva UV e IR según los requisitos del nivel de oscurecimiento especificado en cada modelo pasivo o automático (ADF); la protección ocular se mantiene mientras la protección frontal se encuentre plegada hacia abajo cubriendo la visión.

La siguiente tabla se presenta como referencia para la selección del nivel de oscurecimiento más adecuado para el filtro de soldadura: (p.6)

En función de las condiciones de aplicación se puede utilizar el siguiente nivel de protección más alto o más bajo.

Los campos más oscuros corresponden a las áreas en las cuales no se puede utilizar el proceso de soldadura correspondiente.

Los cascos de soldadura Böhler Welding son adecuados, pero no se limitan a las siguientes aplicaciones:

- » Impulsos AC/DC
- » Inversores WIG/TIG
- » Soldadura de varilla
- » Argón/helio
- » Electrodos de gas protector MIG/MAG

## PREPARACIÓN Y OPERACIÓN

Los cascos de soldadura Böhler Welding se entregan completamente montados y están listos para el uso, tras realizar algunos ajustes mínimos. Todos los cascos de soldadura están equipados con un arnés confortable que se puede ajustar para mayor comodidad: (p.7)

Gire la perilla de ajuste en la parte trasera del casco para ajustarlo a la cabeza del usuario. Se puede ajustar mediante la correa superior, también longitudinal y angularmente.

Antes de comenzar el trabajo inspeccione cuidadosamente el casco de soldadura y el ADF para comprobar que no presente marcas, fisuras, superficies picadas o rayadas; las superficies dañadas, incluso en las placas de protección, reducen la protección de la visión. Si las placas de protección están rayadas, dañadas o tienen salpicaduras, deben reemplazarse.

Procure que el casco de soldadura no se caiga. No coloque objetos o herramientas pesadas sobre o dentro del casco, ya que podrían dañar sus componentes. Si se utiliza de forma adecuada, el filtro de soldadura no requiere ningún tipo de mantenimiento especial durante su vida útil.

## SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Limpie el casco únicamente con una jabón suave y agua. Séquelo con un paño limpio de algodón. Recuerde que el uso de solventes está estrictamente prohibido, ya que provocaría daños en la máscara y los filtros. Un visor rayado o dañado siempre debe reemplazarse. El usuario debe realizar los controles diarios regulares para asegurarse de que no existen daños visibles. Los visores interior y exterior son componentes consumibles y deben reemplazarse regularmente con piezas de repuesto universales, genuinas y certificadas.

Recomendamos un periodo de uso de 3-4 años. La duración del uso depende de varios factores como el uso, la limpieza, el almacenamiento y el mantenimiento. Frecuencia de inspecciones y reemplazo de partes dañadas (recomendado).

## SUSTITUCIÓN DEL CRISTAL EXTERIOR

1. Asegúrese de que el casco siempre esté equipado con cristales de protección interior y exterior aprobados por Böhler Welding.
2. Estos cristales de protección deben reemplazarse si presentan roturas, daños o están cubiertos de salpicaduras de soldadura afectando la visión.
3. Los cristales de protección interior y exterior son componentes consumibles y deben reemplazarse regularmente con piezas de repuesto genuinas y certificadas.
4. El cristal de protección exterior se coloca desde la parte posterior, véase la imagen superior. (p.7)
5. El cristal interior se coloca desde la parte posterior en los posicionadores sobre filtro de oscurecimiento automático. La protección indicada conforme a esta norma solo está dada si todos los cristales y componentes de retención están instalados según la lista de instrucciones del fabricante.
6. Cambie el nivel de oscurecimiento de 9 a 13 y a modo de rectificación según lo deseé utilizando la perilla de ajuste variable. (p.6)
7. El tiempo de retardo (de oscuro a claro) se ajusta con la palanca derecha del ADF (p. 6). Hay 3 ajustes de retardo para elegir: „SLOW“ 0,9 seg., „MID“ 0,5 seg. y „FAST“ 0,1 seg.
8. Ajuste el tiempo de sensibilidad según lo deseé utilizando la perilla de ajuste variable. (p.6)
9. Si el casco no se utiliza durante 15 minutos, se apagará automáticamente. No dispone de un botón de apagado.

## REEMPLAZANDO LA BATERÍA ADF

Es esencial que cuando se reemplace la batería, se monte en la forma correcta, como está en la ilustración. (p.6)

## MARCADO ADF

### CE 4/5-9/9-13 VA 1/1/1/2 379

- 4 - número de escala de estado claro
- 5 - número de escala de estado oscuro más claro
- 13 - número de escala de estado más oscuro
- VA - Identificación del fabricante
- 1 - Clase óptica
- 1 - Difusión de la clase de luz
- 1 - Variación en la clase de transmitancia luminosa
- 2 - Clasificación de dependencia angular
- 379 - número de la norma

### Explicación del marcado del casco

#### EN175 B

EN175 – es el número de norma

B – Clasificación de impacto de energía medio

### Marcado de los cristales de protección

#### EN166 1 B

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. No conmuta - Si el cristal automático se mantiene claro y no se oscurece al soldar. Deje de soldar inmediatamente: Vuelva a leer las recomendaciones de sensibilidad y ajuste la sensibilidad. Limpie el cristal de protección y los sensores si presentan alguna obstrucción. ¡Nota! Asegúrese de que los sensores estén limpios y enfrentados al arco; ángulos de 45° o superiores pueden evitar que la luz del arco alcance los sensores.
2. No conmuta - Si el cristal automático se mantiene oscuro después de extinguir el arco de soldadura o el cristal automático se mantiene oscuro cuando no hay un arco presente. Realice un ajuste fino de la sensibilidad realizando pequeños ajustes del control girándolo hacia el ajuste «Lo». En condiciones de luz extremas, puede ser necesario reducir los niveles de luz del entorno.

Si durante las pruebas o el uso se presenta cualquier tipo de fallo, por favor suspenda el uso y contacte con su agente de venta local.

## LISTA DE PIEZAS Y MONTAJE DEL CASCO BÖHLER WELDING (p.7)

Guardian50 FM Air - 86682	Casco completo - 32406
Cristal de protección frontal - 32423	Dioptría +1,0 - 32444
ADF Guardian 50FM - 86697	Dioptría +1,5 - 32445
Cristal de protección interior - 86691	Dioptría +2,0 - 32452
Visor de rectificación - 32437	Dioptría +2,5 - 32456
Banda de transpiración - 32416	Pantalla facial hermética - 57182

## CERTIFICACIÓN Y ETIQUETAS DE CONTROL

La protección ocular de los cascos de soldadura y los filtros de soldadura Böhler Welding han sido comprobados por el siguiente organismo acreditado: ECG GmbH - Servicio de certificación europea para protección ocular y equipamiento de protección personal Protección láser y técnicas de medición ópticas

Laboratorio de pruebas acreditado por DAkkS D-PL-19590-02-00 Notificado por la autoridad central

de los Estados Federales

de tecnologías de seguridad (ZLS)

ZLS-NB-0156

Este dispositivo EPI cumple con las siguientes normas aplicables de la UE:



**EN166B:2001  
EN379:2003 + A1:2009  
EN175B:1997**

Marca de conformidad europea: confirma que el producto cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 sobre EPI.

# AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ - À LIRE AVANT TOUTE UTILISATION



## AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, lire et comprendre l'ensemble des instructions



Les masques de soudeur à assombrissement automatique sont conçus pour protéger les yeux et le visage des étincelles, des projections et des rayonnements dangereux dans des conditions de soudage normales. Le filtre à assombrissement automatique passe automatiquement de l'état transparent à l'état opacifié à l'amorçage de l'arc de soudage avant de revenir à l'état transparent une fois le soudage interrompu.

Le masque de soudeur à assombrissement automatique est fourni monté. Cependant, avant utilisation, il convient de l'ajuster à la morphologie de l'utilisateur. Réglér le délai, la sensibilité et le degré d'opacification en fonction de l'application.  
Ranger le masque dans un endroit sec et frais à l'abri de la lumière et veiller à retirer la batterie en cas de stockage prolongé.



## AVERTISSEMENT



- » Ce masque de soudeur à assombrissement automatique n'est pas adapté au soudage laser ni aux applications oxyacétyléniques (soudage au gaz).
- » Ne jamais poser le masque ni le filtre à assombrissement automatique sur une surface chaude.
- » Ne jamais ouvrir ni modifier le filtre à assombrissement automatique.
- » Ce masque de soudeur à assombrissement automatique ne constitue pas une protection efficace contre les risques de chocs violents.
- » Ce masque ne protège pas contre les dispositifs explosifs ni les liquides corrosifs.
- » Ne pas modifier le filtre ni le masque sauf en cas d'instructions données dans le présent manuel.
- » Ne pas utiliser de pièces de rechange autres que celles indiquées dans le présent manuel. Toute modification ou utilisation non autorisée de pièces de rechange annule la garantie et expose l'utilisateur à des risques de blessures corporelles.
- » Si le masque ne s'assombrit pas à l'amorçage de l'arc, interrompre immédiatement le soudage et contacter le responsable ou le distributeur.
- » Ne pas plonger le filtre dans l'eau.
- » Ne pas utiliser de solvants pour nettoyer l'écran du filtre ou les composants du masque.
- » Utiliser à des températures comprises entre -5 °C et +55 °C (23 °F et 131 °F) exclusivement.
- » Température de stockage : -20 °C à +70 °C (-4 °F à 158 °F). En cas

- de non-utilisation pour une période prolongée, stocker le masque dans un endroit sec et frais à l'abri de la lumière.
- » Éviter tout contact entre le filtre et des liquides ou de la saleté.
- » Nettoyer régulièrement la surface du filtre; ne pas utiliser de solutions nettoyantes concentrées. Veiller à ce que les capteurs et cellules solaires restent propres en permanence; les nettoyer à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux.
- » Remplacer l'écran de garde extérieur en cas de fissure/rayure/éclat.
- » Les matériaux pouvant être en contact avec la peau du soudeur sont susceptibles de provoquer des réactions allergiques dans certaines situations.
- » Utiliser le filtre à assombrissement automatique en conjonction avec l'écran de garde interne exclusivement.
- » Portez des lunettes de sécurité approuvées avec des protections latérales sous votre casque.
- » Le port de lunettes de vue classiques sous des protections oculaires contre les projections de particules à haute vitesse risque de favoriser la transmission des impacts et présente donc un risque pour l'utilisateur.
- » Les lunettes à filtre minéral renforcé ne doivent être utilisées qu'avec un masque de protection adapté.
- » Si l'oculaire et la monture n'affichent pas le même degré de protection, F ou B, le degré de protection de l'ensemble du dispositif de protection oculaire correspond au degré de protection le plus faible.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

AVERTISSEMENT! Avant d'utiliser le masque pour le soudage, veiller à bien lire et comprendre les instructions de sécurité.

Le manuel d'information des masques de soudeur Böhler Welding est conforme au paragraphe 1.4 de l'Annexe II du règlement EPI (UE) 2016/425.

Les masques Böhler Welding offrent une protection constante contre les rayons UV/IR. Ils protègent également le visage et les yeux des étincelles provoquées par le processus de soudage.

Ne jamais regarder les arcs de soudure directement sans protections oculaires lorsque l'arc est amorcé. Le non-respect de cette consigne peut causer une inflammation douloureuse de la cornée et des lésions potentiellement irréversibles du cristallin susceptibles d'entraîner des cataractes.

## DOMAINE D'APPLICATION

AVERTISSEMENT! Avant d'utiliser le masque pour le soudage, veiller à bien lire et comprendre les instructions de sécurité.

Les masques de soudeur et filtres de soudure Böhler Welding peuvent être utilisés pour la plupart des soudages à l'arc et TIG lorsque cela est indiqué. Les filtres de soudure offrent une protection contre les rayonnements UV et IR dangereux. Cette protection est adaptée au degré d'opacification indiqué sur chaque modèle de filtre à assombrissement automatique (ADF). L'utilisateur est protégé tant que la visière relevable est abaissée de sorte à préserver ses yeux.

Le tableau ci-dessous fait office de référence pour sélectionner le degré d'opacification le plus adapté au filtre de soudure: (p.6)

Selon les conditions de soudage, le degré de protection immédiate-ment supérieur ou inférieur peut également être utilisé. Les zones grisées correspondent aux cas où le procédé de soudage correspon-dant ne peut pas être employé.

Les masques de soudeur Böhler Welding sont notamment adaptés aux applications suivantes :

- » Impulsions CA/CC
- » Onduleurs WIG/TIG
- » Soudage à l'arc à l'électrode
- » Argon/Hélium
- » Soudage MIG/MAG

## PRÉPARATION ET FONCTIONNEMENT

Les masques de soudeur Böhler Welding sont entièrement assemblés et prêts à l'emploi une fois certains réglages mineurs effectués. Tous les masques de soudeur sont équipés d'un serre-tête confortable qui peut être réglé de quatre manières : (p.7)

Installer le serre-tête en retirant les trois molettes intégrées (une à la fois) et les remettre après avoir inséré chaque goujon dans les trous de plus grande taille situés sur les bords du masque. Faire tourner la molette de réglage à l'arrière du serre-tête de sorte à adapter l'ensemble à l'utilisateur.

Avant de commencer une tâche, veuillez contrôler le masque de soudeur et le filtre à assombrissement automatique avec soin à la recherche d'éventuelles marques visibles, de fissures et de surfaces présentant des rayures ou des écarts. Toute surface endommagée, même sur une plaque de protection, diminue la protection oculaire. Veuillez remplacer toute plaque de protection qui présenterait des rayures, des dommages ou une accumulation de projections.

Ne pas faire tomber les masques de soudeur. Ne pas poser d'objets ou d'outils lourds sur ou à l'intérieur du masque, car ils sont susceptibles d'endommager ses composants. Lorsqu'il est utilisé de façon appropriée, le filtre de soudure ne nécessite aucune autre intervention pendant sa durée de vie.

## ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyer les masques Böhler Welding uniquement avec du savon doux et de l'eau. Sécher avec un chiffon de coton propre.

Remarque : il est strictement interdit d'utiliser des solvants, car ils endommagent le masque et les filtres. Toute visière rayée ou endommagée doit systématiquement être remplacée.

L'utilisateur doit procéder à des contrôles quotidiens réguliers pour vérifier l'absence de dommages visibles. Les visières extérieures et intérieures sont des consommables. Elles doivent être remplacées régulièrement à l'aide de pièces de rechange d'origine certifiées par Universal.

Il est conseillé d'utiliser ces produits pendant deux à trois ans. La durée d'utilisation dépend de divers facteurs tels que le type d'utilisation, le nettoyage, le stockage et l'entretien. Des inspections fréquentes et le remplacement des pièces endommagées sont recommandés.

## REPLACEMENT DE L'ÉCRAN EXTÉRIEUR

- S'assurer que le masque est toujours équipé d'un écran de garde extérieur et d'un écran de garde interne.
- Ci ces écrans sont cassés, endommagés ou couverts de projections de soudage au point de nuire à la vision, ils doivent être remplacés.
- Les écrans de garde internes et extérieurs sont des consommables. Ils doivent être remplacés régulièrement à l'aide de pièces de rechange d'origine certifiées.
- L'écran de garde extérieur est positionné depuis l'arrière du masque (voir la figure ci-dessus). (p.7)
- L'écran de garde interne est positionné depuis l'arrière du masque dans les emplacements prévus à cet effet, sur le filtre à assombrissement automatique. La protection marquée conforme à cette norme est effective uniquement lorsque tous les écrans et les composants de fixation sont installés suivant la liste figurant dans les instructions du fabricant.
- Changez la teinte foncée de 9 à 13 à 5 à 9 ou au mode Broyage comme vous le souhaitez sur l'ADF. (p.6)
- Le temps de retard (de l'obscurité à la lumière) est réglé à l'aide de la manette de droite de l'ADF (p. 6). Il y a 3 réglages de délai à choisir : „SLOW“ 0,9 sec., „MID“ 0,5 sec et „FAST“ 0,1 sec.
- Ajuster la sensibilité et le délai en fonction des besoins à l'aide de la molette de réglage. (p.6)
- Lorsque le masque n'est pas utilisé, l'alimentation se coupe automatiquement au bout de 15 minutes. Il n'y a pas de bouton « ARRÊT » (« OFF »).

## REPLACEMENT DE LA PILE ADF

Lorsque vous remplacez la batterie, il est essentiel que le montage soit effectué conformément à l'illustration. (p.6)

## TROUBLE SHOOTING

1. Ne s'allume pas: les lentilles à noircissement automatique restent claires et ne s'assombrissent pas lors du soudage. Arrêter le soudage immédiatement; consulter les recommandations relatives à la sensibilité et ajuster la sensibilité. Éliminer les éventuelles obstructions de l'écran de garde et des capteurs. Remarque ! S'assurer que les capteurs sont propres et positionnés face à l'arc; si l'angle est égal ou supérieur à 45°, les capteurs ne peuvent pas détecter l'arc lumineux.

2. Ne s'allume pas: les lentilles à noircissement automatique restent sombres après l'extinction de l'arc de soudure ou en l'absence d'arc.

Ajuster finement le réglage de la sensibilité en rectifiant légèrement la position du bouton de commande: le tourner vers le réglage « Faible » (« Lo »). En cas de conditions de luminosité extrêmes, il peut être nécessaire de réduire les niveaux de luminosité ambiantes.

Si un dysfonctionnement est constaté lors de la vérification ou de l'utilisation du produit, veuillez cesser toute utilisation et contacter votre représentant local.

## MARQUAGE DU FILTRE À ASSOMBRISSEMENT AUTOMATIQUE

### CE 4/5-9/9-13 YA 1/1/2 379

4: numéro d'échelon à l'état clair

5: numéro d'échelon à l'état foncé le plus clair

13: numéro d'échelon à l'état le plus foncé

VA: identification du fabricant

1: classe optique

1: classe de diffusion de la lumière

1: classe de variation du facteur de transmission dans le visible

2: classe de dépendance angulaire

379: numéro de la norme

### Explication du marquage du masque

#### EN175 B

EN175: numéro de la norme

B: impact à moyenne énergie

### Marquages de l'écran de garde

#### EN166 1 B

## NOMENCLATURE DES PIÈCES ET MONTAGE DES MASQUES (p.7)

Guardian50 FM Air - 86682

Bandea - 32416

Écran de garde extérieur - 32423

Serre-tête - 32406

ADF Guardian 50FM - 86697

Dioptrie +1,0 - 32444

Écran de garde interne - 86691

Dioptrie +1,5 - 32445

Visière de meulage - 32437

Dioptrie +2,0 - 32452

Manchon d'étanchéité - 57182

Dioptrie +2,5 - 32456

## CERTIFICATIONS ET CONTRÔLES

Les caractéristiques de protection oculaire des filtres de soudure Böhler Welding sont testées par l'organisme notifié suivant: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

Laboratoire de test accrédité par DAkkS D-PL-19590-02-00

Notifié par la Central Authority of the Federal States for Safety Technologies (ZLS)

ZLS-NB-0156

Ce dispositif de protection individuelle est conforme aux normes européennes suivantes :



**EN166B:2001**  
**EN379:2003 + A1:2009**  
**EN175B:1997**

Logo de conformité européenne: Elle confirme que le produit répond aux exigences du règlement EPI (UE) 2016/425.

# AVVERTENZE DI SICUREZZA – LEGGERE PRIMA DELL’USO



## AVVERTENZA

Leggere & comprendere tutte le istruzioni prima dell'utilizzo



I caschi di saldatura auto-oscuranti sono progettati per proteggere gli occhi e il viso da scintille, schizzi e radiazioni nocive in normali condizioni di saldatura. Il filtro auto-oscurante passa automaticamente dallo stato chiaro allo stato scuro quando l'arco di saldatura è innescato e ritorna allo stato chiaro quando si interrompe la saldatura.

Il casco di saldatura auto-oscurante è fornito assemblato. Ma prima che possa essere usato, deve essere regolato in modo da adattarsi perfettamente all'utente. Impostare il ritardo, la sensibilità e il grado di oscuramento per la propria applicazione.

Il casco dovrebbe essere conservato in un'area asciutta, fresca e buia. Non dimenticare di rimuovere la batteria prima di uno stoccaaggio per molto tempo.



## AVVERTENZA



- » Questo casco di saldatura auto-oscurante non è adatto per la saldatura laser ani do spawania tlenowo-acetylenowego (gazowego)
- » Evitare di posizionare questo casco e il filtro auto-oscurante su una superficie calda.
- » Evitare di aprire oppure manomettere il filtro auto-oscurante.
- » Questo casco di saldatura auto-oscurante non proteggerà dai pericoli di forte impatto.
- » Questo casco non proteggerà dai dispositivi esplosivi oppure dai liquidi corrosivi.
- » Non modificare il filtro oppure il casco, a meno che non sia specificato nel presente manuale.
- » Non utilizzare pezzi di ricambio diversi da quelli specificati nel presente manuale. Le modifiche e i pezzi di ricambio non autorizzati faranno decadere la garanzia ed esporranno l'operatore al rischio di lesione personale.
- » Se questo casco non dovesse oscurarsi all'innesco di un arco, smettere immediatamente di saldare e contattare il proprio supervisore oppure rivenditore.
- » Non immergere il filtro nell'acqua.
- » Non utilizzare alcun solvente sulla schermata del filtro oppure sui componenti del casco.
- » Usare solo alle temperature: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).
- » Temperatura di stoccaggio: -20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ 158 °F). Il casco

dovrebbe essere conservato in un'area asciutta, fresca e buia quando non è utilizzato per un lungo periodo di tempo.

- » Proteggere il filtro dal contatto con liquidi e sporco.
- » Pulire la superficie del filtro regolarmente; non utilizzare soluzioni detergenti aggressive. Tenere sempre i sensori e le celle solari pulite usando un panno pulito che non lascia pelucchi.
- » Sostituire regolarmente la lente di copertura frontale fessurata / graffiata / bucherellata.
- » I materiali che possono venire a contatto con la pelle di chi li indossa possono causare reazioni allergiche in alcune circostanze.
- » Il filtro auto-oscurante deve essere utilizzato solo in combinazione con la lente di copertura interna.
- » Podkaskiem należy nosić zatwardzone okulary ochronne zostonami bocznymi.
- » I dispositivi che proteggono gli occhi dalle particelle ad alta velocità, indossati su occhiali oftalmici standard, possono trasmettere gli urti a chi li indossa, costituendo quindi una fonte di pericolo.
- » Gli oculari a filtro minerale temprato devono essere utilizzati solo in combinazione con un oculare di riferimento adatto.
- » Se i simboli F o B non sono comuni all'oculare e al telaio, allora è il livello più basso che deve essere assegnato alla protezione oculare per assicurare una completa protezione degli occhi.

## ISTRUZIONI PER L’USO

AVVERTENZA! Prima di utilizzare il casco per la saldatura, assicurarsi di aver letto e compreso le istruzioni di sicurezza.

Il manuale informativo per i caschi protettivi di saldatura Böhler Welding è conforme al par. 1.4 dell'Appendice II delle DPI Regolamento (UE) 2016/425.

I caschi di saldatura Böhler Welding offrono una protezione permanente dai raggi UV/IR nonché la protezione facciale ed oculare dalle scintille causate dal processo di saldatura.

Non fissare direttamente i raggi di saldatura se gli occhi non sono protetti all'innesco dell'arco. Ciò può causare un'infiammazione dolorosa della cornea e danni irreparabili alla lente dell'occhio con conseguente cataratta.

## GAMMA DI APPLICAZIONI

AVVERTENZA! Prima di utilizzare il casco per la saldatura, assicurarsi di aver letto e compreso le istruzioni di sicurezza.

I caschi di saldatura e i filtri di saldatura Böhler Welding possono essere utilizzati per la maggior parte delle applicazioni di saldatura ad arco e per TIG, laddove indicato. I filtri di saldatura offrono la protezione da radiazioni UV ed IR nocive secondo il requisito del grado di oscuramento contrassegnato su ciascun modello (filtro auto-oscurante) passivo oppure automatico; la protezione oculare permane finché il flip-up resta posizionato in basso in modo tale da coprire la visione.

Il grafico seguente è presentato come un riferimento per selezionare l'oscuramento più adatto per il filtro di saldatura: (p.6)

A seconda delle condizioni applicative è possibile utilizzare il livello di protezione successivo più alto oppure più basso.  
I campi più scuri corrispondono alle aree in cui il processo di saldatura corrispondente non può essere utilizzato.

I caschi di saldatura Böhler Welding sono adatti, ma non limitati alle seguenti applicazioni:

- » Impulsi CA/CC
- » Inverter TIG
- » Saldatura tramite bacchetta
- » Argon/elio
- » Elettrodi a gas protettivi MIG/MAG

## PREPARAZIONE & FUNZIONAMENTO

I caschi di saldatura Böhler Welding sono completamente assemblati e pronti per l'uso dopo alcune regolazioni minori. Tutti i caschi di saldatura sono dotati di un comodo copricapo che può essere regolato per il comfort. (p.5)

Ruotare la manopola di regolazione presente sul retro dell'insieme del copricapo per adattarlo alla testa dell'utente. È possibile operare una regolazione sulla fascia superiore, in senso longitudinale oppure angolare.

Prima di cominciare un lavoro, ispezionare attentamente il casco di saldatura e il filtro auto-oscurante alla ricerca di eventuali segni visibili, fessure, superfici bucherellate oppure graffiate; le superfici danneggiate anche sulle piastre di protezione riducono la visione e compromettono la protezione. Se le piastre di protezione sono graffiate, danneggiate oppure piene di schizzi, procedere alla sostituzione.

I caschi di saldatura non dovrebbero essere lasciati cadere. Non posizionare oggetti oppure utensili pesanti sul casco oppure al suo interno in quanto potrebbero danneggiarne i componenti. Se utilizzato adeguatamente, il filtro di saldatura non richiede alcuna manutenzione ulteriore.

## ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Pulire il casco solo con sapone neutro ed acqua. Asciugare con un panno di cotone pulito.

Osservare che l'utilizzo di solventi è severamente vietato in quanto arreca danni alla maschera e ai filtri.

Visiere graffiate oppure danneggiate devono essere sempre sostituite.

L'utente deve verificare regolarmente, su base quotidiana, a garanzia che nessun danno sia evidente. Le visiere esterne ed interne sono materiali di consumo e devono essere sostituite regolarmente con pezzi di ricambio universali certificati, originali.

Consigliamo un periodo di utilizzo pari a 3-4 anni. La durata di utilizzo dipende da diversi fattori, come per es. impiego, pulizia, stocaggio e manutenzione. Frequenza di ispezioni e sostituzione di parti danneggiate (consigliato).

## SOSTITUZIONE DELLA LENTE ESTERNA

- Assicurarsi che il casco sia sempre provvisto della lente di protezione esterna ed interna approvata da Böhler Welding.
- Queste lenti di protezione devono essere sostituite se rotte, danneggiate oppure ricoperte di schizzi di saldatura in misura tale da compromettere la visione.
- Le lenti di protezione esterne ed interne sono materiali di consumo e devono essere sostituite regolarmente con pezzi di ricambio certificati, autentici.
- La lente di protezione esterna è montata attraverso la parte posteriore, vedi la figura sopra. (p.7)
- La lente interna è montata attraverso la parte posteriore negli allungamenti presenti sul filtro auto-oscurante. La protezione conforme al presente standard è fornita solo quando tutti i componenti di lenti e fermi sono installati secondo la lista delle istruzioni del costruttore.
- Cambiare la tonalità scura da 9 a 13 a 5 a 9 o in modalità Macinatura come desiderato sull'ADF. (p.6)
- Il tempo di ritardo (da buio a luce) si regola con la levetta destra dell'ADF (pag. 6). Sono disponibili 3 impostazioni di ritardo: „SLOW“ 0,9 secondi, „MID“ 0,5 secondi e „FAST“ 0,1 secondi.
- Regolare il tempo di sensibilità come desiderato, utilizzando la manopola di regolazione variabile. (p.6)
- Quando il casco non è utilizzato per 15 minuti, l'alimentazione si disinerisce automaticamente. Non vi è alcun interruttore OFF.

## SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA ADF

È fondamentale che quando si sostituisce la batteria, venga montata correttamente come da illustrazione. (p.6)

## MARCATURA FILTRO AUTO-OSCURANTE

### CE 4/5-9/9-13 VA 1/1/1/2 379

- 4 - Numero scala stato chiaro
- 5 - Numero scala stato scuro minimo
- 13 - Numero scala stato scuro massimo
- VA - Identificazione costruttore
- 1 - Classe ottica
- 1 - Diffusione della classe di luce
- 1 - Variazione nella classe di trasmissione luminosa
- 2 - Classificazione dipendenza angolare
- 379 - Numero dello standard

### Spiegazione marcatura casco

#### EN175 B

EN175 – è il numero di standard  
B – è il rating di impatto energetico medio

### Marcature lente di copertura

#### EN166 1 B

## IDENTIFICAZIONE GUASTI

- Mancata commutazione – Se la lente automatica resta chiara e non si oscura durante la saldatura. Interrompere immediatamente la saldatura: Rivedere le raccomandazioni sulla sensibilità e regolarla. Rimuovere qualsiasi ostruzione dalla copertura della lente e dai sensori. Nota Bene! Assicurarsi che i sensori siano puliti e rivolti verso l'arco; angoli pari o superiori a 45° non consentono alla luce dell'arco di raggiungere i sensori.
- Mancata commutazione – Se la lente automatica resta scura allo spegnimento dell'arco di saldatura oppure se resta scura quando non è presente alcun arco.  
Regolare finemente l'impostazione della sensibilità operando lievi aggiustamenti sul comando da ruotare verso l'impostazione „Lo“. In condizioni di luce estrema può essere necessario ridurre i livelli di luce circostante.  
Durante il collaudo oppure l'utilizzo, in presenza di qualsiasi malfunzionamento, sospenderne l'impiego e contattare l'agente di vendita locale.

## ELenco PEZZI & MONTAGGIO CASCO BÖHLER WELDING (p.7)

Guardian50 FM Air - 86682	Diottria +1,0 - 32444
Lente copertura anteriore - 32423	Diottria +1,5 - 32445
ADF Guardian 50FM - 86697	Diottria +2,0 - 32452
Lente copertura interna - 86691	Diottria +2,5 - 32456
Fascia sudore anteriore e posteriore - 32416	Faciale casco - 57182
Copricapo completo - 32406	

## CERTIFICAZIONE & ETICHETTE DI CONTROLLO

I caschi di saldatura e il filtri di saldatura Böhler Welding sono testati per la protezione oculare dal seguente organismo certificato: ECS GmbH - European Certification Service Protezione per gli occhi e dispositivi di protezione individuale Protezione laser e metrologia ottica

Laboratorio di prova accreditato da DAkkS D-PL-19590-02-00  
Notificato dall'Organismo  
Federale Centrale Tedesco  
per la Tecnica di Sicurezza (ZLS)  
ZLS-NB-0156

Questo DPI è conforme alle seguenti norme UE applicabili:



**EN166B:2001**  
**EN379:2003 + A1:2009**  
**EN175B:1997**

Marchio di conformità europea - Conferma che il prodotto soddisfa i requisiti del Regolamento DPI (UE) 2016/425.

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ – ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА



## ВНИМАНИЕ

Прочетете и разберете всички инструкции преди употреба



Шлемовете за заваряване с автоматично затъмняващ се филтър са предназначени да предпазват очите и лицето от искри, пръски и вредно излъчване при нормални условия на заваряване. Автоматичният затъмняващият се филтър се променя автоматично от светъл в тъмен, когато заваръчната дъга се запали, и отново в светъл, когато заваряването спре.

Шлемът за заваряване с автоматично затъмняващ се филтър пристига складен. Но преди да може да се използва, трябва да се настрои така, че да е подходящ за потребителя. Настройте за време за заваряване, чувствителност и номер на затъмняване за вашето приложение.

Шлемът трябва да се съхранява на сухо, хладно и тъмно място и трябва да не забравяте да изводите батерията преди дълъг период на съхранение.



## ВНИМАНИЕ



- » Тази автоматично затъмняваща се заваръчна каска не е подходяща за лазерно заваряване или оксиациетиленови (газови) заваръчни приложения.
- » Никога не поставяйте този шлем и автоматично затъмняващия се филтър на гореща повърхност.
- » Никога не отваряйте и не манипулирайте автоматично затъмняващия се филтър.
- » Тази шлем за заваряване с автоматично затъмняващ се филтър не предпазва от опасности със сериозни последствия.
- » Този шлем не предпазва от взривни устройства или корозивни вещества.
- » Не правете никакви модификации нито на филтъра, нито на шлема, освен ако не са посочени в това ръководство.
- » Не използвайте резервни части освен посочените в това ръководство. Неоторизирани модификации и резервни части ще анулират гаранцията и ще изложат оператора на рисък от нараняване.
- » Ако този шлем не потъмне при запалването на дъга, независимо спрете заваряването и се обрънете към вашия ръководител или търговец.
- » Не попадайте филтъра във вода.
- » Не използвайте разтворители върху филтърния екран или компонентите на шлема.
- » Използвайте само при температури: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).

- » Температура на съхранение: -20 °C ~ +70 °C (- 4 °F ~ 158 °F). Шлемът трябва да се съхранява на сухо хладно и тъмно място, когато не се използва дълго време.
- » Заштите филърът от контакт с течност и мърсотия.
- » Почиствайте повърхността на филърът редовно. Не използвайте силни почистващи разтвори. Винаги дръжте сензорите и сълнчевите клетки чисти, като използвате чиста тъкан без мъх.
- » Редовно подменявайте напуканите, надрасканите, надутчните екрани на предните колици.
- » Материалите, които могат да влизат в контакт с кожата на пътешественика, могат да причинят алергични реакции при някои обстоятелства.
- » Автоматично затъмняващият се филтър (ADF) се използва само в комбинация с екрана на вътрешния капак.
- » Носете одобрени предпазни очила със странични щитове под каската.
- » Протекторите за очи срещу високоскоростни частици, носени над стандартни офталмологични очила, могат да пренасят удари, като по този начин създават опасност за потребителя.
- » Закалените очули с минерален филър се използват само в комбинация с подходящите подкрепящи очули.
- » Ако символите F или B не са общи както за очите, така и за рамката, то за пълната защита на очите се изисква по-ниското ниво.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

**ВНИМАНИЕ!** Преди да използвате шлема за заваряване, уверете се, че сте прочели и разбрали инструкциите за безопасност.

Информационно ръководство за защитните каски за заваряване на Böhler Welding Съответства на параграф 1.4 от Приложение II на Наредбата за личните предпазни средства (ЕС) 2016/425.

Заштитните шлемове на Böhler Welding предлагат постоянна защита срещу UV/IR лъчи, както и защита на лицето и очите от искри, причинени от процеса на заваряване.

Не гледайте директно заваръчните лъчи с незаштитени очи, когато дъгата се запали. Това може да причини болезнено възпаление на роговицата и непоправимо увреждане на окото, водещо до катара.

## ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** Преди да използвате шлема за заваряване, уверете се, че сте прочели и разбрали инструкциите за безопасност.

Заваръчните шлемове и заваръчните филтри на Böhler Welding могат да се използват за повечето приложения за електродъгово заваряване и заваряване с волфрамов инертен газ (TIG), където е посочено. Заваръчните филтри осигуряват защита срещу вредно ултравиолетово и инфрачервено излъчване в съответствие с изискването за номера на засечняване, отбелзан на всеки пасивен автоматичен (ADF) модел. Защитата на очите остава, докато повдигнатият се еcran е в долната позиция, покривайки очите.

Следната диаграма е представена като справка за избора на най-подходящия цвят за заваръчния филър: (стр. 6)

В зависимост от условията на приложение може да се използва следвашото най-високо или най-ниско ниво на защита. По-тъмните полета съответстват на тези области, в които не може да се използва съответният процес на заваряване.

Заштитните шлемове Böhler Welding са подходящи, но не се ограничават до следните приложения:

- » Импулси на променлив ток / постоянен ток
- » Инвертори WIG/TIG
- » Ръчно електродъгово заваряване
- » Аргон/хелий
- » Защитни газови електроди MIG/MAG

## ПОДГОТОВКА И РАБОТА

Заваръчните шлемове на Böhler Welding са напълно слобени и готови за употреба след малки корекции. Всички заваръчни шлемове са оборудвани с удобен оглавник, който може да се регулира за удобство: (стр. 7)

Завъртете копчето за настройка в задната част на оглавника, за да паснете гловата на потребителя. Нагорната лента на настройка за надлъжно и лъгво регулиране.

Преди да започнете работа, моля проверете внимателно заваръчната каска и ADF филър за видими бедии, покнатини, изпъкнали или надрасканите повърхности. Повредените повърхности дори въздушните пластини на номалователната структура са отворени. Ако защитните пластини са надрасканы, повредени или върху тях са се натрупали заваръчни пръски, трябва да ги смените.

Шлемовете за заваряване не трябва да се изпускат. Не поставяйте тежки предмети или инструменти върху или вътре в шлема, тъй като могат да повредят компонентите. Ако се използва правилно, заваръчният филър не изиска по-нататъшна поддръжка по време на жизнения си цикъл.

## ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почиствайте шлема само с мек сапун и вода. Изсушавайте с чиста помачуна тъкан.

Моля, имайте предвид, че употребата на разтворители е строго забранена, тъй като те ще повредят маската и филърите.

Надрасканите или повредените възьори трябва винаги да се сменят. Потребителят трябва да извърши ежедневни редовни проверки, за да гарантира, че няма видими повреди. Външните и вътрешните възьори са консумативи и трябва да се подменят редовно с оригинални сертифицирани универсални резервни части.

Пропоръчваме периодна употреба от 3-4 години. Продължителността на употреба зависи от различни фактори като употреба, почистване, съхранение и поддръжка. Честота на инспекциите и подмяната на повредени части (препоръчително).

## СМЯНА НА ВЪНШНИТЕ ЕКРАНИ

- Уверете се, че шлемът винаги е снабден с одобрен от външен и вътрешен защитен еcran.
- Тези защитни екрани трябва да бъдат подменени, ако са счупени, повредени или покрити със заваръчни пръски до степен, в която се наруша зорието.
- Външните и вътрешните защитни екрани са консумативи и трябва да се подменят редовно с оригинални сертифицирани резервни части.
- Външният защитен еcran се зарежда на гърба, вижте илюстрацията по-горе. (стр. 7)
- Вътрешният еcran се зарежда на гърба в локализаторите на автоматично затварящия се филър. Заштитата, маркирана в съответствие с този стандарт, се предоставя само като всички компоненти на екрани и задържащите елементи са инсталирани съгласно списъка с инструкциите на производителя.
- Променете тъмния нюанс от 9 до 13 на 5 до 9 или в режим на смилане по желание на ADF. (стр. 6)
- Времето за забавяне (от тъмно до светло) се регулира с десния превключвател на ADF (стр. 6). Има 3 настройки на закъснението за избор: „SLOW“ (бавно) 0,9 сек., „MID“ (средно) 0,5 сек и „FAST“ (бръзо) 0,1 сек.
- Нагласете времето на чувствителност, като използвате копчето за регулиране. (стр. 6)
- Когато шлема не се използва в продължение на 15 минути, захранването автоматично ще се изключи. Няма копче за изключване.

## СМЯНА НА БАТЕРИЯТА.

При смяна на батерията да се спазва задължително показаната схема. (стр. 6)

## МАРКИРАНЕ НА ADF

### CE 4/5-9/9-13 VA 1/1/1-2 379

- 4 – Номер на светлинната скала
- 5 – Най-слабият номер на затъмнение на светлинната скала
- 13 – Най-силният номер на затъмнение на светлинната скала
- VA – Идентификация на производителя
- 1 – Оптичен клас
- 1 – Дифузия на светлинния клас
- 1 – Вариация в класа на светлопропускливост
- 2 – Класификация на тъгла на зависимост
- 379 – Номер на стандарта

### Обяснение на маркировката на шлема

#### EN175 B

EN175 – е стандартният номер  
B – е класификацията за средно енергийно въздействие

### Маркировки на екраните на капаците

#### EN166 1 B

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

1. Липса на превключване – Ако автоматичният еcran остане светъл и не потънява при заваряването. Спрете незабавно заваряването: Прегледайте препоръките за чувствителност и регулирайте чувствителността. Почистете екраните на капаците и сензорите за всяка ви препятствия. Заделжка! Уверете се, че сензорите са чисти и са обрнати към дъгата. Щиглите от 45° или повече не позволяват на дъгата да достигне сензорите.

2. Без превключване – Ако автоматичните екрани останат тъмни след загасяването на заваръчната дъга или автоматичните екрани останат тъмни, когато няма дъга. Регулирайте внимателно настройката на чувствителността, като направите малки настройки на контрола, като го завъртите към настройката „Lo“. При екстремни условия на светлина може да е необходимо да се намали нивото на заобикалящата светлина.

В случай на неизправност при тестване или използване, моля, преустановете използването на устройството и се свържете с местния агент по продажби.

## СПИСЪК НА ЧАСТИ И МОНТАЖ НА ШЛЕМА НА BÖHLER WELDING (СТР. 7)

Guardian50 FM Air - 86682	Диоптър +1,0 - 32444
Екрани на предния капак - 32423	Диоптър +1,5 - 32445
ADF Guardian 50FM - 86697	Диоптър +2,0 - 32452
Екрани на вътрешния капак - 86691	Диоптър +2,5 - 32456
Шлифован възър - 32437	шлем, уплътнение за
Лента против изпотяване - 32416	лицето - 57182
Цялостен оглавник - 32406	

## ЕТИКЕТИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ И КОНТРОЛ

Заваръчните шлемове Böhler Welding и заваръчните филтри се тестват за защита на очите от следния сертифициран орган: ECS Europe – European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

Тестова лаборатория, акредитирана от DAkkS D-PL-19590-02-00 Нотифицирана от Централния орган на федералните щати за технологии за безопасност (ZLS) ZLS-NB-0156

Това устройство за LP Стартове се съобразява със следните приложими стандарти на EC:



EN166B:2001  
EN379:2003 + A1:2009  
EN175B:1997

Европейска маркировка за съответствие – Тя потвърждава, че продуктът отговаря на изискванията на Регламент (EC) 2016/425 относно личните предпазни средства.

# 安全警告 - 请在使用前阅读



## 警告

使用前必须阅读和理解所有说明



自动变光焊帽用于在正常焊接条件下保护眼睛和面部免受火花、飞溅和有害辐射的伤害。当焊弧引燃时，自动变光滤光镜自动从亮态变为暗态，当焊接停止时，恢复为亮态。

自动变光焊帽出厂前已完成组装。但在使用前，必须进行调整以确保完全适合使用者。根据应用情况设置延迟时间、灵敏度和遮光号。

焊帽应储存在干燥、阴凉及较暗的环境中，长期储存前，切记拆除电池。



## 警告



- » 这种自动变色焊接头盔不适合激光焊接或氧-乙炔(气焊)应用。
- » 严禁将焊帽和自动变光滤光镜放置于高温表面上。
- » 严禁打开或损坏自动变光滤光镜。
- » 自动变光焊帽对严重的冲击危害无防护作用。
- » 本焊帽对爆炸装置或腐蚀性液体无防护作用。
- » 不得对滤光镜或焊帽进行任何改动，除非本手册另有规定。
- » 不得使用本手册未规定的更换件。未经授权的改动或更换件将导致保修失效，并使操作者面临身体受伤的危险。
- » 如果焊帽在焊弧引燃时未变为暗态，应立即停止焊接，并联系您的主管或经销商。
- » 不得将滤光镜浸入水中。
- » 不得在滤光镜或焊帽部件上使用任何溶剂。
- » 使用温度：-5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F)。

- » 储存温度：-20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ 158 °F)。长时间不用时，应将焊帽储存在干燥阴凉及较暗的环境中。
- » 防止滤光镜接触液体和灰尘。
- » 定期清洁滤光镜；不得使用强力清洗液。使用干净的无绒纸巾来始终保持传感器和太阳能电池清洁。
- » 定期更换有裂纹/划损/凹痕的外保护片。
- » 可能与操作者皮肤接触的材料在某些情况下会导致过敏反应。
- » 自动变光滤光镜 (ADF) 必须配用内保护片。
- » 请在头盔下佩戴经认可的带侧边防护罩的安全眼镜。
- » 如果在普通眼镜上佩戴防四处乱飞颗粒的护目镜，则可能会传递导致操作者受伤的冲击力。
- » 坚韧的矿物滤光镜必须配用合适的内保护片。
- » 如果镜片与框架的标记符号不是同为 F 或 B，则表示整个护目镜具有较低的防护等级。

## 使用说明

警告！使用焊帽进行焊接前，确保已阅读并理解了安全须知。

博乐焊接防护头盔的信息手册符合PPE法规(欧盟)2016/425附录II第1.4段。

伯乐焊帽对紫外线/红外线具有永久防护性能，也可保护面部和眼睛免受焊接过程中所产生的火花的伤害。

当焊弧引燃时，如果未佩戴护目装置时，不可直视焊接弧光。这可能导致痛苦的角膜炎症和晶状体的不可逆损伤，从而诱发白内障。

## 适用范围

警告！使用焊帽进行焊接前，确保已阅读并理解了安全须知。

伯乐焊帽和焊接滤光镜可用于大多数电弧焊和符合规定的氩弧焊。焊接滤光镜可根据自动变光滤光镜上标注的遮光号要求按照自动模式被动变光来提供对有害紫外线和红外线的防护：在翻盖处于下位遮挡视线时，始终给眼睛提供保护作用。

下图所示为焊接滤光镜最合适的选择参考：(6 ページ)

根据应用条件，可使用下一个最高或下一个最低的防护等级。

黑色区域对应不可使用相应焊接工艺的领域。

伯乐焊帽适用于但不限于以下应用：

- » 交流脉冲焊
- » 使用逆变器的 WIG/TIG 焊
- » 焊条焊接
- » 氩/氦混合焊
- » MIG/MAG 消耗电极式气体保护焊

## 准备与操作

伯乐焊帽出厂前已完成装配，经过略微调整后就可使用。所有焊帽都配有舒适的头盔，头盔可调整舒适度：(7 ページ)

可旋转头盔后面的调整旋钮使其适合使用者头部。可进行顶部头带调整、纵向调整和视角调整。

开始工作前，请仔细检查焊帽和自动变光滤光镜是否有任何可见痕迹、裂纹、麻点或划伤表面；防护板上的损伤表面会降低可视度，影响防护性能。如果防护板存在划痕、损坏或积聚焊渣，请更换。

注意避免焊帽摔落。不可将重物和工具放在焊帽上面或里面，否则可能会导致焊帽部件损坏。如果使用得当，焊帽在其使用寿命内无需进行任何维护。

## 保养与维护

只允许使用刺激性不强的肥皂和水清洁焊帽。使用干净的棉布擦干。请注意，严禁使用溶剂，否则可能会损坏面罩和滤光镜。必须更换有划损或损坏的保护面罩。

用户必须进行每日定期检查，以确保及时发现损坏。内外保护面罩是耗材，必须使用经过认证的原厂通用备件定期更换。

我们推荐的使用期限为 3-4 年。使用期限取决于不同的状况，例如：使用、清洁、储存和维护。检验频率和易损件的更换（推荐）

## 保护片的更换

1. 必须确保焊帽始终安装有经过批准的伯乐内外保护片。
2. 如果这些保护片因发生断裂、损坏或覆盖了焊渣而导致视力受影响，则必须更换。
3. 内外保护片是耗材，必须使用经过认证的原厂备件定期更换。
4. 外保护片从后侧安装，见上图。(7 ページ)
5. 内保护片从后侧安装到自动变光滤光镜的定位框中。只有当所有镜片和定位件都按照制造商说明安装后，才能提供符合本标准的保护性能。
6. 将ADF上的深色阴影从9到13改为5到9，或根据需要改为研磨模式。(6 ページ)
7. 延迟时间（从暗到亮）可通过ADF（第6页）上的右侧拨动进行调整。有3个延迟设置可供选择。“SLOW, 0.9秒, “MID, 0.5秒, “FAST, 0.1秒。
8. 可根据需要使用无级调整旋钮调节敏感时间。(6 ページ)
9. 焊帽在不使用的状态下，电源将在 15 分钟后自动切断。无关闭开关。

## 更换ADF电池

按图示安装正确的方法更换电池是很重要的 (6 ページ)

## 自动变光滤光镜的标识

CE 4/5-9/9-13 VA 1/1/2 379

4 - 亮态等级号

5 - 最低暗态等级号

13 - 最高暗态等级号

VA - 制造商识别符

1 - 光学等级

1 - 光漫反射等级

1 - 光透射率变化等级

2 - 视角效应类别

379 - 标准号

### 焊帽标识说明

EN175 B

EN175 – 标准号

B – 中等能量冲击等级

### 保护镜片标识

EN166 1 B

## 故障排除

1. 不变暗 – 焊接时自动变光镜片保持亮态，不变为暗态。立即停止焊接：检查推荐的灵敏度，并调整灵敏度。清除保护镜片和传感器上的所有障碍物。注意！确保传感器干净和朝向焊弧；如果传感器角度为 45° 或以上，将导致弧光无法到达传感器。
2. 不变亮 - 焊弧熄灭后，自动变光镜片保持暗态或当没有焊弧时，自动变光镜片保持暗态。  
微调灵敏度设置，方法是稍微将控制器调向“低”位。在极亮条件下，可能需要降低周围环境的光线亮度。  
在测试或使用过程中，如果发生任何故障，请暂停使用并联系本地经销商。

## 自伯乐焊帽零部件清单 (7 ページ)

Guardian50 FM Air - 86682

头带总成 - 32406

外保护片 - 32423

放大镜 +1,0 - 32444

ADF Guardian 50FM - 86697

放大镜 +1,5 - 32445

内保护片 - 86691

放大镜 +2,0 - 32452

打磨面罩 - 32437

放大镜 +2,5 - 32456

前后吸汗棉 - 32416

头盔面罩 - 57182

## 认证与审核标签

伯乐焊帽和滤光镜经过以下认证机构的眼防护测试：

ECS GmbH - European Certification

Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung

Laserschutz und Optische Messtechnik

经过 DAkkS D-PL-19590-02-00 认证的测试实验室

经过德国安全技术 认证中心 (ZLS) 认证

ZLS-NB-0156

该 PPE 设备符合以下适用的欧盟标准：



EN166B:2001

EN379:2003 + A1:2009

EN175B:1997

欧洲符合性标志 - 这证实了产品符合PPE法规 ( 欧盟 ) 2016/425 的要求。

# BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ – PŘED POUŽITÍM PŘEČTĚTE



## UPOZORNĚNÍ

Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny



Samostmívací svářecí kukly jsou určeny k ochraně očí a obličeje proti jiskrám, rozstřiku a škodlivému záření za normálních podmínek svařování. Samostmívací filtr automaticky ztmavne, jakmile vznikne elektrický oblouk, a opět zesvítlá, jakmile svařování přestane.

**Samostmívací svářecí kuka je dodávána sestavená. Než může být použita, musí být upravena tak, aby uživateli správně seděla. Podle použití nastavte časovou pradevu, citlivost a stupeň ztmavnení. Kuka musí být skladována na suchém, chladném a temnném místě; před dlouhodobým skladováním nezapomeňte vymout baterii.**



## UPOZORNĚNÍ



- » Tato svářečská přílba s automatickým stmíváním není vhodná pro svařování laserem ani pro svařování kyslíko-acetylenem (v plynu).
- » Nikdy nepokládejte tuto kuklu a samostmívací filtr na horký povrch.
- » Samostmívací filtr nikdy neotevírejte ani ho nijak neupravujte.
- » Tato samostmívací svářecí kukla nechrání proti závažným rizikům nárazu.
- » Tato kukla nechrání proti výbušným zařízením a agresivním kapalinám.
- » Na kukle ani filtru neprovádějte žádné úpravy, není-li to přímo uvedeno v tomto návodu.
- » Nepoužívejte náhradní díly jiné než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu. Nepovolené úpravy a náhradní díly mají za následek zrušení záruk a vystaví uživatele nebezpečí úrazu.
- » Jestliže filtr kukly po vzniku elektrického oblouku neztmavne, okamžitě přestaňte svařovat a kontaktujte svého nadřízeného nebo prodejce.
- » Neponořujte filtr do vody.
- » Na desku filtru a jiné části kukly nepoužívejte žádná rozpouštědla. Používejte pouze při teplotách: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).

### NÁVOD K POUŽITÍ

**VAROVÁNÍ!** Před použitím kukly ke svařování se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili jste bezpečnostní pokyny.

Informační příručka k ochranným přílbám Böhler Welding odpovídá bodu 1.4 přílohy II nařízení o osobních ochranných prostředcích (EU) 2016/425.

Svářecí kukly nabízejí trvalou ochranu proti UV/IR záření, ale také ochranu obličeje a očí proti jiskrám způsobeným svařováním.

Nemáte-li chráněné oči, nedivejte se přímo na paprsky vzniklého svářecího oblouku. Může to způsobit bolestivý zánět rohovky a ne-vratné poškození očních čoček, které povede k zákalu.

### ROZSAH POUŽITÍ

**VAROVÁNÍ!** Před použitím kukly ke svařování se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili jste bezpečnostní pokyny.

Svářecí kukly a filtry lze používat pro většinu případů svařování elektrickým obloukem a pro obloukové svařování v ochranné atmosféře (TIG) tam, kde je to uvedeno. Svářecí filtry poskytují ochranu proti škodlivému UV a IR záření podle požadavku na stínění vyzačeném na každém pasivním prvku automatického modelu filtru (ADF); ochrana očí zůstává funkční tak dlouho, dokud je hledí spuštěno dolů.

Následující tabulka uvádí reference k výběru nejhodnějších typů stínění svářecího filtru: (s.6)

V závislosti na podmínkách použití lze použít v pořadí další nejvyšší či nejnižší stupeň ochrany.

Trvaní políčka odpovídají těm oblastem, ve kterých nelze používat odpovídající svářecí proces.

Svářecí kukly jsou vhodné (nejen) k následujícímu použití:

- » Stejnosměrné/střídavé pulzy
- » Měniče WIG/TIG
- » Ruční obloukové svařování
- » Argon/Helium
- » MIG/MAG elektrody s ochranným plymem

## PŘÍPRAVA A PROVOZ

Svářecí kukly Böhler Welding jsou plně sestavené a po krátkém seřízení ihned připravené k použití. Všechny svářecí kukly jsou vybaveny pohodlným hlavovým postrojem, který lze snadno přizpůsobit uživateli: (s.7)

Otočte seřizovacím knoflíkem v zadní části hlavového postroje a upravte ho tak, aby dobře seděl na hlavě. K dispozici je seřízení horního popruhu, podélné seřízení a úhlové seřízení.

Než začnete pracovat, rádne zkontrolujte svářecí kuklu a samostmívací filtr, zda na nich nejsou patrné skvrny, škrábance, praskliny nebo jamky; poškozený povrch (i třeba jen na ochranných deskách) sniže viditelnost a zhorší ochranu. Jsou-li ochranné desky poškrábané, poškozené nebo se na nich nahromadily nečistoty, vyměňte je.

Svářecí kukly nesmí spadnout na zem. Na kuklu nebo do jejího vnitřku nevkládejte žádné těžké předměty nebo nástroje; může to poškodit její součásti. Je-li svářecí filtr používán správně, nepotřebuje během své životnosti žádnou další údržbu.

## SERVIS A ÚDRŽBA

Kuklu čistěte pouze vodou a jemným mýdlem. Osušte čistou bavlněnou utěrkou.

Upozorňujeme, že použití rozpuštědel je přísně zakázáno, protože může poškodit masku a filtry.

Poškrábaná nebo poškozená hledí musí být vždy vyměněna.

Uživatel musí provádět každodenní pravidelné kontroly, zda není zjevně nějaké poškození. Vnější a vnitřní hledí jsou spotřební materiál a musí být pravidelně měněna za originální náhradní hledí Universal.

Doporučujeme dobu použití asi 3 až 4 roky. Doba použití závisí na různých faktorech, jako jsou používání, čištění, skladování a údržba. Frekvence kontroly výměna poškozených částí (doporučená).

## VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SKEL

- Ujistěte se, že je kukla vždy vybavena vnějšími a vnitřními ochrannými skly schválenými společností Böhler Welding.
- Tato ochranná skla musí být vyměněna, jestliže jsou prasklá, poškozená nebo pokryta svářecími nečistotami do takové míry, že to zhorší výhled.
- Vnější a vnitřní ochranná skla jsou spotřební materiál a musí být pravidelně měněna za originální, certifikované náhradní díly.
- Vnější ochranná skla se vkládají zezadu, viz obrázek výše. (s.7)
- Vnitřní ochranná skla se vkládají zezadu do držáků na samostmívacím filtru. Ochrana označená v souladu s touto normou je poskytována pouze tehdy, když jsou všechna skla a retenční součásti namontovány podle pokynů v seznamu pokynů od výrobcе.
- Změňte tmavý odstín z 9 až 13 na 5 až 9 nebo na režim mletí podle potřeby na ADF. (s.6)
- Doba zpoždění (od tmavé do světlé) se nastavuje pomocí pravého přepínače na ADF (str. 6). Na výběr jsou 3 nastavení zpoždění: „SLOW“ 0,9 s., „MID“ 0,5 s a „FAST“ 0,1 s.
- Knoflíkem podle potřeby upravte časové nastavení citlivosti. (s.6)
- Pokud se kukla nepoužívá déle než 15 minut, automaticky se vypne. Není na ní žádný vypínač.

## VÝMĚNA BATERIE ADF

Při výměně baterie je nutné ji nainstalovat správným směrem v souladu s obrázkem. (s.6)

## ZNAČENÍ SAMOSTMÍVACÍHO FILTRU

### CE 4/5-9/9-13 VA 1/1/1/2 379

- 4 - číslo stupně světlého stavu
- 5 - číslo stupně nejsvětlejšího trmavého stavu
- 9 - číslo stupně nejmavšího stavu
- VA - identifikace výrobce
- 1 - optická třída
- 1 - třída difuze světla
- 1 - kolísání třídy světelné propustnosti
- 2 - klasifikace úhlu závislosti
- 379 - číslo normy

### Vysvětlivky ke značení na kukle

#### EN175 B

EN175 – je číslo normy

B – je hodnocení pro střední energii nárazu

### Značení na krycích sklech

#### EN166 1 B

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Nespíná se – Jestliže automatický filtr zůstává světlý a při sváření netrvá, Okamžitě přestaňte se svářováním: Přečtěte si doporučení k citlivosti a upravte ji. Ujistěte se, že jsou senzory čisté a natočené směrem k elektrickému oblouku; úhly 45° nebo více nedovolí, aby paprsky oblouku zasáhly senzory.
- Nespíná se – Jestliže automatický filtr zůstává ve tmavém stavu i po ukončení svářování, nebo když není přítomný žádný oblouk.  
Doladte nastavení citlivosti tím, že uděláte malé úpravy ovládacího otočením na nastavení „Lo“ (nízké). V extrémních světelních podmínkách může být nezbytné snížit úroveň světla v okolí.

V případě jakékoli poruchy během testování nebo používání a přečtěte kuklu používat a kontaktujte místního prodejního zástupce.

## SEZNAM DÍLŮ A MONTÁŽ KUKLY BÖHLER WEDLING (s.7)

Guardian50 FM Air - 86682	Hlavový postroj, kompletní - 32406
Přední krycí skla - 32423	Dioptrie +1,0 - 32444
ADF Guardian 50FM - 86697	Dioptrie +1,5 - 32445
Vnitřní krycí skla - 86691	Dioptrie +2,0 - 32452
Hledí pro broušení - 32437	Dioptrie +2,5 - 32456
Potítko přední a zadní - 32416	Těsnící rouška do kukly - 57182

## CERTIFIKACE A KONTROLNÍ NÁLEPKY

Tyto svářecí kukly a filtry Böhler Welding jsou testovány jako ochrana očí následujícími označeními subjektů: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

Testovací laboratoř akreditovaná DAkkS D-PL-19590-02-00  
Oznámeno Centrálním  
úřadem spolkových zemí  
pro bezpečnostní technologie (ZLS)  
ZLS-NB-0156

Tento OOP splňuje následující platné normy EU:



**EN166B:2001**  
**EN379:2003 + A1:2009**  
**EN175B:1997**

Evropská značka shody - potvrzuje, že výrobek splňuje požadavky nařízení o osobních ochranných prostředcích (EU) 2016/425.

# SIKKERHEDSANVISNINGER - LÆS FØR IBRUGTAGNING



## ADVARSEL

Læs & forstå alle instruktioner før ibrugtagning



Svejsehjelme med automatisk nedblænding er konstrueret til at beskytte øjnene og ansigtet mod gnister, sprøjte og farlig stråling under normale svejsebetegnelser. ADF-filtret skifter selvstændigt fra lys til mørk når lysbuen dannes og tilbage til lys når svejsningen stoppes.

Den automatiske svejsehjelm er samlet ved levering. Men før den kan tages i brug skal den indstilles, så den passer brugeren. Førsinkels-tiden, følsomheden og tæthedsgraden skal indstilles, så de passer til den respektive arbejdspogave.  
Hjelmen bør opbevares et tørt, køligt og mørkt sted. Husk at fjerne batteriet, hvis hjelmen lægges væk i længere tid.



## ADVARSEL



- » Denne automatiske hjelm er ikke egnet til lasersvejsning eller oxy-acetylen-svejsning (gasvejsning)
- » Placer aldrig denne hjelm og ADF-filtret på varme overflader.
- » ADF-filtret må aldrig åbnes eller manipuleres.
- » Denne automatiske hjelm er ikke egnet til at beskytte mod hårdé slag og stød.
- » Denne hjelm beskytter ikke mod eksplosioner eller ætsende væsker.
- » Der må ikke foretages modifikationer på hverken filter eller hjelm, undtagen de i denne manual nævnte.
- » Der må ikke anvendes reserve- hhv. udskiftningsdele, undtagen de i denne manual angivne. Uautoriserede modifikationer eller udskiftningsdele medfører at garantien bortfalder og vil udsætte brugeren for risikoen for ulykker med personlig skade.
- » Hvis denne hjelm ikke blænder ned når en lysbue dannes, stop omgående at sveje og kontakt din forarbejder eller forhandleren.
- » Filteret må ikke lægges i vand.
- » Anvend aldrig oprensningssmidler for at rense hverken filter eller hjelmens komponenter.
- » Hjelmen må kun anvendes i temperaturområder mellem: -5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).

- » Opbevaringstemperatur: -20 °C ~ +70 °C (- 4 °F ~ 158 °F). Hvis hjelmen ikke skal anvendes i længere perioder, bør den opbevares et tørt, køligt og mørkt sted.
- » Beskyt filtret mod kontakt med væsker og snavs.
- » Rengør filteroverfladen jævnligt - anvend dog ingen aggressive rengøringsmidler. Hold altid sensorerne og solcellerne rene med en ren frugtfri klud.
- » En knækket / ridset / tæret beskyttelseslinse bør udskiftes jævnligt.
- » Dem med brugerens hud i kontakt kommende materialer kan under visse omstændigheder medføre allergiske reaktioner.
- » ADF-filtret må kun anvendes i forbindelse med den indvendige beskyttelseslinse.
- » Brug godkendte sikkerhedsbriller med sideskærme under hjelmen.
- » Øjenværn mod høj hastighedspartikler, som bæres over standard øftalmiske briller, kan medføre stød, hvilket indebærer en risiko for brugeren.
- » Hærdede mineralfiltre må kun bruges sammen med passende bagsideglas.
- » Hvis symbolerne F eller B ikke er fælles for både linser og stel, skal den laveste beskyttelsesgrad vælges for det samlede øjenværn.

### BETJENINGSVEJLEDNING

ADVARSEL! Før hjelmen anvendes til svejseformål skal det sikres, at sikkerhedsinstruktionerne er blevet læst og forstået.

Dokumentationen for Böhler Welding svejsehjelme er i overensstemmelse med pkt. 1.4 i bilag II til PPE-forordningerne (EU) 2016/425.

Böhler Welding svejsehjelme yder permanent beskyttelse mod UV- IR-stråling og beskyttelse af ansigtet mod sprøjte fra svejseprocessen.

Kig aldrig ubeskyttet direkte ind i lysbuen. Dette kan medføre smertefuld betændelse af hornhindern og uoprettelige skader på øjens linse med katarakter som følge.

### ANVENDELSESOMRÅDE

ADVARSEL! Før hjelmen anvendes til svejseformål skal det sikres, at sikkerhedsinstruktionerne er blevet læst og forstået.

Böhler Welding svejsehjelme og svejsefiltre kan anvendes til de fleste lysbuesvejsepogaver og TIG-svejsning, hvis angivet. Svejsefiltrene giver beskyttelse mod skadelig UV- og IR-stråling i henhold til kravet om den tæthedsgrad som er angivet på hver ADF-model; beskyttelse af øjnene er opretholdt så længe ADF-enheten er slået ned foran øjnene.

Efterfølgende tabel tjener som en reference for valg af de mest gængse indstillinger af tæthedsgraden for svejsefiltret: (s.6)

Afhængigt af de aktuelle arbejdsbetegnelser kan den næst højere hhv. lavere indstilling vælges.

De mørkere områder repræsenterer de områder, hvor den tilsvarende svejseproces ikke kan anvendes.

Böhler Welding svejsehjelme er egnet, men ikke begrænset til følgende anvendelser:

- » AC/DC-impulssvejsning
- » WIG/TIG-svejeinverter
- » Elektrodesvejsning
- » Argon/Helium
- » MIG/MAG-beskyttelsesgassvejsning

## FORBEREDELSE & BETJENING

Böhler Welding svejsehjelme leveres færdige til brug efter nogle få justeringer. Alle svejsehjelme er udstyret med et indstillelig hovedtøj: (s.7)

Drej knappen bag på hovedtøjet for at indstille det passende til brukerens hoved. Hovedremmen kan indstilles i både længde og vinkel.

Før påbegyndelse af svejseopgaver kontroller omhyggeligt svejsehjelmen og ADF-filtret for synlige mærker, spræk, tærringer eller ridserne overflader; beskadigede overflader, også på beskyttelsesplader, reducerer øjenbeskyttelsen. Hvis beskyttelsesplader er ridset, beskodiget er fyldt med sprøjte bør de udskiftes.

En svejsehjelm må ikke falde på gulvet. Læg aldrig tunge emner eller værktøj på eller ind i hjelmen; disse kan beskadige hjelmens komponenter. Hvis filtret behandles omhyggeligt, behøver det ingen yderligere vedligeholdelse under dets levetid.

## SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Rens hjelmen kun med mild sæbe og vand. Tør den med en ren bomuldsklud. Husk, at anvendelse af oplosningsmidler er strengt forbudt; da disse vil ødelægge masken og filtret. Ridsede eller beskadigede beskyttelsesglas skal altid udskiftes.

Brugerne skal foretage regelmæssige daglige kontroller for at sikre, at hjelmen ikke har nogen beskadigelser. Det ydre og indre beskyttelsesglas er forbrugsmaterialer og skal regelmæssigt udskiftes med originale certificerede universal reservedele.

Vi anbefaler en anvendelsestid på 3-4 år. Anvendelsestiden er afhængig af forskellige faktorer, som anvendelsesart, renholdelse, opbevaring og vedligeholdelse. Intervaller for inspektion og udskifting af beskadigede dele (anbefalinger).

## UDSKIFTNING AF DET YDRE BESKYTTELSESGLAS

- Det bør sikres, at hjelmen altid er udstyret med originale indre og ydre beskyttelsesglas fra Böhler Welding.
- Disse beskyttelsesglas skal udskiftes hvis de er knækket, beskadiget eller fyldt så meget med svejsesprøjte, at synet ikke længere er tilstrækkeligt.
- Det ydre og indre beskyttelsesglas er forbrugsmaterialer og skal regelmæssigt udskiftes med originale certificerede reservedele.
- Det ydre beskyttelsesglas indsættes bagfra, se illustration oven, (s.7)
- Det indre beskyttelsesglas indsættes bagfra i holderne på ADF-filtret. Den iht. standarden oplyste beskyttelsesgrad opnås kun, hvis alle beskyttelsesglas og beskyttelseskompontenter er installeret if. producenternes instruktioner.
- Skift mørktone fra 9 til 13 til 9 eller til Grind-tilstand som ønsket på ADF'en. (s.6)
- Forsinkelsestiden (fra mørk til lys) indstilles med den høje omskifter på ADF'en (s. 6). Der er 3 forsinkelsesindstillinger til vælge: „SLOW“ 0,9 sek., „MID“ 0,5 sek. og „FAST“ 0,1 sek.
- Indstil følsomheden efter behov vha. indstillingssknappen. (s.6)
- Hvis hjelmen ikke anvendes i mere end 15 minutter vil strømforsyningen automatisk slukke. Der findes ingen slukkeknap (Off).

## UDSKIFTNING AF ADF-BATTERI

Det er vigtigt, når batteriet udskiftes, at det sættes korrekt i som vist på illustrationen. (s.6)

## ADF-MÆRKNING

### CE 4/5-9/9-13 VA 1/1/1/2 379

- 4 - lystæthed
  - 5 - laveste mørketaethed
  - 13 - højeste mørketaethed
- VA - producentens identifikation
- 1 - Optisk klasse
  - 1 - Lysspredningsklasse
  - 1 - Homogenitetsklasse
  - 2 - Vindelegenskabsklasse
- 379 - Nummer for den relevante standard

### Forklaring på hjelmmærkning

#### EN175 B

EN175 – er nummeret på standarden

B – symbol for modstand overfor højhastighedspartikler

### Mærkning på beskyttelsesglas

#### EN166 1 B

## FEJLFINDING

1. Skifter ikke tæthedsgrad – hvis ADF-filtret forbliver lys og ikke skifter til mørk ved svejsning. Stop øjeblikket svejsarbejdet: Kontroller følsomhedsindstillingen og korrigér følsomheden om nødvendigt. Rens beskyttelsesglasset og sensorerne for snavs osv. OBS! Kontroller, at sensorerne er rene og rettet mod lysbuen; med en vinkel på 45°eller mere vil lysbuen ikke nå sensorerne.

2. Skifter ikke tæthedsgrad – hvis ADF-filtret forbliver lys og ikke skifter til mørk ved svejsning eller hvis det forbliver mørkt efter at svejsningen er stoppet.  
Finindstil følsomheden ved at foretage små justeringer ved at dreje knappen mod „Low“ (lavere). Under ekstreme lysforhold kan det blive nødvendigt at reducere lysets intensitet i omgivelserne.  
Hvis der skulle opstå fejl under test eller anvendelse af produktet, stop anvendelsen og tag kontakt til den lokale forhandler.

## KOMPONENTLISTE & SAMLING AF BÖHLER WELDING HJELM (s.7)

Guardian50 FM Air - 86682	Hovedtøj komplet - 32406
Forreste beskyttelsesglas - 32423	Dioptri +1,0 - 32444
ADF Guardian 50FM - 86697	Dioptri +1,5 - 32445
Inderste beskyttelsesglas - 86691	Dioptri +2,0 - 32452
Slibevisir - 32437	Dioptri +2,5 - 32456
Svedbdnd for og bag - 32416	Ansigtsstærtning på hjelm - 57182

## CERTIFICERING & KONTROL MÆRKNINGER

Svejsehjelme og svejsefiltre fra Böhler Welding er testet mht. øjenbeskyttelse af følgende bemyndigede organer: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

Testlaboratorium akkreditert af DAKKS D-PL-19590-02-00

Bemyndiget af Central

Authority of the Federal States

for Safety Technologies (ZLS)

ZLS-NB-0156

Dette personlige værnemiddel opfylder følgende EU-standarder:



**EN166B:2001**  
**EN379:2003 + A1:2009**  
**EN175B:1997**

Europæisk overensstemmelsesmærke - Dette bekræfter, at produktet opfylder kravene i PPE-forordningen (EU) 2016/425

# TURVALLISUUSOHJEET – LUE ENNEN KÄYTÖÄ



## VAROITUS

Lue ja tulkitse oikein kaikki ohjeet ennen käyttöä



Automaattisesti tummentuvat hitsauskypärät ovat suunniteltu suojaamaan silmiä ja kasvoja kipinöiltä, roiskeilta ja vaaralliselta sääteilyltä normaalissa hitsausolosuhteissa. Automaattisesti tummentuvat suodatin muuttuu automaattisesti kirkkaasta tummaan tilaan, kun hitsivalokaari on sytytetty ja palautuu kirkkaaseen tilaan hitsaustyön päättymisen jälkeen.

Automaattisesti tummentuvat hitsauskypärä toimitetaan koottuna eli käytövalmiina. Se on kuitenkin säädetettävä käytöille kunnolla sopivaksi. Aseta viiveaika, herkkyyys ja tummuusaste työsi mukaisesti.

Varastoi kypärän kuivassa, viileässä ja pimeässä sekä muista poistaa paristo ennen pitkäaikaisempaa varastointia.



## VAROITUS



- » Tämä automaattisesti tummentuva hitsauskypärä ei sovella laheritsaukseen tai happy-asetyleenihitsaukseen (kaasuhitsaus).
- » Älä koskaan aseta tätä kypärää ja auto-tummentavaa suodatin-ta kuualalle.
- » Ei koskaan saa avata tai muunella auto-tummentavaa suodatin-ta.
- » Tämä automaattisesti tummentuva hitsauskypärä ei suojae vakavilta iskuvalmilla.
- » Tämä kypärä ei suojae räjähättäviä laitteiden tai syövyttäviä aineiden vammoilta.
- » Älä tee muutoksia suodattimeen tai kypärään, ellei sitä eritellä tässä käyttöohjeessa.
- » Käytä ainoastaan tässä käyttöohjeessa eriteltyjä varaosia. Valtuuttamattomat muutokset ja varaosat eliminoidavat valmistajan takuuvaustuota ja altistaa käyttäjän henkilökohtaisen varman riskillie.
- » Lopeta hitsaus heti, jos tämä kypärä ei tummennaa lasia, kun hitsauskaari sytytettiä ja ottaa yhteyttä työntojaasi tai kypärän toimittajaasi.
- » Älä upota suodatinta veteen.
- » Älä käytä luotetta suodatinlasiin tai kypärän osien puhdistukseen.
- » Käytä kypärää ainoastaan seuraavissa lämpötiloissa: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).

## KÄYTÖÖHJEET

**VAROITUS!** Varmista, että olet lukeutunut ja ymmärtänyt varmuusohjeet ennenkuin käytät kypärää hitsauksessa.

Böhler Welding hitsaussuojakypärinentieto-opas on PPE-asetuksen (EU) 2016/425 liitteen II kohdan 1.4 mukainen.

Böhler Welding hitsauskypärät antavat pysyvän suojan UV-/IR-säteilystä vastaan tummennusnumeroiin mukaisesti; silmät ovat suojuvat niin kauan kuin taitettava lasikehys on silmässä suojaavassa ala-asennossa.

Älä katso suoraan hitsivalokaareen suojaamattomin silmin, kun valokaari sytyt. Se voi aiheuttaa tuskallisen tulehdusken sarveisiklossissa ja parantumattoman vaman silmälinssiin, mikä voi johtaa harmaakaihiin.

## KÄYTÖÄLUE

**VAROITUS!** Varmista, että olet lukeutunut ja ymmärtänyt varmuusohjeet ennenkuin käytät kypärää hitsauksessa.

Böhler Welding hitsauskypärä ja -suodattimia voi käyttää useimmissa valokaarihitsauksissa sekä TIG-hitsauksessa, kun sitä vaaditaan. Hitsaussuodattimet suojaavat vahingollisesta UV- ja IR-säteilyltä tummennusnumeroiin mukaisesti. Tummennustaso on merkitys joka auto-suodattimen (ADF) takapuolelle; silmät ovat suojuat niin kauan kuin avattava lasi on silmässä peittävässä asennossa.

Alla olevassa taulukossa on hitsaussuodattimen tarkoituksemukaisimmat tummennussuositukset: (s.6)

Toiseksi korkeinta tai toiseksi alinta suojetaso voi käyttää käytöölosuhteista riippuen.

Tummat osiot vastaavat alueita, joissa vastaavia hitsausprosesseja ei sovi käyttää.

Böhler Welding hitsauskypärät sopivat, mutta eivät rajoitu seuraaviin sovellutuksiin:

- » AC/DC-sykkeet
- » WIG/TIG-vaihtosuuntaajat
- » Puikkohitsaukseen
- » Argoni-/heliumikaasut
- » MIG/MAG-suojauselektrodit

## VALMISTELU JA KÄYTÖÖ

Böhler Welding hitsauskypärät ovat täysin käyttövalmiit hienosäötöjen jälkeen. Jokaisessa hitsauskypärässä on mukava sisusta voi henkilökohdaisesti säätää: (s.7)

Kierrä säätönpussia sisusteen takaossa henkilökohdaisen mukavuden mukaisesti. Ylintä nauhaa voi säätää pitkittään ja poikittain.

Tarkasta hitsauskypärä ja auto-suodatin huolellisesti ennen käyttöä ja huomioi kaikki näkyvät vauriot ja säröt, kuoppaiset tai naarmuiset pinnat. Vaurioitunut pinta suojaalaisasakin heikentää suojaaa sekä vähentää näköalaia. Vaihda suojaalasi, joka on naarmuinen, vaurioitunut tai istuvasti roiskeinen.

Hitsauskypärä ei saa pudottaa. Älä aseta raskaita esineitä tai työkaluja kypärän päälle tai sisälle, koska ne saattavat vaurioittaa kypärän rakenneosi. Hitsaussuodatin ei vaadi erityistä huoltoa elinkaanaan, jos sitä käytetään asianmukaisesti.

## HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Puhdistaa kypärä ainoastaan miedolla saippualla ja vedellä. Kuivaa kypärä puhtaalla puuvillarevulla. Huomioi, että liuuttaminen käyttöön täysin kielletty, koska ne vahingoittavat suojaileja sekä suodattimia. Naarmuiset ja viottuneet visiirit on vaihdettava.

Käyttötäjän tulee päävittää varmistaa, ettei kypärä ole näkyvästi viottunut. Ulko- ja sisävisiiri ovat kulutustarvikkeita, jotka tasaisin välein on vaihdettava valtuuttetuihin Universal-varaosiin.

Suoittelimme 3-4 vuoden maks. käyttöäikaa. Käyttöäika on monesta seikasta riippuvainen, kuten käytöstä, puhtaanpidosta, varastoinnista ja hollossa. Tarkastuksien aikaväli ja varaoien vaihto (kuten on suositeltu).

## ULOIMMAN LASIN VAIHTO

1. Varmista, että kypärä aina on varustettu -hyväksyttyllä ulko- ja sisäsuojalilla.
2. Nämä suojaalat on vaihdettava, jos ne ovat särkyneet, viottuneet tai hitsiräiskeellä peitetty niin, että läpinäkyvyys on heikentyntä.
3. Ulko- ja sisäsuojalat ovat kulutustarvikkeita, joita tasaisin välein on vaihdettava valtuuttetuuihin varaosiin.
4. Ulompi suojaalat vaihdetaan kehysen takapuolesta, katso alla olevaa kuvaa. (s.7)
5. Sisäsuojalasi vaihdetaan kehysen takapuolella auto-tummuusnuodattimen johdattimiin. Suoijataso, joka on merkitty kynisen standardin mukaisesti, on pätetä ainoastaan, kun kaikki lasit ja kiinnitysosat ovat valmistajan ohjeiden mukaisesti asennettu.
6. Vaihda summaa sävy 9:stä 13:een 5:stä 9:ään tai ADF:ssä halutessasi Grind-tilaan. (s.6)
7. Viiveaikeaa (pimeästä valoon) söädetään ADF:n oikealla kytke-mellä (s. 6) . Valitavaan on 3 viiveasetusta: „SLOW“ 0,9 sekuntia, „MID“ 0,5 sekuntia ja „FAST“ 0,1 sekuntia.
8. Säädä herkkysaikaa säätönpuin kautta. (s.6)
9. Kun kypärä ei ole käytössä, virta katkeaa automaattisesti 15:sta minuutin jälkeen. Kypärässä ei ole poiskytkennoppiä.

## ADF-PARISTON VAIHTO (AUTOMAATTINEN PIIMENNYSFILITERI)

Tärkeätä on, että paristo vaihtaessa, se asennetaan oikeaan asentoon, kuten kuvassa. (s.6)

## ADF-MERKINTÄ

### CE 4/5-9/9-13 VA 1/1/1/2 379

- 4 – kirkkaan tilan asteikkonumero
- 5 – kirkkaaimman tumman tilan asteikkonumero
- 13 – tummimman tilan asteikkonumero
- VA – Valmistajan tunnusmerkintä
- 1 – Optinen luokitus
- 1 – Valon hajaannusluokitus
- 1 – Valon läpäisyäpoikkeaman luokitus
- 2 – Nämäkulumariippuvaisuuuden luokitus
- 379 – Standardinumerointi

### Kypärän merkintäselvennyys

#### EN175 B

EN175 – Standardin numero

B – Medium energian kulutusluokitus

### Suojaalasin merkintä

#### EN166 1 B

## VIAN MÄÄRITYS

1. Ei vaihda tummennusta – Jos automaattinen suojaalasi pysyy kirkkaana eikä tummene, kun hitsaus alkaa. Pysyvä hitsaus heti; Tarkista herkkyysuositukset ja säädä herkkyys. Puhdistaa lasisuora ja anturit mahdollisista hiukkasisista. Huom! Varmista, että anturit ovat puhtaat ja valokaaressa suunnatut; anturit eviät tunne valokaarta yli 45:n asteen kulmassa.

2. Ei vaihda tummennusta – Jos automaattinen suojaalasi pysyy tummuna, kun hitsaus on päättynyt tai se pysyy tummana, kun valokaarta ei ole lösänä. Hienosäädä herkkyys säätämällä säätönpussia vähän kerrallaan "Lo"-merkin mukaan. Erittäin valoisissa olosuhteissa saatappa ympäröivän valon rajoittaminen olla tarkoituksenmukainen.

Älä käytä kypärää, jos se kokeilun tai käytön aikana ei toimi moitteettomasti ja otta yhteyttä paikalliseen myyntiosastoon.

## KYPÄRÄN VARAOSATAULUKKO JA ASENNUS (s.7)

Guardian50 FM Air - 86682	Dioptria +1,0 - 32444
Kattava suojaalasi - 32423	Dioptria +1,5 - 32445
ADF Guardian 50FM - 86697	Dioptria +2,0 - 32452
Sisäpuolinen suojaalasi - 86691	Dioptria +2,5 - 32456
Hiomavisiiri - 32437	Kypärän kasvosinetti
Hikinuham- ja taakosa - 32416	- 57182
Täydellinen kypäräsisuuste - 32406	

## VALTUUTUS JA TARKASTUSMERKINTÄ

Böhler Welding hitsauskypärät ja hitsaussuodattimet ovat tarkastettu silmin suojaajaystysseuraavissa valtuutetuissa tarkastuselismissä: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

Testilaboratorio on DAKKS D-PL-19590-02-00-valtuutettu.

Central Authority of the Federal States for Safety Technologies (ZLS)-certifiointi

ZLS-NB-0156

Ez a PPE eszköz megfelel az alábbi alkalmazandó EU szabványoknak:



**EN166B:2001**  
**EN379:2003 + A1:2009**  
**EN175B:1997**

Eurooppalainen vaatimustenmukaisusmerkki - Tämä vahvistaa, että tuote täyttää PPE-asetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset.

# BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK - OLVASSA EL HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT



## VIGYÁZAT

Használatba vétel előtt olvassa el és értelmezze meg az összes utasítást!



Az automatikusan sötétedő szűrős hegesztőmaszkot úgy terveztük, hogy védeje a szemet és az arcot a szokásos hegesztési körülmények között előforduló szíkraktól, fröccsenésekől és káros sugárzásuktól. A sötétedő szűrő automatikusan világos (átlász) állapotról sötétre vált, ha létrejön a hegesztőví, majd újra világos lesz, amint a hegesztés befejeződött.

Az automatikusan sötétedő szűrős hegesztőmaszkot összeszerelt állapotban szállítjuk. Használata előtt be kell állítani, hogy a viseléskor megfelelően illeszkedjen. Állitsa be a késleltetési időt, az érzékenységet és az árnyalat számát az adott alkalmazáshoz! A maszkot tárolja szíráz, hűvös és sötét helyen, és hosszabb idejű tárolás előtt ne fejtse el kivenni belől az elemeket hosszabb idejű tárolás előtt.



## VIGYÁZAT



- » Ez az automatikusan sötétedő hegesztősisak nem alkalmas lézerehez, hegesztéshez vagy oxigén-acetilén (gázhegesztés) alkalmazásokhoz.
- » Soha ne helyezze a maszket és az automatikusan sötétedő szűrőt forró felületre!
- » Soha ne nyissa felül és ne módosítsa az automatikusan sötétedő szűrőt!
- » Ez az automatikusan sötétedő szűrős hegesztőmaszk nem nyújt védelmet erős ütések ellen.
- » Ez a maszk nem véd robbanásérzéketetől vagy korrozív folyadékoktól.
- » Ne módosítsa se a szűrőt, se a maszket, kivéve ha ilyen módosítás szerepel ebben a kézikönyvben.
- » Ne használjon a kézikönyvben megadottakon kívül más cserealkatrészeket. Nem engedélyezett módosítások és cseréalkatrészek érvénytelennitik a garanciát, valamint személyi sérülés kockázatának teszik ki a maszk használóját.
- » Amennyiben a maszkm nem sötétedik be a hegesztő ív begyűjtásánál, akkor azonnal hagyja abba a hegesztést és forduljon feletteséhez vagy a kiskereskedőhöz.
- » Ne merítse a szűrőt vízbé!
- » Ne használjon őldözszereket a szűrő ernyőjén vagy a maszk részein.
- » Csak az alábbi hőmérséklet tartományban használja a maszket: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).
- » Tárolási hőmérséklet: -20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ 158 °F). A maszkot száraz,

hűvös és sötét helyen kell tárolni, ha azt hosszú időn át nem fogja használni.

- » Védje a szűrőt a vízzel és szennyeződéssel való érintkezéstől.
- » Rendszeresen tisztítsa meg a szűrő felületét. Ne használjon erős tisztítószeret!
- » Az érzékelőket és a napelem cellákat minden tisztán egy tiszta, nem foszló ronggyal.
- » Rendszeresen cserélje a repedezett/karcos/felületi hibás elülső fedőlencséket.
- » Azok az anyagok, amelyek a maszk viselőjének bőrével érintkezésbe kerülhetnek, bizonyos körülmények között allergiás reakciókat válthatnak ki.
- » Az ADF-maszket csak a belső fedőlencsékkel együtt szabad használni.
- » A sisák alatt viseljen jóváhagyott, oldalsó védőpajzsokat ellátott védőszemüveget.
- » Anagy sebességű szemcsék ellen a szokványos gyógyászati szemüvegeken viselt szemvédkötövök tövábbíthatják az ütések, így veszélyesek lehetnek a viselőjükre.
- » Ütősdöllő ásványi szűrős szemlencsék csak megfelelő hátsó szemlencsékkel együtt használhatók.
- » Ha az F vagy a B szimbólum nem egészíti meg a szemlencsén és a kereten, akkor a teljes szemvédkötöv megoldás tekintetében az alacsonyabb szintet kell figyelembe venni.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

VIGYÁZAT! Mielőtt hegesztésnél használná a maszket, előbb feltétlenül olvassa el és értelmezze a biztonsági utasításokat!

A Böhler Welding hegesztőmaszk tájékoztató kézikönyve megfelel azaz (EU) 2016/425 PPE rendelet II. függeléke 1.4 bekezdésének.

A hegesztőmaszk állandó védelmet nyújt az UV/IR-sugarak ellen, valamint védi az arcot és a szemet a hegesztés során keletkező szíkraktól.

Ne nézzen közvetlenül, a szem védelme nélkül a hegesztésnél keletkező elektromos ívre. Ez a szaruhártya fájdalmas gyulladását, és a szemlencse gyógyíthatatlannak, szürke hálózog kialakulásához vezető károsodását okozhatja.

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

VIGYÁZAT! Mielőtt hegesztésnél használná a maszket, előbb feltétlenül olvassa el és értelmezze a biztonsági utasításokat!

A Böhler Welding hegesztőmaszok és hegesztő szűrők felhasználhatók a legtöbb ívhégesztés munkahoz és TIG hegesztéshez is, ha ez meg van jelölve. A hegesztő szűrők védelmet biztosítanak a káros UV és IR-sugárzás ellen az egyes automatikus (ADF) modelleken megjelölt sötétedési fokozat követelmények szerint: a szem mindaddig védeott marad, amíg a felhaljtatható pajzs le van ereszte és lefedi a látómezőt.

Az alábbi táblázat hivatkozásként szolgál a hegesztési szűrő legmegfelelőbb sötétedési fokozatának kiválasztásához: (0.6)

Az alkalmazási feltételektől függően a következő magasabb vagy a következő alacsonyabb védelmi szint használható. A sötétebb mezők azoknak a területeknek felelnek meg, amelyeken a megfelelő hegesztési folyamat nem használható.

A Böhler Welding hegesztőmaszok többek között a következő hegesztési eljárásokhoz használhatók:

- » AC/DC impulzushegesztés
- » WIG/TIG inverteres hegesztés
- » Hegesztőpálcás hegesztés
- » Argon/hélium
- » MIG/MAG védőgázos ívhégesztés

## ELŐKÉSZÍTÉS ÉS MŰKÖDÉS

A Böhler Welding maszkokat teljesen összeszerelt állapotban szállítjuk és kisebb beállítás után felhasználásra készek. minden hegesztőmaszkkényelmes fejhevederrel van ellátva, amely beállítható, hogy a maszket kényelmesen lehessen viselni; (o.7)

A fejhevedert a hátsó részen található beállító gomb elforgatásával lehet a felhasználó fejéhez igazítani. A felső pánt hossza és állászöge szabályozható.

A munka megkezdése előtt kérjük, gondosan ellenőrizze a hegesztőmaszket és az automatikusan sötétedő szűrőt, hogy nincsenek-e rajtuk látható nyomok, repedések, felpatogások vagy káros felületek: a sérült felületek még a védőlemezek is csökkennek a látásromlás elleni védelmet. Ha a védőlemezek károsak, sérültek vagy túl sok odafröccsent csepp gyűlt fel rajtuk, akkor cserélje ki őket.

Ne ejtse le a hegesztőmaszket! Ne helyezzen nehéz tárgyat vagy szerszámokat a maszkhellyébe, ezek ugyanis kárt tehetnek a maszk részeiben. Ha megfelelően használja, akkor a hegesztőszűrő nem igényel karbantartást az élettartama alatt.

## SZERVIZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

A maszket csak lágy szappannal és vízzel tisztítsa. Törölje szárazra tiszta pamutszövettel. Ne feleje, hogy oldóserek használata szigorúan tilos, mivel ezek károsítják a maszket és a szűrőket. Az összekarcolódott vagy sérült szemvédő pajzsot mindig ki kell cserélni.

A felhasználónak minden nap rendszeresen ellenőriznie kell, hogy nincs-e látható sérülés. A külső és belső szemvédő pajzs fogyóanyagának számít és azokat rendszeresen cserélni kell eredeti tanúsított Universal tartály alkatrészekkel.

Használati időnek 3-4 évet javasolunk. A használati idő hossza különböző tényezőktől, például a használat módjától, a tisztítástól, a tárolástól és a karbantartástól függ. Az ellenőrzések gyakorisága és a sérült alkatrészek cseréje (ajánlott).

## A KÜLSŐ LENCSE CSERÉJE

- Gondoskodjon arról, hogy a maszk minden jóváhagyással rendelkező külső és belső védőlencsével legyen felszerelve.
- Ezeket a védőlencséket ki kell cserélni, ha eltörtek, megsérültek vagy a hegesztésből származó szétfüröccsenő és a lencsékre tapadó cseppek gátolják a látást.
- A külső és belső védőlencsese fogyóanyagnak számít és azokat rendszeresen cserélni kell eredeti tanúsított tartály alkatrészekkel.
- A külső védőlencsét hárulról kell behelyezni, lásd a fenti ábráit. (o.7)
- A belső védőlencsét hárulról kell behelyezni az automatikusan sötétedő szűrőn levő rögzítőkbe. Az ebben az eljáráson szereplő védélem mértéke csak akkor biztosított, ha az összes lencse és rögzítő alkatrész a gyártó utasításban felsoroltak szerint lett beszerelve.
- Változtassa a sötét árnyalatot 9-13-ról 5-9-re, vagy az ADF-en a kívánt őrlesi módra. (o.6)
- A késleltetési idő (sötétből világosba) az ADF jobb oldali kapcsolójával állítható be (6. oldal), 3 késleltetési beállítás közül lehet választani: „SLOW” 0,9 mp, „MID” 0,5 mp és „FAST” 0,1 mp.
- A „Sensitivity Time” (érzékelési idő) értéket a forgatható beállító gombbal állítsa be igény szerint. (o.6)
- Ha a maszket 15 percig nem használja, akkor az automatikusan kikapcsol. A maszon nincs kikapcsoló gomb.

## A GOMBELEM CSERÉJE

Fontos, hogy elemcserék az ábrának megfelelően helyezze be az elemet. (o.6)

## ADF JELÖLÉSE

### CE 4/5-9/9-13 VA 1/1/1/2 379

- 4 - világos állapotot jelző fokozatszám
- 5 - a legvilágosabb állapotot jelző fokozatszám
- 13 - a legsötétebb állapotot jelző fokozatszám
- VA - A gyártó azonosítója
- 1 - Optikai osztály
- 1 - Fényszórási osztály
- 1 - Fényáteresztési osztály változása
- 2 - Irányásig érzékenység besorolása
- 379 - Szabvány száma

### A maszk jelölésének magyarázata

#### EN175 B

EN175 – A szabvány száma  
B – Közepes energiatakarékosági besorolás

### Fedélencse jelölési

#### EN166 1 B

## HIBAELHÁRÍTÁS

1. Nem kapcsol be - Ha az automatikusan sötétedő lencse világos marad és nem sötétedik el hegesztésnél. Azonnal hagyja abba a hegesztést: Ellenőrizze az ajánlott érzékenységi beállítást és módosítsa az érzékenységet. Tisztítsa meg a fedélencséket és az érzékelőket az esetleges szennyeződéstől. Ne feleje! Győződjön meg arról, hogy az érzékelők tiszták és a hegesztő ív felé néznek; ha 45 fokos vagy nagyobb szögben állnak, akkor az ív fénye nem éri el az érzékelőket.

2. Nem kapcsol be - Ha az automatikusan sötétedő lencse besötétedve marad az ív kioltás után is vagy ha a lencse akkor is besötétedik, ha nincs ív jelen.

A kezelőgombot finoman, fokozatosan a „Lo” beállítás felé forgatta végezte el az érzékenység finombeállítását. Szélsőséges megvilágítási viszonyok között előfordulhat, hogy csökkenjeni kell a környezeti világítás szintjét.

Kipröbdölés és használat közben, ha a maszk meghibásodik, kérjük, azonnal hagyja abba a használatát és forduljon a helyi értékesítési képviselőhöz.

## ALKATRÉSZ- ÉS SZERELVÉNYLISTA, BÖHLER WELDING MASZK (o.7)

Guardian50 FM Air - 86662	Teljes fejpánt - 32406
Elülső fedélencse - 32423	+1,0 dioptria - 32444
ADF Guardian 50FM - 86697	+1,5 dioptria - 32445
Belső fedélencse - 86691	+2,0 dioptria - 32452
Közszűrői szemvédő pajzs - 32437	+2,5 dioptria - 32456
Homlokpánt, elülső és hátsó rész - 32416	légáram tesztelő - 57184

## TANÚSÍTÁS ÉS ELLENŐRZÉSI CÍMKÉK

A Böhler Welding hegesztőmaszks és hegesztőszűrők által a szemnek biztosított védelmet a következő kijelölt szervezet vizsgálta: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

A vizsgáló laboratóriumot akkreditálta: DAKKS D-PL-19590-02-00  
A laboratóriumot kijelölte  
a Szövetségi Államok  
Biztonságtechnikai Központi Hatósága (ZLS)  
ZLS-NB-0156

Ez a PPE eszköz megfelel az alábbi alkalmazandó EU szabványoknak:



EN166B:2001  
EN379:2003 + A1:2009  
EN175B:1997

EURÓPAI megfelelőségi jel - Ez megerősíti, hogy a termék megfelel a PPE (EU) 2016/425 rendelet követelményeinek.

# VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN - LEZEN VOOR GEBRUIK



## WAARSCHUWING

Lees alle instructies vóór gebruik en zorg dat u deze begrepen hebt



Automatisch verduisterende lashelmen zijn ontwikkeld om de ogen en het gezicht te beschermen tegen vonken, spatten en schadelijke straling bij normale lasomstandigheden. De automatisch verduisterende filter wijzigt van lichte toestand naar donkere toestand wanneer de lasboog wordt ontstoken en keert terug naar lichte toestand wanneer het lassen stopt.

De automatisch verduisterende lashelm wordt volledig geassorteerd geleverd. Voordat hij kan worden gebruikt, moet hij worden afgesteld zodat hij goed past voor de gebruiker. Stel de vertragingstijd, de gevoeligheid en het kleurnummer in voor uw toepassing. De helm moet worden opgeslagen in een droge, koele en donkere ruimte. Denk eraan de batterij te verwijderen voor langdurige opslag.



## WAARSCHUWING



- » Deze automatisch verduisterende lashelm is niet geschikt voor laserlassen of autogeen-acetylen (autogeen-lassen) toepassingen
- » Plaats deze helm en de automatisch verduisterende filter nooit op een heet oppervlak.
- » Maak de automatisch verduisterende filter nooit open en breng er geen wijzigingen aan aan.
- » Deze automatisch verduisterende lashelm biedt geen bescherming tegen ernstige impact.
- » Deze helm biedt geen bescherming tegen explosies of corrosieve vloeistoffen.
- » Breng geen wijzigingen aan, noch aan de filter, noch aan de helm, tenzij dit wordt aangegeven in de handleiding.
- » Gebruik geen andere reserveonderdelen dan deze opgegeven in de handleiding. Ongemachtigde wijzigingen en niet toegelaten reserveonderdelen zullen de garantie teniet doen en de gebruiker blootstellen aan risico's op persoonlijk letsel.
- » Wanneer deze helm niet verduistert zodra een lasboog wordt ontstoken, stop dan onmiddellijk met lassen en neem contact op met uw verantwoordelijke of uw dealer.
- » Dompel de filter niet onder in water.
- » Gebruik geen oplosmiddelen op het filterscherf of op onderdelen van de helm.
- » Gebruik de helm alleen bij temperaturen tussen: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).

- » Opslagtemperatuur: -20 °C ~ +70 °C (- 4 °F ~ 158 °F). De helm moet op een droge, koele en donkere plaats worden opgeslagen wanneer deze voor langere tijd niet wordt gebruikt.
- » Beschermt de filter tegen contact met vloeistoffen en vuil.
- » Reinig het filteroppervlak regelmatig; vermijd het gebruik van sterke reinigingsmiddelen. Houd de sensoren en zonnecellen altijd schoon. Gebruik hiervoor een propere, pluisvrije doek.
- » Vervang het gebaarde/bekraste of door spatten beschadigde beschermsglas van de voorkap regelmatig.
- » De materialen die in contact komen met de huid kunnen in sommige omstandigheden allergische reacties veroorzaken.
- » De automatisch verduisterende filter mag alleen worden gebruikt in combinatie met het beschermglas van de binnenkap.
- » Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen onder uw helm.
- » Oogbeschermers tegen snel bewegende partikels die worden gedragen op standaard brillen kunnen schokken doorgeven, waardoor er gevaar bestaat voor de drager.
- » Geharde mineralefilterglazen mogen alleen worden gebruikt in combinatie met een geschikt achterliggend glas.
- » Indien de symbolen F of B niet aanwezig zijn op zowel het glas als op het frame, is het het lagere niveau dat wordt toegekend aan het oogbeschermingsgeheel.

### GEBRUIKSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING! Zorg dat u de veiligheidsinstructies hebt gelezen en dat u deze begrijpt voordat u de helm gebruikt om te gaan lassen.

De informatiehandleiding voor de beschermende Böhler Welding-lashelmen beantwoorden aan par. 1.4 van appendix II van de Verordening (EU) 2016/425.

Böhler Welding-lashelmen bieden permanente bescherming tegen UV/IR-stralen, evenals gelaats- en oogbescherming tegen vonken veroorzaakt door het lasproces.

Kijk met onbeschermde ogen niet rechtstreeks naar de lasstralen wanneer de lasboog ontsteekt. Dit kan een pijnlijke ontsteking van het hoornvlies veroorzaken, evenals onherstelbare schade aan de ooglens, met cataract als mogelijk gevolg.

### TOEPASSINGSBEREIK

WAARSCHUWING! Zorg dat u de veiligheidsinstructies hebt gelezen en dat u deze begrijpt voordat u de helm gebruikt om te gaan lassen.

Böhler Welding-lashelmen en -lasfilters kunnen worden gebruikt voor de meeste lastoepassingen, evenals voor TIG-lassen waar aangegeven. De lasfilters bieden bescherming tegen schadelijke UV- en IR-straling volgens de vereisten voor het kleurnummer gemarkeerd op elk passief of automatisch (ADF - auto darkening filter) model; de oogbescherming is geboden zolang het opklapscherf omlaag is geklappt en het zicht beschermt.

Onderstaande tabel dient als referentie voor de selectie van het meest geschikte kleurnummer voor de lasfilter: (p.6)

Afhankelijk van de toepassingsomstandigheden kan het volgende hogere of lagere beschermingsniveau worden gebruikt.

De donkerdere velden vertegenwoordigen de gebieden waarin het betreffende lasproces niet kan worden gebruikt.

Böhler Welding-lashelmen zijn geschikt voor, maar niet beperkt tot, volgende toepassing:

- » AC/DC-pulslassen
- » Inverter TIG-lassen
- » Lassen met beklede elektrode
- » Argon/helium
- » MIG/MAG-lassen

## VOORBEREIDING & GEBRUIK

Böhler Welding-lashelmen zijn volledig geassembleerd en klaar voor gebruik na slechts enkele kleine aanpassingen. Alle lashelmen zijn uitgerust met een comfortabel binnenwerk dat voor meer comfort kan worden aangepast aan de hoofdormvang van de gebruiker: (p.7)

Verdraai de insteknop achteraan op het binnenwerk om de grootte aan te passen aan het hoofd van de gebruiker. Er is aanpassing mogelijk van de bovenriem, evenals een overlangse aanpassing en een hoekaanpassing.

Voor u het werk aanvat, inspecteert u de lashelm en de automatisch verduisterende filter zorgvuldig op zichtbare tekenen van barsten, krasen of beschadigingen door spatten; beschadigde oppervlakken, zelfs van de beschermlanden, kunnen al afbreuk doen aan de zichtbescherming. Als er beschermlanden bekraft of beschadigd zijn, of een ophoping van spatten vertonen, vervang deze dan.

Laat een lashelm nooit vallen. Plaats geen zware voorwerpen of gereedschap op of in de helm; dit kan de onderdelen ervan beschadigen. Indien er correct mee wordt omgegaan, vereist de lasfilter geen verder onderhoud voor de hele levensduur.

## ONDERHOUD EN INSTANDHOUING

Reinig de helm alleen met milde zeep en water. Droog af met een propere doek.

Hou er rekening mee dat het gebruik van oplosmiddelen strikt verboden is omdat deze het masker en de filters beschadigen.

Bekraakte of beschadigde kijkglazen moeten altijd worden vervangen. De gebruiker moet dagelijks meerdere keren controleren of er geen schade is. De buitenste en binnenste kijkglazen zijn verbruiksgoederen en moeten regelmatig worden vervangen door originele, gecertificeerde universele reserveonderdelen.

Wij adviseren een gebruiksteriode van 3-4 jaar. De gebruiksduur is afhankelijk van verschillende factoren zoals gebruikintensiteit, reiniging, opslag en onderhoud. Regelmaat van inspecties en vervanging van beschadigde onderdelen (aanbevolen).

## VERVANGEN VAN HET BUITENSTE KIJKGLAS

- Zorg ervoor dat de helm altijd is voorzien van een door Böhler Welding goedgekeurd buitenste en binnenste beschermladen.
- Deze beschermlanden moeten worden vervangen indien gebroken, beschadigd of zodanig bedekt met lasspatten dat een goed zicht wordt belemmerd.
- De buitenste en binnenste beschermlanden zijn verbruiksgoederen en moeten regelmatig worden vervangen door originele, gecertificeerde reserveonderdelen.
- Het buitenste beschermladen wordt vanaf de achterkant geplaatst, zie bovenstaande afbeelding. (p.7)
- Het binnenste glas wordt vanaf de achterkant geplaatst, in de houder op de automatisch verduisterende filter. De gemaakte bescherming overeenkomstig deze standaard is alleen gewaarborgd wanneer alle kijkglazen en bevestigingscomponenten geïnstalleerd zijn volgens de instructielijst van de fabrikant.
- Verander de donkere schaduw van 9 tot 13 in 5 tot 9 of in de Maalmodus zoals gewenst op de ADF. (p.6)
- De vertragingsstijd (van donker naar licht) wordt ingesteld met de rechter schakelaar op het ADF (p. 6). Er zijn 3 vertragingsinstellingen te kiezen: „SLOW“ 0,9 sec., „MID“ 0,5 sec. en „FAST“ 0,1 sec.
- Stel de gevoeligheid in met de insteknop, zoals gewenst. (p.6)
- Wanneer de helm gedurende 15 minuten niet wordt gebruikt, wordt deze automatisch uitgeschakeld. Er is geen OFF-knop.

## VERVANGEN VAN DE ADF-BATTERIJ

Het is absoluut noodzakelijk dat de batterij bij het vervangen op de juiste manier volgens de afbeelding wordt geplaatst. (p.6)

## MARKERING AUTOMATISCHE VERDUISTERENDE FILTER

### CE 4/5-9/9-13 VA 1/1/1/2 379

- Schaalnummer voor heldere stand
  - Schaalnummer voor helderder donkere stand
  - Schaalnummer voor donkerste stand
- VA - Identificatie van de fabrikant
- Optische klasse
  - Lichtdiffusieklaasse
  - Variatie van de lichtdoorlatendheidsklasse
  - Classificatie van de kijkhoekafhankelijkheid
- 379 - Nummer van de norm

### Verklaring helmmarkering

#### EN175 B

EN175 – is het nummer van de norm

B – is de specificatie voor bestendigheid tegen een impact met gemiddelde energie

### Markeringen beschermladen

#### EN166 1 B

## PROBLEEMEN OPLOSSSEN

- Schakelt niet – wanneer de automatische filter licht blijft en niet verduistert bij het lassen. Stop onmiddellijk met lassen: lees de gevoeligheidsaanbevelingen opnieuw door en pas de gevoeligheid aan. Reinig het beschermladen en de sensoren. Opmerking: Zorg ervoor dat de sensoren proper zijn en naar de lasboog toe gericht zijn; hoeken van 45° of meer kunnen ervoor zorgen dat het licht van de lasboog de sensoren niet bereikt.
- Schakelt niet – wanneer de automatische filter donker blijft nadat de lasboog gedoofd is, of de automatische filter donker blijft wanneer er geen lasboog aanwezig is. Regel de gevoeligheidsinstelling minutieus door kleine aanpassingen van de regelknop in de richting van de „Lo“-positie. In extreme lichtomstandigheden kan het nodig zijn om de intensiteit van het omgevingslicht te verlagen. Bij storingen bij het testen of gebruiken van de helm dient u het gebruik te staken en contact op te nemen met uw lokale dealer.

## LIJST MET ONDERDELEN & ASSEMBLAGE BÖHLER WELDING-LASHELM (p.7)

Guardian50 FM Air - 86682	Dioptrie +1,0 - 32444
Beschermladen van de voorkap - 32423	Dioptrie +1,5 - 32445
ADF Guardian 50FM - 86697	Dioptrie +2,0 - 32452
Beschermladen van de binnenkap - 86691	Dioptrie +2,5 - 32456
Slipscherm - 32437	Gezichtsdichting
Zweetband voor en achter - 32416	helm - 57182
Binnenwerk, compleet - 32406	

## CERTIFICERING & KEURINGSLABELS

De lashelmen en lasfilters van Böhler Welding zijn als oogbescherming getest door de volgende instanties: ECS GmbH - European Certification Service - Oogbescherming en persoonlijke beschermingsmiddelen  
Laserbescherming en optische meettechniek

Testlab erkend door DAkkS D-PL-19590-02-00

Aangemeid door de Duitse Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)  
ZLS-NB-0156

Dit PBM-apparaat voldoet aan de volgende toepasselijke EU-normen:



**EN166B:2001**  
**EN379:2003 + A1:2009**  
**EN175B:1997**

Europese conformiteitsmerkten - Hiermee wordt bevestigd dat het product voldoet aan de eisen van de PBM-verordening (EU) 2016/425.

# SIKKERHETSADVARSLER - MÅ LESES FØR BRUK



## ADVARSEL

Les og forstå alle instruksjoner før produktet brukes



Automatisk nedblendende sveisehjelmer er beregnet på å beskytte øynene og ansiktet mot gnister, sprut og skadelig stråling ved normale sveiseforhold. Det automatisk nedblendende lysfilteret vil automatisk endres fra lys til mørk tilstand når sveisebuen tennes, og vil gå tilbake til lys tilstand igjen når sveisingen stopper.

Den automatiske nedblendende sveisehjelmen leveres montert. Før den kan brukes, må den imidlertid justeres for å passe godt til brukeren. Still inn maskens forsikelse, følsomhet og tethetsgrad etter ditt bruksområde.  
Hjelmen bør oppbevares på et tørt, kjølig og mørkt sted. Ved langvarig oppbevaring må batteriet fjernes.



## ADVARSEL



- » Denne automatisk nedblendende sveisehjelmen egner seg ikke til lasersveising eller oxy-acetylen (gassveising) applikasjoner.
- » Denne hjelmen med det automatisk nedblendende lysfilteret må aldri plasseres på en varm flate.
- » Du må ikke åpne eller endre på det automatisk nedblendende filteret.
- » Denne automatisk nedblendende sveisehjelmen vil ikke beskytte mot harde støt.
- » Hjelmen vil ikke beskytte mot eksplosiver eller etsende væsker.
- » Ikke endre verken filteret eller hjelmen med mindre det spesifiseres i håndboken.
- » Ikke bruk andre reservedeler enn de som spesifiseres i denne håndboken. Uautoriserte endringer og reservedeler vil annullere garantien og utsette brukeren for risiko for personskade.
- » Dersom hjelmens lysfilter ikke blander ned (blir mørkere) etter at sveisebuen tennes, må du øyeblikkelig stoppe sveisingen og kontakte din overordnede eller din forhandler.
- » Ikke senk filteret i vann.
- » Ikke bruk løsemidler på lysfilteret eller hjelmens komponenter.
- » Brukes kun ved følgende temperaturer: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).

### BRUKSANVISNING

ADVARSEL! Før du bruker hjelmen til sveising, må du lese og forstå sikkerhetsinstruksjonene.

Böhler Welding sveisehjelmer samsvarer med punkt 1.4 i vedlegg II til PPE-forskriftene (EU) 2016/425.

Böhler Welding sveisehjelmer gir permanent beskyttelse mot ultrafiolette og infrarøde stråler, i tillegg til beskyttelse av øyne og ansikt mot gnister fra sveiseprosessen.

Ikke se direkte inn i sveisestrålene med ubeskyttede øyne når sveisebuen er tent. Dette kan gi smertefull betennelse på hornhinnene og kan gi ubotelig øyeskade som fører til katarakt.

### BRUKSOMRÅDE

ADVARSEL! Før du bruker hjelmen til sveising, må du lese og forstå sikkerhetsinstruksjonene.

Böhler Welding sveisehjelmer og lysfiltre kan brukes til de fleste typer bluesveising og også til TIG-sveising når dette er oppgitt. Sveisefiltre gir beskyttelse mot skadelige ultrafiolette og infrarøde stråler i samsvar med skjermningsnummeret på hver kant av de selvformende filtrene. Øynene beskyttes så lenge den vippebare delen av hjelmen er lukket og dekker øylene.

Følgende diagram er en referanse for valg av den mest passende tethetsgraden for sveisefilteret: (s.6)

Avhengig av bruksforholdene kan beskyttelsesnivået rett under eller utover benyttes.  
De mørkere feltene henviser til områder der den tilsvarende sveiseprosessen ikke kan brukes.

Böhler Welding sveisehjelmer egner seg for, men er ikke begrenset til, følgene bruksområder:

- » AC/DC TIG-sveiseapparater
- » WIG/TIG-invertere
- » Elektrodesveising
- » Argon/Helium
- » MIG/MAG gassbuesveising med inert dekkgass

## KLARGJØRING OG BRUK

Böhler Welding sveisehjelmer er ferdigmonterte og klare til bruk etter mindre justeringer. Alle sveisehjelmer er utstyr med komfortable hodebøyer som kan justeres for komfortabel tilpasning: (s.7)

Roter justeringsbryteren på baksiden av hodestroppen for å tilpasse hjelmen til brukerens hode. Det er en justering på den øverste bøylen, en lengdejustering og en vinkeljustering.

Før du begynner arbeidet må du inspisere sveisehjelmen og det automatisk nedblende filteret for synlige merker, sprekker, riper eller graper på flatene. Skade på flatene, selv på dekkglass, reduserer sikten og reduserer beskyttelsen. Hvis dekkglassene ripes, skades eller bygger opp sprut, må de skiftes ut.

Sveisehjelmer bør ikke mistes ned. Ikke plasser tunge objekter eller verktøy på eller i hjelmen, da dette kan skade komponentene. Ved korrekt bruk krever ikke lysfilteret noen vedlikehold i løpet av sin levetid.

## SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Hjelmen skal kun vaskes med mild såpe og vann. Tørk med en ren bomullsklut.

Merk deg at bruk av løsemidler er strengt forbudt, da de vil skade masken og filtrene.

Glass med riper eller skader må alltid skiftes.

Brukeren må sjekke hjelmen hver dag for synlige skader. Ytre og indre dekkglass er forbruksvarer som må skiftes jevnlig med originale og sertifiserte reservedeler.

Vi anbefaler en brukspериode på 3–4 år. Bruksperioden avhenger av ulike faktorer som bruk, rengjøring, oppbevaring og vedlikehold. Hyppighet av inspeksjoner og skifte av skadede deler (som anbefales).

## SKIFTE AV DET YTRE GLASSET

1. Sørg for at hjelmen alltid utstyrer med Böhler Welding-godkjente ytre og indre dekkglass.
2. Disse dekkglassene må skiftes hvis de sprekker, skades eller dekkes av sveiesprut i slik grad at det hindrer sikten.
3. Ytre og indre dekkglass er forbruksvarer som må skiftes jevnlig med originale og sertifiserte reservedeler.
4. Det ytre dekkglasset settes inn fra baksiden, som vist i illustrasjonen ovenfor. (s.7)
5. Det indre glasset settes inn fra baksiden i holderne på det automatiske nedblende lysfilteret. Beskyttelsen som merkene indikerer oppnås når glass og holdere installeres i samsvar med produsentens instruksjoner.
6. Endre mørk nyansen fra 9 til 13 til 5 til 9 eller til slipemodus etter ønske på ADF. (s.6)
7. Forsinkelsestiden (fra mark til lyst) justeres med høyre bryter på ADF (s. 6). Det er 3 forsinkelsestimeringer å velge: „SLOW“ 0,9 sek., „MID“ 0,5 sek. og „FAST“ 0,1 sek.
8. Juster følsomheten ved å bruke justeringsbryteren. (s.6)
9. Når hjelmen ikke brukes i løpet av 15 minutter, slås strømmen automatisk av. Det er ingen AV-bryter.

## BYTTE AV ADF BATTERIET

Det er viktig når du bytter batteriet, er det montert på riktig måte som i vist på instruksjonen. (s.6)

## LYSFILTERMERKING

### CE 4/5-9/9-13 VA 1/1/1/2 379

- 4 - Tethetsgrad, lys tilstand
- 5 - Laveste tethetsgrad, mørk tilstand
- 13 - Høyeste tethetsgrad, mørk tilstand
- VA - produsentens identifikasjon
- 1 - Optisk klasse
- 1 - Klasse for lysdiffusjon
- 1 - Klasse for lystransmisjonsfaktor
- 2 - Klasse for defleksjonsvinkel
- 379 - Standardens nummer

### Forklaring på hjelmens merking

#### EN175 B

EN175 – Standardnumret

B – Klassifisering for støt med middels energi

### Merking på dekkglass

#### EN166 1 B

## FEILSØKING

1. Hvis det automatisk nedblende filteret forblir lyst og ikke blander ned ved sveising. Stopp sveisingen øyeblikkelig. Se anbefalingene for følsomhet og juster følsomheten. Rengjør dekkglass og sensorer. Merk! Påse at sensorene er rene og peker mot lysbuen. Vinkel på 45 grader eller mer kan gjøre at lyset fra sveisebuen ikke når frem til sensorene.

2. Hvis det automatisk nedblende filteret forblir mørkt etter at sveisebuen er slukket, eller hvis det automatisk nedblende er mørkt når det ikke er noen sveisebue. Fininnstill følsomheten ved å gjøre små justeringer med bryteren ved å dreie den mot innstillingen «Lo» (Lav). I ekstreme lysforhold kan det være nødvendig å redusere de omliggende lysforholdene.

Hvis du oppdager en funksjonsfeil ved testing eller bruk, må du innstille bruken og kontakte din lokale salgsrepresentant.

## DELELISTE OG MONTERING - BÖHLER WELDING SVEISEHJELM (s.7)

Guardian50 FM Air - 86682	Hodebøyer, komplett - 32406
Ytre dekkglass - 32423	Dioptr +1,0 - 32444
ADF Guardian 50FM - 86697	Dioptr +1,5 - 32445
Indre dekkglass - 86691	Dioptr +2,0 - 32452
Slipewisir - 32437	Dioptr +2,5 - 32456
Svettebånd foran og bak - 32416	Hjelmtetning - 57182

## SERTIFISERING OG KONTROLLMERKING

Beskyttelsesgraden til Böhler Welding sveisehjelmer og lysfilter har blitt testet av følgende tekniske kontrollorgan: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

Testlaboratorium akkreditert av DAkkS D-PL-19590-02-00

Autorisert av ZLS

(Tysklands sentrale myndighet

For sikkerhetsteknologi)

ZLS-NB-0156

Dette personlige verneutstyret samsvarer med følgende relevante EU-standarder:



**EN166B:2001**  
**EN379:2003 + A1:2009**  
**EN175B:1997**

Europeisk samsvarsmerke - Dette bekrifter at produktet oppfyller kravene i PPE-forordningen (EU) 2016/425.

# OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA – PRZECZYTAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA



## OSTRZEŻENIE

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy przeczytać ze zrozumieniem instrukcję obsługi



Kaski spawalnicze z funkcją automatycznego przyćiemniania zostały opracowane w celu ochrony oczu i skóry przed iskrami, rozpryskami i szkodliwym promieniowaniem występującym w normalnych warunkach spawania. Filtr z funkcją automatycznego przyćiemniania zmienia stan z jasnego na ciemny po zажarzeniu tuku spawalniczego i wraca do stanu jasnego po zakończeniu spawania.

**Kask spawalniczy z funkcją automatycznego przyćiemniania jest dostarczany w postaci zmontowanej. Niemniej jednak przed rozpoczęciem użytkowania należy go odpowiednio dostosować do użytkownika. Ustawić czas opóźnienia, czułość i stopień zaciemnienia według własnych potrzeb.**

**Kask należy przechowywać w suchych, chłodnych zaciemnionych pomieszczeniach. W przypadku długiego okresu przechowywania należy wyjąć akumulator.**



## OSTRZEŻENIE



- » Kask spawalniczy z funkcją automatycznego przyćiemniania nie jest przeznaczony do użytku przy spawaniu laserowym ani do spawania tlenowo-acetylenowego (gazowego).
- » Nigdy nie umieszczać kasku i filtra z funkcją automatycznego przyćiemniania na gorączej powierzchni.
- » Nigdy nie otwierać ani nie modyfikować filtra z funkcją automatycznego przyćiemniania.
- » Kask spawalniczy z funkcją automatycznego przyćiemniania nie chroni przed niebezpieczeństwem związanym z uderzeniem.
- » Kask nie chroni przed urządzeniami wybuchowymi i cieczami żrącymi.
- » Nie dokonywać żadnych modyfikacji filtra lub kasku niewymienionych w niniejszej instrukcji obsługi.
- » Nie używać części zamiennych innych niż określone w niniejszej instrukcji obsługi. Nieupoważniona modyfikacja lub nieoryginalne części zamienne spowodują unieważnienie gwarancji i narażą operatora na odniesienie urazu.
- » Jeśli kask nie przyjemni się po zajązreniu tuku, należy natychmiast zakończyć spawanie i skontaktować się z przedsiębiorzem lub dealerem.
- » Nie zanurzać filtra w wodzie.
- » Nie stosować rozpuszczalników na osłonie filtra ani podzespołów kasku.
- » Używać wyłącznie przy temperaturach: -5°C ~ +55°C (23~131°F). Temperatura przechowywania: -20°C ~ +70°C (-4°F ~ 158°F).

przypadku nieużywania kasku przed dłuższym okresem należy przechowywać go w suchych, chłodnych i zaciemnionych pomieszczeniach.

- » Chronić filtr przed kontaktem z płynami lub zanieczyszczeniami.
- » Regularnie czyścić powierzchnię filtra; nie używać silnych roztworów czyszczących. Zawsze utrzymywać czujniki i ognia słoneczne w czystości, czyszcząc je niestrzepiącą się szmatką.
- » Regularnie wymieniać pęknięte/zarysowane/dziurawe przednie szybki ochronne.
- » Materiały stykające się ze skórą użytkownika mogą wywołać reakcje alergiczne u osób wrażliwych w niektórych okolicznościach.
- » Filtra ADF można używać wyłącznie wraz z wewnętrznymi szybkami ochronnymi.
- » Pod kaskiem należy nosić zatwierdzone okulary ochronne z ostonami bocznymi.
- » Ostony oczu, odporne na przenikanie cząsteczek poruszających się z dużą prędkością, które są noszone na normalne okulary, mogą przenosić uderzenia, co może powodować zagrożenie dla użytkownika.
- » Wzmianiane okularowe soczewki mineralne mogą być używane wyłącznie w połączeniu z odpowiednimi soczewkami dodatkowymi.
- » Jeśli okulary i oprawki nie noszą wspólnie oznaczenia Flub B, ostonom oczu należy przypisać niższy poziom ochrony.

## INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

OSTRZEŻENIE! Przed rozpoczęciem użytkowania kasku przy spawaniu należy przeczytać ze zrozumieniem instrukcję bezpieczeństwa.

Instrukcja obsługi kasków ochronnych dla spawaczy Böhler Welding jest zgodna z ustawem 1.4 załącznika II Rady (UE) 2016/425.

Kaski Böhler Welding zapewniają stałą ochronę przed promieniowaniem UV/IR oraz zabezpieczają twarz i oczy przed iskrami w trakcie procesu spawania.

Na promieniowanie powstające podczas zajązrenia tuku należy patrzeć wyłącznie z użyciem środków ochrony wzroku. Ich brak może spowodować bolesne zapalenie rogówki i nieodwracalne uszkodzenie soczewek oczu prowadzące do zaćmy.

## ZAKRES ZASTOSOWAŃ

OSTRZEŻENIE! Przed rozpoczęciem użytkowania kasku przy spawaniu należy przeczytać ze zrozumieniem instrukcję bezpieczeństwa.

Kaski i filtry spawalnicze Böhler Welding mogą być wykorzystywane w większości zastosowań związanych ze spawaniem tukowym oraz spawaniem TIG (w określonych przypadkach). Filtry spawalnicze zapewniają ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV i IR, zgodnie z wymogiem dotyczącym stopnia przyćiemnienia, który zaznaczono na każdym z filtrów pasywnych modelu automatycznego (ADF); wzrok chroniony jest tak dugo, jak długo osłona pozostała otwarta na oczy.

W poniżej tabeli przedstawiono najbardziej odpowiednie dla filtrów spawalniczych stopnie przyćiemnienia: (s.6)

W zależności od warunków związanych z danym zastosowaniem można użyć następnego najwyższej lub najniższej poziomu ochrony.

Ciemniejsze pola odpowiadają tym obszarom, w których nie można użyć odpowiedniego procesu spawania.

Zastosowania kasków spawalniczych Böhler Welding obejmują m.in.:

- » Spawanie pułsem przedm stałym i zmiennym
- » Spawanie metodą WIG/TIG
- » Spawanie gazowe
- » Spawanie w mieszance Hel-Argon
- » Spawanie w osłonie gazowej MIG/MAG

## PRZYGOTOWANIE I EKSPLOATACJA

Kaski spawalnicze Böhler Welding są całkowicie zmontowane i gotowe do użycia po przeprowadzeniu drobnych regulacji. Wszystkie kaski spawalnicze są wyposażone w wygodną uprzóz, którą można regulować na cztery sposoby: (s.7)

Założyć uprzóz, usuwając gwintowane pokrętła (pojedynczo), a następnie przyćmocować z powrotem po przetłoczeniu każdego z gwintowanych kołków przez większe otwory po bokach kasku. Obrócić pokrętło regulacyjne z tyłu zespołu uprzóz kasku, aby dopasować go do głowy użytkownika.

Przed rozpoczęciem pracy ostrożnie sprawdzić kask spawalniczy i filtr ADF pod kątem widocznych śladów, pęknięć, wyzłobień lub zarysowań na powierzchni; uszkodzone powierzchnie, nawet na przytkach ochronnych, ograniczają pole widzenia i zmniejszają poziom ochrony. Jeśli przytki ochronne są zarysowane, uszkodzone lub pokryte rozpryskami, należy je wymienić.

Należy chronić kaski spawalnicze przed upadkiem. Nie umieszczać ciężkich przedmiotów ani narzędzi na kasku lub w jego wnętrzu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie poszczególnych elementów. Przeprowadzanie konserwacji filtra nie jest konieczne przez cały okres jego eksploatacji, jeśli jest on używany prawidłowo.

## OBSŁUGA I KONSERWACJA

Czyścić kaski Böhler Welding wyłącznie delikatnym mydłem i wodą. Wycierać czystą bawełnianą szmatką.

Stosowanie rozpuszczalników jest zabronione – powoduje uszkodzenie maski i filtrów.

Należy zawsze wymieniać zarysowane lub uszkodzone wizery. Użytkownik musi codziennie sprawdzać kask pod kątem widocznych uszkodzeń. Zewnętrzne i wewnętrzne wizery ulegają zużyciu i należy je regularnie wymieniać, zastępując oryginalnymi częściami zamiennymi z certyfikatem Universal.

Zalecamy wymianę co 2-3 lata. Długość okresu eksploatacji zależy od wielu czynników, takich jak stosowanie, czyszczenie, przechowywanie i konserwacja. Częstotliwość kontroli i wymiany uszkodzonych części (zalecana).

## WYMIANA ZEWNĘTRZNYCH SOCZEWEK OCHRONNYCH

- Dopiłnować, aby kask był zawsze wyposażony w zewnętrzną i wewnętrzną szybkę ochronną.
- Szybki te należy wymienić, jeśli są pęknięte, uszkodzone lub pokryte rozpryskami spawalniczymi do tego stopnia, że ograniczone jest pole widzenia.
- Zewnętrzne i wewnętrzne szybki ochronne ulegają zużyciu i należy je regularnie wymieniać, zastępując oryginalnymi, certyfikowanymi częściami zamiennymi.
- Zewnętrzne szybki ochronne wkładają się od tyłu, patrz powyższa ilustracja. (s.7)
- Wewnętrzne szybki wkładają się od tyłu do elementów mocujących na filtrze z funkcją automatycznego przyćmienia. Odpowiedni stopień ochrony, oznaczony zgodnie z normą, jest zapewniany tylko wtedy, gdy wszystkie szybki i elementy mocujące zostały zamontowane zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zmieni ciemny odcień z 9 na 13 na 5 na 9 lub na tryb Grind (mielenie) zgodnie z życzeniem na ADF. (s.6)
- Czas opóźnienia (od ciemnego do jasnego) jest regulowany prawym przełącznikiem na panelu ADF (str. 6). Do wyboru są 3 ustawienia opóźnienia: „SLOW” 0,9 sekundy, „MID” 0,5 sekundy i „FAST” 0,1 sekundy.
- Można regulować czułość i czas opóźnienia, w zależności od potrzeb, za pomocą pokrętła bezstopniowej regulacji. (s.6)
- Jeśli kask nie jest używany przez 15 minut, zasilanie zostanie automatycznie odłączone. Nie ma żadnego wyłącznika.

## WYMIANA BATERII

Należy zwrócić uwagę na właściwe zamocowanie baterii, postępuwać zgodnie z ilustracją. (s.6)

## OZNACZENIA ADF

### CE 4/5-9/9-13 VA 1/1/2 379

- 4 – oznaczenie stanu jasnego  
5 – oznaczenie najjaśniejszego stanu przyćmienia  
13 – oznaczenie najciemniejszego stanu przyćmienia  
VA – identyfikatory producentów  
1 – klasa optyczna  
1 – klasa rozpraszania światła  
1 – zmiana klasy przepuszczalności światła  
2 – klasa w zależności od kąta  
379 – numer normy

### Objaśnienie oznaczeń kasku

#### EN175 B

- EN175 – numer normy  
B – klasa uderzenia o średniej energii

### Oznaczenia szybki ochronnej

#### EN166 1 B

## WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

- Brak przełączania – podczas spawania nie działa funkcja automatycznego przyćmienia (brak przyćmienia). Należy najpierw przewrócić spawanie: Sprawić, że czułość i przeprowadzić regulację. Dokładnie wyczyścić szybki i czujniki. Uwaga! Należy upewnić się, że czujniki są czyste i skierowane prosto do tłu; dla kątów 45° i większych nie są dozwolone; światło zaszarża tłu może nie docierać do czujników.
- Brak przełączania – funkcja automatycznego przyćmienia nie wypłyca się (filtr pozostaje przyćmiony) po wygaszeniu tłu spawalniczego lub gdy tłu nie jest obecny. Dostosować czułość, delikatnie przekreślając pokrętło w kierunku ustawienia „Lo”. Gdy otoczenie jest wyjątkowo jasne, może być konieczne zmniejszenie oświetlenia. W przypadku jakiegokolwiek usterek podczas testowania lub używania należy zaprzestać używania kasku i skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

## LISTA CZĘŚCI - PRZYŁBICA SPAWALNICZA BÖHLER WELDING (s.7)

Guardian50 FM Air - 86682	Dioptria +1,0 - 32444
Przednia szybka ochronna - 32423	Dioptria +1,5 - 32445
ADF Guardian 50FM - 86697	Dioptria +2,0 - 32452
Wewnętrzna szybka ochronna - 86691	Dioptria +2,5 - 32456
Osłona do szlifowania - 32437	Uszczelka części twarzowej
Taśma ochronna - 32416	Przyłbicy - 57182
Uprzóz - 32406	

## ODZNACZENIA KONTROLNE I CERTYFIKATY

Filtry spawalnicze Böhler Welding zostały przetestowane pod kątem ochrony oczu przez następujące organizacje: ECS GmbH – European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

Laboratorium badawcze akredytowane przez DAkkS D-PL-19590-02-00

Notyfikowane przez Central Authority of the Federal States for Safety Technologies (ZLS)  
ZLS-NB-0156

To urządzenie PPE jest zgodne z następującymi obowiązującymi normami UE:



**EN166B:2001**  
**EN379:2003 + A1:2009**  
**EN175B:1997**

Europejski znak zgodności - Potwierdza on, że produkt spełnia wymagania rozporządzenia o środkach ochrony indywidualnej (UE) 2016/425.

# AVISOS DE SEGURANÇA - LEIA ANTES DE UTILIZAR



## AVISO

Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar



As máscaras de solda com escurecimento automático são desenvolvidas para proteger os olhos e o rosto de fáscas, respingos e radiações nocivas sob condições normais de soldagem. A lente escurece automaticamente quando o arco de solda é aberto e retorna ao estado normal no término da soldagem.

A máscara de solda com escurecimento automático é fornecida montada. Porém, antes da utilização, ela deve ser ajustada de acordo com sua preferência. Configure o tempo de delay, a sensibilidade e o número do filtro para sua aplicação. A máscara deve ser armazenada em local seco, fresco e escuro, nunca se esquecendo de remover a bateria se a mesma for armazenada por longo período.



## AVISO



- » Esta máscara de solda de escurecimento automático não é recomendada para soldagem a laser ou oxi-acetileno (soldadura a gás)
- » Nunca coloque a máscara de solda em superfície quente
- » Nunca abra ou adultere o filtro de auto-escurecimento
- » Esta máscara de solda não serve de proteção contra impactos severos
- » Esta máscara não serve de proteção contra dispositivos explosivos ou líquidos corrosivos
- » Não modifique o filtro ou a máscara, exceto se especificado neste manual
- » Não utilize peças de reposição que não estejam especificadas neste manual. As modificações e peças de reposição não autorizadas anulam a garantia e expõem o operador ao risco de ferimentos pessoais
- » Se esta máscara não escurecer após a abertura do arco elétrico, interrompa a soldagem e imediatamente entre em contato com seu supervisor ou fornecedor
- » Não mergulhe a máscara na água
- » Não utilize quaisquer solventes no filtro ou nos componentes da máscara
- » Utilizar apenas em temperatura ambiente: -5°C ~ +55°C

- » Temperatura de armazenamento: -20°C ~ +70°C. A máscara deve ser armazenada em local seco, fresco e escuro quando não for utilizada durante longos períodos
- » Proteja o filtro do contato com líquidos e sujeira
- » Limpe a superfície do filtro regularmente, não utilize soluções de limpeza agressivas. Mantenha sempre os sensores e as células solares limpas, utilizando um tecido limpo e sem fiapos
- » Substitua regularmente a lente da tampa frontal se estiver rachada/arranhada/corroída
- » Os materiais que podem entrar em contato com a pele do operador podem causar reações alérgicas em algumas circunstâncias
- » Usar óculos de segurança aprovados com proteções laterais debaixo do capacete.
- » O filtro de auto-escurecimento só deve ser utilizado em conjunto com a lente de cobertura externa
- » Os óculos de segurança contra partículas de alta velocidade, utilizados sobre óculos de grau, podem transmitir impactos e oferecer riscos para o operador
- » Se os símbolos F ou B não forem comuns tanto à lente como à armação, deve ser considerado o nível de proteção menor.

## INSTRUÇÕES DE USO

AVISO! Antes de utilizar a máscara de solda, certifique-se de que leu atentamente as instruções de segurança

O manual de instruções para as máscaras de solda Böhler Welding está em conformidade com o parágrafo 1.4 do Anexo II dos Regulamentos do EPI (UE) 2016/425.

As máscaras de solda Böhler Welding oferecem proteção permanente contra os raios UV/IV, além da proteção facial e ocular contra as fáscas causadas pelo processo de soldagem.

Não olhe diretamente para o arco elétrico com a vista desprotegida. Isto pode causar inflamações dolorosas à córnea e danos irreversíveis ao cristalino, podendo resultar em catarata.

## CAMPO DE APLICAÇÃO

AVISO! Antes de utilizar a máscara de solda, certifique-se de que leu atentamente as instruções de segurança.

As máscaras de solda Böhler Welding podem ser utilizadas na maioria das aplicações de soldagem à arco e TIG, quando recomendado. Os filtros de solda oferecem proteção contra as radiações UV e IV prejudiciais de acordo com os requisitos de cada grau de escurecimento; a proteção dos olhos permanece enquanto a viseira estiver abaixada.

O quadro a seguir é disponibilizado como referência para a seleção do grau de escurecimento mais adequado: (p.6)

Dependendo das condições de aplicação, pode ser utilizado o nível de proteção imediatamente mais alto ou imediatamente mais baixo.

Os campos mais escuros correspondem às áreas em que o processo de soldagem correspondente não pode ser utilizado. As máscaras de solda Böhler Welding são adequadas para as seguintes aplicações:

- » Impulsos CA/CC
- » Inversores
- » Soldagem com eletrodo revestido
- » Ar/He
- » MIG/MAG

## PREPARAÇÃO E OPERAÇÃO

As máscaras de solda Böhler Welding estão prontas para utilização após a realização de pequenos ajustes. Todas as máscaras são equipadas com um protetor de cabelo confortável que pode ser ajustado para maior conforto. (p.7)

Gire o botão de ajuste na parte traseira para ajustar o protetor à sua cabeça. Estão disponíveis um ajuste na alça superior, um ajuste longitudinal e um ajuste angular.

Antes de iniciar o trabalho, inspecione cuidadosamente a máscara de solda e o filtro de escurecimento para detectar marcas visíveis, trincas, superfícies corroídas ou arranhadas; as superfícies danificadas, mesmo nas placas de proteção, reduzem a proteção dos olhos. Se as placas de proteção estiverem riscadas, danificadas ou apresentarem acúmulo de respingos, substitua-as.

Não deixe a máscara de solda cair. Não coloque objetos pesados ou ferramentas dentro da máscara, uma vez que podem danificar seus componentes. Se utilizado corretamente, o filtro de escurecimento não requer manutenção durante toda sua vida útil.

## ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO

Limpe a máscara de solda somente com água e sabão neutro. Seque utilizando um pano de algodão limpo. O uso de solventes é estritamente proibido, já que estes provocam danos na máscara e nos filtros. As viseiras arranhadas ou danificadas devem ser substituídas.

O operador deve realizar verificações periódicas para garantir que não existem danos evidentes. As viseiras exteriores e interiores devem ser substituídas regularmente por peças de reposição certificadas. Recomendamos um período de utilização de 3-4 anos. O período depende de vários fatores como, por exemplo, a correta utilização, a limpeza, o armazenamento, a manutenção, a frequência das inspeções e da substituição de peças danificadas.

## SUBSTITUIÇÃO DA LENTE EXTERNA

- Certifique-se de que a máscara está sempre equipada com lentes de proteção externas e internas aprovadas pela Böhler Welding.
- Estas lentes de proteção devem ser substituídas se estiverem partidas, danificadas ou cobertas com respingos, se a visão for prejudicada.
- As lentes de proteção externas e internas sofrerão desgaste com o tempo e devem ser substituídas regularmente por peças certificadas
- A lente de proteção externa é instalada por trás, ver a ilustração acima. (p.7)
- A lente interna é instalada por trás, no filtro de auto-escurecimento. A proteção assinalada de acordo com esta norma só é oferecida quando todas as lentes e componentes de retenção são instalados de acordo com a lista de instruções dos fabricantes.
- Mudar a sombra escura de 9 para 13 para 5 para 9 ou para o modo Grind como desejado no ADF. (p.6)
- O tempo de delay (da escureidão à luz) é combinado com o botão direito no ADF (p. 6). Existem 3 definições de atraso a escolher: „SLOW“ 0,9 seg., „MID“ 0,5 seg. e „FAST“ 0,1 seg.
- Ajuste o Tempo de Sensibilidade pretendido utilizando o botão de ajuste variável. (p.6)
- Quando a máscara de solda não for utilizada durante mais de 15 minutos, a alimentação desliga automaticamente. Não está disponível um interruptor para desligar.

## SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

É essencial que, na substituição, a bateria seja colocada de forma correta, conforme a ilustração. (p.6)

## MARCAÇÕES NO FILTRO DE AUTO-ESCURECIMENTO

### CE 4/5-9/9-13 VA 1/1/1/2 379

- número da escala de estado de luz
- número da escala de estado de escuro mais fraco
- número da escala de estado de escuro mais forte
- Identificação do fabricante
- Classe ótica
- Difusão da classe de luz
- Variação na classe de transmissão luminosa
- Classificação ângulo de dependência
- Número da norma

### Explicação da marcação do capacete

#### EN175 B

EN175 – É o número da norma

B – É uma classificação de impacto de energia média

### Marcacões das lentes de cobertura

#### EN166 1 B

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Não liga - Se a lente permanecer clara e não escurecer na abertura do arco. Pare de soldar imediatamente. Reveja as recomendações de sensibilidade e ajuste-a. Remova quaisquer obstruções na tampa da lente e nos sensores. Nota! Certifique-se de que os sensores estão limpos e voltados para o arco; ângulos de 45° ou mais não permitem que a luz do arco atinja os sensores.
- Não liga - Se a lente permanecer escura após o término da soldagem ou a lente ficar escura enquanto ainda não existe arco. Ajuste a configuração de sensibilidade fazendo pequenos ajustes no controle, girando-o para a configuração „Lo“ (Baixa). Em condições de luz extrema, pode ser necessário reduzir o nível de luz local. Durante o teste ou a utilização, em caso de mau funcionamento, suspenda a utilização e entre em contato com o agente de vendas local.

## LISTA DE PEÇAS (p.7)

Guardian50 FM Air - 86682	Dioptria +1,0 - 32444
Lente da tampa frontal - 32423	Dioptria +1,5 - 32445
ADF Guardian 50FM - 86697	Dioptria +2,0 - 32452
Lente interior da tampa - 86691	Dioptria +2,5 - 32456
Viseira de desbaste - 32437	Vedante facial da máscara - 57182
Faixa para transpiração dianteira e traseira - 32416	
Protetor de cabeça completo - 32406	

## ETIQUETAS DE CERTIFICAÇÃO E CONTROLE

A capacidade de proteção dos olhos das máscaras e filtros Böhler Welding é testada pelo seguinte órgão certificado: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

Laboratório de teste certificado pela DAKKS D-PL-19590-02-00

Notificado pela Central

Authority of the Federal States

for Safety Technologies (ZLS)

ZLS-NB-0156

Este EPI cumpre as seguintes normas europeias aplicáveis:



**EN166B:2001**  
**EN379:2003 + A1:2009**  
**EN175B:1997**

Marca de conformidade europeia - Isto confirma que o produto preenche os requisitos do Regulamento EPI (UE) 2016/425.

# AVERTIZARE DE SECURITATE – A SE CITI ÎNAINTE DE UTILIZARE



## AVERTIZARE

Cititi și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de utilizare



Mastile de sudura care se închid în mod automat la culoare sunt proiectate să protejeze ochii și față împotriva scânteilor, stropilor și a radiațiilor dăunătoare, în condiții normale de sudat. Filtrul care se închide automat la culoare de la starea deschisă la starea închisă când se realizează arcul de sudură și revine la culoarea deschisă atunci când arcul electric se oprește.

**Masca de sudura care se închide automat la culoare este livrată asamblată.** Dar, înainte de a putea fi utilizată, trebuie ajustată pentru a î se potrivi în mod adecvat utilizatorului. Setați durata de întârziere, sensibilitatea și numărul nuantei pentru aplicația dvs. Mască ar trebui să fie depozitată într-o zonă uscată, răcoroasă și întunecată și nu uitati să scoateți bateria înainte de depozitarea pe durate mai lungi de timp.



## AVERTIZARE



- » Această masca de sudura care se închide automat la culoare nu este adecvată să fie utilizată pentru sudura cu laser sau oxigen-acecilenă (sudură cu gaz).
- » Nu puneti niciodată această masca și filtrul care se închide la culoare pe o suprafață fierbinte.
- » Nu deschideți niciodată sau nu deranjați filtrul care se închide la culoare.
- » Această masca de sudura care se închide automat la culoare nu va proteja împotriva pericolelor cauzate de un impact sever.
- » Această masca nu asigură protecție împotriva dispozitivelor explozibile sau a lichidelor corozive.
- » Nu faceți niciun fel de modificări la filtru sau la masca, cu excepția cazului în care se specifică în acest manual.
- » Nu utilizați alte piese de înlocuire, în afara celor specificate în acest manual. Modificările neautorizate și piesele de înlocuire vor anula garanția și îl vor expune pe operator la riscul de vătămăre corporală.
- » În cazul în care această masca nu se închide la culoare la inițierea unui arc electric, opriți-vă imediat din sudat și luați legătura cu supervisorul sau cu distributörul dvs.
- » Nu imersați filtrul în apă.
- » Nu utilizați solventi pe ecranul filtrului sau pe componentele mastii.
- » A se utiliza doar la temperaturi de: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

**AVERTIZARE!** Înainte de a utiliza masca de sudura, asigurați-vă că ati citit și înțeles instrucțiunile de siguranță.

Manualul cu informații pentru mastile pentru sudori respectă paragraful 1.4 din Anexa II la Regulamentul (UE) 2016/425.

Mastile de sudura oferă o protecție permanentă împotriva razelor UV/Ri, de asemenea, protecția feței și ochilor împotriva scânteilor cauzate de procesul de sudură.

Când se formează arcul electric, nu vă uitați direct la razele provenite de la sudură, cu ochii neprotejați. Acest lucru poate cauza inflamația dureroasă a cornee și deteriorarea ireparabilă a lentilelor ochilor, ceea ce conduce la cataractă.

## GAMA DE APLICARE

**AVERTIZARE!** Înainte de a utiliza masca de sudura, asigurați-vă că ati citit și înțeles instrucțiunile de siguranță.

Mastile de sudura Böhler Welding și filtrele de sudură pot fi utilizate pentru majoritatea aplicărilor de sudură cu arc și pentru TIG, în cazurile în care acest lucru este precizat. Filtrele de sudură oferă protecție împotriva radiațiilor dăunătoare UV- și RI, în conformitate cu cerința referitoare la numărul de nuantă marcat pe fiecare pasiv al modelului automat (ADF); protecția ochilor rămâne atâtă timp cât dispozitivul de protecție sus este în poziția jos, acoperind vederea.

Graficul următor este prezentat ca referință pentru selecția nuantei celei mai adecvate pentru filtrul de sudură: (p.6)

În funcție de condițiile de aplicare, se poate utiliza următorul nivel cel mai ridicat sau cel mai redus de protecție.

Câmpurile mai întunecate corespund acelor zone în care nu se poate utiliza procesul corespunzător de sudură.

Mastile Böhler Welding sunt adecvate, dar nu sunt limitate la următoarele aplicări:

- » Pulsurile de curent AC/DC
- » Invertoarele WIG/TIG
- » Sudura cu bățul
- » Argon/Heliu
- » Electrozi cu gaz de protecție MIG/MAG

## PREGĂTIREA ȘI UTILIZAREA

Mastile de sudură Böhler Welding sunt asamblate în totalitate și sunt gata de utilizat după niste ajustări minore. Toate mastile de sudură sunt dotate cu un dispozitiv de acoperire a capului care poate fi ajustat pentru a vă fi confortabil: (p.7)

Rotiți mânerul de ajustare din partea din spate a ansamblului dispozitivului de acoperire a capului, pentru a se potrivi cu diversele dimensiunile capului utilizatorului. Cureaua superioară poate fi reglată, ajustare pe longitudinală și ajustare unghiulară.

Inainte de începerea lucrării, vă rugăm să inspectați cu atenție casca de sudură și ADF pentru orice semne vizibile, fisuri, neregularități sau suprafețe zgâriate; suprafețele deteriorate chiar și de pe plăcuțele de protecție reduc protecția împotriva deficiențelor de vedere. În cazul în care plăcuțele de protecție sunt zgâriate, deteriorate sau pline de străpi, vă rugăm să înlăturați.

Mastile de sudură nu ar trebui să fie scăpate. Nu puneti obiecte grele sau ușerle pe sau în interiorul căștii, deoarece acestea ar putea deteriora componente. În cazul în care este utilizat în mod adecvat, filtrul de sudură nu mai necesită nicio întreținere pe durata de utilizare a sa.

## REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE

Curătați masca doar cu săpun delicat și apă. Uscăti cu ajutorul unei cărpe curate din bumbac. Vă rugăm să observați că este strict interzisă utilizarea solventilor, deoarece acestia vor deteriora masca și filtrele. Apărătoarele zgâriate sau deteriorate trebuie să fie întotdeauna înlocuite.

Utilizatorul trebuie să efectueze verificări zilnice regulate pentru a se asigura că nicio deteriorare nu este evidentă. Apărătoarele exterioare și interioare sunt consumabile și trebuie să fie înlocuite în mod regulat cu piese de rezervă originale certificate Universal.

Recomandăm o perioadă de utilizare de 3-4 ani. Durata de utilizare depinde de diversi factori, precum utilizarea, curătarea, stocarea și întreținerea. Frecvența inspecțiilor și înlocuirea pieselor deteriorate (cea ce este recomandat).

## ÎNLOCUIREA LENTILELOR EXTERIOARE

- Asigurați-vă că respectiva masca este întotdeauna echipată cu lentile de protecție exterioare și interioare aprobată de.
- Aceste lentile de protecție trebuie să fie înlocuite dacă sunt sparte, deteriorate sau acoperite cu străpi de la sudură, în măsură în care prezintă deficiență de vedere.
- Lentile de protecție exterioare și interioare sunt consumabile și trebuie să fie înlocuite în mod regulat cu piese de rezervă originale și certificate.
- Lentile de protecție exterioare sunt încărcăte prin partea din spate, consultați ilustrația de mai sus. (p.7)
- Lentilele interioare sunt încărcăte prin partea posterioară în dispozitivele de locație de pe filtrul care se închide automat la culoare. Protecția marcată în conformitate cu acest standard este furnizată doar când toate lentilele și componente de retenție sunt instalate în conformitate cu lista instrucțiunilor de fabricare.
- Schimbați nuantă întunecată de la 9 la 13 la 5 la 9 sau la modelul Grind, după cum doriti, pe ADF. (p.6)
- Tempi de întărire (de la întuneric la lumină) se regleză cu ajutorul comutatorului din dreapta de pe ADF (p. 6). Există 3 setări de întărire pe care le puteți alege: „SLOW“ 0,9 sec., „MID“ 0,5 sec. și „FAST“ 0,1 sec.
- Reglați durata de sensibilitate, prin utilizarea mânerului cu reglare variabilă. (p.6)
- Când casca nu este utilizată timp de 15 minute, alimentarea se va opri în mod automat. Nu există niciun buton de OPRIRE (OFF).

## ÎNLOCUIRE BATERIE ADF

Este esențial ca la înlocuire bateria să fie montată corect, conform ilustrației. (p.6)

## MARCAJUL ADF

### CE 4/5-9/9-13 VA 1/1/2 379

- număr scală stare culoare deschisă
- număr scală stare culoare întunecată
- Număr scală stare culoarea cea mai închisă
- VA – Identificare producătorului

1 – Clasa optică

1 – Clasa de difuzie a luminii

1 – Variația în clasa de transmitere luminoasă

2 – Unghiu clasicării de dependență

379 – Numărul standardului

### Explicația marcării căștii

#### EN175 B

EN175 – este numărul standardului

B – Este clasa impactului mediu de energie

### Marcajele lentilelor capacului

#### EN166 1 B

## REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

- A nu se comuta – În cazul în care lentilele rămân deschise și nu se vor întuneca când se sudează. Opriti-vă imediat din sudat: Revizuiți recomandările referitoare la sensibilitate și reglați sensibilitatea. Curătați capacale lentilelor și senzorii, să nu existe obstrucții. Observați! Asigurați-vă că senzorii sunt curăți și sunt îndepărtăți către arc; unghiiurile de 45° sau mai mult nu permit ca lumenii arcului să ajungă la senzori.

- A nu se comuta – În cazul în care lentilele rămân întunecate după stingerea arcului de sudură sau lentilele automate rămân întunecate când nu este prezent niciun arc. Reglați fin setarea referitoare la sensibilitate, prin marcarea reglaților mici la comandă, prin rotirea acesteia către setarea „Redus“ („Lo“). În condiții de lumină extremă, este posibil să fie necesară reducerea nivelurilor de lumină ambientală.

Pe durata testării sau utilizării, în caz de defecțiuni, vă rugăm să vă opriti din utilizare și să luați legătura cu agentul dvs. de vânzare de pe plan local.

## LISTA CU PIESE ȘI MASCA BÖHLER WELDING ANSAMBLU (p.7)

Guardian50 FM Air - 86682	Dioptrii +1,0 - 32444
Lentile capac frontal - 32423	Dioptrii +1,5 - 32445
ADF Guardian 50FM - 86697	Dioptrii +2,0 - 32452
Lentile capac interior - 86691	Dioptrii +2,5 - 32456
Vizorul pentru măcinare - 32437	Cască etanșă pentru față - 57182
Husă de protecție în față și în spate - 32416	Echipamentul de acoperire capul complet - 32406

## CERTIFICAREA ȘI ETICHETELE DE CONTROL

Mastile de sudură și filtrele de sudură Böhler Welding sunt testate pentru protecția ochilor, de către următorul organism notificat: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

Laborator de testare acreditat de DAkkS D-PL-19590-02-00

Notificat de Central

Authority of the Federal States for Safety Technologies

(ZLS – Autoritatea Statelor Federale pentru Tehnologii referitoare la Siguranță)

ZLS-NB-0156

Acest dispozitiv PPE respectă următoarele standarde UE aplicabile:



EN166B:2001  
EN379:2003 + A1:2009  
EN175B:1997

Marca de conformitate europeană - Aceasta confirmă faptul că produsul îndeplinește cerințele Regulamentului (UE) 2016/425 privind echipamentele de protecție individuală (PPE).

# ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



## ВНИМАНИЕ

Ознакомьтесь с инструкцией перед использованием



Сварочные маски с автоматическим затемнением предназначены для защиты глаз и лица от искр, брызг и вредного излучения при нормальных условиях сварки. Фильтр с автоматическим затемнением переключается из светлого режима в темный автоматически, при возбуждении дуги, и снова переходит в светлый режим по завершении сварки.

Сварочная маска с автоматическим затемнением поставляется в собранном виде. Однако перед использованием ее необходимо отрегулировать для точно го соотв етствия т е б о в а н и ям пользователя. Установите время задержки, показатель чувствительности и показатель уровня затемнения самостоятельно. Маски

Необходимо хранить в сухом, прохладном и темном месте. Не забывайте извлекать батарею перед длительным хранением.



## ВНИМАНИЕ



- » Этот сварочный шлем с автозатемнением не подходит для лазерной сварки или кислородно-акриловской (газовой) сварки.
- » Не кладите маску и фильтр с автоматическим затемнением на горячую поверхность.
- » Не вскрывайте фильтр с автоматическим затемнением и не нарушаите его целостность.
- » Сварочная маска с автоматическим затемнением не обеспечивает защиту от угроз, связанных с сильным ударным воздействием.
- » Сварочная маска не обеспечивает защиту от взрывных устройств или едких жидкостей.
- » Не вносите изменения в конструкцию фильтра или маски, не описанные в данном руководстве.
- » Используйте только те сменные детали, которые указаны в настоящем руководстве. В случае не регламентированных изменений конструкции и использования неразрешенных сменных деталей гарантia становится недействительной, а оператор подвергается опасности травмирования.
- » Если маска не переключается в режим затемнения при зажигании дуги, необходимо немедленно остановить сварочные работы и обратиться к своему руководителю или торговому представителю.
- » Не погружайте фильтр в воду.
- » Не допускайте контакта фильтра или маски с растворителями
- » Температура эксплуатации: от -5 до +55 °C (от 23 до 131° F).

### Правила пользования

ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь с инструкцией перед использованием

Информационное руководство для защитных шлемов Böhler Welding соответствует пункту 1.4 Приложения II Регламента по СИЭ (ЕС) 2016/425.

Сварочные маски Böhler Welding обеспечивают постоянную защиту от ультрафиолетового и инфракрасного излучений, отражаяющие лицо и глаза от искр, возникающих в процессе сварки. Не смотрите прямо на лучи света во время сварки без использования защитных средств для глаз. Это может привести к болезненному воспалению роговой оболочки глаза и неизбежному повреждению хрусталика глаза, вызывающему катаракту.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь с инструкцией перед использованием

Сварочные маски и фильтры Böhler Welding могут использоваться для большинства способов дуговой сварки, в т.ч. для сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG) в определенных случаях. Сварочные фильтры обеспечивают защиту от переднего УФ-излучения и ИК-излучения в соответствии с требуемым показателем уровня затемнения, обозначенным на каждом компоненте пассивной защиты автоматической модели (фильтр с автоматическим затемнением ADF). Защита глаз сохраняется, пока подъемная передняя часть находится в нижнем положении и закрывает видимую область.

Приведенная ниже таблица содержит справочную информацию для выбора наиболее подходящего уровня затемнения для сварочного фильтра: (стр. 6)

В зависимости от условий применения может использоваться более высокий или более низкий уровень защиты. Темные области показывают диапазон режимов на которых выполнять соответствующий процесс сварки не рекомендуется. Сварочная маска Böhler Welding подходит для указанной области применения, но не ограничивается ей.

## ПОДГОТОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Сварочные маски Böhler Welding полностью собраны и готовы к использованию после небольших регулировок. Все сварочные маски оснащены удобным наголовником, который можно отрегулировать: (стр. 7)

поворните регулировочный винт сзади наголовника для подгонки под размеры головы оператора. Имеются приспособления для продольной и угловой регулировок, а также регулировочное приспособление на верхнем ремешке. Перед началом работы внимательно осмотрите сварочную маску и фильтр с автоматическим затемнением для выявления заметных отмечин, трещин, у глублений или царапин на поверхностях. Повреждения на поверхностях защитных пластины приводят к снижению защиты. Защитные пластины необходимо заменить, если на них образовались царапины, повреждения или наслонения брызг.

Сварочные маски нельзя бросать. Неразмещайте тяжелые предметы или инструменты на маске либо внутри нее, поскольку они могут повредить ее компоненты. При надлежащем использовании сварочного фильтра дополнительное техническое обслуживание не требуется на протяжении всего срока службы.

## УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки маски используйте только слабый мыльный раствор и воду. Вытирайте насухо чистой лопковой тканью. Обратите внимание, что использование растворителей категорически запрещено, поскольку они вызывают повреждения маски и фильтров. Щитки необходимо заменять, если на них есть царапины либо повреждения. Пользователь должен выполнять ежедневные регулярные проверки, чтобы гарантировать отсутствие заметных повреждений. Внешние и внутренние щитки представляют собой расходные

детали, которые необходимо регулярно заменять оригиналными, сертифицированными и универсальными запасными деталями.

Рекомендуемый срок использования составляет 3-4 года. Продолжительность использования зависит от различных факторов, таких как характер использования, очистка, хранение и техническое обслуживание, частота осмотров и замена поврежденных деталей (рекомендуется).

## ЗАМЕНА ВНЕШНЕГО ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА

1. Мaska должна быть всегда оснащена внешними и внутренними защитными стеклами, утвержденными компанией Böhler Welding.
2. Если эти защитные стекла разбиты, повреждены или покрыты слоем сварочных брызг до такой степени, что нарушается зрительное восприятие, их необходимо заменить.
3. Внешние и внутренние защитные стекла представляют собой расходные детали, которые необходимо регулярно заменять оригиналными и сертифицированными запасными деталями.
4. Внешнее защитное стекло вставляется сзади (см. изображение выше), (стр. 7)
5. Внутреннее защитное стекло вставляется сзади в фиксаторы на фильтре с автоматическим затемнением. Уровень защиты, обозначенный в соответствии со стандартом, обеспечивается только в том случае, если все защитные стекла и крепления установлены согласно требованиям из инструкции производителя.
6. Измените темный оттенок с 9 на 13 на 5 на 9 или на режим „Измельчение“ по желанию на автоподатчике. (стр. 6)
7. Время задержки (от темного до светлого) регулируется правым тумблером на АДС (стр. 6). Имеется 3 варианта настройки задержки: „SLOW“ 0,9 сек., „MID“ 0,5 сек и „FAST“ 0,1 сек.
8. По желанию настройте параметр Sensitivity Time (Регулировка чувствительности по времени) с помощью подвижной регулировочной головки. (стр. 6)
9. Если маска не используется в течение 15 минут, питание отключается автоматически. Выключателя нет.

## ЗАМЕНА АДФ БАТАРЕИ

Установка батареи осуществляется в соответствии с рисунком. (стр. 6)

## МАРКИРОВКА ФИЛЬТРА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАТЕМНЕНИЕМ (ADF)

### CE 4/5-9/9-13 YA 1/1/1/2 379

4: значение на школе для светлого режима

5: значение на школе для наиболее светлого из темных режимов

13: значение на школе для наиболее темного режима

YA: идентификация производителя

1: класс оптики

1: класс рассеяния света

1: класс изменения коэффициента пропускания света

2: классификация угла зависимости

379: номер стандарта

### Пояснения к маркировке маски

#### EN175 B

EN175 – номер стандарта

B – класс защиты от высокоскоростных частиц со средней энергией

#### Маркировочные знаки на защитном стекле

#### EN166 1 B

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Не выполняется переключение: если защитное стекло с автоматическим срабатыванием остается светлым и не затемняется во время сварки. Незамедлительно остановите сварочные работы: ознакомьтесь с рекомендациями относительно чувствительности и отрегулируйте ее уровень. Очистите защитное стекло и датчики от всех загрязнений. Обратите внимание! Убедитесь в том, что датчики очищены и повернуты передней частью к дуге. Если угол составляет 45° или более, свет дуги не достигнет датчиков.

2. Не выполняется переключение: если защитное стекло с автоматическим срабатыванием остается темным после гашения сварочной дуги либо остается темным, когда нет дуги. Выполните точную настройку чувствительности. Для этого осуществите незначительную регулировку с помощью элемента управления, повернув его сторону положения Lo (Низкая). В условиях слишком яркого окружающего освещения может понадобиться снижение его яркости. Если во время тестирования или использования возникла какая-либо неисправность, приостановите использование и обратитесь к местному торговому представителю.

## ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ И МАСКА BÖHLER WELDING В СБОРЕ (стр. 7)

Guardian50 FM Air - 86682

Диоптрии: +1,0 - 32444

Переднее защитное стекло - 32423

Диоптрии: +1,5 - 32445

ADF Guardian 50FM - 86697

Диоптрии: +2,0 - 32452

Внутреннее защитное стекло - 86691

Диоптрии: +2,5 - 32456

Налобная лента (передняя и задняя

части) - 32416

Наголовник в собранном виде - 32406

Шлем с торцовыми

уплотнением - 57182

Щиток для шлифовальных работ - 32437

## СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ

Сварочные маски и фильтры Böhler Welding испытаны на эффективность защиты глаз таким уполномоченным органом: ECS GmbH – European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

Испытательная лаборатория с аккредитацией DAkkS D-PL-19590-02-00

Уполномочено Центральным органом земель по технике безопасности (ZLS)

ZLS-NB-0156

Данное устройство из разряда СИЗ соответствует следующим применимым стандартам ЕС:



EN166B:2001

EN379:2003 + A1:2009

EN175B:1997

Европейский знак соответствия - подтверждает, что изделие соответствует требованиям Постановления о СИЗ (EC) 2016/425.

# BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA – PREČÍTAJTE SI ICH PRED POUŽITÍM



## VAROVANIE

Pred použitím si prečítajte všetky pokyny a pochopte ich obsah



Samostmievacie zváračské prilby sú určené na ochranu očí a tváre pred iškrami, striekajúcim roztaveným materiálom a škodlivým žiareniom pri normálnych podmienkach zvárania. Samostmievaci filter sa pri aktívacií elektrického obľúka automaticky zmení zo svetlého stavu na tmavý a po skončení zvárania sa vráti do svetlého stavu.

Samostmievacia zváračská prilba sa dodáva zmontovaná. Pred použitím sa však musí nastaviť tak, aby správne pasovala na rozmeru používateľa. Nastavte čas oneskorenia, citlosť a číslo odtieňa pre vašu aplikáciu.

Prilbu skladujte na suchom, chladnom a tmavom mieste a pred dlhodobým uskladnením nezabudnite vybrať batériu.



## VAROVANIE



- » Táto zváracia prilba s automatickým stmievaním nie je vhodná na zváranie laserom ani na zváranie kyslíkom a acetylénom (zváranie plynom).
- » Prilbu ani samostmievací filter nikdy nedávajte na horúce povrchy.
- » Nikdy neotvárajte samostmievací filter ani s ním nemaniplujte.
- » Táto samostmievacia zváračská prilba neposkytuje ochranu pred silnými nárazmi.
- » Táto prilba neposkytuje ochranu pred výbušnými zariadeniami ani korozívnymi kvapalinami.
- » Nerobte žiadne úpravy na filtri ani na prilbe, ak to nie je uvedené v tomto návode.
- » Nepoužívajte iné náhradné diely ako tie uvedené v tomto návode. Nepovolené úpravy a používanie iných náhradných dielov bude mať za následok zrušenie záruky a pre používateľa môže vzniknúť riziko poranenia.
- » Ak pri aktívacií elektrického obľúka prilba nestrmavne, okamžite prestanite zvárať a obráťte sa na svojho nadriadeného alebo predajcu.
- » Filter neponáradajte do vody.
- » Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá na plochu filtra ani na komponenty prilby.
- » Používajte iba pri nasledujúcich teplotách: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).

## NÁVOD NA POUŽITIE

**VAROVANIE!** Pred použitím zváračskej prilby si prečítajte bezpečnostné pokyny a uistite sa, že ste porozumeli ich obsahu.

Informačná príručka pre ochranné prilby Böhler Welding je v súlade s odsekom 1.4 prílohy II k predpisom o osobných ochranných pravoviných prostriedkoch (EÚ) 2016/425.

Zváračské prilby ponúkajú trvalú ochranu pred ultrafialovým/infračerveným žiareniom a chránia tvár a oči pred iškrami vznikajúcimi počas procesu zvárania.

Nepozerajte sa priamo do oblasti zvárania s nechránenými očami, keď sa aktívuje elektrický obľúk. Môže to spôsobiť bolestivý zápal rohovky a trvalé poškodenie očnej šošovky, ktoré môže viesť k sivému zákalu.

## ROZSAH POUŽITIA

**VAROVANIE!** Pred použitím zváračskej prilby si prečítajte bezpečnostné pokyny a uistite sa, že ste porozumeli ich obsahu.

Zváračské prilby a zváračské filtre Böhler Welding sa môžu vo väčšine prípadov používať pri obľúkovom zváraní a TIG, ak je tento spôsob uvedený. Zváracie filtre poskytujú ochranu pred škodlivým ultrafialovým a infračerveným žiareniom podľa požiadaviek pre číslo odtieňov vyznačených na každom pasívnom automatickom modeli (ADF). Ochrana zraku je zabezpečená, pokým je štit sklopený v dolnej polohе zakrývajúcej výhľad.

V nasledujúcej tabuľke sú ako referencia uvedené výbery najvhodnejšieho odtieňa zváracieho filtra: (s.6)

V závislosti od podmienok použitia sa môže použiť ďalšia najvyššia alebo najnižšia úroveň ochrany.

Tmavšie polia zodpovedajú oblastiam, v ktorých sa zodpovedajúci proces zvárania nemôže používať.

Zváračské prilby sú vhodné (okrem iného) na nasledujúce použitie:

- » Impulzy AC/DC
- » Meniče WIG/TIG
- » Zváranie pomocou elektród
- » Argón/Hélium
- » Elektródy s ochrannou atmosférou MIG/MAG

## PRÍPRAVA A PREVÁDKA

Zváračské prílby sú po menších nastaveniach plne zostavené a pripravené na použitie. Všetky zváračské prílby sú vybavené pohodlným postrojom na hlavu, ktorý sa dá nastaviť na pohodlné nosenie: (s.7)

Otáčajte nastavovacím gombíkom na zadnej strane postroja na prispôsobenie nastavenia na veľkosť hlavy používateľa. K dispozícii je nastavenie na hornom páse, pozdĺžne nastavenie a uhlové nastavenie.

Pred začatím prác dôkladne skontrolujte zváračskú prílbu a ADF, či nie sú badateľné viditeľné známky poškodenia, trhliny, priebehiny alebo poškriabanie povrchy. Dokonca aj poškodený povrch na ochranných platiach znižuje viditeľnosť. Ak sú ochranné platičky poškriabane, poškodené alebo pokryté nečistotami, vymeňte ich.

Zváračské prílby sú nesmú vystavovať nárazom. Na prílbu alebo dovnútra prílby nekladte ľahké predmety ani náradie, pretože sa môžu poškodiť jej komponenty. Ak sa zváračský filter správne používa, nevyžaduje sa žiadna ďalšia údržba počas celej životnosti zariadenia.

## SERVIS A ÚDRŽBA

Prílbu čistite len použitím jemného roztoku mydla a vody. Dosuša utrite čistou bavlnenou utierkou.

Upozorňujeme, že použitie rozpušťadiel je prísně zakázané, pretože môžu poškodiť masku a filtre.

Poškriabane alebo poškodené zorníky sa musia vždy vymeniť.

Používateľ musí vykonávať pravidelné denné kontroly s cieľom uistíť sa, že nie je badateľné žiadne poškodenie. Vonkajšie a vnútorné zorníky sú spotrebny materiál a musia sa pravidelne vymieňať za originálne certifikované univerzálné náhradné diely.

Odporúčaný čas používania je 3 - 4 roky. Dĺžka používania závisí od rôznych faktorov, ako je spôsob používania, čistenie, skladovanie a údržba. Frekvencia kontroly výmena poškodených dielov (odporúčané).

## VÝMENA VONKAJŠIEHO ZORNÍKA

- Uistite sa, že prílba je vždy vybavená schváleným vonkajším a vnútorným ochranným zorníkom od spoločnosti .
- Tieto ochranné zorníky sa musia vymeniť, ak sú rozbité, poškodené alebo pokryté odpadovými materiálmi vznikajúcimi počas zvádzania v takej miere, že je narušená viditeľnosť.
- Vonkajšie a vnútorné ochranné zorníky sú spotrebny materiál a musia sa pravidelne vymieňať za originálne certifikované náhradné diely.
- Vonkajší ochranný zorník sa vkladá cez zadnú stranu, pozrite si obrázok vyššie. (s.7)
- Vnútorný zorník sa vkladá cez zadnú stranu do lokátorov na samostníevacom filtri. Ochrana vyznačená v súlade s touto normou je zabezpečená iba vtedy, keď sú všetky zorníky a upevňovacie komponenty naňšťalované podľa pokynov výrobcu.
- Na ADF po želji spremenite temnú odtenku z 9 do 13 na 5 do 9 až na način mletia. (s.6)
- Čas oneskorenia (od tmy po svetlo) sa nastavuje pomocou pravého prepínača na ADF (str. 6). Na výber sú 3 nastavenia oneskorenia: „SLOW“ 0,9 s, „MID“ 0,5 s a „FAST“ 0,1 s.
- Podľa potreby nastavte čas citlivosti pomocou variabilného nastavovacieho regulátora. (s.6)
- Ak sa prílba 15 minút nepoužíva, napájanie sa automaticky vypne. Nie je k dispozícii žiadny vypínač napájania.

## VÝMENA ADF BATERIE

Je doležité, aby bateria pri vymene bola namontovaná spravne podľa obrázku. (s.6)

## OZNAČENIE ADF

### CE 4/5-9/9-13 VA 1/1/2 379

4 – číslo stupnice svetlosťi

5 – číslo stupnice najsvetlejšieho tmavého stavu

13 – číslo stupnice najtmavšieho stavu

VA – identifikácia výrobcu

1 – optická trieda

1 – trieda difúzie svetla

1 – trieda kolísania priestupnosti svetla

2 – klasifikácia uhlavej závislosti

379 – číslo normy

### Vysvetlenie označenia prílby

#### EN175 B

EN175 – číslo normy

B – klasifikácia odolnosti pri náraze so strednou energiou

### Označenia krycieho zorníka

#### EN166 1 B

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

1. Neprepíná – ak automatický zorník zostáva svetlý a nestmaví sa pri zváraní. Okamžite prestaňte zvárať: Pozrite si odporúčania pre citlosť a nastavte citlosť. Vyčistite krycí priezor a snímače od všetkých nečistôt. Upozornenie! Uistite sa, že snímače sú čisté a nasmerované na oblúk. Uhly 45° alebo väčšie môžu spôsobiť, že sa svetlo oblúka nedostane k snímačom.

2. Neprepíná – ak automatický zorník zostane po zhasnutí oblúkového svetla tmavý alebo automatický zorník zostáva tmavý, keď nie je príomne žiadne oblúkové svetlo. Jenme upravte nastavanie citlosť tak, že vykonáte drobné nastavenia ovládača otáčaním smerom k nastaveniu „Lo“. V extrémne svetlých podmienkach možno bude potrebné znižiť úroveň okolitého osvetlenia. V prípade zistenia akékoľvek poruchy počas testovania alebo používania prestaňte výrobok používať a obráťte sa na miestneho obchodného zástupcu.

## ZOZNAM DIELOV A ZOSTAVENIE PRILBY BÖHLER WELDING (s.7)

Guardian50 FM Air - 86682

Dioptrie +1,0 - 32444

Predný kryci priezor - 32423

Dioptrie +1,5 - 32445

ADF Guardian 50FM - 86697

Dioptrie +2,0 - 32452

Vnútorný kryci priezor - 86691

Dioptrie +2,5 - 32456

Priezor na ochranu pri brúsení - 32437

Čelné tesnenie

Predný a zadný pás na zachytávanie potu - 32416

kukly - 57182

Kompletné prílby - 32406

## CERTIFIKAČNÉ A KONTROLNÉ ŠTÍTKY

Zváračské prílby a zváračské filtre Böhler Welding boli testované na ochranu očí nasledujúcim certifikačným úradom: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

Skúšobné laboratórium akreditované DAkkS D-PL-19590-02-00  
Certifikované Centrálnym úradom spolkových krajín  
pre bezpečnostné technológie (ZLS)  
ZLS-NB-0156

Tento osobný ochranný prostriedok spĺňa nasledujúce aplikovateľné normy EU:



EN166B:2001

EN379:2003 + A1:2009

EN175B:1997

Evropska oznaka skladnosti - potvrzuje, da izdelek izpolňuje zahteve z Uredbe o osobni varovalni opremi (EU) 2016/425.

# SÄKERHETSVARNINGAR - LÄS INNAN ANVÄNDNING



## VARNING

Läs och förstå alla instruktioner innan användning



Auto-Darkening nedbländade svetshjälmar är utformade för att skydda ögat och ansikte mot gnistor, sprut och skadlig strålning under normala svetsförhållanden. Auto-Darkening nedbländade mörkningsfilter ändras automatiskt från ljus tillstånd till mörkt tillstånd när svetsbågen slår mot, och den återgår till ljus tillstånd när svetsningen upphör.

Auto-Darkening nedbländade svetshjälmar levereras monterade. Men innan hjälmen används, måste den justeras för att exakt passa användaren. Ställ in för fördräningstid, känslighet och skuggnummer för användning.

Hjälmen ska förvaras i ett torrt, kallt och mörkt område och kom ihåg att ta bort batteriet före lagring i lång tid.



## VARNING



- » Denna Auto-Darkening nedbländade svetshjälm är inte lämplig för lasersvetsning eller gasolsvetsning.
- » Placera aldrig denna hjälm och Auto-Darkening nedbländade filter på en het yta.
- » Öppna aldrig eller manipulera med Auto-Darkening nedbländade filter.
- » Denna Auto-Darkening nedbländade svetshjälm skyddar inte mot allvarliga stötar
- » Denna hjälm skyddar inte mot explosiva anordningar eller frätande vätskor.
- » Gör inga ändringar på filtret eller hjälmen, om detta inte specificeras i denna bruksanvisning.
- » Använd inte andra reservdelar än de som anges i denna bruksanvisning. Obehöriga ändringar och reservdelar kommer att upphäva garantin och utsätta operatören för risk för personskada.
- » Om denna hjälm inte blir mörkare när du slår en svetsbåge, sluta svetsa omedelbart och kontakta din handledare eller din återförsäljare.
- » Sänk inte ned filtret i vatten.
- » Använd inga lösningsmedel på filterskärmen eller hjälmkomponenterna.

## BRUKSANVISNING

VARNING! Innan du använder hjälmen för svetsning, se till att du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.

Informationsmanual för Böhler Welding Skyddshjälmar uppfyller punkt 1.4 i bilaga II till PPE-förordningarna (EU) 2016/425.

Böhler Welding svetshjälmar erbjuder permanent skydd mot UV / IR-strålning, även ansikts- och ögonskydd mot gnistor orsakade av svetsprocessen.

Titta inte direkt på svetsstrålarna med oskyddade ögon när bågen träffar. Detta kan orsaka smärtstillande inflammation i hornhinnan och obotligt skada på ögonlinsen som leder till grå starr.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

VARNING! Innan du använder hjälmen för svetsning, se till att du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.

Böhler Welding svetshjälmar och svetsfilter kan användas för de flesta bågsvetsningsapplikationer och för TIG där det anger. Svetsfiltren skyddar mot skadliga ultraviolet och infraröd strålning enligt kravet för avskärningsnummer som är märkt på varje sida av de nedbländade filtren; Ögonen skyddas så länge som den vippbara delen av hjälmen täcker över ögonen.

Följande diagram är en referens för valet av den lämpligaste nyansen av svetsfilter: (s.6)

Beroende på användningsförhållanden kan nästa högsta eller nästa lägsta skyddsnivå användas. De mörkare färgen motsvarar de områden där motsvarande svetsprocess inte kan användas.

Böhler Welding svetshjälmar är lämpliga men inte begränsade till följande tillämpningar:

- » AC/DC TIG svetsaggregat
- » WIG/TIG-inverterare
- » Elektrosvetsning
- » Argon/Helium
- » MIG/MAG gasbågesvetsning med inert täckglas

## FÖRBEREDELSE & DRIFT

Böhler Welding svetshjälmar är fullt monterade och redo att användas efter mindre justeringar. Alla svetshjälmar är utrustade med en bekväm huvudkorg som kan justeras för komfort. (s.7)

Vid justeringsskriven på baksidan av huvudkorgen för att passa in användarens huvud. Det finns justering på översta korgen, längsgående justering och vinkeljustering

Innan du börjar jobba, inspektera noggrant svetshjälmen och den automatiskt nedbländande svetshjälmen för eventuella synliga märken, sprickor, håligheter eller repade ytor. Skadade ytor även på skyddsglaset reducerar syn och skydd. Om skyddsglasen är repade, skadade eller nedstänkta, byt ut dem.

Svetshjälmar bör inte släppas eller tappas ned. Placera inte tunga föremål eller verktyg på eller inuti hjälmen eftersom de kan skada komponenterna. Vid korrekt användning kräver svetsfiltret inget ytterligare underhåll under sin livstid.

## SERVICE OCH UNDERHÅLL

Rengör bara hjälmen med mild tvål och vatten. Torka med en ren bomullsduk.

Observera att användning av lösningsmedel är strängt förbjuden, eftersom de kommer att skada masken och filtren. Skrapade eller skadade glas måste alltid bytas ut.

Användaren måste göra dagliga regelbundna kontroller för att säkerställa att det inte finns någon skada. Ytter och inre skyddsglas är förbrukningsvaror och måste bytas ut regelbundet med äkta certifierade universella reservdelar.

Vi rekommenderar en användningsperiod på 3-4 år. Användningstiden beror på olika faktorer som användning, rengöring, lagring och underhåll. Inspektionsfrevens och ersättning av skadade delar (som rekommenderas).

## BYTE AV DET YTTRÉ GLASET

- Kontrollera att hjälmen alltid är utrustad med Böhler Welding-godkänd ytter- och innerskyddsglas.
- Dessa skyddsglas måste bytas ut om de är brurna, skadade eller belagda med svetsloppor i den utsträckning synfältet försämrar.
- Ytter och inre skyddsglas är förbrukningsvaror och måste bytas ut regelbundet med äkta certifierade universella reservdelar.
- Det ytter skyddsglaset sätts in genom baksidan, se ovanstående illustration. (s.7)
- Det inre glaset sätts in genom baksidan i hållarna på det automatiska nedbländade ljusfiltret. Skydd som är mörkt enligt denna standard ges endast när alla glas- och hållarkomponenter är installerade enligt tillverkarens instruktionslista.
- Ändra mörka nyanser från 9 till 13 till 5 till 9 eller till Grind-läget som önskats på ADF:n. (s.6)
- Födröjningstiden (från mörkt till ljust) kan ställas in med den högra växeln på ADF:n (s. 6). Det finns 3 födröjningsinställningar att välja mellan: Det finns tre födröjningsalternativ: „SLOW“ 0,9 sek., „MID“ 0,5 sek. och „FAST“ 0,1 sek.
- Justera känsligheten efter önskemål med hjälp av inställningsknappen. (s.6)
- När hjälmen inte används i 15 minuter stängs strömmen automatiskt av. Det finns ingen AV knapp.

## BYTA UT ADF BATTERI

Det är viktigt när du byter batteri, att det är monterat på rätt sätt enligt bilden. (s.6)

## ADF MARKING

### CE 4/5-9/9-13 VA 1/1/1/2 379

- 4 – Täthetsgrad, ljus låge
  - 5 – Lägsta täthetsgrad, mörkt låge
  - 13 – Högsta täthetsgrad, märkt låge
- VA - tillverkarens identifikation
- 1 - Optisk klass
  - 1 - Klass för ljuisdifussion
  - 1 - Klass för ljusgenomsläppighet
  - 2 - Klass för deflektionsvinkel
- 379 - Standardens nummer

### Hjälm märkningsförklaring

#### EN175 B

EN175 – Standardnummer

B – Klassificering för stöt med energi

### Märknings på skyddsglas

#### EN166 1 B

## FELSÖKNING

1. Ingen koppling – om det automatiskt nedbländade filtret förblir ljus och inte bländar ned vid svetsning. Stoppa svetsningen omedelbart; Granska känslighetsrekommendationerna och justera känsligheten. Rengör glasskyddet och sensorer från eventuella hinder. Notera! Se till att sensorerna är rena och vända mot svetsbågen; vinklar på 45 ° eller mer tillåter inte svetsbågens ljus att nå sensorerna.

2. Ingen koppling - om det automatiskt nedbländade filtret förblir mörkt efter att svetsbågen är släckt, eller om det automatiskt nedbländade filtret förblir mörkt när ingen svetsbåge är närvanade.

Finjustera känslighetsinställningen genom att göra små justeringar med brytaren genom att vrida den mot inställningen „Lo“ 8(låg) Vid extrema ljusförhållanden kan det vara nödvändigt att minska omgivande ljusnivåer.

## DELLISTA & MONTERING BÖHLER WELDING SVETSHJÄLM (s.7)

Guardian50 FM Air - 86682	Dioptri +1,0 - 32444
Skyddsglas fram - 32423	Dioptri +1,5 - 32445
ADF Guardian 50FM - 86697	Dioptri +2,0 - 32452
Skyddsglas insida - 86691	Dioptri +2,5 - 32456
Slipningsvisir - 32437	Ansiktstätningsförhjälm - 57182
Svettband fram och bak - 32416	
Huvudkorg komplett - 32406	

## CERTIFIKAT OCH KONTROLLMÄRKNING

Böhler Welding svetshjälmar och svetsfilter är testade för ögonskydd av följande tekniska kontrollfirma: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

Test laboratorium godkänt av DAkkS D-PL-19590-02-00

Anmält av den centrala

Myndigheten i USA

för säkerhetsteknologi (ZLS)

ZLS-NB-0156

Den personliga skyddsutrustningen uppfyller följande tillämpliga EU-standarder:



**EN166B:2001**  
**EN379:2003 + A1:2009**  
**EN175B:1997**

Europeiskt överensstämme märke - Detta bekräftar att produkten uppfyller kraven i PPE-förordningen (EU) 2016/425.

# GÜVENLİK UYARILARI - KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN



## UYARI

Kullanmadan Önce Tüm Talimatları Okuyun ve Anlayın.



Otomatik kararan kaynak maskeleri, normal kaynak koşulları altında gözü ve yüzü kıvılcım, cürf ve zararlı radyasyondan korumak için tasarlanmıştır. Otomatik kararan filtre (ADF), kaynak arkası olduğunda aydınlık durumdan koranlık duruma otomatik olarak değişir ve kaynak işlemi durduğunda aydınlık duruma geri döner.

Otomatik kararan kaynak maskesi montajlanmış olarak teslim edilir. Ancak kullanılmadan önce, kullanıcıya düzgün bir şekilde uygulanmasını sağlamak üzere uyarlanmalıdır. Uygulamanız için geçikme süresi, duyarlılık ve ton numarasını ayarlayın.

Maske kuru, serin ve karanlık bir bölgede saklanmalıdır ve uzun süreli saklamadan önce bataryayı çıkarmayı unutmayın.



## UYARI



- » Bu Otomatik Kararan kaynak başlığı, lazer kaynağı veya oksijen (gaz kaynağı) uygulamaları için uygun değildir.
- » Bu maskeyi ve otomatik kararan filtreyi asla sıcak bir yüzeyin üzerine koymayın.
- » Otomatik kararan filtreyi asla açmayın veya kurcalamayın.
- » Bu otomatik kararan kaynak maskesi, şiddetli darbe tehlikelerine karşı koruyacaktır.
- » Bu maske, patlayıcılara veya asindirici sıvılara karşı korumayacaktır.
- » Bu kullanım kılavuzunda belirtildiği sürece滤re veya maske- de herhangi bir değişiklik yapmayın.
- » Bu kullanım kılavuzunda belirtilenlerin dışında yedek parçalar kullanmayın. İzinsiz değişiklikler ve yedek parçalar garantiyi geçersiz kılacık ve operatörü kişisel yaralanma riski ile karşı karşıya bırakacaktır.
- » Ark oluşturduğu bu maskenin kararlaması halinde, kaynak işlemini hemen durdurun ve amirinizi veya bayinizi iletişime geçin.
- » Filtreyi suya daldırmayın.
- » Filtre eleğî veya maske bileşenlerinin üzerinde herhangi bir solvent kullanmayın.
- » Sadece aşağıdaki sıcaklıklarda kullanın: -5°C ~ +55°C (23°F ~ 131°F).

- » Saklama sıcaklığı: -20°C ~ +70°C (-4°F ~ 158°F). Maske uzun bir süre kullanılmadığında kuru, serin ve karanlık bir bölgede saklanmalıdır.
- » Filtrenin svi ve kirle temas etmesini önleyin.
- » Filtre yüzeyini düzleni olarak temizleyin; kuvvetli temizleme solüsyonları kullanmayın. Havabırakmayan temiz bir bez kullanarak sensörleri ve güneş pillerini her zaman temiz tutun.
- » Çatlamış / çizilmiş / karıncalanmış ön kapak lenslerini düzleni olarak değiştirin.
- » Giyen kişiñin tenileyi temas edebilen malzemeler, bazı durumlarda alerjik reaksiyonlarla neden olabilir.
- » ADF sadece iç kapak lensleriyle birlikte kullanılmışmalıdır.
- » Kaskının altına yan siperleri olan onaylı güvenlik gözlükleri takın.
- » Yüksek hızlı parçacıklara karşı standart gözlüklerin üzerine giren göz koruyucuları darbeleri iþtebilir, bu nedenle giyen kişi için bir tehlike yaratır.
- » Sertleştirilmiş mineralfiltre okülerleri, sadece uygun bir destekleyici okulerle birlikte kullanılmışmalıdır.
- » F veya B sembollerini hem oküler hem de çerçeve için ortak değilse, bütün göz korumasına daha düşük olan seviye atanacaktır.

## KULLANIM TALİMATLARI

**UYARI!** Kaynak için maskeyi kullanmadan önce, güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun.

Böhler Welding koruyucu kasklar için bilgi kılavuzu, KKD Düzenlemleri (AB) 2016/425 Ek II, Paragraf 1.4'e uygundur.

kaynak maskeleri, UV/IR ışınlarına karşı kalıcı koruma ve aynı zamanda kaynak işleminin neden olduğu kıvılcımlara karşı yüz ve göz koruması sağlar.

Ark oluşturduğunda kaynak ışınlarına çiplak gözle direkt olarak bakmayın. Bu, kormanın açılı bir şekilde itihaplanmasına ve göz merkezlerinde giderilemez hasara neden olarak katarakta yol açabilir.

## UYGULAMA YELPAZESİ

**UYARI!** Kaynak için maskeyi kullanmadan önce, güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun.

Böhler Welding kaynak maskeleri ve kaynak filtreleri, ark kaynak uygulamalarının birciþi ve belirtildiðinde TIG için kullanılabilir. Kaynak filtreleri, otomatik (ADF) modelin pasif bilesenlerinin her biri üzerine işaretlenen ton numarasının gerektirdiği şekilde zararlı UV ve IR radyasyonuna karşı koruma sağlar; kaldırılabilir kapak görüşü kapatacak şekilde aşağı pozisyonda olduğu sürece göz koruması geçerliliðini sürdürür.

Aşağıdaki tablo, kaynak filtresi için en uygun tonun seçilmesine yönelik bir referans olarak sunulmuştur: (s.6)

Uygulama koşullarına bağlı olarak, bir alt veya bir üst koruma seviyesi kullanılabilir.

Daha koyu alanlar, ilgili kaynak işleminin kullanılamadığı alanlara karşılık gelir.

Böhler Welding kaynak maskesi aşağıdaki uygulamaları için uygundur ancak bunlara sınırlı değildir:

- » AC/DC darbeleri
- » WIG/TIG invertörleri
- » Manuel metal ark kaynağı
- » Argon/Helyum
- » MIG/MAG koruyucu gaz elektrotları

## HAZIRLAMA & ÇALIŞTIRMA

Böhler Welding kaynak maskeleri tamamen montajlanmıştır ve küçük bir ayırdan sonra kullanıma hazır. Tüm kaynak maskeleri, konfor için ayarlanabilen rahat bir başlıkla donatılır. (s.7)

Kullanıcının kafasına uygun hale getirmek için başlık düzeneğinin arkasındaki ayarlama düşmesini döndürün. Üst kayışın üzerinde boyalsal ayarlama ve açısal ayarlama imkanı bulunmaktadır.

İşe başlamadan önce, lütfen kaynak maskesi veya ADF'de gözle görünen herhangi bir işaret, çatık, karıncalanmış veya çizilmiş yüzey olup olmadığını dikkatlice kontrol edin; koruma plakalarının üzerinde bile olsa zarar görmüş yüzeyler görüş imkanını ve korumayı azaltır. Koruma plakaları çizilmişse, zarar görmüşse veya cürf birikimi olmuşsa lütfen değiştirin.

Kaynak maskeleri düşürülmemelidir. Bileşenlere zarar verme ihtimali nedeniyle maskenin üzerine veya içine ağır nesneler veya aletler koymayın. Düzenin bir şekilde kullanılması halinde, kaynak filtresi kullanım ömrü boyunca ilave bakım gerektirmez.

## SERVİS VE BAKIM

Maskeyi sadece hafif sabun ve suyla temizleyin. Temiz bir pamuklu bezle kurulayın.

Maskeye ve filtrelere zarar verecek olması nedeniyle lütfen solvent kullanmanın kesinlikle yasak olduğunu dikkate alın.

Cizilmiş veya zarar görmüş vizörler, her zaman değiştirilmelidir.

Kullanıcı, gözle görürlür herhangi bir hasar olmadığından emin olmak için günlük düzenli kontroller yapmalıdır. Dış ve iç vizörler tüketim maddelerideri ve orijinal sertifikali evrensel yedek parçalarla düzenli olarak değiştirilmelidir.

3-4 yıllık bir kullanım periyodu tavsiye ediyoruz. Kullanım süresi, kullanım, temizleme, saklama ve bakım gibi çeşitli faktörlerle bağlıdır. Kontrollerin sikliği ve zarar görmüş kısımların değiştirilmesi (tavsiye edilir).

## DIŞ LENSİN DEĞİŞİRTİLMESİ

1. Maskenin, daima Böhler Welding onaylı dış ve iç koruma lensiyle donatıldığından emin olun.
2. Bu koruma lensleri, kırılmaları, zarar görmeleri veya görüntüye zarar verecek boyutta kaynak cürfuyla kaplanması halinde değiştirilmelidir.
3. Dış ve iç koruma lensleri tüketim maddelerideri ve orijinal sertifikali yedek parçalarla düzenli olarak değiştirilmelidir.
4. Dış koruma lensi arkadan takılır, bkz. yukarıdaki çizim. (s.7)
5. İç lens, otomatik kararanfiltredeki konumlayıcılarla arkadan takılır. Bu standartla uyumlu olarak belirtilen koruma, sadece tüm lensler ve tutma bilesenleri imalatlarının talimat listesine göre takıldığından sağlanır.
6. ADF'de istediğiniz gibi koyu gölgeyi 9'dan 13'e 5'ten 9'a veya Grind moduna değiştirin. (s.6)
7. Geçikme Süresi (karanlıkta aydınlatıla) ADF üzerindeki sağ düğme ile ayarlanır (s. 6). Seçilebilecek 3 geçimde ayarı vardır: „SLOW“ 0,9 sn., „MID“ 0,5 sn. ve „FAST“ 0,1 sn.
8. Değişken ayarlama düşmesini kullanarak duyarlılık süresini istenilen şekilde ayarlayın. (s.6)
9. Maske 15 dakika kullanılmadığında, güç otomatik olarak kapanacaktır. Herhangi bir KAPATMA anahtarı yoktur.

## ADF PİLİN DEĞİŞİRTİRİNİZ

Pili değiştirirken, resimde olduğu gibi doğru bir şekilde monte edilmesi önemlidir. (s.6)

## ADF İSARETLEMESİ

### CE 4/5-9/9-13 VA 1/1/2 379

- 4 - aydınlatık durum ölçek numarası
- 5 - en açık kararlı durum ölçek numarası
- 13 - en kararlı durum ölçek numarası
- VA - İmdatçı kimliği
- 1 - Optik sınıfı
- 1 - Işık yayılma sınıfı
- 1 - Işık geçirgenlik değişkenliği sınıfı
- 2 - Açı bağımlılığı sınıfı
- 379 - Standart numarası

### Maske İşaretleme Açıklaması

#### EN175 B

EN175 – standart numarasıdır

B – orta enerji darbe oranıdır

### Kapak lens isaretleri

#### EN166 1 B

## SORUN GİDERME

1. Geçiş Yapmıyor – Kaynak yaparken otomatik lensin aydınlatık kalması ve kararmaması durumunda. Kaynak işlemini hemen durdurun; Duyarlılık tavsiyelerini inceleyin ve duyarlılığı ayarlayın. Lens kapaklı ve sensörleri engelleyen bir şeys varsa temizleyin. Not! Sensörlerin temiz olduğundan ve arka baktırından emin olun; 45°lik veya daha büyük bir açı, ark işiğinin sensörlerle ulaşmasına izin vermeye bilir.

2. Geçiş yapmıyor – Kaynak arkı sönürlüldükten sonra otomatik lensin kararlı kalması veya herhangi bir ark bulunmadığında otomatik lensin kararlı kalması durumunda.  
Kontrolü „Lo“ ayarına doğru yavaşça çevirerek duyarlılık ayarını hassasça ayarlayın. Aşağı aydınlatır ortamlarda çevredekiler ışık seviyelerinin azaltılması gereklidir.  
Test etme veya kullanım sırasında herhangi bir arza durumunda, lütfen maskeyi kullanmayı bırakın ve yerel satışsincisiyle iletişime geçin.

## BÖHLER WELDING MASKE PARÇA LİSTESİ & DÜZENEK (s.7)

Guardian50 FM Air - 86682	Tüm Başlık - 32406
Ön Kapak Lensi - 32423	+1,0 Diyoptri - 32444
ADF Guardian 50FM - 86697	+1,5 Diyoptri - 32445
İç Kapak Lensi - 86691	+2,0 Diyoptri - 32452
Taslama Vızörü - 32437	+2,5 Diyoptri - 32456
Ter bandı Ön ve arka - 32416	Yüze oturan başlık - 57182

## SERTİFİKASYON & KONTROL ETİKETLERİ

Böhler Welding kaynak maskeleri ve kaynak filtreleri, aşağıdaki onaylanmış kurum tarafından göz koruması için test edilir: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

DAkkS D-PL-19590-02-00 tarafından onaylanmış test laboratuvarı Federal Eyaletler Güvenlik Teknolojileri Merkezi Otörüsü (ZLS) tarafından onaylanmıştır ZLS-NB-0156

Bu Kişişel Koruyucu Donanım (PPE) aşağıdaki AB standartlarına uygundur:



**EN166B:2001**  
**EN379:2003 + A1:2009**  
**EN175B:1997**

Avrupa Uygunluk İşareti - Bu, ürünün KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425'in gerekliliklerini karşıladığı onaylar.

