



Lasting Connections

# TERRA NX 320 PME

# TERRA NX 400 PME

# TERRA NX 500 PME

## INSTRUCTION MANUAL





UK  
CA

EAC

Cod. 91.08.539  
Date 03/07/2023  
Rev. A

ČEŠTINA .....	1
POLSKI .....	29
РУССКИЙ .....	57
TÜRKÇE .....	87
ROMÂNĂ .....	115
БЪЛГАРСКИ .....	143
SLOVENCINA .....	171
EESTI .....	199
LATVIEŠU .....	227
LIETUVIŠKAI .....	255
MAGYAR .....	283
SLOVENŠČINA .....	311

CS

PL

RU

TR

RO

BG

SK

ET

LV

LT

HU

SL



## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Stavitel

voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY  
Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - [www.voestalpine.com/welding](http://www.voestalpine.com/welding)

prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že následující produkt:

TERRA NX 320 PME	55.13.012
TERRA NX 400 PME	55.13.013
TERRA NX 500 PME	55.13.014

odpovídá předpisům směrnic EU:

2014/35/EU LOW VOLTAGE DIRECTIVE  
2014/30/EU EMC DIRECTIVE  
2011/65/EU RoHS DIRECTIVE

a že byly použity následující harmonizované normy:


EN IEC 60974-1/A1:2019 WELDING POWER SOURCE  
EN 60974-10/A1:2015 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

Dokumentace potvrzující soulad se směrnicemi bude uložena k dispozici pro inspekce u výše uvedeného výrobce.

Jakákoliv změna nebo zásah nepovolený firmou voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. ruší platnost tohoto prohlášení.

Onara di Tombolo, 03/07/2023

voestalpine Böhler Welding Selco s.r.l.

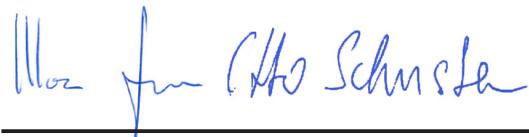

Mirco Frasson  
Managing Directors

Otto Schuster  
Managing Directors

# OBSAH

<b>1. UPOZORNĚNÍ .....</b>	<b>3</b>
1.1 Místo užití .....	3
1.2 Ochrana obsluhy a třetích osob .....	3
1.3 Ochrana před výpary a plyny .....	4
1.4 Prevence požáru/výbuchu .....	4
1.5 Prevence při používání nádob s plynem .....	5
1.6 Ochrana proti úrazu el. Proudem .....	5
1.7 Elektromagnetická pole a rušení .....	5
1.8 Stupeň krytí IP .....	6
1.9 Likvidace odpadu .....	6
<b>2. INSTALACE .....</b>	<b>7</b>
2.1 Způsob zvedání, přepravy a vykládání .....	7
2.2 Umístění zařízení .....	7
2.3 Připojení .....	7
2.4 Uvedení do provozu .....	8
<b>3. POPIS SVÁŘEČKY .....</b>	<b>11</b>
3.1 Zadní panel .....	11
3.2 Zadní panel .....	11
3.3 Panel se zásuvkami .....	11
3.4 Čelní ovládací panel TERRA NX 400/500 PME .....	12
3.5 Čelní ovládací panel TERRA NX 320 PME .....	12
<b>4. ÚDRŽBA .....</b>	<b>12</b>
4.1 Pravidelné kontroly generátoru .....	12
4.2 Vastutus .....	13
<b>5. DIAGNOSTIKA A ŘEŠENÍ .....</b>	<b>13</b>
<b>6. PROVOZNÍ POKYNY .....</b>	<b>17</b>
6.1 Svařování s obalenou elektrodou (MMA) .....	17
6.2 Svařování metodou TIG (plynulé svařování) .....	17
6.3 Svařování s konstantním posuvem drátu (MIG/MAG) .....	19
<b>7. TECHNICKÉ ÚDAJE .....</b>	<b>24</b>
<b>8. IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK .....</b>	<b>27</b>
<b>9. VÝZNAM IDENTIFIKAČNÍHO ŠTÍTKU GENERÁTORU .....</b>	<b>28</b>
<b>10. SCHÉMA .....</b>	<b>339</b>
<b>11. KONEKTORY .....</b>	<b>342</b>
<b>12. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ .....</b>	<b>344</b>

## SYMBOLY



Hrozící nebezpečí, která způsobují vážná poranění, a riskantní chování, které by mohlo způsobit vážná poranění.



Chování, které by mohlo způsobit lehčí poranění a škody na majetku.



Poznámky, která jsou uvedeny tímto symbolem, jsou technického charakteru a usnadňují operace.

# 1. UPOZORNĚNÍ



Před zahájením jakékoliv operace si musíte pozorně pročíst a pochopit tuto příručku.

Neprovádějte úpravy nebo práce údržby, které nejsou popsány v této příručce. Výrobce nenese odpovědnost za škody na zdraví osob nebo na majetku, způsobených nedbalostí při čtení příručky nebo při uvádění do praxe pokynů v ní uvedených.

Návod k obsluze přechovávejte vždy na místě, kde se s pfistrojem pracuje. Kromě tohoto návodu k obsluze je nezbytné dodržovat prislusné všeobecné platné i místní předpisy tykající se předcházení úrazům a ochrany životního prostředí.



Všechny osoby, které instalují, obsluhují, otestují a udržují pfistroj, musí:

- mít odpovídající kvalifikaci,
- mít znalosti svárovací techniky
- v plném rozsahu precisí a pevné dodržovat tento návod k obsluze.

V případě jakýchkoli pochybností a problémů s používáním tohoto zařízení se vždy obraťte na kvalifikované pracovníky, kteří Vám rádi pomohou.

## 1.1 Místo užití



Zařízení je nutné používat výlučně pro činnosti, ke kterým je zařízení určeno, a to způsoby a v mezích uvedených na typovém štítku resp. v tomto návodu, v souladu se státními i mezinárodními bezpečnostními předpisy. Užití jiné než výslovně stanovené výrobcem bude považováno za zcela nesprávné, nebezpečné a výrobce v takovém případě odmítá převzít jakoukoli záruku.



Toto zařízení musí být používáno pouze k profesionálním účelům v průmyslovém prostředí. Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené tímto zařízení na okolním prostředí.



Zařízení lze používat v prostředí s teplotami pohybující se od -10°C do +40°C.

Přepravní a skladovací teplota pro zařízení je -25°C až +55°C.

Zařízení lze používat pouze v prostorách zbavených prachu, kyselin, plynů a jiných korozních látek.

Zařízení je možné používat v prostředí s relativní vlhkostí nepřevyšující 50% při 40°C.

Zařízení je možné používat v prostředí s relativní vlhkostí nepřevyšující 90% při 20°C.

Zařízení lze provozovat v maximální nadmořské výšce 2,000 m.



Nepoužívejte toto zařízení pro odmrazení trubek.

Je zakázáno používat toto zařízení k nabíjení baterií nebo akumulátorů.

Toto zařízení nelze používat k pomocnému startování motorů.

## 1.2 Ochrana obsluhy a třetích osob



Svařovací proces je zdrojem škodlivého záření, hluku a plynových výparů. Umístěte dělící nehořlavou zástěnu sloužící k oddělení záření, jisker a žhavých okuíjí ze svařovacího místa. Upozorněte případně třetí osoby, aby se nedívaly do svařovacího oblouku a aby se chránily před zářením oblouku nebo částicemi žhavého kovu.



Používejte ochranný oděv a svářecí kuklu sloužící k ochraně před obloukovým zářením. Pracovní oděv musí zakrývat celé tělo a dále musí být:

- neporušený a ve vyhovujícím stavu
- ohnivzdorný
- izolující a suchý
- přiléhavý a bez manžet či záložek u kalhot.



Vždy používejte předepsanou pracovní obuv, která je silná a izoluje proti vodě.

Vždy používejte předepsané rukavice sloužící jako elektrická a tepelná izolace.



Používejte štíty nebo masky s bočními ochranami a vhodným ochranným filtrem (minimálně stupeň 10 nebo vyšší) pro ochranu očí.



Vždy používejte ochranné brýle s bočními záštěrkami, zejména při ručním nebo mechanickém odstraňování odpadu svařování.



Nepoužívejte kontaktní čočky!



Používejte chrániče sluchu, pokud se svářecí proces stane zdrojem nebezpečné hladiny hluku. Pokud hladina hluku přesahuje limity stanovené zákonem, ohradte pracovní místo a zkontrolujte, zda osoby, které do ní vstupují, jsou vybaveny chrániči sluchu.



Během svařování vždy mějte boční panel zavřený. Na zařízeních je zakázáno provádět jakékoli druhý úprav. Obsluha se nesmí částečně svého těla, tj. rukama, vlasy a též oděvem, nástroji atd. dotýkat pohyblivých částí jako jsou: ventilátory, převodová ústrojí (soukolí), kladky a hřídele, unašeče drátu.. Je zakázáno se dotýkat převodového soukolí během činnosti jednotky podavače drátu. Obcházení ochranných zařízení, kterými jsou vybaveny jednotky pro posun drátu, představuje velké nebezpečí a zbabuje výrobce veškeré zodpovědnosti ve vztahu k bezpečnosti osob i škod na majetku.



Při ukládání a posuvu drátu mějte hlavu v dostatečné vzdálenosti od hořáku MIG/MAG. Vycházející drát může způsobit vážné poranění vašich rukou, obličeje i zraku.




Zabraňte doteku s právě svařenými částmi, vysoká teplota může způsobit vážné popáleniny. Výše uvedená bezpečnostní opatření nutno dodržovat i během činností prováděných po ukončení svařování vzhledem k možnému oddělení strusky od dílu během jejich chladnutí.



Zkontrolujte zda je hořák chladný dříve než na něm budete pracovat nebo provádět údržbu.



Zkontrolujte vypnutí chladící jednotky před odpojením přívodních a vratných hadiček chladící kapaliny. Nebezpečí opaření vytékající horkou kapalinou.

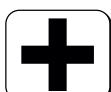

Obstarajte si vybavení první pomoci.  
Nepodceňujte popáleniny nebo zranění.



Před opuštěním pracoviště zajistěte pracovní místo proti náhodné újmě na zdraví osob a škodě na majetku.

## 1.3 Ochrana před výpary a plyny



Za určitých okolností mohou výpary způsobené svařováním způsobit rakovinu či poškodit plod těhotných žen. Hlavu mějte v dostatečné vzdálenosti od svařovacích plynů a výparů.

- Udržujte hlavu v dostatečné vzdálenosti od plynů a spalin svařování.
- Zajistěte odpovídající větrání pracovního místa, ať už přirozené nebo nucené.
- V případě nedostatečného větrání použijte kuklu a dýchací jednotku.
- V případě svařování v omezených prostorách doporučujeme dohled pracovníka umístěného mimo tento prostor nad pracovníkem, který provádí práci.
- Nepoužívejte kyslík pro větrání.
- Ověřte funkčnost odsávání pravidelnou kontrolou množství škodlivých plynů dle hodnot uváděných v bezpečnostních nařízeních.
- Množství a nebezpečná míra výparů závisí na použitém základním materiálu, svarovém materiálu a případných dalších látkách použitých k čištění a odmaštění svařovaného kusu. Dodržujte pokyny výrobce i instrukce uváděné v technických listech.
- Neprovádějte svařování na pracovištích odmašťování nebo lakování.
- Umístěte plynové láhve na otevřeném prostranství nebo na místech s dobrou cirkulací vzduchu.

## 1.4 Prevence požáru/výbuchu



Svařovací proces může zapříčinit požár a/nebo výbuch.

- Vyklidte pracovní místo a jeho okolí od hořlavých nebo zápalných materiálů nebo předmětů.
- Hořlavé materiály musí být vzdálené minimálně 11 metrů od svařovací plochy, jinak musí být vhodných způsobem chráněny.
- Jiskry a žhavené částice se mohou snadno rozptýlit do velké vzdálenosti po okolním prostoru i nepatrnými otvory. Věnujte mimořádnou pozornost zajištění bezpečnosti osob a majetku.
- Nesvařujte nad tlakovými nádobami nebo v jejich blízkosti.
- Neprovádějte svařování na uzavřených trubkách nebo nádobách. Věnujte zvláštní pozornost svařování trubek, zásobníků i když jsou tyto otevřené, vyprázdněné a důkladně vyčištěné. Případné zbytky plynu, paliva, oleje a podobných láttek mohou způsobit výbuch.
- Nesvařujte v prostředí, které obsahuje prach, výbušné plyny nebo výpary.

- Na závěr svařování zkонтrolujte zda okruh zdroje pod napětím nemůže přijít do náhodného kontaktu s díly spojenými se zemním vodičem.
- Instalujte do blízkosti pracovního místa hasící zařízení nebo hasící přístroj.

## 1.5 Prevence při používání nádob s plynem



Nádoby s inertním plynem jsou pod tlakem a v případě nedodržení základních bezpečnostních opatření pro jejich přepravu, skladování a užití hrozí nebezpečí výbuchu.

- Nádoby musí být ve svislé poloze bezpečně zajištěny vhodnými prostředky ke stěně nebo jiné opěrné konstrukci proti povalení a nárazu na jiné předměty.
- Našroubujte víko na ochranu uzávěru (ventilu) během přepravy, pokud není používán a při ukončení svařovacích operací.
- Zabraňte přímému vystavení tlakových láhví slunečnímu záření a vysokým teplotním výkyvům. Nevystavujte tlakové láhvě příliš nízkým nebo příliš vysokým teplotám.
- Nádoby nesmí přijít do styku s otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, hořáky, držáky elektrod a rozžhavenými částicemi rozstříkovanými svařováním.
- Uchovávejte nádoby z dosahu svařovacích okruhů a elektrických obvodů vůbec.
- Při otevřání uzávěru nádoby mějte hlavu mimo plynový výstup.
- Po ukončení svařování vždy uzavříte nádoby zavřete.
- Je zakázáno svařovat tlakové plynové nádoby.
- Nikdy nezapojujte tlakovou láhev stlačeného vzduchu přímo na regulátor stroje! Tlak by mohl přesáhnout kapacitu tlakového regulátoru a způsobit výbuch!

## 1.6 Ochrana proti úrazu el. proudem



Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem.

- Je zakázáno se dotýkat částí pod napětím jak uvnitř, tak vně svařovacího zařízení v době, kdy je toto zařízení činné (hořáky, pistole, uzemňovací kabely, elektrody, vodiče, kladky a cívky drátu) jsou elektricky připojené na svařovací okruh.
- Zkontrolujte zda jsou zařízení a přístroj elektricky izolované pomocí suchých podloží a podlah, které jsou dostatečně izolované od země.
- Zkontrolujte zda je zařízení správně zapojené do zásuvky a zdroj opatřen zemnícím svodem.
- Doporučujeme, aby se pracovník nedotýkal současně hořáku nebo zemních klešťí a držáku elektrody.
- Okamžitě přerušte svařování, pokud máte pocit zasažení elektrickým proudem.

## 1.7 Elektromagnetická pole a rušení




Proud procházející kabely vnitřního i vnějšího systému vytváří v blízkosti svařovacích zdrojů i daného vlastního systému elektromagnetické pole.

- Tato elektromagnetická pole mohou působit na zdraví osob, které jsou vystaveny jejich dlouhodobému účinku (přesné účinky nejsou dosud známy).
- Elektromagnetická pole mohou působit rušivě na některá zařízení jako jsou srdeční stimulátory, přístroje pro nedoslýchavé.



Osoby s elektronickými přístroji (pace-maker) se musí poradit s lékařem před přiblížením se ke svařování obloukem.

### 1.7.1 Klasifikace EMC v souladu s: EN 60974-10/A1:2015.

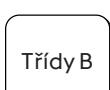

Zařízení třídy B vyhovuje požadavkům EMC (elektromagnetická kompatibilita) v průmyslovém i obytném prostředí včetně obytných lokalit, kde elektrická energie je dodávána z veřejné sítě nízkého napětí.



Zařízení třídy A není určeno k užití v obytných lokalitách, kde elektrickou energii tvoří veřejná síť nn. V těchto lokalitách mohou vznikat potíže při zajištování elektromagnetické slučitelnosti zařízení třídy A v důsledku rušení vyzařovaného nebo šířeného po vedení. V těchto lokalitách mohou vznikat potíže při zajištování elektromagnetické slučitelnosti zařízení třídy A v důsledku rušení vyzařovaného nebo šířeného po vedení.

Další informace najdete v kapitole: IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK nebo TECHNICKÉ ÚDAJE.

## 1.7.2 Instalace, použití a hodnocení pracovního místa

Toto zařízení se vyrábí v souladu s ustanoveními normy EN 60974-10/A1:2015 a má určení "TŘÍDY A". Toto zařízení musí být používáno pouze k profesionálním účelům v průmyslovém prostředí. Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené tímto zařízení na okolním prostředí.



Uživatel musí být kvalifikovanou osobou v oboru a jako takový je zodpovědný za instalaci a použití zařízení podle pokynů výrobce. Jakmile je zjištěno elektromagnetické rušení, uživatel má za povinnost tuto situaci vyřešit za pomocí technické asistence výrobce.



V každém případě musí být elektromagnetické rušení sníženo na hranici, při které nepředstavuje zdroj problémů.



Před instalací tohoto zařízení musí uživatel zhodnotit eventuální problémy elektromagnetického charakteru, ke kterým by mohlo dojít v okolí zařízení, a zejména nebezpečí pro zdraví okolních osob, například pro nositele pacemakeru a naslouchátek.

## 1.7.3 Požadavky na síťový přívod (Viz technické údaje)

Výkonová zařízení mohou v důsledku velikosti primárního proudu odebíraného ze sítě ovlivňovat kvalitu napájecí sítě. Proto u některých typů zařízení (viz. technické údaje) mohou platit omezení či specifické požadavky na připojení s ohledem na maximální povolenou impedanci sítě ( $Z_{max}$ ) nebo popřípadě na minimální kapacitu ( $S_{sc}$ ) napájecí v místě připojení do sítě veřejné. V takovémto případě instalující subjekt či uživatel zařízení ruší, po případné konzultaci s provozovatelem této sítě, že dané zařízení může být připojeno. V případě interferencí může být nutné přijmout další opatření jako například filtrace napájení ze sítě.

Kromě toho je potřeba zvážit nutnost použití stíněného síťového kabelu.

Další informace najdete v kapitole: TECHNICKÉ ÚDAJE.

## 1.7.4 Opatření, týkající se kabelů

K minimalizaci účinků elektromagnetických polí dodržujte následující pokyny:

- dle možnosti provedte svinutí a zajištění zemního a silového kabelu společně.
- Je zakázáno ovinovat kabely kolem vlastního těla.
- je zakázáno stavět se mezi zemnící a silový kabel hořáku či držáku elektrod (oba musí být na jedné a té samé straně).
- kabely musí být co nejkratší a musí být umístěny blízko sebe a na podlaze nebo v blízkosti úrovně podlahy.
- Zařízení umístěte v určité vzdálenosti od svařovací plochy.
- kabely musí být dostatečně vzdálené od případných jiných kabelů.

## 1.7.5 Pospojení

Je třeba zvážit i spojení všech kovových částí svařovacího zařízení a kovových částí v jeho blízkosti. Dodržujte národní normy týkající se těchto spojení.

## 1.7.6 Uzemnění zpracovávaného dílu

Tam, kde zpracovávaný díl není napojen na uzemnění z důvodů elektrické bezpečnosti nebo z důvodu jeho rozměrů nebo polohy, spojení na kostru mezi dílem a uzemněním by mohlo snížit rušení. Je třeba věnovat maximální pozornost tomu, aby uzemnění zpracovávaného dílu nezvyšovalo nebezpečí úrazu pro uživatele nebo nebezpečí poškození ostatních elektrických zařízení. Dodržujte národní normy týkající se uzemnění.

## 1.7.7 Stínění

Doplňkové stínění ostatních kabelů a zařízení vyskytující se v okolí může snížit problémy interference.

U speciálních aplikací může být zvážena možnost stínění celého svařovacího zařízení.

## 1.8 Stupeň krytí IP

**IP23S**

**IP**

- Obal zamezuje přístupu prstů k nebezpečným živým částem a proti průniku pevných částic o průměru rovnajícím se nebo vyšším 12,5 mm.
- Plášt chráněný před deštěm o vertikálním sklonu 60°.
- Obal chráněný proti škodlivému účinku vody, jakmile jsou pohybující se části stroje zastaveny.

## 1.9 Likvidace odpadu



Nelikvidujte elektrické přístroje společně s běžným odpadem!

Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její implementace ve shodě s národními zákony, elektrická zařízení, která dosáhla konce životnosti, musí být shromažďována odděleně a odevzdána k recyklaci a likvidaci ve sběrném středisku. Vlastník zařízení se bude muset informovat u místních orgánů ohledně identifikace autorizovaných sběrných středisek. Tím, že budete dodržovat směrnice pro zpracování tohoto druhu opadu přispějete k ochraně nejen životního prostředí, ale také svého zdraví!

» Ohledně podrobnějších informací si prohlédněte internetovou stránku.

## 2. INSTALACE



Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci pověření výrobcem.



Jste povinni před instalací zkontrolovat odpojení zdroje od hlavního přívodu.



Je zakázáno sériové nebo paralelní propojení generátorů.

### 2.1 Způsob zvedání, přepravy a vykládání

- Zařízení je opatřeno držadlem, které usnadňuje manipulaci.
- Systém není vybaven úchyty pro zdvihání.
- Použijte zdvižný vozík a během pohybu budte maximálně pozorní, aby nedošlo k překlopení zdroje.



Nepodceňujte hmotnost zařízení, viz technické údaje.

Nepřemisťujte nebo nenechávejte zařízení zavřeno nad osobami nebo předměty.

Dbejte, aby zařízení nebo jednotka nezřítila nebo nebyla silou položena na zem.



Je zakázáno zvedat zařízení za držadlo.

### 2.2 Umístění zařízení



**Dodržujte následující pravidla:**

- Snadný přístup k ovládání a zapojení.
- Zařízení nesmí být umístěno ve stísněném prostoru.
- Je zakázáno umísťovat daný systém na plochu se sklonem převyšující 10%.
- Zařízení zapojte na suchém, čistém a vzdušném místě.
- Chraňte zařízení proti prudkému deště a slunci.

### 2.3 Připojení



Zdroje opatřen kabelem pro připojení do napájecí sítě.

Systém může být napájen:

- 400V třífázový

Funkce zařízení je zaručena pro napětí, které se pohybují v rozmezí  $\pm 15\%$  od nominální hodnoty.



Za účelem zamezení škod na zdraví osob nebo na zařízení je třeba zkontrolovat zvolené napětí sítě a tavné pojistiky PŘED zapojením stroje na síť. Kromě toho je třeba zajistit, aby byl kabel zapojen do zásuvky opatřené zemnícím kontaktem.



Zařízení je možné napájet pomocí generátoru proudu, pokud jednotka je schopna zajistit stabilní napájecí napětí s výchylkami  $\pm 15\%$  vzhledem k nominálnímu napětí označeném výrobcem ve všech provozních podmínkách a při nejvyšším výkonu generátoru. Obvykle doporučujeme použít jednotek o výkonu 2 krát vyšším než je výkon svářecího/řezacího/zařízení u jednofázového provedení a 1.5 krát vyšším u třífázového. Doporučujeme jednotky s elektronickým řízením.



Za účelem ochrany uživatelů musí být zařízení správným způsobem uzemněno. Síťový kabel je opatřen vodičem (žlutozeleným) pro uzemnění, který musí být napojen na zástrčku opatřenou zemnícím kontaktem. Tento žlutozelený dobrý stav zásuvky sítě. Montujte pouze zástrčky, které byly homologovány podle bezpečnostních norem.




Elektrické připojení musí být realizováno techniky, jejichž profesionální profil odpovídá specifickým technickým a odborným požadavkům, a v souladu se zákony státu, ve kterém je zařízení instalováno.

## 2.4 Uvedení do provozu

### 2.4.1 Zapojení pro svařování MMA




Zapojení na obrázku zobrazuje sváření s nepřímou polaritou.  
Pro svařování s přímou polaritou obraťte zapojení.

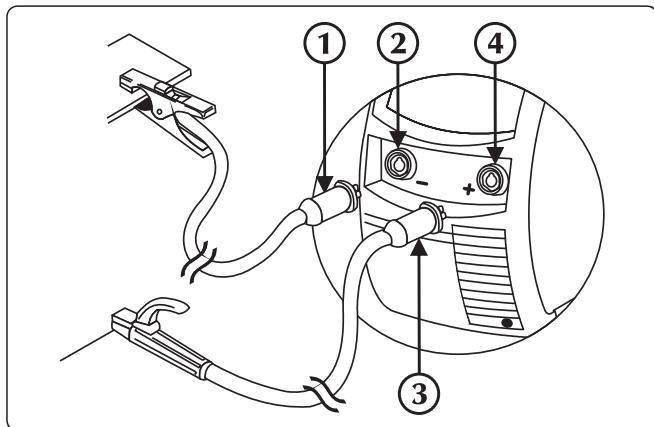

- ① Konektor zemnicích kleští
- ② Záporný pól výkonu (-)
- ③ Konektor držáku elektrod
- ④ Kladný pól výkonu (+)

- ▶ Připojte koncovku zemního kabelu do záporné zásuvky (-) zdroje. Vložte bajonet do zásuvky a otočte jím ve směru hodinových ručiček tak, aby všechny části byly zajištěny.
- ▶ Připojte koncovku kabelu držáku elektrody do kladné zásuvky (+) zdroje. Vložte bajonet do zásuvky a otočte jím ve směru hodinových ručiček tak, aby všechny části byly zajištěny.


### 2.4.2 Zapojení pro drážkování

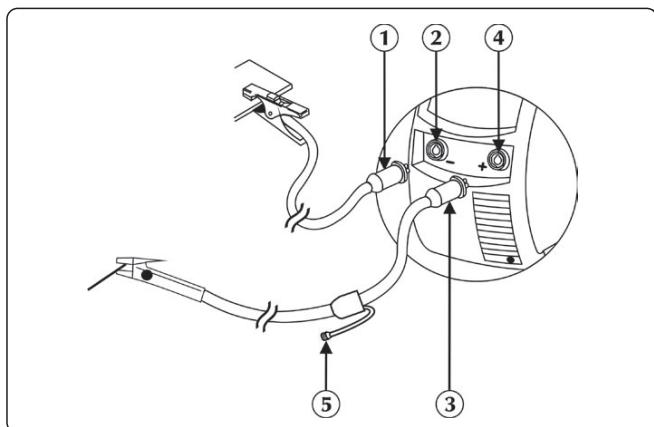

- ① Konektor zemnicích kleští
- ② Záporný pól výkonu (-)
- ③ Konektor kleští ARC AIR
- ④ Kladný pól výkonu (+)
- ⑤ Konektor hadice na vzduch

- ▶ Připojte koncovku zemního kabelu do záporné zásuvky (-) zdroje.
- ▶ Připojte konektor kabelu kleští ARC-AIT k zásuvce kladného pólu (+) generátoru.
- ▶ Připojte odděleně konektor vzduchové hadičky na zdroj tlakového vzduchu.

### 2.4.3 Zapojení pro svařování TIG

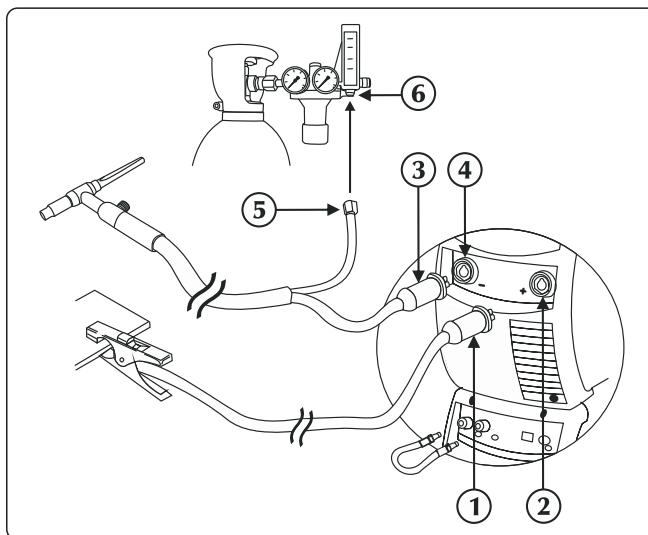

- ① Konektor zemnicích kleští
- ② Kladný pól výkonu (+)
- ③ Přípojka hořáku TIG
- ④ Zásuvka hořáku
- ⑤ Spojka plynového potrubí
- ⑥ Regulátor tlaku

- ▶ Připojte koncovku zemního kabelu do kladné zásuvky (+) zdroje. Vložte bajonet do zásuvky a otočte jím ve směru hodinových ručiček tak, aby všechny části byly zajištěny.
- ▶ Připojte koncovku hořáku TIG do záporné zásuvky zdroje. Vložte bajonet do zásuvky a otočte jím ve směru hodinových ručiček tak, aby všechny části byly zajištěny.




Regulace průtoku ochranného plynu se provádí pomocí ventilu umístěného obvykle na hořáku.


- ▶ Zapojte odděleně konektor hadice plynu hořáku na rozvod plynu.
- ▶ Napojte vratnou hadici chladiva pro hořák (červená barva) na příslušnou armaturu/spojku (červená barva - symbol ).
- ▶ Napojte hadici s přívodem chladiva hořáku (modrý odstín) na příslušnou armaturu/spojku (modrá barva /symbol ).

### 2.4.4 Připojení pro svařování MIG/MAG

- ▶ Napojte vratnou hadici chladiva pro hořák (červená barva) na příslušnou armaturu/spojku (červená barva - symbol ).
- ▶ Napojte hadici s přívodem chladiva hořáku (modrý odstín) na příslušnou armaturu/spojku (modrá barva /symbol ).

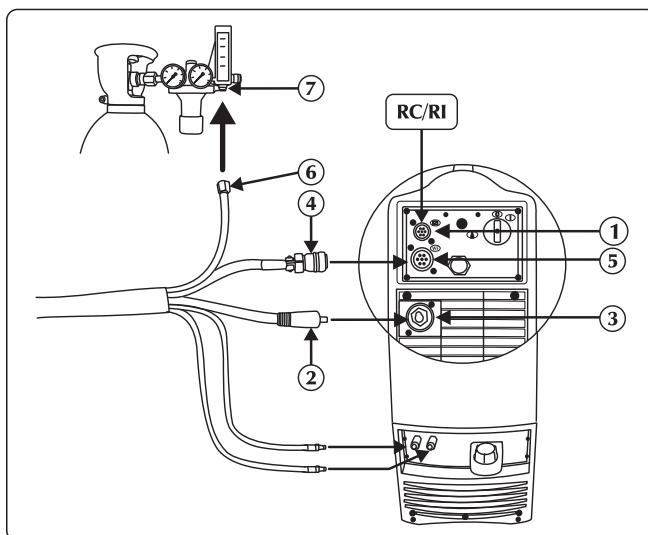


- ① Připojení signálu (CAN-BUS)
- ② Silového kabelu
- ③ Kladný pól výkonu (+)
- ④ Signálový kabel
- ⑤ Vstup signálového kabelu (CAN-bus) (kabelový svazek)
- ⑥ Plynová trubice
- ⑦ Spojka přívodu plynu

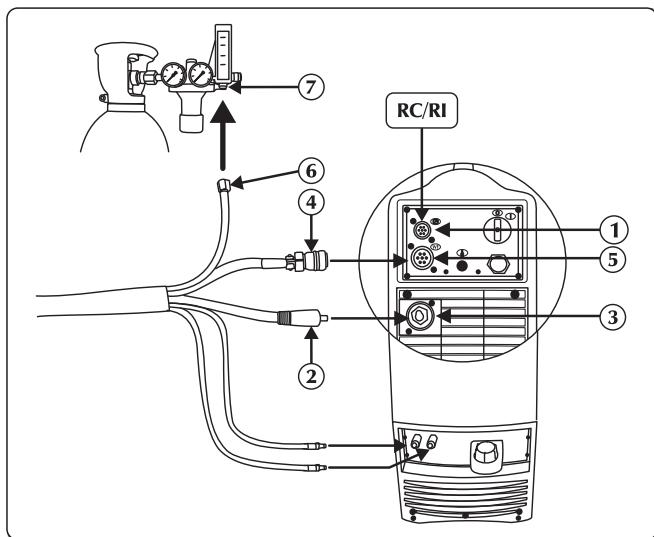


- ① Připojení signálu (CAN-BUS)
- ② Silového kabelu
- ③ Kladný pól výkonu (+)
- ④ Signálový kabel
- ⑤ Vstup signálového kabelu (CAN-bus) (kabelový svazek)
- ⑥ Plynová trubice
- ⑦ Spojka přívodu plynu

- ▶ Zapojte silový kabel v kabelovém svazku do příslušné zásuvky. Vložte bajonet do zásuvky a otočte jím ve směru hodinových ručiček tak, aby všechny části byly zajištěny.
- ▶ Zapojte signální kabel v kabelovém svazku do příslušné přípojky. Zasuňte konektor a rádně ho zajistěte ho otáčením matice ve směru hodinových ručiček.
- ▶ Připojte plynovou hadici v kabelovém svazku na redukční tlakový ventil plynové lávce nebo na armaturu s přívodem plynu. Seřídte průtok plynu na hodnotu mezi 10 a 30 l/min.
- ▶ Zapojte hadici s přívodem chladiva v kabelovém svazku (modrá barva) do příslušné armatury/spojky (modrá barva /symbol ).
- ▶ Zapojte vratnou hadici chladiva v kabelovém svazku (červená barva) do příslušné armatury/spojky (červená barva – symbol ).

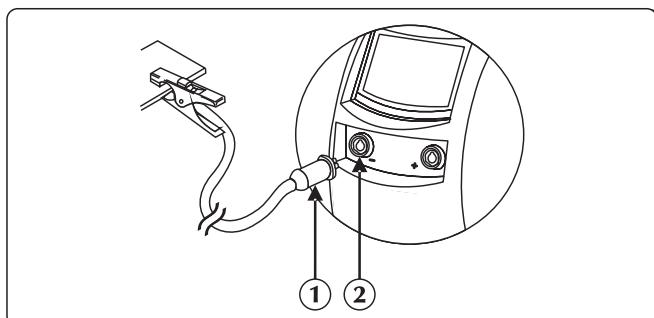

- ① Konektor zemnicích kleští
- ② Záporný pól výkonu (-)

- ▶ Připojte koncovku zemního kabelu do záporné zásuvky (-) zdroje. Vložte bajonet do zásuvky a otočte jím ve směru hodinových ručiček tak, aby všechny části byly zajištěny.

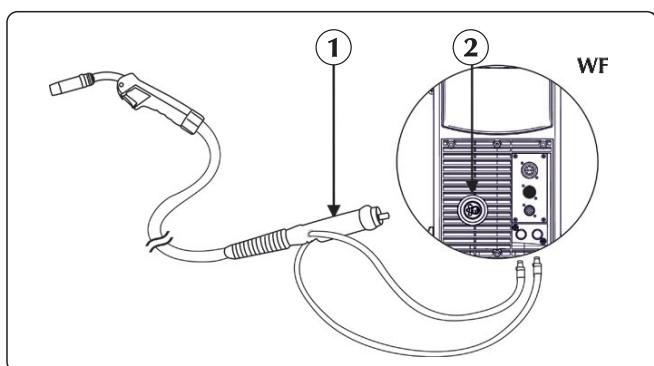


- ① Centrální adapter hořáku
- ② Zásuvka hořáku

- ▶ Napojte hadici s přívodem chladiva hořáku (modrý odstín) na příslušnou armaturu/spojku (modrá barva /symbol ).
- ▶ Napojte vratnou hadici chladiva pro hořák (červená barva) na příslušnou armaturu/spojku (červená barva - symbol ).
- ▶ Zapojte hořák MIG/MAG do centrální zásuvky, dávejte zejména pozor, aby byla na doraz zašroubována upevňovací matice.
- ▶ Připojte hadici na plyn kabelového svazku k zadní hadicové spojce.

### 3. POPIS SVÁŘEČKY

CS

#### 3.1 Zadní panel

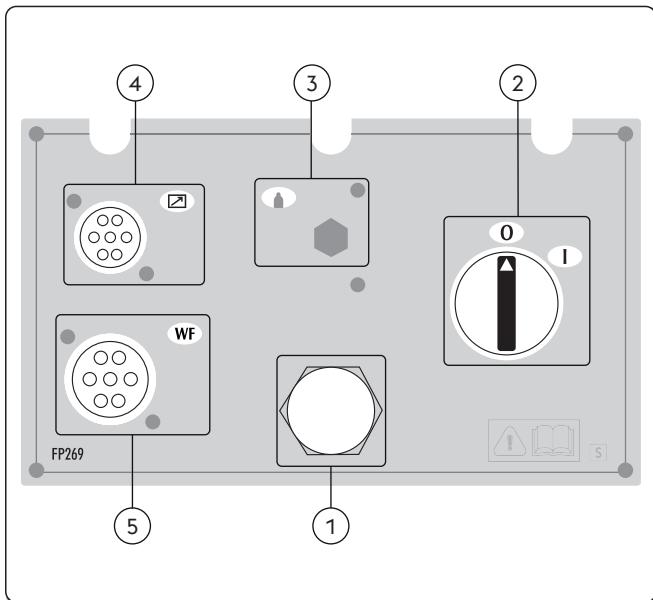

##### ① Síťový kabel

Umožňuje napájet zařízení napojením do sítě.

##### ② Vypínač

Ovládá napájení svářečky.


Má dvě polohy "O" vypnutá; "I" zapnuta.

##### ③ Nepoužívá

##### ④ Připojení signálu CAN-BUS (RC, RI...)

##### ⑤ Vstup signálového kabelu (CAN-bus) (kabelový svazek)

#### 3.2 Zadní panel

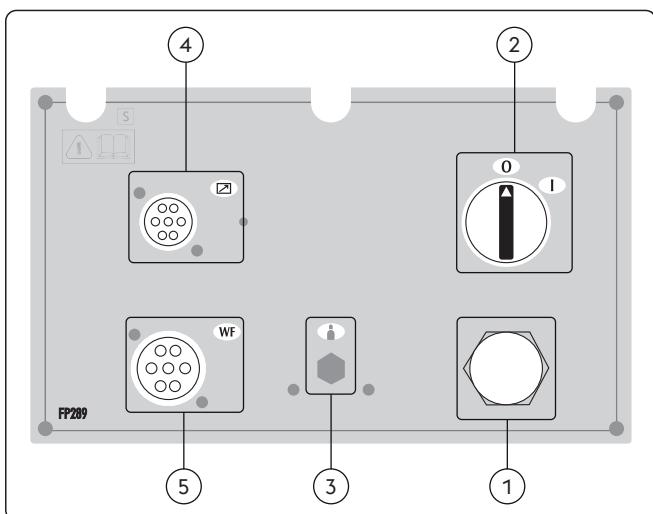

##### ① Síťový kabel

Umožňuje napájet zařízení napojením do sítě.

##### ② Vypínač

Ovládá napájení svářečky.


Má dvě polohy "O" vypnutá; "I" zapnuta.

##### ③ Nepoužívá

##### ④ Připojení signálu CAN-BUS (RC, RI...)

##### ⑤ Vstup signálového kabelu (CAN-bus) (kabelový svazek)

#### 3.3 Panel se zásuvkami

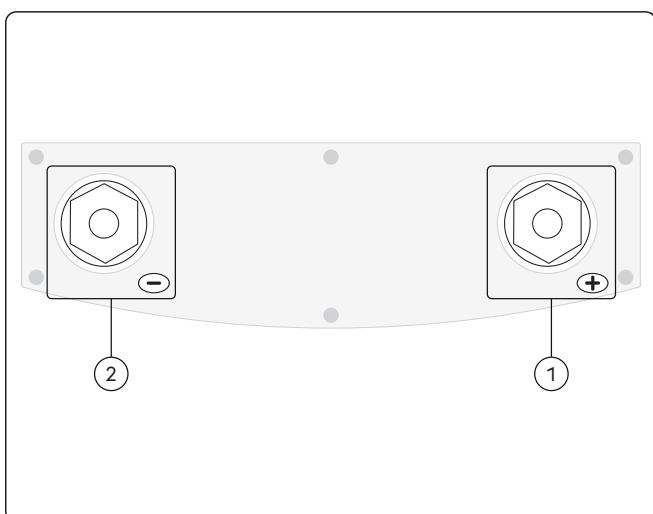

##### ① Kladný pól výkonu (+)

Proces MMA: Připojení elektrodový hořák

Proces TIG:

Připojení zemnicího kabelu

##### ② Záporný pól výkonu (-)

Proces MMA: Připojení zemnicího kabelu


Proces TIG:

Připojení svařovací pistole

Proces MIG/MAG:

Připojení zemnicího kabelu

### 3.4 Čelní ovládací panel TERRA NX 400/500 PME

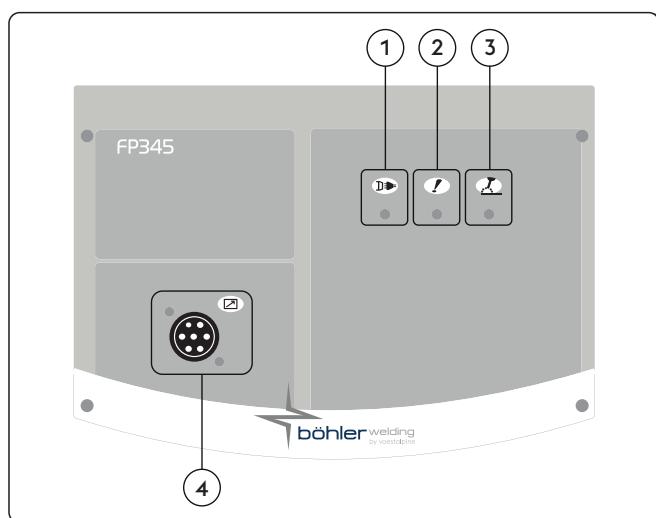

**① LED napájení**

Signalizuje připojení zařízení do napájecí sítě.

**② LED všeobecného alarmu**


Signalizuje možný zásah ochran, jako například tepelných ochran.

**③ LED aktivního výkonu**

Signalizuje přítomnost napětí na výstupních svorkách.

**④ Připojení signálu CAN-BUS (RC, RI...)**

### 3.5 Čelní ovládací panel TERRA NX 320 PME

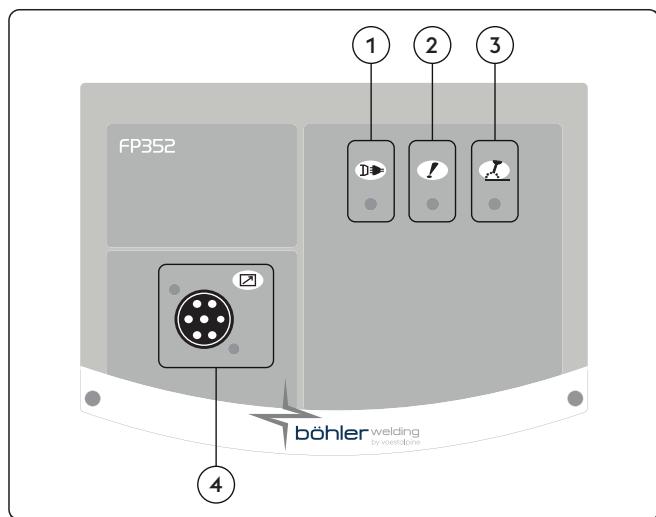

**① LED napájení**

Signalizuje připojení zařízení do napájecí sítě.

**② LED všeobecného alarmu**

Signalizuje možný zásah ochran, jako například tepelných ochran.

**③ LED aktivního výkonu**

Signalizuje přítomnost napětí na výstupních svorkách.

**④ Připojení signálu CAN-BUS (RC, RI...)**

## 4. ÚDRŽBA



Zařízení musí být podrobeno běžné údržbě podle pokynů výrobce. Veškerá vstupní a provozní dvírka a kryty musí být dobře uzavřeny a dobře upevněny, jakmile je stroj v provozu. Na zařízeních je zakázáno provádět jakékoliv druhý úprav. Zamezte hromadění kovového prachu v blízkosti žebra větrání nebo na nich.



Případná údržba musí být prováděna kvalifikovaným personálem. Záruka ztrácí platnost v případě opravy a výměny částí zařízení (systému) neoprávněnými osobami. Pouze technik s příslušnou kvalifikací smí provádět opravy a výměny dílů.



Před jakýmkoliv zásahem na zařízení odpojte zařízení od přívodu elektrické energie!

### 4.1 Pravidelné kontroly generátoru

#### 4.1.1 Systém



Proveďte čištění vnitřních částí pomocí stlačeného vzduchu o nízkém tlaku a měkkých štětců. Zkontrolujte elektrická zapojení a všechny spojovací kably.

## 4.1.2 Při údržbě a výměně dílů hořáků, kleští na držení elektrody a/nebo zemnícího kabelu:



Zkontrolujte teplotu komponentů a ověřte, zda nejsou přehřáté.



Používejte vždy rukavice odpovídající příslušné normě.



Používejte vhodné klíče a nářadí.

## 4.2 Vastutus



Pokud nebude prováděna pravidelná údržba zařízení, budou zrušeny všechny záruky a výrobce je v každém případě zbaven jakékoliv odpovědnosti. Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost v případě, že obsluha nedodrží uvedené pokyny. Při jakékoliv pochybnosti a/nebo problému se obraťte na nejbližší servisní středisko.

# 5. DIAGNOSTIKA A ŘEŠENÍ

### Zařízení nelze spustit (nesvítí zelená kontrolka)

#### Příčina

» Zásuvka není napájena síťovým napětím.

» Vadná zástrčka, popř. napájecí kabel.

» Přerušená síťová pojistka.

» Vadný hlavní vypínač.

» Propojení mezi posuvem drátu a zdrojem je nesprávné nebo vadné.

» Porucha elektroniky.

#### Řešení

» Zkontrolujte a dle potřeby opravte elektroinstalaci.

» Smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

» Proveděte výměnu vadného dílu.

» Kontaktujte nejbližší servisní středisko, které provede opravu.

» Proveděte výměnu vadného dílu.

» Proveděte výměnu vadného dílu.

» Kontaktujte nejbližší servisní středisko, které provede opravu.

» Prověřte řádné připojení jednotlivých částí systému.

» Kontaktujte nejbližší servisní středisko, které provede opravu.

### Bez výstupního výkonu (přístroj nesváří)

#### Příčina

» Vadné tlačítko hořáku.

» Přístroj je přehřátý (signalizace teplotní ochrany - svítí žlutá kontrolka).

» Boční panel je otevřený, popř. vadný dveřní spínač.

» Nesprávné zemnící připojení.

» Síťové napětí mimo dovolený rozsah (svítí žlutá kontrolka).

» Vadný stykač.

» Porucha elektroniky.

#### Řešení

» Proveděte výměnu vadného dílu.

» Kontaktujte nejbližší servisní středisko, které provede opravu.

» Dříve než přístroj vypnete počkejte až zchladne.

» Boční panel musí být během svařování zavřený k zajištění bezpečnosti obsluhy.

» Proveděte výměnu vadného dílu.

» Kontaktujte nejbližší servisní středisko, které provede opravu.

» Proveděte řádné uzemnění přístroje.

» Přečtěte si kapitolu „Uvedení do provozu“

» Zajistěte, aby síťové napětí do zdroje bylo ve stanovených mezích.

» Proveděte řádné zapojení přístroje.

» Čtěte kapitolu „Připojení“

» Proveděte výměnu vadného dílu.

» Kontaktujte nejbližší servisní středisko, které provede opravu.

» Kontaktujte nejbližší servisní středisko, které provede opravu.

### Nesprávné napájení

#### Příčina

» Nesprávná volba metody svařování, popř. vadný volič.

» Nesprávně nastavené parametry systému, popř. funkce.

#### Řešení

» Zvolte správnou metodu svařovací.

» Resetujte (vynulujte) parametry systému a svařování.

- » Vadný potenciometr /enkový pro nastavení svařovacího proudu.
- » Sítové napětí mimo dovolený rozsah.
- » Chybí jedna fáze.
- » Porucha elektroniky.

- » Proveďte výměnu vadného dílu.
- » Kontaktujte nejbližší servisní středisko, které provede opravu.
- » Proveďte řádné zapojení přístroje.
- » Čtěte kapitolu „Připojení“
- » Proveďte řádné zapojení přístroje.
- » Čtěte kapitolu „Připojení“
- » Kontaktujte nejbližší servisní středisko, které provede opravu.

### Posun drátu zablokován

#### Příčina

- » Vadné tlačítko hořáku.
- » Nesprávné, popř. opotřebené kladky.
- » Porucha převodového motoru.
- » Poškozené vedení drátu v hořáku.
- » Posun drátu bez proudu.
- » Nepravidelné navinutí na cívce.
- » Roztavená tryska hořáku (přilepený drát).

#### Řešení

- » Proveďte výměnu vadného dílu.
- » Kontaktujte nejbližší servisní středisko, které provede opravu.
- » Proveďte výměnu kladek.
- » Proveďte výměnu vadného dílu.
- » Kontaktujte nejbližší servisní středisko, které provede opravu.
- » Proveďte výměnu vadného dílu.
- » Kontaktujte nejbližší servisní středisko, které provede opravu.
- » Zkontrolujte připojení ke zdroji.
- » Čtěte kapitolu „Připojení“
- » Kontaktujte nejbližší servisní středisko, které provede opravu.
- » Upravte odvíjení cívky, popř. cívku vyměňte.
- » Proveďte výměnu vadného dílu.

### Nepravidelný posun drátu

#### Příčina

- » Vadné tlačítko hořáku.
- » Nesprávné, popř. opotřebené kladky.
- » Porucha převodového motoru.
- » Poškozené vedení drátu v hořáku.
- » Nesprávně nastavená brzda unášeče cívky, popř. nesprávný přítlač kladek.

#### Řešení

- » Proveďte výměnu vadného dílu.
- » Kontaktujte nejbližší servisní středisko, které provede opravu.
- » Proveďte výměnu kladek.
- » Proveďte výměnu vadného dílu.
- » Kontaktujte nejbližší servisní středisko, které provede opravu.
- » Proveďte výměnu vadného dílu.
- » Kontaktujte nejbližší servisní středisko, které provede opravu.
- » Povolte brzdu.
- » Zvětšete přítlač kladek.

### Nestabilní oblouk

#### Příčina

- » Nedostatečná ochrana ochranným plynem.
- » Přítomnost vlhkosti v ochranném plynu.
- » Nesprávné parametry svařování.

#### Řešení

- » Nastavte průtok vzduchu.
- » Zkontrolujte stav difuzéra a plynové hubice hořáku.
- » Vždy používejte kvalitní materiál a výrobky.
- » Vždy zkontrolujte kvalitu odebíraného plynu.
- » Proveďte důkladnou prohlídku systému systému svařování.
- » Kontaktujte nejbližší servisní středisko, které provede opravu.

### Nadměrný rozstřík

#### Příčina

- » Nesprávná délka oblouku.
- » Nesprávné parametry svařování.
- » Nedostatečná ochrana ochranným plynem.
- » Nesprávná dynamika oblouku.
- » Nesprávný režim svařování.

#### Řešení

- » Zmenšete vzdálenost mezi elektrodou a zpracovávaným kusem.
- » Snižte svařovací napětí.
- » Snižte napětí svařování.
- » Nastavte průtok vzduchu.
- » Zkontrolujte stav difuzéra a plynové hubice hořáku.
- » Zvětšete hodnotu indukčního obvodu.
- » Zmenšete úhel držení hořáku.

## Nedostatečný průvar/prořez

Příčina	Řešení
» Nesprávný režim svařování.	» Během svařování snižte řeznou rychlosť.
» Nesprávné parametry svařování.	» Zvětšete svařovací proud.
» Nesprávná elektroda.	» Použijte elektrodu o menším průměru.
» Nesprávná příprava konců.	» Zvětšete otvor mezeru.
» Nesprávné zemnící připojení.	» Proveďte řádné uzemnění přístroje.
» Svařované kusy jsou příliš velké.	» Přečtěte si kapitolu "Uvedení do provozu"
	» Zvětšete svařovací proud.

## Svarové vměsky

Příčina	Řešení
» Neúplné odstranění vměsků.	» Zpracovávané kusy před svařováním dokonale a přesně očistěte.
» Nadměrný průměr elektrody.	» Použijte elektrodu o menším průměru.
» Nesprávná příprava konců.	» Zvětšete otvor mezeru.
» Nesprávný režim svařování.	» Zmenšete vzdálenost mezi elektrodou a zpracovávaným kusem. » Přisunujte pravidelně během všech fází svařování.

## Vměstky wolframu

Příčina	Řešení
» Nesprávné parametry svařování.	» Snižte napětí svařování. » Použijte elektrodu o větším průměru.
» Nesprávná elektroda.	» Vždy používejte kvalitní materiál a výrobky. » Elektrodu správně naostřete.
» Nesprávný režim svařování.	» Zabraňte kontaktu mezi elektrodou a svařovací lázní.

## Pory

Příčina	Řešení
» Nedostatečná ochrana ochranným plynem.	» Nastavte průtok vzduchu. » Zkontrolujte stav difuzéru a plynové hubice hořáku.

## Slepení

Příčina	Řešení
» Nesprávná délka oblouku.	» Zvětšete vzdálenost mezi elektrodou a zpracovávaným kusem. » Zvětšete svařovací napětí.
» Nesprávné parametry svařování.	» Zvětšete svařovací proud. » Zvětšete svařovací napětí.
» Nesprávný režim svařování.	» Zvětšete úhel držení hořáku.
» Svařované kusy jsou příliš velké.	» Zvětšete svařovací proud. » Zvětšete svařovací napětí.
» Nesprávná dynamika oblouku.	» Zvětšete hodnotu indukčního obvodu.

## Okraje

Příčina	Řešení
» Nesprávné parametry svařování.	» Snižte napětí svařování. » Použijte elektrodu o menším průměru.
» Nesprávná délka oblouku.	» Zmenšete vzdálenost mezi elektrodou a zpracovávaným kusem. » Snižte svařovací napětí.
» Nesprávný režim svařování.	» Snižte boční střídavou (osculující) rychlosť při plnění. » Během svařování snižte řeznou rychlosť.
» Nedostatečná ochrana ochranným plynem.	» Používejte plyny vhodné pro dané svařované materiály.

**Oxidace****Příčina**

» Nedostatečná ochrana ochranným plynem.

**Řešení**

» Nastavte průtok vzduchu.  
» Zkontrolujte stav difuzéru a plynové hubice hořáku.

**Poréznost****Příčina**

» Na svařovaných kusech je mastnota, lak, rez či jiná nečistota.

**Řešení**

» Zpracovávané kusy před svařováním dokonale a přesně očistěte.

» Na svarovém materiálu je mastnota, lak, rez a jiná nečistota.

» Vždy používejte kvalitní materiál a výrobky.  
» Udržujte svarový materiál vždy v dokonalém stavu.

» Přítomnost vlhkosti ve svarovém materiálu.

» Vždy používejte kvalitní materiál a výrobky.  
» Udržujte svarový materiál vždy v dokonalém stavu.

» Nesprávná délka oblouku.

» Zmenšete vzdálenost mezi elektrodou a zpracovávaným kusem.  
» Snižte svařovací napětí.

» Přítomnost vlhkosti v ochranném plynu.

» Vždy používejte kvalitní materiál a výrobky.  
» Vždy zkontrolujte kvalitu odebíraného plynu.

» Nedostatečná ochrana ochranným plynem.

» Nastavte průtok vzduchu.  
» Zkontrolujte stav difuzéru a plynové hubice hořáku.

» Svarová lázeň tuhne příliš rychle.

» Během svařování snižte řeznou rychlosť.  
» Předehřejte dané kusy určené ke svařování.  
» Zvětšete svařovací proud.

**Trhliny za tepla****Příčina**

» Nesprávné parametry svařování.

**Řešení**

» Snižte napětí svařování.  
» Použijte elektrodu o menším průměru.

» Na svařovaných kusech je mastnota, lak, rez či jiná nečistota.

» Zpracovávané kusy před svařováním dokonale a přesně očistěte.

» Na svarovém materiálu je mastnota, lak, rez a jiná nečistota.

» Vždy používejte kvalitní materiál a výrobky.  
» Udržujte svarový materiál vždy v dokonalém stavu.

» Nesprávný režim svařování.

» Provedte operace ve správném pořadí pro daný druh svařovaného spoje.

» Svařované kusy se vyznačují různými (odlišnými) vlastnostmi.

» Před vlastním svařováním naneste pastu.

**Trhliny z vnitřního pnutí****Příčina**

» Přítomnost vlhkosti ve svarovém materiálu.

**Řešení**

» Vždy používejte kvalitní materiál a výrobky.  
» Udržujte svarový materiál vždy v dokonalém stavu.

» Zvláštní geometrie svařovaného spoje.

» Předehřejte dané kusy určené ke svařování.

» Provedte dodatečný ohřev.

» Provedte operace ve správném pořadí pro daný druh svařovaného spoje.

## 6. PROVOZNÍ POKYNY

### 6.1 Svařování s obalenou elektrodou (MMA)

#### Příprava návarových hran

Za účelem dosažení kvalitních svárů doporučujeme vždy pracovat s čistými díly, zbavené oxidace, rzi a jiných nečistot.

#### Volba elektrody

Průměr elektrody závisí na tloušťce materiálu, na poloze, na typu spoje a na typu styčné spáry.

Elektrody o velkém průměru vyžadují vysoký proud s následným vysokým přívodem tepla při svařování.

Typ obalu	Vlastnosti	Použití
Rutilový	Snadné použití	Všechny polohy
Kyselý	Vysoká rychlosť tavení	Vodorovná poloha
Basický	Mechanické vlastnosti	Všechny polohy

#### Volba svařovacího proudu

Rozsah svařovacího proudu vztahující se na použitou elektrodu je stanoven výrobcem příslušných elektrod.


#### Zapnutí a udržování oblouku

Elektrický oblouk se zapaluje dotykem špičky elektrody svařovaný díl, určený ke svařování a zapojený na zemnící kabel, jakmile se oblouk zapálí, rychle vzdalte elektrodu do běžné svařovací vzdálenosti.

Zapálení oblouku je obvykle usnadněno počátečním zvýšením proudu ve srovnání s hodnotou základního svařovacího proudu (Hot Start).

Jakmile se vytvoří elektrický oblouk, začne se odtavovat střední část elektrody a ve formě kapek je přenášena na svařovaný kus. Vnější obal elektrody vyvíjí při hoření ochranný plyn umožňuje vytvoření kvalitního svaru.

Za účelem zabránění zhasnutí oblouku, způsobeného kapkami odtavovaného materiálu, které zkratují elektrodu se svařovací lázní díky náhodnému přiblížení, aktivuje se funkce přechodného zvýšení svařovacího proudu až do konce zkratu (Arc Force). Pokud elektroda zůstane přilepená na svařovaném dílu, sníží se na minimální hranici zkratový proud (anti/sticking).

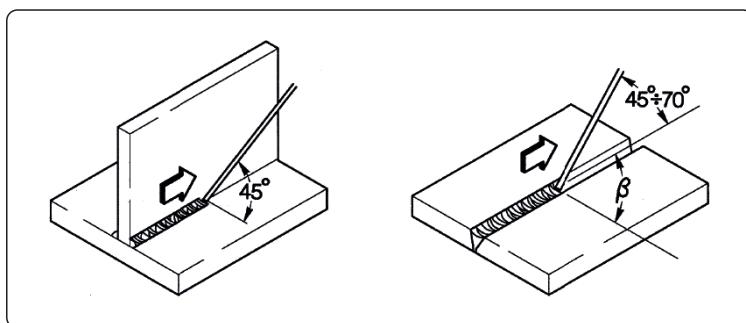

#### Svařování

Úhel sklonu elektrody se mění podle počtu svárů, pohyb elektrody je prováděn normálním způsobem s oscilací a přestávkami na krajích svarového švu, tímto způsobem se zamezí příliš velkému nahromadění přídavného materiálu ve středu.

#### Odstranění strusky

Svařování pomocí obalovaných elektrod vyžaduje odstraňování strusky po každém přechodu svaru.

Odstraňování je prováděno pomocí malého kladívka nebo pomocí kartáče v případě drolivého odpadu.

### 6.2 Svařování metodou TIG (plynulé svařování)

#### Popis

Princip svařování TIG (Tungsten Inert Gas) je založen na elektrickém oblouku, který se zapálí mezi elektrodou s vysokým bodem tání (čistý wolfram nebo slitina wolframu jehož teplota tání je přibližně 3370°C) a svařovaným dílem; atmosféra inertního plynu (Argon) zajišťuje ochranu lázně.


Za účelem zabránění nebezpečných výbuchů wolframu ve spoji, elektroda se nesmí nikdy dostat do styku se svařovaným kusem, z tohoto důvodu se pomocí jednotky H.F. vytváří výboj, který na dálku zapaluje elektrický oblouk.

Existuje i jiný způsob zapálení oblouku s omezenými výbuchy wolframu: start lift, který nevyužívá vysoké frekvence, ale zahájení zkratem při nízkém proudu mezi elektrodou a dílem; ve chvíli, kde se elektroda zvedne, vznikne oblouk a proud se plynule zvýší až do nastavené hodnoty svařovacího proudu.

Za účelem zlepšení kvality konečné části svarového spoje, je důležité přesně kontrolovat doběh svařovacího proudu a dále je nutné, aby proudil na svařovací lázeň ještě několik sekund po zhasnutí oblouku.

V mnoha provozních podmínkách je užitečné mít k dispozici 2 sváecí proudy a snadno přecházet z jednoho na druhý (BILEVEL).


## Polarita svařování

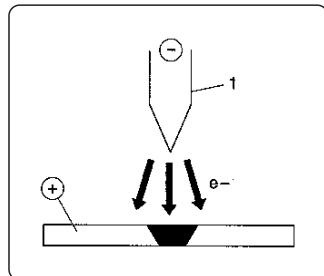

### D.C.S.P. (Direct Current Straight Polarity)

Je to nejčastěji používaná polarita (přímá polarita), umožňuje omezené opotřebení elektrody (1), jelikož 70% tepla se koncentruje na anodě (díl).


Dosažené lázně jsou úzké a hluboké s vysokou rychlostí posuvu a následným nízkým přívodem tepla.

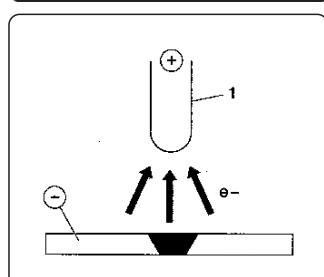

### D.C.R.P. (Direct Current Reverse Polarity)

Je to nepřímá polarita a umožňuje svařování slitin s vrstvou žáruvzdorného oxidu s teplotou tání vyšší než je teplota tání kovu.

Není možné používat vysoký proud, protože by vyvolal zvýšené opotřebení elektrody.

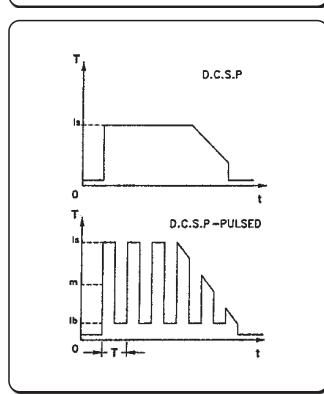

### D.C.S.P.-Pulsed (Direct Current Straight Polarity Pulsed)

Použití pulzního jednosměrného proudu umožňuje lepší kontrolu svařovací lázně ve zvláštních pracovních podmínkách.

Svařovací lázeň je tvořena proudovými pulzy ( $I_p$ ), zatímco základní proud ( $I_b$ ) udržuje oblouk zapálený; to usnadňuje svařování tenkých tloušťek s omezenou deformací, lepším tvarovacím faktorem a díky tomu i menším nebezpečím trhlin za tepla a porozity.

Zvýšením kmitočtu (středním kmitočtu) se dosahuje užšího, koncentrovanějšího a stabilnějšího oblouku a vyšší kvality svařování tenkých tloušťek.

## Parametry svařování TIG

Proces TIG je velmi účinný při svařování jak uhlíkových ocelí tak legovaných ocelí, pro první svár na trubkách a pro sváry, které musí mít optimální estetický vzhled.

Vyžaduje přímou polaritu (D.C.S.P.).

### Příprava návarových hran


Tento proces vyžaduje důkladné očištění návarových hran a jejich pečlivou přípravu.

### Volba a příprava elektrody

Doporučujeme použít wolframové elektrody s příměsí (2% thoria-červené zabarvení) nebo elektrody s ceriem nebo lanthanem o následujících průměrech:

Rozsah proudu			Elektroda	
(DC-)	(DC+)	(AC)	$\emptyset$	$\alpha$
3-20 A	-	3-20 A	0,5 mm	30°
15-80 A	-	20-30 A	1,0 mm	30-60°
70-150 A	10-20 A	30-80 A	1,6 mm	60-90°
150-250 A	15-30 A	60-130 A	2,4 mm	90-120°
250-400 A	25-40 A	100-180 A	3,2 mm	120-150°
400-500 A	40-55 A	160-240 A	4,0 mm	150-180°
500-750 A	55-80 A	190-300 A	4,8 mm	150-180°
750-110 A	80-125 A	325-450 A	6,4 mm	150-180°

Elektroda musí být zahrocena způsobem označeným na obrázku.

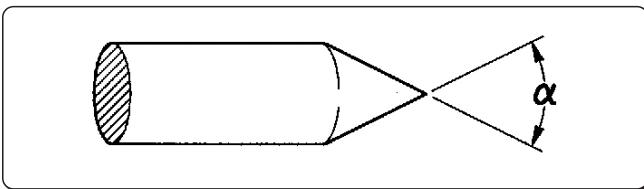

## Přídavný materiál

Mechanické vlastnosti drátů přídavného materiálu musí být srovnatelné s vlastnostmi základního materiálu.

Nedoporučujeme použít pásků získaných ze základního materiálu, mohly by obsahovat nečistoty způsobené opracováním, které by mohly ohrozit kvalitu svaru.

## Ochranný plyn


Je prakticky vždy používán čistý argon (99.99%).

Rozsah proudu			Plyn	
(DC-)	(DC+)	(AC)	Tryska	Průtok
3-20 A	-	3-20 A	n° 4	5-6 l/min
15-80 A	-	20-30 A	n° 5	6-8 l/min
70-150 A	10-20 A	30-80 A	n° 6	7-10 l/min
150-250 A	15-30 A	60-130 A	n° 7	8-12 l/min
250-400 A	25-40 A	100-180 A	n° 8	10-14 l/min
400-500 A	40-55 A	160-240 A	n° 8	12-16 l/min
500-750 A	55-80 A	190-300 A	n° 10	15-20 l/min
750-110 A	80-125 A	325-450 A	n° 12	20-25 l/min

## 6.3 Svařování s konstantním posuvem drátu (MIG/MAG)

### Úvod

Systém MIG je tvořen zdrojem stejnosměrného proudu, podavačem s cívkou drátu a plynovým hořákem.

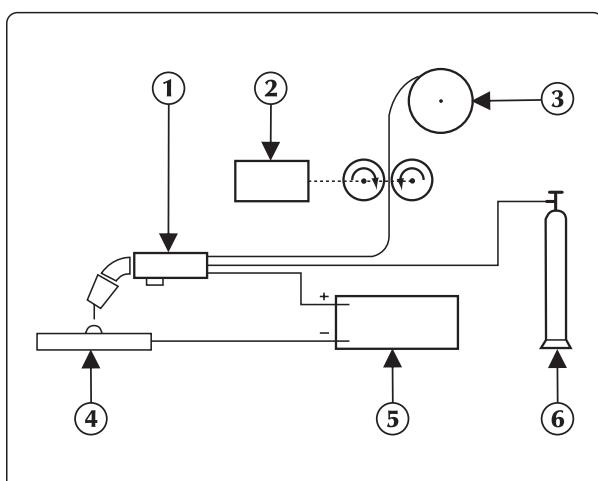

### Ruční svařovací zařízení

Proud je přenášen obloukem přes tavnou elektrodu (drát s kladnou polaritou);

Při tomto procesu je tavený kov přenášen na svařovaný díl pomocí oblouku.


Podávání drátu je potřebné pro doplňování nanášeného taveného drátu během svařování.

1. Hořák
2. Podavač drátu
3. Svařovací drát
4. Díl určený ke svařování
5. Svařovací zdroj
6. Tlaková láhev

## Svařovací metody

Při svařování v ochranné plynové atmosféře, způsobem, kterým se kapky oddělují od elektrody určují jeden ze dvou systémů přenosu.

První metoda je nazývána "PŘENOS ZKRATEM (SHORT-ARC)", elektroda se dostává do přímého kontaktu s lázní, dochází tedy ke zkratu a drát se přeruší a funguje podobně jako tavná pojistka, pak se oblouk znova zapálí a cyklus se opakuje.

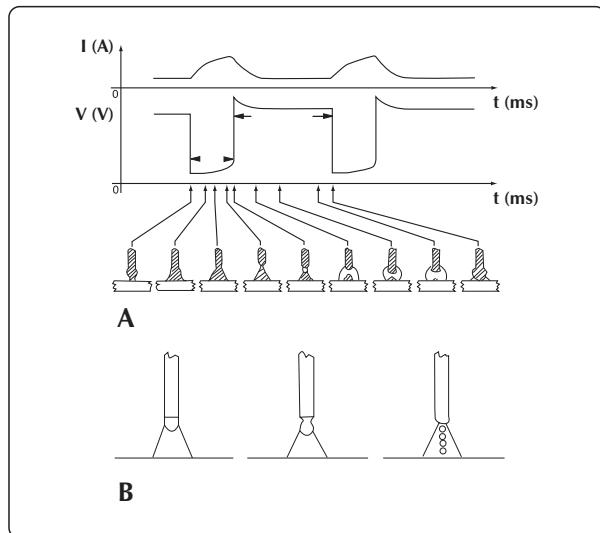

## Zkratový přenos sprchový přenos


Další metodou přenosu kapek je takzvaný "PŘENOS SPRCHOVÝ (SPRAY-ARC)", při němž se nejdříve kapky oddělí od elektrody a následně dosáhnou tavné lázně.

## Svařovací parametry


Viditelnost oblouku snižuje nutnost přesného dodržování tabulek nastavení ze strany pracovníka, který má tak možnost přímé kontroly tavné lázně.

- Napětí přímo ovlivňuje vzhled sváru, avšak rozměry svařené plochy se mohou lišit v závislosti na požadavcích pomocí ručního ovládání hořáku tak, aby bylo možno dosáhnout variabilních nánosů při konstantním napětí.
- Rychlosť posuvu drátu je v přímém vztahu k proudu svařování.

Na následujících dvou obrázcích jsou zobrazeny vztahy mezi jednotlivými parametry svařování.

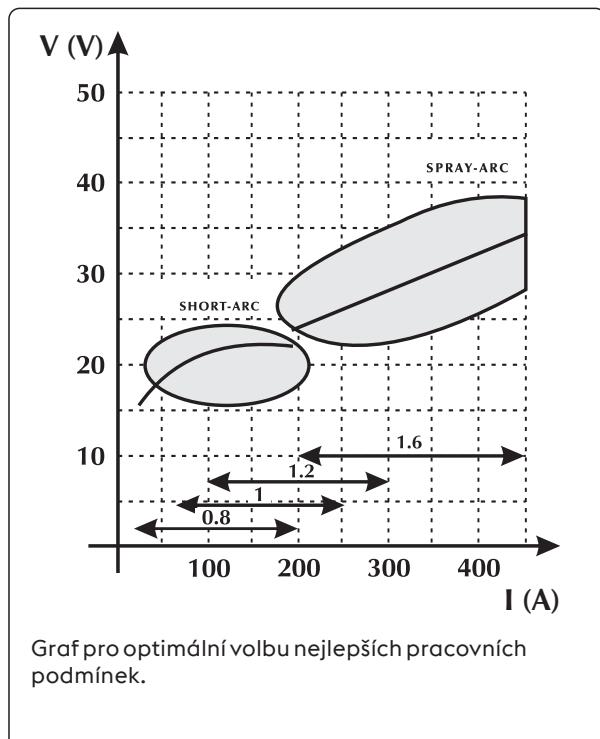

Graf pro optimální volbu nejlepších pracovních podmínek.

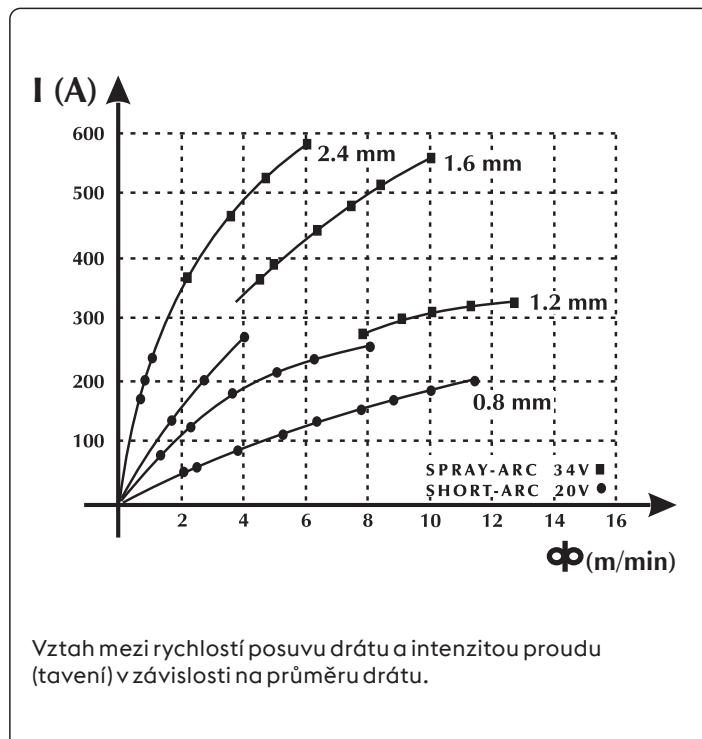


Vztah mezi rychlosťí posuvu drátu a intenzitou proudu (tavení) v závislosti na průměru drátu.

Orientační tabulka pro volbu parametrů svařování vztahující se na nejběžnější aplikace a na nejvíce používané dráty

**CS**


Napětí oblouku	$\varnothing 0,8 \text{ mm}$	$\varnothing 1,0-1,2 \text{ mm}$	$\varnothing 1,6 \text{ mm}$	$\varnothing 2,4 \text{ mm}$
<b>16V - 22V SHORT - ARC</b>				
	<b>60 - 160 A</b> Nízká hloubka průvaru pro malé tloušťky	<b>100 - 175 A</b> Dobrá kontrola hloubky průvaru a tavení	<b>120 - 180 A</b> Dobré odtavování v rovině a vertikálně	<b>150 - 200 A</b> Nepoužívá se
<b>24V - 28V SEMI SHORT-ARC (Přechodná zóna)</b>				
	<b>150 - 250 A</b> Automatické úhlové svařování	<b>200 - 300 A</b> Automatické svařování s vysokým napětím	<b>250 - 350 A</b> Automatické sestupné svařování	<b>300 - 400 A</b> Nepoužívá se
<b>30V - 45V SPRAY - ARC</b>				
	<b>150 - 250 A</b> Nízká hloubka průvaru při nastavení na 200 A	<b>200 - 350 A</b> Automatické svařování s několika vrstvami	<b>300 - 500 A</b> Dobrá hloubka průvaru při sestupu	<b>500 - 750 A</b> Dobrá hloubka průvaru a vysoký nános na velkých tloušťkách

## Unalloyed steel

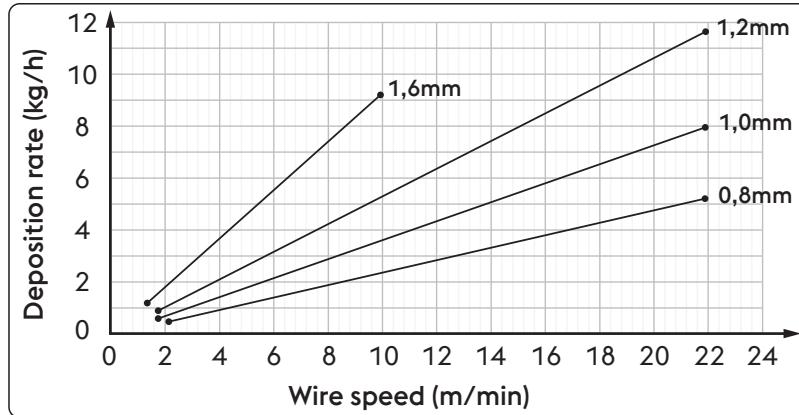


Ø	Wire speed	Deposition rate
0,8 mm	2,0 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	5,3 kg/h
1,0 mm	1,6 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	8,1 kg/h
1,2 mm	1,6 m/min	0,9 kg/h
	22,0 m/min	11,7 kg/h
1,6 mm	1,2 m/min	1,1 kg/h
	10,0 m/min	9,4 kg/h

## High alloyed steel

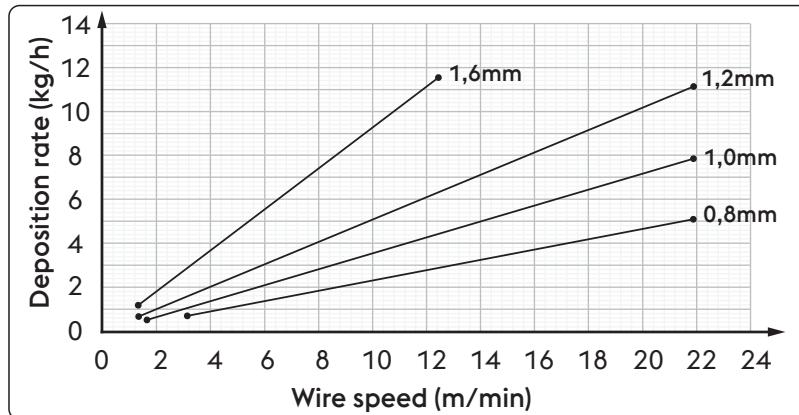

Ø	Wire speed	Deposition rate
0,8 mm	2,0 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	5,3 kg/h
1,0 mm	1,6 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	8,1 kg/h
1,2 mm	1,6 m/min	0,9 kg/h
	22,0 m/min	11,7 kg/h
1,6 mm	1,2 m/min	1,1 kg/h
	10,0 m/min	9,4 kg/h

## Aluminum alloy

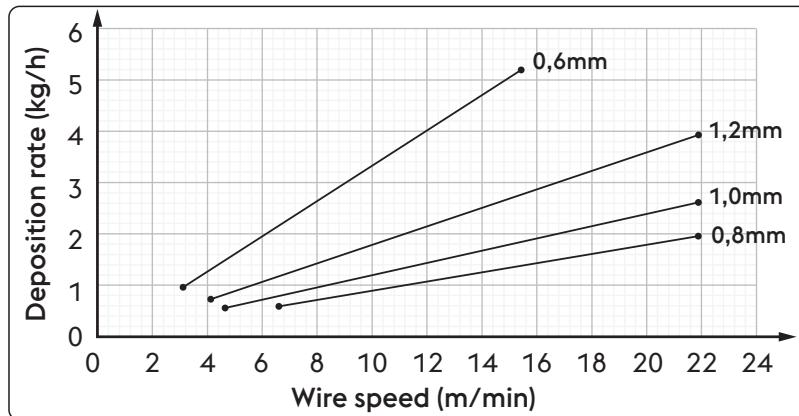

Ø	Wire speed	Deposition rate
0,8 mm	6,5 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	2,0 kg/h
1,0 mm	4,5 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	2,6 kg/h
1,2 mm	4,0 m/min	0,7 kg/h
	22,0 m/min	4,0 kg/h
1,6 mm	3,0 m/min	0,9 kg/h
	15,5 m/min	5,2 kg/h

## Použité plyny

Svařování MIG-MAG je definováno hlavně typem inertního plynu použitého pro svařování MIG (Metal Inert Gas) a aktivního plynu použitého při svařování MAG (Metal Active Gas).

### - Kysličník uhličitý (CO<sub>2</sub>)

Pokud je CO<sub>2</sub> použitý jako ochranný plyn, je dosaženo vysoké penetrační hloubky se zvýšenou rychlosí postupu a dobrých mechanických vlastností spolu s nízkými náklady na provoz. Přesto tento plyn zapříčinuje značné problémy s konečným chemickým složením spojů, protože dochází ke ztrátě prvků se snadnou oxidací a současně dochází k obohacení lázně o uhlík.

Svařování čistým plynem CO<sub>2</sub> představuje i další problémy jako je příliš velký rozstřik a poréznost způsobená kysličníkem uhličitým.

### - Argon

Tento inertní plyn je používaný u svařování lehkých slitin, zatímco pro svařování korozivzdorných chromniklových ocelí se přidává kyslík a CO<sub>2</sub> v poměru 2%, to přispívá ke stabilitě oblouku a lepší tvorbě sváru.

### - Hélium

Tento plyn se používá jako alternativa argonu a umožňuje vyšší penetrační hloubku (na velkých tloušťkách) a vyšší rychlosí postupu.

### - Směs Argon-Hélium

Je dosaženo vyšší stability oblouku vzhledem k čistému héliu, vyšší penetrační hloubky a rychlosti ve srovnání s argonem.

### - Směs Argon-CO<sub>2</sub> a Argon-CO<sub>2</sub>-Kyslík

Tyto směsi jsou používány pro svařování materiálů s obsahem železa zejména v podmírkách SHORT-ARC, protože zlepšuje přívod tepla.

To nevyulučuje použití této směsi i u postupu SPRAY-ARC.

Tato směs obvykle obsahuje procento CO<sub>2</sub>, které se pohybuje od 8% do 20%, a O<sub>2</sub> okolo 5%.

Prostudujte návod na obsluhu zařízení.

Unalloyed steel / High alloyed steel		Aluminum alloy	
Rozsah proudu	Průtok plynu	Rozsah proudu	Průtok plynu
3-50 A	10-12 l/min	3-50 A	10-12 l/min
30-100 A	10-14 l/min	30-100 A	10-15 l/min
75-150 A	12-16 l/min	75-150 A	12-18 l/min
150-250 A	14-18 l/min	150-250 A	14-22 l/min
250-400 A	16-20 l/min	250-400 A	16-25 l/min
400-500 A	18-22 l/min	400-500 A	18-30 l/min

## 7. TECHNICKÉ ÚDAJE

Elektrické vlastnosti <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Napájecí napětí U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC) *	-/-	mΩ
Zpožděná napájecí tavná pojistka	25	A
Druh komunikace	DIGITAL	
Maximální příkon	16.2	kVA
Maximální příkon	10.9	kW
Příkon v neaktivním stavu	35	W
Účiník (PF)	0.68	
Účinnost ( $\mu$ )	88	%
Cos $\varphi$	0.99	
Maximální příkon v režimu I1max	23.2	A
Efektivní hodnota proudu I1eff	16.5	A
Proudový rozsah	3÷320	A
Napětí naprázdno Uo (MMA)	61	Vdc
Napětí naprázdno Uo (MIG/MAG)	61	Vdc

\* Toto zařízení odpovídá EN / IEC 61000-3-11.

\* Toto zařízení není v souladu s normou EN / IEC 61000-3-12. Připojení zařízení do běžné (domovní) sítě není na výlučnou odpovědnost uživatele nebo osoby instalující toto zařízení. Možnost připojení je třeba konzultovat s rozvodnými závody nebo správcem rozvodné sítě. (Čtete kapitolu "Elektromagnetická pole a rušení" - "Klasifikace zařízení podle elektromagnetické slučitelnosti EMC v souladu s EN 60974-10/A1:2015").

Zatěžovatel <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Zatěžovatel MMA (40°C)		
(X=50%)	300	A
(X=60%)	290	A
(X=100%)	250	A
Zatěžovatel MMA (25°C)		
(X=80%)	300	A
(X=100%)	290	A
Zatěžovatel MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	320	A
(X=60%)	310	A
(X=100%)	260	A
Zatěžovatel MIG/MAG (25°C)		
(X=90%)	320	A
(X=100%)	310	A

Fyzikální vlastnosti <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Stupeň krytí IP	IP23S	
Třída izolace	H	
Rozměry (dxšxv)	620x240x460	mm
Hmotnost	20.2	Kg
Kapitolu síťový kabel	4x2.5	mm <sup>2</sup>
Délka síťový kabel	5	m
Výrobní normy	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

**Elektrické vlastnosti**
**TERRA NX 400 PME**
**U.M.**

Napájecí napětí U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC)*	-/-	mΩ
Zpožděná napájecí tavná pojistka	30	A
Druh komunikace	DIGITAL	
Maximální příkon	22.0	kVA
Maximální příkon	16.2	kW
Příkon v neaktivním stavu	33	W
Účiník (PF)	0.74	
Účinnost ( $\mu$ )	89	%
Cos φ	0.99	
Maximální příkon v režimu I1max	31.5	A
Efektivní hodnota proudu I1eff	22.3	A
Proudový rozsah	3÷400	A
Napětí naprázdno Uo (MMA)	61	Vdc
Napětí naprázdno Uo (MIG/MAG)	61	Vdc

\* Zařízení je v souladu s EN / IEC 61000-3-11, pokud maximální dovolená impedance vedení v místě připojení do veřejné sítě (připojovací zásuvka) je menší nebo rovnající se s předepsané impedanční hodnotě „Zmax“. V případě napojení na veřejnou síť musí odpovídá instalační subjekt či uživatel po případné konzultaci s provozovatelem rozvodné sítě za to, že dané zařízení může být k této síti připojeno.

\* Toto zařízení není v souladu s normou EN / IEC 61000-3-12. Připojení zařízení do běžné (domovní) sítě není na výlučnou odpovědnost uživatele nebo osoby instalující toto zařízení. Možnost připojení je třeba konzultovat s rozvodnými závody nebo správcem rozvodné sítě. (Čtete kapitolu "Elektromagnetická pole a rušení" - "Klasifikace zařízení podle elektromagnetické slučitelnosti EMC v souladu s EN 60974-10/A1:2015").

**Zatěžovatel**
**TERRA NX 400 PME**
**U.M.**

Zatěžovatel MMA (40°C)		
(X=50%)	400	A
(X=60%)	360	A
(X=100%)	340	A
Zatěžovatel MMA (25°C)		
(X=80%)	400	A
(X=100%)	360	A
Zatěžovatel MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	400	A
(X=60%)	360	A
(X=100%)	340	A
Zatěžovatel MIG/MAG (25°C)		
(X=80%)	400	A
(X=100%)	360	A

**Fyzikální vlastnosti**
**TERRA NX 400 PME**
**U.M.**

Stupeň krytí IP	IP23S	
Třída izolace	H	
Rozměry (dxšxv)	620x240x460	mm
Hmotnost	22.5	Kg
Kapitolu síťový kabel	4x4	mm <sup>2</sup>
Délka síťový kabel	5	m
Výrobní normy	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

**Elektrické vlastnosti**  
**TERRA NX 500 PME**

U.M.

Napájecí napětí U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC)*	-/-	mΩ
Zpožděná napájecí tavná pojistka	40	A
Druh komunikace	DIGITAL	
Maximální příkon	29.7	kVA
Maximální příkon	22.2	kW
Příkon v neaktivním stavu	34	W
Účiník (PF)	0.74	
Účinnost ( $\mu$ )	90	%
Cos φ	0.99	
Maximální příkon v režimu I <sub>1max</sub>	42.1	A
Efektivní hodnota proudu I <sub>1eff</sub>	29.7	A
Proudový rozsah	3÷500	A
Napětí naprázdno U <sub>o</sub> (MMA)	61	Vdc
Napětí naprázdno U <sub>o</sub> (MIG/MAG)	61	Vdc

\* Zařízení je v souladu s EN / IEC 61000-3-11, pokud maximální dovolená impedance vedení v místě připojení do veřejné sítě (připojovací zásuvka) je menší nebo rovnající se s předepsané impedanční hodnotě „Zmax“. V případě napojení na veřejnou síť musí zodpovídá instalující subjekt či uživatel po případné konzultaci s provozovatelem rozvodné sítě za to, že dané zařízení může být k této síti připojeno.

\* Toto zařízení není v souladu s normou EN / IEC 61000-3-12. Připojení zařízení do běžné (domovní) sítě není na výlučnou odpovědnost uživatele nebo osoby instalující toto zařízení. Možnost připojení je třeba konzultovat s rozvodnými závody nebo správcem rozvodné sítě. (Čtěte kapitolu "Elektromagnetická pole a rušení" - "Klasifikace zařízení podle elektromagnetické slučitelnosti EMC v souladu s EN 60974-10/A1:2015").

**Zatěžovatel**  
**TERRA NX 500 PME**

U.M.

Zatěžovatel MMA (40°C)		
(X=50%)	500	A
(X=60%)	470	A
(X=100%)	420	A
Zatěžovatel MMA (25°C)		
(X=80%)	500	A
(X=100%)	470	A
Zatěžovatel MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	500	A
(X=60%)	470	A
(X=100%)	420	A
Zatěžovatel MIG/MAG (25°C)		
(X=80%)	500	A
(X=100%)	470	A

**Fyzikální vlastnosti**  
**TERRA NX 500 PME**

U.M.

Stupeň krytí IP	IP23S	
Třída izolace	H	
Rozměry (dxšxv)	620x240x460	mm
Hmotnost	27.3	Kg
Kapitolu síťový kabel	4x6	mm <sup>2</sup>
Délka síťový kabel	5	m
Výrobní normy	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

## 8. IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY																																				
TERRA NX 320 PME		N°																																		
EN 60974-1/A1:2019 IEC 60974-10/A1:2015 Class A																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">3A/10.0V - 320A/30.0V</th> </tr> <tr> <th></th> <th>---</th> <th>X (40°C)</th> <th>50%      60%      100%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>U<sub>0</sub> 61V</td> <td>I<sub>2</sub> 320A</td> <td>310A      260A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>U<sub>2</sub> 30.0V</td> <td></td> <td>29.5V      27.0V</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">3A/20.0V - 300A/32.0V</th> </tr> <tr> <th></th> <th>---</th> <th>X (40°C)</th> <th>50%      60%      100%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>U<sub>0</sub> 61V</td> <td>I<sub>2</sub> 300A</td> <td>290A      250A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>U<sub>2</sub> 32.0V</td> <td>31.6V      30.0V</td> </tr> </tbody> </table>					3A/10.0V - 320A/30.0V					---	X (40°C)	50%      60%      100%		U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub> 320A	310A      260A		U <sub>2</sub> 30.0V		29.5V      27.0V	3A/20.0V - 300A/32.0V					---	X (40°C)	50%      60%      100%		U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub> 300A	290A      250A			U <sub>2</sub> 32.0V	31.6V      30.0V
3A/10.0V - 320A/30.0V																																				
	---	X (40°C)	50%      60%      100%																																	
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub> 320A	310A      260A																																	
	U <sub>2</sub> 30.0V		29.5V      27.0V																																	
3A/20.0V - 300A/32.0V																																				
	---	X (40°C)	50%      60%      100%																																	
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub> 300A	290A      250A																																	
		U <sub>2</sub> 32.0V	31.6V      30.0V																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th> 3~ 50/60 Hz</th> <th>U<sub>1</sub> 400V</th> <th>I<sub>1max</sub></th> <th>23.2A</th> <th>I<sub>1eff</sub></th> <th>16.5A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IP 23 S</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UK CA CE EAC</td> <td>MADE IN ITALY</td> </tr> </tbody> </table>					3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub> 400V	I <sub>1max</sub>	23.2A	I <sub>1eff</sub>	16.5A	IP 23 S				UK CA CE EAC	MADE IN ITALY																				
3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub> 400V	I <sub>1max</sub>	23.2A	I <sub>1eff</sub>	16.5A																															
IP 23 S				UK CA CE EAC	MADE IN ITALY																															

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY																																				
TERRA NX 400 PME		N°																																		
EN 60974-1/A1:2019 IEC 60974-10/A1:2015 Class A																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">3A/14.0V - 400A/34.0V</th> </tr> <tr> <th></th> <th>---</th> <th>X (40°C)</th> <th>50%      60%      100%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>U<sub>0</sub> 61V</td> <td>I<sub>2</sub> 400A</td> <td>360A      340A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>U<sub>2</sub> 34.0V</td> <td></td> <td>32.0V      31.0V</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">3A/20.0V - 400A/36.0V</th> </tr> <tr> <th></th> <th>---</th> <th>X (40°C)</th> <th>50%      60%      100%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>U<sub>0</sub> 61V</td> <td>I<sub>2</sub> 400A</td> <td>360A      340A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>U<sub>2</sub> 36.0V</td> <td>34.4V      33.6V</td> </tr> </tbody> </table>					3A/14.0V - 400A/34.0V					---	X (40°C)	50%      60%      100%		U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub> 400A	360A      340A		U <sub>2</sub> 34.0V		32.0V      31.0V	3A/20.0V - 400A/36.0V					---	X (40°C)	50%      60%      100%		U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub> 400A	360A      340A			U <sub>2</sub> 36.0V	34.4V      33.6V
3A/14.0V - 400A/34.0V																																				
	---	X (40°C)	50%      60%      100%																																	
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub> 400A	360A      340A																																	
	U <sub>2</sub> 34.0V		32.0V      31.0V																																	
3A/20.0V - 400A/36.0V																																				
	---	X (40°C)	50%      60%      100%																																	
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub> 400A	360A      340A																																	
		U <sub>2</sub> 36.0V	34.4V      33.6V																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th> 3~ 50/60 Hz</th> <th>U<sub>1</sub> 400V</th> <th>I<sub>1max</sub></th> <th>31.5A</th> <th>I<sub>1eff</sub></th> <th>22.3A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IP 23 S</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UK CA CE EAC</td> <td>MADE IN ITALY</td> </tr> </tbody> </table>					3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub> 400V	I <sub>1max</sub>	31.5A	I <sub>1eff</sub>	22.3A	IP 23 S				UK CA CE EAC	MADE IN ITALY																				
3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub> 400V	I <sub>1max</sub>	31.5A	I <sub>1eff</sub>	22.3A																															
IP 23 S				UK CA CE EAC	MADE IN ITALY																															

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY																																				
TERRA NX 500 PME		N°																																		
EN 60974-1/A1:2019 IEC 60974-10/A1:2015 Class A																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">3A/14.0V - 500A/39.0V</th> </tr> <tr> <th></th> <th>---</th> <th>X (40°C)</th> <th>50%      60%      100%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>U<sub>0</sub> 61V</td> <td>I<sub>2</sub> 500A</td> <td>470A      420A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>U<sub>2</sub> 39.0V</td> <td></td> <td>37.5V      35.0V</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">3A/20.0V - 500A/40.0V</th> </tr> <tr> <th></th> <th>---</th> <th>X (40°C)</th> <th>50%      60%      100%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>U<sub>0</sub> 61V</td> <td>I<sub>2</sub> 500A</td> <td>470A      420A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>U<sub>2</sub> 40.0V</td> <td></td> <td>38.8V      36.8V</td> </tr> </tbody> </table>					3A/14.0V - 500A/39.0V					---	X (40°C)	50%      60%      100%		U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub> 500A	470A      420A		U <sub>2</sub> 39.0V		37.5V      35.0V	3A/20.0V - 500A/40.0V					---	X (40°C)	50%      60%      100%		U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub> 500A	470A      420A		U <sub>2</sub> 40.0V		38.8V      36.8V
3A/14.0V - 500A/39.0V																																				
	---	X (40°C)	50%      60%      100%																																	
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub> 500A	470A      420A																																	
	U <sub>2</sub> 39.0V		37.5V      35.0V																																	
3A/20.0V - 500A/40.0V																																				
	---	X (40°C)	50%      60%      100%																																	
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub> 500A	470A      420A																																	
	U <sub>2</sub> 40.0V		38.8V      36.8V																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th> 3~ 50/60 Hz</th> <th>U<sub>1</sub> 400V</th> <th>I<sub>1max</sub></th> <th>42A</th> <th>I<sub>1eff</sub></th> <th>29.7A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IP 23 S</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UK CA CE EAC</td> <td>MADE IN ITALY</td> </tr> </tbody> </table>					3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub> 400V	I <sub>1max</sub>	42A	I <sub>1eff</sub>	29.7A	IP 23 S				UK CA CE EAC	MADE IN ITALY																				
3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub> 400V	I <sub>1max</sub>	42A	I <sub>1eff</sub>	29.7A																															
IP 23 S				UK CA CE EAC	MADE IN ITALY																															

## 9. VÝZNAM IDENTIFIKAČNÍHO ŠTÍTKU GENERÁTORU

1	2				
3	4				
5	6				
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
18	19	20	21		
22		UK CA	CE	ER	MADE IN ITALY



CE Prohlášení o shodě EU  
 EAC Prohlášení o shodě EAC  
 UKCA Prohlášení o shodě UKCA

- 1 Výrobní značka
- 2 Jméno a adresa výrobce
- 3 Typ zařízení
- 4 Výrobní číslo  
**X~~XX~~XXXXXXXXXX** Rok výroby
- 5 Symbol typu svářečky
- 6 Odkaz na výrobní normy
- 7 Symbol svařovacího procesu
- 8 Symbol pro zdroje , které mohou pracovat v prostředí se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem
- 9 Symbol svařovacího proudu
- 10 Napětí naprázdno
- 11 Rozsah minimálního a maximálního svářecího proudu a odpovídajícího napětí při zátěži
- 12 Symbol zatěžovatele
- 13 Symbol svářecího proudu
- 14 Symbol svářecího napětí
- 15 Hodnoty zatěžovatele
- 16 Hodnoty zatěžovatele
- 17 Hodnoty zatěžovatele
- 15A Hodnoty jmenovitého svářecího proudu
- 16A Hodnoty jmenovitého svářecího proudu
- 17A Hodnoty jmenovitého svářecího proudu
- 15B Hodnoty jmenovitého napětí při zátěži
- 16B Hodnoty jmenovitého napětí při zátěži
- 17B Hodnoty jmenovitého napětí při zátěži
- 18 Symbol pro napájení
- 19 Napájecí napětí
- 20 Maximální jmenovitý napájecí proud
- 21 Maximální účinný napájecí proud
- 22 Stupeň krytí

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Budowniczy

voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY  
Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - [www.voestalpine.com/welding](http://www.voestalpine.com/welding)

deklaruje na swoją wyłączną odpowiedzialność, że następujący produkt:

TERRA NX 320 PME 55.13.012

TERRA NX 400 PME 55.13.013

TERRA NX 500 PME 55.13.014

których dotyczy ta deklaracja są zgodne z normami EU:

2014/35/EU LOW VOLTAGE DIRECTIVE

2014/30/EU EMC DIRECTIVE

2011/65/EU RoHS DIRECTIVE

i że zastosowano następujące zharmonizowane normy:

EN IEC 60974-1/A1:2019 WELDING POWER SOURCE

EN 60974-10/A1:2015 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

Dokumentacja potwierdzająca zgodność z dyrektywami będzie przechowywana do wglądu u wyżej wymienionego producenta.

Wykonanie jakiekolwiek czynności eksploatacyjnej lub modyfikacji niezatwierdzonej uprzednio przez voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. spowoduje unieważnienie niniejszego certyfikatu.

Onara di Tombolo, 03/07/2023

voestalpine Böhler Welding Selco s.r.l.



Mirco Frasson

Otto Schuster  
Managing Directors

# SPIS TREŚCI

<b>1. UWAGA .....</b>	<b>31</b>
1.1 Środowisko pracy.....	31
1.2 Ochrona użytkownika i innych osób .....	31
1.3 Ochrona przed oparami i gazami.....	32
1.4 Zapobieganie pożarom i wybuchom .....	32
1.5 Środkи осторожности во время работы с бутлами газа .....	33
1.6 Ochrona przed porażeniem elektrycznym .....	33
1.7 Pola elektromagnetyczne i zakłóczenia.....	33
1.8 Stopień ochrony IP .....	34
1.9 Unieszkodliwianie .....	34
<b>2. INSTALACJA.....</b>	<b>35</b>
2.1 Podnoszenie, transport i rozładunek.....	35
2.2 Lokalizacja systemu .....	35
2.3 Podłączanie .....	35
2.4 Przygotowanie do użycia.....	36
<b>3. PREZENTACJA SYSTEMU .....</b>	<b>39</b>
3.1 Panel tylny .....	39
3.2 Panel tylny .....	39
3.3 Panel złączny .....	39
3.4 Przedni panel sterujący TERRA NX 400/500 PME.....	40
3.5 Przedni panel sterujący TERRA NX 320 PME .....	40
<b>4. KONSERWACJA .....</b>	<b>40</b>
4.1 Źródło prądu należy regularnie poddawać następującym czynnościom konserwacyjnym .....	40
4.2 Responsabilidade.....	41
<b>5. WYKRYWANIE I ROZWIĄZYwanIE PROBLEMÓW .....</b>	<b>41</b>
<b>6. INSTRUKCJA DLA OPERATORA .....</b>	<b>45</b>
6.1 Spawanie elektrodą otuloną (MMA) .....	45
6.2 Spawanie TIG (łukiem ciągłym).....	46
6.3 Spawania ciągłego (MIG/MAG).....	48
<b>7. DANE TECHNICZNE .....</b>	<b>52</b>
<b>8. TABLICZKA ZNAMIONOWA .....</b>	<b>55</b>
<b>9. OPIS TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ŹRÓDŁA PRĄDU .....</b>	<b>56</b>
<b>10. SCHEMAT POŁĄCZEŃ .....</b>	<b>339</b>
<b>11. ZŁĄCZA.....</b>	<b>342</b>
<b>12. LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH .....</b>	<b>344</b>

## SYMBOLE



Bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia bądź możliwość wystąpienia okoliczności prowadzących do takiego zagrożenia.



Ważne zalecenia, których nieprzestrzeganie może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.



Uwagi oznaczone tym symbolem mają charakter techniczny i służą ułatwieniu pracy z urządzeniem.

## 1. UWAGA



Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy się dokładnie zapoznać z zawartością niniejszej instrukcji. Nie wolno wykonywać żadnych modyfikacji ani czynności konserwacyjnych nieopisanych w instrukcji. Producent nie odpowiada za obrażenia ciała oraz uszkodzenia urządzenia wynikłe z nieznajomości instrukcji lub niezastosowania się do zawartych w niej zaleceń.

Instrukcję obsługi należy przechowywać wraz z urządzeniem. Jako uzupełnienie do instrukcji obsługi obowiązują ogólne oraz miejscowe przepisy BHP i przepisy dotyczące ochrony środowiska.



Wszystkie osoby, zajmujące się uruchomieniem, obsługą, konserwacją i utrzymywaniem sprawności technicznej urządzenia, muszą:

- posiadać odpowiednie kwalifikacje,
- posiadać wiedzę na temat spawania
- zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i dokładnie jej przestrzegać.

W razie wątpliwości lub problemów dotyczących obsługi systemu (w tym nieopisanych poniżej) należy zasięgnąć rady wykwalifikowanego personelu.

PL

### 1.1 Środowisko pracy



Każdy system powinien być używany wyłącznie w celu, do którego został zaprojektowany, w zakresie możliwości określonym na tabliczce znamionowej i/lub w tej instrukcji oraz zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi zaleceniami odnośnie bezpieczeństwa. Używanie systemu w celu innym od jawnie deklarowanego przez producenta jest niedopuszczalne i spowoduje zwolnienie producenta ze wszelkiej odpowiedzialności.



Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do profesjonalnych zastosowań przemysłowych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z użytkowania systemu w warunkach domowych.



Zakres temperatur eksploracji systemu wynosi od -10°C do +40°C.

Zakres temperatur transportowania i składowania systemu wynosi od -25°C do +55°C.

Środowisko pracy systemu powinno być wolne od pyłu, kwasów, gazów i substancji żrących.

Wilgotność względna w środowisku pracy systemu nie może przekraczać 50% przy 40°C.

Wilgotność względna w środowisku pracy systemu nie może przekraczać 90% przy 20°C.

Systemu można używać na wysokościach nieprzekraczających 2000 m nad poziomem morza.



Urządzenia nie wolno używać do rozmrzania rur.

Urządzenia nie należy używać do ładowania baterii i/lub akumulatorów.

Urządzenia nie należy używać do awaryjnego rozruchu silników.

### 1.2 Ochrona użytkownika i innych osób



Proces spawania wiąże się z promieniowaniem, hałasem, wysoką temperaturą oraz oparami gazowymi. Stanowisko pracy spawania należy otoczyć ogniodporną zasłoną, chroniącą otoczenie przed blaskiem łuku, iskrami i gorącymi odpryskami. Osoby znajdujące się w pobliżu należy poinstruować, by nie patrzyły bezpośrednio na łuk ani na rozgrzany metal i zaopatrzyły się w odpowiednią ochronę oczu.



W celu ochrony przed promieniowaniem łuku, iskrami oraz rozgrzanym metalem należy zawsze mieć. Używane ubranie powinno zakrywać całe ciało i musi być:

- nieuszkodzone i w dobrym stanie
- niepalne
- suche i nieprzewodzące prądu
- dokładnie dopasowane, bez mankietów czy zawiniętych nogawek



Należy korzystać z odpowiedniego, wytrzymałyego obuwia, zapewniającego izolację od wody.

Należy korzystać z odpowiednich rękawic zapewniających izolację elektryczną i termiczną.



Maska spawalnicza powinna mieć osłony boczne oraz filtr o odpowiednim stopniu ochrony oczu (co najmniej NR10).



Należy zawsze mieć na sobie okulary ochronne z osłonami bocznymi, zwłaszcza podczas ręcznego lub mechanicznego usuwania żużlu spawania.



Nie wolno korzystać z soczewek kontaktowych!



W razie osiągnięcia w czasie spawania niebezpiecznego poziomu hałasu należy korzystać ze słuchawek ochronnych. Jeśli poziom hałasu przekracza dopuszczalne normy należy wyznaczyć bezpieczną odległość od stanowiska pracy i nakazać osobom znajdującym się w odległości mniejszej korzystanie ze słuchawek ochronnych.



Podczas spawania panele boczne powinny zawsze być zamknięte. Nie wolno wprowadzać w systemie żadnych modyfikacji. Upewnić się, że ręce, włosy, ubranie, narzędzia itp. nie mają kontaktu z elementami ruchomymi, jak na przykład: wiatraki, zębatki, rolki i wały, szpule drutu. Nie wolno dotykać rolek podczas pracy podajnika drutu. Omijanie zabezpieczeń montowanych w podajnikach drutu jest bardzo niebezpieczne i powoduje zwolnienie producenta ze wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne lub obrażenia ciała.



Podczas wprowadzania i podawania drutu należy kierować wylot uchwytu MIG/MAG z dala od twarzy. Podawany drut może być niebezpieczny dla rąk, twarzy i oczu.




Nie wolno dotykać materiału, który przed chwilą był spawany, gdyż jego wysoka temperatura może spowodować poważne oparzenia. Powyższych zaleceń należy również przestrzegać podczas obróbki materiału po spawaniu ze względu na możliwość odpadania żużlu od gorących elementów.



Przed przystąpieniem do eksploatacji lub konserwacji uchwytu należy się upewnić, że jest on zimny.



Przed odłączeniem przewodów płynu chłodniczego należy się upewnić, że układ chłodzenia jest wyłączony. W przeciwnym razie z przewodów mógłby się wylać gorący płyn, grożący poparzeniem.

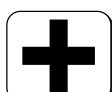

W pobliżu stanowiska pracy powinna zawsze się znajdować apteczka. Nie wolno lekceważyć żadnego oparzenia ani obrażenia.



Przed opuszczeniem stanowiska pracy należy się upewnić, że nie stanowi ono zagrożenia dla ludzi ani otoczenia.

### 1.3 Ochrona przed oparami i gazami



Powstające w czasie spawania gazy, opary i pyły mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Opary spawalnicze mogą w niektórych przypadkach być rakotwórcze i stanowić zagrożenie dla kobiet w ciąży.

- Unikać wdychania gazów i oparów spawalniczych.
- Zapewnić odpowiednią wentylację stanowiska pracy (naturalną lub wymuszoną).
- W środowiskach o niedostatecznej wentylacji korzystać z odpowiedniego respiratora.
- Podczas spawania w małym pomieszczeniu pracę spawacza powinien nadzorować pomocnik stojący poza pomieszczeniem.
- Nie wolno używać tlenu do wentylacji.
- Regularnie sprawdzać poziom wentylacji porównując stężenie szkodliwych gazów ze stężeniem dopuszczalnym.
- Ilość i szkodliwość oparów zależy od rodzaju materiału spawanego, rodzaju materiału wypełniającego oraz rodzajów substancji użytych do czyszczenia i odtłuszczania spawanych elementów. Należy przestrzegać zaleceń producenta oraz zaleceń zawartych w danych technicznych.
- Nie wolno spawać w pobliżu stanowisk, gdzie odbywa się odtłuszczanie lub malowanie.
- Butle z gazem należy umieszczać na zewnątrz lub w miejscu z dobrą wentylacją.

### 1.4 Zapobieganie pożarom i wybuchom



Z procesem spawania wiąże się zagrożenie wystąpienia pożaru lub wybuchu.

- Upewnić się, że w pobliżu stanowiska pracy nie znajdują się przedmioty ani materiały łatwopalne lub wybuchowe.
- Wszelkie materiały łatwopalne powinny się znajdować w odległości co najmniej 11 metrów od stanowiska spawania lub powinny być odpowiednio zabezpieczone.
- Iskry i gorące odpryski mogą być rozsiewane na dość dużą odległość i przedostawać się nawet przez niewielkie otwory. Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo ludzi i otoczenia.
- Nie wolno spawać pojemników znajdujących się pod ciśnieniem, ani też w ich pobliżu.
- Nie wolno spawać zamkniętych pojemników ani rur. Szczególną ostrożność należy zachować podczas spawania rur lub pojemników, nawet jeśli są one otwarte, puste i zostały dokładnieoczyszczone. Wszelkie pozostałości gazów, paliw, olejów i innych materiałów mogą spowodować wybuch.
- Nie wolno spawać w miejscach, gdzie występują łatwopalne opary, gazy lub pyły.
- Po zakończeniu spawania upewnić się, że nie ma możliwości przypadkowego zetknięcia elementów obwodu spawania z elementami uziemionymi.
- W pobliżu stanowiska pracy powinna się znajdować gaśnica lub koc gaśniczy.

## 1.5 Środki ostrożności podczas pracy z butlami z gazem



Butle z gazem obojętnym zawierają sprężony gaz i mogą wybuchnąć w przypadku nieprzestrzegania elementarnych zasad ostrożności podczas ich transportu, składowania i użytkowania.

- Butle należy bezpiecznie zamocować do ściany lub stojaka w pozycji pionowej w taki sposób, by nie mogły się przewrócić ani uderzać o inne przedmioty.
- Na czas transportu, przygotowania do pracy i każdorazowo po zakończeniu spawania należy zatrzymać zawór butli.
- Nie należy narażać butli na bezpośrednie nasłonecznienie, nagłe zmiany temperatury ani zbyt niskie lub wysokie temperatury. Nie wystawiać butli na działanie zbyt niskich lub zbyt wysokich temperatur.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu butli z otwartym płomieniem, łukiem elektrycznym, palnikami, uchwytami spawalniczymi ani gorącymi odpryskami powstającymi podczas spawania.
- Trzymać butle z dala od obwodu spawania i obwodów elektrycznych w ogóle.
- Odkręcając zawór butli należy trzymać twarz z dala od wylotu gazu.
- Po zakończeniu spawania zatrzymać zawór butli.
- Nie wolno spawać butli zawierających sprężony gaz.
- Nie wolno podłączać butli ze sprężonym powietrzem bezpośrednio do urządzenia. Ciśnienie może przekroczyć możliwości wbudowanego reduktora i spowodować jego rozsadzenie.

## 1.6 Ochrona przed porażeniem elektrycznym



Porażenie elektryczne stanowi zagrożenie dla życia.

- Nie należy dotykać elementów wewnętrznych ani zewnętrznych znajdujących się pod napięciem podczas pracy systemu spawania (do elementów obwodu spawania należą palniki, uchwyty, kable masy, elektrody, druty, rolki i szpule drutu).
- Zapewnić izolację elektryczną spawacza od systemu poprzez zapewnienie suchego podłożu pracy i odpowiednią izolację podłóg od masy.
- Upewnić się, że system jest poprawnie podłączony do gniazda, a do źródła prądu podłączony jest kabel masy.
- Nie wolno jednocześnie dotykać dwóch uchwytów spawalniczych.
- W razie odczucia wstrząsu elektrycznego natychmiast przerwać spawanie.

## 1.7 Pola elektromagnetyczne i zakłócenia



Prąd płynący przez wewnętrzne i zewnętrzne kable systemu generuje pole elektromagnetyczne wokół kabli i samego urządzenia.

- Pola elektromagnetyczne mogą wpływać na stan zdrowia osób narażonych na długotrwałe ich oddziaływanie (choć dokładny ich wpływ nie jest dość znany).
- Pole elektromagnetyczne może wpływać na funkcjonowanie rozruszników serca i aparatów słuchowych.



Osoby korzystające z rozruszników serca powinny skonsultować się z lekarzem przed przystąpieniem do spawania łukowego.

### 1.7.1 Klasifikacja EMC według normy: EN 60974-10/A1:2015.



Urządzenia Klasy B spełniają wymagania zgodności elektromagnetycznej w środowiskach przemysłowych i domowych, włącznie ze środowiskami domowymi, w których zasilanie jest pobierane z publicznej sieci energetycznej niskiego napięcia.



Urządzenia Klasy A nie są przeznaczone do użytku w środowiskach domowych, w których zasilanie jest pobierane z publicznej sieci energetycznej niskiego napięcia. Ze względu na możliwość występowania zakłóceń przekazywanych poprzez przewodzenie i emisję, w takich lokalizacjach mogą wystąpić trudności z zapewnieniem zgodności elektromagnetycznej urządzeń Klasy A. Ze względu na możliwość występowania zakłóceń przekazywanych poprzez przewodzenie i emisję, w takich lokalizacjach mogą wystąpić trudności z zapewnieniem zgodności elektromagnetycznej urządzeń Klasy A.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale: TABLICZKA ZNAMIONOWA lub DANE TECHNICZNE.

## 1.7.2 Instalacja, eksploatacja i ocena otoczenia

Urządzenie zostało wytworzzone zgodnie z zaleceniami ujednoliconej normy EN 60974-10/A1:2015 i posiada oznaczenie Klasy A. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do profesjonalnych zastosowań przemysłowych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z użytkowania systemu w warunkach domowych.



Przyjmuje się, że użytkownik zajmuje się spawaniem zawodowo i w związku z tym ponosi on odpowiedzialność za instalację i eksploatację urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta. W razie wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych użytkownik ma obowiązek rozwiązania problemu z ewentualną pomocą techniczną producenta.



Wszelkie zakłócenia elektromagnetyczne muszą zostać zredukowane do poziomu nie stanowiącego utrudnienia pracy.



Przed przystąpieniem do instalacji użytkownik powinien dokonać oceny potencjalnych problemów elektromagnetycznych w pobliżu stanowiska spawania, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób znajdujących się w pobliżu, np. osób korzystających z rozruszników serca czy aparatów słuchowych.

## 1.7.3 Wymagania zasilania sieciowego (Patrz dane techniczne)

Ze względu na znaczny pobór prądu z sieci zasilającej, urządzenia o dużej mocy mogą negatywnie wpływać na parametry energii dostarczanej z sieci. W przypadku niektórych typów urządzeń może to się wiązać z dodatkowymi wymaganiami lub ograniczeniami względem maksymalnej dopuszczalnej impedancji źródła zasilania (Zmax) bądź minimalnej wymaganej wydolności (Ssc) w punkcie dostępu do sieci publicznej (patrz dane techniczne). W takich przypadkach osoba instalująca lub użytkująca urządzenie ma obowiązek sprawdzić, czy podłączenie urządzenia jest możliwe, w razie potrzeby konsultując się z operatorem sieci energetycznej. W razie wystąpienia zakłóceń konieczne może być zastosowanie dodatkowych środków, jak np. filtrowanie prądu zasilania.

Należy również rozważyć możliwość ekranowania przewodu zasilającego.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale: DANE TECHNICZNE.

## 1.7.4 Środki ostrożności dotyczące przewodów

Aby zminimalizować wpływ pola elektromagnetycznego, należy postępować zgodnie z następującymi zaleceniami:

- Gdy tylko jest to możliwe, należy prowadzić kabel spawalniczy i kabel masy razem.
- Unikać prowadzenia kabli wokół ciała.
- Unikać przebywania pomiędzy kablem masy i kablem spawalniczym (oba kable powinny być po tej samej stronie spawacza).
- Kable winny być możliwie najkrótsze. Należy je układać blisko siebie na podłożu lub jak najbliżej jego powierzchni.
- Umieścić system możliwie najdalej od stanowiska spawania.
- Kable spawalnicze prowadzić z dala od wszelkich innych kabli.

## 1.7.5 Wyrównanie potencjałów

Należy wziąć pod uwagę uziemienie wszystkich metalowych elementów wchodzących w skład instalacji spawalniczej i znajdujących się w pobliżu. Połączenie wyrównujące potencjały musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## 1.7.6 Uziemienie materiału spawanego


Jeśli materiał spawany nie jest uziemiony ze względów bezpieczeństwa lub z powodu jego rozmiarów czy pozycji, uziemienie go może zmniejszyć poziom emisji. Należy pamiętać, że uziemienie materiału spawanego nie może stanowić zagrożenia dla spawaczy ani znajdujących się w pobliżu urządzeń. Uziemienia należy dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## 1.7.7 Ekranowanie

Wybiorcze ekranowanie przewodów i urządzeń znajdujących się w pobliżu może zmniejszyć poziom zakłóceń.

W niektórych przypadkach należy rozważyć ekranowanie całej instalacji spawalniczej.

## 1.8 Stopień ochrony IP

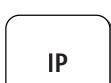

IP23S

- Obudowa uniemożliwia dostęp do niebezpiecznych elementów za pomocą palców oraz dostęp przedmiotów o średnicy większej lub równej 12,5 mm
- Obudowa odporna na działanie deszczu padającego pod kątem większym niż 60°
- Obudowa odporna na przeciekanie wody do wewnętrz urządzenia w czasie, gdy ruchome elementy urządzenia nie pracują.

## 1.9 Unieszkodliwianie



Zużytych urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami!

Zgodnie z unijną dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz z wdrażającymi ją przepisami krajowymi sprzęt elektryczny, którego cykl życia zakończył się, należy poddać selektywnej zbiórce i przekazać do punktu odzysku i unieszkodliwiania. Właściciel sprzętu powinien określić autoryzowane punkty zbiórki, kontaktując się z lokalnymi organami administracji. Stosując się do przepisów Dyrektywy Europejskiej chronisz środowisko naturalne i zdrowie innych osób!

» W celu uzyskania dodatkowych informacji zapoznać się ze stroną.

## 2. INSTALACJA



Instalacji powinien dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel autoryzowany przez producenta.



Podczas instalacji należy się upewnić, że źródło prądu jest odłączone od zasilania.



Łączenie źródeł prądu (zarówno szeregowo, jak i równolegle) jest surowo wzbronione.

PL

### 2.1 Podnoszenie, transport i rozładunek

- Urządzenie jest wyposażone w uchwyty do ręcznego przemieszczania.
- Urządzenie nie jest wyposażone w zaczepy.
- Do jego przenoszenia należy używać wózka widłowego, uważając, by źródło prądu nie przewróciło się.



Należy zawsze pamiętać o znacznej masie urządzenia (patrz: Dane techniczne).

Nie wolno przemieszczać zawieszonego ładunku ponad ludźmi czy przedmiotami.

Nie wolno upuszczać urządzenia ani narażać go na działanie nadmiernych sił.



Nie wolno używać uchwytu do zaczepiania podnośnika.

### 2.2 Lokalizacja systemu



Należy postępować zgodnie z następującymi zaleceniami:

- Zapewnić łatwy dostęp do wszystkich paneli i złącz urządzienia.
- Nie umieszczać urządzenia w ciasnych pomieszczeniach.
- Nie wolno ustawiać urządzenia na podłożu nachylonym bardziej niż 10%.
- Urządzenie należy podłączać w miejscu suchym, czystym i przewiewnym.
- Chronić przed zacinającym deszczem i nasłonecznieniem.

### 2.3 Podłączanie



Źródło prądu jest dostarczane wraz z przewodem zasilającym.

Urządzenie może pracować z następującymi rodzajami zasilania:

- 3-fazowym 400 V

Praca urządzenia jest objęta gwarancją z ramach wału napięcia do  $\pm 15\%$  względem wartości nominalnej.



W celu uniknięcia obrażeń ciała oraz uszkodzeń sprzętu należy zawsze sprawdzać ustawione napięcie zasilania i wartości bezpieczników PRZED podłączeniem zasilania. Upewnić się, że gniazdo zasilania posiada bolec uziemienia.



Urządzenie może być zasilane z agregatu prądówcego pod warunkiem, że zapewnia on stabilne napięcie zasilające w zakresie  $\pm 15\%$  napięcia deklarowanego przez producenta, w każdych warunkach pracy i przy maksymalnej mocy źródła prądu. Zaleca się korzystanie z agregatów o mocy dwukrotnie większej od mocy źródła prądu (dla zasilania jednofazowego) lub 1,5 raza większej (dla zasilania trójfazowego). Zaleca się korzystanie z agregatów sterowanych elektronicznie.



W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników konieczne jest prawidłowe uziemienie systemu. Przewód zasilający wyposażony jest w żyły uziemienia (żółto-zielona), którą należy podłączyć do styku uziemienia na wtyczce. NIE WOLNO podłączać żyły żółto-zielonej do innych styków elektrycznych. Przed włączeniem urządzenia upewnić się, że instalacja elektryczna na stanowisku pracy jest uziemiona, a gniazdko sieciowe są w dobrym stanie. Dozwolone jest wyłącznie korzystanie z atestowanych wtyczek, zgodnych z normami bezpieczeństwa.




Podłączenia systemu może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany elektryk, zachowując zgodność z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa.

## 2.4 Przygotowanie do użycia

### 2.4.1 Podłączenia dla spawania MMA




Pokazany sposób podłączenia daje biegunowość ujemną.  
Aby uzyskać biegunowość dodatnią należy przewody podłączyć odwrotnie.

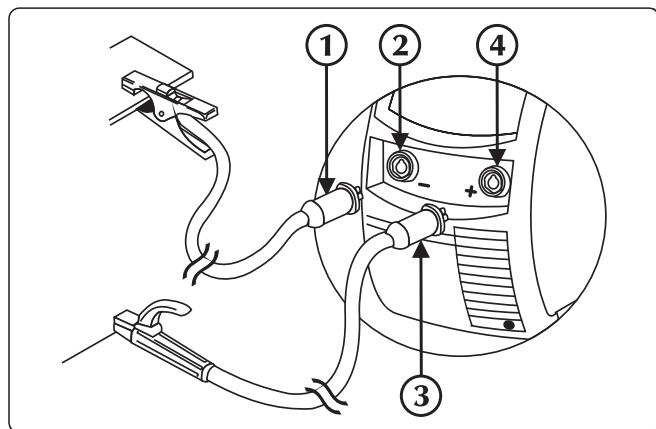

- ① Złącze zacisku masowego
- ② Ujemne przyłącze mocy (-)
- ③ Złącze zacisku uchwytu elektrody
- ④ Dodatnie przyłącze mocy (+)

- ▶ Podłączyć zacisk kabla masy do gniazda ujemnego (-) źródła prądu. Wcisnąć wtyczkę i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do bezpiecznego zablokowania.
- ▶ Podłączyć uchwyt elektrody do gniazda dodatniego (+) źródła prądu. Wcisnąć wtyczkę i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do bezpiecznego zablokowania.


### 2.4.2 Podłączenia dla żlobienia elektropowietrznego ARC-AIR

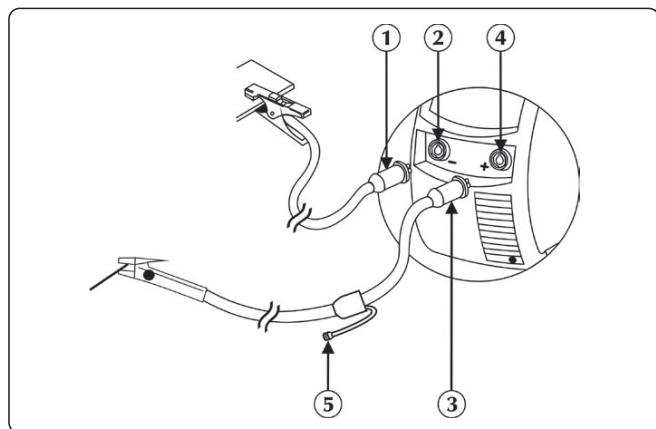

- ① Złącze zacisku masowego
- ② Ujemne przyłącze mocy (-)
- ③ Złącze uchwytu spawalniczego ARC AIR
- ④ Dodatnie przyłącze mocy (+)
- ⑤ Złącze przewodu powietrznego

- ▶ Podłączyć zacisk kabla masy do gniazda ujemnego (-) źródła prądu.
- ▶ Podłączyć złącze przewodu uchwytu spawalniczego ARC-AIR do dodatniego przyłącza (+) na źródle prądu.
- ▶ Osobno podłączyć złącze przewodu powietrznego do źródła powietrza.

### 2.4.3 Podłączenia dla spawania TIG

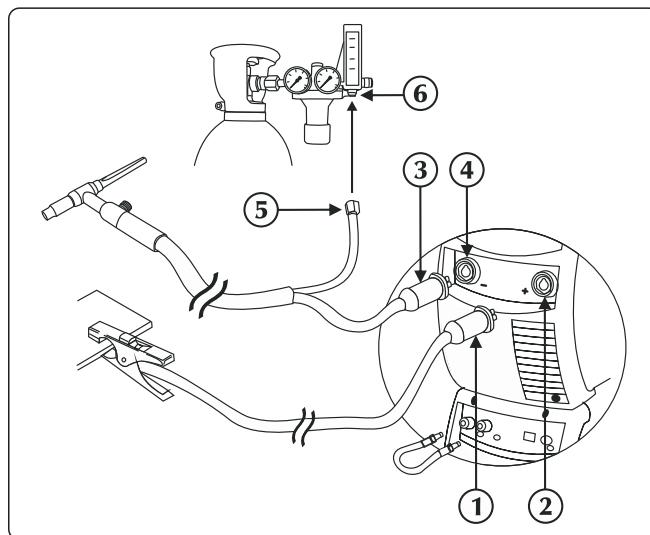

- ① Złącze zacisku masowego
- ② Dodatnie przyłącze mocy (+)
- ③ Złącze uchwytu TIG
- ④ Gniazdo palnika
- ⑤ Złącze rury gazowej
- ⑥ Reduktor ciśnienia

**PL**

- ▶ Podłączyć zacisk kabla masy do gniazda dodatniego (+) źródła prądu. Wcisnąć wtyczkę i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do bezpiecznego zablokowania.
- ▶ Podłączyć złącze uchwytu TIG do gniazda uchwytu źródła prądu. Wcisnąć wtyczkę i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do bezpiecznego zablokowania.




Do regulacji wypływu gazu osłonowego służy zawór, znajdujący się najczęściej na uchwycie.


- ▶ Oddziennie podłączyć przewód gazowy uchwytu do złącza gazu osłonowego.
- ▶ Podłączyć przewód powrotny płynu chłodniczego uchwytu (czerwony) do odpowiedniego złącza (kolor czerwony – symbol ).
- ▶ Podłączyć przewód wylotowy płynu chłodniczego uchwytu (niebieski) do odpowiedniego złącza (kolor niebieski – symbol ).

### 2.4.4 Podłączenia do spawania MIG/MAG

- ▶ Podłączyć przewód powrotny płynu chłodniczego uchwytu (czerwony) do odpowiedniego złącza (kolor czerwony – symbol ).
- ▶ Podłączyć przewód wylotowy płynu chłodniczego uchwytu (niebieski) do odpowiedniego złącza (kolor niebieski – symbol ).

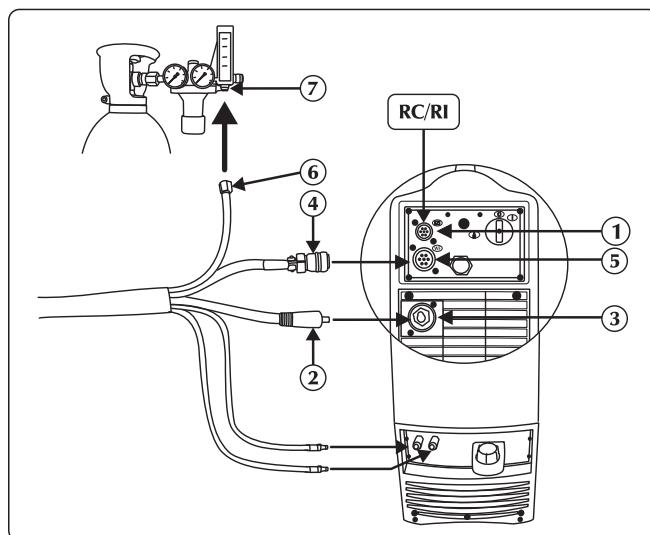


- ① Wejściowy kabel sygnałowy (CAN-BUS)
- ② Przewodu zasilania
- ③ Dodatnie przyłącze mocy (+)
- ④ Przewód sygnałowy
- ⑤ Wejście przewodu sygnałowego (CAN-BUS) (kabel zespolony)
- ⑥ Rura gazowa
- ⑦ Przyłącze dopływu gazu

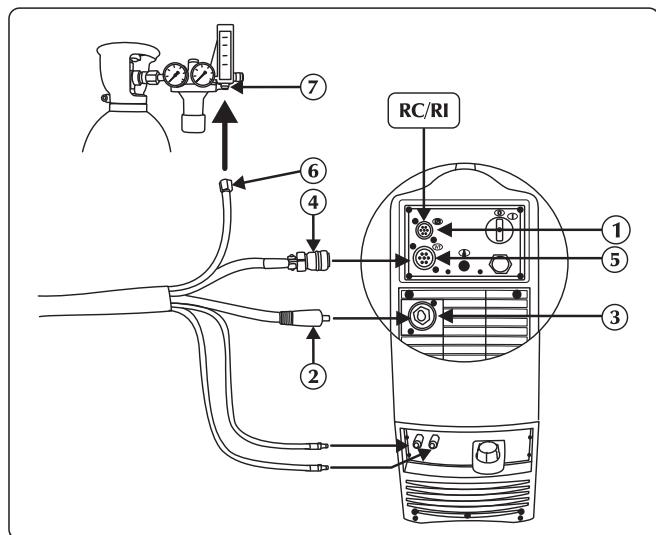


- ① Wejściowy kabel sygnałowy (CAN-BUS)
- ② Przewodu zasilania
- ③ Dodatnie przyłącze mocy (+)
- ④ Przewód sygnałowy
- ⑤ Wejście przewodu sygnałowego (CAN-BUS)  
(kabel zespolony)
- ⑥ Rura gazowa
- ⑦ Przyłącze dopływu gazu

- ▶ Podłączyć przewód zasilania kabla zespolonego do odpowiedniego gniazda. Wcisnąć wtyczkę i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do bezpiecznego zablokowania.
- ▶ Podłączyć przewód sterujący kabla zespolonego do odpowiedniego gniazda. Podłącz kabel do złącza i dokręć do oporu pierścień złącza w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- ▶ Podłączyć przewód gazowy kabla zespolonego do zaworu reduktora butli z gazem lub do odpowiedniego złącza instalacji gazowej. Ustawić odpowiednią prędkość wypływu gazu w zakresie od 10 do 30 l/min.
- ▶ Podłączyć przewód wylotowy płynu chłodniczego kabla zespolonego (kolor niebieski) do odpowiedniego złącza (kolor niebieski – symbol ).
- ▶ Podłączyć przewód powrotny płynu chłodniczego kabla zespolonego (czerwony) do odpowiedniego złącza (kolor czerwony – symbol ).

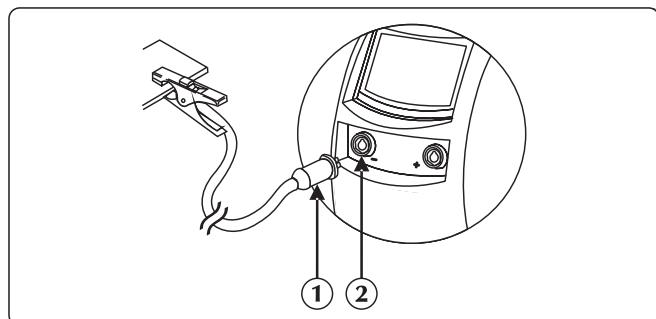

- ① Złącze zacisku masowego
- ② Ujemne przyłącze mocy (-)

- ▶ Podłączyć zacisk kabla masy do gniazda ujemnego (-) źródła prądu. Wcisnąć wtyczkę i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do bezpiecznego zablokowania.

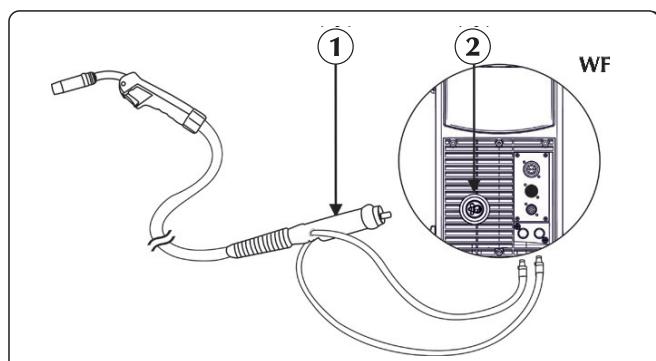


- ① Złącze uchwytu
- ② Gniazdo palnika

- ▶ Podłączyć przewód wylotowy płynu chłodniczego uchwytu (niebieski) do odpowiedniego złącza (kolor niebieski – symbol ).
- ▶ Podłączyć przewód powrotny płynu chłodniczego uchwytu (czerwony) do odpowiedniego złącza (kolor czerwony – symbol ).
- ▶ Podłączyć uchwyt MIG/MAG do złącza i upewnić się, że pierścień mocujący jest całkowicie dokręcony.
- ▶ Podłączyć przewód gazowy kabla zespolonego do tylnego złącza gazowego.

### 3. PREZENTACJA SYSTEMU

#### 3.1 Panel tylny

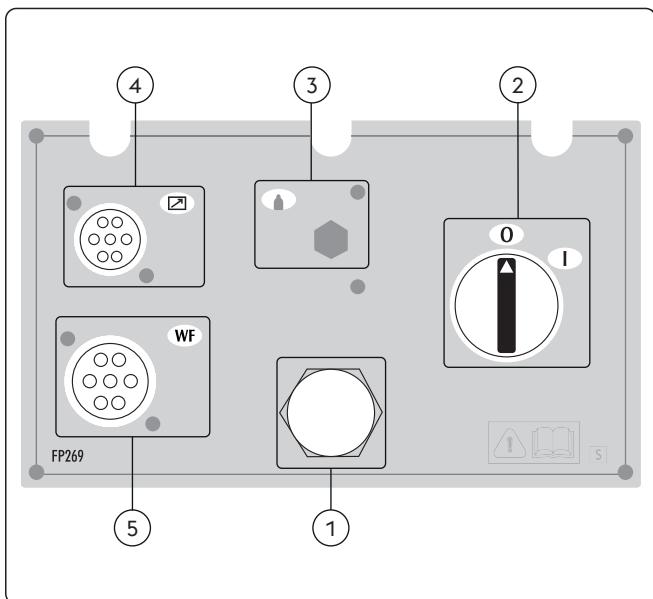

##### ① Przewód zasilający

Dostarcza napięcie zasilające do urządzenia.

##### ② Włącznik zasilania

Włącza dopływ prądu zasilającego do urządzenia. Włącznik ma dwie pozycje: "O" (wyłączony) i "I" (włączony).


##### ③ Nieużywany

##### ④ Wejściowy kabel sygnałowy CAN-BUS (RC, RI...)

##### ⑤ Wejście przewodu sygnałowego (CAN-BUS) (kabel zespolony)

PL

#### 3.2 Panel tylny

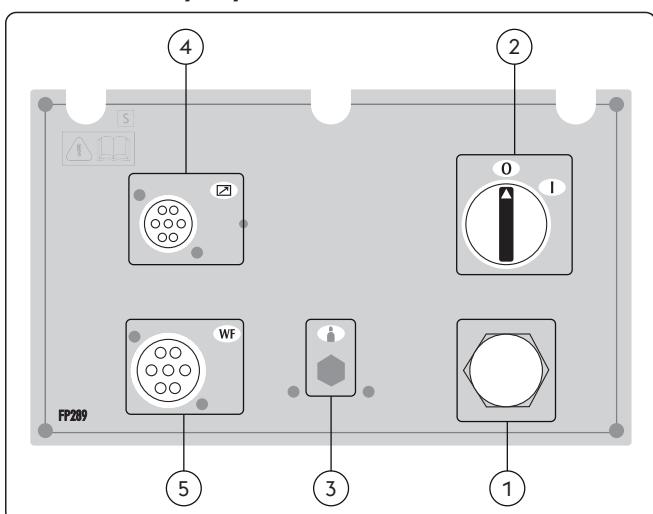

##### ① Przewód zasilający

Dostarcza napięcie zasilające do urządzenia.

##### ② Włącznik zasilania


Włącza dopływ prądu zasilającego do urządzenia. Włącznik ma dwie pozycje: "O" (wyłączony) i "I" (włączony).

##### ③ Nieużywany

##### ④ Wejściowy kabel sygnałowy CAN-BUS (RC, RI...)

##### ⑤ Wejście przewodu sygnałowego (CAN-BUS) (kabel zespolony)

#### 3.3 Panel złączny

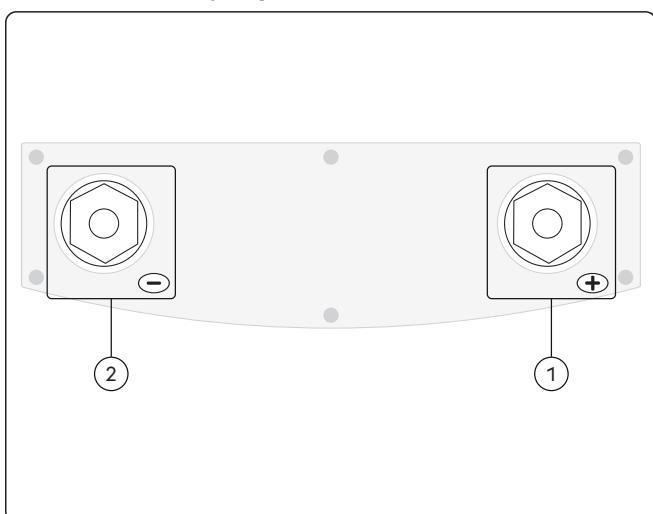


##### ① Dodatnie przyłącze mocy (+)

Proces MMA: Podłączenie palnika elektrody  
Proces TIG: Podłączenie kabla  
uziemiającego

##### ② Ujemne przyłącze mocy (-)

Proces MMA: uziemiającego	Podłączenie kabla
Proces TIG:	Podłączenie uchwytu
Proces MIG/MAG: uziemiającego	Podłączenie kabla

### 3.4 Przedni panel sterujący TERRA NX 400/500 PME

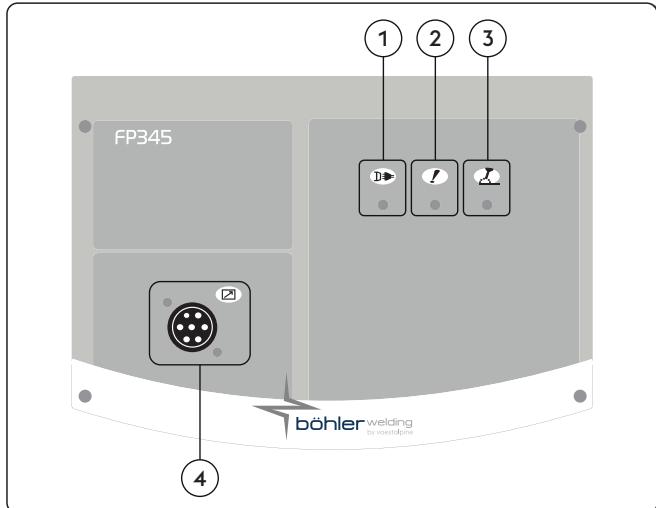

#### ① Wskaźnik LED zasilania

Sygnalizuje, że urządzenie jest podłączone do zasilania i włączone.

#### ② Wskaźnik LED alarmu ogólnego


Sygnalizuje, że prawdopodobnie uruchomił się jeden z układów ochronnych, na przykład zabezpieczenie termiczne.

#### ③ Wskaźnik LED mocy czynnej

Sygnalizuje obecność napięcia na biegunach wyjściowych urządzenia.

#### ④ Wejściowy kabel sygnałowy CAN-BUS (RC, RI...)

### 3.5 Przedni panel sterujący TERRA NX 320 PME

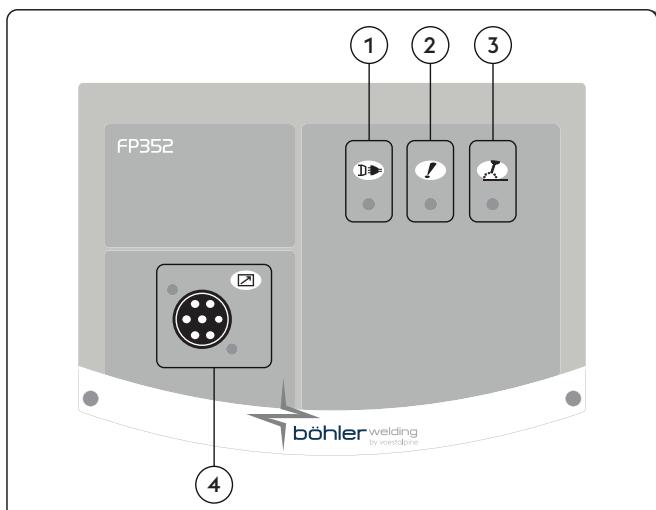

#### ① Wskaźnik LED zasilania

Sygnalizuje, że urządzenie jest podłączone do zasilania i włączone.

#### ② Wskaźnik LED alarmu ogólnego

Sygnalizuje, że prawdopodobnie uruchomił się jeden z układów ochronnych, na przykład zabezpieczenie termiczne.

#### ③ Wskaźnik LED mocy czynnej

Sygnalizuje obecność napięcia na biegunach wyjściowych urządzenia.

#### ④ Wejściowy kabel sygnałowy CAN-BUS (RC, RI...)

## 4. KONSERWACJA



Urządzenie należy poddawać regularnej konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas pracy urządzenia wszystkie drzwiczki i płyty obudowy muszą być prawidłowo domknięte i zablokowane. Nie wolno wprowadzać w systemie żadnych modyfikacji. Nie wolno dopuścić do zbierania się opałów metalu na kratce wentylacyjnej i w jej pobliżu.



Wszelkich czynności konserwacyjnych powinien dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel. Naprawa lub wymiana elementów systemu przez osoby nieuprawnione powoduje unieważnienie gwarancji. Naprawy lub wymiany jakichkolwiek elementów systemu może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.



Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych odłączyć źródło prądu od zasilania!

### 4.1 Źródło prądu należy regularnie poddawać następującym czynnościom konserwacyjnym

#### 4.1.1 Equipamento



Czyścić wnętrze obudowy za pomocą miękkiej szczotki i sprężonego powietrza o niskim ciśnieniu. Sprawdzać wszystkie połączenia elektryczne oraz stan wszystkich przewodów.

#### 4.1.2 Konserwacja i wymiana elementów uchwytu spawalniczego oraz kabli masy:



Sprawdzić temperaturę elementów systemu i upewnić się, że nie dochodzi do przegrzewania.



W czasie pracy korzystać z testowanych rękawic ochronnych.



Należy używać narzędzi odpowiednich do danego zadania.

#### 4.2 Responsabilidade



Niedotrzymanie obowiązku przeprowadzania powyższych czynności konserwacyjnych spowoduje unieważnienie wszelkich gwarancji, a producent nie będzie ponosił odpowiedzialności za wynikłe z tego powodu awarie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprzestrzegania tych zaleceń. W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

### 5. WYKRYWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

#### System nie daje się uruchomić (zielona lampka zgaszona)

##### Przyczyna

- » Brak napięcia zasilającego w sieci.
- » Uszkodzona wtyczka lub przewód zasilający.
- » Przepalone bezpiecznik zasilania.
- » Uszkodzony włącznik zasilania.
- » Nieprawidłowe lub uszkodzone połączenie między podajnikiem drutu a źródłem prądu.
- » Uszkodzona elektronika.

##### Rozwiązywanie

- » Sprawdzić i w razie potrzeby naprawić instalację elektryczną.
- » Prace powinien wykonać wykwalifikowany elektryk.
- » Wymienić wadliwy element.
- » W celu przeprowadzenia naprawy należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- » Wymienić wadliwy element.
- » Wymienić wadliwy element.
- » W celu przeprowadzenia naprawy należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- » Upewnić się, że poszczególne elementy systemu są prawidłowo połączone.
- » W celu przeprowadzenia naprawy należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.

#### Brak mocy (urządzenie nie spawa)

##### Przyczyna

- » Uszkodzony włącznik uchwytu.
- » System przegrzał się (alarm przegrzania - żółta lampka zapalona).
- » Otwarty boczny panel obudowy lub uszkodzony włącznik w bocznych drzwiczках.
- » Nieprawidłowe uziemienie.
- » Napięcie zasilające poza dopuszczalnym zakresem (żółta lampka zapalona).
- » Uszkodzony włącznik elektromagnetyczny.

##### Rozwiązywanie

- » Wymienić wadliwy element.
- » W celu przeprowadzenia naprawy należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- » Nie wyłączając urządzenia zaczekać, aż się schłodzi.
- » W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji, boczny panel obudowy musi być podczas spawania zamknięty.
- » Wymienić wadliwy element.
- » W celu przeprowadzenia naprawy należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- » System należy prawidłowo uziemić.
- » Prawidłowo uziemić system, zgodnie z zaleceniami w części "Przygotowanie do pracy".
- » Upewnić się, że dostarczane napięcie mieści się w dopuszczalnym zakresie.
- » System należy prawidłowo podłączyć.
- » Prawidłowo podłączyć system, zgodnie z zaleceniami w części "Podłączanie".
- » Wymienić wadliwy element.
- » W celu przeprowadzenia naprawy należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.

- » Uszkodzona elektronika.
- » W celu przeprowadzenia naprawy należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.

## Niewłaściwy prąd spawania (cięcia)

### Przyczyna

- » Nieprawidłowe ustawienie metody spawania lub uszkodzony przełącznik.
- » Parametry lub funkcje systemu są nieprawidłowo ustawione.
- » Uszkodzone pokrętło regulacji natężenia prądu cięcia.
- » Napięcie zasilające poza dopuszczalnym zakresem.
- » Brak fazy.
- » Uszkodzona elektronika.

### Rozwiązywanie

- » Ustawić odpowiednią metodę spawania.
- » Przywrócić prawidłowe ustawienia systemu i parametry spawania.
- » Wymienić wadliwy element.
- » W celu przeprowadzenia naprawy należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- » System należy prawidłowo podłączyć.
- » Prawidłowo podłączyć system, zgodnie z zaleceniami w części "Podłączanie".
- » System należy prawidłowo podłączyć.
- » Prawidłowo podłączyć system, zgodnie z zaleceniami w części "Podłączanie".
- » W celu przeprowadzenia naprawy należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.

## Brak podawania drutu

### Przyczyna

- » Uszkodzony włącznik uchwytu.
- » Rolki podajnika są niewłaściwego typu lub zużyte.
- » Uszkodzony motor podajnika.
- » Uszkodzony przewód uchwytu.
- » Brak zasilania podajnika.
- » Drut nierówno odwija się ze szpuli.
- » Stopienie końcówki prądowej (brak podawania drutu).

### Rozwiązywanie

- » Wymienić wadliwy element.
- » W celu przeprowadzenia naprawy należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- » Wymienić rolki.
- » Wymienić wadliwy element.
- » W celu przeprowadzenia naprawy należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- » Wymienić wadliwy element.
- » W celu przeprowadzenia naprawy należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- » Upewnić się, że podajnik jest prawidłowo podłączony do źródła prądu.
- » Prawidłowo podłączyć system, zgodnie z zaleceniami w części "Podłączanie".
- » W celu przeprowadzenia naprawy należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- » Odpowiednio wyregulować hamulec szpuli lub wymienić szpulę.
- » Wymienić wadliwy element.

## Nierówne podawanie drutu

### Przyczyna

- » Uszkodzony włącznik uchwytu.
- » Rolki podajnika są niewłaściwego typu lub zużyte.
- » Uszkodzony motor podajnika.
- » Uszkodzony przewód uchwytu.
- » Nieprawidłowo ustawiony hamulec szpuli lub docisk rolek podajnika.

### Rozwiązywanie

- » Wymienić wadliwy element.
- » W celu przeprowadzenia naprawy należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- » Wymienić rolki.
- » Wymienić wadliwy element.
- » W celu przeprowadzenia naprawy należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- » Wymienić wadliwy element.
- » W celu przeprowadzenia naprawy należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- » Poluzować hamulec szpuli.
- » Zwiększyć docisk rolek.

## Niestabilność łuku

### Przyczyna

- » Niedostateczna osłona gazowa.
- » Wilgoć w gazie osłonowym.
- » Nieprawidłowe parametry spawania.

### Rozwiązywanie

- » Odpowiednio wyregulować wypływ gazu.
- » Sprawdzić stan dyfuzora i dyszy gazowej.
- » Korzystać wyłącznie z gazów wysokiej jakości.
- » Upewnić się, że instalacja gazowa jest utrzymywana w idealnym stanie.
- » Starannie sprawdzić ustawienia systemu spawalniczego.
- » W celu przeprowadzenia naprawy należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.

## Za dużo odprysków

### Przyczyna

- » Nieodpowiednia długość łuku.
- » Nieprawidłowe parametry spawania.
- » Niedostateczna osłona gazowa.
- » Niewłaściwe ustawienie dynamiki łuku.
- » Nieodpowiedni tryb spawania.

### Rozwiązywanie

- » Prowadzić elektrodę bliżej materiału.
- » Zmniejszyć napięcie prądu spawania.
- » Zwiększyć natężenie prądu spawania.
- » Odpowiednio wyregulować wypływ gazu.
- » Sprawdzić stan dyfuzora i dyszy gazowej.
- » Zwiększyć indukcyjność obwodu.
- » Prowadzić uchwyt pod mniejszym kątem.

## Niedostateczna penetracja

### Przyczyna

- » Nieodpowiedni tryb spawania.
- » Nieprawidłowe parametry spawania.
- » Nieodpowiednia elektroda.
- » Nieodpowiednie przygotowanie krawędzi materiału.
- » Nieprawidłowe uziemienie.
- » Zbyt gruby materiał spawany.

### Rozwiązywanie

- » Zmniejszyć prędkość spawania.
- » Zwiększyć natężenie prądu spawania.
- » Zmienić elektrodę na cieśszą.
- » Odpowiednio zeszlifować krawędzie.
- » System należy prawidłowo uziemić.
- » Prawidłowo uziemić system, zgodnie z zaleceniami w części "Przygotowanie do pracy".
- » Zwiększyć natężenie prądu spawania.

## Zanieczyszczenia spoiny

### Przyczyna

- » Niedokładnieoczyszczony materiał.
- » Zbyt duża średnica elektrody.
- » Nieodpowiednie przygotowanie krawędzi materiału.
- » Nieodpowiedni tryb spawania.

### Rozwiązywanie

- » Przed przystąpieniem do spawania dokładnie oczyścić obrabiane materiały.
- » Zmienić elektrodę na cieśszą.
- » Odpowiednio zeszlifować krawędzie.
- » Prowadzić elektrodę bliżej materiału.
- » Prowadzić uchwyt (palnik) równomiernie przez cały czas wykonywania spoiny.

## Domieszki wolframu w spoinie

### Przyczyna

- » Nieprawidłowe parametry spawania.
- » Nieodpowiednia elektroda.
- » Nieodpowiedni tryb spawania.

### Rozwiązywanie

- » Zwiększyć natężenie prądu spawania.
- » Używać grubszej elektrody.
- » Korzystać wyłącznie z gazów wysokiej jakości.
- » Starannie naostrzyć elektrodę.
- » Unikać kontaktu elektrody z jeziorkiem spawalniczym.

## Pęcherze w spoinie

### Przyczyna

» Niedostateczna osłona gazowa.

### Rozwiązywanie

» Odpowiednio wyregulować wypływ gazu.  
» Sprawdzić stan dyfuzora i dyszy gazowej.

## Przywieranie elektrody

### Przyczyna

» Nieodpowiednia długość łuku.

### Rozwiązywanie

» Zwiększyć odległość między elektrodą a materiałem.  
» Zwiększyć napięcie prądu spawania.

» Nieprawidłowe parametry spawania.

» Zwiększyć natężenie prądu spawania.  
» Zwiększyć napięcie prądu spawania.

» Nieodpowiedni tryb spawania.

» Zwiększyć kąt nachylenia uchwytu.

» Zbyt gruby materiał spawany.

» Zwiększyć natężenie prądu spawania.  
» Zwiększyć napięcie prądu spawania.

» Niewłaściwe ustawienie dynamiki łuku.

» Zwiększyć indukcyjność obwodu.

## Uszkodzenia krawędzi

### Przyczyna

» Nieprawidłowe parametry spawania.

### Rozwiązywanie

» Zwiększyć natężenie prądu spawania.  
» Zmienić elektrodę na cieńszą.

» Nieodpowiednia długość łuku.

» Prowadzić elektrodę bliżej materiału.  
» Zmniejszyć napięcie prądu spawania.

» Nieodpowiedni tryb spawania.

» Zmniejszyć częstotliwość oscylacji podczas wypełniania spoiny.  
» Zmniejszyć prędkość spawania.

» Niedostateczna osłona gazowa.

» Stosować odpowiedni gaz dla spawanego materiału.

## Utljenianie

### Przyczyna

» Niedostateczna osłona gazowa.

### Rozwiązywanie

» Odpowiednio wyregulować wypływ gazu.  
» Sprawdzić stan dyfuzora i dyszy gazowej.

## Porowatość

### Przyczyna

» Na powierzchni materiału spawanego znajduje się smar, lakier, rdza lub brud.

### Rozwiązywanie

» Przed przystąpieniem do spawania dokładnie oczyścić obrabiane materiały.

» Smar, lakier, rdza lub brud na powierzchni materiału spawanego.

» Korzystać wyłącznie z gazów wysokiej jakości.  
» Utrzymywać powierzchnię materiału spawanego w czystości.

» Wilgość w spoinie.

» Korzystać wyłącznie z gazów wysokiej jakości.  
» Utrzymywać powierzchnię materiału spawanego w czystości.

» Nieodpowiednia długość łuku.

» Prowadzić elektrodę bliżej materiału.  
» Zmniejszyć napięcie prądu spawania.

» Wilgość w gazie osłonowym.

» Korzystać wyłącznie z gazów wysokiej jakości.  
» Upewnić się, że instalacja gazowa jest utrzymywana w idealnym stanie.

» Niedostateczna osłona gazowa.

» Odpowiednio wyregulować wypływ gazu.  
» Sprawdzić stan dyfuzora i dyszy gazowej.

» Jeziorko spawalnicze zastyga zbyt szybko.

» Zmniejszyć prędkość spawania.  
» Przed spawaniem nagrzać obrabiany materiał.  
» Zwiększyć natężenie prądu spawania.

## Pęknięcia na gorąco

### Przyczyna

» Nieprawidłowe parametry spawania.

### Rozwiązywanie

» Zwiększyć natężenie prądu spawania.  
» Zmienić elektrodę na cieńszą.

- |  |   |
|--|---|
| » Na powierzchni materiału spawanego znajduje się smar, lakier, rdza lub brud. | » Przed przystąpieniem do spawania dokładnie oczyścić obrabiane materiały.    |
| » Smar, lakier, rdza lub brud na powierzchni materiału spawanego.              | » Korzystać wyłącznie z gazów wysokiej jakości.                               |
| » Nieodpowiedni tryb spawania.   | » Utrzymywać powierzchnię materiału spawanego w czystości.                    |
| » Spajane materiały mają różne właściwości.                                    | » Upewnić się, że wykonywane są odpowiednie czynności dla danego typu spoiny. |
|  | » Odpowiednio zeszlifować spajane krawędzie.                                  |

### Pęknięcie na zimno

#### Przyczyna

- » Wilgość w spoinie.
- » Specjalne wymagania konkretnej spoiny.

#### Rozwiążanie

- » Korzystać wyłącznie z gazów wysokiej jakości.
- » Utrzymywać powierzchnię materiału spawanego w czystości.
- » Przed spawaniem nagrzać obrabiany materiał.
- » Podgrzać spoinę po zakończeniu spawania.
- » Upewnić się, że wykonywane są odpowiednie czynności dla danego typu spoiny.

PL

## 6. INSTRUKCJA DLA OPERATORA

### 6.1 Spawanie elektrodą otuloną (MMA)

#### Przygotowanie krawędzi

Uzyskanie wysokiej jakości spoin wymaga dokładnego oczyszczania spajanych krawędzi z tlenku, rdzy i wszelkich innych zanieczyszczeń.

#### Wybór elektrody

Wybór średnicy używanej elektrody zależy od grubości materiału, pozycji spawania, rodzaju spoiny oraz sposobu przygotowania spajanych krawędzi.

Elektrody o dużych średnicach wymagają bardzo wysokiego natężenia prądu, z czym wiąże się wysoka temperatura spawania.

Rodzaj otuliny	Właściwości	Pozycje
Rutylowa	Łatwa obsługa	Wszystkie pozycje
Kwaśna	Duża prędkość topnienia	Na płask
Zwykła	Wytrzymałość mechaniczna	Wszystkie pozycje

#### Wybór natężenia

Dopuszczalny zakres natężenia prądu spawania dla danej elektrody podawany jest na opakowaniu elektrody przez jej producenta.

#### Zajarzenie i utrzymanie łuku


Łuk elektryczny powstaje przez potarcie końcówki elektrody o materiał podłączony do kabla masy, a następnie oderwanie jej od materiału i utrzymywanie w odległości roboczej.

Zajarzenie łuku znacznie ułatwia zwiększenie natężenia prądu spawania podczas zjarzania (funkcja Hot Start).

Po zjarzeniu łuku rdzeń elektrody zaczyna się topić i jest przekazywany na materiał spawany w postaci kropli metalu.

Zewnętrzna otulina elektrody ulega spalaniu, podczas którego powstaje gaz osłonowy niezbędny do zapewnienia dobrej jakości spoiny.

Krople metalu przekazywane do spoiny mogą powodować zwarcia i tym samym gaszenie łuku, jeśli zetkną się ze sobą w locie. Aby temu zapobiec stosuje się automatyczne zwiększenie natężenia prądu aż do przezwyciężenia zwarcia (funkcja Arc Force). Jeśli elektroda przywiera do materiału spawanego, należy zmniejszyć natężenie w celu jej oderwania (funkcja Antisticking).

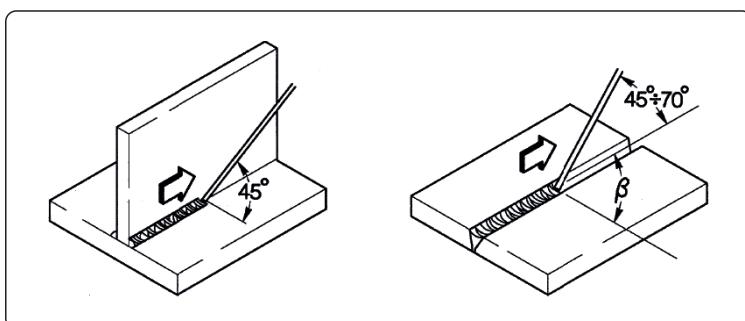

#### Spawanie

Kąt prowadzenia elektrody zależy od ilości ściegów. Najczęściej prowadzi się elektrodę oscylacyjnie, kończąc ściegi przy krawędziach spoiny, by uniknąć nadmiernego odkładania się materiału w części centralnej.

## Usuwanie żużlu

Spawanie elektrodą otuloną wymaga usunięcia żużlu ze spoiny po wykonaniu każdego ściegu.

Żużel usuwamy młotkiem spawalniczym lub szczotką drucianą.

## 6.2 Spawanie TIG (łukiem ciągłym)

### Opis

Spawanie TIG (Tungsten Inert Gas - elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego) polega na prowadzeniu łuku elektrycznego pomiędzy materiałem spawanym a nietopliwą elektrodą wykonaną z wolframu lub jego stopów (temperatura topnienia ok. 3370°C). Spawanie odbywa się w atmosferze obojętnego chemicznie gazu (argonu), który chroni jeziorko spawalnicze.


Występowanie domieszek wolframu w spoinie jest niebezpieczne, toteż nie wolno dopuścić do zetknięcia się końcówek elektrody i materiału spawanego. Z tego też powodu do zjarzania łuku wykorzystuje się iskrę o wysokiej częstotliwości, co pozwala na zdalne zjarzenie łuku.

Möżliwe jest również zjarzanie kontaktowe, powodujące niewielkie domieszkowanie wolframu. Zjarzanie tą metodą polega na zwarciu elektrody i materiału spawanego przy niskim natężeniu, a następnie oderwaniu elektrody, co spowoduje przekazanie łuku i narastanie prądu spawania do ustawionego natężenia roboczego.

Zapewnienie wysokiej jakości końcówki ściegu wymaga kontroli fazy opadania natężenia prądu oraz zapewnienia wypływu gazu osłonowego jeszcze przez jakiś czas po zgaszeniu łuku.

W wielu zastosowaniach bardzo wygodna jest możliwość szybkiego przełączania między dwoma ustawionymi wartościami natężenia. Umożliwia to funkcja BILEVEL.


### Biegunowość spawania

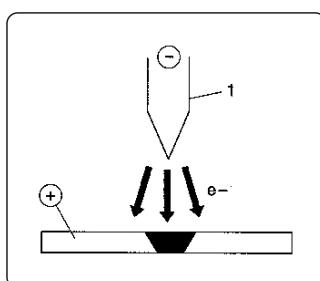

#### Biegunowość ujemna DC

Jest to najczęściej używana biegunowość. Zapewnia minimalne zużycie elektrody (1), gdyż 70% energii jest przekazywane na anodę (materiał spawany).


Möżliwe jest uzyskanie wąskich i głębokich jeziorek spawalniczych, z dużą prędkością spawania i niską temperaturą.

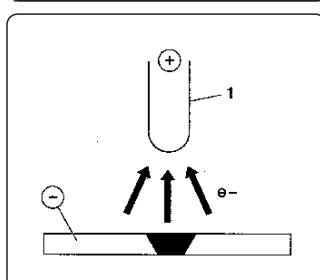

#### Biegunowość dodatnia DC

Biegunowość dodatnia jest przydatna przy spawaniu metali posiadających wierzchnią warstwę tlenku, charakteryzującego się znacznie wyższą temperaturą topnienia niż sam metal (np. aluminium).

Nie jest możliwe stosowanie wysokiego natężenia prądu, gdyż powoduje to nadmierne zużywanie się elektrody.

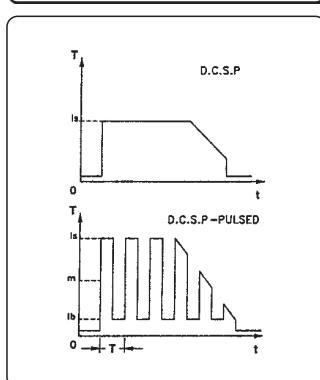

#### Spawanie DC prądem pulsującym z biegunowością ujemną.

Zastosowanie prądu pulsującego daje w wielu warunkach lepszą kontrolę nad jeziorkiem spawalniczym.

Impulsy prądu ( $I_p$ ) formują jeziorko, a prąd tła ( $I_b$ ) zapobiega zgasnięciu łuku. Dzięki tej metodzie możliwe jest spawanie cienkich blach z minimum odkształceń, lepszym współczynnikiem kształtu i mniejszym prawdopodobieństwem występowania pęknięć na gorąco i pęcherzy gazowych.

W miarę zwiększania częstotliwości (średnia częstotliwość), łuk staje się węższy i bardziej skupiony, co pozwala uzyskać jeszcze lepszą jakość spawania cienkich blach.

## **Właściwości procesu spawania TIG**

Metoda TIG daje bardzo dobre efekty przy spawaniu stali węglowej i domieszkowanej, pierwszych ściegach przy spawaniu rur i zadaniach, gdzie szczególnie istotny jest wygląd spoiny.

Wymagana jest biegunowość ujemna DC.

### **Przygotowanie krawędzi**


Konieczne jest dokładne oczyszczenie i przygotowanie krawędzi.

### **Wybór i ostrzenie elektrody**

Zaleca się stosowanie elektrod wolframowych z 2% domieszką toru (czerwone), ewentualnie z domieszką ceru lub lantanu, o średnicy zgodnej z poniższą tabelą:

<b>Zakres natężenia</b>			<b>Elektrody</b>	
<b>(DC-)</b>	<b>(DC+)</b>	<b>(AC)</b>	<b>Ø</b>	<b>α</b>
3-20 A	-	3-20 A	0,5 mm	30°
15-80 A	-	20-30 A	1,0 mm	30-60°
70-150 A	10-20 A	30-80 A	1,6 mm	60-90°
150-250 A	15-30 A	60-130 A	2,4 mm	90-120°
250-400 A	25-40 A	100-180 A	3,2 mm	120-150°
400-500 A	40-55 A	160-240 A	4,0 mm	150-180°
500-750 A	55-80 A	190-300 A	4,8 mm	150-180°
750-110 A	80-125 A	325-450 A	6,4 mm	150-180°

Elektrodę należy naostrzyć zgodnie z rysunkiem.

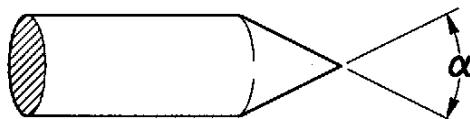

### **Pręt wypełniający**

Należy stosować materiał wypełniający o właściwościach mechanicznych zbliżonych do materiału spawanego.

Nie wolno używać ścinków materiału spawanego, gdyż mogą one zawierać zanieczyszczenia, które wpłynęłyby negatywnie na jakość spoiny.

### **Gaz osłonowy**


W praktyce używa się zawsze czystego (99,99%) argonu.

<b>Zakres natężenia</b>			<b>gazu</b>	
<b>(DC-)</b>	<b>(DC+)</b>	<b>(AC)</b>	<b>Dysza</b>	<b>Przepływ</b>
3-20 A	-	3-20 A	n° 4	5-6 l/min
15-80 A	-	20-30 A	n° 5	6-8 l/min
70-150 A	10-20 A	30-80 A	n° 6	7-10 l/min
150-250 A	15-30 A	60-130 A	n° 7	8-12 l/min
250-400 A	25-40 A	100-180 A	n° 8	10-14 l/min
400-500 A	40-55 A	160-240 A	n° 8	12-16 l/min
500-750 A	55-80 A	190-300 A	n° 10	15-20 l/min
750-110 A	80-125 A	325-450 A	n° 12	20-25 l/min

## 6.3 Spawania ciągłego (MIG/MAG)

### Wstęp

System spawalniczy MIG składa się ze źródła prądu stałego, podajnika drutu, szpuli drutu, uchwytu spawalniczego oraz źródła gazu osłonowego.

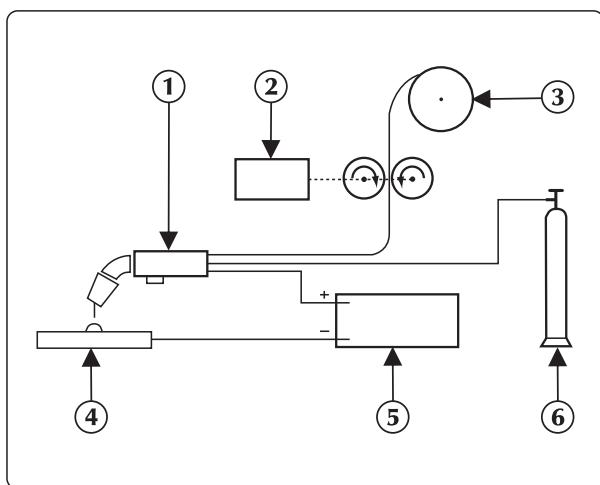

### System spawania ręcznego

Prąd spawania jest przekazywany na łuk za pośrednictwem toplowej elektrody podłączanej do bieguna dodatniego.


W ten sposób łuk przekazuje stopiony metal na materiał spawany. W celu uzupełniania drutu topionego podczas spawania konieczne jest podawanie drutu.

1. Palnik
2. Podajnik drutu
3. Drut spawalniczy
4. Spawana część
5. Generator
6. Butla

### Metody

Przy spawaniu w osłonie gazowej wyróżnia się dwa sposoby przekazywania materiału do spoiny, w zależności od sposobu odrywania kropli od elektrody.

Przy spawaniu ŁUKIEM KRÓTKIM (zwarciowym), topiąca się elektroda dotyka do jeziorka spawalniczego, co powoduje powstanie krótkiego spięcia i przerwanie topienia. Łuk jest ponownie zjarzany i cały cykl się powtarza.

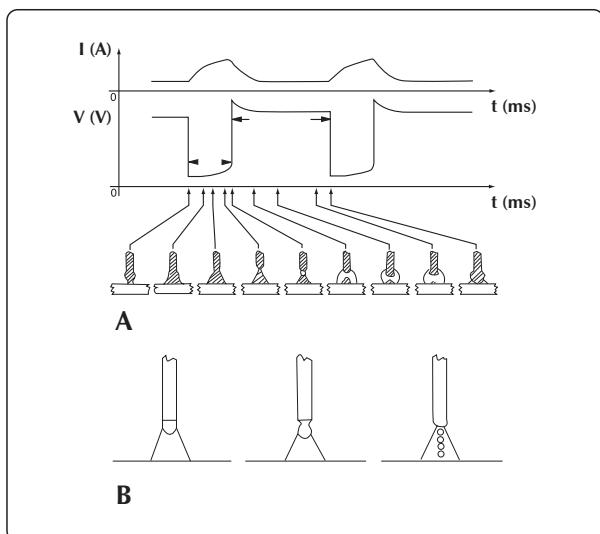

### Cykl spawania ŁUKIEM KRÓTKIM i NATRYSKOWYM


Drugim sposobem przekazywania kropli do spoiny jest spawanie ŁUKIEM NATRYSKOWYM, gdzie krople są odrywane od elektrody i wyrzucane w stronę jeziorka.

### Parametry spawania


Widoczność łuku eliminuje konieczność ścisłego trzymania się wartości w tabelach parametrów, gdyż spawacz ma bezpośrednią kontrolę nad jeziorkiem.

- Napięcie ma bezpośredni wpływ na wygląd kropli, ale rozmiar powierzchni spajanej można regulować poprzez odpowiednie zmiany pozycji uchwytu, co pozwala na uzyskiwanie różnych skupień przy tym samym napięciu.
- Prędkość podawania drutu jest proporcjonalna do natężenia prądu spawania.

Poniższe dwa wykresy przedstawiają zależności między poszczególnymi parametrami spawania.










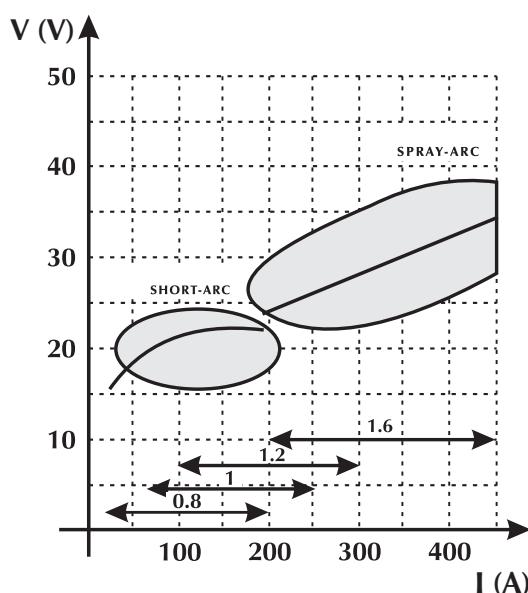


Wykres wyboru optymalnej charakterystyki roboczej.

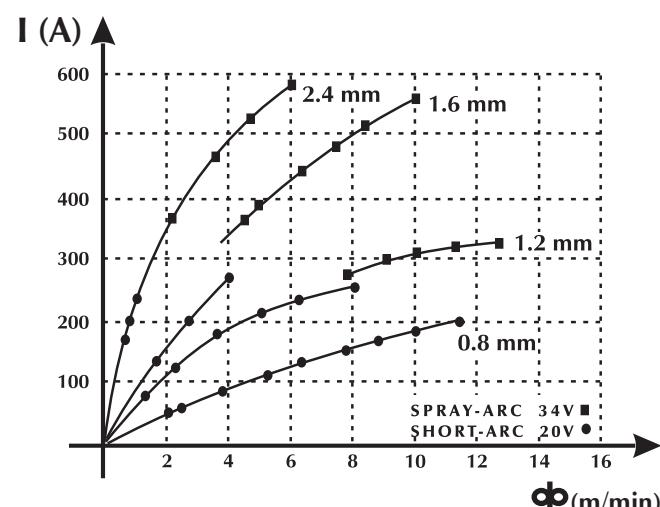


Zależność pomiędzy prędkością podawania drutu a natężeniem (charakterystyka topnienia) dla różnych średnic drutu.

#### Tabela wyboru orientacyjnych parametrów spawania dla najczęstszych zastosowań i średnic drutu

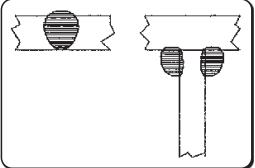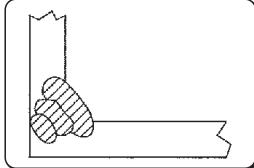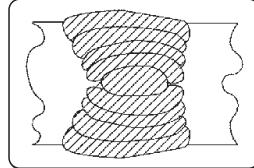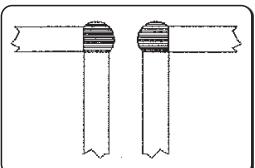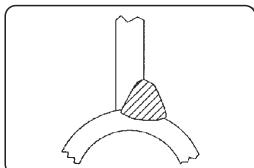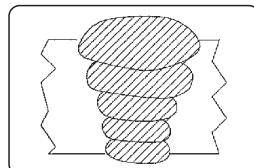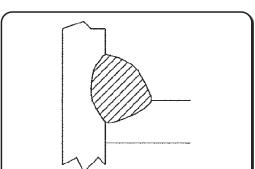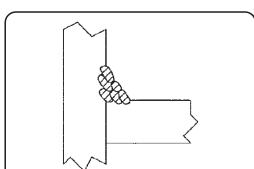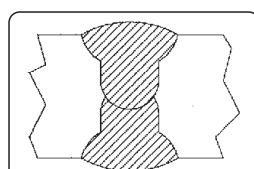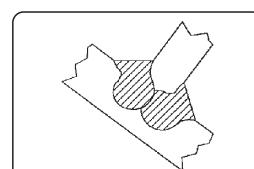
Napięcie rodzaj łuku	$\varnothing 0,8 \text{ mm}$	$\varnothing 1,0-1,2 \text{ mm}$	$\varnothing 1,6 \text{ mm}$	$\varnothing 2,4 \text{ mm}$
<b>16V - 22V ŁUKIEM KRÓTKIM</b>	 <b>60 - 160 A</b> Słabe przepalanie dla cienkich drutów	 <b>100 - 175 A</b> Dobre przepalanie i kontrola topnienia	 <b>120 - 180 A</b> Dobre topnienie płaskie i pionowe	 <b>150 - 200 A</b> Nieużywany
<b>24V - 28V ŁUK PÓŁKRÓTKI (Przejściowy)</b>	 <b>150 - 250 A</b> Automatyczne spoiny pachwinowe	 <b>200 - 300 A</b> Spawanie automatyczne z wysokim napięciem	 <b>250 - 350 A</b> Spawanie automatyczne w dół	 <b>300 - 400 A</b> Nieużywany
<b>30V - 45V ŁUKIEM NATRYSKOWYM</b>	 <b>150 - 250 A</b> Słabe przepalanie z regulacją do 200 A	 <b>200 - 350 A</b> Spawanie automatyczne dla wielu spoń	 <b>300 - 500 A</b> Dobre przepalanie w dół	 <b>500 - 750 A</b> Dobre przepalanie i obfite odkładanie przy grubych drutach

## Unalloyed steel

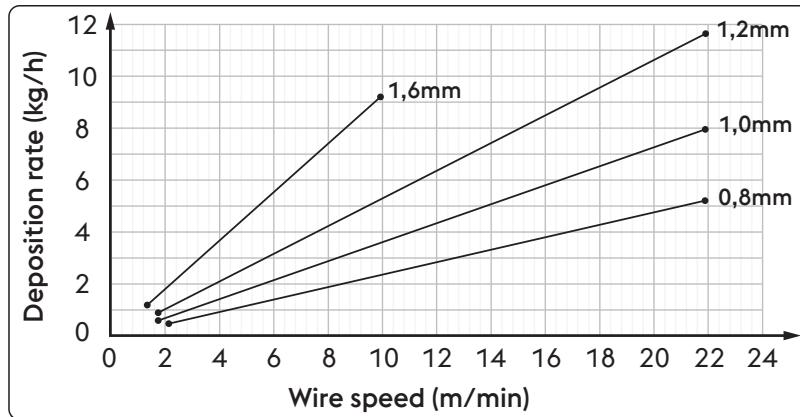


<b>Ø</b>	<b>Wire speed</b>	<b>Deposition rate</b>
0,8 mm	2,0 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	5,3 kg/h
1,0 mm	1,6 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	8,1 kg/h
1,2 mm	1,6 m/min	0,9 kg/h
	22,0 m/min	11,7 kg/h
1,6 mm	1,2 m/min	1,1 kg/h
	10,0 m/min	9,4 kg/h

## High alloyed steel

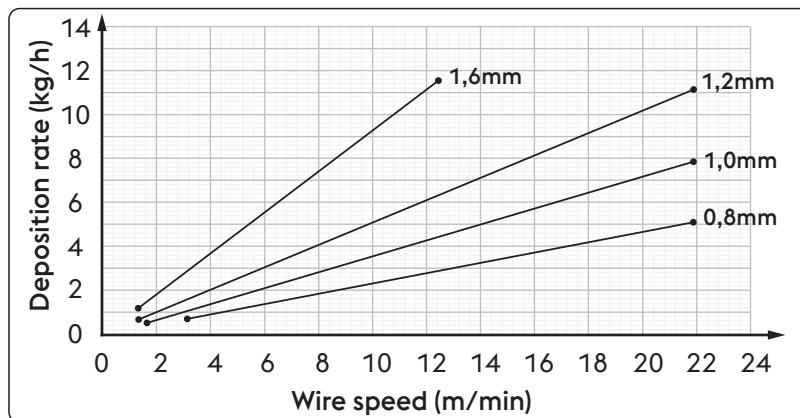

<b>Ø</b>	<b>Wire speed</b>	<b>Deposition rate</b>
0,8 mm	2,0 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	5,3 kg/h
1,0 mm	1,6 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	8,1 kg/h
1,2 mm	1,6 m/min	0,9 kg/h
	22,0 m/min	11,7 kg/h
1,6 mm	1,2 m/min	1,1 kg/h
	10,0 m/min	9,4 kg/h

## Aluminum alloy

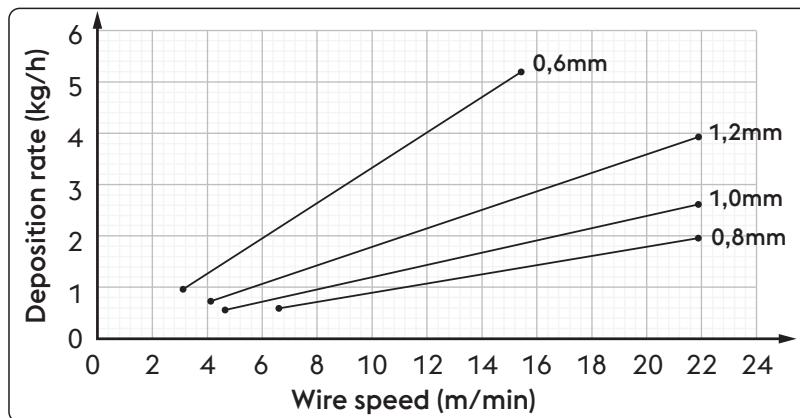

<b>Ø</b>	<b>Wire speed</b>	<b>Deposition rate</b>
0,8 mm	6,5 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	2,0 kg/h
1,0 mm	4,5 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	2,6 kg/h
1,2 mm	4,0 m/min	0,7 kg/h
	22,0 m/min	4,0 kg/h
1,6 mm	3,0 m/min	0,9 kg/h
	15,5 m/min	5,2 kg/h

## Gazy osłonowe

Rozróżnienie spawania MIG i MAG opiera się przede wszystkim na rodzaju gazu: gaz obojętny przy spawaniu MIG, gaz aktywny przy spawaniu MAG.

### - Dwutlenek węgla ( $\text{CO}_2$ )

Stosowanie  $\text{CO}_2$  jako gazu osłonowego pozwala na uzyskanie głębokiego przepalania przy wysokiej prędkości podawania drutu, dobrych właściwościach mechanicznych spoiny oraz niskich kosztach pracy. Używanie tego gazu stwarza jednak problemy związane ze składem chemicznym spoin, które zawierają dużo związków łatwo utlenialnych przy jednoczesnym zwiększeniu zawartości węgla w jeziorku.

Spawanie w osłonie czystego  $\text{CO}_2$  wiąże się również z takimi problemami, jak zbyt duży rozprysk oraz powodowana przez tlenek węgla porowatość spoiny.

### - Argon

Ten gaz obojętny stosowany jest w czystej postaci przy spawaniu stopów lekkich, natomiast do spawania nierdzewnej stali chromowo-niklowej zaleca się korzystanie z mieszanki z 2% domieszką tlenu i  $\text{CO}_2$ , dająccej bardziej stabilny łuk i lepszy kształt kropli.

### - Hel

Gaz ten jest czasem używany zamiast argonu, gdyż daje lepsze przepalanie przy grubych drutach oraz pozwala na szybsze podawanie drutu.

### - Mieszanka Argon-He

Daje stabilniejszy łuk od czystego helu oraz lepsze przepalanie i wyższą prędkość spawania niż czysty argon.

### - Mieszanki Argon- $\text{CO}_2$ i Argon- $\text{CO}_2$ -Tlen

Mieszanki te stosowane są przy spawaniu materiałów zawierających żelazo, zwłaszcza przy spawaniu ŁUKIEM KRÓTKIM, gdyż pozwalają na lepsze przekazywanie ciepła.

Mogą również być stosowane przy ŁUKU NATRYSKOWYM.

Mieszanki z reguły zawierają od 8% do 20%  $\text{CO}_2$  oraz ok. 5% tlenu.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi systemu.

Unalloyed steel / High alloyed steel		Aluminum alloy	
Zakres natężenia	Wypływ gazu	Zakres natężenia	Wypływ gazu
3-50 A	10-12 l/min	3-50 A	10-12 l/min
30-100 A	10-14 l/min	30-100 A	10-15 l/min
75-150 A	12-16 l/min	75-150 A	12-18 l/min
150-250 A	14-18 l/min	150-250 A	14-22 l/min
250-400 A	16-20 l/min	250-400 A	16-25 l/min
400-500 A	18-22 l/min	400-500 A	18-30 l/min

## 7. DANE TECHNICZNE

Parametry elektryczne <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Napięcie zasilania U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC) *	-/-	mΩ
Bezpiecznik zwłoczny	25	A
Magistrala komunikacyjna	CYFROWA	
Maks. moc	16.2	kVA
Maks. moc	10.9	kW
Pobór mocy w stanie nieaktywnym	35	W
Współczynnik mocy (PF)	0.68	
Wydajność ( $\mu$ )	88	%
Cos φ	0.99	
Maks. pobierane natężenie I1max	23.2	A
Natężenie rzeczywiste I1eff	16.5	A
Zakres regulacji	3÷320	A
Napięcie biegu jałowego Uo (MMA)	61	Vdc
Napięcie biegu jałowego Uo (MIG/MAG)	61	Vdc

\* To urządzenie spełnia normy EN / IEC 61000-3-11.

\* Ten sprzęt nie spełnia normy EN / IEC 61000-3-12. W przypadku podłączania do publicznej sieci niskiego napięcia instalator lub użytkownik sprzętu ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie, czy podłączenie urządzenia jest możliwe. W razie wątpliwości należy się skonsultować z operatorem sieci energetycznej. (Patrz sekcja "Pola elektromagnetyczne i zakłócenia" - "Klasyfikacja zgodności elektromagnetycznej urządzeń (EMC) według normy EN 60974-10/A1:2015").

Cykl pracy <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Cykl pracy MMA (40°C)		
(X=50%)	300	A
(X=60%)	290	A
(X=100%)	250	A
Cykl pracy MMA (25°C)		
(X=80%)	300	A
(X=100%)	290	A
Cykl pracy MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	320	A
(X=60%)	310	A
(X=100%)	260	A
Cykl pracy MIG/MAG (25°C)		
(X=90%)	320	A
(X=100%)	310	A

Charakterystyka fizyczna <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Stopień ochrony IP	IP23S	
Klasa cieplna	H	
Wymiary (dł.x gł.x wys.)	620x240x460	mm
Masa	20.2	Kg
Sekcja przewód zasilający	4x2.5	mm <sup>2</sup>
Długość kabla zasilającego	5	m
Normy konstrukcyjne	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

**Parametry elektryczne**
**TERRA NX 400 PME**
**U.M.**

Napięcie zasilania U1(50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax(@PCC)*	-/-	mΩ
Bezpiecznik zwłoczny	30	A
Magistrala komunikacyjna	CYFROWA	
Maks. moc	22.0	kVA
Maks. moc	16.2	kW
Pobór mocy w stanie nieaktywnym	33	W
Współczynnik mocy (PF)	0.74	
Wydajność ( $\mu$ )	89	%
$\cos \varphi$	0.99	
Maks. pobierane natężenie I1max	31.5	A
Natężenie rzeczywiste I1eff	22.3	A
Zakres regulacji	3÷400	A
Napięcie biegu jałowego Uo (MMA)	61	Vdc
Napięcie biegu jałowego Uo (MIG/MAG)	61	Vdc

\* Niniejsze urządzenie spełnia normę EN / IEC 61000-3-11, pod warunkiem, że maksymalna możliwa impedancja instalacji elektrycznej w punkcie dostępu do sieci publicznej nie będzie przekraczać wartości podanej jako "zmax". Jeśli urządzenie będzie podłączane do publicznej sieci niskiego napięcia, osoba je instalująca lub użytkująca ma obowiązek sprawdzić, czy jego podłączenie jest możliwe, w razie potrzeby konsultując się z operatorem sieci energetycznej.

\* Ten sprzęt nie spełnia normy EN / IEC 61000-3-12. W przypadku podłączania do publicznej sieci niskiego napięcia instalator lub użytkownik sprzętu ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie, czy podłączenie urządzenia jest możliwe. W razie wątpliwości należy się skonsultować z operatorem sieci energetycznej. (Patrz sekcja "Pola elektromagnetyczne i zakłócenia" - "Klasyfikacja zgodności elektromagnetycznej urządzeń (EMC) według normy EN 60974-10/A1:2015").

**Cykl pracy**
**TERRA NX 400 PME**
**U.M.**

Cykl pracy MMA (40°C)		
(X=50%)	400	A
(X=60%)	360	A
(X=100%)	340	A
Cykl pracy MMA (25°C)		
(X=80%)	400	A
(X=100%)	360	A
Cykl pracy MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	400	A
(X=60%)	360	A
(X=100%)	340	A
Cykl pracy MIG/MAG (25°C)		
(X=80%)	400	A
(X=100%)	360	A

**Charakterystyka fizyczna**
**TERRA NX 400 PME**
**U.M.**

Stopień ochrony IP	IP23S	
Klasa cieplna	H	
Wymiary (dł. x gł. x wys.)	620x240x460	mm
Masa	22.5	Kg
Sekcja przewód zasilający	4x4	mm <sup>2</sup>
Długość kabla zasilającego	5	m
Normy konstrukcyjne	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

**Parametry elektryczne  
TERRA NX 500 PME**

U.M.

Napięcie zasilania U1(50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC) *	-/-	mΩ
Bezpiecznik zwłoczny	40	A
Magistrala komunikacyjna	CYFROWA	
Maks. moc	29.7	kVA
Maks. moc	22.2	kW
Pobór mocy w stanie nieaktywnym	34	W
Współczynnik mocy (PF)	0.74	
Wydajność ( $\mu$ )	90	%
Cos φ	0.99	
Maks. pobierane natężenie I1max	42.1	A
Natężenie rzeczywiste I1eff	29.7	A
Zakres regulacji	3÷500	A
Napięcie biegu jałowego Uo (MMA)	61	Vdc
Napięcie biegu jałowego Uo (MIG/MAG)	61	Vdc

\* Niniejsze urządzenie spełnia normę EN / IEC 61000-3-11, pod warunkiem, że maksymalna możliwa impedancja instalacji elektrycznej w punkcie dostępu do sieci publicznej nie będzie przekraczać wartości podanej jako "zmax". Jeśli urządzenie będzie podłączane do publicznej sieci niskiego napięcia, osobą je instalującą lub użytkującą ma obowiązek sprawdzić, czy jego podłączenie jest możliwe, w razie potrzeby konsultując się z operatorem sieci energetycznej.

\* Ten sprzęt nie spełnia normy EN / IEC 61000-3-12. W przypadku podłączania do publicznej sieci niskiego napięcia instalator lub użytkownik sprzętu ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie, czy podłączenie urządzenia jest możliwe. W razie wątpliwości należy się skonsultować z operatorem sieci energetycznej. (Patrz sekcja "Pola elektromagnetyczne i zakłócenia" - "Klasyfikacja zgodności elektromagnetycznej urządzeń (EMC) według normy EN 60974-10/A1:2015").

**Cykl pracy  
TERRA NX 500 PME**

U.M.

Cykl pracy MMA (40°C)		
(X=50%)	500	A
(X=60%)	470	A
(X=100%)	420	A
Cykl pracy MMA (25°C)		
(X=80%)	500	A
(X=100%)	470	A
Cykl pracy MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	500	A
(X=60%)	470	A
(X=100%)	420	A
Cykl pracy MIG/MAG (25°C)		
(X=80%)	500	A
(X=100%)	470	A

**Charakterystyka fizyczna  
TERRA NX 500 PME**

U.M.

Stopień ochrony IP	IP23S	
Klasa cieplna	H	
Wymiary (dł. x gł. x wys.)	620x240x460	mm
Masa	27.3	Kg
Sekcja przewód zasilający	4x6	mm <sup>2</sup>
Długość kabla zasilającego	5	m
Normy konstrukcyjne	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

## 8. TABLICZKA ZNAMIONOWA

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
TERRA NX 320 PME				N°
3~ EN 60974-1/A1:2019 IEC 60974-10/A1:2015 Class A				
3A/10.0V - 320A/30.0V				
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	320A	310A
	U <sub>2</sub>		29.5V	27.0V
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	300A	290A
	U <sub>2</sub>		32.0V	31.6V
3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub> 400V	I <sub>1max</sub>	23.2A	I <sub>1eff</sub> 16.5A
IP 23 S				

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
TERRA NX 400 PME				N°
3~ EN 60974-1/A1:2019 IEC 60974-10/A1:2015 Class A				
3A/14.0V - 400A/34.0V				
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	400A	360A
	U <sub>2</sub>		34.0V	32.0V
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	400A	360A
	U <sub>2</sub>		36.0V	34.4V
3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub> 400V	I <sub>1max</sub>	31.5A	I <sub>1eff</sub> 22.3A
IP 23 S				

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
TERRA NX 500 PME				N°
3~ EN 60974-1/A1:2019 IEC 60974-10/A1:2015 Class A				
3A/14.0V - 500A/39.0V				
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	500A	470A
	U <sub>2</sub>		39.0V	37.5V
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	500A	420A
	U <sub>2</sub>		40.0V	38.8V
3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub> 400V	I <sub>1max</sub>	42A	I <sub>1eff</sub> 29.7A
IP 23 S				

## 9. OPIS TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ŹRÓDŁA PRĄDU

1	2
3	4
5	6
7	9
8	10
12	15
13	15A
14	15B
18	19
22	UK CA
CE	EAC
EAC	UKCA
MADE IN ITALY	CE

11

12 15 16 17

13 15A 16A 17A

14 15B 16B 17B

11

12 15 16 17

13 15A 16A 17A

14 15B 16B 17B

18 19 20 21

22 UK CA CE MADE IN ITALY

CE Deklaracja zgodności EU  
 EAC Deklaracja zgodności EAC  
 UKCA Deklaracja zgodności UKCA

- 1 Znak firmowy
- 2 Nazwa i adres producenta
- 3 Model urządzenia
- 4 Numer seryjny  
XXXXXXXXXXXXX Rok produkcji
- 5 Symbol typu spawarki
- 6 Spełniane normy
- 7 Symbol metody spawania
- 8 Symbol bezpieczeństwa urządzeń dopuszczonych do pracy w warunkach zwiększonego zagrożenia porażenia prądem
- 9 Symbol prądu spawania
- 10 Napięcie biegu jałowego
- 11 Zakres natężenia prądu spawania wraz z odpowiadającymi wartościami napięcia
- 12 Symbol cyklu pracy
- 13 Symbol natężenia prądu spawania
- 14 Symbol napięcia prądu spawania
- 15 Cykle pracy
- 16 Cykle pracy
- 17 Cykle pracy
- 18 Natężenie prądu spawania w cyklu pracy
- 19 Natężenie prądu spawania w cyklu pracy
- 20 Natężenie prądu spawania w cyklu pracy
- 21 Natężenie prądu spawania w cyklu pracy
- 22 Stopień ochrony

## ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ЕС

Строитель

voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY  
Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - [www.voestalpine.com/welding](http://www.voestalpine.com/welding)

RU

заявляет под свою исключительную ответственность, что следующий продукт:

TERRA NX 320 PME	55.13.012
TERRA NX 400 PME	55.13.013
TERRA NX 500 PME	55.13.014

имеет следующие сертификаты EU:

2014/35/EU LOW VOLTAGE DIRECTIVE  
2014/30/EU EMC DIRECTIVE  
2011/65/EU RoHS DIRECTIVE

и что были применены следующие гармонизированные стандарты:


EN IEC 60974-1/A1:2019 WELDING POWER SOURCE  
EN 60974-10/A1:2015 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

Документация, подтверждающая соответствие директивам, будет храниться для проверки у вышеупомянутого производителя.

Любое использование или внесение изменений без предварительного согласия voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. делает данный сертификат соответствия недействительным.

Onara di Tombolo, 03/07/2023

voestalpine Böhler Welding Selco s.r.l.

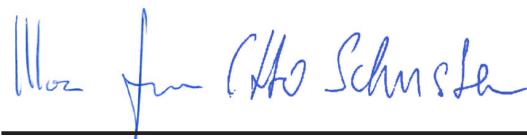

Mirco Frasson  
Managing Directors

Otto Schuster  
Managing Directors

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. БЕЗОПАСНОСТЬ .....</b>	<b>59</b>
1.1 Условия использования системы.....	59
1.2 Защита сварщика, окружающей среды и персонала.....	59
1.3 Защита от газа и дыма.....	60
1.4 Пожаро- и взрывобезопасность .....	61
1.5 Предупреждение при использовании газовых баллонов .....	61
1.6 Защита от поражения электрическим током .....	61
1.7 Электромагнитные поля и помехи.....	61
1.8 Классификация защиты по IP.....	63
1.9 Утилизация .....	63
<b>2. УСТАНОВКА.....</b>	<b>63</b>
2.1 Подъем, транспортировка и разгрузка оборудования.....	63
2.2 Установка аппарата.....	63
2.3 Соединение .....	63
2.4 Подготовка аппарата к работе .....	64
<b>3. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ .....</b>	<b>67</b>
3.1 Задняя панель .....	67
3.2 Задняя панель .....	67
3.3 Панель разъемов .....	67
3.4 Передняя панель управления TERRA NX 400/500 PME.....	68
3.5 Передняя панель управления TERRA NX 320 PME .....	68
<b>4. РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....</b>	<b>68</b>
4.1 Регулярное обслуживание аппарата .....	68
4.2 Verantwoordelijkheid.....	69
<b>5. ПРИЧИНЫ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ И ИХ РЕШЕНИЯ .....</b>	<b>69</b>
<b>6. РАБОЧИЕ ИНСТРУКЦИИ.....</b>	<b>74</b>
6.1 Ручная дуговая сварка штучным электродом с покрытием (MMA) .....	74
6.2 Аргонодуговая сварка (с непрерывной дугой).....	74
6.3 Основы полуавтоматической сварки (MIG/MAG) .....	76
<b>7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....</b>	<b>81</b>
<b>8. ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ.....</b>	<b>84</b>
<b>9. ЗАВОДСКИЕ МАРКИ ВЫПРЯМИТЕЛЯ.....</b>	<b>85</b>
<b>10. СХЕМА .....</b>	<b>339</b>
<b>11. РАЗЪЕМЫ .....</b>	<b>342</b>
<b>12. СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ .....</b>	<b>344</b>

## СИМВОЛЫ



Сообщение о непосредственной опасности серьезных телесных повреждений или поведения, могущего привести к серьезным телесным повреждениям.



Важное замечание, которое следует соблюдать для предупреждения небольших травм персонала или повреждений оборудования.



Замечания, отмеченные этим символом, представляют собой главным образом описание технических или эксплуатационных особенностей аппарата.

# 1. БЕЗОПАСНОСТЬ



Перед использованием аппарата внимательно прочтите настоящую инструкцию.

Не допускается выполнение операций или внесение изменений, не предусмотренных настоящей инструкцией. Производитель не несет ответственности за травмы персонала или повреждения оборудования, вызванные незнанием или некорректным использованием предписаний, изложенных в настоящей инструкции.

Это руководство по эксплуатации должно постоянно храниться в месте эксплуатации устройства. Кроме инструкций, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, также должны соблюдаться общие и местные правила предотвращения несчастных случаев и предписания в области защиты окружающей среды.



Все лица, участвующие в вводе в эксплуатацию, эксплуатации и техническом обслуживании устройства, должны:

- иметь соответствующую квалификацию;
- обладать знаниями в области сварки;
- полностью прочитать данное руководство по эксплуатации и точно его соблюдать.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы или проблемы при использовании установки или Вы не нашли описания по интересующему Вас вопросу в данной инструкции, обратитесь к специалисту.

RU

## 1.1 Условия использования системы



Любая установка предназначена для выполнения только тех операций, для которых она была разработана. Значения параметров сварки не должны превышать предельных значений, указанных на табличке технических данных и/или представленных в данной инструкции. Все операции должны соответствовать национальным или международным стандартам безопасности. В случае несоблюдения представленных инструкций, производитель не несет никакой ответственности за возможные последствия.



Данный аппарат предназначен для профессионального использования в условиях промышленного производства. Производитель не несет никакой ответственности за возможные последствия при использовании аппарата в домашних условиях.



При использовании установки температура окружающей среды должна находиться в пределах от -10°C до +40°C (от +14°F до +104°F).

Температура окружающей среды при перевозке или хранении установки должна находиться в пределах от -25°C до +55°C (от -13°F до 311°F).

В целях безопасности, помещения, в которых используется установка, должны быть очищены от пыли, кислоты, газов и других разъедающих веществ.

При использовании установки относительная влажность окружающей среды не должна превышать 50% при температуре окружающей среды 40°C (104°F).

При использовании установки относительная влажность окружающей среды не должна превышать 90% при температуре окружающей среды 20°C (68°F).

Максимальная высота поверхности, на которой устанавливается аппарат, не должна превышать 2,000 метров (6,500 футов) над уровнем моря.



Не используйте данный аппарат для размораживания труб.

Не используйте данное оборудование для подзарядки батарей или аккумуляторов.

Не используйте данное оборудование для запуска двигателей.



## 1.2 Защита сварщика, окружающей среды и персонала

Процесс сварки является вредным для организма источником радиоактивных излучений, шума, тепловых излучений и выделений газа. При выполнении сварочных работ используйте огнеупорные перегородки для защиты окружающих людей от излучений, искр и брызг раскаленного металла. Предупредите любых третьих лиц о том, чтобы не смотреть в сварной шов и защищать себя от лучей дуги или раскаленного металла.



Всегда надевайте защитную одежду для защиты от дуги, искр и брызг металла. Рабочая одежда должна полностью закрывать тело, а также соответствовать следующим требованиям:

- должна быть неповрежденной и в надлежащем состоянии
- огнеупорной
- обладать изолирующими свойствами и быть сухой
- подходить по размеру. Костюм не должен иметь манжет и отворотов.



Всегда используйте прочную обувь, обеспечивающую защиту от воды.

Всегда используйте специальные перчатки, обеспечивающие защиту от электричества, а также высоких и низких температур.



Используйте маски с боковыми защитными щитками и специальными защитными фильтрами для глаз (не ниже NR10).



Всегда используйте защитные очки с боковыми щитками, особенно при выполнении операций, связанных с ручной или механической очисткой сварочного соединения от шлаков и окислов.



Не надевайте контактные линзы!



Если уровень шума во время сварки превышает допустимые пределы, используйте наушники. Если уровень шума при выполнении сварочных работ превышает пределы, установленные стандартом для некоторой территории, проследите, чтобы все окружающие были снабжены наушниками.



Во время сварочного процесса боковые панели аппарата должны быть закрыты. Не производите каких-либо модификаций установки. Следите за тем, чтобы Ваши руки, волосы, одежда, инструменты и т.д. не соприкасались с подвижными частями аппарата, такими как: вентиляторы, шестерни, ролики и валы, катушка с проволокой. Во время работы, не касайтесь шестерней механизма, подающего проволоку. Игнорирование защитных устройств, установленных на подающем проволоку механизме, является очень опасным и снимает с производителя ответственность за возможное причинение вреда людям или собственности.



Во время намотки или подачи проволоки, следите за тем, чтобы Ваша голова находилась на значительном расстоянии от горелки MIG/MAG.

Поступающая из горелки проволока может причинить серьезный вред рукам, лицу и глазам.



Не прикасайтесь к только что сваренным поверхностям, высокая температура может привести к серьезному ожогу. Соблюдайте все вышеизложенные инструкции также и после завершения сварочного процесса, так как во время охлаждения свариваемых поверхностей могут появляться брызги.



Перед началом работы или проведением обслуживания, убедитесь в том, что горелка холодная.



Перед отключением шлангов подачи и отвода жидкости, убедитесь в том, что блок охлаждения отключен от сети питания. Горячая жидкость, выходящая из шлангов, может стать причиной возникновения ожога.



Всегда держите поблизости аптечку первой помощи.

Нельзя недооценивать травмы или ожоги, полученные во время сварочных работ.



Перед тем, как оставить рабочее место, убедитесь в его безопасности, во избежание причинения случайного вреда людям или имуществу.

### 1.3 Защита от газа и дыма



Пыль, дым и газ, образующиеся во время сварки, могут быть вредными для здоровья человека.

При особых условиях, испарения, вызванные процессом сварки, могут привести к возникновению раковых заболеваний или причинить вред плоду во время беременности.

- Держите голову на большом расстоянии от сварочного газа и испарений.
- Позаботьтесь об организации естественной или искусственной вентиляции территории проведения работ.
- В случае плохой вентиляции помещения, используйте защитные маски и дыхательные аппараты.
- В случае проведения работ в тесных, закрытых помещениях, сварка должна проводиться в присутствии и под наблюдением еще одного человека, находящегося вне места проведения работ.
- Не используйте для вентиляции кислород.
- Убедитесь в том, что работает отсос, регулярно проверяйте количество опасных выхлопных газов в соответствии с установленными пределами и правилами техники безопасности.
- Количество и опасность уровня газов зависит от свариваемого материала, присадочных материалов и используемых чистящих средств. Следуйте инструкциям производителя и инструкции, изложенной в технической документации.
- Не производите сварочные работы вблизи окрасочного/смазочного цехов.
- Газовые баллоны должны располагаться на улице или в помещениях с хорошей вентиляцией.

## 1.4 Пожаро- и взрывобезопасность



Процесс сварки может стать причиной возникновения пожара и/или взрыва.

- Очистите рабочую и окружающую зоны от легковоспламеняющихся или горючих веществ и объектов.
- Вспламеняющиеся материалы должны находиться на расстоянии не менее 11 метров (35 футов) от зоны сварки или должны быть защищены надлежащим образом.
- Искры и раскаленные частички могут отлетать на достаточно большие расстояния. Уделите особое внимание безопасности людей и имущества.
- Не проводите работы по сварке на поверхности или вблизи емкостей, находящихся под давлением.
- Не выполняйте сварочные работы на закрытых емкостях или трубах. Будьте особенно внимательны при осуществлении сварки труб и емкостей, даже если они открыты, пустые и изчищены надлежащим образом. Любые остатки газа, топлива, масла и подобных веществ могут стать причиной взрыва.
- Не проводите сварочные работы в помещениях, содержащих взрывоопасную пыль, газы и испарения.
- При завершении процесса сварки, убедитесь в том, что цепь, находящаяся под напряжением, не сможет соприкоснуться каким-либо образом с цепью заземления.
- Всегда держите под рукой огнетушители или другие материалы для борьбы с пожаром.

## 1.5 Предупреждение при использовании газовых баллонов



Баллоны с инертным газом, находящимся под давлением, могут взорваться при несоблюдении условий их транспортировки, хранения и неправильного использования.

- Баллоны должны быть установлены в вертикальном положении у стены или при помощи других поддерживающих устройств, для предупреждения их падения.
- Закручивайте защитный колпачок клапана баллона во время его транспортировки, эксплуатации и после завершения процесса сварки.
- Не подвергайте баллоны воздействию прямых солнечных лучей и сильных перепадов температуры. Не подвергать баллоны воздействию слишком низкой или слишком высокой температуры.
- Недопускайте, чтобы на баллон воздействовали открытое пламя, электрическая дуга, горелка, электрододержатель или раскаленные капли металла.
- Газовые баллоны должны находиться на значительном расстоянии от сварочных цепей и электрических цепей.
- При открытии клапана баллона, держите голову на значительном расстоянии от отверстия выхода газа.
- Всегда закрывайте клапан баллона при завершении сварочного процесса.
- Никогда не производите сварку баллонов, содержащих газ, находящийся под давлением.
- Никогда не соединяйте баллон со скатым воздухом непосредственно с редуктором давления. Давление может превысить нагрузку редуктора, что может привести к взрыву.

## 1.6 Защита от поражения электрическим током



Поражение электрическим током может привести к летальному исходу.

- Неприкасайтесь к внутренним и наружным токоведущим частям сварочной аппаратуры в то время, когда он подключен к сети питания (горелки, электрододержатели, провод заземления, электроды, проволока, ролики и катушка подключены к сварочной цепи).
- Убедитесь, что установка защищены от воздействия электрического тока. Проверьте надежность заземления.
- Убедитесь в правильности подключения установки изажима заземления.
- Не дотрагивайтесь до двух горелок или электрододержателей одновременно.
- В случае поражения электрическим током сразу же прекратите сварочный процесс.

## 1.7 Электромагнитные поля и помехи



Ток, проходящий через наружные и внутренние провода, является причиной возникновения электромагнитных полей, сходных с полями сварочного провода и установки.

- При длительном действии, электромагнитные поля могут вызывать негативные для здоровья человека последствия (точный характер этих действий пока еще не установлен).
- Электромагнитные поля могут препятствовать работе слуховых аппаратов.



При наличии в организме электронного стимулятора сердца, перед выполнением сварочных операций необходимо проконсультироваться у врача.

## 1.7.1 Классификация ЭМС в соответствии с директивой: EN 60974-10/A1:2015.

### Класса В

Оборудование класса В отвечает требованиям на электромагнитную совместимость в промышленной и жилой зонах, включая жилые помещения, где электроэнергия обеспечивается коммунальной низковольтной системой электроснабжения.

### Класса А

Оборудование класса А не может использоваться в жилых помещениях, где электроэнергия обеспечивается коммунальной низковольтной системой электроснабжения. В обеспечении электромагнитной совместимости оборудования класса А в подобных местах из-за кондуктивных, а также радиационных помех могут возникнуть потенциальные трудности.

Для получения дополнительной информации см. Главу: ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ или же ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

## 1.7.2 Установка, использование и проверка окружающей территории

Данное оборудование произведено в соответствии с требованиями стандарта EN 60974-10/A1:2015 и имеет класс А.

Данный аппарат предназначен для профессионального использования в условиях промышленного производства.

Производитель не несет никакой ответственности за возможные последствия при использовании аппарата в домашних условиях.



Персонал, проводящий установку и эксплуатацию данного оборудования, должен обладать необходимой квалификацией, выполнять установку и эксплуатацию в соответствии с указаниями производителя и нести всю ответственность за установку и эксплуатацию оборудования. Электромагнитные помехи, производимые оборудованием, устраняются пользователем оборудования при технической поддержке производителя.



В любом случае, электромагнитные помехи должны быть снижены до такого уровня, чтобы не мешать работе другого оборудования.



Перед установкой оборудования, рекомендуется провести оценку ожидаемого уровня электромагнитных помех и их вредного влияния на окружение. В первую очередь, должен учитываться фактор причинения вреда здоровью окружающего персонала. Особенно это важно для людей, которые пользуются слуховыми аппаратами и кардиостимуляторами.

## 1.7.3 Требования к питающей сети

Высокомощное оборудование из-за величины первичного тока питания может влиять на качество энергии в сети. Поэтому к некоторым видам оборудования (см.технические характеристики) могут применяться ограничения по включению или требования, касающиеся максимально допустимого сопротивления питающей сети ( $Z_{max}$ ) или минимальной мощности ( $S_{sc}$ ) в точке сопряжения с коммунальной сетью (точка включения в сеть). В этом случае подключение оборудования будет являться ответственностью установщика или пользователя оборудования, которые при необходимости должны проконсультироваться с оператором распределительной сети о возможности подключения. В случае возникновения электромагнитных помех возможно использование дополнительных средств защиты, например, сетевых фильтров.

Необходимо также рассмотреть возможность экранирования кабеля питания аппарата.

Для получения дополнительной информации см. Главу: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

## 1.7.4 Предосторожности для кабелей

Для снижения действий электромагнитного поля до минимального значения, соблюдайте следующие инструкции:

- Там где это возможно, скрутите и закрепите вместе провод заземления и силовой кабель.
- Не закручивайте провода вокруг своего тела.
- Нестойте между силовым кабелем и проводом заземления (оба кабеля должны быть расположены с одной стороны).
- Кабели горелок должны иметь минимальную длину, располагаться недалеко друг от друга и по возможности - на уровне земли.
- Установка должна находиться на некотором расстоянии от зоны сварки.
- Кабели должны находиться на значительном расстоянии друг от друга.

## 1.7.5 Заземление

Заземление всех металлических элементов самого сварочного оборудования, а также металлических объектов, находящихся в непосредственной близости от него, должны быть согласованы между собой. Размещение разъемов заземления должно быть выполнено в соответствии с требованиями действующих местных стандартов.

## 1.7.6 Заземление свариваемых деталей

Заземление свариваемых деталей может эффективно сократить электромагнитные помехи, генерируемые аппаратом. Однако оно не всегда возможно по соображениям электробезопасности или в силу конструкционных особенностей свариваемых деталей. Необходимо помнить, что заземление свариваемых деталей не должно увеличивать риск поражения сварщика электрическим током или какого-либо повреждения другого электрооборудования. Заземление должно выполняться в соответствии с требованиями действующих местных стандартов.

## 1.7.7 Экранирование

Частичное экранирование кабелей и корпусов другого электрооборудования, находящихся вблизи от сварочного аппарата также может эффективно сократить влияние электромагнитных помех.

Полное экранирование сварочной установки выполняется только в особых случаях.

## 1.8 Классификация защиты по IP

### IP23S

 IP

- Система защиты против попадания в опасные части аппарата пальцев или других посторонних предметов, диаметр которых больше либо равен 12.5 мм.
- Система защиты от капель дождя, падающих под углом 60° относительно вертикальной линии.
- Защита от попадания воды в аппарат, когда подвижные части находятся в нерабочем состоянии.

## 1.9 Утилизация



Невыбрасывайте электрооборудование в контейнер для бытового мусора!

В соответствии с Европейской Директивой 2012/19/EU по отходам электрического и электронного оборудования и ее исполнением с соблюдением национального законодательства электрооборудование, отработавшее свой срок службы, следует собирать отдельно и сдавать в центр утилизации. Владелец оборудования должен навести справки в местных органах власти по уполномоченным центрам сбора. Следуя Директиве Европейского Союза, Вы принимаете участие в сохранении окружающей среды и человеческого здоровья!

» Для получения более подробной информации заходите на сайт.

RU

## 2. УСТАНОВКА



Сборка и установка аппарата должна производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующую авторизацию производителя.



Перед установкой, убедитесь в том, что аппарат отключен от сети питания.



Не допускается последовательное или параллельное включение более одного аппарата.

### 2.1 Подъем, транспортировка и разгрузка оборудования

- Аппарат имеет ручку для его переноса.
- Аппарат не оснащен специальными приспособлениями для его подъема. Пользуйтесь вилочным погрузчиком.
- Во время перемещения аппарата, следите за тем, чтобы он не наклонялся.



Всегда учитывайте реальный вес оборудования (см. технические характеристики).

Не допускайте, чтобы груз транспортировался или оставался подвешенным над людьми или предметами.

Не допускайте падения аппарата или отдельных его частей, не бросайте его при транспортировке.



Запрещается поднимать аппарат за ручку.

### 2.2 Установка аппарата



При размещении источника питания, соблюдайте следующие правила:

- Органы управления и разъемы должны быть легко доступны.
- Не размещайте оборудование в тесных помещениях.
- Не размещайте аппарат на наклонных поверхностях с углом наклона более 10°.
- Размещайте аппарат в сухом, чистом и хорошо проветриваемом помещении.
- Защищайте оборудование от действия прямых солнечных лучей и дождя.

### 2.3 Соединение



Выпрямитель оснащен сетевым кабелем для подключения к трехфазной сети питания.

Аппарат может питаться от:

- трехфазной 400В

Допустимые колебания напряжения в питающей сети составляют ±15% от номинального значения.



Во избежание повреждения оборудования и травм персонала необходимо ПЕРЕД подключением аппарата к сети проверить установленное значение напряжения питания (и соответствие его напряжению сети), а также пороговые напряжения сетевых предохранителей. Кроме этого следует убедиться, что аппарат подключается к розетке, имеющей заземление.



Система может работать от генераторной установки, гарантируя стабильную подачу напряжения с отклонением ±15% по отношению к номинальному значению напряжения заявленного производителем, при любых рабочих условиях и при максимальном значении мощности аппарата. Обычно мы рекомендуем использовать генераторную установку мощностью в два раза выше мощности аппарата для однофазного источника питания, и в полтора раза выше для трехфазного источника питания. Мы советуем использовать генераторную установку с системой электронного регулирования.



Во избежание поражения персонала электрическим током, система должна быть заземлена. Аппарат оснащен проводом заземления (желтый - зеленый), который должен быть подключен к разъему, оснащенному заземленным контактом. Этот желтый/зеленый провод нельзя использовать с другими проводниками. Перед подключением аппарата убедитесь в наличии центрального контура заземления на данной территории и в исправности розетки. Используйте вилки, которые соответствуют требованиям техники безопасности.



Электрическое подключение аппарата должно осуществляться персоналом, имеющим необходимую квалификацию, и в соответствии с нормативами, принятыми в данной стране.


RU

## 2.4 Подготовка аппарата к работе

### 2.4.1 Подготовка аппарата для ручной дуговой сварки MMA




Подключение, показанное на рисунке, предназначено для сварки с обратной полярностью. Для сварки с прямой полярностью, подключите зажимы наоборот.

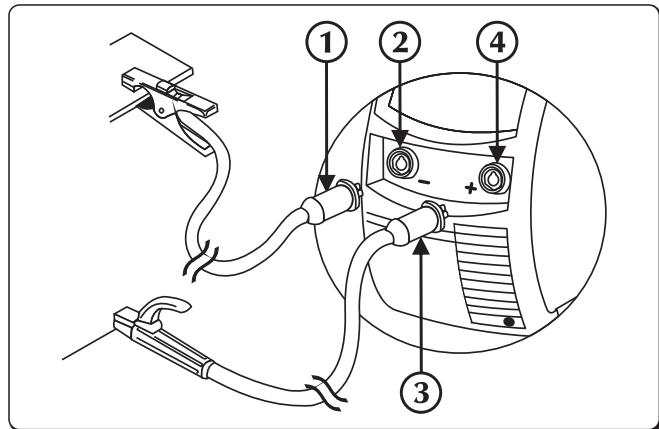

- ① Соединитель зажима заземления
- ② Отрицательный разъем питания (-)
- ③ Соединитель зажима электрододержателя
- ④ Положительный разъем питания (+)

- ▶ Подключите клемму заземления к отрицательному (-) разъему источника питания. Вставьте штекер и поворачивайте его по часовой стрелке до тех пор, пока все части не будут надежно закреплены.
- ▶ Подключите электрододержатель к положительному (+) разъему источника питания. Вставьте штекер и поворачивайте его по часовой стрелке до тех пор, пока все части не будут надежно закреплены.


### 2.4.2 Подключение для строжки (ARC-AIR)

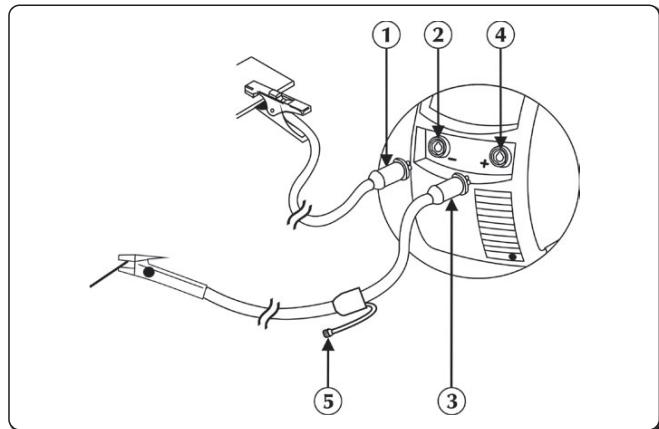

- ① Соединитель зажима заземления
- ② Отрицательный разъем питания (-)
- ③ Разъем держателя ARCAIR
- ④ Положительный разъем питания (+)
- ⑤ Соединение воздушной трубы

- ▶ Подключите клемму заземления к отрицательному (-) разъему источника питания.
- ▶ Присоединить разъем кабеля держателя ARC-AIR к положительному разъему (+) генератора.
- ▶ Присоедините разъем воздушного шланга к магистрали сжатого воздуха.

## 2.4.3 Подготовка аппарата для аргонодуговой сварки TIG

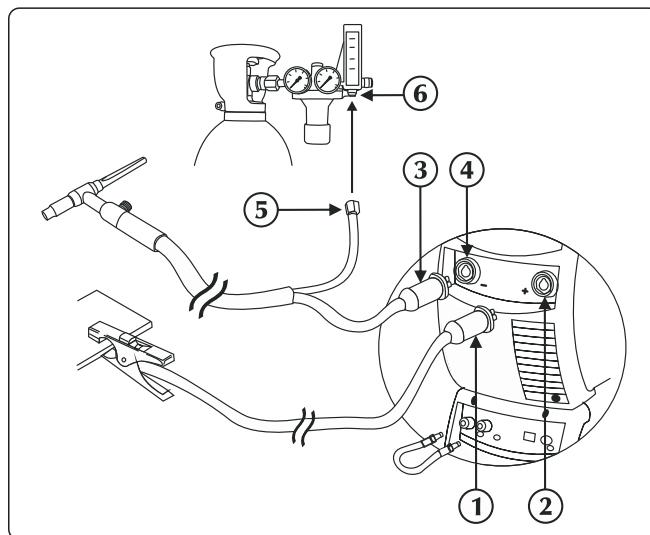

- ① Соединитель зажима заземления
- ② Положительный разъем питания (+)
- ③ Приставка для горелки TIG
- ④ Розетка горелки
- ⑤ Соединитель газовой трубы
- ⑥ Регулятор давления

**RU**

- ▶ Подключите клемму заземления к положительному (+) разъему источника питания. Вставьте штекер и поворачивайте его по часовой стрелке до тех пор, пока все части не будут надежно закреплены.
- ▶ Подключите разъем горелки к разъему источника питания. Вставьте штекер и поворачивайте его по часовой стрелке до тех пор, пока все части не будут надежно закреплены.




Поток защитного газа регулируется при помощи кранника, обычно расположенного на горелке.


- ▶ Присоедините разъемы газового шланга от горелки к газовому баллону. Подключите разъем горелки к разъему выпрямителя.
- ▶ Подключите шланг отвода жидкости от горелки (красный) к соответствующему фитингу (красный цвет-символ ).
- ▶ Подключите шланг подачи жидкости к горелке (синий) к соответствующему фитингу (синий цвет-символ ).

## 2.4.4 Соединение для полуавтоматической сварки MIG/MAG

- ▶ Подключите шланг отвода жидкости от горелки (красный) к соответствующему фитингу (красный цвет-символ ).
- ▶ Подключите шланг подачи жидкости к горелке (синий) к соответствующему фитингу (синий цвет-символ ).

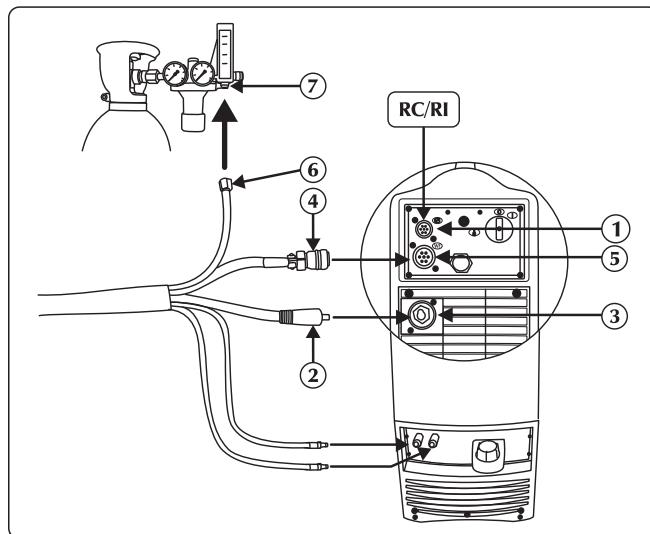


- ① Ввод сигнального кабеля (шина CAN)
- ② Силового кабеля
- ③ Положительный разъем питания (+)
- ④ Сигнальный кабель
- ⑤ Вход сигнального кабеля (CAN-BUS)  
(Кабельный пучок)
- ⑥ Газовая трубка
- ⑦ Штуцер подачи газа

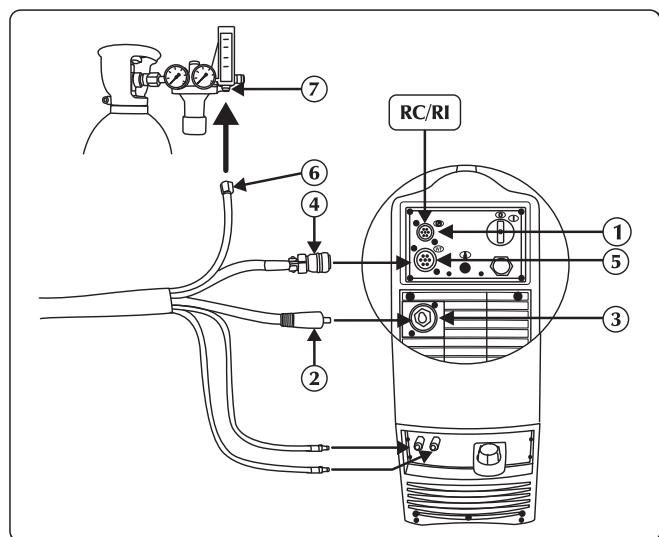


- ① Ввод сигнального кабеля (шина CAN)
- ② Силового кабеля
- ③ Положительный разъем питания (+)
- ④ Сигнальный кабель
- ⑤ Вход сигнального кабеля (CAN-BUS)  
(Кабельный пучок)
- ⑥ Газовая трубка
- ⑦ Штуцер подачи газа

- ▶ Подключите провод питания к соответствующему разъему. Вставьте штепсель и поворачивайте его по часовой стрелке до тех пор, пока все части не будут надежно закреплены.
- ▶ Подключите сигнальный кабель к соответствующему разъему. Вставьте разъем и затяните кольцевую гайку по часовой стрелке.
- ▶ Подключите газовый шланг к редукционному клапану баллона или к фитингу подачи газа. Установите уровень расхода газа от 10 до 30 л/мин.
- ▶ Подключите шланг подачи охлаждающей жидкости (синий) к соответствующему фитингу (синий цвет – символ ).
- ▶ Подключите шланг отвода жидкости (красный) к соответствующему фитингу (красный цвет-символ ).

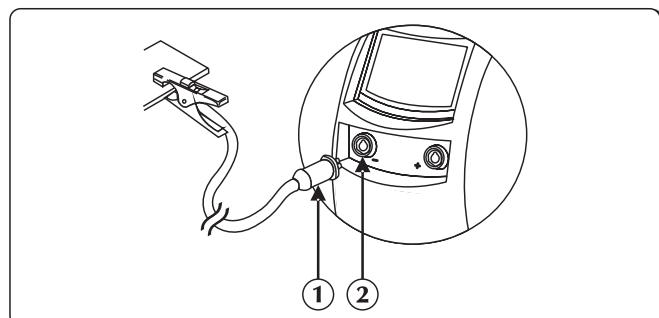

- ① Соединитель зажима заземления
- ② Отрицательный разъем питания (-)

- ▶ Подключите клемму заземления к отрицательному (-) разъему источника питания. Вставьте штепсель и поворачивайте его по часовой стрелке до тех пор, пока все части не будут надежно закреплены.

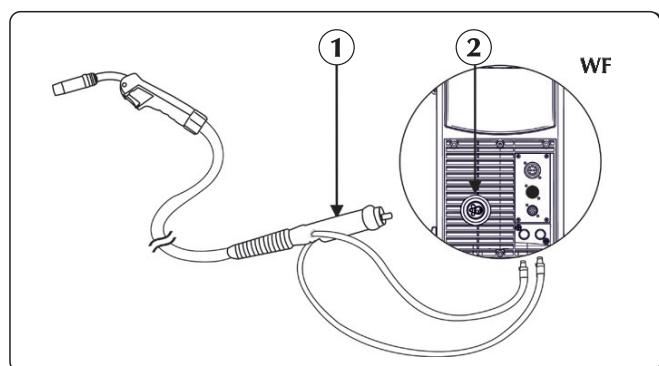


- ① фитинг горелки
- ② Розетка горелки

- ▶ Подключите шланг подачи жидкости к горелке (синий) к соответствующему фитингу (синий цвет-символ ).
- ▶ Подключите шланг отвода жидкости от горелки (красный) к соответствующему фитингу (красный цвет-символ ).
- ▶ Подключите MIG/MAG-горелку к разъему. Убедитесь, что фиксирующая гайка плотно закручена.
- ▶ Присоединить газовую трубку кабельного пучка к задней втулке.

### 3. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

#### 3.1 Задняя панель

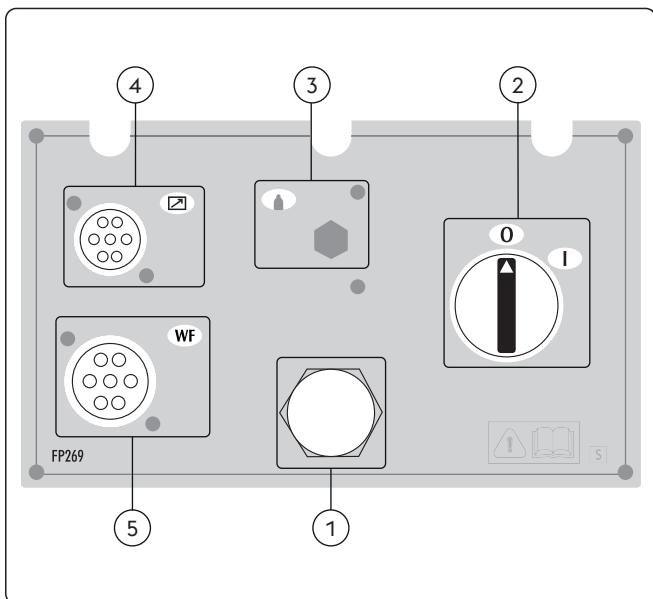

#### ① Сетевой кабель

Подключение аппарата к сети питания

#### ② сетевой выключатель

С помощью него происходит подключение сварочного аппарата к сети питания.

Имеет два положения «0»- «Выключено», «I»- «Включено».


#### ③ Не используется

#### ④ Ввод сигнального кабеля шина CAN (RC, RI...)

#### ⑤ Вход сигнального кабеля (CAN-BUS) (Кабельный пучок)

**RU**

#### 3.2 Задняя панель

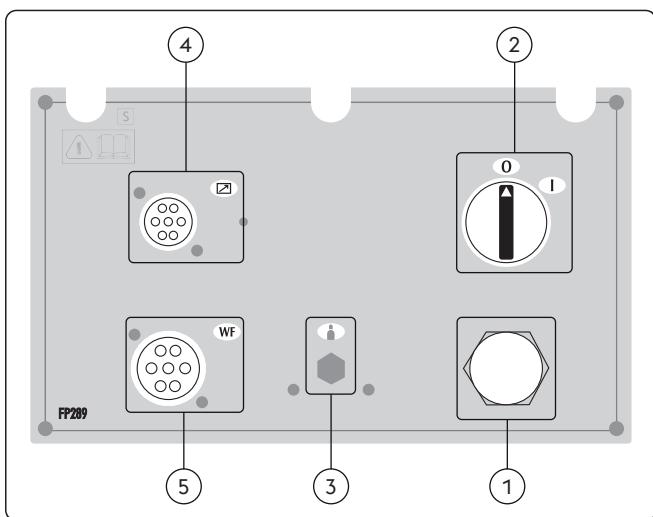

#### ① Сетевой кабель

Подключение аппарата к сети питания

#### ② сетевой выключатель

С помощью него происходит подключение сварочного аппарата к сети питания.


Имеет два положения «0»- «Выключено», «I»- «Включено».

#### ③ Не используется

#### ④ Ввод сигнального кабеля шина CAN (RC, RI...)

#### ⑤ Вход сигнального кабеля (CAN-BUS) (Кабельный пучок)

#### 3.3 Панель разъемов

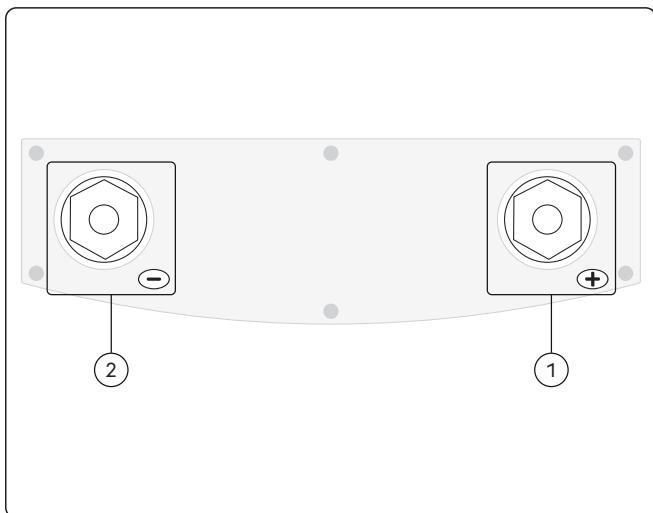

#### ① Положительный разъем питания (+)

Процесс MMA: Подключение электродная горелка


Процесс TIG: Подключение заземляющего кабеля

#### ② Отрицательный разъем питания (-)

Процесс MMA: Подключение заземляющего кабеля

Процесс TIG: Соединение горелки  
Способ MIG/MAG: Подключение заземляющего кабеля

### 3.4 Передняя панель управления TERRA NX 400/500 PME

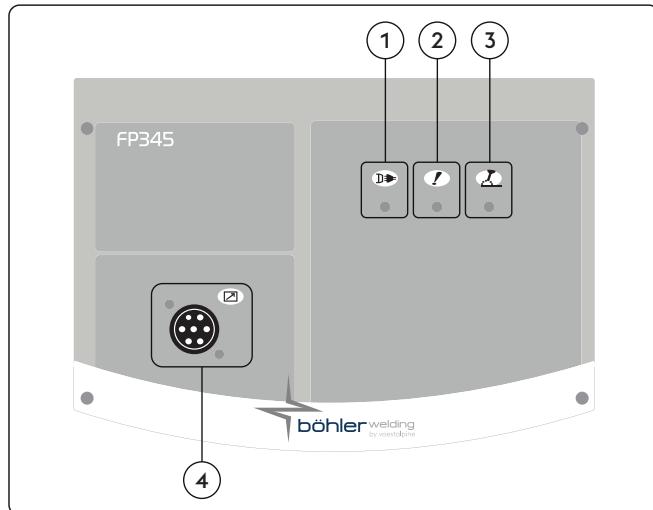

#### ① Светодиод питания

Показывает, что аппарат подключен к сети питания и включен.

#### ② Светодиод общего аварийного сигнала


Показывает, что произошло включение устройств защиты, таких, например, как устройства защиты от перегрева.

#### ③ Светодиод активной мощности

Указывает на наличие напряжения на выходных разъемах аппарата.

#### ④ Ввод сигнального кабеля шина CAN (RC, RI...)

### 3.5 Передняя панель управления TERRA NX 320 PME

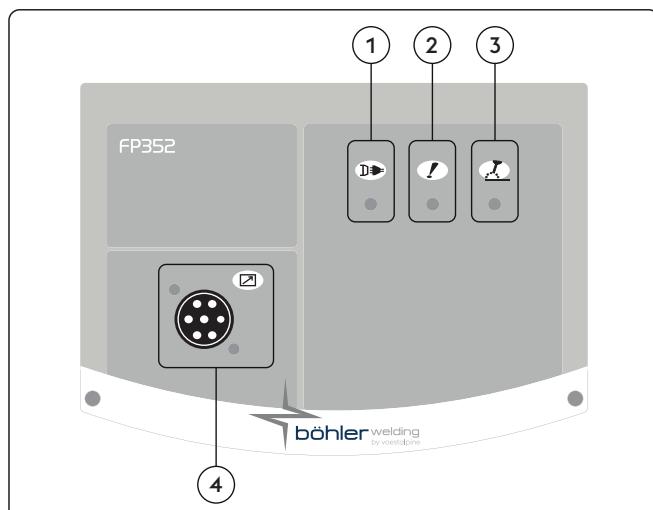

#### ① Светодиод питания

Показывает, что аппарат подключен к сети питания и включен.

#### ② Светодиод общего аварийного сигнала

Показывает, что произошло включение устройств защиты, таких, например, как устройства защиты от перегрева.

#### ③ Светодиод активной мощности

Указывает на наличие напряжения на выходных разъемах аппарата.

#### ④ Ввод сигнального кабеля шина CAN (RC, RI...)

## 4. РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Регулярное обслуживание выпрямителя должно производиться в соответствии с инструкциями производителя. Во время работы оборудования все доступы, заслонки и крышки аппарата должны быть закрыты и зафиксированы. Непроизводите каких-либо модификаций установки. Недопускайте накопления металлической пыли около или непосредственно на вентиляторе.



Любые операции по регулярному обслуживанию аппарата должны производиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию. Произведение ремонта или замены частей аппарата персоналом, не имеющим на то разрешение, аннулирует гарантию производителя данного оборудования и снимает с него всю ответственность. Ремонт или замена частей аппарата должна производиться только квалифицированными инженерами.



Отключайте аппарат от сети перед выполнением каждой операции!

### 4.1 Регулярное обслуживание аппарата

#### 4.1.1 Installatie



Очистка внутри аппарата проводите с помощью сжатого воздуха (под небольшим давлением) и мягких щеток. Регулярно проверяйте исправность соединительных и сетевых кабелей.

#### 4.1.2 При выполнении текущего ремонта или замене компонентов горелки, электрододержателя или провода заземления:



Проверяйте температуру компонентов и убедитесь в том, что они не перегрелись.



Всегда используйте перчатки в соответствии с требованиями безопасности.



Используйте подходящие инструменты.

#### 4.2 Verantwoordelijkheid



Невыполнение указанных рекомендаций аннулирует гарантии производителя данного оборудования и снимает с него всю ответственность. Невыполнения оператором данных инструкций, снимается производителем данного оборудования в соответствии с возможными последствиями. При возникновении проблем обращайтесь в ближайший сервисный центр.

RU

### 5. ПРИЧИНЫ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ И ИХ РЕШЕНИЯ

#### Аппарат не включается (зеленый светодиод не горит)

##### Причина

» В розетке электропитания отсутствует напряжение.

##### Решение

» Проверьте систему электропитания и произведите соответствующие мероприятия по устранению неисправностей.  
» Работы должны производиться квалифицированным персоналом.

» Неисправность вилки или силового кабеля.

» Замените неисправный компонент.

» Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

» Перегорела защитная плавкая вставка.

» Замените неисправный компонент.

» Неисправность пускового выключателя.

» Замените неисправный компонент.

» Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

» Соединение между кареткой подачи проволоки и источником питания неправильное или отсутствует.

» Проверьте, все ли части системы правильно соединены.

» Неисправность электронных компонентов аппарата.

» Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

#### Отсутствует напряжение на выходных разъемах аппарата (невозможно начать процесс сварки)

##### Причина

» Неисправность кнопки горелки.

##### Решение

» Замените неисправный компонент.

» Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

» Перегрев аппарата (сигнал перегрева - горит желтый светодиод).

» Подождите пока аппарат охладится, аппарат должен оставаться включенным.

» Открыта боковая панель или неисправен дверной выключатель.

» Для обеспечения надежности производимых операций, во время процесса сварки боковая панель аппарата должна быть закрыта.

» Замените неисправный компонент.

» Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

» Неправильное заземление.

» Осуществите правильное заземление системы.

» Читайте раздел "Установка".

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>» Некорректное напряжение сети питания (желтый светодиод горит).</li> <br/> <li>» Неисправность электро - магнитного выключателя.</li> <br/> <li>» Неисправность электронных компонентов аппарата.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Установите напряжение сети к выпрямителю в пределах допустимых значений.</li> <li>» Осуществите правильное подключение аппарата.</li> <li>» Читайте раздел "Соединение"</li> <br/> <li>» Замените неисправный компонент.</li> <li>» Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.</li> <br/> <li>» Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.</li> </ul> |
|--|--|

## Перебои электроснабжения

Причина	Решение
» Неправильный выбор процесса сварки или неисправность переключателя.	» Выберите подходящий процесс сварки.
» Системные параметры или функции заданы неверно.	» Установите параметры системы и сварки заново.
» Неисправность потенциометра/кодера настройки значения тока сварки.	» Замените неисправный компонент. » Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.
» Некорректное напряжение сети питания	» Осуществите правильное подключение аппарата.
» Отсутствие одной фазы.	» Читайте раздел "Соединение"
» Неисправность электронных компонентов аппарата.	» Осуществите правильное подключение аппарата. » Читайте раздел "Соединение" » Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

## Блокировка подачи проволоки

Причина	Решение
» Неисправность кнопки горелки.	» Замените неисправный компонент. » Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.
» Подобраны неправильные ролики или ролики изношены.	» Замените ролики.
» Неисправность мотора.	» Замените неисправный компонент. » Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.
» Повреждение кожуха горелки.	» Замените неисправный компонент. » Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.
» На блок подачи проволоки не подается напряжение.	» Проверьте подключение аппарата к источнику питания. » Читайте раздел "Соединение" » Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.
» Неравномерная намотка катушки.	» Осуществите настройку схода проволоки с катушкой либо замените катушку.
» Расплавилось сопло горелки (налипание проволоки)	» Замените неисправный компонент.

## Нерегулярная подача проволоки

Причина	Решение
» Неисправность кнопки горелки.	» Замените неисправный компонент. » Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.
» Подобраны неправильные ролики или ролики изношены.	» Замените ролики.
» Неисправность мотора.	» Замените неисправный компонент. » Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

» Повреждение кожуха горелки.

- » Замените неисправный компонент.
- » Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

» Неправильная настройка зажима катушки (стопорной гайки) или стопорного устройства роликов.

- » Ослабьте зажим.
- » Увеличьте силу натяжения роликов.

## Нестабильность дуги

### Причина

» Недостаточная газовая защита.

### Решение

- » Настройте скорость подачи газа.
- » Убедитесь, что диффузор и газовое сопло горелки находятся в хорошем состоянии.

» Влажный газ.

- » Всегда используйте качественные материалы и продукты.
- » Убедитесь в том, что система подачи газа находится в надлежащем состоянии.

» Неверные параметры сварки.

- » Тщательно проверьте систему сварки.
- » Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

## Слишком активное разбрзгивание металла

### Причина

» Неподходящая длина дуги.

### Решение

- » Уменьшите расстояние между электродом и свариваемой поверхностью.
- » Уменьшите значение сварочного напряжения.

» Неверные параметры сварки.

- » Уменьшите значение напряжения сварки.

» Недостаточная газовая защита.

- » Настройте скорость подачи газа.
- » Убедитесь, что диффузор и газовое сопло горелки находятся в хорошем состоянии.

» Некорректная динамика сварочного процесса.

- » Увеличьте значение индуктивности цепи.

» Неверно выбран режим сварки.

- » Уменьшите угол наклона горелки.

## Недостаточная глубина проникновения

### Причина

» Неверно выбран режим сварки.

### Решение

- » Уменьшите скорость подачи проволоки во время процесса сварки.

» Неверные параметры сварки.

- » Увеличьте значение тока сварки.

» Неверно выбран электрод.

- » Используйте электрод меньшего диаметра.

» Неправильная подготовка краев свариваемых деталей.

- » Увеличить разделку кромок.

» Неправильное заземление.

- » Осуществите правильное заземление системы.

» Читайте раздел "Установка".

» Свариваемые детали имеют слишком большие размеры.

- » Увеличьте значение тока сварки.

## Посторонние включения в сварочное соединение

### Причина

» Некачественная очистка поверхности.

### Решение

- » Тщательно очистите поверхности перед осуществлением процесса сварки.

» Слишком большой диаметр электрода.

- » Используйте электрод меньшего диаметра.

» Неправильная подготовка краев свариваемых деталей.

- » Увеличить разделку кромок.

» Неверно выбран режим сварки.

- » Уменьшите расстояние между электродом и свариваемой поверхностью.

» Осуществляйте равномерную подачу проволоки на всех фазах процесса сварки.

## Включения вольфрама

Причина	Решение
» Неверные параметры сварки.	» Уменьшите значение напряжения сварки. » Используйте электрод большего диаметра.
» Неверно выбран электрод.	» Всегда используйте качественные материалы и продукты. » Тщательно заточите электрод.
» Неверно выбран режим сварки.	» Избегайте контакта электрода и сварочной ванны.

## Образование раковин

Причина	Решение
» Недостаточная газовая защита.	» Настройте скорость подачи газа. » Убедитесь, что диффузор и газовое сопло горелки находятся в хорошем состоянии.

## Налипание

Причина	Решение
» Неподходящая длина дуги.	» Увеличьте расстояние между электродом и поверхностью. » Увеличьте сварочное напряжение.
» Неверные параметры сварки.	» Увеличьте значение тока сварки. » Увеличьте сварочное напряжение.
» Неверно выбран режим сварки.	» Увеличьте угол наклона горелки.
» Свариваемые детали имеют слишком большие размеры.	» Увеличьте значение тока сварки. » Увеличьте сварочное напряжение.
» Некорректная динамика сварочного процесса.	» Увеличьте значение индуктивности цепи.

## Подрез шва

Причина	Решение
» Неверные параметры сварки.	» Уменьшите значение напряжения сварки. » Используйте электрод меньшего диаметра.
» Неподходящая длина дуги.	» Уменьшите расстояние между электродом и свариваемой поверхностью. » Уменьшите значение сварочного напряжения.
» Неверно выбран режим сварки.	» Уменьшите скорость боковых перемещений присадочного материала. » Уменьшите скорость подачи проволоки во время процесса сварки.
» Недостаточная газовая защита.	» Используйте газы, подходящие для данного свариваемого материала.

## Окисление

Причина	Решение
» Недостаточная газовая защита.	» Настройте скорость подачи газа. » Убедитесь, что диффузор и газовое сопло горелки находятся в хорошем состоянии.

## Пористый сварочный шов

Причина	Решение
» Появление на свариваемой поверхности коррозии, смазочного вещества, лака или грязи.	» Тщательно очистите поверхности перед осуществлением процесса сварки.
» Появление на сварочном материале коррозии, смазочного вещества, лака или грязи.	» Всегда используйте качественные материалы и продукты. » Всегда поддерживайте сварочный материал в прекрасном чистом состоянии.

» Влажный сварочный материал.

- » Всегда используйте качественные материалы и продукты.
- » Всегда поддерживайте сварочный материал в прекрасном чистом состоянии.

» Неподходящая длина дуги.

- » Уменьшите расстояние между электродом и свариваемой поверхностью.

» Влажный газ.

- » Уменьшите значение сварочного напряжения.
- » Всегда используйте качественные материалы и продукты.

» Недостаточная газовая защита.

- » Убедитесь в том, что система подачи газа находится в надлежащем состоянии.
- » Настройте скорость подачи газа.

» Быстрое затвердение сварочной ванны.

- » Убедитесь, что диффузор и газовое сопло горелки находятся в хорошем состоянии.
- » Уменьшите скорость подачи проволоки во время процесса сварки.
- » Осуществите предварительный подогрев свариваемых поверхностей.
- » Увеличьте значение тока сварки.

## Горячее растрескивание

### Причина

» Неверные параметры сварки.

### Решение

- » Уменьшите значение напряжения сварки.
- » Используйте электрод меньшего диаметра.

» Появление на свариваемой поверхности коррозии, смазочного вещества, лака или грязи.

- » Тщательно очистите поверхности перед осуществлением процесса сварки.

» Появление на сварочном материале коррозии, смазочного вещества, лака или грязи.

- » Всегда используйте качественные материалы и продукты.
- » Всегда поддерживайте сварочный материал в прекрасном чистом состоянии.

» Неверно выбран режим сварки.

- » Выполните правильную последовательность операция в зависимости от типа соединения, которое должно быть сварено.

» Свариваемые поверхности имеют различные характеристики.

- » Перед сваркой осуществите наплавку на свариваемые кромки промежуточного металла.

## Холодное растрескивание

### Причина

» Влажный сварочный материал.

### Решение

- » Всегда используйте качественные материалы и продукты.
- » Всегда поддерживайте сварочный материал в прекрасном чистом состоянии.

» Особая геометрия сварного соединения.

- » Осуществите предварительный подогрев свариваемых поверхностей.
- » Выполните последующий нагрев.
- » Выполните правильную последовательность операция в зависимости от типа соединения, которое должно быть сварено.

## 6. РАБОЧИЕ ИНСТРУКЦИИ

### 6.1 Ручная дуговая сварка штучным электродом с покрытием (ММА)

#### Подготовка краев свариваемых деталей

Для получения хорошего сварочного соединения, рекомендуется предварительно очистить свариваемые детали от оксидов, ржавчины и других загрязняющих веществ.

#### Выбор электрода

Выбор диаметра электрода зависит от толщины металла, положения и типа соединения, а так же от способа предварительной обработки краев свариваемых деталей.

Электроды, имеющие довольно большой диаметр, требуют довольно больших токов, и, соответственно, при сварке такими электродами происходит значительный нагрев свариваемых материалов.

Тип покрытия	Характеристика	Использование
Рутиловые	Простота в использовании	Все положения
Кислотные	Высокая скорость плавления	Плоские соединения
Основные	Хорошие механические характеристики	Все положения

#### Выбор значения сварочного тока

Диапазон сварочного тока выбирается в зависимости от типа используемого электрода и определяется производителем электродов.

#### Зажигание и поддержание дуги

Сварочная дуга зажигается чирканьем концов электрода по свариваемой детали с зажимом заземления. После того, как дуга загорелась, электрод быстро отводится на обычное расстояние, рекомендуемое для сварки.


Обычно, для улучшения возбуждения дуги начальный ток задается более высоким относительно основного тока сварки (функция HOT-START).

После того, как дуга загорелась, центральная часть электрода начинает расплавляться и каплями стекать на свариваемый материал.

Покрытие электрода испаряется, образуя облако газа, защищающее область сварки и обеспечивающее высокое качество сварочного соединения.

В случае возникновения возможного прилипания электрода, происходит временное возрастание значения сварочного тока (функция Argc-Force).

Если электрод прилип к свариваемому материалу, рекомендуется уменьшить ток короткого замыкания (функция Antisticking).

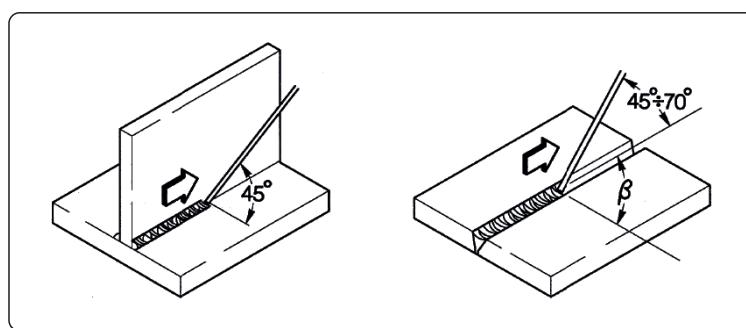

#### Сварка

Угол наклона электрода зависит от количества проходов. Обычно при проходах электрод совершает колебательные движения между сторонами сварочной ванны для того, чтобы избежать излишнего накопления присадочного материала в центре сварочного соединения.

#### Удаление шлаков

Сварка с использованием электрода с покрытием требует удаления сварочных шлаков после каждого прохода.

Шлаки удаляются с помощью небольшого молоточка или жесткой щетки (при прилипании к материалу)

### 6.2 Аргонодуговая сварка (с непрерывной дугой)

#### Описание


При аргонодуговой сварке электрическая дуга возбуждается между неплавким электродом (из чистого вольфрама или его сплавов с температурой плавления примерно 3370 С) и свариваемым материалом. Область сварки защищается инертным газом (argon).

Для предотвращения нежелательных включений вольфрама в сварочное соединение нельзя допускать контакта электрода с свариваемым материалом. Именно поэтому для возбуждения дуги используется дистанционный способ: возбуждение дуги с помощью высокочастотного осциллятора.

Также возможен и другой способ возбуждения дуги - возбуждение с отрывом электрода. При этом между свариваемым материалом и электродом пропускается невысокий ток короткого замыкания, при отрыве электрода возбуждается дуга, а ток постепенно нарастает до установленного значения.


Для улучшения качества при закрытии сварочного кратера рекомендуется точно подбирать время спада сварочного тока. Также необходимо, чтобы после выключения дуги в течение нескольких секунд продолжался обдув сварочной ванны защитным газом. Это улучшает качество и внешний вид сварного соединения.  
Во многих случаях полезно иметь два предустановленных значения сварочного тока, чтобы легко переключаться между ними в процессе сварки (режим BILEVEL).

## Полярность сварки

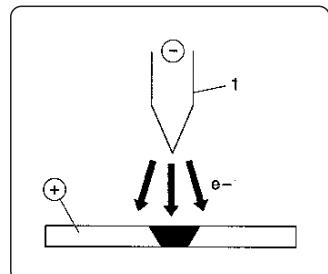

### Постоянный ток, прямая полярность


Это наиболее широко используемый тип полярности, сокращает износ электрода (1), поскольку 70% тепла концентрируется на аноде (т.е. на свариваемом материале). При такой полярности, сварочный кратер получается узким и глубоким, подача тепла сокращается, скорость прохода увеличивается.

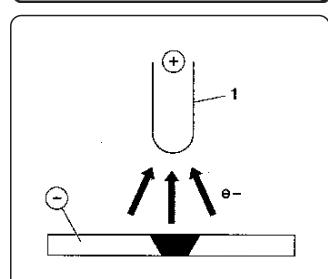

### Постоянный ток, обратная полярность

Обратная полярность используется при сварке материалов с отражающей оксидной пленкой на поверхности, которая имеет большую температуру плавления, чем сам материал.

При этой полярности нельзя использовать высокие сварочные токи, поскольку это резко увеличивает износ электрода.

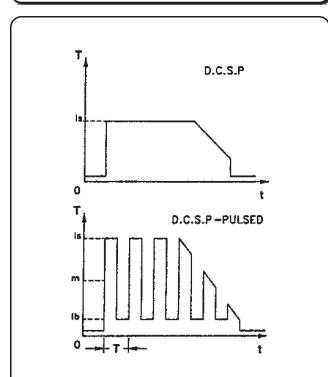

### Импульсный ток, прямая полярность

Использование импульсного тока позволяет лучше контролировать размер сварочной ванны.

Сварочная ванна формируется пиковым током ( $I_p$ ), тогда как дуга поддерживается основным током ( $I_b$ ). Этот способ позволяет сваривать тонкие листы металла с минимизацией деформации, улучшенным фактором формы и как следствие - снижением риска растрескивания материала и проникновения газа.

При увеличении частоты импульсов дуга становится более тонкой, концентрированной, более стабильной. При этом качество сварки тонких деталей еще более возрастает.

## Характеристики сварки TIG

Аргонодуговая сварка хорошо подходит для сварки углеродистой и легированной стали, для первых проходов при сварке труб, а также в тех случаях, где важен хороший внешний вид сварочного соединения.  
Сварка производится на прямой полярности.

### Подготовка краев свариваемых деталей

При сварке стали необходима предварительная очистка и подготовка краев соединения.


### Выбор и подготовка электрода

Рекомендуется использовать электроды из торированного вольфрама (2% тория, цвет-красный), а также цернированные или лантанированные электроды с диаметрами, указанными в таблице:

Диапазон тока			Электрода	
(DC-)	(DC+)	(AC)	$\varnothing$	$\alpha$
3-20 A	-	3-20 A	0,5 mm	30°
15-80 A	-	20-30 A	1,0 mm	30-60°
70-150 A	10-20 A	30-80 A	1,6 mm	60-90°
150-250 A	15-30 A	60-130 A	2,4 mm	90-120°
250-400 A	25-40 A	100-180 A	3,2 mm	120-150°
400-500 A	40-55 A	160-240 A	4,0 mm	150-180°
500-750 A	55-80 A	190-300 A	4,8 mm	150-180°
750-110 A	80-125 A	325-450 A	6,4 mm	150-180°

**RU**

Электрод должен быть заточен, как показано на рисунке.

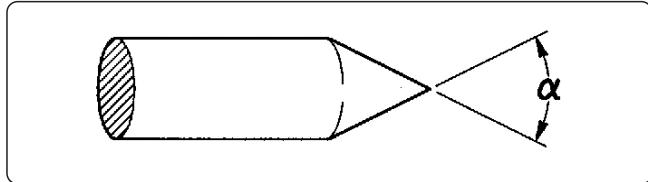

### Присадочный материал

Материал присадочного прутка должен иметь те же характеристики, что и основной сварочный материал.

Не используйте полоски, нарезанные из основного материала, поскольку они могут быть недостаточно очищены, что негативно отразиться на качестве сварки.

RU

### Защитный газ


Обычно в качестве защитного газа используется чистый аргон (99,99%).

Диапазон тока			газа	
(DC-)	(DC+)	(AC)	Сопло	Флюс
3-20 А	-	3-20 А	н° 4	5-6 l/min
15-80 А	-	20-30 А	н° 5	6-8 l/min
70-150 А	10-20 А	30-80 А	н° 6	7-10 l/min
150-250 А	15-30 А	60-130 А	н° 7	8-12 l/min
250-400 А	25-40 А	100-180 А	н° 8	10-14 l/min
400-500 А	40-55 А	160-240 А	н° 8	12-16 l/min
500-750 А	55-80 А	190-300 А	н° 10	15-20 l/min
750-110 А	80-125 А	325-450 А	н° 12	20-25 l/min

## 6.3 Основы полуавтоматической сварки (MIG/MAG)

### Введение

Система для полуавтоматической сварки состоит из источника постоянного тока, устройства подачи проволоки, катушки, горелки и газового баллона.

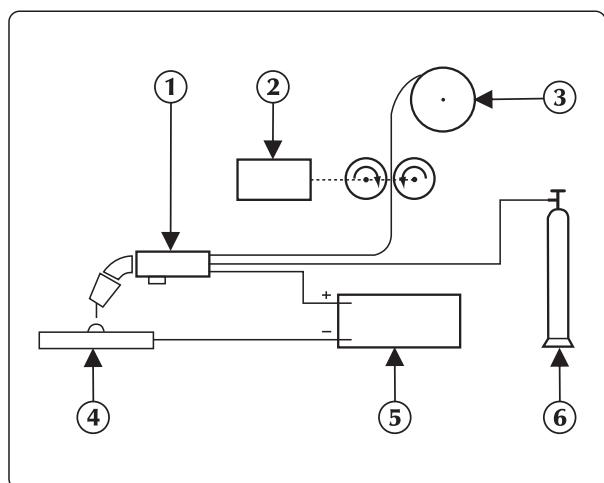

### Схема системы для MIG сварки

Ток подается на дугу по сварочной проволоке (проводка подключается к положительному полюсу);

В этом режиме расплавленный металл переносится на свариваемую деталь с помощью дуги.


Непрерывная подача проволоки необходима, поскольку материал проволоки постоянно расходуется в процессе сварки.

1. Горелка
2. Механизм подачи проволоки
3. Сварочная проволока
4. Свариваемая деталь
5. Сварочный источник
6. Баллон

## Методы

При сварке в среде защитного газа существуют два метода переноса расплавленного металла с электрода в область сварки в зависимости от способа отделения капель от электрода.

В первом случае - при СВАРКЕ «КОРОТКОЙ ДУГОЙ» (SHORT ARC) - электрод непосредственно контактирует со сварочной ванной, возникает короткое замыкание, часть материала электрода расплывается и переносится в область сварки. При этом цепь размыкается, и через время паузы дуга загорается вновь - цикл повторяется.

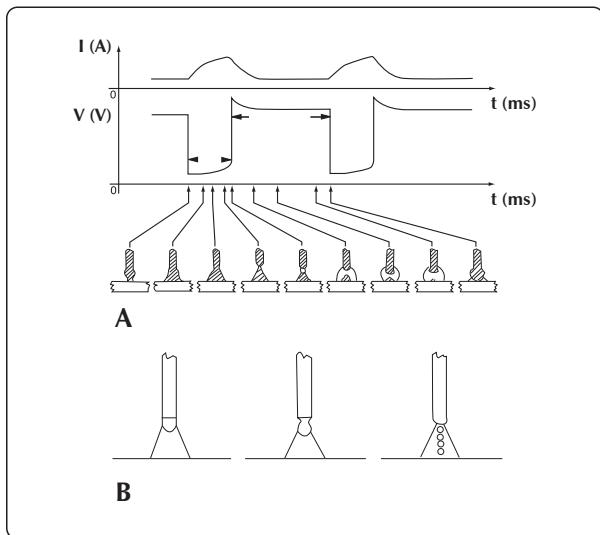

### Сварка короткой дугой и струйным переносом

Второй метод - СВАРКА «СТРУЙНЫМ ПЕРЕНОСОМ» (SPRAY ARC) - заключается в капельном переносе материала электрода в область сварки: капля расплавленного металла отрывается от электрода и падает в сварочную ванну.

**RU**

## Параметры сварки

Поскольку внешний вид сварочной дуги и сварочной ванны определяется параметрами сварки, то для сварщика нет необходимости постоянно обращаться к таблицам и диаграммам соотношений различных сварочных параметров:

- сварочное напряжение определяет внешний вид сварочной ванны, однако ее размеры (при постоянном напряжении) могут регулироваться вручную с помощью изменения перемещения горелки.
- Скорость подачи проволоки пропорциональна сварочному току.

Ниже на двух графиках показана взаимосвязь между различными параметрами сварки.












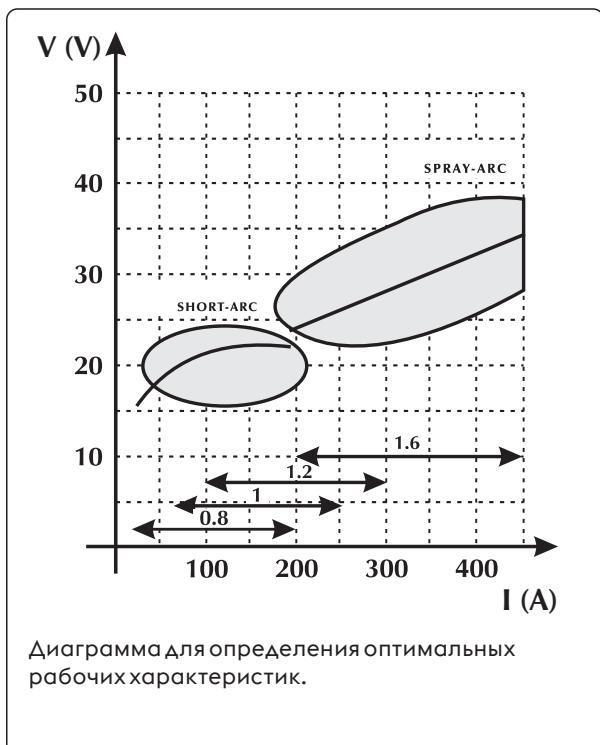



Диаграмма для определения оптимальных рабочих характеристик.

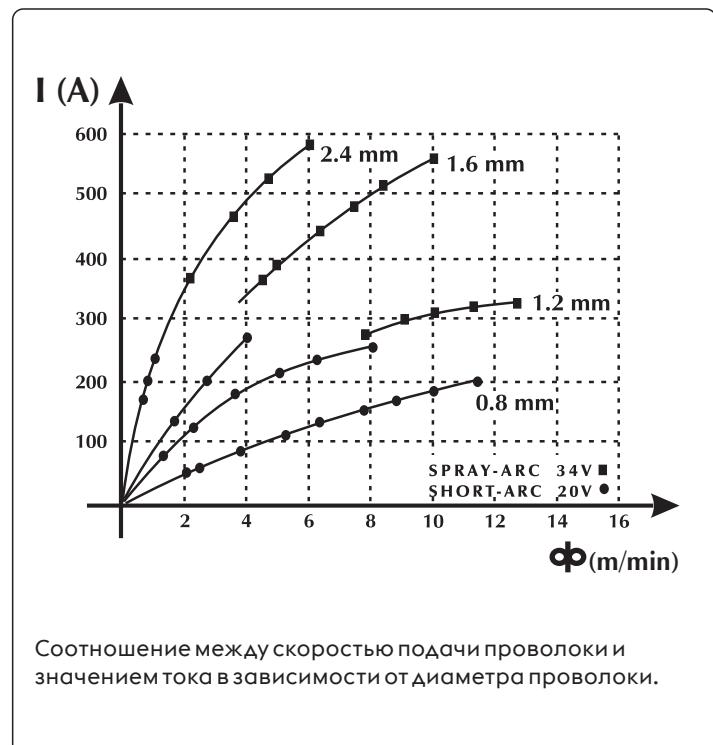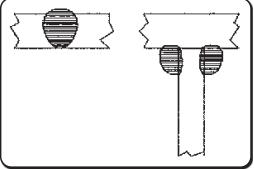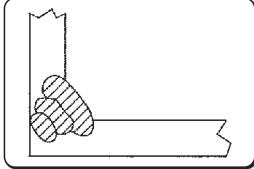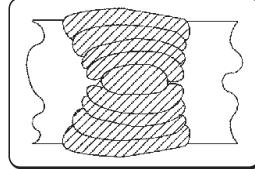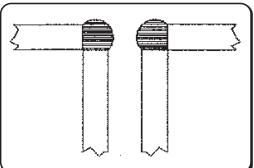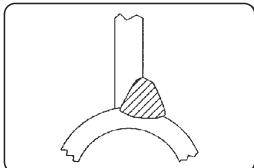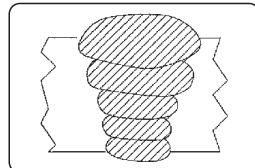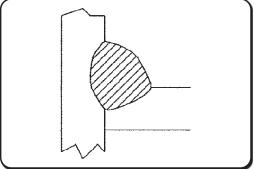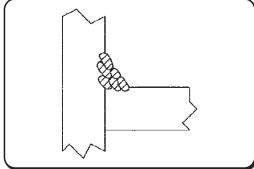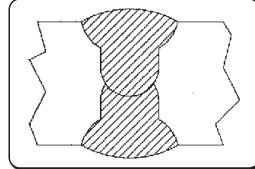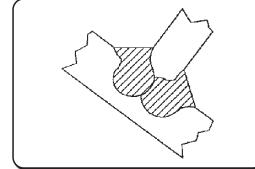


Соотношение между скоростью подачи проволоки и значением тока в зависимости от диаметра проволоки.

Таблица выбора сварочных параметров для наиболее распространенных условий и наиболее часто используемых типов сварочной проволоки


Напряжение дуги	$\varnothing 0,8 \text{ mm}$	$\varnothing 1,0-1,2 \text{ mm}$	$\varnothing 1,6 \text{ mm}$	$\varnothing 2,4 \text{ mm}$
<b>16V - 22V SHORT - ARC</b>				
	<b>60 - 160 A</b> Малая глубина проникновения (для тонких деталей)	<b>100 - 175 A</b> Большая глубина проникновения и управление проплавлением	<b>120 - 180 A</b> Хорошее проплавление по горизонтали и вертикали	<b>150 - 200 A</b> Не применяется
<b>24V - 28V ПОЛУКРУГЛАЯ ДУГА (Область переноса)</b>				
	<b>150 - 250 A</b> Автоматическая сварка угловых соединений	<b>200 - 300 A</b> Автоматическая сварка на повышенном напряжении	<b>250 - 350 A</b> Автоматическая сварка сверху вниз	<b>300 - 400 A</b> Не применяется
<b>30V - 45V Способ SPRAY - ARC</b>				
	<b>150 - 250 A</b> Малая глубина проникновения на токе 200 A	<b>200 - 350 A</b> Автоматическая сварка с несколькими проходами	<b>300 - 500 A</b> Хорошее проплавление сверху вниз	<b>500 - 750 A</b> Хорошее проплавление, идеально для толстых деталей

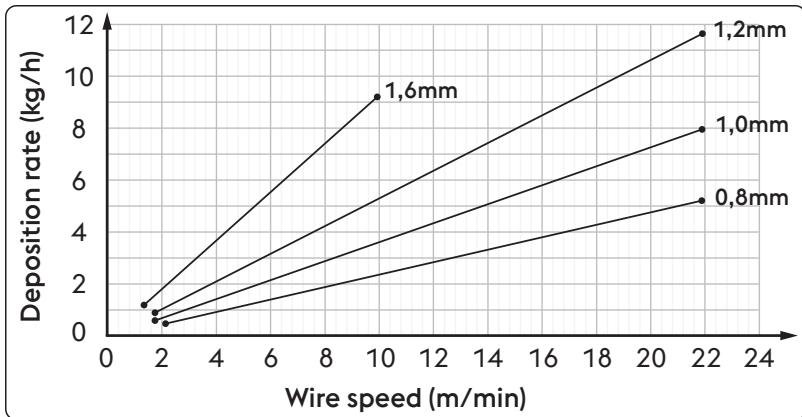**Unalloyed steel**


<b>Ø</b>	<b>Wire speed</b>	<b>Deposition rate</b>
0,8 mm	2,0 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	5,3 kg/h
1,0 mm	1,6 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	8,1 kg/h
1,2 mm	1,6 m/min	0,9 kg/h
	22,0 m/min	11,7 kg/h
1,6 mm	1,2 m/min	1,1 kg/h
	10,0 m/min	9,4 kg/h

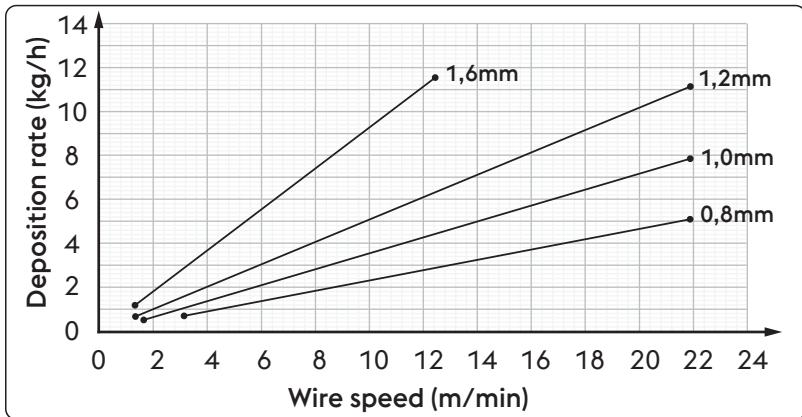**High alloyed steel**


<b>Ø</b>	<b>Wire speed</b>	<b>Deposition rate</b>
0,8 mm	2,0 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	5,3 kg/h
1,0 mm	1,6 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	8,1 kg/h
1,2 mm	1,6 m/min	0,9 kg/h
	22,0 m/min	11,7 kg/h
1,6 mm	1,2 m/min	1,1 kg/h
	10,0 m/min	9,4 kg/h

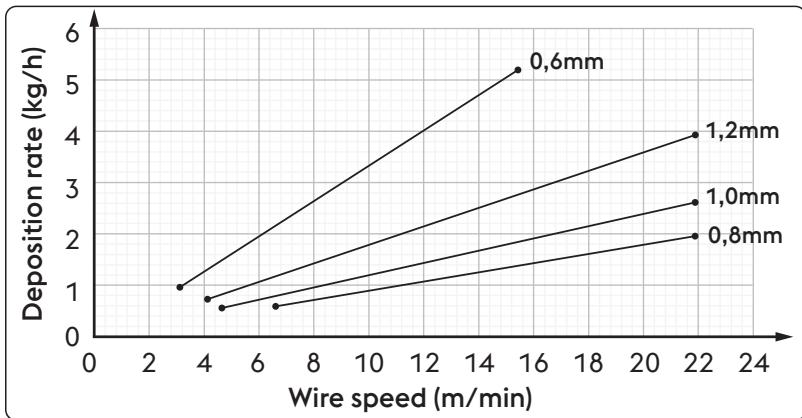**Aluminum alloy**


<b>Ø</b>	<b>Wire speed</b>	<b>Deposition rate</b>
0,8 mm	6,5 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	2,0 kg/h
1,0 mm	4,5 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	2,6 kg/h
1,2 mm	4,0 m/min	0,7 kg/h
	22,0 m/min	4,0 kg/h
1,6 mm	3,0 m/min	0,9 kg/h
	15,5 m/min	5,2 kg/h

**Газы**

Само название метода полуавтоматической сварки MIG-MAG указывает на использование определенного газа в сварочном процессе: инертного (Ar) для MIG-сварки (Metal Inert Gas) и активного (CO<sub>2</sub>) для MAG-сварки (Metal Active Gas).

**- Углекислый газ (CO<sub>2</sub>)**

Использование CO<sub>2</sub> в качестве защитного газа обеспечивает хорошее проплавление металла, возможность подачи проволоки с высокой скоростью и получение швов с хорошими механическими характеристиками при сравнительно невысоких затратах. С другой стороны при использовании этого газа возможны проблемы сконечным химическим составом соединения, поскольку в сварочная ванна оказывается перенасыщена углеродом при недостатке легко окисляемых элементов.

Использование CO<sub>2</sub> в качестве защитного газа обеспечивает хорошее проплавление металла, возможность подачи проволоки с высокой скоростью и получение швов с хорошими механическими характеристиками при сравнительно невысоких затратах. С другой стороны при использовании этого газа возможны проблемы сконечным химическим составом соединения, поскольку в сварочная ванна оказывается перенасыщена углеродом при недостатке легко окисляемых элементов.

**- Аргон**

Чистый аргон используется только при сварке легких сплавов. Для сварки нержавеющих сталей с содержанием хрома и никеля лучше использовать смесь с добавлением кислорода и углекислого газа в количестве 2%, поскольку это улучшает стабильность дуги и форму шва.

**- Гелий**

Этот газ используется как альтернатива для аргона и позволяет получить большую глубину проникновения (для толстых деталей) и большую скорость подачи проволоки.

**- Смесь аргон-гелий**

Позволяет получить более стабильную дугу, чем при использовании чистого гелия и большую глубину проникновения и скорость подачи проволоки, чем при использовании чистого аргона.

**- Смесь Аргон-CO<sub>2</sub> и Аргон-CO<sub>2</sub>-Кислород**

Эти смеси используются при сварке черных металлов методом КОРОТКОЙ ДУГИ, поскольку это увеличивает теплоперенос.

Также эти смеси могут использоваться и при сварке методом СТРУЙНОГО ПЕРЕНОСА.

Обычно смесь содержит от 8% до 20% углекислого газа и примерно 5% кислорода.

Обратитесь к руководству по эксплуатации системы.

Unalloyed steel / High alloyed steel		Aluminum alloy	
Диапазон тока	Расход газа	Диапазон тока	Расход газа
3-50 A	10-12 l/min	3-50 A	10-12 l/min
30-100 A	10-14 l/min	30-100 A	10-15 l/min
75-150 A	12-16 l/min	75-150 A	12-18 l/min
150-250 A	14-18 l/min	150-250 A	14-22 l/min
250-400 A	16-20 l/min	250-400 A	16-25 l/min
400-500 A	18-22 l/min	400-500 A	18-30 l/min

## 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрические характеристики <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Напряжение питания U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax(@PCC)*	-/-	mΩ
Плавкая вставка	25	A
Магистральная шина	ЦИФРОВОЙ	
Максимальная потребляемая мощность	16.2	kVA
Максимальная потребляемая мощность	10.9	kW
Потребляемая мощность в неактивном состоянии	35	W
Коэффициент мощности (PF)	0.68	
Kпд(μ)	88	%
Cos φ	0.99	
Максимальный потребляемый ток I1max	23.2	A
Действующее значение тока I1eff	16.5	A
Диапазон настройки	3÷320	A
Напряжение холостого хода Uo (MMA)	61	Vdc
Напряжение холостого хода Uo (MIG/MAG)	61	Vdc

\* Это оборудование соответствует директиве EN / IEC 61000-3-11.

\* Это оборудование не соответствует нормам EN / IEC 61000-3-12. Если оно подключено к общественной системе с низким напряжением, то ответственность установщика или пользователя оборудования будет заключаться в консультировании с оператором распределительной сети на предмет возможности подключения. (См. раздел "Электромагнитные поля и помехи" - "Классификация оборудования на электромагнитную совместимость (ЭМС) в соответствии с директивой EN 60974-10/A1:2015").

Коэффициент рабочего цикла <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Коэффициент рабочего цикла MMA (40°C)		
(X=50%)	300	A
(X=60%)	290	A
(X=100%)	250	A
Коэффициент рабочего цикла MMA (25°C)		
(X=80%)	300	A
(X=100%)	290	A
Коэффициент рабочего цикла MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	320	A
(X=60%)	310	A
(X=100%)	260	A
Коэффициент рабочего цикла MIG/MAG (25°C)		
(X=90%)	320	A
(X=100%)	310	A

Физические характеристики <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Классификация защиты по IP	IP23S	
Класс изоляции	H	
Габаритные размеры (длина x ширина x высота)	620x240x460	mm
Масса	20.2	Kg
Раздел Сетевой кабель	4x2.5	mm <sup>2</sup>
длина кабеля электропитания	5	m
Конструкционные стандарты	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

**RU**

**Электрические характеристики  
TERRA NX 400 PME**

U.M.

Напряжение питания U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC) *	-/-	mΩ
Плавкая вставка	30	A
Магистральная шина	ЦИФРОВОЙ	
Максимальная потребляемая мощность	22.0	kVA
Максимальная потребляемая мощность	16.2	kW
Потребляемая мощность в неактивном состоянии	33	W
Коэффициент мощности (PF)	0.74	
Kпд(μ)	89	%
Cos φ	0.99	
Максимальный потребляемый ток I1max	31.5	A
Действующее значение тока I1eff	22.3	A
Диапазон настройки	3÷400	A
Напряжение холостого хода Uo (MMA)	61	Vdc
Напряжение холостого хода Uo (MIG/MAG)	61	Vdc

\* Это оборудование отвечает стандарту EN / IEC 61000-3-11 при условии, если максимально допустимое сопротивление в точке подключения к коммунальной сети меньше или равно указанной величине Zmax. Если оборудование подключено к коммунальной низковольтной энергосистеме, то в этом случае ответственность ложится на установщика или пользователя оборудования, которые при необходимости должны проконсультироваться с оператором распределительной сети.

\* Это оборудование не соответствует нормам EN / IEC 61000-3-12. Если оно подключено к общественной системе с низким напряжением, то ответственность установщика или пользователя оборудования будет заключаться в консультировании с оператором распределительной сети на предмет возможности подключения. (См. раздел "Электромагнитные поля и помехи" - "Классификация оборудования на электромагнитную совместимость (ЭМС) в соответствии с директивой EN 60974-10/A1:2015").

**Коэффициент рабочего цикла  
TERRA NX 400 PME**

U.M.

Коэффициент рабочего цикла MMA (40°C) (X=50%)	400	A
(X=60%)	360	A
(X=100%)	340	A
Коэффициент рабочего цикла MMA (25°C) (X=80%)	400	A
(X=100%)	360	A
Коэффициент рабочего цикла MIG/MAG (40°C) (X=50%)	400	A
(X=60%)	360	A
(X=100%)	340	A
Коэффициент рабочего цикла MIG/MAG (25°C) (X=80%)	400	A
(X=100%)	360	A

**Физические характеристики  
TERRA NX 400 PME**

U.M.

Классификация защиты по IP	IP23S	
Класс изоляции	H	
Габаритные размеры (длина x ширина x высота)	620x240x460	mm
Масса	22.5	Kg
Раздел Сетевой кабель	4x4	mm <sup>2</sup>
длина кабеля электропитания	5	m
Конструкционные стандарты	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

**Электрические характеристики  
TERRA NX 500 PME**

U.M.

Напряжение питания U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC)*	-/-	mΩ
Плавкая вставка	40	A
Магистральная шина	ЦИФВРОВОЙ	
Максимальная потребляемая мощность	29.7	kVA
Максимальная потребляемая мощность	22.2	kW
Потребляемая мощность в неактивном состоянии	34	W
Коэффициент мощности (PF)	0.74	
Kпд(μ)	90	%
Cos φ	0.99	
Максимальный потребляемый ток I1max	42.1	A
Действующее значение тока I1eff	29.7	A
Диапазон настройки	3÷500	A
Напряжение холостого хода Uo (MMA)	61	Vdc
Напряжение холостого хода Uo (MIG/MAG)	61	Vdc

\* Это оборудование отвечает стандарту EN / IEC 61000-3-11 при условии, если максимально допустимое сопротивление в точке подключения к коммунальной сети меньше или равно указанной величине Zmax. Если оборудование подключено к коммунальной низковольтной энергосистеме, то в этом случае ответственность ложится на установщика или пользователя оборудования, которые при необходимости должны проконсультироваться с оператором распределительной сети.

\* Это оборудование не соответствует нормам EN / IEC 61000-3-12. Если оно подключено к общественной системе с низким напряжением, то ответственность установщика или пользователя оборудования будет заключаться в консультировании с оператором распределительной сети на предмет возможности подключения. (См. раздел "Электромагнитные поля и помехи" - "Классификация оборудования на электромагнитную совместимость (ЭМС) в соответствии с директивой EN 60974-10/A1:2015").

**Коэффициент рабочего цикла  
TERRA NX 500 PME**

U.M.

Коэффициент рабочего цикла MMA (40°C)		
(X=50%)	500	A
(X=60%)	470	A
(X=100%)	420	A
Коэффициент рабочего цикла MMA (25°C)		
(X=80%)	500	A
(X=100%)	470	A
Коэффициент рабочего цикла MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	500	A
(X=60%)	470	A
(X=100%)	420	A
Коэффициент рабочего цикла MIG/MAG (25°C)		
(X=80%)	500	A
(X=100%)	470	A

**Физические характеристики  
TERRA NX 500 PME**

U.M.

Классификация защиты по IP	IP23S	
Класс изоляции	H	
Габаритные размеры (длина x ширина x высота)	620x240x460	mm
Масса	27.3	Kg
Раздел Сетевой кабель	4x6	mm <sup>2</sup>
длина кабеля электропитания	5	m
Конструкционные стандарты	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

RU

## 8. ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
TERRA NX 320 PME		N°		
3~	EN IEC	60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A		
	---	3A/10.0V - 320A/30.0V	X (40°C)	50% 60% 100%
	S	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	320A 310A 260A
	S	U <sub>0</sub> 61V	U <sub>2</sub>	30.0V 29.5V 27.0V
	---	3A/20.0V - 300A/32.0V	X (40°C)	50% 60% 100%
	S	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	300A 290A 250A
	---	3A/20.0V - 300A/32.0V	X (40°C)	50% 60% 100%
	S	U <sub>0</sub> 61V	U <sub>2</sub>	32.0V 31.6V 30.0V
D~ 3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub>	400V	I <sub>1max</sub>	23.2A
IP 23 S			I <sub>1eff</sub>	16.5A
			UK CA CE ETL	MADE IN ITALY

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
TERRA NX 400 PME		N°		
3~	EN IEC	60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A		
	---	3A/14.0V - 400A/34.0V	X (40°C)	50% 60% 100%
	S	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	400A 360A 340A
	S	U <sub>0</sub> 61V	U <sub>2</sub>	34.0V 32.0V 31.0V
	---	3A/20.0V - 400A/36.0V	X (40°C)	50% 60% 100%
	S	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	400A 360A 340A
	---	3A/20.0V - 400A/36.0V	X (40°C)	50% 60% 100%
	S	U <sub>0</sub> 61V	U <sub>2</sub>	36.0V 34.4V 33.6V
D~ 3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub>	400V	I <sub>1max</sub>	31.5A
IP 23 S			I <sub>1eff</sub>	22.3A
			UK CA CE ETL	MADE IN ITALY

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
TERRA NX 500 PME		N°		
3~	EN IEC	60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A		
	---	3A/14.0V - 500A/39.0V	X (40°C)	50% 60% 100%
	S	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	500A 470A 420A
	S	U <sub>0</sub> 61V	U <sub>2</sub>	39.0V 37.5V 35.0V
	---	3A/20.0V - 500A/40.0V	X (40°C)	50% 60% 100%
	S	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	500A 470A 420A
	---	3A/20.0V - 500A/40.0V	X (40°C)	50% 60% 100%
	S	U <sub>0</sub> 61V	U <sub>2</sub>	40.0V 38.8V 36.8V
D~ 3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub>	400V	I <sub>1max</sub>	42A
IP 23 S			I <sub>1eff</sub>	29.7A
			UK CA CE ETL	MADE IN ITALY

## 9. ЗАВОДСКИЕ МАРКИ ВЫПРЯМИТЕЛЯ

1	2				
3	4				
5	6				
7	9				
8	10				
12	15	16	17		
13	15A	16A	17A		
14	15B	16B	17B		
7	9	11			
8	10	12	15	16	17
18	19	20	21		
22		UK CA	CE	EAC	MADE IN ITALY

CE Заявление о соответствии EU  
 EAC Заявление о соответствии EAC  
 UKCA Заявление о соответствии UKCA

- 1 Торговая марка
- 2 Название и адрес производителя
- 3 Модель аппарата
- 4 Серийный номер  
~~XXXXXX~~ Год изготовления
- 5 Тип сварочного аппарата
- 6 Конструкционные стандарты
- 7 Символическое обозначение типа сварочного процесса
- 8 Символ для сварочного оборудования, которое подходит для использования в условиях повышенного риска поражения электрическим током
- 9 Тип сварочного тока
- 10 Номинальное значение напряжения холостого хода
- 11 Диапазон значений (от максимального до минимального) сварочного тока и соответствующего напряжения нагрузки
- 12 Символическое обозначение ПВ
- 13 Символическое обозначение сварочного тока
- 14 Символическое обозначение сварочного напряжения
- 15 Значения ПВ
- 16 Значения ПВ
- 17 Значения ПВ
- 15A Номинальное значение сварочного тока
- 16A Номинальное значение сварочного тока
- 17A Номинальное значение сварочного тока
- 15B Соответствующее значение сварочного напряжения
- 16B Соответствующее значение сварочного напряжения
- 17B Соответствующее значение сварочного напряжения
- 18 Символ напряжения питания
- 19 Номинальное значение напряжения питания
- 20 Максимальное номинальное значение тока в цепи питания
- 21 Максимальное эффективное значение тока в цепи питания
- 22 Класс защиты

RU

## AB UYGUNLUK BEYANI

İnşaatçı

voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY  
Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - [www.voestalpine.com/welding](http://www.voestalpine.com/welding)

kendi sorumluluğu altında aşağıdaki ürünün:

TERRA NX 320 PME	55.13.012
TERRA NX 400 PME	55.13.013
TERRA NX 500 PME	55.13.014

uyumlu olduğu beyan edilmektedir EU:

- 2014/35/EU LOW VOLTAGE DIRECTIVE  
2014/30/EU EMC DIRECTIVE  
2011/65/EU RoHS DIRECTIVE

ve aşağıdaki uyumlaştırılmış standartların uygulandığını:

- EN IEC 60974-1/A1:2019 WELDING POWER SOURCE  
EN 60974-10/A1:2015 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

Direktiflere uygunluğu onaylayan belgeler, yukarıda belirtilen imalatçında denetimler için hazır bulundurulacaktır.

voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. tarafından önceden yetki verilmemiş olan her türlü işletim veya değişiklik bu sertifika ile geçersiz kılınacaktır.

Onara di Tombolo, 03/07/2023

voestalpine Böhler Welding Selco s.r.l.



Mirco Frasson  
Managing Directors

Otto Schuster  
Managing Directors

# İNDEKS

<b>1. UYARI.....</b>	<b>89</b>
1.1 Kullanım ortamı.....	89
1.2 Operatör ve öteki şahısların korunması .....	89
1.3 Pis kokulu dumanlara ve gazlara karşı korunma .....	90
1.4 Yangın/infilak önleme.....	90
1.5 Yakıt kaplarının kullanılmasında alınacak önlemler.....	91
1.6 Elektrik şokundan korunma .....	91
1.7 Elektromanyetik alanlar & parazitler/karışımlar .....	91
1.8 IP Koruma derecesi .....	92
1.9 Atık yönetimi .....	92
<b>2. MONTAJ .....</b>	<b>93</b>
2.1 Kaldırma, nakliye ve boşaltma prosedürleri.....	93
2.2 Sistemin yerleştirilmesi.....	93
2.3 Bağlantı.....	93
2.4 Hizmete sokma / Donanım .....	94
<b>3. TEMİN TANITIMI.....</b>	<b>97</b>
3.1 Arka panel .....	97
3.2 Arka panel .....	97
3.3 Prizler paneli.....	97
3.4 Ön kontrol paneli TERRA NX 400/500 PME .....	98
3.5 Ön kontrol paneli TERRA NX 320 PME.....	98
<b>4. BAKIM.....</b>	<b>98</b>
4.1 Güç kaynağı üzerinde aşağıdaki periyodik kontrolleri yapın .....	98
4.2 Ansva.....	99
<b>5. TEŞHİSLER VE ÇÖZÜMLER .....</b>	<b>99</b>
<b>6. KULLANIM TALİMATLARI.....</b>	<b>103</b>
6.1 Kaplamalı elektrot kaynağı (MMA).....	103
6.2 TIG kaynağı (sürekli ark) .....	103
6.3 Sürekli tel kaynağı (MIG/MAG).....	105
<b>7. TEKNİK AYRINTILAR.....</b>	<b>110</b>
<b>8. PLAKA ŞARTNAMELERİ.....</b>	<b>113</b>
<b>9. GÜC KAYNAĞI DERECELENDİRME PLAKASININ ANLAMI.....</b>	<b>114</b>
<b>10. DIYAGRAM-ŞEMA.....</b>	<b>339</b>
<b>11. BAĞLANTILAR-REKORLAR .....</b>	<b>342</b>
<b>12. YEDEK PARÇA LISTESİ.....</b>	<b>344</b>

## SEMBOLLER



Ciddi vücut zararına yol açılabilen ciddi vücut zararı ve tehlikeli davranışların yakın tehlikesi.



Küçük yaralanmalar ve mülke yönelik hasardan kaçınmak için izlenmesi gereken önemli tavsiye.



Bu simbolün önünde olduğu notlar esasen tekniktir ve işlemleri kolaylaştırır.

## 1. UYARI



Makine üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce, bu el kitabının içeriğini iyice okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun.

Tavsiye edilmemiş olan değişiklikler veya bakım işlemleri yapmayın. Üretici operatörlerin bu elkitabının içeriğini okumamasının veya uygulamamasının neden olduğu personele veya mülke yönelik hasar için sorumlu tutulamaz. Kullanım kılavuzu, sürekli olarak cihazın kullanıldığı yerde muhafaza edilmelidir. Kullanım kılavuzuna ek olarak, kazaları önlemeye ve çevrenin korunmasına yönelik genel ve yerel düzenlemelere de uyulması zorunludur.



Cihazın devreye alınması, kullanılması, bakımı ve onarımı ile görevli kişilerin,

- gerekli yetkinliğe sahip olması,
- kaynak bilgisine sahip olması
- bu kullanım kılavuzunu eksiksiz bir şekilde okuyarak tam olarak uygulaması zorunludur.

Eğer makinenin kullanımına ilişkin herhangi bir şüpheniz veya problem varsa, burada açıklanmamış olsa bile, kalifiye bir personele danışın.

### 1.1 Kullanım ortamı



Herhangi bir sistem özellikle tasarlandığı işlemler için, veri plakasında ve/veya elkitabında belirtilen şekillerde ve aralıklarda, emniyete ilişkin ulusal ve uluslararası direktiflere göre kullanılmalıdır. İmalatçı tarafından açık bir şekilde beyan edilen farklı bir kullanımın tümü ile uygunsuz ve tehlikeli olacağı addedilmesi gereklidir ve bu durumda imalatçı bütün sorumluluğu ret edecektir.



Bu cihaz sadece sanayi ortamlarında, profesyonel uygulamalar için kullanılmalıdır. İmalatçı yerel ortamlardaki sistemin neden olduğu hiçbir hasar için sorumlu olmayacağından emin olun.



Sistem -10°C ile +40°C arası (+14°F ile +104°F arası) bir sıcaklığıtaki ortamlarda kullanılmalıdır.

Sistem -25°C ile +55°C arası (-13°F ile +131°F arası) bir sıcaklığıtaki ortamlarda nakledilmeli ve depolanmalıdır.

Sistem tozdan, asitten, gazdan veya başka her türlü paslandırmacı maddelerden arındırılmış ortamlarda kullanılmalıdır.

Sistem 40°C derecede (104°F) %50 den daha yüksek olmayan bir bağıl neme sahip ortamlarda kullanılmalıdır.

Sistem 20°C derecede (68°F) %90 dan daha yüksek olmayan bir bağıl neme sahip ortamlarda kullanılmalıdır.

Sistem deniz seviyesinden maksimum 2,000 metre (6,500 fut) yükseklikte kullanılmalıdır.



Bu makineyi boruların buzunu çözmek için kullanmayın.

Bu ekipmanı pilleri ve/veya aküleri şarj etmek için kullanmayın.

Bu ekipmanı motorları atlama kablosu ile çalıştırılmak için kullanmayın.



### 1.2 Operatör ve öteki şahısların korunması



Kaynak işlemi zararlı bir radyasyon, gürültü, sıcaklık ve gaz yayınları işlemidir. Çevreyi ışınlardan, kivilcimlardan ve akkor cürüflardan kaynak alanı korumak için ateşe dayanıklı bir bölge yerleştirin. Çevredeki herkese arka kaynak alanı veya akkor metale baktırmayı ve uygun bir koruma tedbiri almayı tavsiye edin.



Cildinizi ark ışınlarından, kivilcimlardan veya akkor metallerden korumak için koruyucu elbise giyin. Elbise vücutun tümünü kapatmalıdır ve aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

- sağlam ve iyi durumda olmalıdır
- yanmaz özellikle olmalıdır
- izole edici ve kuru olmalıdır
- vücuda uymalı ve manşetli veya kıvrımlı olmamalıdır



Daima sağlam ve sudan izolasyonu güvence altına alabilen uygun ayakkabılar kullanın.

Daima elektriksel ve termal izolasyonu güvence altına alabilen uygun eldivenler kullanın.



Gözler için yandan korumalı ve uygun koruma filtreli (en azından NR10 veya üstü) maskeler takın.



Özellikle kaynak cürüflarının el ile veya mekanik olarak kaldırılması esnasında daima yandan korumalı emniyet gözlükler takın.



Kontak lensler takmayın.



Eğer kaynak esnasında tehlikeli gürültü seviyelerine ulaşılıyorsa kulaklık kullanın. Eğer gürültü seviyesi yasa ile tespit edilen limitleri aşarsa, çalışma sahasını sınırlayın ve ona yaklaşanların kulaklıklar veya kulak tıkaçları ile korunduğundan emin olun.



Kaynak yaparken yan panelleri daima kapalı tutun. Sistemlerde hiçbir şekilde değişiklik yapılmamalıdır. Ellerinizin, saçlarınızın, elbiselerinizin, aletlerinizin... aşağıdaki türden hareket eden parçalar ile temas etmesinden kaçının: fanlar, dişliler, rulolar ve şaftlar, tel makaraları. Tel besleme ünitesi çalışırken dişlilere dokunmayın. Tel besleme üniteleri üzerine takılan koruma cihazlarının baypas edilmesi son derece tehlikelidir ve imalatçıyı ister insan veya ister mal açısından olsun, her türlü sorumluluktan muaf tutar.



Teli yüklerken veya beslerken başınızı MIG/MAG hamlacından uzak tutun.  
Dışarı çıkan tel ellerinize, yüzünze ve gözlerinize ciddi şekilde zarar verebilir.



Henüz kaynak yapılmış olan parçalara dokunmaktan kaçının, yüksek sıcaklık ciddi yanmaya veya kavrulmaya neden olabilir. Yukarıda açıklanan bütün önlemlere ve ayrıca cüruflar soğuma esnasında parçalardan ayrılabileceği için kaynak işleminden sonra yapılan bütün işlemlerdeki önlemlere uyun.



Onunla çalışmadan veya onun bakımını yapmadan önce, hamlacın soğuk olduğunu kontrol edin.



Soğutma sıvısının giriş ve dönüş borularını sökmeden önce soğutma ünitesinin kapalı olduğundan emin olun. Borulardan dışarı çıkan sıcak su yanmaya veya kavrulmaya neden olabilir.



Kullanmak için bir ilk yardım setini hazırlutun.  
Yanmayı veya yaralanmayı küçümsemeyin.



İşi paydos etmeden önce insana veya mala yönelik kaza hasarından kaçınmak için çalışma alanını emniyetli hale sokun.

### 1.3 Pis kokulu dumanlara ve gazlara karşı korunma



Kaynak işlemi esnasında çıkan pis kokulu dumanlar, gazlar ve tozlar sağlığınıza zararlı olabilir. Belli şartlar altında, kaynak işleminin neden olduğu pis kokulu dumanlar kansere neden olabilir veya hamile kadınların ceninlerine zarar verebilir.

- Başınızı her türlü kaynak gazından ve pis kokulu dumanlarından uzak tutun.
- İster doğal ister basınçlı olsun, çalışma sahasında uygun havalandırma sağlayın.
- Yetersiz havalandırma halinde, maskeler veya solunum aparatları kullanın.
- Son derece küçük çalışma yerlerinde kaynak işlemi yapılması halinde, kaynak işlemi yapan operatöre dışında duran bir meslektaşının nezareti etmesi gereklidir.
- Havalandırma için oksijen kullanmayın.
- Zararlı egzoz gazlarının miktarını düzenli olarak emniyet yönetmeliklerinde belirtilen değerler ile karşılaştırarak emisin çalıştığından emin olun.
- Pis kokulu gazların miktarı ve tehlike seviyesi kullanılan esas malzemeye, kaynak malzemesine, kaynak yapılacak parçaların temizlenmesinde ve yağını alınmasında kullanılan maddelere dayalıdır, Teknik sayfalarada verilen talimatlar ile birlikte imalatçının talimatlarına uyun.
- Yağ alma veya boyama istasyonları yakınında kaynak işleri yapmayın.
- Gaz tüplerini dışarıya veya iyi havalandırılmış yerbere koyun.

### 1.4 Yangın/infilak önleme



Kaynak işlemi yangınlara ve/veya infilaktaklara neden olabilir.

- Çalışma sahasını ve onun çevresindeki sahayı her türlü tutuşabilir ve yanıcı malzemelerden ve objelerden arındırın.
- Tutuşabilir malzemeler kaynak sahasından en az 11 metre (35 fut) uzakta olmalı veya uygun bir şekilde korunmalıdır.
- Kırılcımlar ve akkor partiküller anlık olarak açık tutulan deliklerden bile oldukça uzak mesafelere kolayca püskürebilir ve çevre sahalara ulaşabilir. İnsanların ve malin emniyetini sağlamak için özel dikkat gösterin.
- Basınçlı kaplar üzerinde veya yakınında kaynak işleri yapmayın.
- Kaplı kaplar veya borular üzerinde kaynak işleri yapmayın. Kaynak tüplerine veya kaplarına, hatta onlar açık, boş ve iyice temizlenmiş olsalar bile, özel dikkat gösterin. Her türlü gaz, yaktı, yağ veya benzeri malzeme kalıntısı bir infilaka neden olabilir.
- Patlayıcı tozların, gazların veya buharların mevcut olduğu yerlerde kaynak yapmayın.
- Kaynak işlemi sonunda, gerilim taşıyan devrenin toprak hattına bağlı herhangi bir parçaya kaza ile temas edemediğini kontrol edin.
- Çalışma sahası yakınına bir yangınla mücadele cihazı veya malzemesi koyun.

## 1.5 Yakıt kaplarının kullanılmasında alınacak önlemler



Atılı yakıt kapları basınçlı gaz içerebilir ve eğer nakliye, depolama ve kullanımı için minimum emniyet şartları güvence altına alınmazsa patlayabilir.

- Yakıt kapları bir duvara veya başka destekleyici yapıya karşı düşemeyecek veya kaza ile başka herhangi bir şey ile vurulamayacak şekilde dik bir konumda tespit edilmelidirler.
- Nakliye, kullanım esnasında ve herhangi bir kaynak işi sonunda vanayı korumak için kapağı içe doğru döndürerek kapatın.
- Yakıt kaplarını direkt güneş ışığına, ani ısısı değişikliklerine, çok yüksek veya çok şiddetli sıcaklık derecelerine maruz bırakmayın. Yakıt kaplarını çok şiddetli veya çok yüksek sıcaklık derecelerine maruz bırakmayın.
- Yakıt kaplarının çiplak alevler, elektrik arkları, hamlaçlar veya elektrot tabancaları ve kaynak işlemi ile püskürtülen akkor maddeler ile temas etmesine izin vermeyin.
- Yakıt kaplarını kaynak devrelerinden ve genel elektrik devrelerinden uzak tutun.
- Yakıt kaplarını açarken, başınızı gaz çıkışından uzak tutun.
- Yakıt kabı vanasını kaynak işlemi sonunda daima kapatın.
- Basınçlı bir yakıt kabına asla kaynak yapmayın.
- Basınçlı bir yakıt kabı makine basınç redüktörü ile asla doğrudan doğruya birleştirilmemelidir. Basınç bir patlama ile sonuçlanacak şekilde redüktörün kapasitesini aşabilir.

## 1.6 Elektrik şokundan korunma



Elektrik şoku sizin öldürübileceğini.

- Kaynak sisteminin hem içindeki ve hem de dışındaki gerilim altında olan parçalara dokunmaktan kaçının, çünkü bu sistem aktif haldeyken (hamlaçlar, tabancalar, topraklama kabloları, elektrotlar, teller, rulolar ve bobinler kaynak devresine elektriksel olarak bağlıdır).
- Kuru ve topraklama ve kütle potansiyelinden yeterince izole edilmiş zeminler ve tabanları kullanarak sistemin ve operatörün elektrik izolasyonunu sağlayın.
- Sistemin bir topraklama kablo ile bağlı olan bir prize ve bir güç kaynağının doğru bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
- İki hamlaca veya iki elektrot tutucusuna aynı anda dokunmayın.
- Eğer bir elektrik şoku hissederseniz, kaynak işlerine derhal ara verin.

## 1.7 Elektromanyetik alanlar & parazitler/karışımalar



İç ve dış sistem kablolarından akımı kaynak kablolarının ve sistemin kendisinin etrafında bir elektromanyetik alan yaratır.

- Elektromanyetik alanlar onlara uzun süre maruz kalan insanların sağlığını etkileyebilir (kesin etkileri hala bilinmemektedir).
- Elektromanyetik alanlar kalp pili veya işitme cihazı gibi ekipmanlar ile parazit yapabilir.



Kendisine kalp pili takılmış olan insanlar ark kaynağı işleri üşlenmeden.

### 1.7.1 Standarda göre EMC sınıflandırması: EN 60974-10/A1:2015.



Sınıf B ekipmanı elektrik gücünün kamu düşük voltaj besleme sistemi tarafından temin edildiği ikamete ayrılmış mahalleri içeren endüstriyel ve ikamete ayrılmış ortamlardaki elektromanyetik uygunluk gereksinimleri ile uyumludur.



Sınıf A ekipmanı elektrik gücünün kamu düşük voltaj besleme sistemi tarafından temin edildiği ikamete ayrılmış mahallerde kullanmak için amaçlanmaz. İletilenlerin yanı sıra yayılan bozukluklar nedeni ile, bu mahallerdeki Sınıf A ekipmanın elektromanyetik uyumluluğun sağlanmasında potansiyel güçlükler olabilir.

Daha fazla bilgi için bölüme bakın: PLAKA ŞARTNAMELERİ veya TEKNİK AYRINTILAR.

## 1.7.2 Montaj, kullanım ve saha muayenesi

Bu ekipman normalleştirilmiş EN60974-10 yönetmeliği talimatlarına uyumlu olarak imal edilmekte EN 60974-10/A1:2015 ve "SINIF A" olarak tanımlanmaktadır. Bu cihaz sadece sanayi ortamlarında, profesyonel uygulamalar için kullanılmalıdır. İmalatçı yerel ortamlardaki sistemin neden olduğu hiçbir hasar için sorumlu olmayacağından.



Kullanıcı sektörde bir uzman olmalıdır, çünkü böyle bir ekipmanın imalatçının talimatlarına göre kurulmasından ve kullanımından sorumludur. Eğer herhangi bir elektromanyetik rahatsızlık fark edilirse, kullanıcı problemi çözmeli ve eğer gerekirse imalatçının teknik yardımına başvurmalıdır.



Her halükarda, elektromanyetik rahatsızlıklar daha fazla sorun olmayıncaya kadar azaltılmalıdır.



Bu aparatı monte etmeden önce, kullanıcı çevrede bulunan insanların sağlık şartlarını dikkate almak suretiyle, örneğin kalp pili veya işitme cihazı takılı şahıslar için, çevrede ortaya çıkabilecek elektromanyetik sorunları değerlendirmelidir.

## 1.7.3 Şebeke beslemesi gereklilikleri

Yüksek güç ekipmanı, şebeke beslemesinden çekilen ana akım nedeni ile ızgaranın güç kalitesini etkileyebilir. Bu nedenle maksimum izin verilebilir şebeke empedansına veya kamu ızgarasına ( $Z_{max}$ ) (ortak kuplej PPC noktası) yönelik arabirimdeki gerekli minimum besleme kapasitesine ( $S_{sc}$ ) ilişkin bağlantı kısıtlamaları veya gereklilikleri bazı ekipman türleri için uygulanabilir (teknik verilere bakın). Bu durumda, bu işlem eğer gerekirse dağıtım şebekesi operatörü ile konsültasyon vasıtasıyla, ekipmanın bağlanabilmesini sağlamak ekipmanın montörünün veya kullanıcının sorumluluğudur. Parazit halinde, şebeke voltajının filtre edilmesi gibi daha fazla önlemler alınmak gereklidir.

Güç besleme kablosuna zırh geçirme olanağını düşünmek gereklidir.

Daha fazla bilgi için bölüme bakın: TEKNİK AYRINTILAR.

## 1.7.4 Kablolarla ilgili önlemler

Elektromanyetik alanların etkilerini en azı indirmek için aşağıdaki talimatlara uyın:

- Mükemmel olmasına halinde, toprak ve güç kablosunu sarın ve sağlamlaştırın.
- Kablolarının vücutunuzun etrafını sarmasından kaçının.
- Toprak ve güç kabloları arasında durmaktan kaçının (her ikisini de aynı tarafta tutun).
- Kablolar mümkün olduğu kadar kısa tutulmalı, birbirlerine yakın yerleştirilmeli ve toprak seviyesinde veya ona yaklaştırmalıdır.
- Sistemi kaynak sahasından biraz uzağa yerleştirin.
- Kablolar başka her türlü kablodan uzakta olmalıdır.

## 1.7.5 Eş potansiyelli bağlantı

Kaynak tesisatı ve ona yakın yerdeki bütün metal bileşenlerin toprak bağlantısı dikkate alınmalıdır. Ulusal yönetmeliklere göre eş potansiyelli bağlantı yapılmalıdır.

## 1.7.6 İşlenen parçanın topraklanması

İşlenen parça elektriksel emniyet nedenleri açısından veya onun büyülüklüğü ve pozisyonu nedeni ile topraklanmadığı zaman, işlenen parçanın topraklanması yayınına azaltılabilir. İşlenen parçanın operatörler için kaza riski yaratmayacağını, ve başka elektrik ekipmanına zarar vermeyeğini hatırlamak önemlidir. Topraklama ulusal yönetmeliklere göre yapılmalıdır.

## 1.7.7 Zırh Geçirme

Öteki kablolar ve çevredekide mevcut ekipmanla seçici bir şekilde zırh geçirilmesi parazit nedeni ile oluşan problemleri azaltabilir. Tüm kaynak tesisatına zırh geçirilmesi özel uygulamalar için dikkate alınabilir.

## 1.8 IP Koruma derecesi



**IP23S**

- Tehlikeli parçalara parmaklar ile erişime ve 12.5 mm den daha büyük veya ona eşit çapa sahip katı yabancı kütüklere karşı gövde koruması.
- 60° derece dikey hattta düşen yağmura karşı gövde koruması.
- Ekipmanın hareket eden parçaları çalışmadığı zaman sızan suyun zararlı etkilerine karşı gövde koruması.

## 1.9 Atık yönetimi



Elektrikli ekipmanı normal çöp ile birlikte atmayın!

2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliğine uyumlu ve ulusal yasalara göre uygulanmasına uygun olarak, kullanım ömrünün sonuna gelmiş elektrikli ekipman ayrı olarak toplanmalı ve geri kazanım ve bertaraf merkezine gönderilmelidir. Ekipman sahibi, mahalli idareler ile görüşerek yetkili toplama merkezlerini belirlemelidir. Avrupa Yönergesine başvurmak suretiyle, çevreyi ve insan sağlığını iyileştireceksiniz!

» Daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret ediniz.

## 2. MONTAJ



Montaj sadece imalatçı tarafından yetki verilen uzman personel tarafından yapılmalıdır.



Montaj için, güç kaynağının şebeke hattından çıkarıldığından emin olun.



Jeneratörlerin bağlantısı (seri veya paralel) yasaktır.

### 2.1 Kaldırma, nakliye ve boşaltma prosedürleri

- Sistem ile birlikte el ile hareket için bir kol temin edilmektedir.
- Sisteme özel kaldırma parçaları takılı değildir.
- Hareket ettirmeye esnasında güç kaynağının devrilmesini önlemek için dikkat ederek bir forklift kullanın.



Ekipmanın ağırlığını küçümsemeyin; teknik şartnamelere bakın.

Kaldırılan yükü insanlar ve eşyalar üzerine doğru hareket ettirmeyin veya onlar üzerinde konumlandırmayın. Sistem veya münferit cihazı düşürmeyin veya onlar üzerinde aşırı baskı uygulamayın.



Kolun kaldırma amaçları için kullanılması yasaktır.

### 2.2 Sistemin yerleştirilmesi



Aşağıdaki kurallara uyun:

- Ekipman kumandalarına ve bağlantılarına kolay erişim sağlanmalıdır.
- Ekipmanı küçültülmüş/çok küçük yerlere yerleştirmeyin.
- Sistemi yatay yüzeyle ilgili olarak 10° dereceyi geçen eğimli yüzeylere yerleştirmeyin.
- Sistemi kuru, temiz ve uygun bir şekilde havalandırılan bir yere yerleştirin.
- Sistemi yağmur ve güneş almaya karşı koruyun.

### 2.3 Bağlantı



Güç kaynağı kaynağa bağlantı için bir güç kablosu ile temin edilmektedir.

Sisteme aşağıdakiler ile güç verilebilir:

- Üç fazlı 400V

Ekipmanın nominal değerle ilgili olarak  $\pm 15\%$  toleranslı voltajda çalışması garanti edilmektedir.



İnsanlara yönelik yaralanma veya sisteme yönelik hasarı önlemek için, makineyi şebeke voltajına bağlamadan ÖNCE seçilen şebeke voltajı sigortaları kontrol edilmelidir. Ayrıca kablonun topraklı bir prize takılı olduğunu kontrol edin.



Sisteme muhtemel bütün çalışma şartlarında ve güç kaynağı tarafından sağlanabilen maksimum gücde beyan edilen, imalatçı tarafından nominal voltaj değeri ile ilgili olarak,  $\pm 15\%$  seviyesinde dengeli bir güç beslemesi garanti etmesi şartıyla bir üretici set ile güç verilebilir. Normal olarak, eğer tek faz ise ve gücün 1.5 katı ise, eğer üç faz ise, güç kaynağının iki katı gücünde üretici setler kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Size elektronik kontrollü üretici setler kullanmayı tavsiye ediyoruz.



Kullanıcıları korumak için, sistem uygun bir şekilde topraklanmış olmalıdır. Güç kaynağı voltajı toprak hatlı bir fişe bağlanması gereken bir toprak hattı kablosu (sarı-yeşil) ile temin edilmektedir. Bu sarı/yeşil tel ASLA başka voltaj iletkenleri ile kullanılmamalıdır. Kullanılan fabrikadaki topraklamanın varlığı ve prizlerin iyi durumda olduğundan emin olun. Sadece emniyet yönetmeliklerine göre onaylanan fişler monte edin.




Elektrik sistemi belli profesyonel ve teknik vasıflara sahip ehliyetli teknisyenler tarafından ekipmanın kurulduğu ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere uyumlu olarak yapılmalıdır.

## 2.4 Hizmete sokma / Donanım

### 2.4.1 MMA kaynağı için bağlantı




Şekilde gösterilen bağlantı ters polarite kaynağı üretir.  
Direkt polarite kaynağı elde etmek için bağlantıyı ters çevirin.

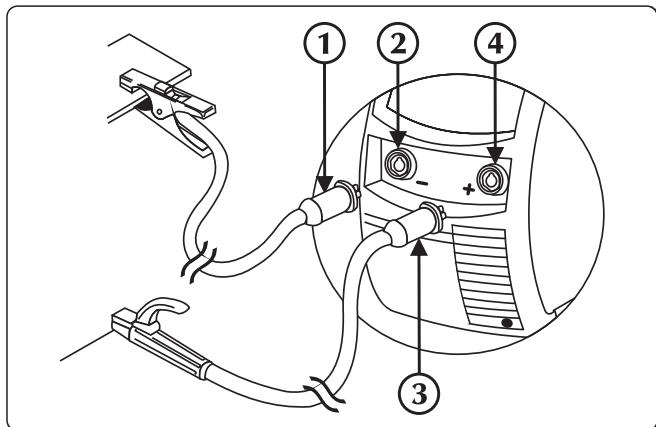

- ① Topraklama kelepçesi konektörü
- ② Negatif güç prizi (-)
- ③ Elektrod tutucu kelepçe konektörü
- ④ Pozitif güç prizi (+)

- ▶ Topraklama pensini, güç kaynağının negatif soketine (-) bağlayınız. Fişi sokun ve bütün parçalar tutturuluncaya kadar saat yönünde döndürün.
- ▶ Elektrot pensesini, güç kaynağının pozitif soketine (+) bağlayınız. Fişi sokun ve bütün parçalar tutturuluncaya kadar saat yönünde döndürün.


### 2.4.2 Havalı Ark ile Oluk Açma (Kesme) İşlemi için Bağlantılar

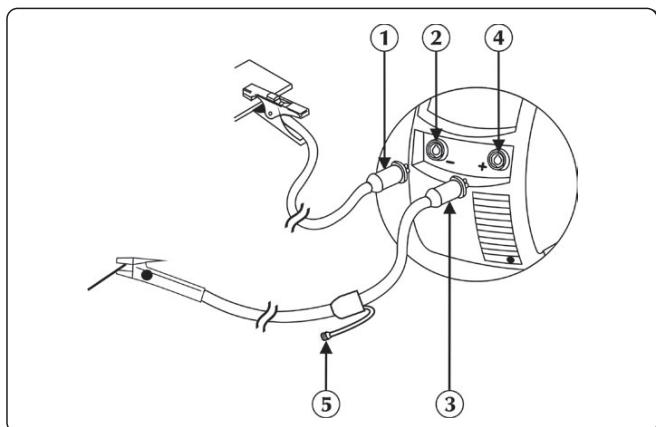

- ① Topraklama kelepçesi konektörü
- ② Negatif güç prizi (-)
- ③ ARC-AIR tutucu konektörü
- ④ Pozitif güç prizi (+)
- ⑤ Hava borusu konektörü

- ▶ Topraklama pensini, güç kaynağının negatif soketine (-) bağlayınız.
- ▶ ARC-AIR tutucusunun kablo konektörünü jeneratörün artı (+) soketine bağlayın.
- ▶ Hava hortumu üzerindeki konektörü, hava kaynağına ayrıca bağlayınız.

## 2.4.3 TIG kaynağına bağlantı

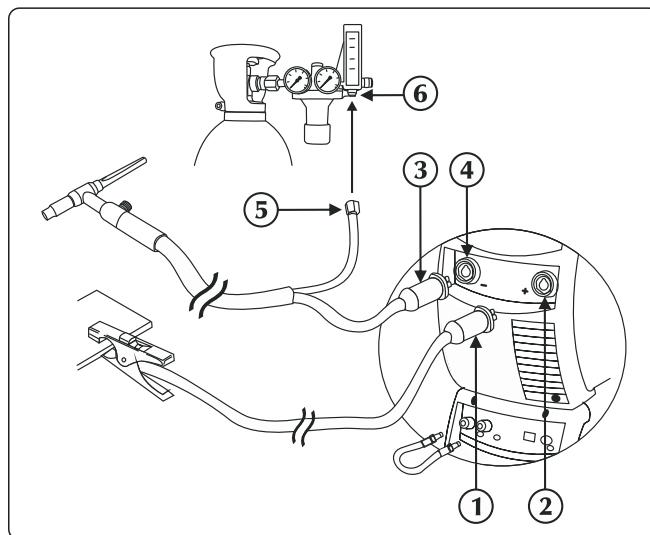

- ① Topraklama kelepçesi konektörü
- ② Pozitif güç prizi (+)
- ③ TIG hamlaç bağlantısı
- ④ Torç soketi
- ⑤ Gaz borusu konektörü
- ⑥ Basınç düşürücü

- ▶ Topraklama pensini, güç kaynağının pozitif soketine (+) bağlayınız. Fişi sokun ve bütün parçalar tutturuluncaya kadar saat yönünde döndürün.
- ▶ TIG hamlaç kaplinini (kuplaj), güç kaynağının hamlaç soketine bağlayınız. Fişi sokun ve bütün parçalar tutturuluncaya kadar saat yönünde döndürün.




Koruma gazı akışı normal olarak hamlaç yerleştirilen musluk kullanılarak ayarlanır.


- ▶ Hamlaç gazı boru konektörünü gaz dağıtımına ayrı olarak bağlayın.
- ▶ Hamlacın soğutma suyu dönüş hortumunu (kırmızı renkli) uygun bağlantı parçasına/kuplajına (kırmızı renkli simbolüne ) bağlayın.
- ▶ Hamlacın soğutma suyu ikmal hortumunu (mavi renkli) uygun bağlantı parçasına/kuplajına (mavi renkli simbolüne ) bağlayın.

## 2.4.4 MIG/MAG kaynağı için bağlantı

- ▶ Hamlacın soğutma suyu dönüş hortumunu (kırmızı renkli) uygun bağlantı parçasına/kuplajına (kırmızı renkli simbolüne ) bağlayın.
- ▶ Hamlacın soğutma suyu ikmal hortumunu (mavi renkli) uygun bağlantı parçasına/kuplajına (mavi renkli simbolüne ) bağlayın.

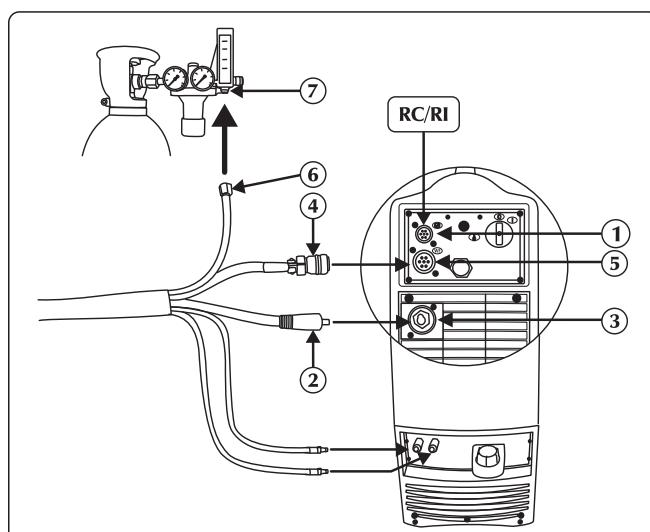


- ① Sinyal kablosu (CAN-BUS) girişi
- ② Güç kablosu
- ③ Pozitif güç prizi (+)
- ④ Sinyal kablosu
- ⑤ Sinyal kablosu girişi (CAN-BUS) (Kablo demeti)
- ⑥ Gaz tüpü
- ⑦ Gaz besleme bağlantıları

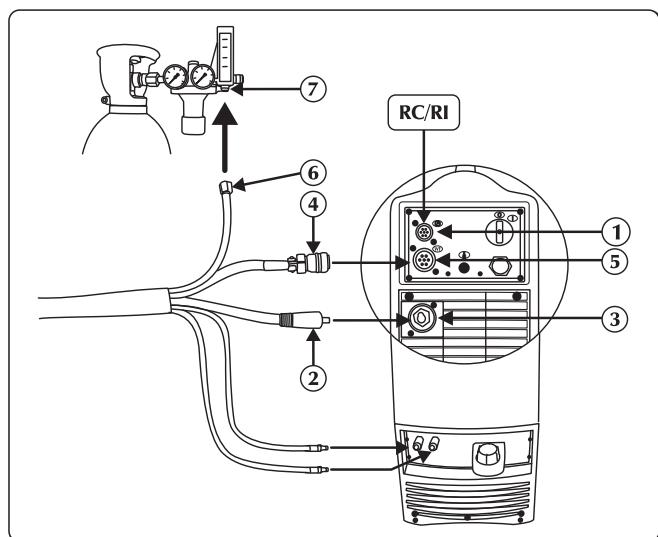

- ① Sinyal kablosu (CAN-BUS) giriş
- ② Güç kablosu
- ③ Pozitif güç prizi (+)
- ④ Sinyal kablosu
- ⑤ Sinyal kablosu girişi (CAN-BUS) (Kablo demeti)
- ⑥ Gaz tüpü
- ⑦ Gaz besleme bağlantısı


TR

- ▶ Kablo semerindeki güç kablosunu uygun prize bağlayın. Fişi sokun ve bütün parçalar tutturuluncaya kadar saat yönünde döndürün.
- ▶ Kablo semerindeki sinyal kablosunu uygun konektöre bağlayın. Konektörü sokun ve bilezik somunu parçalar uygun bir biçimde tutturuluncaya kadar saat yönünde döndürün.
- ▶ Kablo semerindeki gazhortumunu silindirin basınç düşürme vanasına veya gazbesleme parçasına bağlayın. Gaz akışını 10 l/dakikadan 30 l/dakikaya ayarlayın.
- ▶ Kablo semerindeki soğutma suyu ikmal hortumunu (mavi renkli) uygun bağlantı parçasına/kuplajına (mavi renkli simbolüne )bağlayın.
- ▶ Kablo semerindeki soğutma suyu ikmal hortumunu (kırmızı renkli) uygun bağlantı parçasına/kuplajına (kırmızı renkli simbolüne )bağlayın.

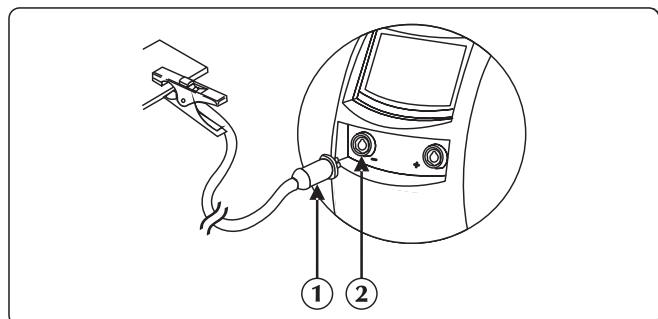

- ① Topraklama kelepçesi konektörü
- ② Negatif güç prizi (-)

- ▶ Topraklama pensini, güç kaynağının negatif soketine (-) bağlayınız. Fişi sokun ve bütün parçalar tutturuluncaya kadar saat yönünde döndürün.

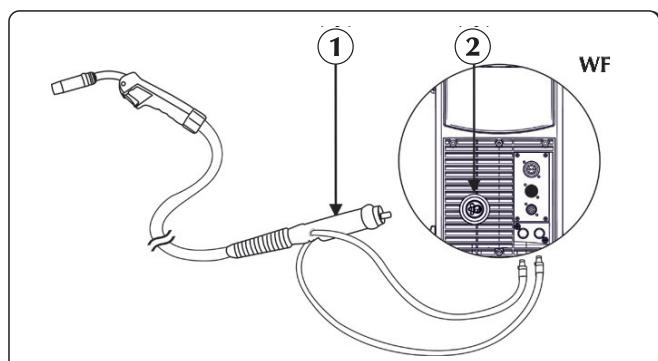


- ① Hamlaç bağlantısı
- ② Torç soketi

- ▶ Hamlacın soğutma suyu ikmal hortumunu (mavi renkli) uygun bağlantı parçasına/kuplajına (mavi renkli simbolüne )bağlayın.
- ▶ Hamlacın soğutma suyu dönüş hortumunu (kırmızı renkli) uygun bağlantı parçasına/kuplajına (kırmızı renkli simbolüne )bağlayın.
- ▶ Tespit halkasının tam olarak sıkıştığinden emin olarak, MIG/MAG hamlacını bağlantı parçasına bağlayın.
- ▶ Kablo demetinin gaz borusunu arka hortum bağlantısına bağlayın.

## 3. TEMİN TANITIMI


### 3.1 Arka panel

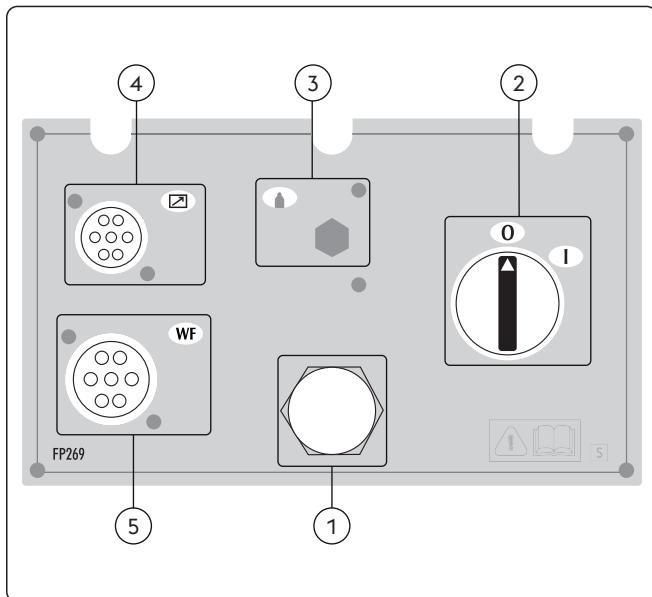

- 1** **Güç besleme kablosu**  
Sistemi şebekeye bağlar
- 2** **Kapama/Açma anahtarları**  
Kaynak makinesine elektrik gücü verir.  
İki pozisyonu sahiptir, "O" kapalı, ve "I" açık.
- 3** **Kullanılmamış**
- 4** **Sinyal kablosu CAN-BUS girişi (RC, RI...)**
- 5** **Sinyal kablosu girişi (CAN-BUS) (Kablo demeti)**


TR

### 3.2 Arka panel

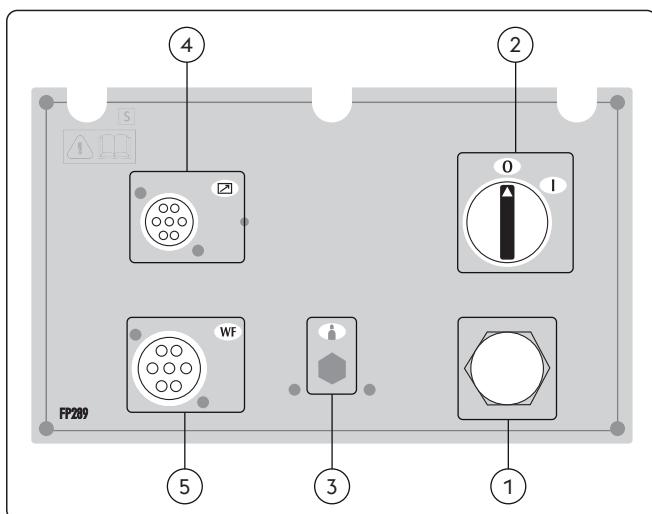


- 1** **Güç besleme kablosu**  
Sistemi şebekeye bağlar
- 2** **Kapama/Açma anahtarları**  
Kaynak makinesine elektrik gücü verir.  
İki pozisyonu sahiptir, "O" kapalı, ve "I" açık.
- 3** **Kullanılmamış**
- 4** **Sinyal kablosu CAN-BUS girişi (RC, RI...)**
- 5** **Sinyal kablosu girişi (CAN-BUS) (Kablo demeti)**

### 3.3 Prizler paneli

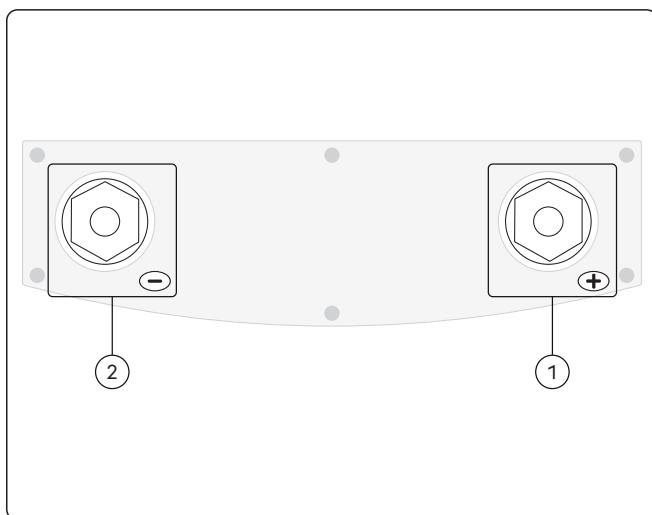

- 1** **Pozitif güç prizi (+)**  
İşlemi MMA:  
İşlemi TIG:  
Elektrot meşale bağlantısı  
Toprak kablosunun bağlantısı
- 2** **Negatif güç prizi (-)**  
İşlemi MMA:  
İşlemi TIG:  
MIG/MAG işlemi:  
Toprak kablosunun bağlantısı  
Torç bağlantısı  
Toprak kablosunun bağlantısı

### 3.4 Ön kontrol paneli TERRA NX 400/500 PME

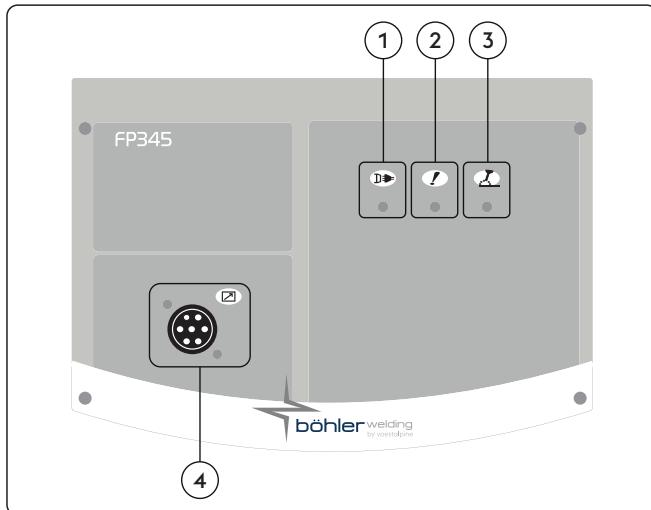

#### ① Güç LED ışığı

Ekipmanın şebeke gerilimine bağlandığını ve açık olduğunu gösterir.

#### ② Ana alarm LED ışığı


Sıcaklık koruması gibi koruma cihazlarının muhtemel müdahalesini gösterir.

#### ③ Aktif güç LED ışığı

Ekipman priz bağlantılarında voltajın mevcut olduğunu gösterir.

#### ④ Sinyal kablosu CAN-BUS girişi (RC, RI...)

### 3.5 Ön kontrol paneli TERRA NX 320 PME

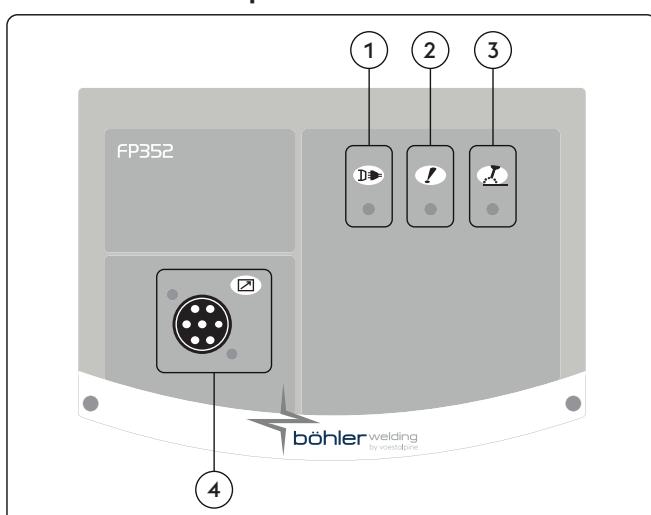

#### ① Güç LED ışığı

Ekipmanın şebeke gerilimine bağlandığını ve açık olduğunu gösterir.

#### ② Ana alarm LED ışığı

Sıcaklık koruması gibi koruma cihazlarının muhtemel müdahalesini gösterir.

#### ③ Aktif güç LED ışığı

Ekipman priz bağlantılarında voltajın mevcut olduğunu gösterir.

#### ④ Sinyal kablosu CAN-BUS girişi (RC, RI...)

## 4. BAKIM



Rutin bakım sistemi üzerinde imalatçının direktiflerine göre yürütülmeli. Ekipman çalışırken bütün erişim ve işletim kapıları ve kapakları kapalı ve sabit olmalıdır. Sistemlerde hiçbir şekilde değişiklik yapılmamalıdır. Metal tozun havalandırma yüzgeçleri yakınında veya onlar üzerinde birikmesini önleyin.



Her türlü bakım faaliyet sadece kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Sistemdeki herhangi bir parçanın yetkili personel dışında personel tarafından yapılması ürünün garantisinin geçersiz ve hükümsüz olmasına neden olacaktır. Sistemdeki herhangi bir parçanın tamiri veya değiştirilmesi sadece kalifiye mühendisler tarafından yürütülmeli.



Her işlemden önce güç beslemesini çıkarın!

### 4.1 Güç kaynağı üzerinde aşağıdaki periyodik kontrolleri yapın

#### 4.1.1 Aggregat



Güç kaynağını içini düşük basınçlı sıkıştırılmış havayı yumuşak killi fırçalar vasıtasi ile temizleyin. Elektrik bağlantılarını ve bütün bağlantı kablolarını kontrol edin.

#### 4.1.2 Hamlaç ünitesinin veya değiştirilmesi, elektrot tutucusu ve/veya toprak kabloları için:



Ünitenin sıcaklık derecesini kontrol edin ve onların aşırı derecede ısınmadığından emin olun.



Daime güvenlik standartları ile uyumlu eldivenler kullanın.



Uygun somun anahtarları ve aletler kullanın.

#### 4.2 Ansvar



Sözü edilen bakımın yapılmaması bütün garantileri geçersiz kılacak ve imalatçıyı yükümlülükten muaf tutacaktır. İmalatçı aşağıdaki talimatlara uyulması halinde her türlü sorumluluğu reddeder. Her türlü şüphe ve/veya problem için size en yakın servis merkeziniz ile temas etmek konusunda tereddüt etmeyin.

### 5. TEŞHİSLER VE ÇÖZÜMLER

#### Sistem çalışmıyor (yeşil LED kapalı)

##### Sebep

- » Prizde şebeke voltajı yok.
- » Kusurlu Fiş veya besleme kablosu.
- » Hat sigortası atık.
- » Kusurlu start anahtarı.
- » Tel besleme taşıyıcısı ile jeneratör arasındaki bağlantı yanlış veya hatalı.
- » Kusurlu elektronik.

##### Çözüm

- » Elektrik sistemini ihtiyaça göre kontrol edin ve tamir edin.
- » Kalifiye personel kullanın.
- » Kusurlu parçayı değiştirin.
- » Sistemi tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun.
- » Kusurlu parçayı değiştirin.
- » Kusurlu parçayı değiştirin.
- » Sistemi tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun.
- » Sistemin çeşitli parçalarının uygun bir şekilde bağlandığını kontrol edin.
- » Sistemi tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun.

#### Hiçbir güç verimi yok (Sistem kaynak yapmıyor)

##### Sebep

- » Kusurlu hamlaç düğmesi.
- » Sistem aşırı ısınmış (termal alarm - sarı LED yanıyor).
- » Yan panel açık veya kusurlu kapı anahtarı.
- » Yanlış toprak bağlantısı.
- » Şebeke voltajı menzil dışında (Sarı LED yanık).
- » Kusurlu elektromanyetik anahtar.
- » Kusurlu elektronik.

##### Çözüm

- » Kusurlu parçayı değiştirin.
- » Sistemi tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun.
- » Sistemi kapatmadan onun soğumasını bekleyin.
- » Emniyetli çalışmadan emin olmak için kaynak yaparken yan panel kapalı olmalıdır.
- » Kusurlu parçayı değiştirin.
- » Sistemi tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun.
- » Sistemi doğru bir şekilde topraklayın.
- » "Hizmete Verme" paragrafını okuyun ".
- » Şebeke voltajını güç kaynağını menzili aralığına alın.
- » Sistemi doğru bir şekilde topraklayın.
- » "Bağlantılar" paragrafını okuyun ".
- » Kusurlu parçayı değiştirin.
- » Sistemi tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun.
- » Sistemi tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun.

#### Yanlış güç beslemesi

##### Sebep

- » Kaynak sürecinde yanlış seçim veya kusurlu selektör.
- » Sistem parametreleri veya fonksiyonları yanlış bir şekilde ayarlı.

##### Çözüm

- » Kaynak sürecini doğru bir şekilde seçin.
- » Sistemi ve kaynak parametrelerini yeniden ayarlayın.

- |  |   |
|--|---|
| » Kaynak akımının ayarı için kusurlu potansiyometre/kodlayıcı. | » Kusurlu parçayı değiştirin.<br>» Sistemi tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun. |
| » Şebeke voltajı menzil dışı.                                  | » Sistemi doğru bir şekilde topraklayın.<br>» "Bağlantılar" paragrafını okuyun ".                       |
| » Bir faz eksik.   | » Sistemi doğru bir şekilde topraklayın.<br>» "Bağlantılar" paragrafını okuyun ".                       |
| » Kusurlu elektronik.  | » Sistemi tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun.                                  |

## Tel beslemesi bloke olmuş

### Sebep

» Kusurlu hamlaç düğmesi.

» Yanlış veya aşınmış rulolar

» Kusurlu dişli mekanizmalı motor.

» Hasarlı hamlaç kılıfı.

» Tel besleyiciye güç gelmiyor.

» Bobindeki düzensiz sarım.

» Erimiş hamlaç (yapışan tel).

### Çözüm

» Kusurlu parçayı değiştirin.  
» Sistemi tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun.

» Ruloları değiştirin.

» Kusurlu parçayı değiştirin.

» Sistemi tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun.

» Kusurlu parçayı değiştirin.

» Sistemi tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun.

» Güç kaynağına giden bağlantıyı kontrol edin.

» "Bağlantılar" paragrafını okuyun ".

» Sistemi tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun.

» Sarımı iptal ederek veya bobini değiştirerek bobini ayarlayın.

» Kusurlu parçayı değiştirin.

## Düzensiz tel beslemesi

### Sebep

» Kusurlu hamlaç düğmesi.

» Yanlış veya aşınmış rulolar

» Kusurlu dişli mekanizmalı motor.

» Hasarlı hamlaç kılıfı.

» Yanlış ayarlanmış kasnak debriyajı veya rulo kilitleme aygıtları.

### Çözüm

» Kusurlu parçayı değiştirin.  
» Sistemi tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun.

» Ruloları değiştirin.

» Kusurlu parçayı değiştirin.

» Sistemi tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun.

» Kusurlu parçayı değiştirin.

» Sistemi tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun.

» Debriyajı gevşetin.

» Rulo basincını artırın.

## Ark dengesizliği

### Sebep

» Yetersiz gaz koruması.

» Kaynak gazında nemlilik.

» Yanlış kaynak parametreleri.

### Çözüm

» Gaz akışını ayarlayın.  
» Yayınımcının ve hamlacın gaz nozülünün iyi durumda olduğunu kontrol edin.

» Daima kaliteli malzemeler ve ürünler kullanın.

» Gaz besleme sisteminin daima mükemmel durumda olduğundan emin olun.

» Kaynak sistemini dikkatlice kontrol edin.

» Sistemi tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun.

## Çok fazla püskürme

### Sebep

» Yanlış ark uzunluğu.

» Yanlış kaynak parametreleri.

» Yetersiz gaz koruması.

### Çözüm

» Elektrot ile parça arasındaki mesafeyi azaltın.  
» Kaynak voltajını azaltın.

» Kaynak voltajını azaltın.

» Gaz akışını ayarlayın.

» Yayınımcının ve hamlacın gaz nozülünün iyi durumda olduğunu kontrol edin.

» Yanlış ark dinamikleri.

» Devre endükleyici değerini yükseltin.

» Yanlış kaynak kipi.

» Hamlaç açısını azaltın.

### Yetersiz delme

#### Sebep

» Yanlış kaynak kipi.

#### Çözüm

» Kaynak yaparken besleme hızını azaltın.

» Yanlış kaynak parametreleri.

» Kaynak akımını artırın.

» Yanlış elektrot.

» Daha küçük çaplı elektrot kullanın.

» Uçların yanlış hazırlanması.

» Kalafat demiri açılığını artırın.

» Yanlış toprak bağlantısı.

» Sistemi doğru bir şekilde topraklayın.

» Kaynak yapılacak parçalar çok büyük.

» "Hizmete Verme" paragrafını okuyun ".

» Kaynak akımını artırın.

### Atık karışmaları

#### Sebep

» Eksik atık çıkarılması.

#### Çözüm

» Kaynak önce parçaları doğru bir şekilde temizleyin.

» Elektrot çapı çok büyük.

» Daha küçük çaplı elektrot kullanın.

» Uçların yanlış hazırlanması.

» Kalafat demiri açılığını artırın.

» Yanlış kaynak kipi.

» Elektrot ile parça arasındaki mesafeyi azaltın.

» Bütün kaynak aşamaları esnasında düzenli olarak besleyin.

### Tungsten karışmaları

#### Sebep

» Yanlış kaynak parametreleri.

#### Çözüm

» Kaynak voltajını azaltın.

» Yanlış elektrot.

» Daha büyük çaplı elektrot kullanın.

» Yanlış kaynak kipi.

» Daima kaliteli malzemeler ve ürünler kullanın.

» Elektrotu dikkatlice bileyin.

» Elektrot ile kaynak havuzu arasındaki temastan kaçının.

### Üfleme delikleri

#### Sebep

» Yetersiz gaz koruması.

#### Çözüm

» Gaz akışını ayarlayın.

» Yayınımcının ve hamlacın gaz nozülünün iyi durumda olduğunu kontrol edin.

### Yapışma

#### Sebep

» Yanlış ark uzunluğu.

#### Çözüm

» Elektrot ile parça arasındaki mesafeyi artırın.

» Yanlış kaynak parametreleri.

» Kaynak voltajını artırın.

» Kaynak akımını artırın.

» Kaynak voltajını artırın.

» Yanlış kaynak kipi.

» Hamlaç açısını artırın.

» Kaynak yapılacak parçalar çok büyük.

» Kaynak akımını artırın.

» Kaynak voltajını artırın.

» Yanlış ark dinamikleri.

» Devre endükleyici değerini yükseltin.

### Marjinal girintiler

#### Sebep

» Yanlış kaynak parametreleri.

#### Çözüm

» Kaynak voltajını azaltın.

» Yanlış ark uzunluğu.

» Daha küçük çaplı elektrot kullanın.

» Elektrot ile parça arasındaki mesafeyi azaltın.

» Kaynak voltajını azaltın.

- » Yanlış kaynak kipi.
- » Doldururken yan salınım hızını azaltın.
- » Yetersiz gaz koruması.
- » Kaynak yaparken besleme hızını azaltın.
- » Kaynak yapılacak malzemelere uygun gazlar kullanın.

## Oksitlenmeler

### Sebep

- » Yetersiz gaz koruması.

### Çözüm

- » Gaz akışını ayarlayın.
- » Yayınımcının ve hamlacın gaz nozülünün iyi durumda olduğunu kontrol edin.

## Gözeneklilik

### Sebep

- » Kaynatılacak parçalarda yağ, vernik, pas veya kir.
- » Kaynak malzemesinde yağ, vernik, pas veya kir.
- » Metal malzemedede nemlilik.
- » Yanlış ark uzunluğu.
- » Kaynak gazında nemlilik.
- » Yetersiz gaz koruması.
- » Kaynak havuzu çok çabuk katılıyor.

### Çözüm

- » Kaynak önce parçaları doğru bir şekilde temizleyin.
- » Daima kaliteli malzemeler ve ürünler kullanın.
- » Kaynak malzemesini daima mükemmel şartlarda tutun.
- » Daima kaliteli malzemeler ve ürünler kullanın.
- » Kaynak malzemesini daima mükemmel şartlarda tutun.
- » Elektrot ile parça arasındaki mesafeyi azaltın.
- » Kaynak voltajını azaltın.
- » Daima kaliteli malzemeler ve ürünler kullanın.
- » Gaz besleme sisteminin daima mükemmel durumda olduğundan emin olun.
- » Gaz akışını ayarlayın.
- » Yayınımcının ve hamlacın gaz nozülünün iyi durumda olduğunu kontrol edin.
- » Kaynak yaparken besleme hızını azaltın.
- » Kaynatılacak parçaları önceden ısıtın.
- » Kaynak akımını artırın.

## Sıcak çatlaklar

### Sebep

- » Yanlış kaynak parametreleri.
- » Kaynatılacak parçalarda yağ, vernik, pas veya kir.
- » Kaynak malzemesinde yağ, vernik, pas veya kir.
- » Yanlış kaynak kipi.
- » Kaynatılacak parçalar farklı niteliklere sahip.

### Çözüm

- » Kaynak voltajını azaltın.
- » Daha küçük çaplı elektrot kullanın.
- » Kaynak önce parçaları doğru bir şekilde temizleyin.
- » Daima kaliteli malzemeler ve ürünler kullanın.
- » Kaynak malzemesini daima mükemmel şartlarda tutun.
- » Kaynatılacak bağlantı türü için doğru sıralı işlemler yürütün.
- » Kaynaktan önce yağ kaplama işlemi yapın.

## Soğuk çatlaklar

### Sebep

- » Metal malzemedede nemlilik.
- » Kaynatılacak bağlantının özel geometrisi.

### Çözüm

- » Daima kaliteli malzemeler ve ürünler kullanın.
- » Kaynak malzemesini daima mükemmel şartlarda tutun.
- » Kaynatılacak parçaları önceden ısıtın.
- » Isıtma sonrası işlem yapın.
- » Kaynatılacak bağlantı türü için doğru sıralı işlemler yürütün.

## 6. KULLANIM TALİMATLARI

### 6.1 Kaplamalı elektrot kaynağı (MMA)

#### Kenarların hazırlanması

İyi kaynak bağlantıları elde etmek için, oksitlerden, pastan veya öteki kirletici maddelerden arındırılmış temiz parçalar üzerinde çalışmak tavsiye edilir.

#### Elektrot seçimi

Kullanılacak elektrotun çapı malzemenin kalınlığına, pozisyonuna, bağlantı türüne ve kaynatılacak parçanın hazırlık türüne dayalıdır.

Önemli çapa sahip elektrotlar kaynak işlemi esnasındaki nihai yüksek ısı tedariki ile kesin olarak çok yüksek akımlar gerektirir.

Kaplama türü	Özellik	Kullanım
Doğal Titan Dioksit	Kullanım kolaylığı	Bütün pozisyonlar
Asit	Yüksek eritme hızı	Düz
Esas	Mekanik nitelik	Bütün pozisyonlar

#### Kaynak akımının seçilmesi

Kullanılan elektrot türü ile ilgili kaynak akımı aralığı imalatçı tarafından elektrot kabında özellikle belirtilmektedir.

#### Arkın çakılması ve devam ettirilmesi

Elektrik arkı elektrot ucunun toprak kablosuna bağlı olan çalışılan parça üzerine sürtülmek ve, ark çakılır çakılmaz, çubuğu normal kaynak mesafesine hızla geri çekmek suretiyle üretilir.


Genel olarak, arkın çalışmasını artırmak için, taban kaynak akımı ile ilgili bir başlangıç akım artışı çok faydalıdır.

Ark çakılır çakılmaz, elektrotun merkezi erimeye başlar ve çalışılan parça üzerinde damlalar halinde bırakılır.

Elektrotun dış kaplaması tüketilir ve bu durum kaynak için koruyucu gaz temin eder, onun iyi kalitesi bu şekilde güvence altına alınır.

Erimiş malzeme damalarının elektrotun kaynak havuzu ile birbirlerine tesadüfi yakınılığı nedeni ile kısa devre olması suretiyle arkı söndürmesini önlemek için, kaynak akımının kısa devre sonuna kadar geçici bir artışı çok faydalıdır (Ark Gücü).

Eğer elektrot kaynak yapılacak yapışrsa, kısa devre akımını en düşük düzeye indirmek faydalıdır (yapışmayı önlemeye).

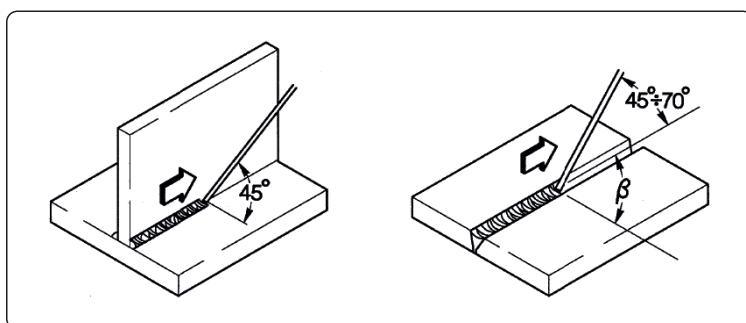

#### Kaynağın yapılması

Elektrot eğim açısı işlem sayısına dayalı olarak değişir; elektrot hareketi, doldurucu malzemenin merkezdeki aşırı bir birikimini önleyecek şekilde normal olarak kordonun kenarlarındaki salınım ve durmalar ile yapılır.

#### Cürufun kaldırılması

Kaplamlı elektrotlar vasıtası ile kaynak yapmak her işlemden sonra cürufun kaldırılmasını gerektirir.

Cüruf küçük bir çekiç vasıtası ile kaldırılır ve eğer kırılgansa fırçalanarak atılır.

### 6.2 TIG kaynağı (sürekli ark)

#### Açıklama

TIG (Tungsten Inert Gas) kaynağı işlemi tüketilebilir olmayan bir elektrot (yaklaşık 3370°C derecelik bir erime sıcaklığına sahip saf veya alaşım tungsten) ile çalışılan parça arasındaki bir elektrik arkının varlığına dayalıdır; atıl bir gaz (argon) atmosferi kaynak havuzunu korur.


Tungstenin bağlantılı tehlaklı karışımımları önlemek için, elektrot hiçbir zaman çalışılan parça ile temas etmemelidir; bu nedenle kivircım H.F. güç kaynağı vasıtası ile başlatılır, böylece elektrik arkının uzaktan çıkışı güvence altına alınır.

Azaltılan tungsten karışımımları ile bir başka başlatma türü de mümkündür: yüksek frekans gerektirmeyen kaldırma startı, ama sadece elektrot ile çalışılan parça arasında düşük akımdaki bir başlangıç kısa devresi; elektrot kaldırıldığı zaman, ark başlatılacak ve akım ayarlanan kaynak değerine ulaşıcaya kadar yükselecektir.

Kaynak kordonunun ucunun kalitesini artırmak için akım düşüşünü dikkatlice kontrol etmek önemlidir ve ark parlamasından birkaç saniye sonra gazın kaynak havuzuna akmaya devam etmesi gereklidir.

Birçok işletim şartları altında, önceden ayarlı iki kaynak akımını kullanılabilmek birinden ötekine (BILEVEL) kolayca hareket edebilmek için faydalıdır.


## Kaynak polaritesi

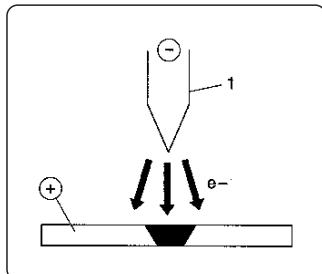

### D.C.S.P. (Direkt Düz Akım Polaritesi)

Bu en çok kullanılan polaritedir ve elektrotun sınırlı aşınmasını güvence altına alır (1), çünkü ışının %70 i anot üzerinde yoğunlaşır (parça).


Yüksek ilerleme hızları ve düşük ısı tedariki ile dar ve derin kaynak havuzları elde edilir.

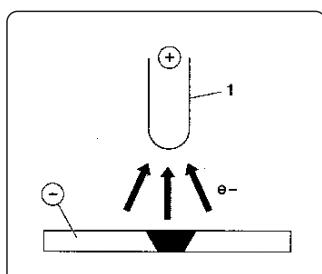

### D.C.R.P. (Direkt Ters Akım Polaritesi)

Ters polarite erimez bir oksit katmanı ile kaplı metallere kıyasla daha yüksek erime sıcaklığına sahip alaşımalla kaynak yapmak için kullanılır.

Elektrotun aşırı aşınmasına neden olduğu için yüksek akımlar kullanılamaz.

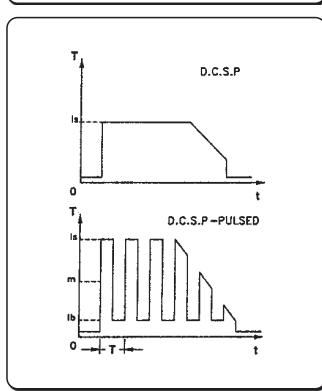

### D.C.S.P. Darbeli (Darbeli Direkt Düz Akım Polaritesi)

Darbeli doğru akımının kullanılması özel işletim şartlarında kaynak banyosunun daha iyi kontrol edilmesine olanak sağlar.

Kaynak banyosu baz akım ( $I_b$ ) arkı ateşlenmiş durumda tutarken zirve darbeler ( $I_p$ ) ile oluşturulur. Bu metot daha ince levhaların daha az deformasyon, daha iyi form faktörü ve sonuç olarak daha düşük bir sıcak çatlak tehlikesi ve gaz delmesi ile kaynatılmasına yardım eder.

Frekansın (MF) artırılması ile ark incelir, ince levhalarada daha yoğun, daha sağlam ve kaliteli kaynak daha da artırılır.

## TIG kaynaklarının özellikleri

TIG prosedürü borularındaki ilk uygulamalarda hem karbon ve hem de alaşım çeliği kaynağı ve görünüşün önemli olduğu yerdeki kaynak için çok etkilidir.

Doğrudan polarite gereklidir (D.C.S.R.).

### Kenarların hazırlanması


Kenarların doğru bir biçimde temizlenmesi ve hazırlanması gereklidir.

### Elektrotun seçimi ve hazırlanması

Toryum tungsten elektrotlarını (%2 toryum-kırmızı renklendirmeli) veya alternatif olarak aşağıdaki çaplara sahip seryum veya lantan elektrotlarını kullanmanız tavsiye edilir:

Akım aralığı			Elektrot	
(DC-)	(DC+)	(AC)	$\emptyset$	$\alpha$
3-20 A	-	3-20 A	0,5 mm	30°
15-80 A	-	20-30 A	1,0 mm	30-60°
70-150 A	10-20 A	30-80 A	1,6 mm	60-90°
150-250 A	15-30 A	60-130 A	2,4 mm	90-120°
250-400 A	25-40 A	100-180 A	3,2 mm	120-150°
400-500 A	40-55 A	160-240 A	4,0 mm	150-180°
500-750 A	55-80 A	190-300 A	4,8 mm	150-180°
750-110 A	80-125 A	325-450 A	6,4 mm	150-180°

Elektrot şekilde gösterilen uçta olmalıdır.

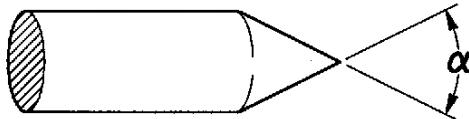

### Doldurucu malzeme

Doldurucu çubuklar baz malzemeye kıyasla mekanik niteliklere sahip olmalıdır.

Baz malzemelerden elde edilen parçaları kullanmayın, çünkü onlar kaynağın kalitesini olumsuz etkileyebilen çalışma safsızlıklarını içerebilirler.

### Koruyucu gaz


Pratik olarak, saf argon (99.99%) her zaman kullanılır.

Akım aralığı			Gaz	
(DC-)	(DC+)	(AC)	Nozül	Akış
3-20 A	-	3-20 A	n° 4	5-6 l/min
15-80 A	-	20-30 A	n° 5	6-8 l/min
70-150 A	10-20 A	30-80 A	n° 6	7-10 l/min
150-250 A	15-30 A	60-130 A	n° 7	8-12 l/min
250-400 A	25-40 A	100-180 A	n° 8	10-14 l/min
400-500 A	40-55 A	160-240 A	n° 8	12-16 l/min
500-750 A	55-80 A	190-300 A	n° 10	15-20 l/min
750-110 A	80-125 A	325-450 A	n° 12	20-25 l/min

## 6.3 Sürekli tel kaynağı (MIG/MAG)

### Sunus

Bir MIG sistemi bir doğru akım kaynağı, tel besleyici, bobin, hamlaç ve gazdan oluşur.

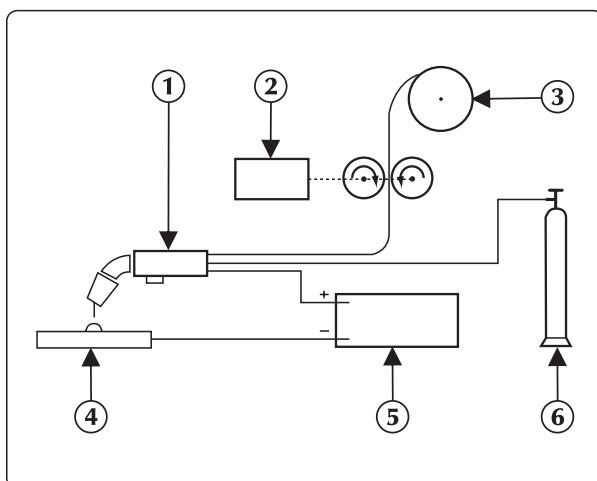

### Manüel kaynak sistemi

Akım arkası sigorta bağlanabilir elekrot üzerinden transfer edilir (tel pozitif kutba bağlanır);

Bu prosedürde eritilmiş metal ark üzerinden kaynatılacak parça üzerine transfer edilir.


Kaynak esnasında erimiş olan kaynak telini yenilemek için tel beslemesi gereklidir.

1. Torch
2. Tel besleyici
3. Kaynak teli
4. Kaynak yapılacak parça
5. Jeneratör
6. Silindir

## Metotlar

Gaz korumalı kaynakta, damlaların elektrottan ayrılma biçimine dayalı olarak iki transfer sistemi vardır.

“KISA-ARK” olarak adlandırılan ilk metotta, elektrot kaynak havuzuna doğrudan temas eder, telin erimesi ile, bu nedenle kesintisiye neden olan bir kısa devre oluşur, ve ark daha sonra geri döner ve devre tekrarlanır.

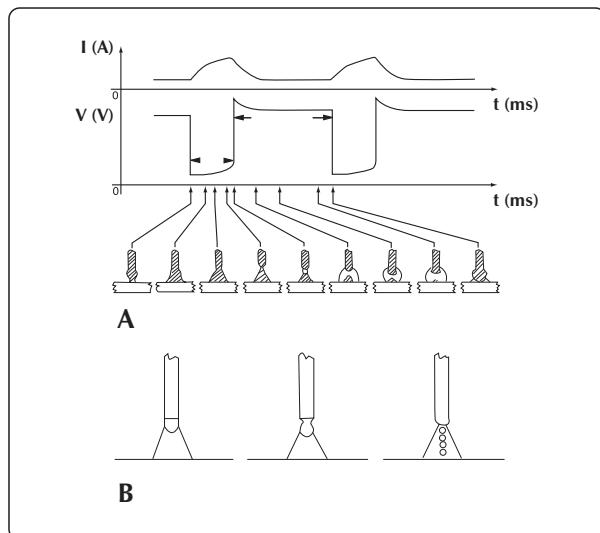

## KISA devreli ve PÜSKÜRTME ARKI kaynağı


Damlaların transferinin elde edilmesindeki bir başka metot “PÜSKÜRTME-ARK” metodu olarak adlandırılmaktadır, elektrottan ayrılan damlaların daha sonra kaynak havuzuna ulaşmasına olanak sağlar.

## Kaynak parametreleri


Arkin görülebilirliği operatör açısından, kendisi kaynak havuzunu doğrudan doğruya kontrol edebildiği için, ayar tablolarına sıkı bir şekilde uyma ihtiyacını azaltır.

- Voltaj kordonun görünümünü doğrudan doğruya etkiler, ancak kaynak yapılan yüzey, sabit voltaj ile değişken kalıntılar elde etmek için hamlacı manüel olarak hareket ettirmek suretiyle, gereksinimlere göre değişiklik yapılabilir.
- Tel besleme hızı kaynak akımı ile orantılıdır

Aşağıdaki iki resimde, çeşitli kaynak parametreleri arasında var olan ilişkiler gösterilmektedir.

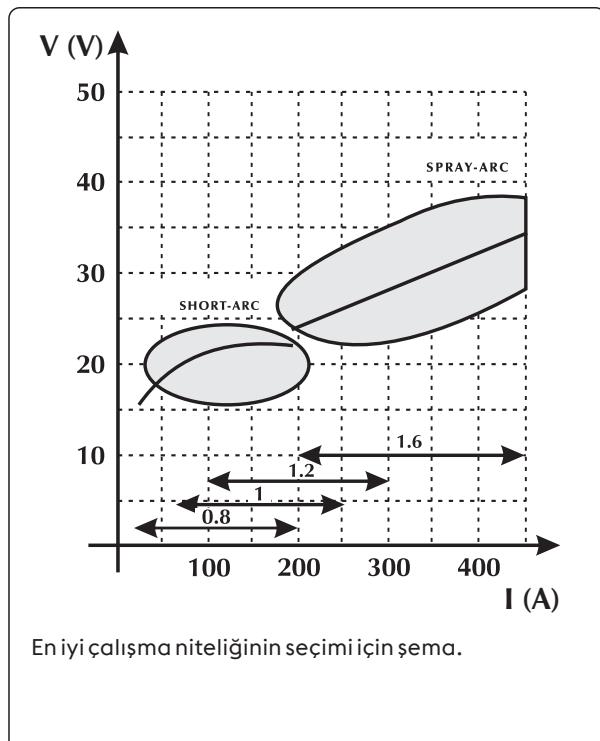

En iyi çalışma niteliğinin seçimi için şema.

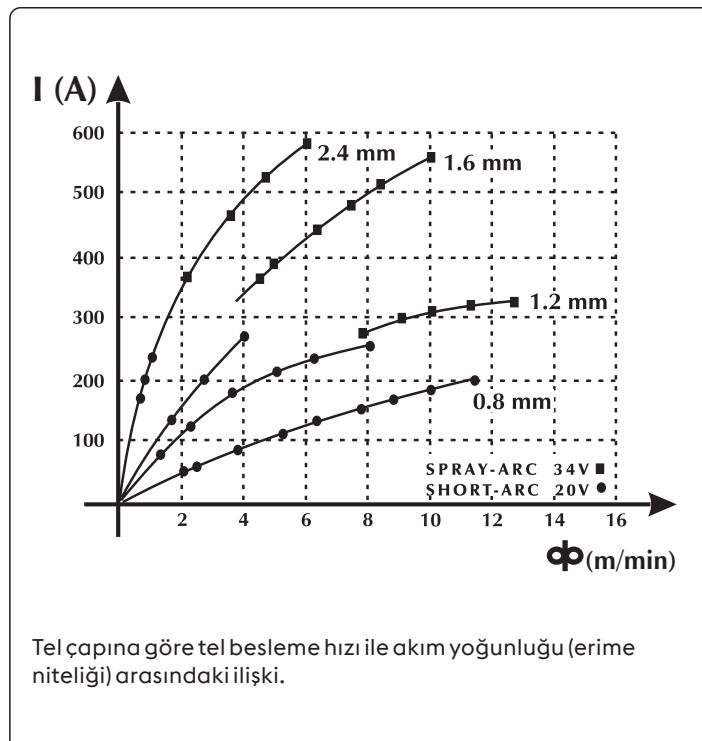


Tel çapına göre tel besleme hızı ile akım yoğunluğu (erime niteliği) arasındaki ilişki.


En tipik uygulamalar ve ve en yaygın bir şekilde kullanılan kaynak teli ile ilgili kaynak parametrelerinin seçimi için rehber tablo

Voltaj ark	$\varnothing 0,8 \text{ mm}$	$\varnothing 1,0-1,2 \text{ mm}$	$\varnothing 1,6 \text{ mm}$	$\varnothing 2,4 \text{ mm}$
<b>16V - 22V KISA - ARK</b>				
	<b>60 - 160 A</b> İnce ölçüler için düşük delme	<b>100 - 175 A</b> İyi delme ve erime kontrolü	<b>120 - 180 A</b> İyi düz ve dikey erime	<b>150 - 200 A</b> Kullanılmayan
<b>24V - 28V YARI KISA-ARK (Geçiş sahası)</b>				
	<b>150 - 250 A</b> Otomatik filet kaynak	<b>200 - 300 A</b> Yüksek voltaj ile otomatik kaynak	<b>250 - 350 A</b> Aşağıya doğru otomatik kaynak	<b>300 - 400 A</b> Kullanılmayan
<b>30V - 45V PÜSKÜRTME ARKI</b>				
	<b>150 - 250 A</b> 200A ya ayarlı düşük delme	<b>200 - 350 A</b> Çoklu işlemeli otomatik kaynak	<b>300 - 500 A</b> Aşağıya doğru iyi delme	<b>500 - 750 A</b> Kalinkin ölçülerde iyi delme, yüksek kalıntı


**TR**

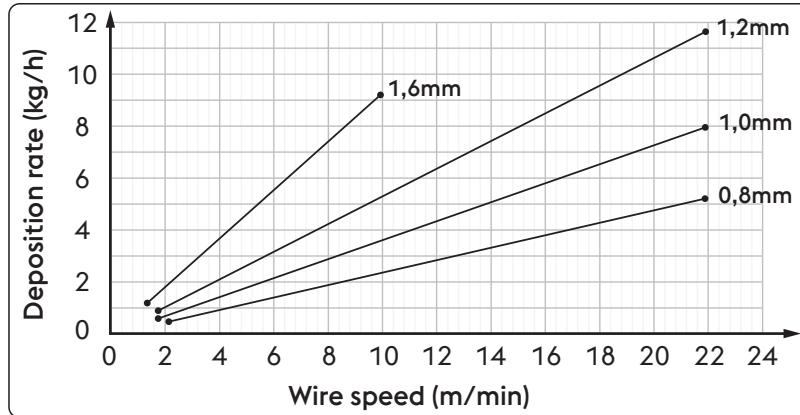**Unalloyed steel**

<b>Ø</b>	<b>Wire speed</b>	<b>Deposition rate</b>
0,8 mm	2,0 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	5,3 kg/h
1,0 mm	1,6 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	8,1 kg/h
1,2 mm	1,6 m/min	0,9 kg/h
	22,0 m/min	11,7 kg/h
1,6 mm	1,2 m/min	1,1 kg/h
	10,0 m/min	9,4 kg/h

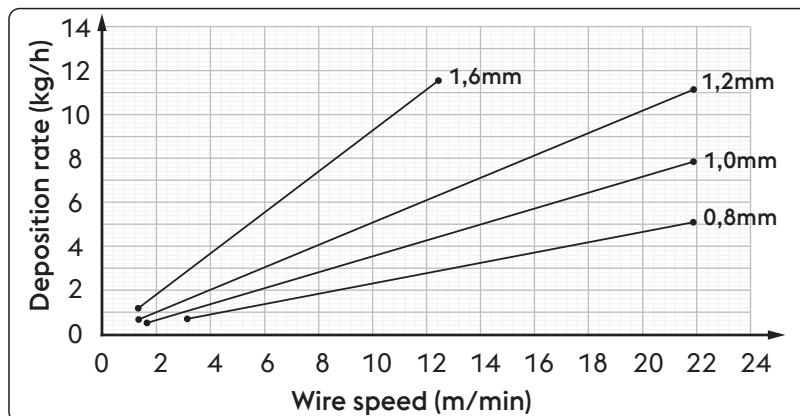**High alloyed steel**

<b>Ø</b>	<b>Wire speed</b>	<b>Deposition rate</b>
0,8 mm	2,0 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	5,3 kg/h
1,0 mm	1,6 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	8,1 kg/h
1,2 mm	1,6 m/min	0,9 kg/h
	22,0 m/min	11,7 kg/h
1,6 mm	1,2 m/min	1,1 kg/h
	10,0 m/min	9,4 kg/h

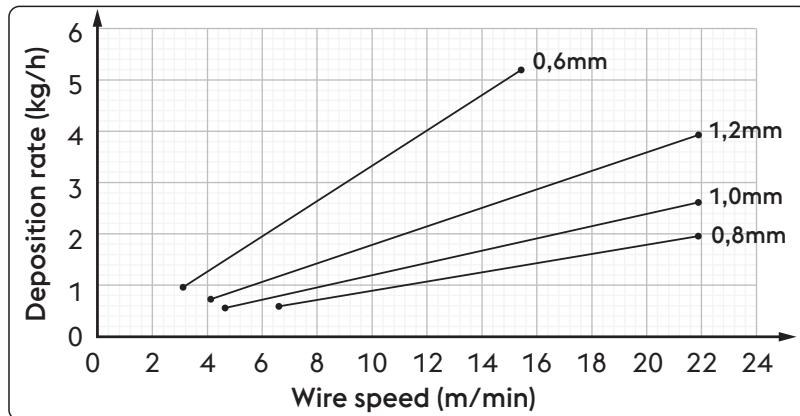**Aluminum alloy**

<b>Ø</b>	<b>Wire speed</b>	<b>Deposition rate</b>
0,8 mm	6,5 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	2,0 kg/h
1,0 mm	4,5 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	2,6 kg/h
1,2 mm	4,0 m/min	0,7 kg/h
	22,0 m/min	4,0 kg/h
1,6 mm	3,0 m/min	0,9 kg/h
	15,5 m/min	5,2 kg/h

## Gazlar

MIG-MAG kaynağı esasen kullanılan gaz tipi ile nitelendirilmektedir: MIG kaynağı için atıl, MAG kaynağı için aktif (Metal Aktif Gaz).

### - Karbon dioksit ( $\text{CO}_2$ )

Bir koruma gazı olarak  $\text{CO}_2$  kullanmak suretiyle, düşük bir işletim maliyeti ile birlikte yüksek besleme hızı ve iyi mekanik özelliklerle yüksek delimler elde edilir. Öte yandan, gazın kullanılması, kaynak havuzunda eş zamanlı karbon zenginleşmesi ile kolayca oksitlenebilen bir unsurlar kaybı olması nedeni ile, bağlantıların kimyasal kompozisyonu ile önemli problemler yaratır.

Saf  $\text{CO}_2$  ile kaynak ayrıca aşırı püskürme ve karbon monoksit gözenekliliğinin oluşması gibi başka türde problemler de yaratır.

### - Argon

Bu atıl gaz hafif alaşımının kaynağında saf olarak kullanılır, halbuki krom-nikel, paslanmaz çelik kaynağı için oksijenin ve  $\text{CO}_2$  in %2 lik bir yüzde ilavesi ile çalışmak tercih edilir, çünkü bu karışım arka denge katkısı yapar ve kordonun oluşumunu artırır.

### - Helyum

Bu gaz argona bir alternatif olarak kullanılır ve daha büyük delmeye (kalın ölçülerde) ve daha hızlı beslemeye olanak sağlar.

### - Argon-Helyum karışımı

Saf helyumdan daha dengeli ark, ve argondan daha büyük delme ve hız sağlar.

### - Argon- $\text{CO}_2$ ve Argon- $\text{CO}_2$ -Oksijen karışımı

Bu karışımlar, özgürlüğü katkısını artırdıkları için, demir içeren malzemelerin özellikle KISA-ARKLI şartlarda kaynaklanması sırasında kullanılırlar.

Onlar ayrıca PÜSKÜRTME-ARK ta da kullanılabilirler.

Karışım normal olarak  $\text{CO}_2$  in %8 ile %20 arasında değişen bir yüzdesini ve  $\text{O}_2$  nun yaklaşık %5 seviyesindeki bir yüzdesini içerir.

Sistemin talimat elkitabına başvurun.

<b>Unalloyed steel / High alloyed steel</b>		<b>Aluminum alloy</b>	
<b>Akım aralığı</b>	<b>Gaz akışı</b>	<b>Akım aralığı</b>	<b>Gaz akışı</b>
3-50 A	10-12 l/min	3-50 A	10-12 l/min
30-100 A	10-14 l/min	30-100 A	10-15 l/min
75-150 A	12-16 l/min	75-150 A	12-18 l/min
150-250 A	14-18 l/min	150-250 A	14-22 l/min
250-400 A	16-20 l/min	250-400 A	16-25 l/min
400-500 A	18-22 l/min	400-500 A	18-30 l/min

TR

## 7. TEKNİK AYRINTILAR

Elektriksel özellikler <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Güç beslemesi voltajı U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC) *	-/-	mΩ
Gecikmeli hat sigortası	25	A
Kablo-İletişim arabası	SAYISAL	
Emilen maksimum güç	16.2	kVA
Emilen maksimum güç	10.9	kW
Boş durumdayken emilen güç	35	W
Güç faktörü (PF)	0.68	
Verimlilik ( $\mu$ )	88	%
Cos φ	0.99	
Emilen maksimum akım I1max	23.2	A
Verimli akım I1eff	16.5	A
Ayar aralığı	3÷320	A
Yüksüz voltaj Uo (MMA)	61	Vdc
Yüksüz voltaj Uo (MIG/MAG)	61	Vdc

\* Bu ekipman EN / IEC 61000-3-11 uyumlu değildir.

\* Bu cihaz, EN / IEC 61000-3-12 standartına uygun değildir. Cihazın alçak gerilimli bir şebekeye bağlanabileceğinden emin olmak, kurulumcu veya kullanıcının (gerekli olması halinde şebeke dağıticısına danışarak) sorumluluğundadır. ("Elektromanyetik alanlar & parazitler/karışımalar"- "EN 60974-10/A1:2015 e göre ekipman sınıflandırması" kısmına bakın).

Görev faktörü <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Görev faktörü MMA (40°C)		
(X=50%)	300	A
(X=60%)	290	A
(X=100%)	250	A
Görev faktörü MMA (25°C)		
(X=80%)	300	A
(X=100%)	290	A
Görev faktörü MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	320	A
(X=60%)	310	A
(X=100%)	260	A
Görev faktörü MIG/MAG (25°C)		
(X=90%)	320	A
(X=100%)	310	A

Fiziksel özellikler <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
IP Koruma derecesi	IP23S	
İzolasyon sınıfı	H	
Boytalar (uxdxy)	620x240x460	mm
Ağırlık	20.2	Kg
Güç besleme kablosu kısmına	4x2.5	mm <sup>2</sup>
Güç kablosu uzunluğu	5	m
Yapı standartları	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

**Elektriksel özellikler**
**TERRA NX 400 PME**
**U.M.**

Güç beslemesi voltajı U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC)*	-/-	mΩ
Gecikmeli hat sigortası	30	A
Kablo-İletişim arabası	SAYISAL	
Emilen maksimum güç	22.0	kVA
Emilen maksimum güç	16.2	kW
Bos durumdayken emilen güç	33	W
Güç faktörü (PF)	0.74	
Verimlilik ( $\mu$ )	89	%
Cos φ	0.99	
Emilen maksimum akım I1max	31.5	A
Verimli akım I1eff	22.3	A
Ayar aralığı	3÷400	A
Yüksüz voltaj Uo (MMA)	61	Vdc
Yüksüz voltaj Uo (MIG/MAG)	61	Vdc

\* Bu ekipman EN / IEC 61000-3-11 ile uyumludur. Kamu şebekesine yönelik ara yüz noktasındaki (ortak kuplaj noktası, pcc) ana şebeke impedansı belirtilen "zmax" değerinden daha küçütür veya ona eşittir. Eğer bir kamu düşük voltaj sistemine bağlanırsa, bu işlem eğer gerekirse dağıtım şebekesi operatörü ile konsültasyon vasıtası ile, ekipmanın bağlanabilmesini sağlamak ekipmanın montörünün veya kullanıcının sorumluluğudur.

\* Bu cihaz, EN / IEC 61000-3-12 standartına uygun değildir. Cihazın alçak gerilimli bir şebekeye bağlanabileceğinden emin olmak, kurulumcu veya kullanıcının (gerekli olması halinde şebeke dağıticisina danışarak) sorumluluğundadır. ("Elektromanyetik alanlar & parazitler/karışımalar" - "EN 60974-10/A1:2015 e göre ekipman sınıflandırması" kısmına bakın).

**Görev faktörü**
**TERRA NX 400 PME**
**U.M.**

Görev faktörü MMA (40°C)		
(X=50%)	400	A
(X=60%)	360	A
(X=100%)	340	A
Görev faktörü MMA (25°C)		
(X=80%)	400	A
(X=100%)	360	A
Görev faktörü MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	400	A
(X=60%)	360	A
(X=100%)	340	A
Görev faktörü MIG/MAG (25°C)		
(X=80%)	400	A
(X=100%)	360	A

**Fiziksel özellikler**
**TERRA NX 400 PME**
**U.M.**

IP Koruma derecesi	IP23S	
İzolasyon sınıfı	H	
Boyutlar (uxdxy)	620x240x460	mm
Ağırlık	22.5	Kg
Güç besleme kablosu kısmına	4x4	mm <sup>2</sup>
Güç kablosu uzunluğu	5	m
Yapı standartları	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

**TR**

**Elektriksel özellikler**  
**TERRA NX 500 PME**

U.M.

Güç beslemesi voltajı U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC) *	-/-	mΩ
Gecikmeli hat sigortası	40	A
Kablo-İletişim arabası	SAYISAL	
Emilen maksimum güç	29.7	kVA
Emilen maksimum güç	22.2	kW
Boş durumdayken emilen güç	34	W
Güç faktörü (PF)	0.74	
Verimlilik ( $\mu$ )	90	%
Cos $\phi$	0.99	
Emilen maksimum akım I1max	42.1	A
Verimli akım I1eff	29.7	A
Ayar aralığı	3÷500	A
Yüksüz voltaj Uo (MMA)	61	Vdc
Yüksüz voltaj Uo (MIG/MAG)	61	Vdc

\* Bu ekipman EN / IEC 61000-3-11 ile uyumludur. Kamu şebekesine yönelik ara yüz noktasındaki (ortak kablo junction point, pcc) ana şebeke impedansı belirtilen "zmax" değerinden daha küçüktür veya ona eşittir. Eğer bir kamu düşük voltaj sistemine bağlanırsa, bu işlem eğer gereklirse dağıtım şebekesi operatörü ile konsültasyon vasıtasi ile, ekipmanın bağlanabilmesini sağlamak ekipmanın montörünün veya kullanıcının sorumluluğudur.

\* Bu cihaz, EN / IEC 61000-3-12 standardına uygun değildir. Cihazın alçak gerilimli bir şebekeye bağlanabileceğinden emin olmak, kurulumcu veya kullanıcının (gerekli olması halinde şebeke dağıticisine danışarak) sorumluluğundadır. ("Elektromanyetik alanlar & parazitler/karışımalar"- "EN 60974-10/A1:2015 e göre ekipman sınıflandırması" kısmına bakın).

**Görev faktörü**  
**TERRA NX 500 PME**

U.M.

Görev faktörü MMA (40°C)		
(X=50%)	500	A
(X=60%)	470	A
(X=100%)	420	A
Görev faktörü MMA (25°C)		
(X=80%)	500	A
(X=100%)	470	A
Görev faktörü MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	500	A
(X=60%)	470	A
(X=100%)	420	A
Görev faktörü MIG/MAG (25°C)		
(X=80%)	500	A
(X=100%)	470	A

**Fiziksel özellikler**  
**TERRA NX 500 PME**

U.M.

IP Koruma derecesi	IP23S	
İzolasyon sınıfı	H	
Boyutlar (uxdxv)	620x240x460	mm
Ağırlık	27.3	Kg
Güç besleme kablosu kısmına	4x6	mm <sup>2</sup>
Güç kablosu uzunluğu	5	m
Yapı standartları	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

## 8. PLAKA ŞARTNAMELERİ

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
TERRA NX 320 PME				N°
3~ EN 60974-1/A1:2019 IEC 60974-10/A1:2015 Class A				
3A/10.0V - 320A/30.0V				
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	320A	310A
	U <sub>2</sub>		29.5V	27.0V
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	300A	290A
	U <sub>2</sub>		32.0V	31.6V
3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub> 400V	I <sub>1max</sub>	23.2A	I <sub>1eff</sub> 16.5A
IP 23 S				

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
TERRA NX 400 PME				N°
3~ EN 60974-1/A1:2019 IEC 60974-10/A1:2015 Class A				
3A/14.0V - 400A/34.0V				
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	400A	360A
	U <sub>2</sub>		34.0V	32.0V
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	400A	360A
	U <sub>2</sub>		36.0V	34.4V
3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub> 400V	I <sub>1max</sub>	31.5A	I <sub>1eff</sub> 22.3A
IP 23 S				

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
TERRA NX 500 PME				N°
3~ EN 60974-1/A1:2019 IEC 60974-10/A1:2015 Class A				
3A/14.0V - 500A/39.0V				
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	500A	470A
	U <sub>2</sub>		39.0V	37.5V
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	500A	420A
	U <sub>2</sub>		40.0V	38.8V
3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub> 400V	I <sub>1max</sub>	42A	I <sub>1eff</sub> 29.7A
IP 23 S				

## 9. GÜC KAYNAĞI DERECELENDIRME PLAKASININ ANLAMI

1	2				
3	4				
5	6				
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
18	19	20	21		
22		UK CA	CE	ER	MADE IN ITALY



CE AB uygunluk beyanı

EAC EAC uygunluk beyanı

UKCA UKCA uygunluk beyanı

- 1 Ticari marka
- 2 İmalatçının adı ve adresi
- 3 Makine modeli
- 4 Seri no.  
**X~~XX~~XXXXXXXXXX** Üretim yılı
- 5 Kaynak makinesi tipi sembolü
- 6 Yapım standartları referansı
- 7 Kaynak süreci sembolü
- 8 Artan elektrik şoku riskli ortamlarda çalışmak için uygun kaynak makineleri için sembol
- 9 Kaynak akımı sembolü
- 10 Tahsis edilen yüksüz voltaj
- 11 Tahsis edilen maksimum ve minimum akım aralıkları ve ilgili çevresel yük voltajı
- 12 Aralıklı devre sembolü
- 13 Tahsis edilen kaynak akımı sembolü
- 14 Tahsis edilen kaynak voltajı sembolü
- 15 Aralıklı devre değerleri
- 16 Aralıklı devre değerleri
- 17 Aralıklı devre değerleri
- 18 Tahsis edilen kaynak akımı değerleri
- 19 Tahsis edilen kaynak akımı değerleri
- 20 Tahsis edilen kaynak akımı değerleri
- 21 Tahsis edilen maksimum güç besleme akımı
- 22 Koruma derecesi

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Constructorul

voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY

Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - [www.voestalpine.com/welding](http://www.voestalpine.com/welding)

declară pe propria răspundere că următorul produs:

TERRA NX 320 PME	55.13.012
TERRA NX 400 PME	55.13.013
TERRA NX 500 PME	55.13.014

este conform normelor europene:

2014/35/EU LOW VOLTAGE DIRECTIVE

2014/30/EU EMC DIRECTIVE

2011/65/EU RoHS DIRECTIVE

și că au fost aplicate următoarele standarde armonizate:

EN IEC 60974-1/A1:2019 WELDING POWER SOURCE

EN 60974-10/A1:2015 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

Documentația care atestă conformitatea cu directivele va fi păstrată disponibilă pentru inspecții la producătorul menționat anterior.

Orice operație sau modificare care nu a fost autorizată în prealabil de voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. va anula această carte tehnică.

Onara di Tombolo, 03/07/2023

voestalpine Böhler Welding Selco s.r.l.



Mirco Frasson

Otto Schuster  
Managing Directors

# INDEX

<b>1. AVERTIZARE.....</b>	<b>117</b>
1.1 Mediul de lucru.....	117
1.2 Protecția utilizatorului și a altor persoane .....	117
1.3 Protecția împotriva fumului și gazelor .....	118
1.4 Prevenirea focului/explozilor .....	118
1.5 Precauții la folosirea tuburilor cu gaz.....	119
1.6 Protecție împotriva șocurilor electrice.....	119
1.7 Câmpuri electromagnetice & intervenții .....	119
1.8 Estimarea protecției (IP).....	120
1.9 Eliminarea ca deșeu .....	120
<b>2. INSTALAREA.....</b>	<b>121</b>
2.1 Procedee de ridicare, transport și descărcare.....	121
2.2 Poziționarea echipamentului.....	121
2.3 Conectarea .....	121
2.4 Instalarea .....	122
<b>3. PREZENTAREA SISTEMULUI .....</b>	<b>125</b>
3.1 Panoul din spate.....	125
3.2 Panoul din spate.....	125
3.3 Panoul fișe .....	125
3.4 Panoul de comandă frontal TERRA NX 400/500 PME .....	126
3.5 Panoul de comandă frontal TERRA NX 320 PME .....	126
<b>4. ÎNTREȚINEREA.....</b>	<b>126</b>
4.1 Efectuați periodic următoarele operații de întreținere a sursei de sudare .....	126
4.2 Ansvar .....	127
<b>5. POSIBILE PROBLEME .....</b>	<b>127</b>
<b>6. INSTRUCȚIUNI DE OPERARE.....</b>	<b>131</b>
6.1 Sudarea manuală cu electrod învelit (SE; MMA).....	131
6.2 Sudarea WIG (cu arc continuu).....	132
6.3 Sudarea cu sărmă continuă (MIG/MAG).....	134
<b>7. SPECIFICAȚII TEHNICE.....</b>	<b>138</b>
<b>8. SPECIFICAȚII ALE PLĂCUȚEI.....</b>	<b>141</b>
<b>9. SEMNIFICAȚIA PLĂCUȚEI INDICATOARE CARACTERISTICILOR TEHNICE ALE SURSEI.....</b>	<b>142</b>
<b>10. DIAGRAMA.....</b>	<b>339</b>
<b>11. CONECTORI .....</b>	<b>342</b>
<b>12. LISTA PIESELOR DE SCHIMB .....</b>	<b>344</b>

## SIMBOLURI



Pericol iminent de producere de răni grave și conduite periculoase care pot duce la răniri corporale.



Sfat important de urmat pentru a evita accidentările ușoare sau a produce pagube proprietății.



Specificații tehnice pentru a ușura operațiile.

# 1. AVERTIZARE



Înainte de a realiza orice operație cu această mașină, asigurați-vă că ați citit în amănuntit și ați înțeles conținutul acestei broșuri.

Nu efectuați modificări sau operații de întreținere care nu apar în text. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru accidente de persoane sau bunuri cauzate prin nerespectarea de către utilizatorii a instrucțiunilor din broșură.

Manualul de utilizare trebuie păstrat tot timpul în locația de utilizare a aparatului. În plus față de conținutul manualului de utilizare trebuie respectate toate reglementările general valabile, precum și cele locale privind prevenirea accidentelor și protecția mediului înconjurător.



Toate persoanele care sunt implicate în montarea, punerea în funcțiune, operarea, revizia și întreținerea aparatului trebuie:

- să fie calificate în mod corespunzător,
- să aibă cunoștințe despre sudură
- să citească în totalitate și să respecte cu strictețe prezentul manual de utilizare.

Dacă aveți orice îndoială sau problemă în legătură cu utilizarea echipamentului, vă rugăm să consultați personal calificat.

## 1.1 Mediul de lucru



Orice echipament trebuie folosit exclusiv pentru operațiile pentru care a fost desemnat, prin modalitățile și categoriile prevăzute în norme și/sau în această broșură, potrivit instrucțiunilor naționale și internaționale privind protecția. Alte întrebuiențări decât cele declarate exclusiv de către producător vor fi considerate total inadecvate și periculoase și astfel acesta nu își asumă nicio responsabilitate.



Acest element trebuie folosit doar pentru aplicații profesionale, într-un mediu industrial. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru nicio daună produsă folosind aparatul în mediu casnic.



Echipamentul trebuie folosit în mediu cu temperatură între -10°C și +40°C (între +14°F și +104°F).

Echipamentul trebuie transportat și păstrat la o temperatură între -25°C și +55°C (între -13°F și 311°F).

Echipamentul nu trebuie folosit în mediu cu praf, acid, gaz sau orice alte substanțe corozive.

Echipamentul nu trebuie folosit în mediu cu o umiditate mai mare de 50% la 40°C (104°F).

Echipamentul nu trebuie folosit în mediu cu o umiditate mai mare de 90% la 20°C (68°F).

Sistemul nu trebuie folosit la o altitudine mai mare de 2000 metri deasupra nivelului mării.



Nu folosiți această mașină pentru decongelarea țevilor.

Nu folosiți acest echipament pentru încărcarea bateriilor și/sau a acumulatoarelor.

Nu folosiți acest echipament pentru pornirea moarelor.

## 1.2 Protecția utilizatorului și a altor persoane



Procesul de sudare este o sursă de propagare de radiații, zgomot căldură și gaz care sunt dăunătoare. Poziționați un paravan ignifugă pentru a proteja zona de sudură de raze, picături și zgură încinsă. Avertizați orice persoană să nu se uite fix la sudură și să se protejeze de razele arcului sau de metalul incandescent.



Purtați haine de protecție pentru a vă proteja pielea de radiațiile arcului electric, de stropi și metal incandescent. Hainele trebuie să acopere tot corpul și trebuie să fie:

- întacte și în condiții bune
- rezistente la foc
- izolate și uscate
- de mărime potrivită și fără manșete și mânci suflete



Folosiți întotdeauna pantofi potriviti care să asigure izolația împotriva apei.

Folosiți întotdeauna mănuși potrivite care izolează electric și termic.



Purtați măști care protejează fața și au un filtru potrivit de protecție pentru ochi (cel puțin nr. 10 sau chiar mai mult).



Purtați ochelari cu protecție laterală, mai ales în timpul crăițuirii sau în timpul îndepărțării zgurii produsă în urma sudării.



Nu purtați lentile de contact!

RO



Dacă în timpul sudării se produce zgomot puternic care devine periculos, folosiți căști duble. Dacă zgomotul ajunge la un nivel care depășește limita legală, delimitați-vă locul de muncă și asigurați-vă că oricine este prin preajmă poartă căști de protecție.



Întotdeauna mențineți capacul derulatorului închis în timpul procesului de sudare. Sistemul nu trebuie să suferă nici un fel de modificare. Aveți grijă ca mâinile, părul, hainele, uneltele să nu intre în contact cu părți deteșabile precum: ventilatoare, angrenaje, roți și axe, bobine. Nu atingeți sistemul de antrenare în timpul funcționării derulatorului. Scoaterea din circuit a sistemului de protecție montat pe derulatoare este foarte periculoasă, producătorul neasumându-și orice responsabilitate asupra pagubelor de orice natură.



În timpul încărcării și alimentării cu sârmă a derulatorului, feriți-vă capul de pistoletul de sudare MIG/MAG. Sârma careiese vă poate răni mâinile, față și ochii.



Nu atingeți elementele proaspăt sudate: căldura poate cauza arsuri grave. Urmați toate prevederile descrise mai sus și de asemenea în toate operațiile efectuate după sudare, întrucât zgura se poate detașa de elementele sudate în timp ce acestea se răcesc.



Verificați ca pistoletul să fie rece înainte de a începe orice operație.



Asigurați-vă că sistemul de răcire este oprit înaintea decuplării conductelor de la acesta. Lichidul cald ceiese din conducte poate cauza arsuri.



Întotdeauna să aveți la îndemână un echipament de prim ajutor.

Nu subestimați nicio arsură sau rană.



Înainte de a pleca de la muncă, asigurați-vă că totul este în siguranță pentru a evita eventuale accidente de persoane sau bunuri.

RO

### 1.3 Protecția împotriva fumului și gazelor



Fumul, gazul și praful produse în timpul procesului de sudare pot fi dăunătoare sănătății.

În anumite circumstanțe, fumul cauzat de sudură poate duce la apariția cancerului sau poate copiilor femeilor însărcinate.

- Stați la distanță de orice gaz sau fum produs în urma sudării.
- Asigurați, în perimetru de lucru, o ventilație potrivită, naturală sau forțată.
- Dacă ventilația este slabă, folosiți măști sau aparate pentru respirație.
- Dacă se sudează în locuri foarte mici, acțiunea trebuie supravegheată de un coleg care stă afară.
- Nu folosiți oxigen pentru ventilație.
- Verificați dacă sistemul de absorție al noxelor funcționează, controlând în mod regulat cantitatea de gaze dăunătoare absorbite, în comparație cu valorile determinate în normele de siguranță.
- Cantitatea și nivelul de pericol al fumului depinde de materialul de bază folosit, materialul de adaos și de unele substanțe folosite pentru curățarea și degresarea pieselor care vor fi sudate. Astfel urmăriți instrucțiunile redate de producător împreună cu instrucțiunile din schițele tehnice.
- Nu efectuați operații de sudare în preajma locurilor de degresare sau vopsire.
- Poziționați cilindrii cu gaz afară sau în locuri cu o ventilație foarte bună.

### 1.4 Prevenirea focului/explozilor



Procesul de sudare poate cauza foc și/sau explozii.

- Curățați locul de lucru și împrejurimile de orice combustibil, produs sau obiect inflamabil.
- Materialele inflamabile trebuie să fie la o distanță de cel puțin 11 metri față de locul unde se sudează, dacă nu, trebuie să fie protejate corespunzător.
- Scânteile și particulele incandescente pot sări ușor destul de departe și pot ajunge în împrejurimi chiar și prin orificii minuscule. Acordați o atenție deosebită asupra siguranței oamenilor și bunurilor.
- Nu efectuați operații de sudare pe sau lângă recipiente sub presiune.
- Nu efectuați operații de sudare pe recipiente sau conducte închise. Fiți foarte atenți atunci când efectuați operații de sudură pe țevi sau recipiente, chiar dacă acestea sunt deschise, golite sau curățite foarte bine. Orice rest de gaz, combustibil, ulei sau orice alt material similar poate cauza o explozie.
- Nu sudați în locuri unde se află pulbere explozivă, gaze sau vapori.
- Când terminați de sudat, verificați ca orice circuit activ să nu intre, din greșală, în contact cu nimic ce este conectat la circuitul de masă.
- Poziționați un extintor lângă zona de lucru.

## 1.5 Precauții la folosirea tuburilor cu gaz



Tuburile cu gaz inert conțin gaz sub presiune și pot exploda dacă nu se respectă condițiile de transport, depozitare sau utilizare.

- Tuburile trebuie fixate prin mijloace adecvate, în poziție verticală lângă un perete sau alt suport pentru a nu cădea sau lovi nimic din jur.
- Înșurubați capacul pentru a proteja robinetul în timpul transportului, folosirii și la sfârșitul oricărei operații de sudare.
- Nu lăsați tuburile de gaz la soare, în condiții de schimbări brusăre de temperatură, la temperaturi prea mari sau prea scăzute. Nu expuneți tuburile la temperaturi prea joase sau prea înalte.
- Țineți tuburile de gaz la distanță de flăcări deschise, arcuri electrice, pistolete sau pistolet-electrod și materiale incandescente pulverizate în timpul sudării.
- Țineți tuburile de gaz la distanță de circuitele de sudură și circuitele electrice, în general.
- Când deschideți robinetul tubului, feriți-vă capul de orificiul de evacuare a gazelor.
- Închideți întotdeauna supapa cilindrului când operațiile de sudare sunt terminate.
- Nu efectuați operații de sudare pe un tub de gaz etanșat.
- Un tub cu aer comprimat nu trebuie să fie niciodată cuplat direct la reductorul de presiune. Presiunea poate depăși capacitatea reductorului cauzând explozia acestuia.

## 1.6 Protecție împotriva șocurilor electrice



Șocurile electrice pot produce moarte.

- Nu atingeți piesele parcurse de curentul electric din interiorul sau din afara sistemului de sudare care este activ (pistoletele, țevile, cablurile de masă, sârmele, cilindrii, bobinele, toate sunt conectate electric la circuitul de sudură).
- Asigurați izolarea electrică a echipamentului și a operatorului utilizând suprafețe uscate și baze bine izolate de potențialul pământului și al masei.
- Asidurați-vă că sistemul este conectat corect la o priză și la o sursă de putere care are împământare.
- Nu atingeți două pistolete sau doi portelectrozi în același timp.
- Dacă simțiți un șoc electric, intrerupeți imediat operația de sudare.

## 1.7 Câmpuri electromagnetice & intervenții



Curentul trecând prin sistemul intern și extern de cabluri crează un câmp electromagnetic în vecinătatea cablurilor și chiar a echipamentului.

- Câmpurile electromagnetice pot afecta sănătatea oamenilor care se expun la acestea un timp mai îndelungat (efectele exante sunt încă necunoscute).
- Câmpurile electromagnetice interacționează cu unele echipamente precum stimulatori cardiaci sau aparate auditive.



Persoanele care au stimulatori cardiaci trebuie să își consulte medicii înainte de a începe operațiile de sudare.

### 1.7.1 Clasificarea EMC în concordanță cu: EN 60974-10/A1:2015.



Echipamentul clasa B corespunde la cerințele de compatibilitate electromagnetică în medii industriale și rezidențiale, inclusiv locațiile rezidențiale unde energia electrică este asigurată de sistemul public de alimentare de joasă tensiune.



Echipamentul clasa A nu este prevăzut pentru folosirea în locații rezidențiale unde energia electrică este asigurată de sistemul public de alimentare de joasă tensiune. În aceste locații pot apărea anumite dificultăți în asigurarea compatibilității electromagnetice a echipamentului de clasă A datorită deranjamentelor atât conduse cât și radiate.

Pentru mai multe informații, consultați capitolul: SPECIFICAȚII ALE PLĂCUȚEI sau SPECIFICAȚII TEHNICE.

RO

## 1.7.2 Instalarea, folosirea și examinarea zonei

Acest echipament este confectionat în concordanță cu cerințele standardului european EN 60974-10/A1:2015 și se identifică ca un echipament "CLASA A". Acest element trebuie folosit doar pentru aplicații profesionale, într-un mediu industrial. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru nicio daună produsă folosind aparatul în mediu casnic.



Utilizatorul trebuie să fie expert în această activitate și totodată responsabil pentru punerea în funcțiune și folosirea echipamentului în concordanță cu instrucțiunile date de producător. Dacă se observă vreo defecțiune de natură electromagnetică, utilizatorul trebuie să rezolve problema chiar și cu o asistență tehnică, dacă este necesar, din partea producătorului.



În orice situație, defecțiunile de natură electromagnetică trebuie rezolvate cât de repede posibil.



Înainte de instalarea aparatului, utilizatorul trebuie să evalueze potențialele probleme electomagneticice care pot apărea în imprejurimi, ținând seama de condițiile de sănătate ale persoanelor din preajmă, de exemplu, persoanele care au stimulatori cardiaci sau aparate auditive.

## 1.7.3 Cerințele sursei principale

Echipamentul de putere înaltă, datorită curentului inițial scos din sursa principală, poate influența calitatea puterii grilei. Prin urmare, restricțiile de conexiune sau cerințele ce prevăd impedanța rețelei maxim permisibilă (Zmax), sau capacitatea minimă de alimentare (Ssc) cerută de la punctul interfaței la grila publică (punct al cuplajului comun, PCC) pot recurge la anumite tipuri de echipamente (a se vedea datele tehnice). În acest caz, este responsabilitatea instalatorului sau a utilizatorului de echipament, să se asigure, prin consultarea cu operatorul de distribuție de rețea, dacă este cazul, că echipamentul se poate conecta. În caz de interferențe, este necesar să se ia măsuri suplimentare de precauție, ca filtrarea alimentării principale.

Este de asemenea necesar să se ia în considerare posibilitatea izolării cablului de alimentare.

Pentru mai multe informații, consultați capitolul: SPECIFICAȚII TEHNICE.

## 1.7.4 Precauții privind caburile

Pentru a minimaliza efectele câmpurilor electromagneticice urmați instrucțiunile de mai jos:

- Dacă este posibil, strângeți și asigurați cablurile de putere și cele de masă.
- Nu înfășurați niciodată cabluri în jurul corpului.
- Nu vă poziționați între cele două cabluri (țineți-le pe amândouă pe aceeași parte).
- Cablurile trebuie să fie cât mai scurte, trebuie să fie poziționate cât mai strâns una de alta și să fie pe podea sau cât mai aproape de aceasta.
- Poziționați echipamentul la o anumită distanță față de zona de sudare.
- Cablurile trebuie să fie ținute la distanță de alte cabluri.

## 1.7.5 Împământarea

Trebuie să se țină seama de împământarea tuturor componentelor din metal ale echipamentului de sudare și a celor din apropierea acestuia. Împământarea trebuie făcută în concordanță cu normele țării.

## 1.7.6 Împământarea piesei de lucru

Când piesa de lucru nu este împământată din motive de siguranță electrică sau datorită mărimii sau poziției, împământarea piesei poate reduce emisiile. Este important de știut că împământarea piesei de lucru nu trebuie să mărească riscul accidentelor utilizatorului, nici să distrugă alte echipamente electrice. Împământarea trebuie făcută în concordanță cu normele țării.

## 1.7.7 Izolarea

Izolarea altor cabluri sau echipamente aflate în zonă poate reduce problemele cauzate de interferențe electomagneticice.

Pentru aplicații speciale trebuie să se țină seama de izolarea întregului echipament de sudare.

## 1.8 Estimarea protecției (IP)

**IP23S**

**IP**

- Incintă protejată împotriva accesului la părțile periculoase la care se poate ajunge cu degetele sau unde pot pătrunde obiecte, cu un diametru mai mare sau egal cu 12,5 mm.
- Incintă protejată împotriva ploii la un unghi de 60°.
- Incintă protejată împotriva efectelor dăunătoare cauzate de pătrunderea apei în echipament când părțile mobile ale acestuia nu funcționează.

## 1.9 Eliminarea ca deșeu



Nu aruncați echipament electric împreună cu rezidurile normale.

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și cu reglementările naționale de transpunere a acesteia, echipamentele electrice care au ajuns la sfârșitul ciclului de viață trebuie colectate separat și predate la un centru de valorificare a deșeurilor. Proprietarul echipamentului trebuie să identifice centrele de colectare autorizate adresându-se administrațiilor locale. Aplicând aceste directive europene veți îmbunătății starea mediului înconjurător și sănătatea umană!

» Pentru mai multe informații, consultați site-ul.

## 2. INSTALAREA



Instalarea trebuie realizată doar de personal expert și autorizat de producător.



În timpul instalării, asigurați-vă ca sursa de energie să fie deconectată de la rețea.



Este interzisă conectarea multiplă a sursei de energie (în serie sau în paralel).

### 2.1 Procedee de ridicare, transport și descărcare

- Sistemul este prevăzut cu un mâner pentru transportul manual.
- Sistemul nu este prevăzut cu elemente speciale pentru ridicare.
- Folosiți un motostivuitor și aveți grijă ca echipamentul să nu cadă.



Nu subestimați greutatea echipamentului: consultați specificațiile tehnice.

Nu mutați sau suspenați încărcătura deasupra persoanelor sau lucrurilor.

Nu aruncați sau aplicați presiune mare pe echipament.



Nu ridicăti echipamentul cu mâna.

RO

### 2.2 Poziționarea echipamentului



Urmați regulile de mai jos:

- Lăsați acces la comenzi (panoul de comandă) și conexiunile echipamentului.
- Nu poziționați echipamentul în locuri foarte mici.
- Nu poziționați echipamentul pe o suprafață cu o înclinație mai mare de 10° decât suprafața plană.
- Poziționați echipamentul într-un loc uscat, curat și ventilat corespunzător.
- Feriți echipamentul de ploaie și de soare.

### 2.3 Conectarea



Echipamentul este prevăzut cu un cablu de alimentare pentru conexiunea la rețea.

Sistemul poate fi alimentat de la rețea:

- trifazată de 400V

Operația cu acest echipament este garantată pentru o tensiune până la  $\pm 15\%$  ținând seama de valoarea reglată.



Pentru a preveni rănirea persoanelor sau distrugerea echipamentului, trebuie verificată tensiunea rețelei stabilită și tensiunea principală selectată, respectiv siguranțele înainte de conectarea mașinii la rețea. Verificați de asemenea dacă cablul este conectat la o priză cu împământare.



Echipamentul poate fi pus în funcțiune de un generator care garantează o tensiune de alimentare stabilă de  $\pm 15\%$ , ținând seama de valoarea tensiunii declarate de producător, în toate condițiile posibile de operare și la o putere nominală maximă. În mod normal, de recomandă să se folosească un motogenerator cu o rată dublă a puterii monofazate sau de 1,5 ori mai mare decât o sursă trifazată. Înainte de conectarea sursei de energie trebuie să vă asigurați că generatorul este controlat electronic.



Pentru a proteja utilizatorii, echipamentul trebuie împământat corect. Tensiunea de rețea este prevăzută cu un conductor de legare (galben - verde), care trebuie conectat la o priză cu împământare. Această sărmă galbenă / verde nu trebuie să fie NICIODATĂ folosită cu alți conductori de tensiune. Verificați dacă instalațiile folosite au împământare și dacă prizele se află în condiții bune. Instalați doar prizele certificate în condiții de siguranță.




Conexiunile electrice trebuie făcute de un tehnician calificat profesional, iar acestea să fie în concordanță cu normele actuale din țara în care echipamentul este instalat.

## 2.4 Instalarea

### 2.4.1 Conexiune pentru sudarea SE



Conexiunea prezentată în figură produce o sudare de polaritate inversă.  
Pentru a obține o sudare dreaptă a polarității, inversați conexiunile.

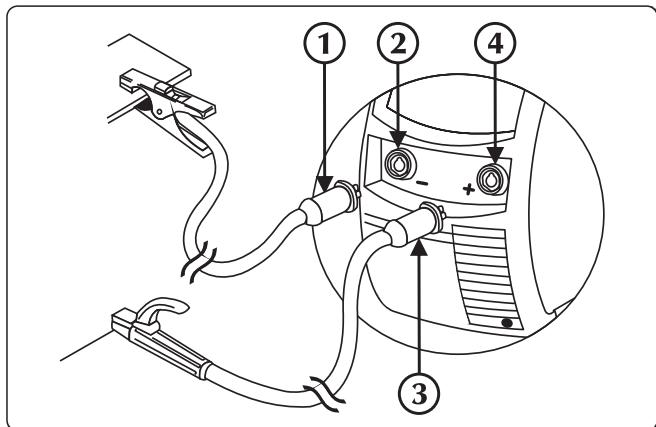


- ① Conector clemă de masă
- ② Priză negativă (-)
- ③ Conector clemă portelectrod
- ④ Priză pozitivă (+)

RO

- ▶ Conectați cablul de masă la priza negativă (-) a sursei de putere. Introduceți în priză și răsuciți în sensul acelor de ceasornic până când toate părțile sunt fixate.
- ▶ Conectați cablul port electrod la priza pozitivă (+) a sursei de putere. Introduceți în priză și răsuciți în sensul acelor de ceasornic până când toate părțile sunt fixate.


### 2.4.2 Conexiune pentru crăițuirea ARC-AER

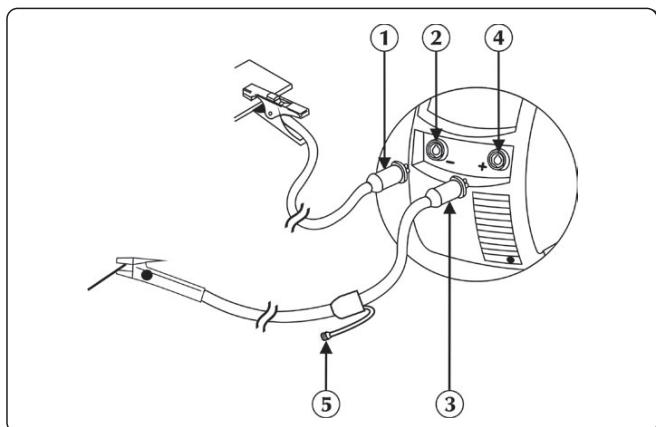

- ① Conector clemă de masă
- ② Priză negativă (-)
- ③ Conector clemă ARC AIR
- ④ Priză pozitivă (+)
- ⑤ Conector tub de aer

- ▶ Conectați cablul de masă la priza negativă (-) a sursei de putere.
- ▶ Conectați conectorul cablului clemei ARC-AIR la priza pozitivă (+) a generatorului.
- ▶ Conectați separat conectorul de aer la conducta de alimentare cu aer.

### 2.4.3 Conexiunea pentru sudarea WIG

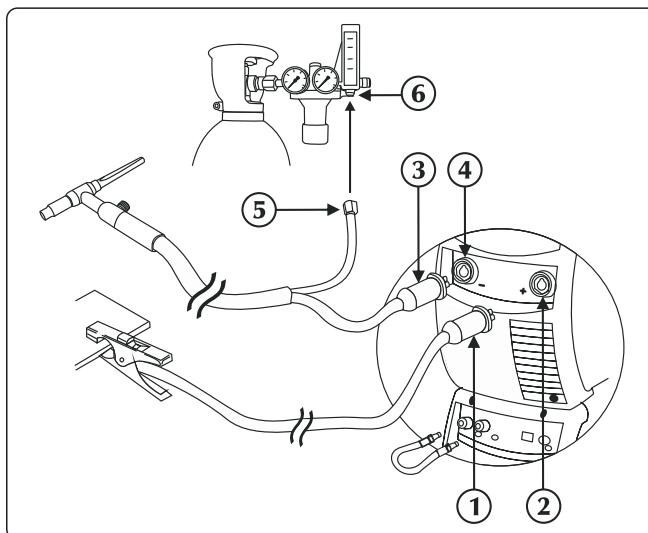

- ① Conector clemă de masă
- ② Priză pozitivă (+)
- ③ Cuplă pentru pistolet WIG
- ④ Priză pentru torță
- ⑤ Conector pentru conducta de gaz
- ⑥ Reductorul de presiune

- ▶ Conectați cablul de masă la priza pozitivă (+) a sursei de putere. Introduceți în priză și răsuciți în sensul acelor de ceasornic până când toate părțile sunt fixate.
- ▶ Conectați cupla pentru pistoletul WIG la priza pistoletului a sursei de putere. Introduceți în priză și răsuciți în sensul acelor de ceasornic până când toate părțile sunt fixate.




Debitul de gaz poare fi reglat folosind un robinet amplasat pe pistolet.

RO


- ▶ Conectați separat conectorul de gaz al pistoletului la sursa de gaz.
- ▶ Conectați conducta (culoare roșie) de apă a pistoletului la cupla rapidă de intrare (culoare roșie - ) a elementului de răcire.
- ▶ Conectați conducta (culoare albastră) de apă a pistoletului la cupla rapidă de ieșire (culoare albastră ) a elementului de răcire.

### 2.4.4 Conexiunea pentru sudarea MIG/MAG

- ▶ Conectați conducta (culoare roșie) de apă a pistoletului la cupla rapidă de intrare (culoare roșie - ) a elementului de răcire.
- ▶ Conectați conducta (culoare albastră) de apă a pistoletului la cupla rapidă de ieșire (culoare albastră ) a elementului de răcire.

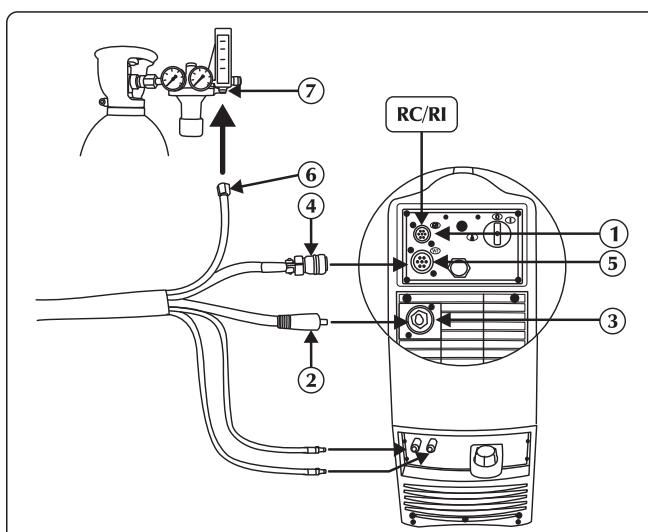


- ① Intrare cablu de semnal (CAN-BUS)
- ② Cablului de alimentare
- ③ Priză pozitivă (+)
- ④ Cablu de semnal
- ⑤ Intrare cablu de semnal (CAN-BUS) (mănușchi cabluri)
- ⑥ Tub de gaz
- ⑦ Racord alimentare gaz

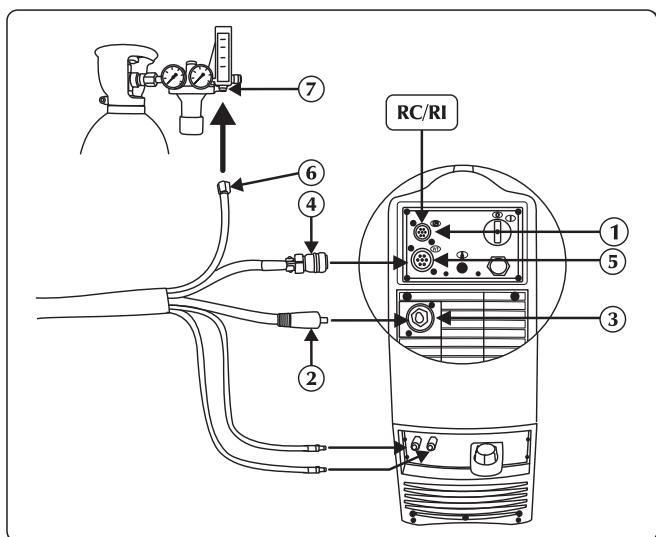


- ① Intrare cablu de semnal (CAN-BUS)
- ② Cablului de alimentare
- ③ Priză pozitivă (+)
- ④ Cablu de semnal
- ⑤ Intrare cablu de semnal (CAN-BUS) (mănunchi cabluri)
- ⑥ Tub de gaz
- ⑦ Racord alimentare gaz

- RO
- ▶ Conectați cablul de alimentare la borna de alimentare potrivită. Introduceți în priză și răsuciți în sensul acelor de ceasornic până când toate părțile sunt fixate.
  - ▶ Conectați cablul de semnal la cel mai apropiat conector. Introduceți conectorul și răsuciți piulița de strîngere până când toate părțile sunt fixate corespunzător.
  - ▶ Conectați furtunul de gaz la reductor sau la fittingul alimentării cu gaz. Reglați debitul de gaz de la 10 la 30 l/m.
  - ▶ Conectați conducta de apă (culoare albastră) la cupla rapidă de ieșire (culoare albastră ) a elementului de răcire.
  - ▶ Conectați conducta de apă (culoare roșie) la cupla rapidă de intrare (culoare roșie ) a elementului de răcire.

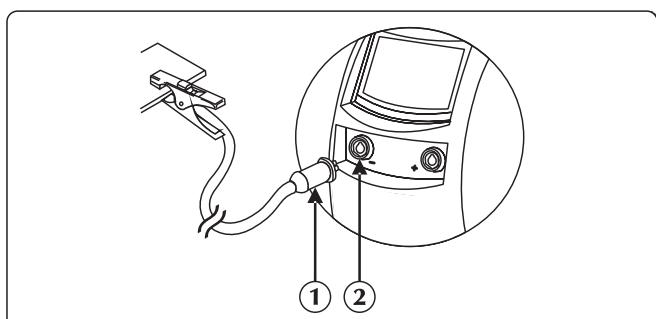

- ① Conector clemă de masă
- ② Priză negativă (-)

- ▶ Conectați cablul de masă la priza negativă (-) a sursei de putere . Introduceți în priză și răsuciți în sensul acelor de ceasornic până când toate părțile sunt fixate.

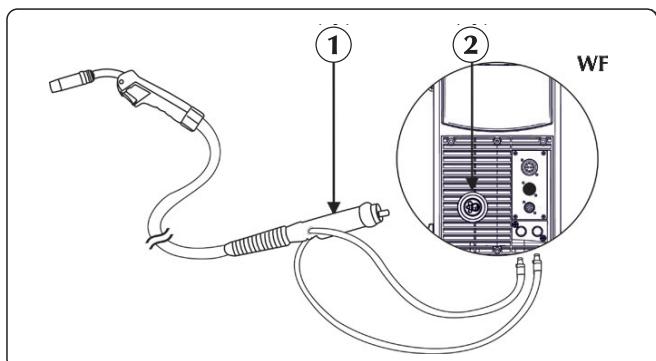


- ① Cuplă pentru pistolet
- ② Priză pentru torță

- ▶ Conectați conducta (culoare albastră) de apă a pistoletului la cupla rapidă de ieșire (culoare albastră ) a elementului de răcire.
- ▶ Conectați conducta (culoare roșie) de apă a pistoletului la cupla rapidă de intrare (culoare roșie - ) a elementului de răcire.
- ▶ Conectați pistoletul MIG/MAG la adaptorul central asigurându-vă că inelul de susținere este complet strâns.
- ▶ Conectați furtunul de gaz din mânunchiul de cabluri la cupla de gaz posterioară.


### 3. PREZENTAREA SISTEMULUI

#### 3.1 Panoul din spate

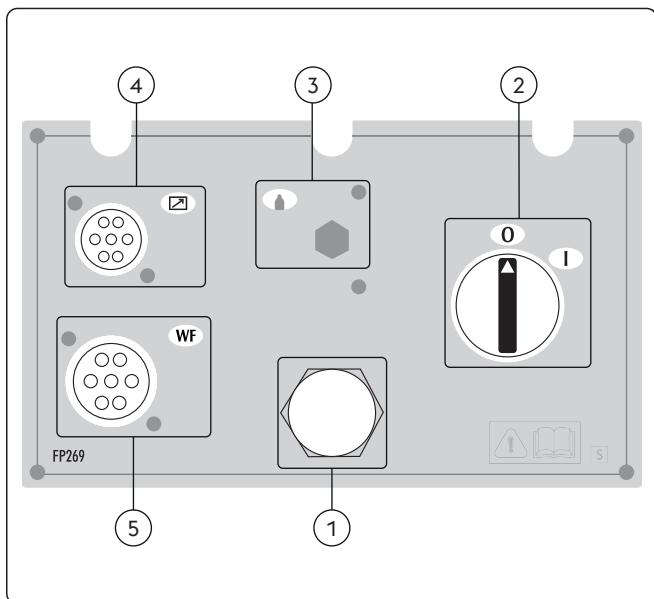


- ① **Cablul de alimentare cu energie**  
Conectează sistemul la rețea.
- ② **Întrerupător pornit/oprit**  
Pornește furnizarea energiei electrice către sudor.  
Are două poziții, „0” - închis și „I” - deschis.
- ③ **Nefolosit**
- ④ **Intrare cablu de semnal CAN-BUS (RC, RI...)**
- ⑤ **Intrare cablu de semnal (CAN-BUS) (mânunchi cabluri)**

#### 3.2 Panoul din spate

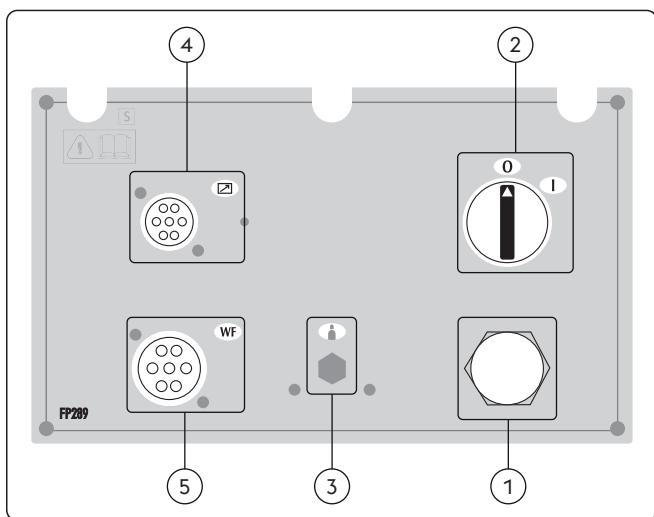


- ① **Cablul de alimentare cu energie**  
Conectează sistemul la rețea.
- ② **Întrerupător pornit/oprit**  
Pornește furnizarea energiei electrice către sudor.  
Are două poziții, „0” - închis și „I” - deschis.
- ③ **Nefolosit**
- ④ **Intrare cablu de semnal CAN-BUS (RC, RI...)**
- ⑤ **Intrare cablu de semnal (CAN-BUS) (mânunchi cabluri)**

#### 3.3 Panoul fișe

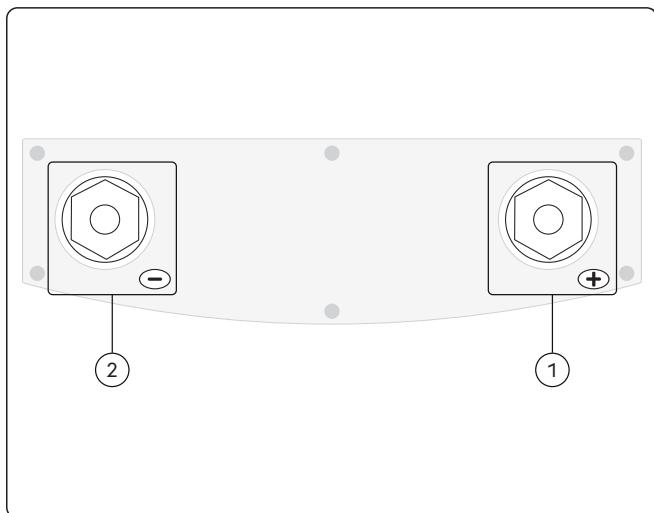

- ① **Priză pozitivă (+)**
  - Procesul MMA: Conexiunea torță electrod
  - Procesul TIG: Conexiunea cablului de
  - Împământare
- ② **Priză negativă (-)**
  - Procesul MMA: Conexiunea cablului de
  - Împământare
  - Procesul TIG: Conectare pistolet
  - Proces MIG/MAG: Conexiunea cablului de
  - Împământare

### 3.4 Panoul de comandă frontal TERRA NX 400/500 PME

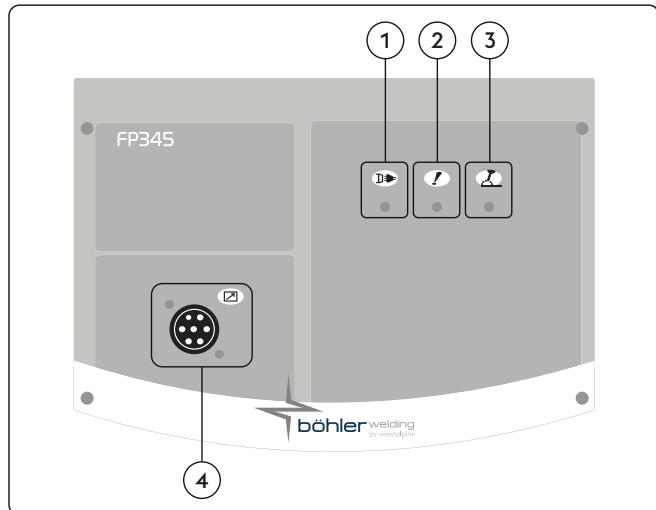

#### ① LED de alimentare

Indică faptul că echipamentul este conectat la rețea și este pornit.

#### ② LED de alarmă generală


Indică o posibilă intervenție a dispozitivelor de protecție, cum ar fi senzorul de temperatură.

#### ③ LED de putere activă

Indică prezența tensiunii la bornele de ieșire ale echipamentului.

#### ④ Intrare cablu de semnal CAN-BUS (RC, RI...)

### 3.5 Panoul de comandă frontal TERRA NX 320 PME

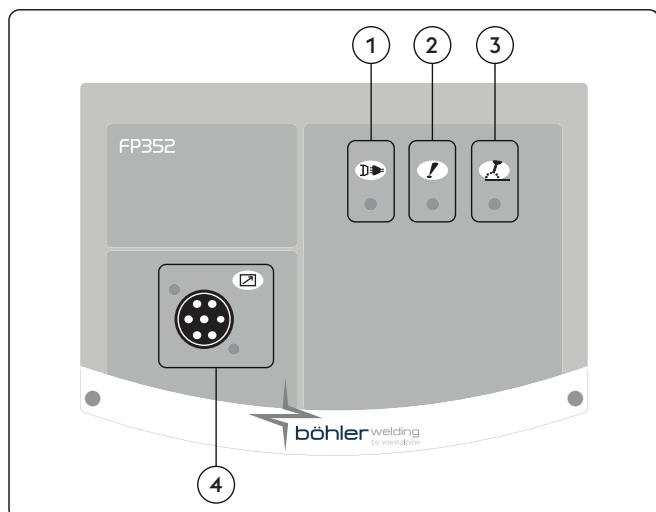

#### ① LED de alimentare

Indică faptul că echipamentul este conectat la rețea și este pornit.

#### ② LED de alarmă generală

Indică o posibilă intervenție a dispozitivelor de protecție, cum ar fi senzorul de temperatură.

#### ③ LED de putere activă

Indică prezența tensiunii la bornele de ieșire ale echipamentului.

#### ④ Intrare cablu de semnal CAN-BUS (RC, RI...)

## 4. ÎNTREȚINEREA



Întreținerea curentă trebuie realizată în concordanță cu specificațiile producătorului. În timpul funcționării echipamentului toate părțile de acces respectiv ușile carcaserelor trebuie să fie închise. Sistemul nu trebuie să suferă nici un fel de modificare. Preveniți acumularea prafului și a piliturii de fier (materiale conductive) pe componentele mașinii.



Orice operație de întreținere trebuie efectuată doar de personal calificat. Înlocuirea sau repararea oricărora părți din sistem de către personalul neautorizat pot face ca garanția să devină nulă și neavenuită. Repararea sau înlocuirea oricărora părți componente ale sistemului trebuie efectuate doar de personal calificat.



Deconectați sursa de alimentare cu energie a mașinii înaintea efectuării oricărei operații de întreținere!

### 4.1 Efectuați periodic următoarele operații de întreținere a sursei de sudare

#### 4.1.1 Anlæg



Curățați sursa de sudare înăuntru prin suflare cu un jet de aer de presiune joasă respectiv cu ajutorul unor periute cu peri moi. Curățați contactele electrice și toate conexiunile.

#### 4.1.2 Pentru întreținerea sau înlocuirea componentelor pistoletelor portelectrodului și/sau cablului de masă:



Verificați temperatura componentelor și asigurați-vă ca acestea să nu fie supraîncălzite.



Folosiți întotdeauna mănuși de protecție în concordanță cu normele de protecție standard.



Folosiți ușile corespunzătoare.

#### 4.2 Ansvar



Nerespectarea regulilor de întreținere mai sus menționate va conduce la anularea certificatelor de garanție și scutește producătorul de orice răspundere. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate în cazul nerespectării instrucțiunilor menționate mai sus. Pentru orice dubiu și/sau problemă nu ezitați să contactați cel mai apropiat service.

## 5. POSSIBLE PROBLEMS

### Sursa nu pornește (LED-ul verde nu se aprinde)

#### Cauza

» Lipsa tensiunii de alimentare la priză.

#### Soluția

» Verificați și reparați rețelele electrice.  
» Acest lucru se realizează doar de către personal calificat.

» Conectare greșită sau cablu întrerupt.

» Înlocuiți componente defecți.

» Contactați cel mai apropiat service pentru a repara sistemul.

» Siguranța de pe rețea sărită/arsă.

» Înlocuiți componente defecți.

» Întrerupatorul principal defect.

» Înlocuiți componente defecți.

» Contactați cel mai apropiat service pentru a repara sistemul.

» Conexiunea dintre derulator și generator incorectă sau defectă.

» Verificați dacă toate părțile sistemului sunt conectate corespunzător.

» Componente electronice defecți.

» Contactați cel mai apropiat service pentru a repara sistemul.

### Lipsă curent de sudare (sistemul nu sudează)

#### Cauza

» Trăgaciul pistoletului defect.

#### Soluția

» Înlocuiți componente defecți.  
» Contactați cel mai apropiat service pentru a repara sistemul.

» Sistemul s-a supraîncălzit (alarmă termică - LED-ul galben aprins).

» Așteptați ca sistemul să se răcească fără oprirea acestuia (LED-ul galben stins).

» Capacul lateral deschisă sau întrerupător defect.

» Pentru a asigura desfășurarea în siguranță a operațiilor de sudare capacul lateral trebuie să fie închis.

» Înlocuiți componente defecți.

» Contactați cel mai apropiat service pentru a repara sistemul.

» Împământare incorectă.

» Împământați sistemul corect.

» Citiți paragraful „Instalare”.

» Alimentare necorespunzătoare (LED-ul galben aprins).

» Alimentarea sursei de sudare cu tensiunea corespunzătoare funcționării acesteia.

» Conectați corect sistemul.

» Citiți paragraful „Conectare”.

» Contactor defect.

» Înlocuiți componente defecți.

» Contactați cel mai apropiat service pentru a repara sistemul.

» Componente electronice defecți.

» Contactați cel mai apropiat service pentru a repara sistemul.

RO

**Tensiune de ieșire incorectă****Cauza**

- » Selectarea greșită a procesului de sudare, sau selector defect.
- » Setarea incorectă a parametrilor/funcțiilor.
- » Potențiomtru/buton pentru reglarea curentului de sudare defect.
- » Tensiunea principală în afara limitelor de funcționare.
- » Lipsa unei faze.
- » Componente electronice defecte.

**Soluția**

- » Selectați corect procesul de sudare.
- » Resetăți sistemul și parametrii de sudare.
- » Înlocuiți componentele defecte.
- » Contactați cel mai apropiat service pentru a repara sistemul.
- » Conectați corect a sistemul.
- » Citiți paragraful „Conectare”.
- » Conectați corect a sistemul.
- » Citiți paragraful „Conectare”.
- » Contactați cel mai apropiat service pentru a repara sistemul.

**Derulatorul nu funcționează****Cauza**

- » Trăgaciul pistoletului defect.
- » Alegera incorectă a rolelor
- » Derulator defect.
- » Tub de ghidare al sârmei (liner) defect.
- » Lipsa alimentării derulatorului.
- » Bobină de sârmă încâlcită.
- » Diuza pistoletului topită (sârmă întepenită).

**Soluția**

- » Înlocuiți componentele defecte.
- » Contactați cel mai apropiat service pentru a repara sistemul.
- » Schimbați rolele.
- » Înlocuiți componentele defecte.
- » Contactați cel mai apropiat service pentru a repara sistemul.
- » Înlocuiți componentele defecte.
- » Contactați cel mai apropiat service pentru a repara sistemul.
- » Verificați conexiunile la sursa de sudare.
- » Citiți paragraful „Conectare”.
- » Contactați cel mai apropiat service pentru a repara sistemul.
- » Schimbați bobina de sârmă.
- » Înlocuiți componentele defecte.

**Alimentare cu sârmă neregulată****Cauza**

- » Trăgaciul pistoletului defect.
- » Alegera incorectă a rolelor
- » Derulator defect.
- » Tub de ghidare al sârmei (liner) defect.
- » Strângerea incorectă a tijei de cuplare a rolelor sau forța de apăsare a roților de antrenare nu este corespunzătoare.

**Soluția**

- » Înlocuiți componentele defecte.
- » Contactați cel mai apropiat service pentru a repara sistemul.
- » Schimbați rolele.
- » Înlocuiți componentele defecte.
- » Contactați cel mai apropiat service pentru a repara sistemul.
- » Înlocuiți componentele defecte.
- » Contactați cel mai apropiat service pentru a repara sistemul.
- » Eliberați tija.
- » Creșteți forța de apăsare a rolelor de antrenare.

**Instabilitatea arcului****Cauza**

- » Protecție de gaz insuficientă.
- » Umiditatea din gazul de sudare.
- » Parametrii de sudare incorect selecționați.

**Soluția**

- » Reglați debitul de gaz.
- » Verificați dacă difuzorul de gaz și calota sunt în bune condiții de funcționare.
- » Folosiți în totdeauna materiale și produse de calitate.
- » Asigurați-vă că sistemul de alimentare cu gaz este în stare perfectă de funcționare.
- » Verificați cu atenție sistemul de sudare.
- » Contactați cel mai apropiat service pentru a repara sistemul.

## **Stropire excesivă**

### **Cauza**

- » Lungime incorectă a arcului.
- » Parametrii de sudare incorect selecționați.
- » Protecție de gaz insuficientă.
- » Reglarea incorectă a arcului.
- » Mod de sudare incorect.

### **Soluția**

- » Micșorați distanța dintre electrod și piesă.
- » Micșorați tensiunea.
- » Micșorați tensiunea.
- » Reglați debitul de gaz.
- » Verificați dacă difuzorul de gaz și calota sunt în bune condiții de funcționare.
- » Creșteți valoarea inductanței.
- » Micșorați unghiul de înclinație al pistoletului.

## **Pătrundere insuficientă**

### **Cauza**

- » Mod de sudare incorect.
- » Parametrii de sudare incorect selecționați.
- » Electrod selecționat greșit.
- » Pregătirea incorectă a pieselor.
- » Împământare incorectă.
- » Grosimea prea mare a pieselor de sudat.

### **Soluția**

- » Micșorați viteza de sudare.
- » Creșteți curentul de sudare.
- » Folosiți un electrod de diametru mai mic.
- » Măriți şanfrenul.
- » Împământați sistemul corect.
- » Citiți paragraful „Instalare”.
- » Creșteți curentul de sudare.

RO

## **Incluziuni de zgară**

### **Cauza**

- » Curățire insuficientă.
- » Diametrul prea mare al electrodului.
- » Pregătirea incorectă a pieselor.
- » Mod de sudare incorect.

### **Soluția**

- » Curătați piesele bine înainte de sudare.
- » Folosiți un electrod de diametru mai mic.
- » Măriți şanfrenul.
- » Micșorați distanța dintre electrod și piesă.
- » Deplasați-vă cu viteză constantă în timpul procesului de sudare.

## **Incluziuni de Tungsten**

### **Cauza**

- » Parametrii de sudare incorect selecționați.
- » Electrod selecționat greșit.
- » Mod de sudare incorect.

### **Soluția**

- » Micșorați tensiunea.
- » Folosiți un electrod de diametru mai mare.
- » Folosiți întotdeauna materiale și produse de calitate.
- » Ascuțiți cu atenție electrodul.
- » Evitați contactul dintre electrod și baia de metal topit.

## **Pori**

### **Cauza**

- » Protecție de gaz insuficientă.

### **Soluția**

- » Reglați debitul de gaz.
- » Verificați dacă difuzorul de gaz și calota sunt în bune condiții de funcționare.

## **Lipirea (electrodului/sârmei)**

### **Cauza**

- » Lungime incorectă a arcului.
- » Parametrii de sudare incorect selecționați.
- » Mod de sudare incorect.
- » Grosimea prea mare a pieselor de sudat.
- » Reglarea incorectă a arcului.

### **Soluția**

- » Creșteți distanța dintre electrod și sârmă.
- » Creșteți curentul de sudare.
- » Creșteți curentul de sudare.
- » Creșteți curentul de sudare.
- » Măriți înclinația pistoletului.
- » Creșteți curentul de sudare.
- » Creșteți curentul de sudare.
- » Creșteți valoarea inductanței.

**Arsuri marginale**

Cauza	Soluția
» Parametrii de sudare incorect selecționați.	» Micșorați tensiunea. » Folosiți un electrod de diametru mai mic.
» Lungime incorectă a arcului.	» Micșorați distanța dintre electrod și piesă. » Micșorați tensiunea.
» Mod de sudare incorect.	» Micșorați viteza de oscilare la umplere. » Micșorați viteza de sudare.
» Protecție de gaz insuficientă.	» Folosiți gazul potrivit pentru materialul pe care îl sudați.

**Oxidare**

Cauza	Soluția
» Protecție de gaz insuficientă.	» Reglați debitul de gaz. » Verificați dacă difuzorul de gaz și calota sunt în bune condiții de funcționare.

**Porozitate**

Cauza	Soluția
» Grăsimi, vopsea, rugină și praf pe piesele ce urmează să fie sudate.	» Curătați piesele bine înainte de sudare.
» Grăsimi, vopsea, rugină și praf pe materialul de adaos.	» Folosiți întotdeauna materiale și produse de calitate. » Păstrați materialele în condiții perfecte.
» Umiditate în materialul de adaos.	» Folosiți întotdeauna materiale și produse de calitate. » Păstrați materialele în condiții perfecte.
» Lungime incorectă a arcului.	» Micșorați distanța dintre electrod și piesă. » Micșorați tensiunea.
» Umiditatea din gazul de sudare.	» Folosiți întotdeauna materiale și produse de calitate. » Asigurați-vă că sistemul de alimentare cu gaz este în stare perfectă de funcționare.
» Protecție de gaz insuficientă.	» Reglați debitul de gaz. » Verificați dacă difuzorul de gaz și calota sunt în bune condiții de funcționare.
» Baia de metal topit se solidifică prea repede.	» Micșorați viteza de sudare. » Preîncălziți piesele care trebuie sudate. » Creșteți curentul de sudare.

**Fisurare la cald**

Cauza	Soluția
» Parametrii de sudare incorect selecționați.	» Micșorați tensiunea. » Folosiți un electrod de diametru mai mic.
» Grăsimi, vopsea, rugină și praf pe piesele ce urmează să fie sudate.	» Curătați piesele bine înainte de sudare.
» Grăsimi, vopsea, rugină și praf pe materialul de adaos.	» Folosiți întotdeauna materiale și produse de calitate. » Păstrați materialele în condiții perfecte.
» Mod de sudare incorect.	» Execuțați corect operațiile de pregătire a rostului de sudare.
» Piezelor ce urmează să fie sudate au caracteristici diferite.	» Execuțați o brazare înainte de sudare.

**Fisuri la rece**

Cauza	Soluția
» Umiditate în materialul de adaos.	» Folosiți întotdeauna materiale și produse de calitate. » Păstrați materialele în condiții perfecte.
» Geometria specială a rostului de sudare.	» Preîncălziți piesele care trebuie sudate. » Aplicați un tratament de postîncălzire. » Execuțați corect operațiile de pregătire a rostului de sudare.

## 6. INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

### 6.1 Sudarea manuală cu electrod învelit (SE; MMA)

#### Pregătirea pieselor

Pentru a obține îmbinări sudate de calitate este de preferat să se lucreze pe componente curate, neoxidate, lipsite de rugină sau alți agenți care ar putea compromite îmbinarea sudată.

#### Alegerea electrodului

Diametrul electrodului care va fi folosit depinde de grosimea materialului, de poziție, de tipul îmbinării și de modul de preparare a pieselor care urmează a fi sudate.

Electrozi de diametre mari necesită în mod evident curenți mari, urmăți de degajarea unei cantități mari de căldură în timpul procesului de sudare.

Tipul învelișului	Caracteristici	Poziții de sudare
Rutilic	Ușor de folosit	Toate pozițiile
Acid	Viteză mare de topire	Sudură în jgheab
Bazic	Calitate superioară a îmbinării	Toate pozițiile

#### Alegerea curentului de sudare

Intervalul de curent asociat tipului de electrod folosit este specificat pe pachet, de producătorul de electrozi.

#### Aprinderea și menținerea arcului

Arcul se aprinde prin zgârierea cu vârful electrodului piesele conectate la cablul de masă; după ce arcul a fost aprins, retragând rapid electrodul la distanța normală de sudare, procesul poate continua.


În general, pentru a îmbunătății comportamentul aprinderii arcului, sursa furnizează un curent inițial pentru a încalzi brusc vârful electrodului, stabilind astfel arcul (hot start).

Odată ce arcul a fost aprins, partea centrală a electrodului începe să se topească formând particule mici care sunt transferate în baia de metal topit de la suprafața metalului de bază prin intermediul arcului electric.

Învelișul exterior al electrodului se consumă și astfel furnizează un gaz de protecție pentru baia de metal, asigurând o bună calitate a sudurii.

Pentru a preveni stingerea arcului din cauza particulelor de material topit prin surtcircuitarea arcului și lipirea electrodului de piesă, datorită apropierii lor, este furnizată o creștere temporară a curentului de sudare pentru a preveni formarea surtcircuitului între electrod și piesă (Arc Force).

Dacă electrodul se lipește de piesă, curentul de surtcircuit este redus la minim pentru a facilita desprinderea electrodului de piesă fără a deteriora cleștele portelelectrod (antilipire).

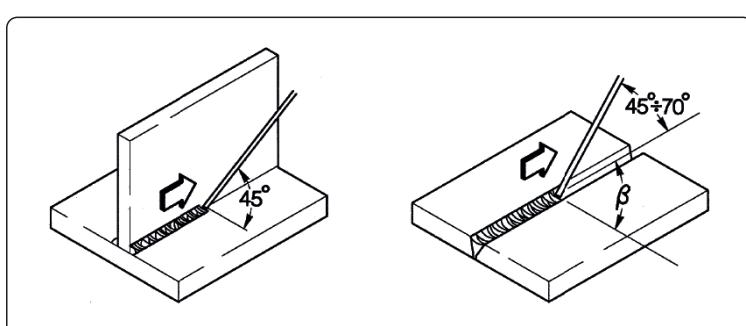

#### Executarea sudării

Pozițiile de sudare variază în funcție de numărul de treceri; deplasarea electrodului se face în mod normal, fără oscilații și se oprește la capetele cordonului de sudură, în așa fel încât să se evite acumularea excesivă a materialului de umplere în centrul cordonului de sudare.

#### Îndepărtarea zgurii

Sudarea cu electrozi înveliți solicită îndepărtarea zgurii după fiecare trecere.

Zgura se îndepărtează cu un ciocan mic sau dacă aceasta se poate îndepărta, prin periere.

RO

## 6.2 Sudarea WIG (cu arc continuu)

### Descriere

Procesul de sudarea WIG (Tungsten Inert Gas) se bazează pe prezența unui arc electric care se formează între un electrod neconsumabil (wolfram pur sau aliat, cu temperatură de topire de aproximativ 3370°C) și piesă; o atmosferă de gaz inert (argon) protejează baia de metal.


Pentru a evita incluziunile periculoase de wolfram în îmbinare, electrodul nu trebuie niciodată să intre în contact cu piesă; din acest motiv, sursa de sudare este de obicei echipată cu un sistem de aprindere a arcului care generează o frecvență înaltă, o descărcare de tensiune între vârful electrodului și piesa de lucru. Astfel, datorită scânteii electrice, ionizând atmosfera de gaz, arcul electric se aprinde, evitându-se astfel contactul dintre electrod și piesă.

Alt tip de pornire posibil este cel cu incluziuni reduse de tungsten: "pornirea prin ridicare", care nu are nevoie de curenti de înaltă frecvență, ci doar de un scurt circuit initial la curenti mici, între electrod și piesă; când electrodul este ridicat, arcul este stabilit și curentul crește până la valoarea setată.

Pentru a îmbunătăți calitatea umplerii la sfârșitul cordonului de sudare, este important de controlat, cu atenție, pantă coborâtoare a curentului și este necesar ca gazul să protejeze pentru câteva secunde baia de sudură după ce arcul s-a stins.

În multe condiții de operare, este folositor să se poată utiliza doi curenti de sudură presezați și să se poată trece cu ușurință de la un curent la altul (bilevel).


### Polaritatea

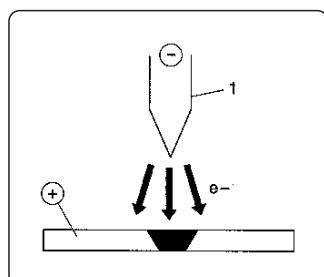

#### D.C.S.P. (Curent continuu - polaritate directă)

Acest tip de polaritate este cel mai des utilizat și asigură o uzură limitată a electrodului (1), din moment ce 70% din căldură se concentreză pe anod (piesă).


Se obțin băi de sudură înguste și adânci cu viteze mari de deplasare și cantitate mică de căldură.

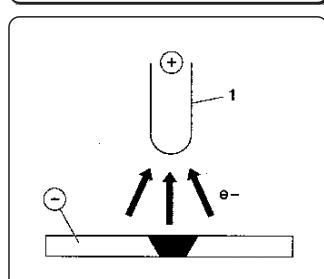

#### D.C.R.P. (Curent continuu - polaritate inversă)

Polaritatea inversă se utilizează la sudarea aliajelor acoperite de un strat de oxid refracțiar și temperatura de topire mai mare, comparativ cu metalele.

Nu se pot folosi curenti mai mari, deoarece aceștia ar cauza uzura excesivă a electrodului.

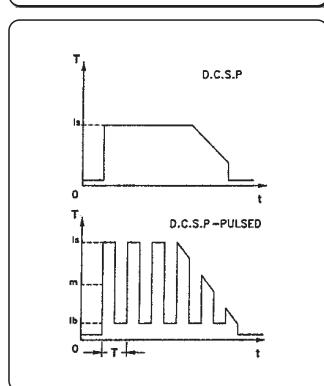

#### D.C.S.P. - Pulsat (Curent continuu - polaritate directă pulsată)

În anumite condiții de operare, sudarea în curent continuu în regim pulsatoriu conferă un bun control asupra lățimii și adâncimii băii de sudură.

Baia de sudură este formată de curentul de vârf ( $I_p$ ), în timp ce curentul de bază ( $I_b$ ) menține arcul aprins. Modul de operare ajută la sudarea tablelor mai subțiri cu mai puține deformații, un factor de formă mai bun și concomitent, un pericol scăzut la apariția fisurilor la cald și a pătrunderii gazului.

O dată cu creșterea frecvenței (MF), arcul devine mai îngust, mai concentrat, mai stabil și calitatea sudurii pe tablele subțiri crește.

## Caracteristicile sudării TIG

Procedeul de sudarea WIG este foarte eficient atât pentru sudarea oțelului carbon cât și pentru sudarea oțelului aliat, la sudarea stratului de rădăcină la conducte și la suduri unde aspectul este foarte important.

Se cere polaritatea directă (D.C.S.P.).

### Pregătirea pieselor


Este necesară o curățire și o pregătire mai corectă a marginilor.

### Alegerea și pregătirea electrodului

Este de preferat să folosiți electrozi de wolfram - thoriu (2% thoriu de culoare roșie) sau electrozi, alternativ ceriu sau lantaniu de următoarele diametre:

Interval de curent			Electrod	
(DC-)	(DC+)	(AC)	Ø	α
3-20 A	-	3-20 A	0,5 mm	30°
15-80 A	-	20-30 A	1,0 mm	30-60°
70-150 A	10-20 A	30-80 A	1,6 mm	60-90°
150-250 A	15-30 A	60-130 A	2,4 mm	90-120°
250-400 A	25-40 A	100-180 A	3,2 mm	120-150°
400-500 A	40-55 A	160-240 A	4,0 mm	150-180°
500-750 A	55-80 A	190-300 A	4,8 mm	150-180°
750-110 A	80-125 A	325-450 A	6,4 mm	150-180°

Electrodul trebuie ascuțit conform figurii.

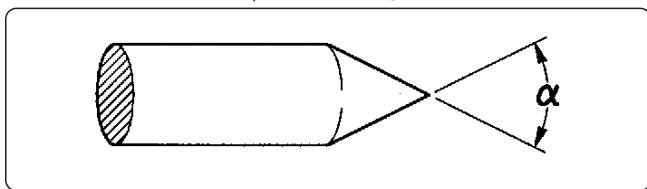

### Materialul de adaos

Vergelele trebuie să conțină proprietăți mecanice comparabile cu cele ale metalului de bază.

Nu folosiți fâșii obținute din materialul de bază deoarece ele pot conține impurități care pot afecta în mod negativ calitatea îmbinărilor sudate.

### Gazul de protecție


În mod tipic, se folosește argon pur (99,99%)

Interval de curent			Gaz	
(DC-)	(DC+)	(AC)	Duză	Debit
3-20 A	-	3-20 A	n° 4	5-6 l/min
15-80 A	-	20-30 A	n° 5	6-8 l/min
70-150 A	10-20 A	30-80 A	n° 6	7-10 l/min
150-250 A	15-30 A	60-130 A	n° 7	8-12 l/min
250-400 A	25-40 A	100-180 A	n° 8	10-14 l/min
400-500 A	40-55 A	160-240 A	n° 8	12-16 l/min
500-750 A	55-80 A	190-300 A	n° 10	15-20 l/min
750-110 A	80-125 A	325-450 A	n° 12	20-25 l/min

## 6.3 Sudarea cu sârmă continuă (MIG/MAG)

### Introducere

Un sistem MIG constă în: o sursă de curent continuu, un derulator, o bobină de sârnă, un pistolet și gaz.

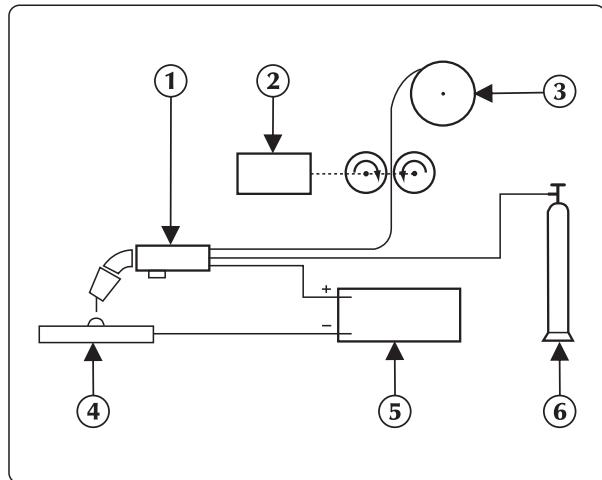

### Sistemul de sudare manuală MIG

Curentul este transferat la arc prin electrodul fuzibil (sârmă conectată la polul pozitiv);

În acest procedeu, metalul topit este transferat pe piesa de lucru cu ajutorul curentului arcuii.

Alimentarea automată și continuă cu material de adaos (sârmă) este necesară pentru a înlocui sârmă care s-a topit în timpul sudării.


1. Pistolet
2. Derulator
3. Sârmă de sudare
4. Piesa de sudat
5. Generator
6. Butelie

### Metode

RO

La sudarea MIG există două metode principale de transfer și se clasifică în funcție de modul în care metalul este transferat de la electrod la piesă.

Primul tip se definește ca fiind transfer în scurt circuit (SHORT ARC), și produce o baie de metal îngustă care se răcește repede, iar transferul de la electrod la piesă se realizează atât timp cât electrodul este în contact cu baia de metal topit. În această fază, electrodul vine în contact direct cu baia de metal topit, generând un scurt circuit care topește sârmă, motiv pentru care sârmă este întreruptă. Arcul se pornește din nou și ciclul se repetă.

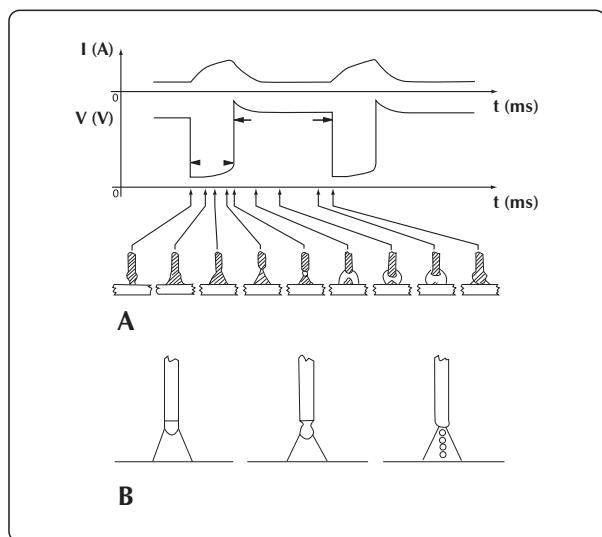

### Transfer în scurt circuit și transfer în spray arc


Un alt mod de transfer al metalului, se numește transfer în "spray arc", în acest mod, transferul metalului se realizează sub formă unor picături mici care se formează și se dețează de la diuza de sârmă și sunt transferate în baia de metal topit prin intermediul curentului arcuii.

### Parametrii de sudare


Vizibilitatea arcuii reduce nevoia utilizatorului de a observa în mod strict tabela de reglaj în timp ce el poate controla direct baia de metal topit.

- Tensiunea afectează direct aspectul cordonului, dar dimensiunea cordonului sudat se poate modifica în funcție de cerințe prin deplasarea manuală a pistoletului pentru a obține depunerile variabile cu tensiune constantă.
- Viteza de alimentare cu sârmă este proporțională cu curentul de sudare.

În cele două figuri de mai jos sunt arătate relațiile dintre diferenții parametrii de sudare.

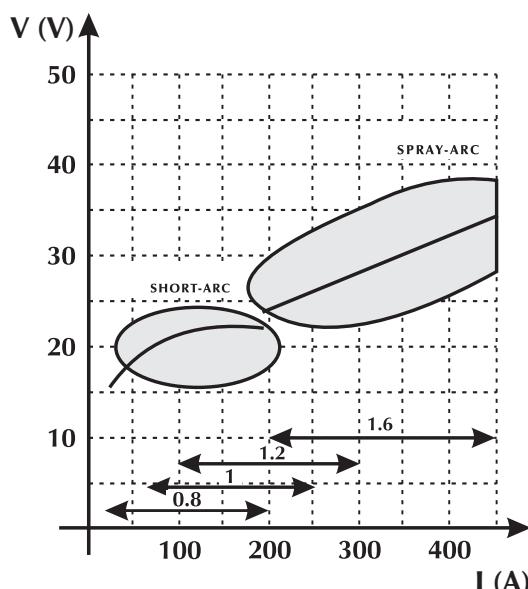

Diagramă pentru selectarea celor mai bune caracteristici de lucru.

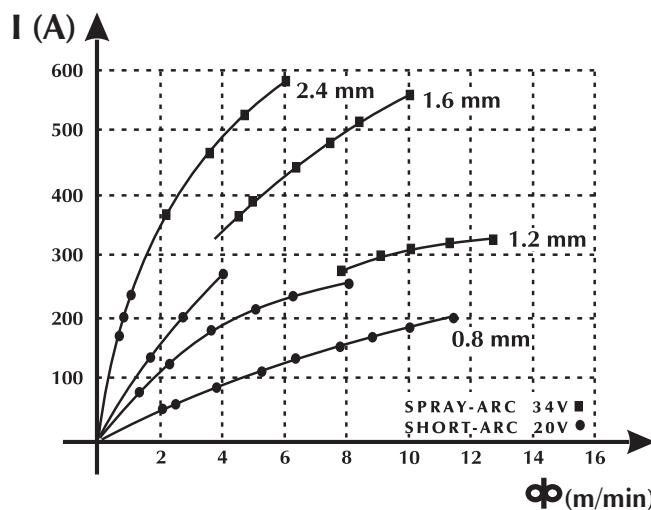

Legătura dintre viteza de alimentare cu sârmă și amperaj (caracteristici de topire) în funcție de diametrul sârmei.

#### Ghid de selectare a parametrilor de sudare cu referire la aplicațiile tipice și cele mai des utilizate sârme

Tensiunea arcului


$\varnothing 0,8\text{ mm}$

$\varnothing 1,0\text{-}1,2\text{ mm}$

$\varnothing 1,6\text{ mm}$


$\varnothing 2,4\text{ mm}$

**16V - 22V**  
SHORT - ARC

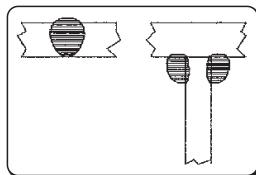


60 - 160 A

Pătrundere mică pentru materiale subțiri

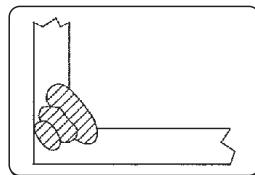

100 - 175 A

Pătrundere bună și control al topirii

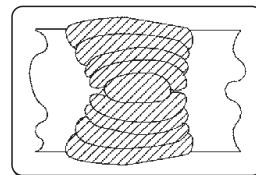

120 - 180 A


Topire bună la sudarea în gheab și verticală



150 - 200 A


Nu se folosește

**24V - 28V**  
TRANSFER  
GLOBULAR  
(Zonă de tranziție)

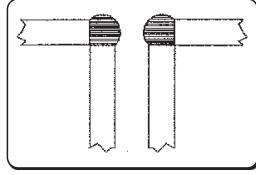


150 - 250 A

Sudură de colț automată

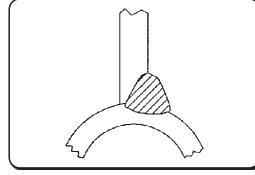

200 - 300 A

Sudură automată cu tensiune mare

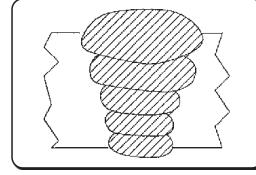

250 - 350 A


Sudură automată orizontală



300 - 400 A


Nu se folosește

**30V - 45V**  
SPRAY - ARC

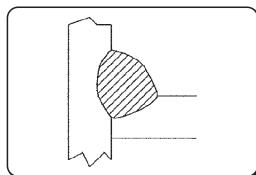


150 - 250 A

Pătrundere mică cu reglare la 200A

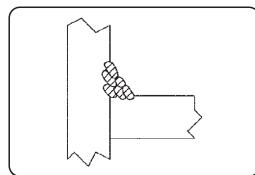


200 - 350 A

Sudură automată cu mai multe treceri

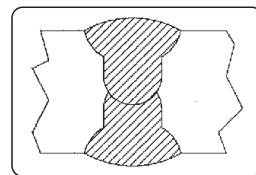

300 - 500 A


Penetrație bună la orizontală

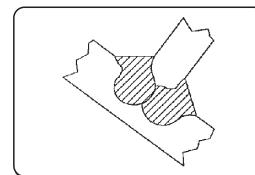


500 - 750 A

Penetrație bună, depunere mare pe materiale subțiri


RO

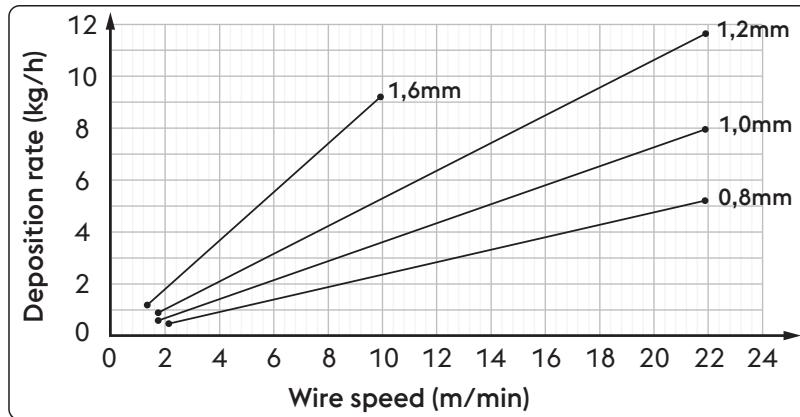**Unalloyed steel**

<b>Ø</b>	<b>Wire speed</b>	<b>Deposition rate</b>
0,8 mm	2,0 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	5,3 kg/h
1,0 mm	1,6 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	8,1 kg/h
1,2 mm	1,6 m/min	0,9 kg/h
	22,0 m/min	11,7 kg/h
1,6 mm	1,2 m/min	1,1 kg/h
	10,0 m/min	9,4 kg/h

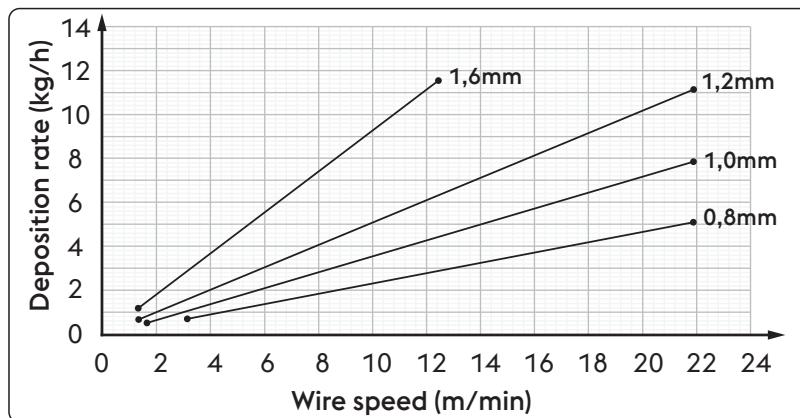**High alloyed steel**

<b>Ø</b>	<b>Wire speed</b>	<b>Deposition rate</b>
0,8 mm	2,0 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	5,3 kg/h
1,0 mm	1,6 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	8,1 kg/h
1,2 mm	1,6 m/min	0,9 kg/h
	22,0 m/min	11,7 kg/h
1,6 mm	1,2 m/min	1,1 kg/h
	10,0 m/min	9,4 kg/h

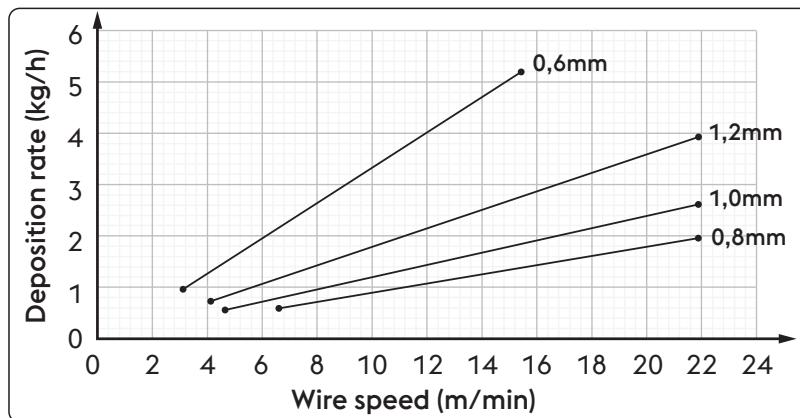**Aluminum alloy**

<b>Ø</b>	<b>Wire speed</b>	<b>Deposition rate</b>
0,8 mm	6,5 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	2,0 kg/h
1,0 mm	4,5 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	2,6 kg/h
1,2 mm	4,0 m/min	0,7 kg/h
	22,0 m/min	4,0 kg/h
1,6 mm	3,0 m/min	0,9 kg/h
	15,5 m/min	5,2 kg/h

**Gaze**

Sudarea MIG-MAG este definită în principal de tipul de gaz folosit: inert pentru sudarea MIG (Metal Inert Gas), activ pentru sudarea MAG (Metal Active Gas).

**- Dioxidul de carbon (CO<sub>2</sub>)**

Folosind CO<sub>2</sub> ca și gaz de protecție, se obține o penetrare mare, costuri de operare mici, viteze mari de sudare, proprietăți mecanice. Pe de altă parte, folosirea acestui gaz crează probleme de compoziție chimică a îmbinării, astfel există o pierdere de elemente ușor oxidabile, simultan cu creșterea conținutului de carbon în baia de metal.

Sudând cu CO<sub>2</sub> pur, se crează de asemenea și alte probleme cum ar fi stropire excesivă și formare de porozități de monoxid de carbon.

**- Argonul**

Acest gaz inert este folosit în stare pură la sudarea aliajelor ușoare, în timp ce la sudarea oțelurilor inoxidabile crom - nichel este preferabil să se folosi argon în combinație cu oxigen și CO<sub>2</sub> în proporție de 2%, acestea contribuind la stabilitatea arcului și îmbunătățește forma cordonului sudat.

**- Heliu**

Acest gaz este folosit ca o alternativă a argonului și permite penetrare mai mare (pe materiale mai groase) și viteze de avans mai mari.

**- Mixtură de argon-heliu**

Asigură un arc mai stabil decât heliul precum și o penetrare, respectiv viteză de deplasare mai mare decât argonul.

**- Mixtură de Argon-CO<sub>2</sub> și Argon-CO<sub>2</sub>-Oxigen**

Aceste combinații se folosesc la sudarea materialelor metalice, în special la sudarea short-arc îmbunătățind astfel contribuția specifică de căldură.

Ele se pot folosi și la sudarea în spary-arc.

În mod normal aceste combinații conțin un procent de CO<sub>2</sub> cuprins între 8% - 20% și oxigen în jur de 5%.

Consultați manualul de utilizare al sistemului.

**RO**

<b>Unalloyed steel / High alloyed steel</b>		<b>Aluminum alloy</b>	
<b>Interval de curent</b>	<b>Debit de gaz</b>	<b>Interval de curent</b>	<b>Debit de gaz</b>
3-50 A	10-12 l/min	3-50 A	10-12 l/min
30-100 A	10-14 l/min	30-100 A	10-15 l/min
75-150 A	12-16 l/min	75-150 A	12-18 l/min
150-250 A	14-18 l/min	150-250 A	14-22 l/min
250-400 A	16-20 l/min	250-400 A	16-25 l/min
400-500 A	18-22 l/min	400-500 A	18-30 l/min

## 7. SPECIFICAȚII TEHNICE

Caracteristici electrice <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Tensiunea sursei U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC) *	-/-	mΩ
Siguranță fuzibilă cu reacție întârziată	25	A
Comunicare bus	DIGITAL	
Putere maximă de intrare	16.2	kVA
Putere maximă de intrare	10.9	kW
Puterea absorbită în stare inactivă	35	W
Factor de putere (PF)	0.68	
Eficiență ( $\mu$ )	88	%
Cos φ	0.99	
Curent maxim de intrare I <sub>1max</sub>	23.2	A
Curent efectiv I <sub>1eff</sub>	16.5	A
Plajă de reglare	3÷320	A
Tensiune de mers în gol U <sub>o</sub> (MMA)	61	Vdc
Tensiune de mers în gol U <sub>o</sub> (MIG/MAG)	61	Vdc

\* Acest echipament corespunde cu EN / IEC 61000-3-11.

\* Acest aparat nu este conform normativei EN / IEC 61000-3-12. Este în răspunderea instalatorului sau a utilizatorului (dacă este necesar, consultând distribuitorul de energie electrică) să se asigure că aparatul poate fi conectat la o linie publică de joasă tensiune. (Consultați capitolul "Câmpuri electromagnetice & intervenții" - "Clasificarea echipamentelor EMC în concordanță cu EN 60974-10/A1:2015").

Coeficient de utilizare <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Coeficient de utilizare MMA (40°C)		
(X=50%)	300	A
(X=60%)	290	A
(X=100%)	250	A
Coeficient de utilizare MMA (25°C)		
(X=80%)	300	A
(X=100%)	290	A
Coeficient de utilizare MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	320	A
(X=60%)	310	A
(X=100%)	260	A
Coeficient de utilizare MIG/MAG (25°C)		
(X=90%)	320	A
(X=100%)	310	A

Caracteristici fizice <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Estimarea protecției (IP)	IP23S	
Clasa de izolație	H	
Dimensiuni (lxhxh)	620x240x460	mm
Greutate	20.2	Kg
Capitolul cablul de alimentare cu energie	4x2.5	mm <sup>2</sup>
Lungimea cablu de alimentare	5	m
Referințe normative	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

**Caracteristici electrice**
**TERRA NX 400 PME**
**U.M.**

Tensiunea sursei U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC)*	-/-	mΩ
Siguranță fuzibilă cu reacție întârziată	30	A
Comunicare bus	DIGITAL	
Putere maximă de intrare	22.0	kVA
Putere maximă de intrare	16.2	kW
Puterea absorbită în stare inactivă	33	W
Factor de putere (PF)	0.74	
Eficiență ( $\mu$ )	89	%
Cos φ	0.99	
Curent maxim de intrare I1max	31.5	A
Curent efectiv I1eff	22.3	A
Plajă de reglare	3÷400	A
Tensiune de mers în gol Uo (MMA)	61	Vdc
Tensiune de mers în gol Uo (MIG/MAG)	61	Vdc

\*Acest echipament corespunde cu EN / IEC 61000-3-11 dacă impedanța maximă acceptată a rețelei de la punctul de interfață la rețeaua publică (punct al cuplajului direct PCC) este mai mică sau egală cu valoarea stabilită „Zmax”. Dacă se conectează la un sistem public de joasă tensiune, este responsabilitatea instalatorului sau a utilizatorului de echipament, să se asigure, prin consultarea cu operatorul de distribuție de rețea, dacă este cazul, că echipamentul se poate conecta.

\*Acest aparat nu este conform normativei EN / IEC 61000-3-12. Este în răspunderea instalatorului sau a utilizatorului (dacă este necesar, consultând distribuitorul de energie electrică) să se asigure că aparatul poate fi conectat la o linie publică de joasă tensiune. (Consultați capitolul "Câmpuri electromagnetice & intervenții" - "Clasificarea echipamentelor EMC în concordanță cu EN 60974-10/A1:2015").

**Coeficient de utilizare**
**TERRA NX 400 PME**
**U.M.**

Coeficient de utilizare MMA (40°C)		
(X=50%)	400	A
(X=60%)	360	A
(X=100%)	340	A
Coeficient de utilizare MMA (25°C)		
(X=80%)	400	A
(X=100%)	360	A
Coeficient de utilizare MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	400	A
(X=60%)	360	A
(X=100%)	340	A
Coeficient de utilizare MIG/MAG (25°C)		
(X=80%)	400	A
(X=100%)	360	A

**Caracteristici fizice**
**TERRA NX 400 PME**
**U.M.**

Estimarea protecției (IP)	IP23S	
Clasa de izolație	H	
Dimensiuni (lxdxh)	620x240x460	mm
Greutate	22.5	Kg
Capitolul cablul de alimentare cu energie	4x4	mm <sup>2</sup>
Lungimea cablu de alimentare	5	m
Referințe normative	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

Caracteristici electrice <b>TERRA NX 500 PME</b>		U.M.
Tensiunea sursei U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC) *	-/-	mΩ
Siguranță fuzibilă cu reacție întârziată	40	A
Comunicare bus	DIGITAL	
Putere maximă de intrare	29.7	kVA
Putere maximă de intrare	22.2	kW
Puterea absorbită în stare inactivă	34	W
Factor de putere (PF)	0.74	
Eficiență ( $\mu$ )	90	%
Cos $\varphi$	0.99	
Curent maxim de intrare I1max	42.1	A
Curent efectiv I1eff	29.7	A
Plajă de reglare	3÷500	A
Tensiune de mers în gol Uo (MMA)	61	Vdc
Tensiune de mers în gol Uo (MIG/MAG)	61	Vdc

\* Acest echipament corespunde cu EN / IEC 61000-3-11 dacă impedanța maximă acceptată la punctul de interfață la rețeaua publică (punct al cuplajului direct PCC) este mai mică sau egală cu valoarea stabilită „Zmax”. Dacă se conectează la un sistem public de joasă tensiune, este responsabilitatea instalatorului sau a utilizatorului de echipament, să se asigure, prin consultarea cu operatorul de distribuție de rețea, dacă este cazul, că echipamentul se poate conecta.

\* Acest aparat nu este conform normativei EN / IEC 61000-3-12. Este în răspunderea instalatorului sau a utilizatorului (dacă este necesar, consultând distributorul de energie electrică) să se asigure că aparatul poate fi conectat la o linie publică de joasă tensiune. (Consultați capitolul "Câmpuri electromagnetice & intervenții" - "Clasificarea echipamentelor EMC în concordanță cu EN 60974-10/A1:2015").

Coeficient de utilizare <b>TERRA NX 500 PME</b>		U.M.
Coeficient de utilizare MMA (40°C)		
(X=50%)	500	A
(X=60%)	470	A
(X=100%)	420	A
Coeficient de utilizare MMA (25°C)		
(X=80%)	500	A
(X=100%)	470	A
Coeficient de utilizare MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	500	A
(X=60%)	470	A
(X=100%)	420	A
Coeficient de utilizare MIG/MAG (25°C)		
(X=80%)	500	A
(X=100%)	470	A

Caracteristici fizice <b>TERRA NX 500 PME</b>		U.M.
Estimarea protecției (IP)	IP23S	
Clasa de izolație	H	
Dimensiuni (lxdxh)	620x240x460	mm
Greutate	27.3	Kg
Capitolul cablul de alimentare cu energie	4x6	mm <sup>2</sup>
Lungimea cablu de alimentare	5	m
Referințe normative	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

## 8. SPECIFICAȚII ALE PLĂCUTEI

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
TERRA NX 320 PME				N°
3~ EN 60974-1/A1:2019 IEC 60974-10/A1:2015 Class A				
3A/10.0V - 320A/30.0V				
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	320A	310A
	U <sub>2</sub>		29.5V	27.0V
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	300A	290A
	U <sub>2</sub>		32.0V	31.6V
3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub> 400V	I <sub>1max</sub>	23.2A	I <sub>1eff</sub> 16.5A
IP 23 S				

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
TERRA NX 400 PME				N°
3~ EN 60974-1/A1:2019 IEC 60974-10/A1:2015 Class A				
3A/14.0V - 400A/34.0V				
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	400A	360A
	U <sub>2</sub>		34.0V	32.0V
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	400A	360A
	U <sub>2</sub>		36.0V	34.4V
3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub> 400V	I <sub>1max</sub>	31.5A	I <sub>1eff</sub> 22.3A
IP 23 S				

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
TERRA NX 500 PME				N°
3~ EN 60974-1/A1:2019 IEC 60974-10/A1:2015 Class A				
3A/14.0V - 500A/39.0V				
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	500A	470A
	U <sub>2</sub>		39.0V	37.5V
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	500A	420A
	U <sub>2</sub>		40.0V	38.8V
3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub> 400V	I <sub>1max</sub>	42A	I <sub>1eff</sub> 29.7A
IP 23 S				

RO

## 9. SEMNIFICAȚIA PLĂCUȚEI INDICATOARE CARACTERISTICILOR TEHNICE ALE SURSEI

1	2				
3	4				
5	6				
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
18	19	20	21		
22		UK CA	CE	ER	MADE IN ITALY

CE Declarăție de conformitate EU  
 EAC Declarăție de conformitate EAC  
 UKCA Declarăție de conformitate UKCA

- 1 Marca
- 2 Numele și adresa producătorului
- 3 Modelul mașinii
- 4 Numărul de serie  
**X****XX**XXXXXXX Anul fabricației
- 5 Simbolul unității de sudare
- 6 Referințe la standardele constructive
- 7 Simbolul proceselor de sudare
- 8 Simbolul echipamentelor potrivite pentru desfășurarea activității în medii expuse la riscul șocurilor electrice
- 9 Simbolul curentului de sudare
- 10 Tensiunea de mers în gol desemnată
- 11 Tensiunea de încărcare convențională corespunzătoare curentului maxim – minim
- 12 Simbolul ciclului intermitent
- 13 Simbolul curentului de sudare desemnat
- 14 Simbolul tensiunii de sudare desemnată
- 15 Valorile ciclului intermitent
- 16 Valorile ciclului intermitent
- 17 Valorile ciclului intermitent
- 18 Simbolul alimentării
- 19 Tensiunea de alimentare desemnată
- 20 Curentul de alimentare maxim desemnat
- 21 Curentul de alimentare maxim efectiv
- 22 Clasa de protecție

“ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕС

Строителят

voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY  
Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - [www.voestalpine.com/welding](http://www.voestalpine.com/welding)

ž

TERRA NX 320 PME	55.13.012
TERRA NX 400 PME	55.13.013
TERRA NX 500 PME	55.13.014

2014/35/EU LOW VOLTAGE DIRECTIVE

2014/30/EU EMC DIRECTIVE

2011/65/EU RoHS DIRECTIVE

EN IEC 60974-1/A1:2019

WELDING POWER SOURCE

EN 60974-10/A1:2015

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

BG

ž

voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l.

Mirco Frasson  
Otto Schuster  
Managing Directors



Mirco Frasson

Otto Schuster  
Managing Directors

# СЪДЪРЖАНИЕ

<b>1. ВНИМАНИЕ.....</b>	<b>145</b>
1.1 Среда на употреба.....	145
1.2 Безопасна работа .....	145
1.3 Защита от дим и газове .....	146
1.4 Защита от пожар и експлозии.....	146
1.5 Предпазни мерки при използване на газови бутилки.....	147
1.6 Защита от токов удар.....	147
1.7 Електромагнитни полета и смущения.....	147
1.8 Защитен клас.....	148
1.9 Изхвърляне.....	148
<b>2. ИНСТАЛИРАНЕ .....</b>	<b>149</b>
2.1 Вдигане, транспорт и разтоварване .....	149
2.2 Позициониране на машината .....	149
2.3 Свързване .....	149
2.4 Инсталлиране .....	150
<b>3. ОПИСАНИЕ НА МАШИНАТА .....</b>	<b>153</b>
3.1 Заден панел .....	153
3.2 Заден панел .....	153
3.3 Свързващ панел .....	153
3.4 Преден панел за управление TERRA NX 400/500 PME .....	154
3.5 Преден панел за управление TERRA NX 320 PME.....	154
<b>4. ПОДДРЪЖКА .....</b>	<b>154</b>
4.1 Периодична поддръжка на токоизточника .....	154
4.2 Vastuu .....	155
<b>5. ИЗДИРВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕДОСТАТЪЦИ И ДЕФЕКТИ .....</b>	<b>155</b>
<b>6. РАБОТНИ ИНСТРУКЦИИ.....</b>	<b>159</b>
6.1 Ръчно електродъгово заваряване (РЕД3, MMA) .....	159
6.2 ВИГ (TIG) заваряване .....	160
6.3 Заваряване с постоянно подаване на тел (МИГ/МАГ).....	162
<b>7. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....</b>	<b>166</b>
<b>8. ИДЕНТИФИКАЦИОННА ТАБЕЛА .....</b>	<b>169</b>
<b>9. ОЗНАЧЕНИЯ НА ТАБЕЛАТА С ОСНОВНИ ДАННИ НА ВОДНО ОХЛАЖДАЩАТА СИСТЕМА.....</b>	<b>170</b>
<b>10. СХЕМА .....</b>	<b>339</b>
<b>11. КОНЕКТОРИ .....</b>	<b>342</b>
<b>12. СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ .....</b>	<b>344</b>

## СИМВОЛИ



Възможна опасност от сериозни физически наранявания и опасни режими на работа, които могат да доведат до сериозни физически наранявания.



Важни съвети, които е хубаво да бъдат спазвани с цели избягване на големи щети или повреди на имуществото.



Записките предвождани от този символ са главно технически и улесняващи съвети.

## 1. ВНИМАНИЕ



ž

ž

ž



ž

ž

ž

ž

ž

ž

### 1.1 Среда на употреба



#

ž

ž

ž



ž

ž



ž% %.:č

!%\$... Ž( \$... Ž%(..č  
!&) ... Ž) ... Ž% .. Ž

BG

) \$1 (\$... Ž\$(..č  
- \$1 &\$... Ž, ..č  
&\$\$\$



#

### 1.2 Безопасна работа



ž

ž

ž

ž



ž

ž



ž



f1 BF%\$

č



ž





ž Ž Ž Ž Ž



ž Ž Ž Ž Ž



ž Ž Ž Ž Ž #



ž Ž Ž Ž Ž



ž Ž Ž Ž Ž



ž Ž Ž Ž Ž



ž



ž

## 1.3 Защита от дим и газове



ž

ž

ž

## 1.4 Защита от пожар и експлозии



ž

%

ž

ž

ž

ž

## 1.5 Предпазни мерки при използване на газови бутилки



Бутилките са застрашени от взрив при определени температури и състояния. Това може да се случи, ако бутилката е изложена на прямото слънце или при контакт с топла повърхност, както и при контакт със замръзнала вода.

## 1.6 Защита от токов удар



Създадено е специално изолирано заземяване на бутилките, което предпазва от токов удар.

BG

## 1.7 Електромагнитни полета и смущения



### 1.7.1 Класификация по стандарт като EMC: EN 60974-10/A1:2015.



## 1.7.2 Инсталиране, употреба и сфера на приложение



ž

9B \* \$- +( !%\$#5%&amp;\$%

ž



ž

&amp;\$%&amp;%#%

ž

ž  
ž

## 1.7.3 Изисквания за захранващата мрежа

## 1.7.4 Предпазни мерки относно кабелите

BG

## 1.7.5 Заземяване

## 1.7.6 Заземяване на работния детайл

## 1.7.7 Екраниране

## 1.8 Защитен клас



IP23S

ž

ž

## 1.9 Изхвърляне



ž

## 2. ИНСТАЛИРАНЕ



Инсталирането трябва да се извърши само от специализиран персонал, оторизиран от производителя.



По време на инсталацията, токоизточникът трябва да е изключен от мрежата.



Последователното и паралелното свързване на токоизточниците е забранено.

### 2.1 Вдигане, транспорт и разтоварване

- Машината е снабдена с дръжка, за ръчно пренасяне.
- Машината не е снабдена със специфични елементи за повдигане.
- Използвайте самотовараб с вилкова хватка, като внимавате машината да не се обърне.



Не подценявайте теглото на машината: вижте техническите характеристики.

Не транспортирайте машината над хора.

Не изпускате или поставяйте под натиск машината.



Не използвайте дръжката за повдигане на машината.

### 2.2 Позициониране на машината



Спазвайте следните правила:

- Осигурете лесен достъп до кабелите и контролния панел.
- Не поставяйте машината в много малки пространства.
- Не поставяйте машината на места с наклон на повърхнината по-голям от 10°C спрямо хоризонтала.
- Поставете машината на сухо, чисто и подходящо проветрявано място.
- Заштитете системата срещу силен дъжд и слънцето.

### 2.3 Свързване



Машината е снабдена с захранващи кабели, за свързване с мрежата.

Машината може да бъде захранена:

- трифазно 400 V

Управлението на машината е гарантирано за ±15% отклонение на напрежението от номиналната му стойност.



За да предотвратите нараняването на хора или повреда на машината, проверете избраното напрежение на мрежата и предпазителите преди да свържете машината в мрежата. Същото така проверете заземяващият кабел.



Машината може да бъде захранена от генератор, при условие, че се гарантира стабилно захранващо напрежение от ±15% от зададената от производителя номинална стойност, във всички възможни работни условия и с максимално захранване от генератора. Препоръчва се генератора да е два пъти по-мощен от токоизточника за monoфазно и 1.5 за трифазно. Препоръчва се използването на електронно управлявани генератори.



За безопасно използване, системата трябва да е заземена. Захранващият кабел е снабден с проводник за заземяване (жълт - зелен). Този жълт / зелен проводник НИКОГА не трябва да се използва заедно с който и да е друг проводник за захранване с напрежение. Този кабел трябва да се използва само и единствено за заземяване. Използвайте само щепсиeli, съответстващи на стандартите на съответната държава.




Електрическото подвързване на машината трябва да бъде изпълнено от квалифициран техник.

## 2.4 Инсталиране

### 2.4.1 Свързване за РЕД3, MMA заваряване




Свързването показано на фигурата е за заваряване с обратна полярност.  
За да получите права полярност, разменете местата на свързване.

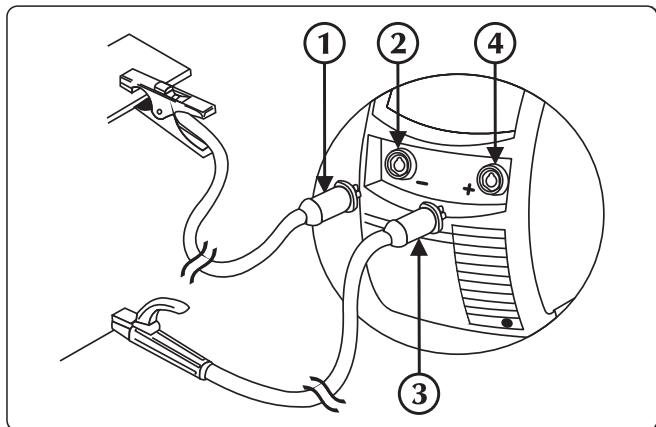

- ① Конектор на щипката за маса
- ② Отрицателна захранваща муфа (-)
- ③ Конектор на щипката, държаща електрода
- ④ Положителна захранваща муфа (+)

- ▶ Свържете кабел масата към отрицателния извод (-) на токоизточника. Поставете щепсела и завъртете по посока на часовниковата стрелка докато всички части не се обезопасят.
- ▶ Свържете държачът за електроди към положителния извод (+) на токоизточника. Поставете щепсела и завъртете по посока на часовниковата стрелка докато всички части не се обезопасят.


### 2.4.2 Свързване за рубене

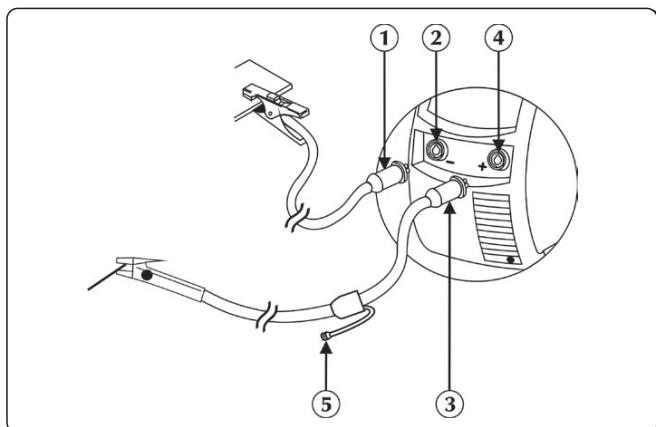

- ① Конектор на щипката за маса
- ② Отрицателна захранваща муфа (-)
- ③ Конектор на ръкохватката ARC AIR
- ④ Положителна захранваща муфа (+)
- ⑤ Конектор на тръба за въздух

- ▶ Свържете кабел масата към отрицателния извод (-) на токоизточника.
- ▶ Свържете конектора на кабела на ръкохватка ARC-AIR към положителния извод (+) на генератора.
- ▶ Отделно свържете шланга от източника на въздуха към щуцера на държача за рубене.

### 2.4.3 Свързване за ВИГ заваряване

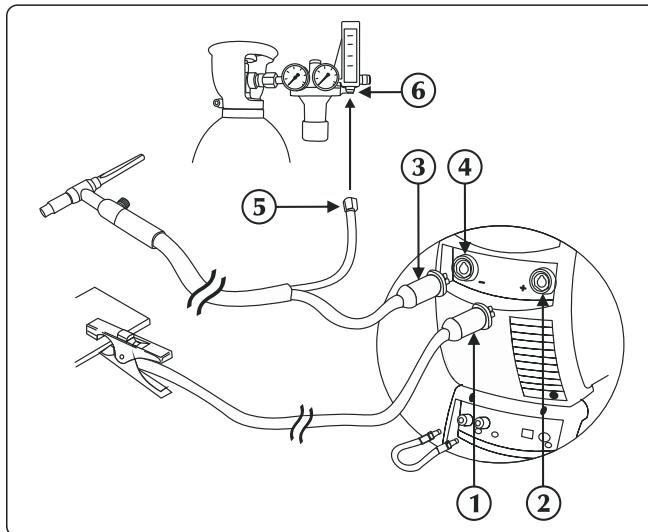

- ① Конектор на щипката за маса
- ② Положителна захранваща муфа (+)
- ③ ВИГ бръзка на горелката
- ④ Гнездо за горелка
- ⑤ Конектор за газова тръба
- ⑥ Регулатора на налягането

- ▶ Свържете кабел масата към положителния извод (+) на токоизточника. Поставете щепсела и завъртете по посока на часовниковата стрелка докато всички части не се обезопасят.
- ▶ Свържете куплунга на ВИГ горелката към извода за горелка на токоизточника. Поставете щепсела и завъртете по посока на часовниковата стрелка докато всички части не се обезопасят.




Потокът на газ може да бъде настроен, чрез крана намиращ се на горелката.

BG


- ▶ Свържете конекторът на шланга за газ на горелката с газовата верига.
- ▶ Свържете оцветената в червено водна тръба на горелката с входящата бърза връзка на охлаждащата система (червено).
- ▶ Свържете оцветената в синьо водна тръба на горелката с изходящата бърза връзка на охлаждащата система (оцветена в синьо).

### 2.4.4 Свързване за МИГ/МАГ заваряване

- ▶ Свържете оцветената в червено водна тръба на горелката с входящата бърза връзка на охлаждащата система (червено).
- ▶ Свържете оцветената в синьо водна тръба на горелката с изходящата бърза връзка на охлаждащата система (оцветена в синьо).

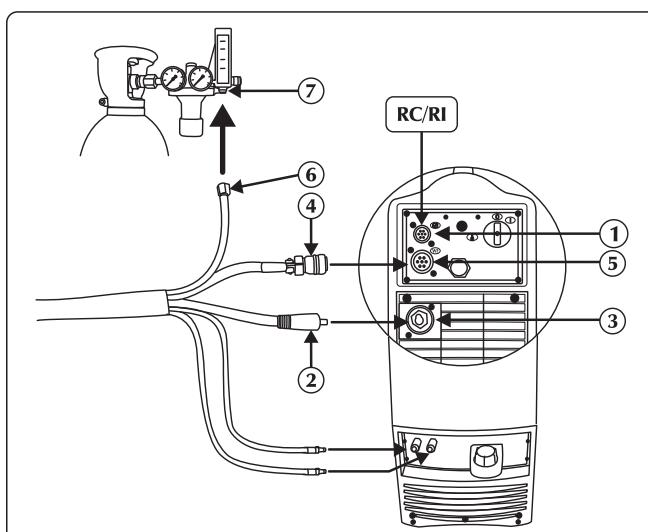


- ① Вход на сигналния кабел (CAN-BUS)
- ② Захранващият кабел
- ③ Положителна захранваща муфа (+)
- ④ Сигнален кабел
- ⑤ Вход на сигнален кабел (CAN-BUS) (Кабелен сноп)
- ⑥ Газова тръба
- ⑦ Връзка за подаване на газ

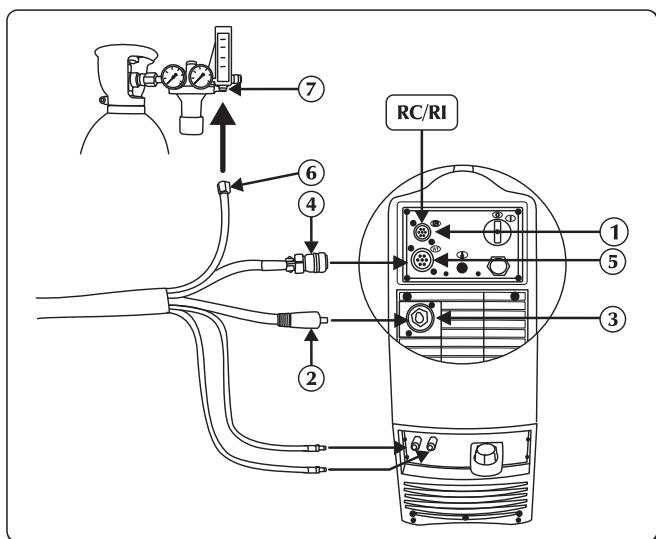


- ① Вход на сигналния кабел (CAN-BUS)
- ② Захранващият кабел
- ③ Положителна захранваща муфа (+)
- ④ Сигнален кабел
- ⑤ Вход на сигнален кабел (CAN-BUS) (Кабелен сноп)
- ⑥ Газова тръба
- ⑦ Връзка за подаване на газ

- ▶ Свържете захранващият кабел към съответният извод. Поставете щепсела и завъртете по посока на часовниковата стрелка докато всички части не се обезопасят.
- ▶ Свържете едножилният кабел към съответният конектор. Вкарайте конектора и върнете пръстена по посока на часовниковата стрелка, докато частите се закрепят правилно.
- ▶ Свържете шланга загаз средуцир - вентила на бутилката или за връзката на газовото захранване. Настроете потокът на газ от 10 на 30 л/мин.
- ▶ Свържете водната тръба (оцветена в синьо) с изходящата бърза връзка на охладителната система (оцветена в синьо).
- ▶ Свържете оцветената в червено водна тръба с входящата бърза връзка на охлаждащата система (червено).

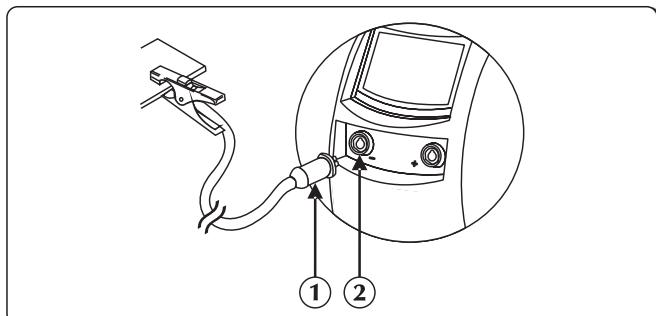

- ① Конектор на щипката за маса
- ② Отрицателна захранваща муфа (-)

- ▶ Свържете кабел масата към отрицателния извод (-) на токоизточника. Поставете щепсела и завъртете по посока на часовниковата стрелка докато всички части не се обезопасят.

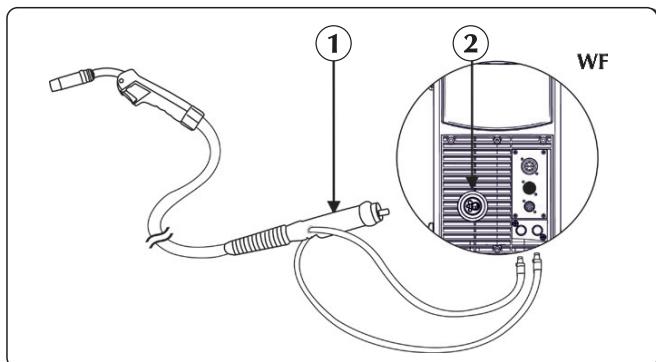


- ① Връзка на горелката
- ② Гнездо за горелка

- ▶ Свържете оцветената в синьо водна тръба на горелката с изходящата бърза връзка на охлаждащата система (оцветена в синьо).
- ▶ Свържете оцветената в червено водна тръба на горелката с входящата бърза връзка на охлаждащата система (червено).
- ▶ Свържете МИГ/МАГ горелката с централният адаптор, уверявайки се че затягачият пръстен е напълно стегнат.
- ▶ Свържете газовата тръба на кабелния сноп към задния щуцер.


### 3. ОПИСАНИЕ НА МАШИНАТА

#### 3.1 Заден панел

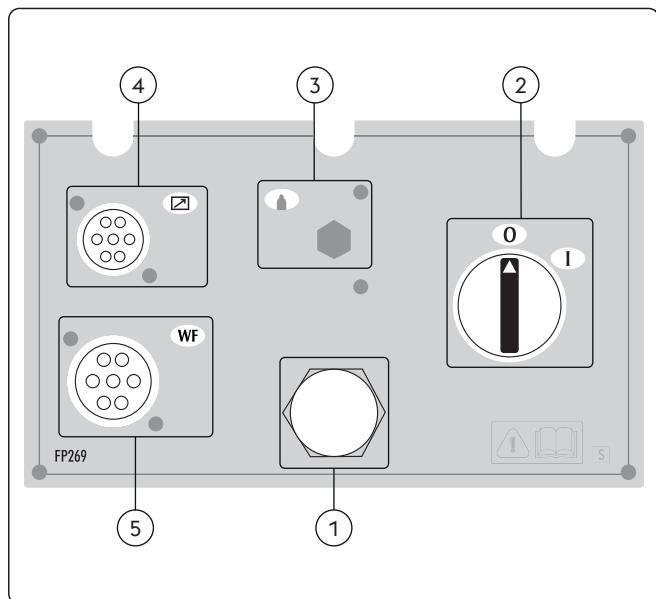

- ① **Захранващ кабел**  
Свързва машината със захранващата мрежа.
- ② **Превключвател за Изключване / включване**  
Подава електричество към заварчика.  
Има две позиции, „O“ изключена, и „I“ включена.
- ③ **Не се използва**
- ④ **Вход на сигналния кабел CAN-BUS (RC, RI...)**
- ⑤ **Вход на сигнален кабел (CAN-BUS) (Кабелен сноп)**


#### 3.2 Заден панел

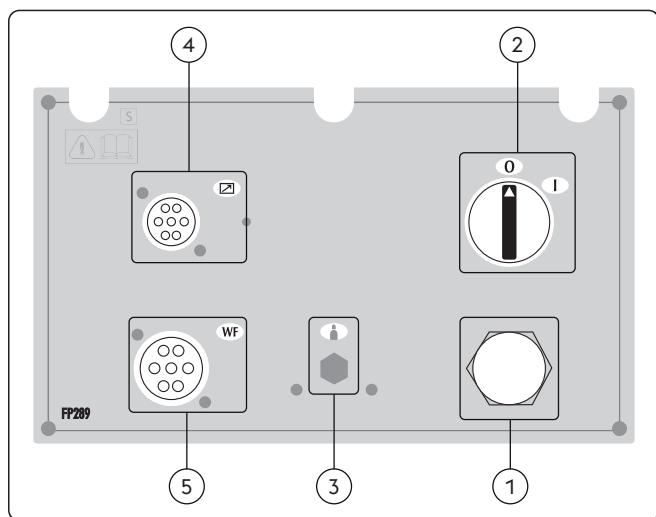

- ① **Захранващ кабел**  
Свързва машината със захранващата мрежа.
- ② **Превключвател за Изключване / включване**  
Подава електричество към заварчика.  
Има две позиции, „O“ изключена, и „I“ включена.
- ③ **Не се използва**
- ④ **Вход на сигналния кабел CAN-BUS (RC, RI...)**
- ⑤ **Вход на сигнален кабел (CAN-BUS) (Кабелен сноп)**


BG

#### 3.3 Свързващ панел

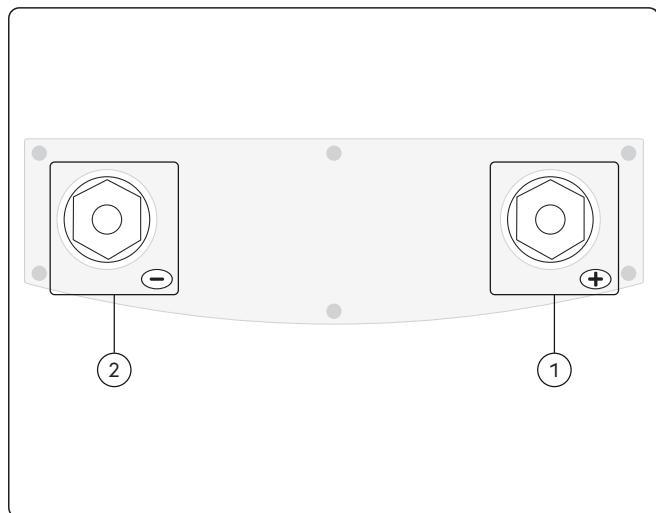

- ① **Положителна захранваща муфа (+)**  
Процес MMA: Свързване електродна горелка  
Процес TIG: Свързване заземителен кабел
- ② **Отрицателна захранваща муфа (-)**  
Процес MMA: Свързване заземителен кабел  
Процес TIG: Свързване на горелката  
Процес MIG/MAG: Свързване заземителен кабел

### 3.4 Преден панел за управление TERRA NX 400/500 РМЕ

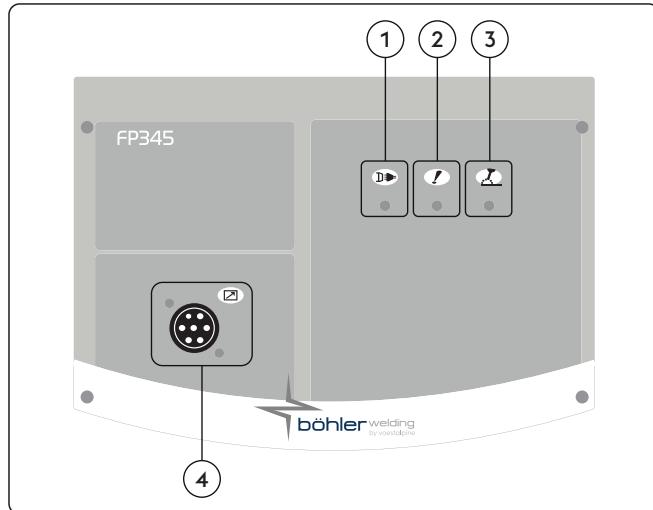

#### ① Светодиод за захранване

Сигнализира за свързването на машината с мрежата и включването ѝ.

#### ② Светодиод за общ алерма


Сигнализира възможната интервенция на защитните устройства, като термичната защита.

#### ③ Светодиод за активна мощност

Сигнализира наличието на напрежение в изходните връзки на машината.

#### ④ Вход на сигналния кабел CAN-BUS (RC, RI...)

### 3.5 Преден панел за управление TERRA NX 320 РМЕ

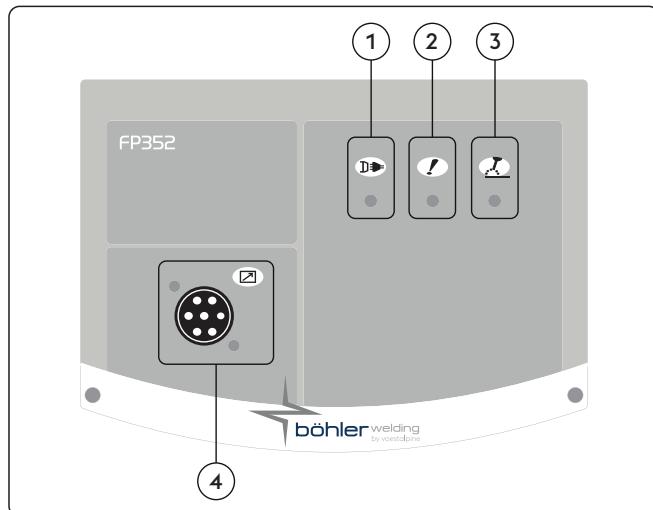

#### ① Светодиод за захранване

Сигнализира за свързването на машината с мрежата и включването ѝ.

#### ② Светодиод за общ алерма

Сигнализира възможната интервенция на защитните устройства, като термичната защита.

#### ③ Светодиод за активна мощност

Сигнализира наличието на напрежение в изходните връзки на машината.

#### ④ Вход на сигналния кабел CAN-BUS (RC, RI...)

## 4. ПОДДРЪЖКА



Рутинната техническа експлоатация на машината се осъществява според производствените инструкции. Когато машината работи, тя трябва да бъде затворена. Не изменяйте модификацията на машината по никакъв начин. Не позволявайте вентилатора на машината да засмука метален прах.



Всички техническо експлоатационни действия трябва да бъдат извършени от квалифициран персонал. Поправянето или замяната на каквито и да е части на системата от неоторизирани лица прави невалидна гарантията ѝ. Поправянето или замяната на която и да е част от системата трябва да се извърши единствено от квалифициран персонал.



Преди каквато и да е интервенция в машината, изключете захранващите кабели и централното електрическо захранване.

### 4.1 Периодична поддръжка на токоизточника

#### 4.1.1 Laite



Почиствайте машината отвътре с помощта на сгъстен въздух. Проверявайте състоянието на кабелите и кабелните връзки.

#### 4.1.2 За поддръжка или смяна на консумативи на ТИГ/МИГ горелката или кабел масата:



Проверете температурата на консумативите и се уверете, че не са прегрят/стопени.



Винаги използвайте предпазни ръкавици при смяна на консумативи.



Използвайте подходящ инструмент при замяна.

#### 4.2 Vastuu



Забележка: Гаранцията на машината е невалидна, ако не се спазват условията за поддръжка. Производителят се отказва от отговорност, ако потребителят не следва тези инструкции. При поява на някакво съмнение и / или проблем не се колебайте да се свържете с най-близкия сервиз на производителя / дистрибутора.

## 5. ИЗДИРВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕДОСТАТЪЦИ И ДЕФЕКТИ

### Машината не се включва (изключена зелена светлина)

#### Причина

» Няма мрежово захранване.

#### Решение

» Проверете и поправете електричната система, ако е необходимо.  
» Проверката и поправката да се изпълни само от квалифициран персонал.

» Повреден щепсел или кабел.

» Заменете грешния компонент.

» Свържете се с най-близкия сервизен център, за да ви оправи машината.

» Изгорял предпазител.

» Заменете грешния компонент.

» Повреден включващ / изключващ ключ.

» Заменете грешния компонент.

» Свържете се с най-близкия сервизен център, за да ви оправи машината.

» Неправилна или дефектирана връзка между подаващата ролка и токоизточника.

» Проверете дали са правилно свързани различните части на системата.

» Грешка в електрониката.

» Свържете се с най-близкия сервизен център, за да ви оправи машината.

### Липса на изходяща мощност (машината не заварява)

#### Причина

» Повреден спусък на горелката.

#### Решение

» Заменете грешния компонент.  
» Свържете се с най-близкия сервизен център, за да ви оправи машината.

» Машината е прегряла (термична аларма - светеща жълта светлина.).

» Изчакайте машината да се охлади без да я изключвате.

» Отворен капак или повреден ключ на капак.

» С цел безопасна работа покриващите капаци трябва да са затворени.

» Заменете грешния компонент.

» Свържете се с най-близкия сервизен център, за да ви оправи машината.

» Неправилна земна връзка.

» Заземете машината правилно.

» Прочетете точка „Инсталиране“.

» Захранващото напрежение е извън граници (светижълта светлина).

» Чрез токоизточникът върнете захранващото напрежение в нормални граници.

» Свържете системата правилно.

» Прочетете точка „Свързване“.

BG

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| » Повреден контактор.     | » Заменете грешният компонент.<br>» Свържете се с най-близкият сервизен център, за да ви оправи машината. |
| » Грешка в електрониката. | » Свържете се с най-близкият сервизен център, за да ви оправи машината.                                   |

### Грешна изходяща мощност

Причина	Решение
» Грешен избор на заваряване процес или грешен изборен бутон.	» Изберете заваряването вярно.
» Параметрите или функциите на машината са настроени неправилно.	» Върнете машината и параметрите на заваряване към фабричното им състояние.
» Повреден потенциометър / кодиращ ключ за настройка на тока на заваръчния.	» Заменете грешният компонент. » Свържете се с най-близкият сервизен център, за да ви оправи машината.
» Захранващата мощност е извън граници.	» Свържете системата правилно. » Прочетете точка „Свързване“.
» Входящата захранваща фаза липсва.	» Свържете системата правилно. » Прочетете точка „Свързване“.
» Грешка в електрониката.	» Свържете се с най-близкият сервизен център, за да ви оправи машината.

### Повреда в телоподаващото

Причина	Решение
» Повреден спусък на горелката.	» Заменете грешният компонент. » Свържете се с най-близкият сервизен център, за да ви оправи машината.
» Грешни или износени ролки.	» Заменете ролките.
» Повредено телоподаващо.	» Заменете грешният компонент. » Свържете се с най-близкият сервизен център, за да ви оправи машината.
» Повредена обвивка на горелката.	» Заменете грешният компонент. » Свържете се с най-близкият сервизен център, за да ви оправи машината.
» Телоподаващото не е захранено.	» Проверете свързването на токоизточникът. » Прочетете точка „Свързване“.
» Тела се е оплел на ролката.	» Свържете се с най-близкият сервизен център, за да ви оправи машината.
» Стопена дюза на горелката (залепнал тел)	» Разплетете тела, или заменете ролката. » Заменете грешният компонент.

### Неправилно телоподаване

Причина	Решение
» Повреден спусък на горелката.	» Заменете грешният компонент. » Свържете се с най-близкият сервизен център, за да ви оправи машината.
» Грешни или износени ролки.	» Заменете ролките.
» Повредено телоподаващо.	» Заменете грешният компонент. » Свържете се с най-близкият сервизен център, за да ви оправи машината.
» Повредена обвивка на горелката.	» Заменете грешният компонент. » Свържете се с най-близкият сервизен център, за да ви оправи машината.
» Неправилно въртящо се съединение или ненастроени заключващи ролката устройства.	» Освободете съединението. » Увеличете натиска на заключване на ролките.

## Нестабилна дъга

### Причина

- » Недостатъчно количество защищен газ.
- » Влажност в заваряващият газ.
- » Неправилни параметри на заваряване.

### Решение

- » Настройте потокът на газ.
- » Проверете състоянието на дифузера и газовата дюза.
- » Винаги използвайте качествени материали и продукти.
- » Уверете се, че захранващата система е винаги в перфектно състояние.
- » Проверете системата за заваряване внимателно.
- » Свържете се с най-близкият сервисен център, за да ви оправи машината.

## Прекомерно пръскане

### Причина

- » Грешна дължина на дъгата.
- » Неправилни параметри на заваряване.
- » Недостатъчно количество защищен газ.
- » Грешно регулиране на дъгата.
- » Грешен режим на заваряване.

### Решение

- » Намалете разстоянието между електрода и детайла.
- » Намалете заваръчното напрежение.
- » Намалете заваръчното напрежение.
- » Настройте потокът на газ.
- » Проверете състоянието на дифузера и газовата дюза.
- » Увеличете настроена индуктивна стойност на еквивалентна мрежа.
- » Сменете ъгъла на горелката.

## Ниска проницаемост

### Причина

- » Грешен режим на заваряване.
- » Неправилни параметри на заваряване.
- » Грешен електрод.
- » Грешно подгответяне на ръбовете.
- » Неправилна земна връзка.
- » Прекалено големи парчета за заваряване.

### Решение

- » Намалете скоростта на заваряване.
- » Увеличете токът на заваряване.
- » Използвайте електрод с по-малък диаметър.
- » Увеличете фаската.
- » Заземете машината правилно.
- » Прочетете точка „Инсталиране”.
- » Увеличете токът на заваряване.

BG

## Включвания на шлака

### Причина

- » Не добре почистени повърхнини.
- » Прекалено голям електрод.
- » Грешно подгответяне на ръбовете.
- » Грешен режим на заваряване.

### Решение

- » Почистете добре детайлите преди заваряване.
- » Използвайте електрод с по-малък диаметър.
- » Увеличете фаската.
- » Намалете разстоянието между електрода и детайла.
- » Движете правилно по време на заваряването.

## Волфрамови включвания

### Причина

- » Неправилни параметри на заваряване.
- » Грешен електрод.
- » Грешен режим на заваряване.

### Решение

- » Намалете заваръчното напрежение.
- » Използвайте електрод с по-голям диаметър.
- » Винаги използвайте качествени материали и продукти.
- » Заострете внимателно електрода.
- » Избягвайте контакта между електрода и заваръчната вана.

## Вдлъбнатини

### Причина

- » Недостатъчно количество защищен газ.

### Решение

- » Настройте потокът на газ.
- » Проверете състоянието на дифузера и газовата дюза.

**Залепване**

Причина	Решение
» Грешна дължина на дъгата.	» Увеличете разстоянието между електрода и детайла. » Увеличете заваръчното напрежение.
» Неправилни параметри на заваряване.	» Увеличете токът на заваряване. » Увеличете заваръчното напрежение.
» Грешен режим на заваряване.	» Наклонете горелката още.
» Прекалено големи парчета за заваряване.	» Увеличете токът на заваряване. » Увеличете заваръчното напрежение.
» Грешно регулиране на дъгата.	» Увеличете настроената индуктивна стойност на еквивалентна мрежа.

**Образуване на канали**

Причина	Решение
» Неправилни параметри на заваряване.	» Намалете заваръчното напрежение. » Използвайте електрод с по-малък диаметър.
» Грешна дължина на дъгата.	» Намалете разстоянието между електрода и детайла. » Намалете заваръчното напрежение.
» Грешен режим на заваряване.	» Намалете скоростта на страничното вибриране докато попълвате. » Намалете скоростта на заваряване.
» Недостатъчно количество защитен газ.	» Използвайте подходящи за заваряването на тези материали газове.

**Оксисление**

Причина	Решение
» Недостатъчно количество защитен газ.	» Настройте потокът на газ. » Проверете състоянието на дифузера и газовата дюза.

**Шупливост**

Причина	Решение
» Има грес, лак, ръжда или прах върху заварявания детайл.	» Почистете добре детайлите преди заваряване.
» Има грес, лак, ръжда или прах върху филтриращият материал.	» Винаги използвайте качествени материали и продукти. » Дръжте пълнещият метал винаги в добро състояние.
» Влажен пълнещ метал.	» Винаги използвайте качествени материали и продукти. » Дръжте пълнещият метал винаги в добро състояние.
» Грешна дължина на дъгата.	» Намалете разстоянието между електрода и детайла. » Намалете заваръчното напрежение.
» Влажност в заваряващият газ.	» Винаги използвайте качествени материали и продукти. » Уверете се, че захранващата система е винаги в перфектно състояние.
» Недостатъчно количество защитен газ.	» Настройте потокът на газ. » Проверете състоянието на дифузера и газовата дюза.
» Заваръчната вана се втвърдява твърде бързо.	» Намалете скоростта на заваряване. » Подгрявайте детайлите, докато заварявате. » Увеличете токът на заваряване.

**Горещи пукнатини**

Причина	Решение
» Неправилни параметри на заваряване.	» Намалете заваръчното напрежение. » Използвайте електрод с по-малък диаметър.
» Има грес, лак, ръжда или прах върху заварявания детайл.	» Почистете добре детайлите преди заваряване.
» Има грес, лак, ръжда или прах върху филтриращият материал.	» Винаги използвайте качествени материали и продукти. » Дръжте пълнещият метал винаги в добро състояние.

» Грешен режим на заваряване.

» Извършете правилната последователност от операции за заваряване според типа на материала.

» Заваряваните детайли имат различни характеристики.

» Направете буферен слой преди заваряването им.

### Студени пукнатини

#### Причина

» Влажен пълнещ метал.

#### Решение

» Винаги използвайте качествени материали и продукти.  
» Дръжте пълнещият метал винаги в добро състояние.

» Особена геометрия на заваряваните детайли.

» Подгрявайте детайлите, докато заварявате.  
» Направете последващо награване.  
» Извършете правилната последователност от операции за заваряване според типа на материала.

## 6. РАБОТНИ ИНСТРУКЦИИ

### 6.1 Ръчно електродъгово заваряване (РЕДЗ, MMA)

#### Подготвяне на ръбовете

За да се получи добър заваръчен шев и връзка, епрепоръчително да се работи върху детайли, почистени от масло, оксидация, ръжда или други замърсяващи агенти.

#### Избор на електроди

Диаметърът на използвания електрод зависи от дебелината на заварявания материал, позицията, типа на връзката и начина на пригответяне на детайлите за заваряване.

Електроди с голям диаметър очевидно изискват много висок заваръчен ток и последваща висока температура, изльчвана в процеса на заваряване.

Тип обмазка	Свойства	Употреба
Рутилова	Лесен за употреба	Във всички позиции
Кисела	Висока скорост на стапяне	Хоризонтално
Базична	Високо качество на шева	Във всички позиции

#### Избор на заваръчен ток

Диапазонът на заваръчния ток зависи от типа на електродите, които използвате и обикновено е указан от производителя на електродите (най-често върху опаковката).

#### Възбудждане и поддържане на дъгата

Електрическата дъга се получава чрез драскане с върха на електрода върху заварявания детайл, който от своя страна е свързан със заземителен кабел маса. Веднъж запалена дъгата, тя са поддържа чрез бързо изтеглящо движение на електрода на нормално заваръчно разстояние.

Най-общо, за да се подобри запалването на дъгата, се подава висок заваръчен ток, който бързо да загрее върха на електрода и по този начин да спомогне установяването на дъгата (Функция Горещ старт (Hot start)).


След като дъгата е запалена, централната част на електрода започва да се разтапя, формирајки малки капчици, които се пренасят в разтопената заваръчна вана на детайла чрез струята на дъгата.

Обмазката на електрода също се погъща и тя осигурява защитен газ в мястото на заваряване, което пък осигурява добро качество на шева.

За да се избегнат разтопените малки капчици, които причиняват загасване на дъгата поради късо съединение и залепване на електрода към заваръчната вана вследствие на близостта им, се увеличава временно заваръчния ток, за да стопи формиращото се късо съединение. (Функция Arc Force)

Ако електрода залепва към детайла, токът на късо съединение трябва да бъде максимално намален (Незалепване (Antistick)).

BG

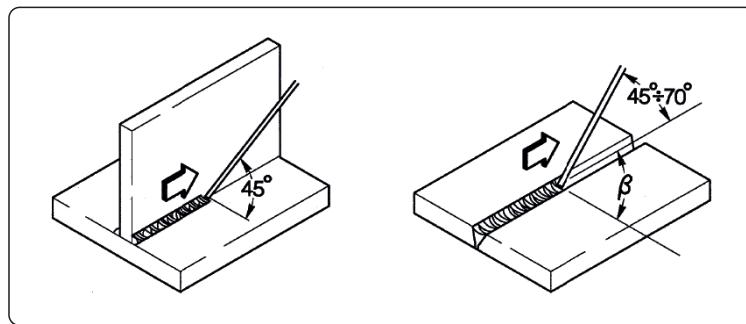

### Провеждане на заваряването

Позицията на заваряване варира в зависимост от броя повторения; движението на електрода нормално се извършва с осцилиращо (люлеещо) движение и спира в края на заварявания детайл, така че да се избегне прекомерно натрупване на запълващ материал в центъра.

### Премахване на шлаката

РЕД3 заваряването, използващо обмазани електроди, изисква премахване на шлаката след всяко повторение на заваръчния шев. Тя се изчукава с малко заваръчно чукче или, ако е трошлива, се премахва с метална четка.

## 6.2 ВИГ (TIG) заваряване


### Описание

ВИГ (волфрам - инертен газ) заваряването се основава на наличието на запалена електро дъга между нетопим електрод (от чист или легиран волфрам с приблизителна температура на топене 3370 оC) и заварявания детайл. Процесът протича в атмосферата на инертен газ (argon), който предпазва заваръчната вана.

За да се избегнат опасни включения на волфрам в присъединителния шев, електродите никога не трябва да контактуват с детайла; за тази цел заваръчния токоизточник обикновено е съоръжен с устройство за високочестотно палене, което генерира висока честота и високо волтово разреждане между върха на електрода и работния детайл. Така, благодарение на електрическата искра, ионизираща газовата атмосфера, заваръчната дъга се запалва без какъвто и да е контакт между електрода и детайла. Възможен е и друг вид старт, който намалява волфрамовите включения: LIFT START, който не изисква висока честота, а само първоначално късо съединение при нисък ток между електрода и работния детайл. Когато електродът е повдигнат, дъгата е стабилизирана и заваръчният ток нараства докато стигне установената стойност за заваряване.

За да се подобри качеството на шева в края на заварката, е важно да се контролира внимателно пада на заваръчния ток, като е необходимо и да се осигури приток на защитен газ в заваръчната вана за няколко секунди, след като дъгата е загасена. В процеса на много оперативни условия е полезна възможността за употреба на два предварително фиксирани заваръчни тока и възможността лесно да се превключва от единия на другия (BILEVEL).


### Заваръчна полярност

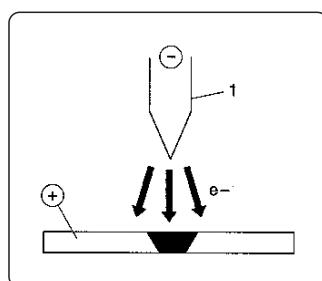

#### D.C.S.P. (ток с права полярност)

Това е най-често използваната полярност и осигурява ограничено износване на електрода (1), докато 70% от топлината се концентрира в анода (работния детайл).


Тясна и дълбока заваръчна вана се получава при висока скорост на придвижване и слабо загряване.

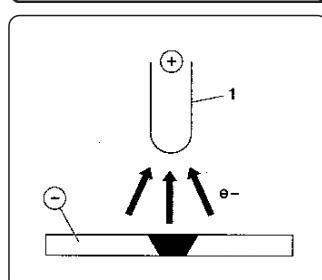

#### D.C.R.P (обратна полярност)

Обръщането на полярността се използва при заваряване на сплави, покрити със слой трудно топими оксиди, чиято температура на топене е по-висока в сравнение с тази на металите.

Не може да се използва висок заваръчен ток, защото това ще доведе до извънредно голямо износване на електрода.

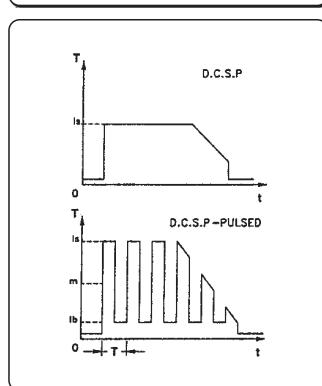

#### D.C.S.P.-Pulsed (ток с пулсова права полярност)

Използването на пулсов ток с права полярност позволява по-добър контрол, особено на оперативните условия, на ширината и дълбочината на заваръчната вана.

Заваръчната вана се формира чрез пиков пулс ( $I_p$ ), докато основният ток ( $I_b$ ) поддържа дъгата запалена. Този работен режим помага при заваряване на по-тънки метални листове (ламарина) с по-малко деформации, по-добър формов фактор и съответно - по-малка опасност от горещи пукнатини и проникване на газ.

Увеличаването на честотата (MF) на дъгата става по-тясно, по-концентрирано, по-стабилно и качеството на заваряване на тънки листа се увеличава.

## Характеристики на ВИГ заварките

Процесът на ВИГ заваряване е много ефективен за заваряване на въглеродни и легирани стомани, за първоначално заваряване на тръби и за направа на заваръчни шевове, където добрият външен вид е важен.

Изисква се права полярност D.C.S.P.

### Подготвяне на ръбовете


Необходимо е почистване и подготовка на ръбовете на детайлите.

### Избор и подготовка на електроди

Желателно е да използвате ториеви волфрамови електроди (2% торий - оцветени в червено) или като алтенатива - цериеви или лантанови електроди със следните размери:

Диапазон заваръчния ток			Електрода	
(DC-)	(DC+)	(AC)	Ø	α
3-20 A	-	3-20 A	0,5 mm	30°
15-80 A	-	20-30 A	1,0 mm	30-60°
70-150 A	10-20 A	30-80 A	1,6 mm	60-90°
150-250 A	15-30 A	60-130 A	2,4 mm	90-120°
250-400 A	25-40 A	100-180 A	3,2 mm	120-150°
400-500 A	40-55 A	160-240 A	4,0 mm	150-180°
500-750 A	55-80 A	190-300 A	4,8 mm	150-180°
750-110 A	80-125 A	325-450 A	6,4 mm	150-180°

Електродите трябва да бъдат заточвани, както е показано на фигураната:

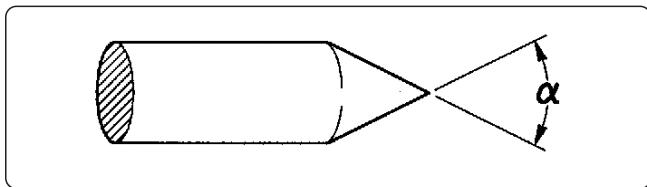

### Запълващ материал

Пръчките пълнител трябва да имат механични качества, сравними с тези на изходния метал.

Не използвайте ленти, получени от изходния метал, защото те може да съдържат работни примеси, които да окажат негативен ефект върху качеството на заварката.

### Зашитен газ


Обикновено и най-често се използва чист аргон (99.99%).

Диапазон заваръчния ток			Газов	
(DC-)	(DC+)	(AC)	Дюза	Флюс
3-20 A	-	3-20 A	n° 4	5-6 l/min
15-80 A	-	20-30 A	n° 5	6-8 l/min
70-150 A	10-20 A	30-80 A	n° 6	7-10 l/min
150-250 A	15-30 A	60-130 A	n° 7	8-12 l/min
250-400 A	25-40 A	100-180 A	n° 8	10-14 l/min
400-500 A	40-55 A	160-240 A	n° 8	12-16 l/min
500-750 A	55-80 A	190-300 A	n° 10	15-20 l/min
750-110 A	80-125 A	325-450 A	n° 12	20-25 l/min

## 6.3 Заваряване с постоянно подаване на тел (МИГ/МАГ)

### Въведение

МИГ системата се състои от токоизточник, телоподаващо, серпантина, горелка и газ.

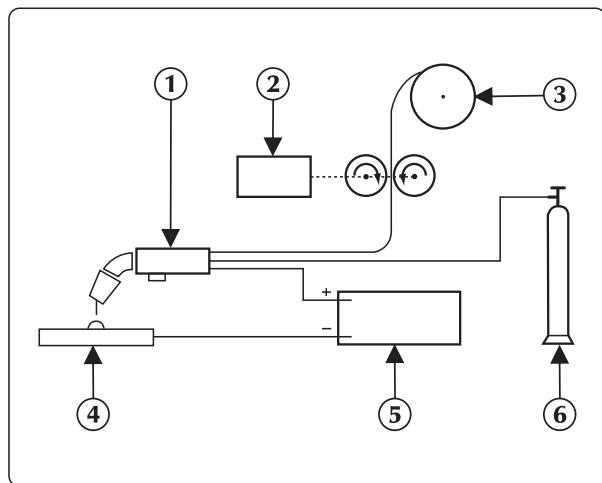

### Ръчна заваръчна система

Токът се пренася към дъгата посредством разтопим електрод (тела е свързан с положителния край);

В тази процедура топящият се метал се пренася на заваряваният детайл посредством дъгата.


Телоподавашото служи за подаване на заваръчната тел, която се топи по време на заваряването.

1. Горелка
2. Телоподаващо устройство
3. Зваръчен тел
4. Детайл за заваряване
5. Генератор
6. Бутилка

### Методи

В зависимост от начина по който капката се отделя от електрода, при газово защитеното заваряване, се различават два метода.

При първият метод определен като "SHORT-ARC" (къса дъга), електрода влиза в директен контакт с заваръчната вана, късо съединение спира топенето на тела, и дъгата се запалва отново и цикълът се повтаря.

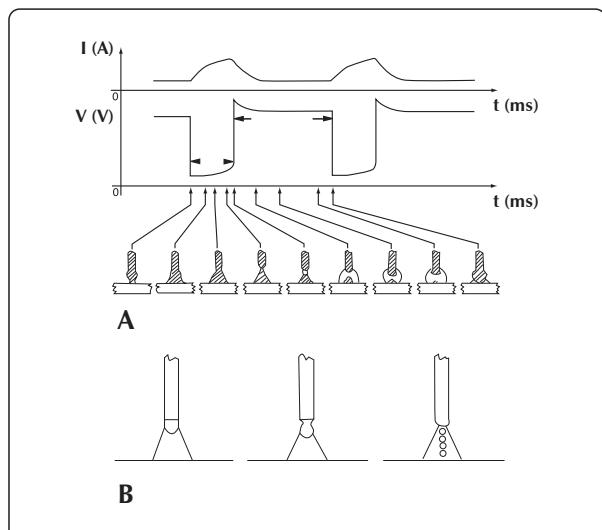

### SHORT-ARC и заваряване с дробнокапково пренасяне на електродния материал


При заваряването с дробнокапково пренасяне на електродния материал (вторият метод - SPRAY-ARC) капките се отделят от електрода и след това достигат заваръчната вана.

### Заваръчни параметри.


Видимостта на дъгата намалява необходимостта от стриктното наблюдение на настройките от заварчика, тъй като той може да контролира заваръчната вана.

- Размерите на заваряваната повърхност могат да бъдат променяни чрез ръчно местене на горелката докато се получи необходимата наслойка с постоянно напрежение.
- Скоростта на телоподаващото е пропорционална на заваръчният ток.

На двете фигури по-долу са показани съотношенията между различните параметри на заваряване.

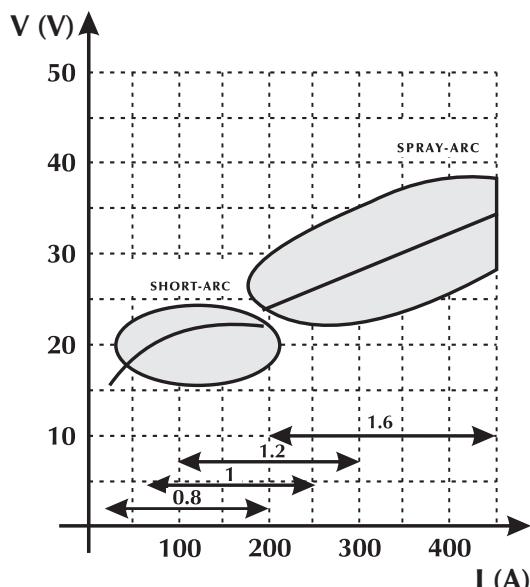

Диаграма за избор на добри заваъчни характеристики

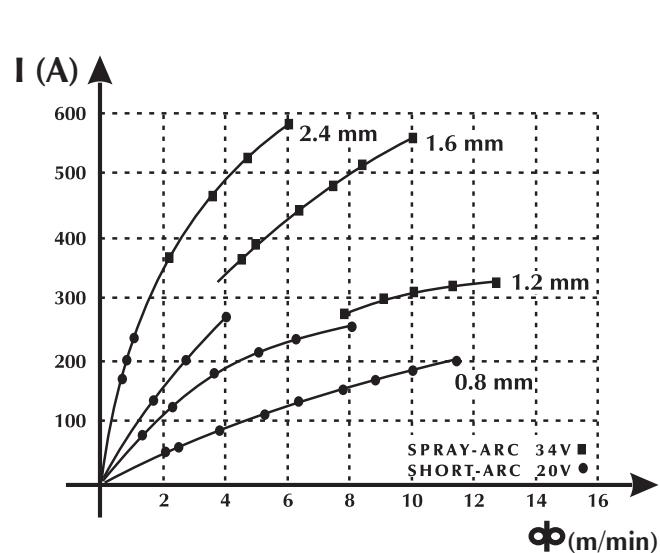


Отношние между скоростта на подаване на тела и интензивността на тока (характеристика на топене), според диаметъра на тела

#### Спомагателна таблица за избор на заваръчни параметри препоръчителни за най-често използваните телове

Напрежение на дъгата	$\varnothing 0,8 \text{ mm}$	$\varnothing 1,0-1,2 \text{ mm}$	$\varnothing 1,6 \text{ mm}$	$\varnothing 2,4 \text{ mm}$
<b>16V - 22V SHORT - ARC</b>				
	60 - 160 A Слабо проницаемост за слаби газове	100 - 175 A Добра проницаемост и контрол на заваряването	120 - 180 A Добра плоскост и вертикалнотопене	150 - 200 A Неизползвано
<b>24V - 28V GLOBULAR-ARC преходна зона</b>				
	150 - 250 A Заваряване с автоматично запълване	200 - 300 A Автоматично заваряване под високо напрежение	250 - 350 A Низходящо автоматично заваряване	300 - 400 A Неизползвано
<b>30V - 45V SPRAY - ARC</b>				
	150 - 250 A Слабо проницаемост с настройка до 200 A	200 - 350 A Автоматично заваряване с разнообразно приложение	300 - 500 A Добра проницаемост Низходяща	500 - 750 A Добра проницаемост, голяма наслойка на дебелите повърхности


BG

### Unalloyed steel

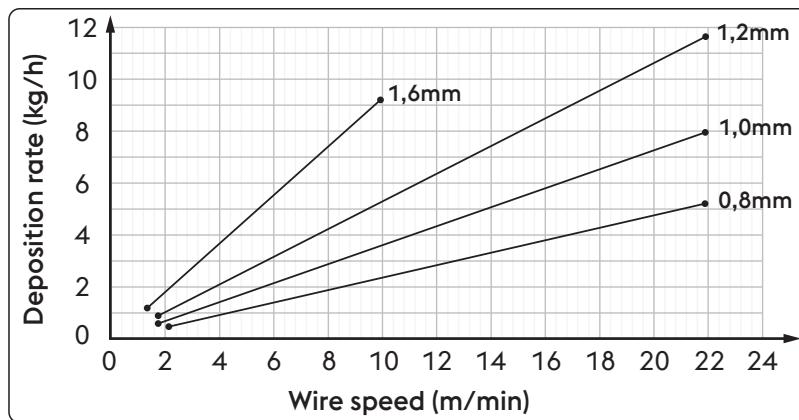


<b>Ø</b>	<b>Wire speed</b>	<b>Deposition rate</b>
0,8 mm	2,0 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	5,3 kg/h
1,0 mm	1,6 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	8,1 kg/h
1,2 mm	1,6 m/min	0,9 kg/h
	22,0 m/min	11,7 kg/h
1,6 mm	1,2 m/min	1,1 kg/h
	10,0 m/min	9,4 kg/h

### High alloyed steel

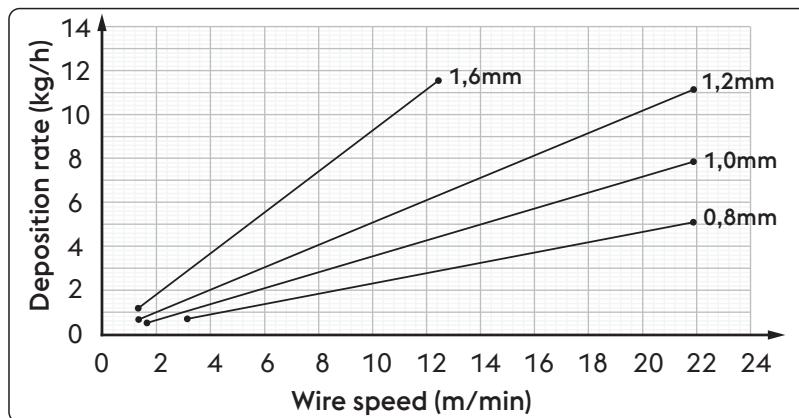

<b>Ø</b>	<b>Wire speed</b>	<b>Deposition rate</b>
0,8 mm	2,0 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	5,3 kg/h
1,0 mm	1,6 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	8,1 kg/h
1,2 mm	1,6 m/min	0,9 kg/h
	22,0 m/min	11,7 kg/h
1,6 mm	1,2 m/min	1,1 kg/h
	10,0 m/min	9,4 kg/h

### Aluminum alloy

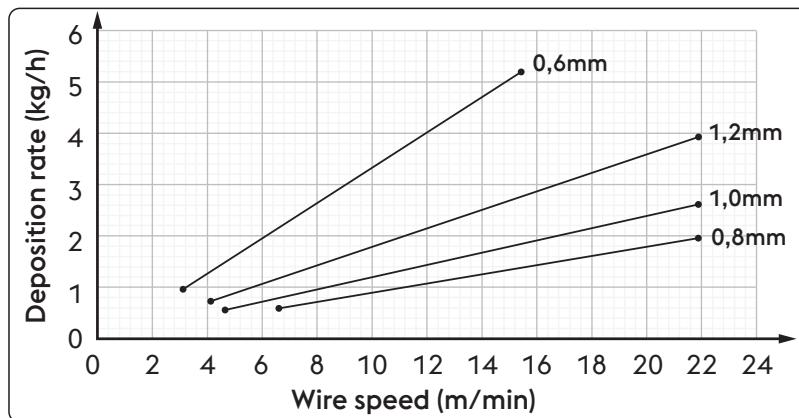

<b>Ø</b>	<b>Wire speed</b>	<b>Deposition rate</b>
0,8 mm	6,5 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	2,0 kg/h
1,0 mm	4,5 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	2,6 kg/h
1,2 mm	4,0 m/min	0,7 kg/h
	22,0 m/min	4,0 kg/h
1,6 mm	3,0 m/min	0,9 kg/h
	15,5 m/min	5,2 kg/h

## Газове

МИГ-МАГ заваряването се характеризира главно от типа газ, който се използва: инертен за МИГ заваряването (Метал Инертен Газ) и активен за МАГ заваряването (Метал Активен Газ).

### - Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>)

Използването на въглеродния диоксид за защитен газ позволява: висока скорост на телоподаването (дължаща се на високата проницаемост на газа), добри механични аксесоари и ниска цена. От друга страна, използването на този газ причинява проблеми с крайният химичен състав на включванията, поради загубата на лесно оксилиращите се елементи при изпускане на въглерод в заваръчната вана.

Заваряването с чист CO<sub>2</sub> създава и други проблеми, като прекомерно пръскане и въглеокисна шупливост.

### - Аргон

Този инертен газ се използва чист в заваряването на леки сплави, докато за хром-никел неръждаема стомана се препоръчва използването на смес от кислород и CO<sub>2</sub> в 2% съдържание, тъй като това осигурява стабилност на дъгата и подобрява формата на шева.

### - Хелий

Използва се като заместител на аргона и позволява по-добра проницаемост (при дебелите повърхности) и по-бързо телоподаване.

### - Аргон - хелиева смес

Осигурява по-стабилна дъга от чистият хелий, и по-добра проницаемост и скорост на телоподаването.

### - Аргон - CO<sub>2</sub> и Аргон - CO<sub>2</sub> - Кислородна смес

Тези смеси се използват в заваряването на железни материали и по-специално при SHORT-ARC метода, като осигуряват специфични топлинна среда.

Те също могат да бъдат използвани при SPRAY-ARC метода.

Обикновено сместа има процентно съдържание на CO<sub>2</sub> вариращо от 8% до 20% и на O<sub>2</sub> около 5%.

Консултирайте се с ръководството на системата.

Unalloyed steel / High alloyed steel		Aluminum alloy	
Диапазон заваръчния ток	Газов поток	Диапазон заваръчния ток	Газов поток
3-50 A	10-12 l/min	3-50 A	10-12 l/min
30-100 A	10-14 l/min	30-100 A	10-15 l/min
75-150 A	12-16 l/min	75-150 A	12-18 l/min
150-250 A	14-18 l/min	150-250 A	14-22 l/min
250-400 A	16-20 l/min	250-400 A	16-25 l/min
400-500 A	18-22 l/min	400-500 A	18-30 l/min

## 7. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електрически характеристики <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Напрежение U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC) *	-/-	mΩ
Закъснение на предпазителя	25	A
Комуникационна мрежа	ЦИФРОВА	
Максимална консумирана мощност	16.2	kVA
Максимална консумирана мощност	10.9	kW
Консумирана мощност в неактивно състояние	35	W
Фактор на мощността (PF)	0.68	
КПД ( $\mu$ )	88	%
Cos φ	0.99	
Максимален входящ ток I1max	23.2	A
Ефективен ток I1 eff	16.5	A
Обхват на настройката	3÷320	A
Зарядно напрежение Uo (MMA)	61	Vdc
Зарядно напрежение Uo (MIG/MAG)	61	Vdc

\* Това оборудване отговаря на EN / IEC 61000-3-11.

\* Това оборудване не съответства на хармонизиран стандарт EN / IEC 61000-3-12. Ако трябва да се включи във обществената захранваща мрежа, то тогава монтажникът или потребителът трябва да се консултира с местният доставчик на енергия, дали могат да съвържат оборудването. (Консултирайте се с "Електромагнитни полета и смущения" - "Оборудване подлежащо на класификация по стандарт EN 60974-10/A1:2015 като EMC").

Коефициент на запълване <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Коефициент на запълване MMA (40°C) (X=50%)	300	A
(X=60%)	290	A
(X=100%)	250	A
Коефициент на запълване MMA (25°C) (X=80%)	300	A
(X=100%)	290	A
Коефициент на запълване MIG/MAG (40°C) (X=50%)	320	A
(X=60%)	310	A
(X=100%)	260	A
Коефициент на запълване MIG/MAG (25°C) (X=90%)	320	A
(X=100%)	310	A

Физически характеристики <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Зашитен клас	IP23S	
Клас на приложение	H	
Размери (ДхШхВ)	620x240x460	mm
Тегло	20.2	Kg
Раздел Захранващ кабел	4x2.5	mm <sup>2</sup>
Дължина на захранващия кабел	5	m
Стандарти	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

**Електрически характеристики  
TERRA NX 400 PME**

U.M.

Напрежение U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC)*	-/-	mΩ
Закъснение на предпазителя	30	A
Комуникационна мрежа	ЦИФРОВА	
Максимална консумирана мощност	22.0	kVA
Максимална консумирана мощност	16.2	kW
Консумирана мощност в неактивно състояние	33	W
Фактор на мощността (PF)	0.74	
КПД( $\mu$ )	89	%
Cos φ	0.99	
Максимален входящ ток I1max	31.5	A
Ефективен ток I1 eff	22.3	A
Обхват на настройката	3÷400	A
Зарядно напрежение Uo (MMA)	61	Vdc
Зарядно напрежение Uo (MIG/MAG)	61	Vdc

\* Това оборудване е в съответствие с EN / IEC 61000-3-11, ако максималния импеданс на мрежата в точката на свързване към обществената мрежа (точка на общо свързване, ТОС) е по-малък или равен на посочената стойностна "Zmax". Ако оборудването бъде свързано към обществена мрежа НН, монтажникът или потребителят на оборудването трябва да се увери, ако е необходимо чрез консултация с мрежовия доставчик, че оборудването може да бъде свързано.

\* Това оборудване не съответства на хармонизиран стандарт EN / IEC 61000-3-12. Ако трябва да се включи във обществената захранваща мрежа, то тогава монтажникът или потребителят трябва да се консултира с местният доставчик на енергия, дали могат да свържат оборудването. (Консултирайте се с "Електромагнитни полета и смущения" - "Оборудване подлежащо на класификация по стандарт EN 60974-10/A1:2015 като EMC").

**Коефициент на запълване  
TERRA NX 400 PME**

U.M.

Коефициент на запълване MMA (40°C)		
(X=50%)	400	A
(X=60%)	360	A
(X=100%)	340	A
Коефициент на запълване MMA (25°C)		
(X=80%)	400	A
(X=100%)	360	A
Коефициент на запълване MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	400	A
(X=60%)	360	A
(X=100%)	340	A
Коефициент на запълване MIG/MAG (25°C)		
(X=80%)	400	A
(X=100%)	360	A

**Физически характеристики  
TERRA NX 400 PME**

U.M.

Заштитен клас	IP23S	
Клас на приложение	H	
Размери (ДxШxВ)	620x240x460	mm
Тегло	22.5	Kg
Раздел Захранващ кабел	4x4	mm <sup>2</sup>
Дължина на захранващия кабел	5	m
Стандарти	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

BG

**Електрически характеристики  
TERRA NX 500 PME**

U.M.

Напрежение U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC) *	-/-	mΩ
Закъснение на предпазителя	40	A
Комуникационна мрежа	ЦИФРОВА	
Максимална консумирана мощност	29.7	kVA
Максимална консумирана мощност	22.2	kW
Консумирана мощност в неактивно състояние	34	W
Фактор на мощността (PF)	0.74	
КПД ( $\mu$ )	90	%
Cos φ	0.99	
Максимален входящ ток I1max	42.1	A
Ефективен ток I1 eff	29.7	A
Обхват на настройката	3÷500	A
Зарядно напрежение Uo (MMA)	61	Vdc
Зарядно напрежение Uo (MIG/MAG)	61	Vdc

\* Това оборудване е в съответствие с EN / IEC 61000-3-11, ако максималния импеданс на мрежата в точката на свързване към обществената мрежа (точка на общо свързване, ТОС) е по-малък или равен на посочената стойност на "Zmax". Ако оборудването бъде свързано към обществена мрежа НН, монтажникът или потребителят на оборудването трябва да се увери, ако е необходимо чрез консултация с мрежовия доставчик, че оборудването може да бъде свързано.

\* Това оборудване не съответства на хармонизиран стандарт EN / IEC 61000-3-12. Ако трябва да се включи във обществената захранваща мрежа, то тогава монтажникът или потребителят трябва да се консултира с местният доставчик на енергия, дали могат да свържат оборудването. (Консултирайте се с "Електромагнитни полета и смущения" - "Оборудване подлежащо на класификация по стандарт EN 60974-10/A1:2015 като EMC").

**Коефициент на запълване  
TERRA NX 500 PME**

U.M.

Коефициент на запълване MMA (40°C) (X=50%)	500	A
(X=60%)	470	A
(X=100%)	420	A
Коефициент на запълване MMA (25°C) (X=80%)	500	A
(X=100%)	470	A
Коефициент на запълване MIG/MAG (40°C) (X=50%)	500	A
(X=60%)	470	A
(X=100%)	420	A
Коефициент на запълване MIG/MAG (25°C) (X=80%)	500	A
(X=100%)	470	A

**Физически характеристики  
TERRA NX 500 PME**

U.M.

Зашитен клас	IP23S	
Клас на приложение	H	
Размери (ДхШхВ)	620x240x460	mm
Тегло	27.3	Kg
Раздел Захранващ кабел	4x6	mm <sup>2</sup>
Дължина на захранващия кабел	5	m
Стандарти	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

## 8. ИДЕНТИФИКАЦИОННА ТАБЕЛА

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
TERRA NX 320 PME				N°
3~ EN 60974-1/A1:2019 IEC 60974-10/A1:2015 Class A				
3A/10.0V - 320A/30.0V				
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	320A	310A
	U <sub>2</sub>		29.5V	27.0V
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	300A	290A
	U <sub>2</sub>		32.0V	31.6V
3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub> 400V	I <sub>1max</sub>	23.2A	I <sub>1eff</sub> 16.5A
IP 23 S				

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
TERRA NX 400 PME				N°
3~ EN 60974-1/A1:2019 IEC 60974-10/A1:2015 Class A				
3A/14.0V - 400A/34.0V				
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	400A	360A
	U <sub>2</sub>		34.0V	32.0V
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	400A	360A
	U <sub>2</sub>		36.0V	34.4V
3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub> 400V	I <sub>1max</sub>	31.5A	I <sub>1eff</sub> 22.3A
IP 23 S				

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
TERRA NX 500 PME				N°
3~ EN 60974-1/A1:2019 IEC 60974-10/A1:2015 Class A				
3A/14.0V - 500A/39.0V				
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	500A	470A
	U <sub>2</sub>		39.0V	37.5V
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	500A	420A
	U <sub>2</sub>		40.0V	38.8V
3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub> 400V	I <sub>1max</sub>	42A	I <sub>1eff</sub> 29.7A
IP 23 S				

BG

## 9. ОЗНАЧЕНИЯ НА ТАБЕЛАТА С ОСНОВНИ ДАННИ НА ВОДНО ОХЛАЖДАЩА СИСТЕМА

1	2				
3	4				
5	6				
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
18	19	20	21		
22		UK CA	CE	EEC	MADE IN ITALY

CE Декларация за съответствие на ЕС  
 EAC Декларация за съответствие на Евразийския митнически съюз ЕАС  
 UKCA Декларация за съответствие на Обединеното кралство UKCA

- 1 Търговска марка
- 2 Име и адрес на производителя
- 3 Модел на машината
- 4 Сериен номер  
~~XXXXXX~~XXXXXX Година на производство
- 5 Символ на заваръчната машина
- 6 Изисквания към конструктивните стандарти
- 7 Символ на заваръчният процес
- 8 Символ на оборудване подходящо за работа в среда с висок риск от токов удар
- 9 Символ на заваръчният ток
- 10 Номинално напрежение при нулев натоварване
- 11 Max-Min номинален ток и съответното стандартно напрежение.
- 12 Символ за скокообразен цикъл на работа
- 13 Символ на нноминалният ток
- 14 Символ на номиналното напрежение
- 15 Стойности на скокообразен цикъл на работа
- 16 Стойности на скокообразен цикъл на работа
- 17 Стойности на скокообразен цикъл на работа
- 15A Стойности на номиналния заваръчен ток
- 16A Стойности на номиналния заваръчен ток
- 17A Стойности на номиналния заваръчен ток
- 15B Съответни стойности на напрежението
- 16B Съответни стойности на напрежението
- 17B Съответни стойности на напрежението
- 18 Символ на захранването
- 19 Символ на номиналното захранване.
- 20 Максимален номинален захранващ ток
- 21 Максимален ефективен захранващ ток
- 22 Клас на защита

## VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Staviteľ

voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY  
Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - [www.voestalpine.com/welding](http://www.voestalpine.com/welding)

vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že nasledujúci produkt:

TERRA NX 320 PME	55.13.012
TERRA NX 400 PME	55.13.013
TERRA NX 500 PME	55.13.014

zodpovedá predpisom smerníc EÚ:

- 2014/35/EÚ LOW VOLTAGE DIRECTIVE  
2014/30/EÚ EMC DIRECTIVE  
2011/65/EÚ RoHS DIRECTIVE

a že sa uplatnili nasledujúce harmonizované normy:

EN IEC 60974-1/A1:2019	WELDING POWER SOURCE
EN 60974-10/A1:2015	ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

Dokumentácia potvrdzujúca súlad so smernicami bude k dispozícii na účely kontroly u vyššie uvedeného výrobcu.

Akákoľvek zmena alebo zásah nepovolený firmou voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l., ruší platnosť tohto vyhlásenia.

Onara di Tombolo, 03/07/2023

voestalpine Böhler Welding Selco s.r.l.



Mirco Frasson  
Managing Directors

Otto Schuster  
Managing Directors

SK

# OBSAH

<b>1. UPOZORNENIE.....</b>	<b>173</b>
1.1 Miesto použitia.....	173
1.2 Ochrana obsluhy a tretích osôb .....	173
1.3 Ochrana pred výparmi a plynmi .....	174
1.4 Prevencia požiaru/výbuchu .....	174
1.5 Prevencia pri používaní nádob s plynom.....	175
1.6 Ochrana proti úrazu el. Prúdom .....	175
1.7 Elektromagnetické polia a rušenie.....	175
1.8 Stupeň krytia IP .....	176
1.9 Likvidácia.....	176
<b>2. INŠTALÁCIA.....</b>	<b>177</b>
2.1 Spôsob zdvívania, prepravy a vykladania .....	177
2.2 Umiestnenie zariadenia .....	177
2.3 Pripojenie .....	177
2.4 Uvedenie do prevádzky .....	178
<b>3. POPIS ZVÁRAČKY .....</b>	<b>181</b>
3.1 Zadný panel.....	181
3.2 Zadný panel.....	181
3.3 Panel so zásuvkami.....	181
3.4 Čelný ovládací panel TERRA NX 400/500 PME.....	182
3.5 Čelný ovládací panel TERRA NX 320 PME.....	182
<b>4. ÚDRŽBA .....</b>	<b>182</b>
4.1 Pravidelné kontroly generátora .....	182
4.2 Zodpovednosť.....	183
<b>5. DIAGNOSTIKA A RIEŠENIA.....</b>	<b>183</b>
<b>6. PREVÁDZKOVÉ POKYNY .....</b>	<b>187</b>
6.1 Zváranie s obalenou elektródou (MMA) .....	187
6.2 Zváranie metódou TIG (plynulé zváranie) .....	187
6.3 Zváraní s konštantným posuvom drôtu (mig/mag) .....	189
<b>7. TECHNICKÉ ÚDAJE .....</b>	<b>194</b>
<b>8. IDENTIFIKAČNÝ ŠTÍTOK .....</b>	<b>197</b>
<b>9. VÝZNAM IDENTIFIKAČNÉHO ŠTÍTKA GENERÁTORA .....</b>	<b>198</b>
<b>10. SCHÉMA.....</b>	<b>339</b>
<b>11. KONEKTORY .....</b>	<b>342</b>
<b>12. ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV .....</b>	<b>344</b>

## SYMBOLY

-  Hroziace nebezpečenstvá, ktoré spôsobujú vážne poranenia, a riskantné správanie, ktoré by mohlo spôsobiť vážne poranenia.
-  Správanie, ktoré by mohlo spôsobiť ľahšie poranenie a škody na majetku.
-  Poznámky, ktoré sú uvedené týmto symbolom, sú technického charakteru a uľahčujú operácie.

# 1. UPOZORNENIE



DfYX hU Uhá U\_Y^c j Y\_cdfYfVWY gla i gfhYdcncfbYdfY fU UdcWcd] hÖc dfff \_j " B Yj m\_c bVj U\_Y ÖdfUj mU\_YVc dfVWY ÖXf Vnž\_hcfA\_bjY gÖdcdfUbÄj hY hc dfff \_Y"J UfcVVWbYbYgY ncXdcj YXbcg nU\_cXmBuhxFu ÉcgDVUYYVc bUa UYh\_i žgdDgcVYbUW bYXVUcg ci df] fUbeff \_mUYYVc dfi j VnUbEdc\_mbcj j bYi j YXYbUW Xc dfUI Y"

Hbh bVj cXbUcVgi i hYVUa bYi gfhYi c YbÜbUa ]YghYdci JhUhnUfUXYb]U" C\_fYa hc\hc bVj cXi bUcVgi i hYVU\_XcXf jUj U\_j YcVYVWY d'Uhbaž U\_c U^a ]YghbY dfYXd]gm bU dfYj YbVj OfUncj U bU cVWfubi jj chbA c dfcghfYX]U"



J Yh\_mcgcVnž\_hcfA\_gÖdcj YfYbÄ i j YXYbä Xc dfYj Vn\_nžcVgi \ci zÖXf Vci U i Xf ]Uj Ubä h\hc nUfUXYb]Už a i gjU.

Vm hcXdcj YXU'ÖWt \_j U]Z\_cj UbÄ;

a U nbU cgh]nc nj VfUb]U

U\_ca d'YhbYg]dfY fUfYbhc bVj cXbUcVgi i Udcgdi dcj U dfYgbYdcX UbY\c'

J dféUXYU\_UW\_c j Y\_dcWnVbcg]U'dfcV'Aa cj gdci fUfYbä hc\hc nUfUXYb]UgUj XmcVfVYbU\_j U]Z\_cj UbUW dfUWj bE\_cj ž\_hcfj Vya fUX]dca D i "

## 1.1 Miesto použitia



Nuf]UXYb]Y'Y bi hbA\_dci fU j U i bY bU ]bbcg]zbU\_hcfA\_Y'nUfUXYb]Y i f YbAž U h\gc dfDgcVa ]Uj a YXnjUW i j YXYbUW bU hmdcj ca hñi zYgdf"j hca hc bVj cXYj g'OUXYgc h\hbra ]U^a YXnjbVfcXbUa ]VYndY bghbUa ]dfYXd]ga l'Dci JhY]bÄbY j Ugj c bYghUbcj YbÄj UfcVWta Vi XYdcj U cj UbÄnUW\_c a bYgdfVj bYzbVYVndY bÄU j UfcVWUj HU\_ca dféUXYcXa ]YHJdfYj nU U\_Ö\_c j Y\_nVfi \_j "



H\hc nUfUXYb]Y a i gEvmdci fUfYb]UUbUdfcZg]cbVbYÖ Ymj df]Ya mgYbca dfcghfYXE]UfcVWU bYncXdcj YXVhU dféUXbÄ\_cXmgdDgcVYbÄhna hc nUfUXYbä bUc\_c]hca dfcghfYXE



Nuf]UXYb]Y'Y a c bÄdci fU j dfcghfYXEg]Ydchja ]dc\mVi ÖWj a ]glcX!%\$.7 Xc Z( \$.7 fUcXZ% .. Xc Z% ( .. .  
DfYdfUj bVUg\_Uxjc UWUHd]ch]dfY nUfUXYb]Y'Y& \$.7 U Z) ) \$.7 fY!% .. U % .. .

Nuf]UXYb]Y'Y a c bÄdci fU ]VUj df]YghfcVW hVUj YbUW dfUWj zmgYfbdz]mbcj U]bUW\_cfcn]bnW ^hca \_

Nuf]UXYb]Y'Y a c bÄdci fU j dfcghfYXEg]YUh]bci j \\_cg ci bYdfYj mi ÖWj ) \$1 df] ( \$.7 f% .. .

Nuf]UXYb]Y'Y a c bÄdci fU j dfcghfYXEg]YUh]bci j \\_cg ci bYdfYj mi ÖWj - \$1 df]&\$\$.7 f , .. .

Nuf]UXYb]Y'Y a c bÄdfYj Vn\_cj U j a UI ja VbYbUXa cfg\_Yj U \_Y&\$\$a "



B Ydci fU h\hc nUfUXYb]YbUcXa fUnYb]Y fÖfc " >YnU\_VnUbÄdci fU hc\hc nUfUXYb]YbUbUVÉb]YVUHf]EU'YVc U\_i a i Vhfcfj "  
H\hc nUfUXYb]Yj Y'a c bÄdci fU bUdca cWbÄ h\hfcj Ub]Y a chfcfj "

SK

## 1.2 Ochrana obsluhy a tretích osôb



Nj VfUWdfcVWg'Y'nFc'ca \_cX]j A\c ]UfYb]Už\i \_i U'd'mbcj UW j UdUfcj "l a ]Yghb]hYXY]UW bYcf Uj On\ghbi gÖ ]UW bUcXXY'Yb]Y ]UfYb]Užg]YfU YfUj UW i d\hnc nj VfUWYca ]YghU"1 dcnfb]hYdféUXbÄhYh]YcgcVnžUW gU bYdcnYfU]Xc nj VfUWYc c'v'Ö\_UUUVmgUWfVb] ]dfYX ]UfYbä c'v'Ö\_UU'YVc' UghVWa ] YfUj Ä\c\_cj i "



Dci fU h\hc WfUbbUcXYj U'nj VfUWj \_i \_i gÖ ]UW bUcWfUbi dfYX'cV'Ö\_cj Ua ]UfYbä "DfUWj bUcXYj a i g' nUfUj U W'ÄhY'cU' U'Y'a i gEv.

- bYdcfj YbUj c j m\c j i ÖWj gUj Y

- c\ c j nXcfbÜ

- ]hc i ÖWj Uj WU

- df]jY\Uj UUUVYna Ub ]Yh ]nVc ]Y\_bUbc\Uj ]WUW



J Xmdci fU h\hc dfYXd]g]UbÖdfUWj bÖcVi j ž\_hcfVzYg]bVzU]nc i Y'dfchj cXY"

J Xmdci fU h\hc dfYXd]g]UbÄfi \_Uj ]WgÖ ]UWU\_c Y'Y\_hf]WzUHdYbVz]nc VU"



Dci fU h\hc h\mu'YVc a Ug\_mgVc bUa ]cWfUbu a ]Uj \cXbUa cWfUbbUa Z]hfcfa f]ba VbYghi dY %% UYVc j m dfYcWfUbi c E



J Xmdci fU h\hc cWfUbbÄc\_i ]UfY'gVc bUa ]n\ghf\_Ua jzbUa A'df]fi bca U'YVc a YVWb]Wca cXghfU c j UbE cXdUXi nj VfUb]U



B Ydci fU h\hc cbHJ\_hbÄ c cj \_m



Dci ē UHY VK f/b] Ygi WI ŽU\_ gU\_nj ½fUWEdfcVWgjghUbY\_nXfc̄ca bYYVndY bY^\\UX]bm\\i\_i "5\_\\UX]bU\\i\_i dFyGJU\_ Y"]a JhmgJUbcj YbA\_n½cbca žc\fu HYdfUWtj bA'a ]Ygfc\_Ug\_cbhfc̄i HYz ]cgcVmž\_hcfA\_Xc j ghi di ÖzGÖ j mUj YbA\_VK f/b] a ]gi WI "



Dc Ugiñ ½fUb]Uj Xma UHY Vc bUdUbY\_nUhj cfYbU'B UnUf]UXYbjUWY YnU\_½nUbAj mcb½ U U\_A\_c j Y\_Xfi \mDdfUj " C Vgi \UgjUbYga JY' Ug Ua ]gi c\c HY'Uzh" "fi \_Ua ]jz 'Ugj]UjHY 'cXYj ca žb½ghfc̄a ]Uj "XchU\_U dc\mV]j UWY UghE U\_c gÖ.j Ybhj½f fnzdFyj cXcj ÅÖghfc Ybgj ½fO\_c Ygj]Už\_ UX\_mU\_f]UXY\_Yzj b½ U YXfDh "">YnU\_½nUbA\_gjXchU\_U dFyj cXcj Å\c gÖ\_c Ygj]Udc Ug ]bbcgj]YXbch\_mdcX½ U UXfDh "C VWV ½XnUb]YcVWfUbbUWY nUf]UXYbE\_ hcfUa ]gÖ j mUj YbA\_YXbch\_mdfYdcj bXfDh zdfYXgUhj i Yj Y\_AbYYVndY Ybgj cU'nUj i Yj UfcVWj Yh\_YncXdcj YXbcghj c jn U\i \_VYndY bcghjcgDVU^ \_DXbU'a UYh\_i "



Dfji \_UXUbEJUdcj j YXfDh a UHY\Uj i j XcgUhC bYj nX]U'Ybcghj]cX\cf½U'A #A 5; " J mVW ½XnU'ÖVjXfDha D YgdDgcV] j ½ bYdcfUbYb]Yj U JW fÖ\_žhj ½FYU'mfU\_i "




NUVf½ HYXchm\_i gdF½j Ynj ½fUbÜa] Ug Ua ]jz nyc\_½HYd'chUa D YgdDgcV] j ½ bYdcf½Yb]bm" B YVYndY Ybgj c'cdUfYb]Uj nhy\_U'ÖVt i \cfÖmti \j UdU]bci "



G\_cbhfc̄i HYj mdbi h]Y VK UX]UWV^YXbch\_mdfYX\_cXdc\_YbE dFf cXbUWY Uj fUhbUWY UX]jY\_WUX]UWV^j UdU]bm"

B YVYndY Ybgj c'cdUfYb]Uj nhy\_U'ÖVt i \cfÖmti \j UdU]bci "

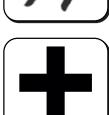

C VgUhUfU'HYgj]mVUj Yb]Ydfj Y'dca cW" B YdcXW i HYdcf½Yb]bmU'YVc nfUbYb]U"



DfYXcdi ghYbfä dfUWtj ]g\_UhnU]ghj]hYdfUWtj bA'a ]Ygfc dfch]b]A cXbYi a YbUhnXfuj EcgDVU^ cXYbU'a UYh\_i "

### 1.3 Ochrana pred výparmi a plynmi



NUi f ]hUW c\_c'bcghéa D i j ÜdUfmgdDgcVYbA\_nj ½fUbE' gdDgcV] fU\_cj ]bi U'YVc dc \_cX] d'cX HY\chbUW ]Yb" < Uj i a UHYj XcgUhC bYj nX]U'Ybcghj]cX nj ½fUWV d'mbcj Uj ÜdUfcj "

I xf i HY\Uj i j XcgUhC bYj nX]U'Ybcghj]cX'd'mbcj U'gdU'fbj nb]U'ÖVWY df]nj ½fUbE'

NU]ghjHY'ncXdcj YXU'ÖVj YHfUb]YdfUWtj bA\c'a ]Ygfc ]j i'df]fc XnYbA\U'YVc bÖHYbA"

J dfFdUXYbYXcgUhC bA\c'j YHfUb]Udcj ]HY\_i \_i UXUWYUWY YXbch\_i "

J dfFdUXYnj ½fUb]Uj 'cVa YXnYbUWY df]YgfcfcVW cXdcfÖ Ua YXc\ UXdfUWtj bE\_U'i a ]YgfbYbA\c'a ja c hc\hc'df]Ygfcfi bUX dfUWtj bE\_ca ž\_hcfUj mcb½ UdfVW"

B Ydcj ē UHY\_mgE\_bUj YHfUb]jv"

C jYfHjZi b\_ bco cXg½ Ub]UdfUj ]XY'bci \_cbhfc'ci a bc ghjU' \_cX'j] ÜW d'mbcj dcX U\cXbDhi j ½XnUbUWj VYndY bcghbUW bUf]UXYb]UWV"

A bc ghj c'U'bYVYndY b½a ]YfUj ÜdUfcj 'n½ ]jEcx'dci ]hA\c'n½UXbA\c'a UhYf]jzi žnj Ufcj Å\c'a UhYf]jzi 'U'dfFdUXbUW U\_ E\W \c'\_dcj ]hUW bU\_ ]ghjYb]Y'U'cXa UghYb]Y'nj ½fUbA\c'\_i gU"8cXf i HYdc\_mbmj ÜfcVW U^]b hfi \_WYi j ½XnUbA'j HYW b]UWY jghcVW"

B Yj mcb½ UHYnj ½fUb]YbU'dfUWtj ]g\_½W cXa Ug cj Ub]U'YVc^U\_cj Ub]U"

I a ]Ygfb]HY'd'mbcj ÅZU YbU'cJ cFybc df]YgfbYbgj YU'YVc bU'a ]YgfbUWY gXcVfcj Wf\_i \Wf\_i j nxi Wk i "

### 1.4 Prevencia požiaru/výbuchu



Nj ½fUWEdfcVWgä D YnUdfÉ ]b] dc ]UfU#U'YVc j ÜVi W"

J mafUWdfUWtj bA'a ]Ygfc U'Yc c\_c'jYcX\cf Uj ÜW U'YVc h½dU'bUW a UhYf]jzj U'YVc dfYxa Yhcfj "

< cf Uj Å'a UhYf]jzjma i g]U'Vm'j nX]U'YbA'a ]b]a ½bY'%" a Yhfcj cX'nj ½fUW^d'cWnž]bU\_ia i g]U'Vm'j \cXbÜa gdDgcVca Wf½YbA"

=g\_fmu' YfUj Å' UghjWY'gU'a D i U\c'fcndhU] Xc j Y \_Y'j nX]U'Ybcghj]dc'c\_c']hca df]YgfcfY'U^bYdUhfbÜa ]chj cfa ]"J Ybi HY a ja cf]UXb]dcncfbcg nU]ghYb]j VYndY bcghjcgDVU'a UYh\_i "

B Ynj ½fUHYj bUX hU\_cj Üa ]b]VcVÜa ]U'YVc j JW V'fn\_cghj"

B Yj mcb½ UHYnj ½fUb]YbUi nUhj cfYbUW fof\_UW U'YVc b½XcV½W "J Ybi HYnj ½b hfi dcncfbcg nj ½fUb]i fÖfc\_žn½gcVbE\_cj ž U^\_Y gÖHjYhC chj cfYbAžj mdfYnXbYbA'U'XbYj m ]ghjYbA'DfFdUXbA'nj m\_md'mbi ždU]j Uzç YU'U'dcXcVbUW \hcf\_a D i gdDgcV] j ÜVi W"

B Ynj ½fUHYj dfcghfYXfE\_hcfA'cVgU'i Y'dfUWjzj ÜVi bA'd'mbmU'YVc j ÜdUfm"

B VnYj Yf]nj 1/fUb]U'g\_cBhfci i 1Yz ]c\_fi \ nXfc U'dcX'bUdAhfia 'bYa D Y'dffg 'Xc'b1AcXbA\c'\_cbHJ\_h'g[X]Y'a ]gdc YbUa ]g i nYa bYbUa j cX] ca "

→ HJ'i 1Y Xc V'fn\_cgh]dfUWj bA\c a ]YghU\UgjUW\hUf]UXYb]YU'YVc \UgjUW\dfFgfc ^

## 1.5 Prevencia pri používaní nádob s plynom



B V'XcVm]bYfhbUa d'mbc a g'odcX'hU\_ca Uj dfFdUXYbYXcXf Ub]U'nY\_UXbUW VYndY bcghbUW cdUhYbEdfY JVX dfYdfuj i zg\_ UXcj Ub]VUdc i f'Ub]VfcnfbYVYndY Ybgj c j Üvi VVi "

B V'XcVm]i g]U'Vm j c nj lgY'dc'c'VYVndY bY'nU]ghYbA]j cXbUa ]dfcgf]YX\_Ua ]\_ghYbYU'YVc ]bY'cdcfbY^\_cb hfi \_W]dfch] nj U'Yb]ji Ub]VUni bU]bA'dfYXa Yhml

B Ug\_fi h\_i 1Yj Y\_c bU'cWfubi i nYj Yfi fljYbh]i ldc UgdfYdfUj nZU\_b]Y'Ydc i f'UbU'df]j\_i cb YbEnj 1fUVW\cdYf]Vf

B Yj mgHj i 1Y hU\_cj A'b1XcVmfd]Ua Ya i g'bY bAa i ]UfYb]ji Uj mgc\_Ua hYd'chbUa j Ü\_mj ca "B Yj mgHj i 1Y hU\_cj A'b1XcVm dfE] bE\_nma U'YVc'dfE] j mgc\_Ua hYd'ch/a "

B V'XcVmibYga Ödfeg Xc'ghm]i g'ctj cfYbUa d'Ua Y ca zYY\_hf]W\_Ua 'cV'Ö\_ca z\cfV\_a ]Zxf ]U\_a ]YY\_hfi X'U'fcn YfUj YbUa ] UghWla ]fcngfY\_cj UbUa ]nj 1fUbfa "

I VVi c 1/2 U'Yb]VXcVm]XcgU i nj 1fUVW\c\_fi \c\_j UYY\_hf]W\_UW\cVj cXcj j DVYVW

Dfchj 1/2UbE nYj Yfi b1XcVm]i U'Y\Y\Uj i a ja c'd'mbcj A\c j Üghi di "

Dc i \_cb YbEnj 1fUb]Uj Xmi nYj Yf'b1XcVm]Uj f]Y"

>YnU\_VnU]bA]nj 1fU hU\_cj A'd'mbcj A'b1XcVm

B]XmbYnUd]U'YhU\_cj ÖZU i ghU YbA\c j nXi VVi df]Ua c bUfY[ i 1hcfghfc U'YU\_UVm] c\c'dfYg]U\bi \_UdUVW\hU\_cj A\c fY[ i 1hcfU'U'gdDgcV] j Üvi VVi

## 1.6 Ochrana proti úrazu el. Prúdom



B YYVndY Ybgj c ga fH Y bA\c ÖfUni YY\_hf]W\_Ua dfÖXca "

>YnU\_VnU]bA]gjXchU\_U 'UghEdcX'bUdAhfia U\_c j bÖhf]zhU\_nj cb\_i nj 1fUVW\c nUf]UXYb]Uj 'UgYz\_Y 'Yhchc hUf]UXYb]Y' ]bbA flcfV2\_nzd] hc'Yzi nYa c j UWY\_Y\YzYY\_hfi Xmj cX] Yz'\_UX\_mUWYj \_mXfDh gOYY\_hf]W\_mdf]dc YbA]bUnj 1fUVW\c\_fi \t' NUUVndY hY'YY\_hf]W\_O]nc'Y\j nUf]UXYb]U'U'cVgi \mdci ]hfa gi VVi d'c fWVcj U'dcXghUj Wj zXcgfUh c bY]nc'c j UbUW\cX nYa b]UW\c dchYbW\j i U'dchYbW\j i cghfYb]U"

G\_cbfhc i 1Yz ]YYhUf]UXYb]YgdfV bYnUdc YbA]c hVj j mU'nXfc'j nVUj YbUi nYa c j UW\c nj cXca "

CXdcfÖ Ua YzUVmgUdfUWj bE\_bYXchU\_U'gÖ UgbY\cfV\_U'YVc i nYa bYbUW\c]Y hEUXf ]U'UYY\_hfi Xm

C\_Ua jH'dfYfi hY'nj 1fUb]YzU\_a 1hYdcVhUgjU bi hJuYY\_hf]W\_Ua dfÖXca "

## 1.7 Elektromagnetické polia a rušenie



DfÖX'dfYVW\XnU'ÖW\Y\Ua ]j bÖhfbA\c'U'j cb\_U^]Y\c'gngfA i j nhj 1fUj V'fn\_cgh]nj 1fUVW\c nXfc'c j U'XUbA\c'j 'U'XUbA\c'j 'U'gfbA\c'gngfA i YY\_hfca U[ bYh]W\_A'dc'Y"

H]Yh YY\_hfca U[ bYh]W\_A'dc'U'a D i 'dDgcV] bU'nXfUj ]Y'c'gDvz\_hcfA'gÖj mgHj YbA]W X'cXcV'A i Ö ]b\_i f'fYgbAÖ ]b\_mb]Y g'Xcg]U'nbV\c YL'

9Y\_hfca U[ bYh]W\_A'dc'U'a D i 'dDgcV] fi ]j c' bU' b]Y\_hcfA' nUf]UXYb]U'U\_c' gÖ' g'fxWj Ä'gha i 1hcfn'z dffgfc Y'dfY' g'UVc dc i 'ÖVW\c"



Cg'Vm]gYY\_hfcb]W\_Ua ]dffgfc'ä ]f'fUVW!a U'\_Yf'gU'a i g]UdcfUX] g'Y'\_Yfca dfYXdf]V'E Ybfa g'U'\_nj 1fUb]j cV'Ö\_ca "

### 1.7.1 Klasifikácia EMC je v súlade s: EN 60974-10/A1:2015.



NUF]UXYb]Y' h]YXm6' j m\c j i YY'dc ]JUXUj \_Y\ a 'YY\_hfca U[ bYh]W\_A'ca dUh]V]j hm]j 'df]Ya mgY'bUW\U'cVmtbUW\ df]YghfcfV\j f'fUbY'cVmtbUW\df]Yghfcfz\_XY'YY\_hf]W\_U'dfÖXj nVUj YbU'gngfA ca 'bUdV'U]bE\_ncbUdA c j Üa dfÖXca "



NUF]UXYb]U' h]YXm5' b]Y'gÖi f YbA'bU'dci ]h]Yj cVmtbUW\df]YghfcfV\z\_XY'YY\_hf]W\_U'dfÖXj nVUj YbU'gngfA ca 'bUdV'U]bE\_ncbUdA c j Üa dfÖXca "A D YYI ]ghc]U'dchYbW\z bmdfcV'Aa' gc'NUVYndY Ybfa YY\_hfca U[ bYh]W\_A'ca dUh]V]j hm]Uf]UXYbEh]YXm5'j hUW\h'c'df]YghfcfV\j D'fi Yb]j f'fYbA\c j YXYbfa U\_c U'Y\X]c j A\c fi Yb]U"

J ]UWjbZcfa V\Y\j b\Y\j \_Ud]h]c'Y.'8 9B H\? 5àB 1' H\HIC ? U'YVc H97< B \? 85>9"

SK

## 1.7.2 Inštalácia, použitie a hodnotenie pracovného miesta

Hč hUf]UXYb]YgUj mfA/Uj gÖUXYgi gUbcj Yb]Ua ]bcfa m9B \* \$- +(!%\$#%&%\$%) Ua ½ f Yb]Y HF=98M5 "Hč hUf]UXYb]Y'a i gÉ Vm'dci ē UbA]VU'bU'dfcZYg]cb½bY' Ö Y'mj df]Ya mgY'bca 'dfcghYXÉ J ÜfcVWU'bYncXdcj YX½hU'dffUXbÅ' \_cXmgdDgcVYbÅ' hUa hc hUf]UXYb]bU'c\_c]Jhc a dfcghYXÉ

I ē UHÝ'a i gEVm'jU]Z]cj Ubci 'cgcVci j cXVcfY'U'U\_c'HJ\_U'Y'ncXdcj YXbU'nU]b HU'VÄJ' U'dci JhY'nUf]UXYb]U dcX U'dc\_mbcj j UfcVW" <bY'U\_c'Y'njhYbA'Y'Y\_hfc U[ bYh]W\_A'fi Yb]Yzj ē UHÝ'a ½nU'dcj ]bbc g'hch'gjh'VÄJ' j mfY' ]gdca cWt hVWb]WY'UgjhYbV]Yj UfcVW"



J'\_U Xca 'dféUXY'a i gÉ Vm'YY\_hfc U[ bYh]W\_A'fi Yb]Y'nbÉ YbÅ' bU' \fUb]W'ž df]\_hcfY^bYdfYXghUj i Y' nXfc^ dfcV'Åa cj"



DfYX]b HU'VÄJ'i hc\hc hUf]UXYb]Ua i gÉ ē UHÝ h\cXbch] Yj Ybh½bYdfcV'Åa mY'Y\_hfc U[ bYh]W\_A'c WUfu\_hYfi ž \_i '\_hcfUa 'Vmia c\c'XD'g'j c\_c'EnUf]UXYb]UžU'bU'a Å'bYYndY bÅ'dfY'nXfUj ]Y'c\_c]hÜW'cgDvžbUdfE'UX'dfY' bccjhY cj d'UW!a U\_YfUUbU öj UWVW' dféfc'cj"

## 1.7.3 Požiadavky na sietové napájanie (Pozri technické údaje)

J mgc\_cj Ù\_cbbÅ' nUf]UXYb]Y'a Đ Yž\_j Đ] df]a ½fbYa i 'dfÖXi 'cX Yfd½j UbÅ'c' n' bUd½UW'g]YHÝ'cj d'mj b] '\_j U]H' j Ù\_cbi 'fcnj cXbY^g]YHÝ' DfYr' a Đ i 'd'Uh' dfY' b]Y\_hcfA' hmdmñUf]UXYb]E'f]cnfj; hVWb]W\_A'OXUYYcVa YXnYb]U'bU'df]dc Yb]Y'U'YVc' dc JUXUj \_m\ UXca a UI ja ½bY'dcj c'YbY'g]Y cj Y'ja dYXubVYfNa U'U'YVc dc Uxcj UbY'a ]b]a ½bY'g]Y cj Y'\_UdUW'hmfgW' j a ]YgH' df]dc Yb]U'bU'j YFy' bÖg]Y' f]dc'c' bU'bUd½UW'VcXžD77'U' hc a hc 'dféUXY'Y'bU'ncXdcj YXbcgh]b HU'UhAfU'U'YVc' i ē UHÝ hUf]UXYb]UhUVYndY ]zdc'\_cbni hVÄJ'gdfYj ½Xn\_cj UHÝ ca X]ghf]Mi bY'g]YHÝ'U'Y'hc dchfYbÅ' jhUf]UXYb]Y'a Đ YYm' df]dc YbÅ'J dféUXY]b]hYfZYfYbV]Yea Đ YYm bi hbÅ'df]U'U' ]YcdUhfYb]YzU\_c bUdfE'UX Z]hVfV]WU'bUd½UbjU'nc g]YHÝ' C\_fYa hc\c'Y'dchfYbÅ'ñj ½' bi hcgc' dci JhUjYbYbÅ'c g]Y cj Å'c'\_Y'U'U'" J ]UWjbZfa ½jéb½XYHÝj '\_Ud]h'c'Y. H97< B=??Y¶ 85>9"

## 1.7.4 Opatrenia, týkajúce sa káblor

DfY'a ]b]a U]nVÄJ' Ö ]b\_cj YY\_hfc U[ bYh]W\_ÜW' dc'ExcXf i 'Y' bUg'Yxi 'ÖW'dc\_mbm' dcX U'a c'bcg'j m\_c'bU'Y'ñj ]b]i hY'U'U'UgjhYb]Y'ñYa bÅ'c'Ug'cj A'c'\_Y'U'U'gdc'c' bY'" >Y'nU\_½nUbÅ'cj ÉU '\_Y'c\_c'cj 'UgbÅ'c'c' hY'U'" Y'nU\_½nUbÅ'ghUj U'g'U'a YXn]i n'Ya' cj UW'U'g'cj '\_½Y' 'c'f½U'U'YVc'Xf ]U'U'YY\_hf' X'f'VU'a i g]U'Vm' bU'YXbY'U'Y'^g]Y' g]hU'Y'" '\_Y'Y'a i g]U'Vm' c'bU^fUh ]Y'U'a i g]U'Vm' i a ]Yg'YbÅ'V'ñ\_c'g'YVU'U'U'dcX'U'YU'YVc'j V'ñ\_cgh]Öfcj bY'dcX'U'\n' NuUf]UXYb]Y'a i ]Yg'Yb]Y'j i f'jH'j nX]U'Ybcgh]cXn]j ½fUW'ñ'd'c'Wm'" '\_Y'Y'a i g]U'Vm' Xcg'U'c' bY'j nX]U'YbÅ'c'XdféUXbUW' ]b'ÜW' '\_Y'cj"

## 1.7.5 Pospájanie

>Y'dchfYbÅ'ñj ½' 'U'gdc'Yb]Y'j Yh\_ÜW' '\_cj cj ÜW' 'Ugh'ñj ½fUW'Y'c' hUf]UXYb]U'U'\_cj cj ÜW' 'Ugh'j'Y'c'V'ñ\_cgh]''8cXf i 'Y' b½fcXbÅ'bcfa mñU'\_ÖW'gU'U'ÜW'gU'U'ÜW'hc'gdc'Yb'É'

## 1.7.6 Uzemnenie spracovávaného dielu

Hja ž\_XY'gdfUW'j ½' UbÜX]Y'j' Y'Y'bUdc'YbÜbU' n'Ya bYb]Y'n'XDj c'Xcj YY\_hf]W\_Y'VYndY bcgh]U'YVc'n'XDj c'Xi 'Y'c'fcna Yfcj' U'YVc'dc'c'mñgdc'Yb]YbU'\_cghf' a'YXn]X]Y'ca U' n'Ya bYb]a' Vm' c\c'hbE' fi' Yb]Y'>YdchfYVbÅ'Ybcj U' a' UI ja ½bi' d'cncfbcg' hc'a i'z UVmi' n'Ya bYb]Y' gdfUW'j ½' UbÅ'c'X]Y'i' bYnj m'c'j U'c' bYYndY Ybg'hj c'ÖfUni' dfY' i' ē UHÝ U'U'YVc' bYYndY Ybg'hj c' dc'\_cXYb]U'c'g'U'U'ÜW'Y'Y\_hf]W\_ÜW' hUf]UXYb]E'8cXf i 'Y' b½fcXbÅ'bcfa mñU'\_ÖW'gU' n'Ya bYb]U'"

## 1.7.7 Tienenie

8cd'b\_cj Å'jYbYb]Y'c'g'U'U'ÜW' '\_Y'cj U' hUf]UXYb]j mg\_nti 'ÖW'W'gU'j' c\_c'Éa Đ YnbE' ] dfcV'Åa m'j'bhYfZYfYbV]Y'" Df]'dYW'½bntW'Ud' '\_Y'W'ÜW' a Đ YYm' n'j' ½' Yb'ñ' a' c'bcg' h]YbYb]U'W'Å'c'ñj' ½fUW'Y'c' hUf]UXYb]U'"

## 1.8 Stupeň krytie IP

**IP23S**

C VU'ñUa YXni 'ÖW'df]g'j di' df]g'cj '\_bYYndY bUa' ]j Ua' Ugh'Ua 'U'dfch]df]Yb]j\_i' d'Yj bUW' Ugh'ñgdf]Ya Yfcfa fcj bU'ÖW'j a'g'U'YVc'j m' ēa U\_c%&j' a' "

D'½' W'f'YbUdfYXXU' ca' g'j Yf]h'½bma' g'c'bc' \*\$.."

C VU'W'f'YbUdfch]\_cX'j' Åa i' Ö ]b\_i' j cXñ' bY' U\_c'g'Ödc'ñV'j' 'ÖW'gU' Ugh'gfc' U'U'g'U'j' YbÅ'"

## 1.9 Likvidácia

B Y'j'Xj' 'Y'Y'Y\_hf]W\_A'df]g'fc'Y'gdc'c' bY'g'VY' bUa' c'XdUXca' B'U'ñ'UXYYf' f' dg'Y'ga' Yfb]W' '\$%&%#%' #9'j' c'c'XdUXYh'Y\_hf]W\_ÜW' U'Y'Y\_hfc'j' W'ÜW' hUf]UXYb'Ü'Y'j' a' d'Ya' Ybh'VÄJ' j' n'c'XY'g'b½fc'Xb'Ua' ]n'½'c'ba' j'Z'Y'Y\_hf]W\_A'ñUf]UXYb]U'Z'hc'f'A'Xc'g'U'j' ]c'b]Y'W' j' c'hc'g'j'za' i' g]U'Vm' n'f'ca' U' c'j' Ub' a' c'XXY'Yb'Y'U'c'Xcj' n'Xb'Å' b'U'f'Y'W'ñ'j' U'U'j' X]Y'j' j' n'VYfb'ca' g'f'YX'g'j' "j' Ugh'É'ñUf]UXYb]U'g'U'Vi' XY' a' i' g]Y' j' b'Z'c'fa' c'j' U' i' a' ]Yg'bn'W' c'f' ½'bcj' c'UXca' ]X'Yb'j'Z'ñ'j' U'U'j' U'U'f'ncj' Ub'ÜW' n'VYfb'ÜW' g'f'YX'g'j' "j' H'Ua' z' Y' Vi' XYH' Xc'Xf' j'U'U'g'j' Yfb]W' df'Y' g'f'UW'j' Ub'Y' h'c'Xf' i' c'XdUXi' z'df]g'Y'YH' c'V'f'U'Y'Y'j' j' c'hc'c'dfch'YX'U'Z'Y' h'Y' g'j' c'c'ñXf'U'j' U' "

» C'UXca' dc'Xfc'Vb'Y'ñ'j' b'Z'c'fa' ½'j'g'j'd'c'nf'j' h'j' b'Y'f'Y' h'c'j' Ög'f'½'j' "

## 2. INŠTALÁCIA



Inštaláciu smú vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci poverení výrobcom.



Ste povinní pred inštaláciou skontrolovať odpojenie zdroja od hlavného prívodu.



Je zakázané sériové alebo paralelné prepojenie generátorov.

### 2.1 Spôsob zdvívania, prípravy a vykladania

- Zariadenie je vybavené držadlom, ktoré uľahčuje manipuláciu.
- Systém nie je vybavený príchytkami na zdvívanie.
- Použite zdvížny vozík a počas pohybu budte maximálne pozorní, aby nedošlo k preklopeniu zdroja.



Nepodceňujte hmotnosť zariadenia, pozrite technické údaje.

Nepremiestňujte alebo nenechávajte zariadenie zavesené nad osobami alebo predmetmi.

Dbajte na to, aby sa zariadenie alebo jednotka nezrútila alebo nebola silou položená na zem.



Je zakázané zdvíhať zariadenie za držadlo.

### 2.2 Umiestnenie zariadenia



Dodržujte nasledujúce pravidlá:

- Ľahký prístup k ovládaniu a zapojeniu.
- Zariadenie nesmie byť umiestnené v tienenom priestore.
- Je zakázané umiestňovať daný systém na plochu so sklonom prevyšujúcim 10 %.
- Zariadenie zapojte na suchom, čistom a vzdušnom mieste.
- Chráňte zariadenie proti prudkému dažďu a slnku.

### 2.3 Pripojenie



Zdroj je vybavený káblom pre pripojenie do napájacej siete.

Systém môže byť napájaný:

- 400 V trojfázový

Funkcia zariadenia je zaručená pre napäcia, ktoré sa pohybujú v rozmedzí  $\pm 15\%$  od nominálnej hodnoty.



Za účelom zamedzenia škôd na zdraví osôb alebo na zariadení je potrebné skontrolovať zvolené napätie sieti a tavné poistky PRED zapojením stroja na sieť. Okrem toho je potrebné zaistiť, aby bol kábel zapojený do zásuvky vybavenej uzemňovacím kontaktom.



Zariadenie je možné napájať pomocou generátora prúdu, ak jednotka je schopná zaistiť stabilné napájacie napätie s výchylkami  $\pm 15\%$  vzhľadom na nominálne napätie označené výrobcom vo všetkých prevádzkových podmienkach a pri najvyššom výkone generátora. Zvyčajne odporúčame použitie jednotiek s výkonom 2-krát vyšším, než je výkon zváracieho/rezacieho zariadenia pri jednofázovom vyhotovení a 1,5-krát vyšším pri trojfázovom. Odporúčame jednotky s elektronickým riadením.



Za účelom ochrany užívateľov musí byť zariadenie správnym spôsobom uzemnené. Sieťový kábel je vybavený vodičom (žltozeleným) pre uzemnenie, ktorý musí byť napojený na zástrčku vybavenú uzemňovacím kontaktom. Tento žltozelený vodič nesmie byť NIKDY používaný ako živý vodič. Skontrolujte prítomnosť "uzemnenia" pri používanom zariadení a dobrý stav zásuvky siete. Montujte iba zástrčky, ktoré boli homologizované podľa bezpečnostných nariem.



Elektrické pripojenie musí byť realizované technikmi, ktorých profesionálny profil zodpovedá špecifickým technickým a odborným požiadavkám a v súlade so zákonomištátu, v ktorom je zariadenie inštalované.


SK

## 2.4 Uvedenie do prevádzky

### 2.4.1 Zapojenie pre zváranie MMA




Zapojenie na obrázku zobrazuje zváranie s nepriamou polaritou.  
Pre zváranie s priamou polaritou obráťte zapojenie.

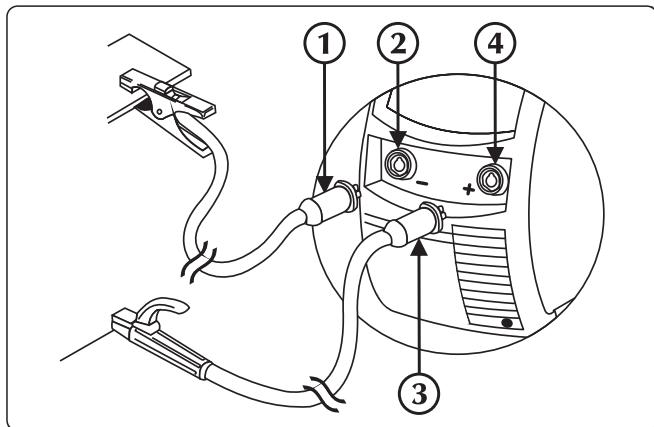

- ① Konektor zemniacich klieští
- ② Záporný pól výkonu (-)
- ③ Konektor držiaka elektród
- ④ Kladný pól výkonu (+)

- ▶ Zapojte zvárací mínus vodič (svorka) na zváracom zdroji do konektoru označeného polaritou (-). Vložte bajonet do zásuvky a otočte ním v smere hodinových ručičiek tak, aby všetky časti boli zaistené.
- ▶ Zapojte zvárací plus vodič (držiak elektród) na zváracom zdroji do konektoru označeného polaritou (+). Vložte bajonet do zásuvky a otočte ním v smere hodinových ručičiek tak, aby všetky časti boli zaistené.


### 2.4.2 Zapojenie drážkovacieho držiaku elektród

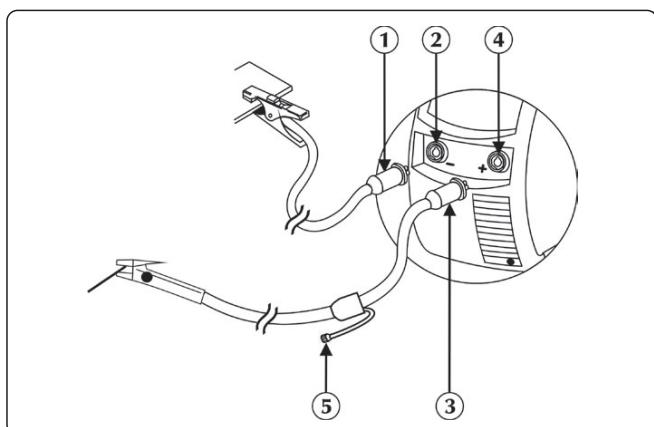

- ① Konektor zemniacich klieští
- ② Záporný pól výkonu (-)
- ③ Konektor klieští ARC AIR
- ④ Kladný pól výkonu (+)
- ⑤ Konektor hadice na vzduch

- ▶ Zapojte zvárací mínus vodič (svorka) na zváracom zdroji do konektoru označeného polaritou (-).
- ▶ Pripojte konektor kábla klieští ARC-AIT do zásuvky kladného pólu (+) generátora.
- ▶ Zapojte samostatne prívod stlačeného vzduchu na drážkovacom držiaku elektród k prívodu stlačeného vzduch (zdroj - kompresor).

### 2.4.3 Zapojenie pre zváranie TIG

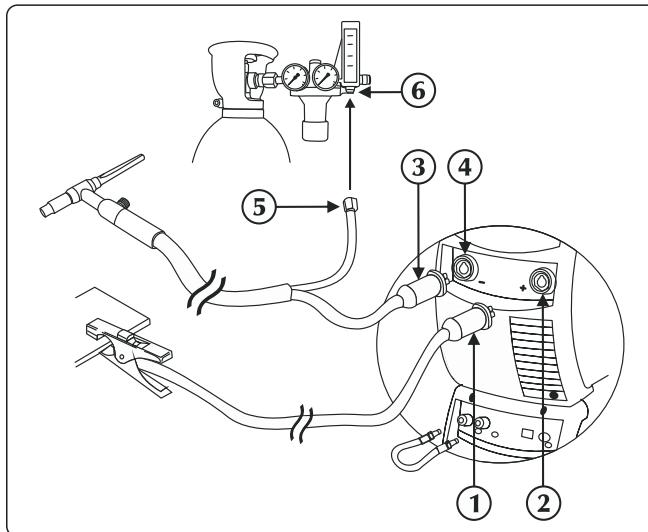

- ① Konektor zemniacich kliešťí
- ② Kladný pól výkonu (+)
- ③ Prípojka horáka TIG
- ④ Zásuvka horáka
- ⑤ Spojka plynového potrubia
- ⑥ Tlakovej redukcií

- ▶ Zapojte zvárací mínus vodič (svorka) na zváracom zdroji do konektoru oznečeného polaritou (+). Vložte bajonet do zásuvky a otočte ním v smere hodinových ručičiek tak, aby všetky časti boli zaistené.
- ▶ Zapojte zvárací horák TIG na zváracom zdroji do konektoru pripojenia horáku. Vložte bajonet do zásuvky a otočte ním v smere hodinových ručičiek tak, aby všetky časti boli zaistené.




Regulácia prietoku ochranného plynu sa vykonáva pomocou ventilčeka umiestneného zvyčajne na horáku.


- ▶ Zapojte oddelene konektor hadice plynu horáka na rozvod plynu.
- ▶ Napojte spätnú hadicu chladiaceho média pre horák (červená farba) na príslušnú armatúru/spojku (červená farba/symbol ).
- ▶ Napojte hadicu s prívodom chladiaceho média horáka (modrý odtieň) na príslušnú armatúru/spojku (modrá farba - symbol ).

### 2.4.4 Pripojenie pre zváranie MIG/MAG

- ▶ Napojte spätnú hadicu chladiaceho média pre horák (červená farba) na príslušnú armatúru/spojku (červená farba/symbol ).
- ▶ Napojte hadicu s prívodom chladiaceho média horáka (modrý odtieň) na príslušnú armatúru/spojku (modrá farba - symbol ).

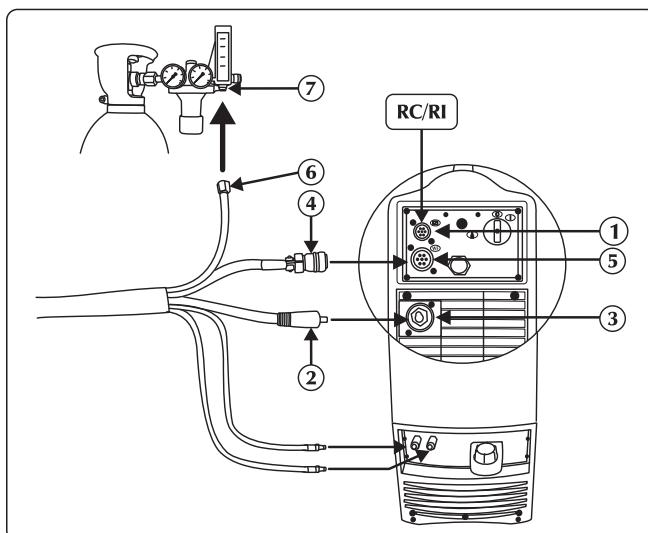


- ① Pripojenie signálu (CAN-BUS)
- ② Silového kábla
- ③ Kladný pól výkonu (+)
- ④ Signálový kábel
- ⑤ Vstup signálového kábla (CAN-bus) (káblový zväzok)
- ⑥ Plynová trubica
- ⑦ Spojka prívodu plynu

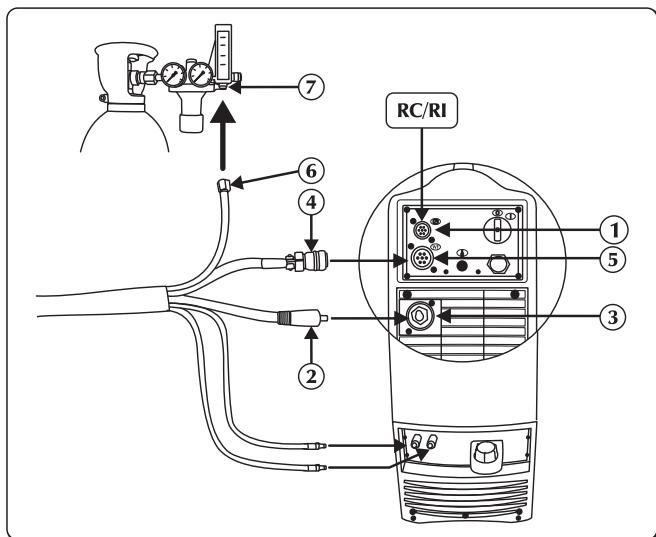


- ① Pripojenie signálu (CAN-BUS)
- ② Silového kábla
- ③ Kladný pól výkonu (+)
- ④ Signálový kábel
- ⑤ Vstup signálového kábla (CAN-bus) (káblový zväzok)
- ⑥ Plynová trubica
- ⑦ Spojka prívodu plynu

- ▶ Zapojte silový kábel v káblom zväzku do príslušnej zásuvky. Vložte bajonet do zásuvky a otočte ním v smere hodinových ručičiek tak, aby všetky časti boli zaistené.
- ▶ Zapojte signálny kábel v káblom zväzku do príslušnej prípojky. Zasuňte konektor a riadne ho zaistite otáčaním matice v smere hodinových ručičiek.
- ▶ Pripojte plynovú hadicu v káblom zväzku na redukčný tlakový ventil plynovej fľaše alebo na armatúru s prívodom plynu. Nastavte prietok plynu na hodnotu medzi 10 a 30 l/min.
- ▶ Zapojte hadicu s prívodom chladiaceho média v káblom zväzku (modrá farba) do príslušnej armatúry/spojky (modrá farba-symbol ).
- ▶ Zapojte spätnú hadicu chladiaceho média v káblom zväzku (červená farba) do príslušnej armatúry/spojky (červená farba-symbol ).

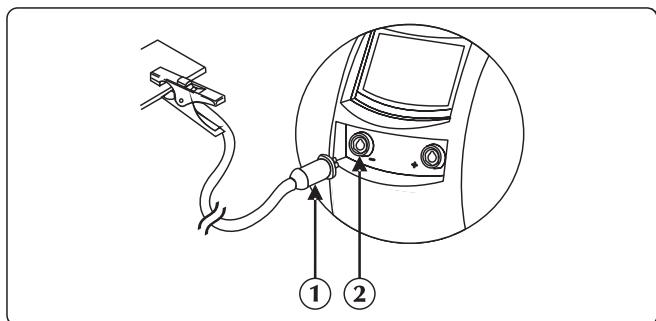

- ① Konektor zemniacich klieští
- ② Záporný pól výkonu (-)

- ▶ Zapojte zvárací mínus vodič (svorka) na zváracom zdroji do konektoru oznečeného polaritou (-). Vložte bajonet do zásuvky a otočte ním v smere hodinových ručičiek tak, aby všetky časti boli zaistené.

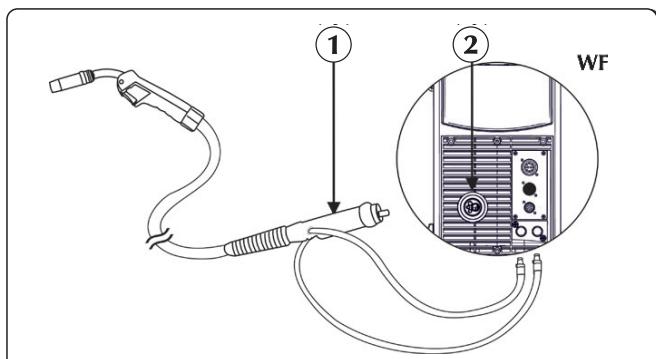


- ① Prípojka horáka
- ② Zásuvka horáka

- ▶ Napojte hadicu s prívodom chladiaceho média horáka (modrý odtieň) na príslušnú armatúru/spojku (modrá farba - symbol ).
- ▶ Napojte spätnú hadicu chladiaceho média pre horák (červená farba) na príslušnú armatúru/spojku (červená farba/symbol ).
- ▶ Zapojte horák MIG/MAG do centrálnej zásuvky, dávajte najmä pozor, aby bola na doraz zaskrutkovaná upevňovacia matica.
- ▶ Pripojte hadicu na plyn kálového zväzku k zadnej hadicovej spojke.

### 3. POPIS ZVÁRAČKY

#### 3.1 Zadný panel

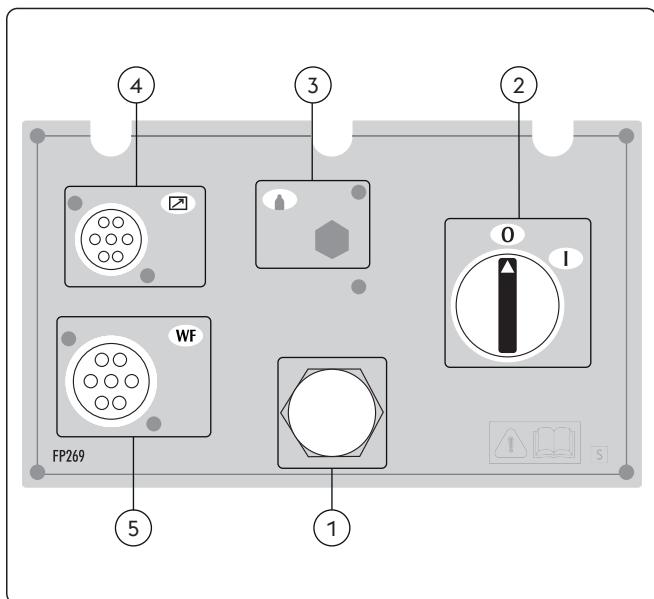

**① Sieťový kábel**

Umožňuje napájať zariadenie napojením do siete.

**② Vypínač**

Ovláda zapínanie zváračky.


Má dve polohy "O" vypnutá; "I" zapnutá.

**③ Nepoužité**

**④ Pripojenie signálu CAN-BUS (RC, RI...)**

**⑤ Vstup signálového kábla (CAN-bus) (káblový zväzok)**

#### 3.2 Zadný panel

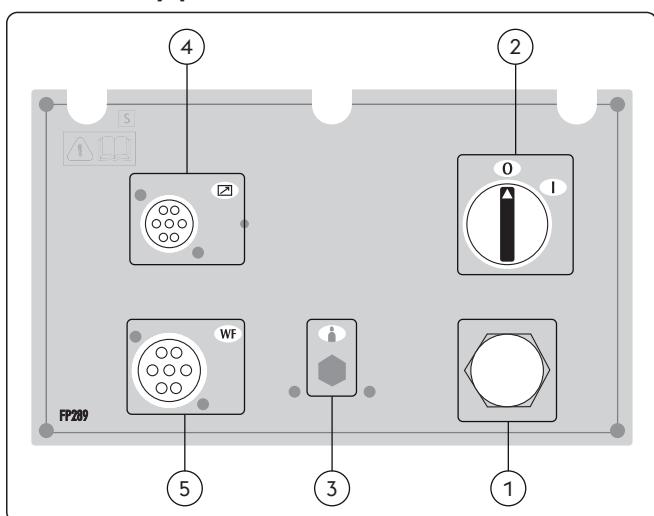

**① Sieťový kábel**

Umožňuje napájať zariadenie napojením do siete.

**② Vypínač**

Ovláda zapínanie zváračky.


Má dve polohy "O" vypnutá; "I" zapnutá.

**③ Nepoužité**

**④ Pripojenie signálu CAN-BUS (RC, RI...)**

**⑤ Vstup signálového kábla (CAN-bus) (káblový zväzok)**

#### 3.3 Panel so zásuvkami

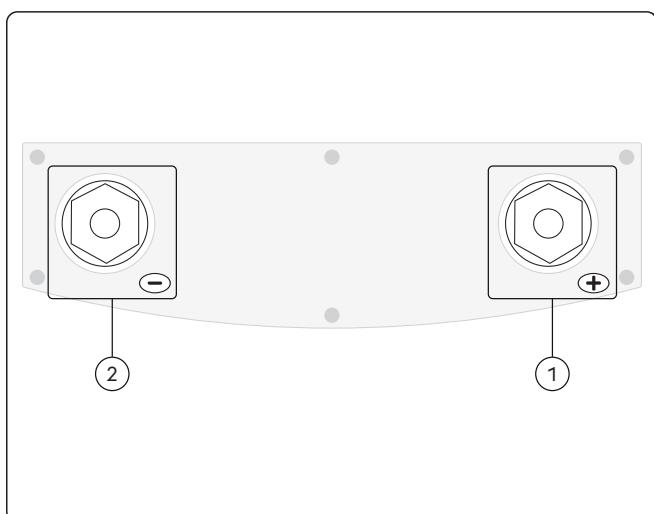

**① Kladný pól výkonu (+)**


Proces MMA:	Pripojenie elektródový horák
Proces TIG:	Pripojenie uzemňovacieho kábla

**② Záporný pól výkonu (-)**

Proces MMA:	Pripojenie uzemňovacieho kábla
Proces TIG:	Pripojenie zváracej pištole
Proces MIG/MAG:	Pripojenie uzemňovacieho kábla

SK

### 3.4 Čelný ovládaci panel TERRA NX 400/500 PME

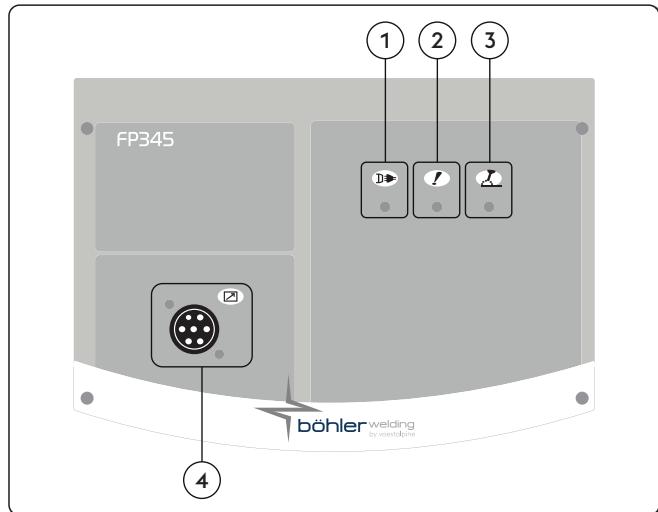

**① LED napájanie**

Signalizuje pripojenie zariadenia do napájacej siete.

**② LED všeobecného alarmu**


Signalizuje možný zásah ochrán, ako napríklad tepelných ochrán.

**③ LED aktívneho výkonu**

Signalizuje prítomnosť napäcia na výstupných svorkách.

**④ Pripojenie signálu CAN-BUS (RC, RI...)**

### 3.5 Čelný ovládaci panel TERRA NX 320 PME

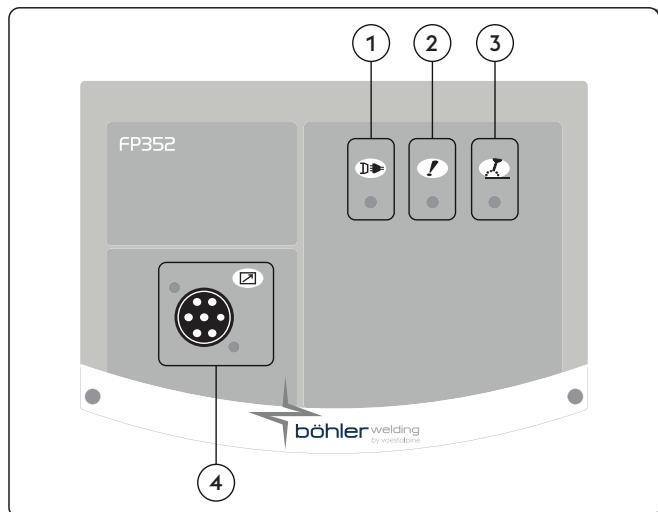

**① LED napájanie**

Signalizuje pripojenie zariadenia do napájacej siete.

**② LED všeobecného alarmu**

Signalizuje možný zásah ochrán, ako napríklad tepelných ochrán.

**③ LED aktívneho výkonu**

Signalizuje prítomnosť napäcia na výstupných svorkách.

**④ Pripojenie signálu CAN-BUS (RC, RI...)**

SK

## 4. ÚDRŽBA



Zariadenie musí byť podrobené bežnej údržbe podľa pokynov výrobcu. Všetky vstupné a prevádzkové dvierka a kryty musia byť dobre uzavorené a dobre upevnené hneď, ako je stroj v prevádzke. Na zariadeniach je zakázané vykonávať akékoľvek druhy úprav. Zamedzte hromadeniu kovového prachu v blízkosti rebier vetrania alebo na nich.



Prípadná údržba musí byť vykonávaná kvalifikovaným personálom. Záruka stráca platnosť v prípade opravy a výmeny častí zariadenia (systému) neoprávnenými osobami. Iba technik s príslušnou kvalifikáciou smie vykonávať opravy a výmeny dielov.



Pred akýmkolvek zásahom na zariadení odpojte zariadenie od prívodu elektrickej energie!

### 4.1 Pravidelné kontroly generátora

#### 4.1.1 Zariadenie



Vykonalte čistenie vnútorných častí pomocou stlačeného vzduchu s nízkym tlakom a mäkkých štetcov. Skontrolujte elektrické zapojenia a všetky spájacie káble.

#### 4.1.2 Pri údržbe a výmene dielov horákov, klieští na držanie elektródy a/alebo uzemňovacieho kábla:



Skontrolujte teplotu komponentov a overte, či nie sú prehriate.



Používajte vždy rukavice zodpovedajúce príslušnej norme.



Používajte vhodné kľúče a náradie.

#### 4.2 Zodpovednosť



Ak nebude vykonávaná údržba zariadenia, budú zrušené všetky záruky a výrobca je v každom prípade zbavený akejkoľvek zodpovednosti. Výrobca odmieta akokoľvek zodpovednosť v prípade, že obsluha nedodrží uvedené pokyny. Pri akejkoľvek pochybnosti a/alebo probléme sa obráťte na najbližšie servisné stredisko.

### 5. DIAGNOSTIKA A RIEŠENIA

#### Zariadenie nie je možné spustiť (nesvieti zelená kontrolka)

##### Príčina

» Zásuvka nie je napájaná sieťovým napäťom.

##### Riešenie

» Skontrolujte a podľa potreby opravte elektroinstaláciu.  
» Smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.

» Chybná zástrčka, príp. napájací kábel.

» Vykonajte výmenu chybného dielu.

» Prerušená sieťová poistka.

» Kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré vykoná opravu.

» Chybný hlavný vypínač.

» Vykonajte výmenu chybného dielu.

» Prepojenie medzi posuvom drôtu a zdrojom je nesprávne alebo chybné.

» Vykonajte výmenu chybného dielu.  
» Kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré vykoná opravu.

» Porucha elektroniky.

» Preverte riadne pripojenie jednotlivých častí systému.  
» Kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré vykoná opravu.

#### Bez výstupného výkonu (prístroj nezvára)

##### Príčina

» Chybné tlačidlo horáka.

##### Riešenie

» Vykonajte výmenu chybného dielu.  
» Kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré vykoná opravu.

» Prístroj je prehriaty (signalizácia teplotnej ochrany - svieti žltá kontrolka).

» Skôr než prístroj vypnete, počkajte, kým vychladne.

» Bočný panel je otvorený, príp. chybný dverný spínač.

» Bočný panel musí byť počas zvárania zatvorený na zaistenie bezpečnosti obsluhy.  
» Vykonajte výmenu chybného dielu.  
» Kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré vykoná opravu.

» Nesprávne uzemňovacie pripojenie.

» Vykonajte riadne uzemnenie prístroja.  
» Prečítajte si kapitolu „Uvedenie do prevádzky“

» Sieťové napätie mimo dovoleného rozsahu (svieti žltá kontrolka).

» Zaistite, aby sieťové napätie do zdroja bolo v stanovených medziach.

» Vykonajte riadne zapojenie prístroja.

» Čítajte kapitolu „Pripojenie“

» Chybný stýkač.

» Vykonajte výmenu chybného dielu.

» Porucha elektroniky.

» Kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré vykoná opravu.  
» Kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré vykoná opravu.

SK

**Nesprávne napájanie****Príčina**

- » Nesprávna voľba metódy zvárania, príp. chybný volič.
- » Nesprávne nastavené parametre systému, príp. funkcie.
- » Chybný potenciometer/enkodér pre nastavenie zváracieho prúdu.
- » Sieťové napätie mimo dovoleného rozsahu.
- » Chýba jedna fáza.
- » Porucha elektroniky.

**Riešenie**

- » Zvoľte správnu metódu zvárania.
- » Resetujte (vynulujte) parametre systému a zvárania.
- » Vykonajte výmenu chybného dielu.
- » Kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré vykoná opravu.
- » Vykonajte riadne zapojenie prístroja.
- » Čítajte kapitolu „Pripojenie“
- » Vykonajte riadne zapojenie prístroja.
- » Čítajte kapitolu „Pripojenie“
- » Kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré vykoná opravu.

**Posun drôtu zablokovaný****Príčina**

- » Chybné tlačidlo horáka.
- » Nesprávne, príp. opotrebované kladky.
- » Porucha prevodového motora.
- » Poškodené vedenie drôtu v horáku.
- » Posun drôtu bez prúdu.
- » Nepravidelné navinutie na cievke.
- » Roztavená tryska horáka (prilepený drôt).

**Riešenie**

- » Vykonajte výmenu chybného dielu.
- » Kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré vykoná opravu.
- » Vykonajte výmenu kladiek.
- » Vykonajte výmenu chybného dielu.
- » Kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré vykoná opravu.
- » Vykonajte výmenu chybného dielu.
- » Kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré vykoná opravu.
- » Skontrolujte pripojenie k zdroju.
- » Čítajte kapitolu „Pripojenie“
- » Kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré vykoná opravu.
- » Upravte odvíjanie cievky, príp. cievku vymeňte.
- » Vykonajte výmenu chybného dielu.

SK

**Nepravidelný posun drôtu****Príčina**

- » Chybné tlačidlo horáka.
- » Nesprávne, príp. opotrebované kladky.
- » Porucha prevodového motora.
- » Poškodené vedenie drôtu v horáku.
- » Nesprávne nastavená brzda unášača cievky, príp. nesprávny prítlak kladiek.

**Riešenie**

- » Vykonajte výmenu chybného dielu.
- » Kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré vykoná opravu.
- » Vykonajte výmenu kladiek.
- » Vykonajte výmenu chybného dielu.
- » Kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré vykoná opravu.
- » Vykonajte výmenu chybného dielu.
- » Kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré vykoná opravu.
- » Povoľte brzdu.
- » Zväčšíte prítlak kladiek.

**Nestabilný oblúk****Príčina**

- » Nedostatočná ochrana ochranným plynom.
- » Prítomnosť vlhkosti v ochrannom plyne.
- » Nesprávne parametre zvárania.

**Riešenie**

- » Nastavte prietok vzduchu.
- » Skontrolujte stav difuzéra a plynovej hubice horáka.
- » Vždy používajte kvalitný materiál a výrobky.
- » Vždy skontrolujte kvalitu odoberaného plynu.
- » Vykonajte dôkladnú prehliadku systému zvárania.
- » Kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré vykoná opravu.

## Nadmerný rozstrek

### Príčina

- » Nesprávna dĺžka oblúka.
- » Nesprávne parametre zvárania.
- » Nedostatočná ochrana ochranným plynom.
- » Nesprávna dynamika oblúka.
- » Nesprávny režim zvárania.

### Riešenie

- » Zmenšte vzdialenosť medzi elektródou a spracovávaným kusom.
- » Znížte zváracie napätie.
- » Znížte napätie zvárania.
- » Nastavte prietok vzduchu.
- » Skontrolujte stav difuzéra a plynovej hubice horáka.
- » Zväčšíte hodnotu indukčného obvodu.
- » Zmenšte uhol držania horáka.

## Nedostatočné prevarenie/prerez

### Príčina

- » Nesprávny režim zvárania.
- » Nesprávne parametre zvárania.
- » Nesprávna elektróda.
- » Nesprávna príprava koncov.
- » Nesprávne uzemňovacie pripojenie.
- » Zvárané kusy sú príliš veľké.

### Riešenie

- » Počas zvárania znížte reznú rýchlosť.
- » Zväčšíte zvárací prúd.
- » Použite elektródu s menším priemerom.
- » Zväčšíte otvor medzeru.
- » Vykonalje riadne uzemnenie prístroja.
- » Prečítajte si kapitolu "Uvedenie do prevádzky"
- » Zväčšíte zvárací prúd.

## Zvarové nežiaduce čiastočky

### Príčina

- » Neúplné odstránenie nežiaducich čiastočiek.
- » Nadmerný priemer elektródy.
- » Nesprávna príprava koncov.
- » Nesprávny režim zvárania.

### Riešenie

- » Spracovávané kusy pred zváraním dokonale a presne očistite.
- » Použite elektródu s menším priemerom.
- » Zväčšíte otvor medzeru.
- » Zmenšte vzdialenosť medzi elektródou a spracovávaným kusom.
- » Prisunujte pravidelne počas všetkých fáz zvárania.

SK

## Nežiaduce čiastočky volfrámu

### Príčina

- » Nesprávne parametre zvárania.
- » Nesprávna elektróda.
- » Nesprávny režim zvárania.

### Riešenie

- » Znížte napätie zvárania.
- » Použite elektródu s väčším priemerom.
- » Vždy používajte kvalitný materiál a výrobky.
- » Elektródu správne naostrrite.
- » Zabráňte kontaktu medzi elektródou a zváracím kúpeľom.

## Póry

### Príčina

- » Nedostatočná ochrana ochranným plynom.

### Riešenie

- » Nastavte prietok vzduchu.
- » Skontrolujte stav difuzéra a plynovej hubice horáka.

## Zlepenie

### Príčina

- » Nesprávna dĺžka oblúka.
- » Nesprávne parametre zvárania.
- » Nesprávny režim zvárania.
- » Zvárané kusy sú príliš veľké.
- » Nesprávna dynamika oblúka.

### Riešenie

- » Zväčšíte vzdialenosť medzi elektródou a spracovávaným kusom.
- » Zväčšíte zváracie napätie.
- » Zväčšíte zvárací prúd.
- » Zväčšíte zváracie napätie.
- » Zväčšíte uhol držania horáka.
- » Zväčšíte zvárací prúd.
- » Zväčšíte zváracie napätie.
- » Zväčšíte hodnotu indukčného obvodu.

**Okraje****Príčina**

- » Nesprávne parametre zvárania.
- » Nesprávna dĺžka oblúka.
- » Nesprávny režim zvárania.
- » Nedostatočná ochrana ochranným plynom.

**Riešenie**

- » Znižte napätie zvárania.
- » Použite elektródus s menším priemerom.
- » Zmenšite vzdialenosť medzi elektródou a spracovávaným kusom.
- » Znižte zváracie napätie.
- » Znižte bočnú striedavú (osculujúcu) rýchlosť pri plnení.
- » Počas zvárania znižte reznú rýchlosť.
- » Používajte plyny vhodné pre dané zvárané materiály.

**Oxidácia****Príčina**

- » Nedostatočná ochrana ochranným plynom.

**Riešenie**

- » Nastavte prietok vzduchu.
- » Skontrolujte stav difuzéra a plynovej hubice horáka.

**Poréznosť****Príčina**

- » Na zváraných kusoch je mastnota, lak, hrdza alebo iná nečistota.
- » Na zváranom materiáli je mastnota, lak, hrdza a iná nečistota.
- » Prítomnosť vlhkosti vo zvarovom materiáli.
- » Nesprávna dĺžka oblúka.
- » Prítomnosť vlhkostí v ochrannom plyne.
- » Nedostatočná ochrana ochranným plynom.
- » Zvarový kúpeľtuhne príliš rýchlo.

**Riešenie**

- » Spracovávané kusy pred zváraním dokonale a presne očistite.
- » Vždy používajte kvalitný materiál a výrobky.
- » Udržujte zvarový materiál vždy v dokonalom stave.
- » Vždy používajte kvalitný materiál a výrobky.
- » Udržujte zvarový materiál vždy v dokonalom stave.
- » Zmenšite vzdialenosť medzi elektródou a spracovávaným kusom.
- » Znižte zváracie napätie.
- » Vždy používajte kvalitný materiál a výrobky.
- » Vždy skontrolujte kvalitu odoberaného plynu.
- » Nastavte prietok vzduchu.
- » Skontrolujte stav difuzéra a plynovej hubice horáka.
- » Počas zvárania znižte reznú rýchlosť.
- » Predhrejte dané kusy určené na zváranie.
- » Zväčšíte zvárací prúd.

SK

**Trhliny za tepla****Príčina**

- » Nesprávne parametre zvárania.
- » Na zváraných kusoch je mastnota, lak, hrdza alebo iná nečistota.
- » Na zváranom materiáli je mastnota, lak, hrdza a iná nečistota.
- » Nesprávny režim zvárania.
- » Zvárané kusy sa vyznačujú rôznymi (odlišnými) vlastnosťami.

**Riešenie**

- » Znižte napätie zvárania.
- » Použite elektródus s menším priemerom.
- » Spracovávané kusy pred zváraním dokonale a presne očistite.
- » Vždy používajte kvalitný materiál a výrobky.
- » Udržujte zvarový materiál vždy v dokonalom stave.
- » Vykonajte operácie v správnom poradí pre daný druh zváraného spoja.
- » Pred vlastným zváraním naneste pastu.

**Trhliny z vnútorného punitia****Príčina**

- » Prítomnosť vlhkosti vo zvarovom materiáli.
- » Zvláštna geometria zváraného spoja.

**Riešenie**

- » Vždy používajte kvalitný materiál a výrobky.
- » Udržujte zvarový materiál vždy v dokonalom stave.
- » Predhrejte dané kusy určené na zváranie.
- » Vykonajte dodatočný ohrev.
- » Vykonajte operácie v správnom poradí pre daný druh zváraného spoja.

## 6. PREVÁDZKOVÉ POKYNY

### 6.1 Zváranie s obalenou elektródou (MMA)

#### Príprava návarových hrán

Za účelom dosiahnutia kvalitných zvarov odporúčame vždy pracovať s čistými dielmi, zbavenými oxidácie, hrdze a iných nečistôt.

#### Volba elektródy

Priemer elektródy závisí od hrúbky materiálu, polohy, typu spoja a od typu styčnej škáry.

Elektródy s veľkým priemerom vyžadujú vysoký prúd s následným vysokým prívodom tepla pri zváraní

Typ obalu	Vlastnosti	Použitie
Rutilový	Ľahké použitie	Všetky polohy
Kyslý	Vysoká rýchlosť tavenia	Vodorovná poloha
Bázický	Mechanické vlastnosti	Všetky polohy

#### Volba zváracieho prúdu

Rozsah zváracieho prúdu vzťahujúci sa na použitú elektródu je stanovený výrobcom príslušných elektród.

#### Zapnutie a udržovanie oblúka

Elektrický oblúk sa zapáluje dotykom špičky elektródy na zváraný diel, určený na zváranie a zapojený na uzemňovací kábel, hneď ako sa oblúk zapáli, rýchle vzdialte elektródu do bežnej zváracej vzdialenosťi.


Zapálenie oblúka je zvyčajne uľahčené počiatocným zvýšením prúdu v porovnaní s hodnotou základného zváracieho prúdu (Hot Start).

Hneď ako sa vytvorí elektrický oblúk, začne sa odtavovať stredná časť elektródy a vo forme kvapiek je prenášaná na zváraný kus.

Vonkajší obal elektródy vyvíja pri horení ochranný plyn a umožňuje vytvorenie kvalitného zvaru.

Za účelom zabránenia zhasnutiu oblúka, spôsobeného kvapkami odtavovaného materiálu, ktoré skratujú elektródu so zváracím kúpeľom vďaka náhodnému priblíženiu, aktivuje sa funkcia prechodného zvýšenia zváracieho prúdu až do konca skratu (Arc Force).

Ake elektróda zostane prilepená na zváranom diele, zníži sa na minimálnu hranicu skratový prúd (anti/sticking).

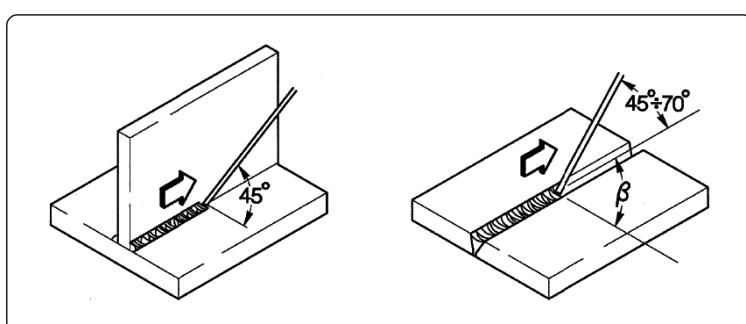

#### Zváranie

Uhol sklonu elektródy sa mení podľa počtu zvarov, pohyb elektródy je vykonávaný normálnym spôsobom s osciláciou a prestávkami na krajoch zvarového šva, týmto spôsobom sa zamedzí príliš veľkému nahromadeniu prídavného materiálu v strede.

#### Odstránenie trosky

Zváranie pomocou obaľovaných elektród vyžaduje odstraňovanie trosky po každom prechode zvaru.

Odstraňovanie je vykonávané pomocou malého kladivka alebo pomocou kefy v prípade drobivého odpadu.

### 6.2 Zváranie metódou TIG (plynulé zváranie)

#### Popis

Princíp zvárania TIG (Tungsten Inert Gas) je založený na elektrickom oblúku, ktorý sa zapáli medzi elektródou s vysokým bodom tavenia (čistý volfrám alebo zliatina volfrámu, ktorého teplota tavenia je približne 3370 °C) a zváraným dielom; atmosféra inertného plynu (Argón) zaistuje ochranu kúpeľa.


Za účelom zabránenia nebezpečných nežiaducích čiastočiek volfrámu v spoji, elektróda sa nesmie nikdy dostať do styku so zváraným kusom, z tohto dôvodu sa pomocou jednotky H.F. vytvára výboj, ktorý na diaľku zapáluje elektrický oblúk.

Existuje aj iný spôsob zapálenia oblúka s obmedzenými nežiaducimi čiastočkami volfrámu: start lift, ktorý nevyužíva vysoké frekvencie, ale začatie skratom pri nízkom prúde medzi elektródou a dielom; vo chvíli, keď sa elektróda zdvihne, vznikne oblúk a prúd sa plynule zvýší až do nastavenej hodnoty zváracieho prúdu.

Za účelom zlepšenia kvality konečnej časti zvarového spoja je dôležité presne kontrolovať dobeh zváracieho prúdu a ďalej je nutné, aby plyn prúdil na zvárací kúpel ešte niekoľko sekúnd po zhasnutí oblúka.

V mnohých prevádzkových podmienkach je užitočné mať k dispozícii 2 zváracie prúdy a ľahko prechádzať z jedného na druhý (BILEVEL).


## Polarita zvárania

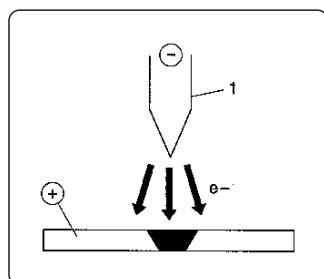

### D.C.S.P. (Direct Current Straight Polarity)

Je to najčastejšie používaná polarita (priama polarita), umožňuje obmedzené opotrebovanie elektródy (1), keďže 70 % tepla sa koncentruje na anóde (diel).


Dosiahnuté kúpele sú úzke a hlboké s vysokou rýchlosťou posuvu a následným nízkym prívodom tepla.

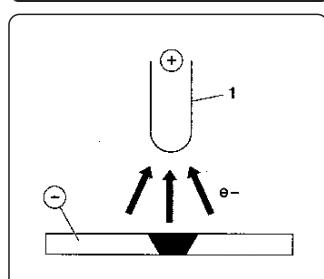

### D.C.R.P. (Direct Current Reverse Polarity)

Je to nepriama polarita a umožňuje zváranie zliatin s vrstvou žiaruvzdorného oxidu s teplotou tavenia vyššou než je teplota tavenia kovu.

Nie je možné používať vysoký prúd, pretože by vyvolal zvýšené opotrebovanie elektródy.

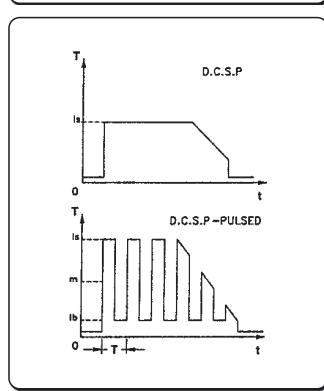

### D.C.S.P.-Pulsed (Direct Current Straight Polarity Pulsed)

Použitie pulzového jednosmerného prúdu umožňuje lepšiu kontrolu zváracieho kúpeľa vo zvláštnych pracovných podmienkach.

Zvárací kúpel je tvorený prúdovými pulzmi ( $I_p$ ), zatiaľ čo základný prúd ( $I_b$ ) udržuje oblúk zapálený; to uľahčuje zváranie tenkých hrúbok s obmedzenou deformáciou, lepším tvarovacím faktorom a vďaka tomu aj menším nebezpečenstvám trhlín za tepla a pôrovitosti. Zvýšením kmitočtu (stredným kmitočtom) sa dosahuje užší, koncentrovanejší a stabilnejší oblúk a vyššia kvalita zvárania tenkých hrúbok.

## Parametre zvárania TIG

Proces TIG je veľmi účinný pri zváraní ako uhlíkových ocelí, tak legovaných ocelí, pre prvý zvar na rúrkach a pre zvary, ktoré musia mať optimálny estetický vzhľad.

Vyžaduje priamú polaritu (D.C.S.P.).

### Príprava návarových hrán


Tento proces vyžaduje dôkladné očistenie návarových hrán a ich starostlivú prípravu.

### Volba a príprava elektródy

Odporúčame použiť volfrámové elektródy s prímesou (2% tória - červené zafarbenie) alebo elektródy s cérom alebo lantánom s nasledujúcimi priemermi:

Rozsah prúdu			Elektróda	
(DC-)	(DC+)	(AC)	$\emptyset$	$\alpha$
3-20 A	-	3-20 A	0,5 mm	30°
15-80 A	-	20-30 A	1,0 mm	30-60°
70-150 A	10-20 A	30-80 A	1,6 mm	60-90°
150-250 A	15-30 A	60-130 A	2,4 mm	90-120°
250-400 A	25-40 A	100-180 A	3,2 mm	120-150°
400-500 A	40-55 A	160-240 A	4,0 mm	150-180°
500-750 A	55-80 A	190-300 A	4,8 mm	150-180°
750-110 A	80-125 A	325-450 A	6,4 mm	150-180°

Elektróda musí byť zahrotená spôsobom označeným na obrázku.

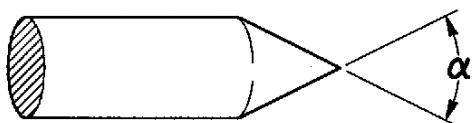

### Prídavný materiál

Mechanické vlastnosti drôtov prídavného materiálu musia byť porovnateľné s vlastnosťami základného materiálu.

Neodporúčame použitie páskov získaných zo základného materiálu, mohli by obsahovať nečistoty spôsobené opracovaním, ktoré by mohli ohroziť kvalitu zvarov.

### Ochranný plyn


Je prakticky vždy používaný čistý argón (99,99 %).

Rozsah prúdu			Plyn	
(DC-)	(DC+)	(AC)	Tryska	Prietok
3-20 A	-	3-20 A	n° 4	5-6 l/min
15-80 A	-	20-30 A	n° 5	6-8 l/min
70-150 A	10-20 A	30-80 A	n° 6	7-10 l/min
150-250 A	15-30 A	60-130 A	n° 7	8-12 l/min
250-400 A	25-40 A	100-180 A	n° 8	10-14 l/min
400-500 A	40-55 A	160-240 A	n° 8	12-16 l/min
500-750 A	55-80 A	190-300 A	n° 10	15-20 l/min
750-110 A	80-125 A	325-450 A	n° 12	20-25 l/min

## 6.3 Zváraní s konštantným posuvom drôtu (mig/mag)

### Úvod

Systém MIG je tvorený zdrojom jednosmerného prúdu, podávačom s cievkou drôtu a plynovým horákom.

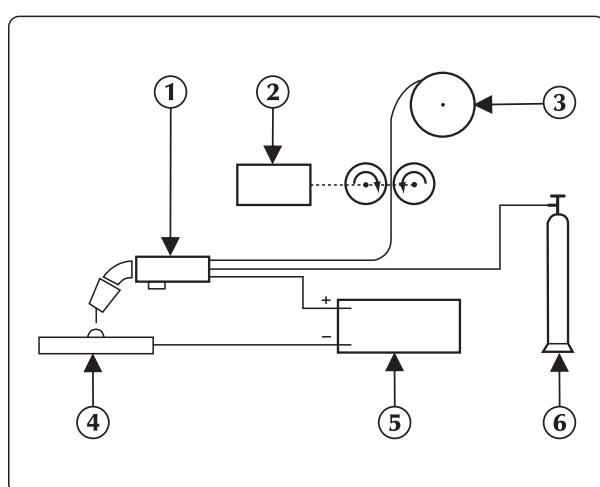

### Ručné zváracie zariadenie

Prúd je prenášaný oblúkom cez tavnú elektródu (drôt s kladnou polaritou);

Pri tomto procese je tavený kov prenášaný na zváraný diel pomocou oblúka.

Podávanie drôtu je potrebné pre dopĺňovanie nanášaného taveného drôtu počas zvárania.


1. Horák
2. Podávač drôtu
3. Zvárací drôt
4. Diel určený na zváranie
5. Generátor
6. Tlaková nádoba

SK

## Zváracie metódy

Prizváraní v ochrannej plynovej atmosfére, spôsobom, ktorým sa kvapky oddelujú od elektródy, určujú jeden z dvoch systémov prenosu.

Prvá metóda je nazývaná "PRENOS SKRATOM (SHORT-ARC)", elektróda sa dostáva do priameho kontaktu s kúpeľom, dochádza teda ku skratu a drôt sa preruší a funguje podobne ako tavná poistka, potom sa oblúk znova zapáli a cyklus sa opakuje.

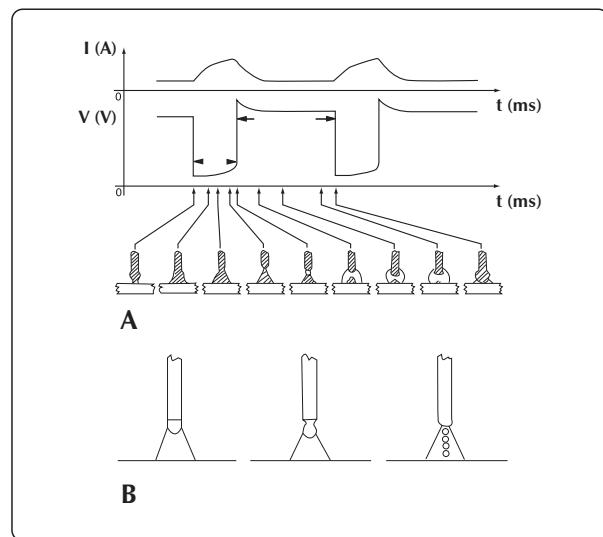

## Skratový prenos sprchový prenos


Ďalšou metódou prenosu kvapiek je takzvaný "PRENOS SPRCHOVÝ (SPRAY-ARC)", pri ktorom sa najskôr kvapky oddelia od elektródy a následne dosiahnu tavný kúpeľ.

## Zváracie parametre


Viditeľnosť oblúka znižuje nutnosť presného dodržovania tabuľiek nastavenia zo strany pracovníka, ktorý má tak možnosť priamej kontroly tavného kúpeľa.

- Napätie priamo ovplyvňuje vzhľad zvaru, avšak rozmery zvarenej plochy sa môžu lísiť v závislosti od požiadaviek pomocou ručného ovládania horáka tak, aby bolo možné dosiahnuť variabilné nánosy pri konštantnom napäti.
- Rýchlosť posuvu drôtu je v priamom vzťahu k prúdu zvárania.

Na nasledujúcich dvoch obrázkoch sú zobrazené vzťahy medzi jednotlivými parametrami zvárania.










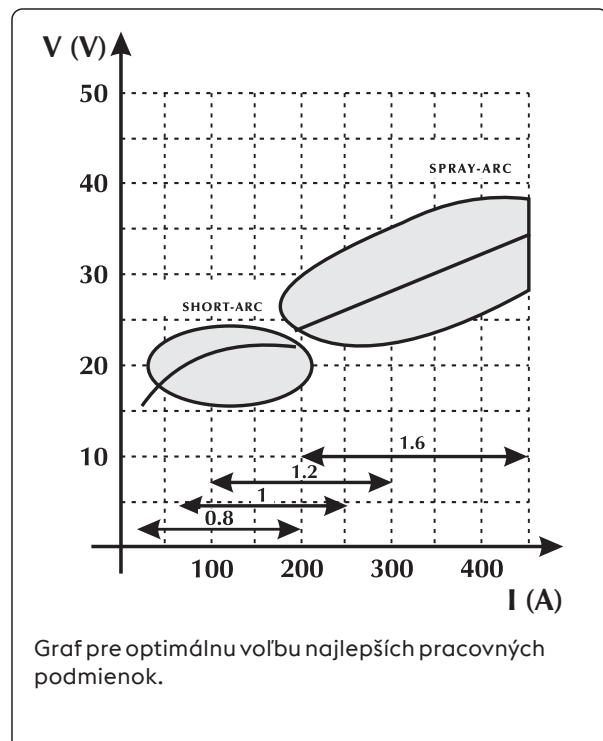


Graf pre optimálnu voľbu najlepších pracovných podmienok.

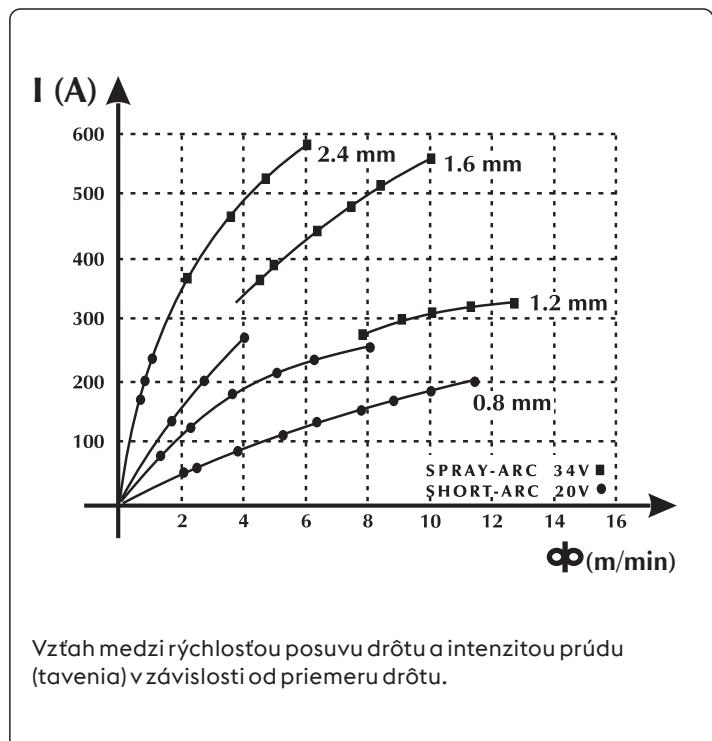


Vzťah medzi rýchlosťou posuvu drôtu a intenzitou prúdu (tavenia) v závislosti od priemeru drôtu.


Orientečná tabuľka pre voľbu parametrov zvárania vzťahujúca sa na najbežnejšie aplikácie a na najviac používané drôty

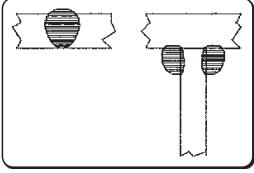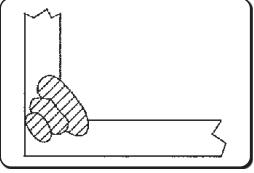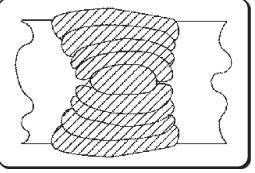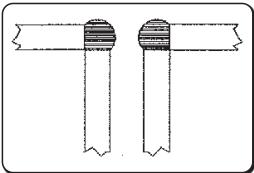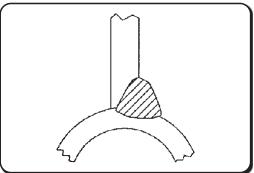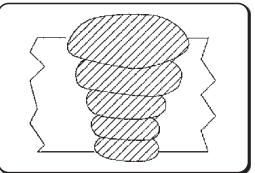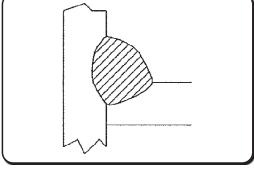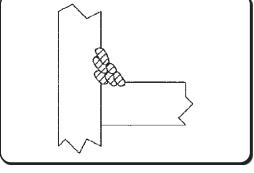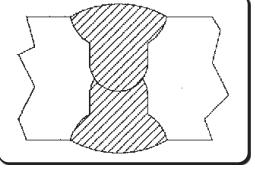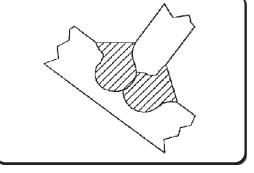Napätie oblúka	$\varnothing 0,8 \text{ mm}$	$\varnothing 1,0-1,2 \text{ mm}$	$\varnothing 1,6 \text{ mm}$	$\varnothing 2,4 \text{ mm}$
<b>16V - 22V SHORT - ARC</b>				
	<b>60 - 160 A</b> Nízka hĺbka prevarenia pre malé hrúbky	<b>100 - 175 A</b> Dobrá kontrola hĺbeky prevarenia a tavenia	<b>120 - 180 A</b> Dobré odtavovanie v rovine a vertikálne	<b>150 - 200 A</b> Nepoužíva sa
<b>24V - 28V SEMI SHORT-ARC (Prechodná zóna)</b>				
	<b>150 - 250 A</b> Automatické uhlové zváranie	<b>200 - 300 A</b> Automatické zváranie s vysokým napäťom	<b>250 - 350 A</b> Automatické zostupné zváranie	<b>300 - 400 A</b> Nepoužíva sa
<b>30V - 45V SPRAY - ARC</b>				
	<b>150 - 250 A</b> Nízka hĺbka prevarenia pri nastavení na 200 A	<b>200 - 350 A</b> Automatické zváranie s niekoľkými vrstvami	<b>300 - 500 A</b> Dobrá hĺbka prevarenia pri zostupe	<b>500 - 750 A</b> Dobrá hĺbka prevarenia a vysoký nános na veľkých hrúbkach


**SK**

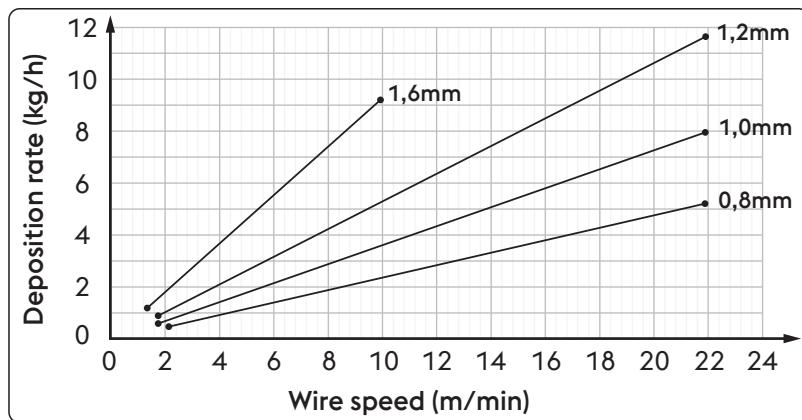**Unalloyed steel**

<b>Ø</b>	<b>Wire speed</b>	<b>Deposition rate</b>
0,8 mm	2,0 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	5,3 kg/h
1,0 mm	1,6 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	8,1 kg/h
1,2 mm	1,6 m/min	0,9 kg/h
	22,0 m/min	11,7 kg/h
1,6 mm	1,2 m/min	1,1 kg/h
	10,0 m/min	9,4 kg/h

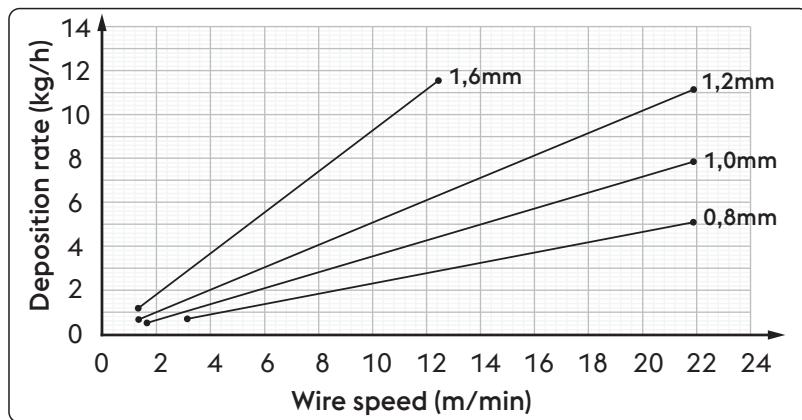**High alloyed steel**

<b>Ø</b>	<b>Wire speed</b>	<b>Deposition rate</b>
0,8 mm	2,0 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	5,3 kg/h
1,0 mm	1,6 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	8,1 kg/h
1,2 mm	1,6 m/min	0,9 kg/h
	22,0 m/min	11,7 kg/h
1,6 mm	1,2 m/min	1,1 kg/h
	10,0 m/min	9,4 kg/h

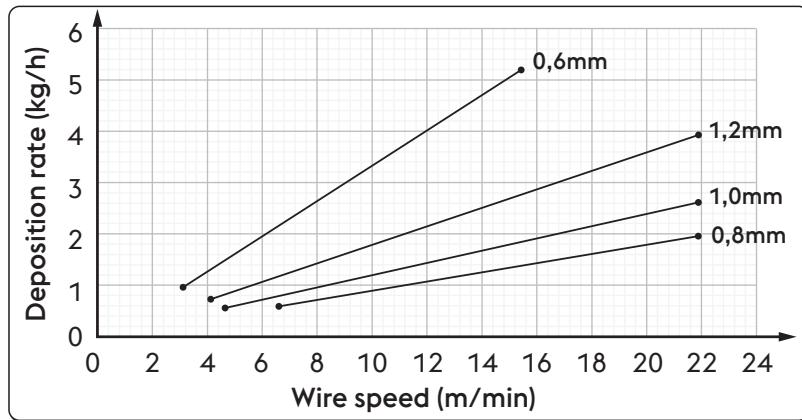**Aluminum alloy**

<b>Ø</b>	<b>Wire speed</b>	<b>Deposition rate</b>
0,8 mm	6,5 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	2,0 kg/h
1,0 mm	4,5 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	2,6 kg/h
1,2 mm	4,0 m/min	0,7 kg/h
	22,0 m/min	4,0 kg/h
1,6 mm	3,0 m/min	0,9 kg/h
	15,5 m/min	5,2 kg/h

## Použité plyny

Zváranie MIG-MAG je definované hlavne typom inertného plynu použitého na zváranie MIG (Metal Inert Gas) a aktívneho plynu použitého pri zváraní MAG (Metal Active Gas).

### - Kysličník uhličitý ( $\text{CO}_2$ )

Ak je  $\text{CO}_2$  použitý ako ochranný plyn, je dosiahnutá vysoká penetračná hĺbka so zvýšenou rýchlosťou postupu a dobrých mechanických vlastností spolu s nízkymi nákladmi na prevádzku. Napriek tomu tento plyn zapríčinuje značné problémy s konečným chemickým zložením spojov, pretože dochádza k strate prvkov s ľahkou oxidáciou a súčasne dochádza k obohateniu kúpeľa o uhlík.

Zváranie čistým plynom  $\text{CO}_2$  predstavuje aj ďalšie problémy, ako je príliš veľký rozstrek a poréznosť spôsobená kysličníkom uhličitým.

### - Argón

Tento inertný plyn je používaný pri zváraní ľahkých zliatin, zatiaľ čo pre zváranie chrómniklových ocelí odolných voči korózii sa pridáva kyslík a  $\text{CO}_2$  v pomere 2 %, to prispieva ku stabilite oblúka a lepšej tvorbe zvaru.

### - Hélium

Tento plyn sa používa ako alternatíva argónu a umožňuje vyššiu penetračnú hĺbku (na veľkých hrúbkach) a vyššie rýchlosťi postupu.

### - Zmes Argón-Hélium

Je dosiahnutá vyššia stabilita oblúku vzhľadom na čisté hélium, vyššia penetračná hĺbka a rýchlosť v porovnaní s argónom.

### - Zmes Argón- $\text{CO}_2$ a Argón- $\text{CO}_2$ -Kyslík

Tieto zmesi sú používané na zváranie materiálov s obsahom železa najmä v podmienkach SHORT-ARC, pretože zlepšujú prívod tepla.

To nevylučuje použitie tejto zmesi aj pri postupe SPRAY-ARC.

Táto zmes zvyčajne obsahuje percento  $\text{CO}_2$ , ktoré sa pohybuje od 8% do 20 % a  $\text{O}_2$  okolo 5 %.

Preštudujte návod na obsluhu zariadenia.

Unalloyed steel / High alloyed steel		Aluminum alloy	
Rozsah prúdu	Prietok plynu	Rozsah prúdu	Prietok plynu
3-50 A	10-12 l/min	3-50 A	10-12 l/min
30-100 A	10-14 l/min	30-100 A	10-15 l/min
75-150 A	12-16 l/min	75-150 A	12-18 l/min
150-250 A	14-18 l/min	150-250 A	14-22 l/min
250-400 A	16-20 l/min	250-400 A	16-25 l/min
400-500 A	18-22 l/min	400-500 A	18-30 l/min

## 7. TECHNICKÉ ÚDAJE

Elektrické charakteristiky <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Napájacie napätie U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC) *	-/-	mΩ
Oneskorená napájacia tavná poistka	25	A
Kumonunikačná zbernice (rozhranie)	DIGITÁLNA	
Maximálny príkon	16.2	kVA
Maximálny príkon	10.9	kW
Príkon v neaktívnom stave	35	W
Účinník (PF)	0.68	
Výkon (μ)	88	%
Cos φ	0.99	
Maximálny príkon v režime I1max	23.2	A
Efektívna hodnota prúdu I1eff	16.5	A
Prúdový rozsah	3÷320	A
Napätie naprázdno Uo (MMA)	61	Vdc
Napätie naprázdno Uo (MIG/MAG)	61	Vdc

\* Toto zariadenie vyhovuje EN / IEC 61000-3-11.

\* Toto zariadenie nie je v súlade s normou EN / IEC 61000-3-12. Pripojenie zariadenia do bežnej (domovej) siete nn je na výlučnú zodpovednosť užívateľa alebo osoby inštalujúcej toto zariadenie. Možnosť pripojenia je potrebné konzultovať s rozvodnými závodmi alebo správcom rozvodnej siete. (Čítajte kapitolu "Elektromagnetické polia a rušenie" - "Klasifikácia zariadenia EMC je v súlade s EN 60974-10/A1:2015").

Zaťažovateľ <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Zaťažovateľ MMA (40°C)		
(X=50%)	300	A
(X=60%)	290	A
(X=100%)	250	A
Zaťažovateľ MMA (25°C)		
(X=80%)	300	A
(X=100%)	290	A
Zaťažovateľ MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	320	A
(X=60%)	310	A
(X=100%)	260	A
Zaťažovateľ MIG/MAG (25°C)		
(X=90%)	320	A
(X=100%)	310	A

Fyzická charakteristika <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Stupeň krytia IP	IP23S	
Trieda izolácie	H	
Rozmery (d x š x v)	620x240x460	mm
Hmotnosť	20.2	Kg
Časť sieťový kábel	4x2.5	mm <sup>2</sup>
Dĺžka sieťový kábel	5	m
Výrobné normy	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

**Elektrické charakteristiky  
TERRA NX 400 PME**

U.M.

Napájacie napätie U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC) *	-/-	mΩ
Oneskorená napájacia tavná poistka	30	A
Kumonuikačná zbernice (rozhranie)	DIGITÁLNA	
Maximálny príkon	22.0	kVA
Maximálny príkon	16.2	kW
Príkon v neaktívnom stave	33	W
Účinník (PF)	0.74	
Výkon ( $\mu$ )	89	%
Cos $\varphi$	0.99	
Maximálny príkon v režime I1max	31.5	A
Efektívna hodnota prúdu I1eff	22.3	A
Prúdový rozsah	3÷400	A
Napätie naprázdno Uo (MMA)	61	Vdc
Napätie naprázdno Uo (MIG/MAG)	61	Vdc

\* Zariadenie využíva EN / IEC 61000-3-11, pokiaľ maximálna povolená impedancia elektrického vedenia v mieste pripojenia do verejnej elektrickej siete (napäťová zásuvka) je menšia alebo rovná predpísanej hodnote impedancie Zmax (Z-impedancia). Ak sa pripojí na verejnú nízkonapäťovú sieť, je na zodpovednosť inštalatéra alebo užívateľa zariadenia zabezpečiť, po konzultácii s prevádzkovateľom distribučnej siete, ak je to potrebné, či zariadenie môže byť pripojené.

\* Toto zariadenie nie je v súlade s normou EN / IEC 61000-3-12. Pripojenie zariadenia do bežnej (domovej) siete nn je na výlučnú zodpovednosť užívateľa alebo osoby inštalujúcej toto zariadenie. Možnosť pripojenia je potrebné konzultovať s rozvodnými závodmi alebo správcom rozvodnej siete. (Čítajte kapitolu "Elektromagnetické polia a rušenie" - "Klasifikácia zariadenia EMC je v súlade s EN 60974-10/A1:2015").

**Zaťažovateľ  
TERRA NX 400 PME**

U.M.

Zaťažovateľ MMA (40°C)		
(X=50%)	400	A
(X=60%)	360	A
(X=100%)	340	A
Zaťažovateľ MMA (25°C)		
(X=80%)	400	A
(X=100%)	360	A
Zaťažovateľ MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	400	A
(X=60%)	360	A
(X=100%)	340	A
Zaťažovateľ MIG/MAG (25°C)		
(X=80%)	400	A
(X=100%)	360	A

SK

**Fyzická charakteristika  
TERRA NX 400 PME**

U.M.

Stupeň krytia IP	IP23S	
Trieda izolácie	H	
Rozmery (d x š x v)	620x240x460	mm
Hmotnosť	22.5	Kg
Časť sietový kábel	4x4	mm <sup>2</sup>
Dĺžka sietový kábel	5	m
Výrobné normy	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

Elektrické charakteristiky <b>TERRA NX 500 PME</b>		U.M.
Napájacie napätie U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC) *	-/-	mΩ
Oneskorená napájacia tavná poistka	40	A
Kumonuikačná zbernice (rozhranie)	DIGITÁLNA	
Maximálny príkon	29.7	kVA
Maximálny príkon	22.2	kW
Príkon v neaktívnom stave	34	W
Účinník (PF)	0.74	
Výkon ( $\mu$ )	90	%
Cos $\varphi$	0.99	
Maximálny príkon v režime I1max	42.1	A
Efektívna hodnota prúdu I1eff	29.7	A
Prúdový rozsah	3÷500	A
Napätie naprázdno Uo (MMA)	61	Vdc
Napätie naprázdno Uo (MIG/MAG)	61	Vdc

\* Zariadenie vyhovuje EN / IEC 61000-3-11, pokiaľ maximálna povolená impedancia elektrického vedenia v mieste pripojenia do verejnej elektrickej siete (napäťová zásuvka) je menšia alebo rovná predpisanej hodnote impedancie Zmax (Z-impedancia). Ak sa pripojí na verejnú nízkonapäťovú sieť, je na zodpovednosť inštalatéra alebo užívateľa zariadenia zabezpečiť, po konzultácii s prevádzkovateľom distribučnej siete, ak je to potrebné, či zariadenie môže byť pripojené.

\* Toto zariadenie nie je v súlade s normou EN / IEC 61000-3-12. Pripojenie zariadenia do bežnej (domovej) siete nn je na výlučnú zodpovednosť užívateľa alebo osoby inštalujúcej toto zariadenie. Možnosť pripojenia je potrebné konzultovať s rozvodnými závodmi alebo správcom rozvodnej siete. (Čítajte kapitolu "Elektromagnetické polia a rušenie" - "Klasifikácia zariadenia EMC je v súlade s EN 60974-10/A1:2015").

Zaťažovateľ <b>TERRA NX 500 PME</b>		U.M.
Zaťažovateľ MMA (40°C)		
(X=50%)	500	A
(X=60%)	470	A
(X=100%)	420	A
Zaťažovateľ MMA (25°C)		
(X=80%)	500	A
(X=100%)	470	A
Zaťažovateľ MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	500	A
(X=60%)	470	A
(X=100%)	420	A
Zaťažovateľ MIG/MAG (25°C)		
(X=80%)	500	A
(X=100%)	470	A

Fyzická charakteristika <b>TERRA NX 500 PME</b>		U.M.
Stupeň krytia IP	IP23S	
Trieda izolácie	H	
Rozmery (d x š x v)	620x240x460	mm
Hmotnosť	27.3	Kg
Časť sieťový kábel	4x6	mm <sup>2</sup>
Dĺžka sieťový kábel	5	m
Výrobné normy	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

## 8. IDENTIFIKAČNÝ ŠTÍTOK

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
TERRA NX 320 PME				N°
3~ EN 60974-1/A1:2019 IEC 60974-10/A1:2015 Class A				
3A/10.0V - 320A/30.0V				
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	320A	310A
		U <sub>2</sub>	30.0V	29.5V
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	300A	290A
		U <sub>2</sub>	32.0V	31.6V
3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub> 400V	I <sub>1max</sub>	23.2A	I <sub>1eff</sub> 16.5A
IP 23 S				

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
TERRA NX 400 PME				N°
3~ EN 60974-1/A1:2019 IEC 60974-10/A1:2015 Class A				
3A/14.0V - 400A/34.0V				
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	400A	360A
		U <sub>2</sub>	34.0V	32.0V
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	400A	360A
		U <sub>2</sub>	36.0V	34.4V
3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub> 400V	I <sub>1max</sub>	31.5A	I <sub>1eff</sub> 22.3A
IP 23 S				

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
TERRA NX 500 PME				N°
3~ EN 60974-1/A1:2019 IEC 60974-10/A1:2015 Class A				
3A/14.0V - 500A/39.0V				
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	500A	470A
		U <sub>2</sub>	39.0V	37.5V
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	500A	420A
		U <sub>2</sub>	40.0V	38.8V
3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub> 400V	I <sub>1max</sub>	42A	I <sub>1eff</sub> 29.7A
IP 23 S				

## 9. VÝZNAM IDENTIFIKAČNÉHO ŠTÍTKA GENERÁTORA

1	2		
3	4		
5	6		
7	9	11	
		12 15 16 17	
8	10	13 15A 16A 17A	
		14 15B 16B 17B	
7	9	11	
		12 15 16 17	
8	10	13 15A 16A 17A	
		14 15B 16B 17B	
18	19	20	21
22		UK CA	CE
			MADE IN ITALY

CE Vyhlásenie o zhode EÚ  
 EAC Vyhlásenie o zhode EAC  
 UKCA Vyhlásenie o zhode UKCA

- 1 Výrobná značka
- 2 Meno a adresa výrobcu
- 3 Typ zariadenia
- 4 Výrobné číslo  
XXXXXXXXXXXXX Rok výroby
- 5 Symbol typu zváračky
- 6 Odkaz na výrobné normy
- 7 Symbol zváracieho procesu
- 8 Symbol pre zdroje, ktoré môžu pracovať v prostredí so zvýšeným nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom
- 9 Symbol zváracieho prúdu
- 10 Napätie naprázdno
- 11 Rozsah minimálneho a maximálneho zváracieho prúdu a zodpovedajúceho napäťa pri záťaži
- 12 Symbol zaťažovateľa
- 13 Symbol zváracieho prúdu
- 14 Symbol zváracieho napäťa
- 15 Hodnoty zaťažovateľa
- 16 Hodnoty zaťažovateľa
- 17 Hodnoty zaťažovateľa
- 15A Hodnoty menovitého zváracieho prúdu
- 16A Hodnoty menovitého zváracieho prúdu
- 17A Hodnoty menovitého zváracieho prúdu
- 15B Hodnoty menovitého napäťa pri záťaži
- 16B Hodnoty menovitého napäťa pri záťaži
- 17B Hodnoty menovitého napäťa pri záťaži
- 18 Symbol pre napájanie
- 19 Napájacie napätie
- 20 Maximálny menovitý napájací prúd
- 21 Maximálny účinný napájací prúd
- 22 Stupeň krytie

## ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON

### Ehitaja

voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY  
Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - [www.voestalpine.com/welding](http://www.voestalpine.com/welding)

deklareerib ainuisikuliselt, et järgmine toode:

TERRA NX 320 PME	55.13.012
TERRA NX 400 PME	55.13.013
TERRA NX 500 PME	55.13.014

vastab EL-i direktiividele:

- 2014/35/EL MADALPINGEDIREKTIIV  
2014/30/EL EMC DIREKTIIV  
2011/65/EL RoHS DIREKTIIV

ning et on kohaldatud järgmisi ühtlustatud standardeid:


- EN IEC 60974-1/A1:2019 WELDING POWER SOURCE  
EN 60974-10/A1:2015 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

Direktiividele vastavust tõendav dokumentatsioon jäääb kontrollimiseks kätesaadavaks eespool nimetatud tootjal.

Igasugused tööd või muudatused, mis pole saanud eelnevat voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. luba, muudavad selle sertifikaadi kehtetuks.

Onara di Tombolo, 03/07/2023

voestalpine Böhler Welding Selco s.r.l.

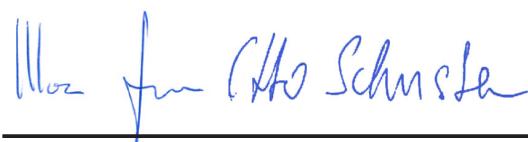

Mirco Frasson  
Managing Directors

Otto Schuster  
Managing Directors

ET

# INDEKS

<b>1. HOIATUS.....</b>	<b>201</b>
1.1 Töökeskkond .....	201
1.2 Kasutajate ja teiste isikute kaitse .....	201
1.3 Kaitse aurude ja gaaside eest.....	202
1.4 Tulekahju/plahvatuse ennetamine .....	202
1.5 Ennetamine gaasiballooni kasutamisel.....	203
1.6 Kaitse elektrilõigi eest.....	203
1.7 Elektromagnetilised väljad ja häiringud.....	203
1.8 IP-kaitseaste .....	204
1.9 Kõrvaldamine .....	204
<b>2. PAIGALDAMINE .....</b>	<b>205</b>
2.1 Tõstmine, transport ja mahalaadimine.....	205
2.2 Seadme asendi valimine .....	205
2.3 Ühendamine .....	205
2.4 Paigaldamine .....	206
<b>3. SÜSTEEMI TUTVUSTUS.....</b>	<b>208</b>
3.1 Tagapaneel .....	208
3.2 Tagapaneel .....	209
3.3 Pesade paneel.....	209
3.4 Eesmine juhtpaneel TERRA NX 400/500 PME .....	209
3.5 Eesmine juhtpaneel TERRA NX 320 PME.....	210
<b>4. HOOLDUS .....</b>	<b>210</b>
4.1 Kontrollige toiteallikat regulaarselt alljärgnevalt.....	210
4.2 Отговорност .....	210
<b>5. TÕRKEOTSING .....</b>	<b>211</b>
<b>6. KASUTUSJUHEND.....</b>	<b>214</b>
6.1 Manuaalne metalli kaarkeevitus (MMA) .....	214
6.2 TIG-keevitamine (pidev kaar) .....	215
6.3 Pidevtraadiga keevitamine (MIG/MAG) .....	217
<b>7. TEHNILISED ANDMED .....</b>	<b>221</b>
<b>8. TRÜKKPLAADI ANDMED .....</b>	<b>224</b>
<b>9. TOITEALLIKA NIMEPLAADI TÄHENDUSED .....</b>	<b>225</b>
<b>10. DIAGRAMM .....</b>	<b>339</b>
<b>11. ÜHENDUSED .....</b>	<b>342</b>
<b>12. VARUOSALOEND .....</b>	<b>344</b>

## SÜMBOLID

-  Vahetu ohtlikust käitumisest tulenev tõsiste vigastuste oht.
-  Juhiseid tuleb kindlasti järgida, et vältida väiksemaid vigastusi või varalist kahju.
-  Tehnilised tööjuhised.





< c ]X\_Y\_Ø\_Y\_attYX\_YYj ]Hua ]gY U'U'U'Uhjgi 'YH bU"GoghYYa YY]hc\j A\ja U'[ ja ÅÄfū'a i i H]">A' [ ] YzYhHjY'\_AYXž  
↑ i \_gYXžf]XYXžhðÖf]ghUX'ä gY]di i h\_g\_c\_i ][\_i j UhY'cgUXY[ Užbhj Ybh]UUhc]f]hž\Ua a UgfUhUghYžfi '\_Li h'U  
j Ñ]XY[ UZ\_hfUUUX]hfi a ]h[ U"Yf[Y'di i Xi Hf[Y'\Ua a UgfUttU]Xž\_i ]fUUUX]YtYUbX U'kðÖhUV"FUUX]YtYUbX U'Y  
dU][ U'XUh X'\_U]hYgYgYU]gY'\_Ugi h\_g a i i ha ]bY'cb' Ø]a U'h'c\h[\_'U'j UVUghUV'ccchU][ Ugi [ i gYghj Ugh h\_gYgh  
j ][ Ugh gYj Ñjj UfU]gY\_U\↑ di \i "



HfUUUX]UUX]a ]gY'U'ettYUbXa ]gY U'U'Y]hc\]dYUX\c]XUA ≠ !#A 5; !dÑ'Yh]A\YXi gYg"  
J A'↑ j hfUUUhj ÑjV Hñg]gY'h\_U\↑ ghUXU\_Ag]zbA[ i 'Ugj'a ]"



Yf[ Y'di i Xi Hf[ Y'AgU'\_YYj ]HUh X'YgYa Y]Xž\_i bU'\_i a i gj ÑjV'dÑ\↑ ghUXUHñglgY]X'dÑ'Yh g]"  
>Af[ [ Y'\_Ñl\_]YY'bYj U'h\_jfY'XUh X'YtYj UUh gUV]bNi g]X'\_U'\_YYj ]Hua ]gA'f[ gYH'kðÖXY'U'U'z\_i bU'\_YYj ]h g'ÅA[ ]X'  
j Ñjj UX'YgYa YH'\_O'Ygh'U\h a ]gY U'U'U'U\h j "U"



J YYbXi [ YzYhdÑ'Yh]c'Y\_g'U\h bi XYbbYgY'Y[ U'gYch X'kð]Xžbh\cc'XUa ]gh"



J YYbXi [ YzYh'U'i Hua ]ga ccXi 'c'Y\_gj A'U'Ø]HUh X'zYbbY'\_i ]j ÑHUhY'U'i h\_g YXY'\_i hcfi X'U'j"hf fi XYghj A'↑ j  
\_i i a j YXY'\_j ÑjV'dÑ\↑ ghUXUdÑ'Yh g]"



< c ]X\_Yg\_a UUV]ca d'Y\_h\_ÅYdÅfUgh'  
Yf[ Y'U'U\b]bbU\_YØ\h]dÑ'Yh g]j Ñj'a i i Xj ][ Ugh g]



HU[ U[ YYbbYkðÖh'U\i a ]ghhðO\_c\Uc\i h\_gzYhj A'j]XU]b)a Yghj Ñjj UfU'↑ i g]\_i '\_U\↑ ghUa ]gh"

### 1.3 Kaitse aurude ja gaaside eest



?YYj ]Hua ]gY' hY\_\_j UXUi fi Xz[ UUg]X'Uhc'a j Ñjj UX'\_U\↑ ghUXUHjY'hYfj ]gh"  
HUH X'c'i XYgj Ñjj UX'\_YYj ]Hua ]gUi fi X'dÑ\↑ ghUXUj A\\_]j Ñj'\_U\↑ ghUXUfUgYXUhYbU]ghY'ccchY]X"

Yf[ Y'c]X\_YdYUX'\_YYj ]Hua ]gY' UUg]UUi fi XY'Å\YXU"

HU[ U[ YhðO\_c\Ug\_ccfU']j Ybh]Uhj]ccbzc' [ i g]g]ccXi g]\_j Ñjgi bXj Ybh]Uhj]ccb"

9VUd]gUj Uj Ybh]Uhj]ccb]\_ccfU'hi'YY'\_Ugi HXUa Ug]\_U\]b[ Ua ]gUdUfUUh]"

9f]h'\_lhgUghYgc'i XYg'\_YYj ]Hua ]gY'dYUVj A'Ugdcc'kððU'Uj ]jV]a U'\_c'YY[ "

Yf[ Y'\_Ugi HU[ Yj Ybh]Uhj]ccb]Uc\_g\Udb]\_i "

?cbhfc'[[ Yz'\_Ug'\_Ui fi XY'\_j Å'Uhn'a Y'kððUV" GY'Y\_g' j ÑffY'[ Y' fY[ i 'UUfgY'h'\_U\↑ '\_Y' j Å'Uhn'a VY[ UUg]XY'\_c[i gh  
c'i h\_gbñi YH'ghbA]XUh X'\_c[i gY[ U"

5i fi XY'\_c[i g'\_U'c\h'\_i g'\_c'YbYV'\_Ugi HUh X'\_dÑ]a YHj]gž hñ]hYa YHj]gž a ]XU'\_Ugi HUhU\_gY'\_YYj ]h gXYH]XY di \UghUa ]gY'U'bY]ha ÅAfYH'YYa U'XUa ]gY\_g">Af[ [ YhcchU'↑ \]gYX'\_ccgH\b]]gY'UbXa Y'Y\Y'c'Yj UhY'↑ \gHj[U"

Yf[ Y'\_YYj ]HU[ Y'a ÅÄfXYYYa U'Xi g]j Ñjj Afj ]a ]gUua UX'Å\YXi gYg"

GYUX\_X'Y[ UUg]g]b]Xf]Xj A'jh]b[ a i gYggj Ñj]YUj Ybh]Uhj]ccb][ U'\_c\HUXYggY"

### 1.4 Tulekahju/plahvatuse ennetamine



?YYj ]Hua ]bYj ÑjV'dÑ\↑ ghUXUh'Y'\_U\↑ g]X'\_U#\Ñj'd'\_U\j Uh g]"

Di \UghU[ YhððU'U'U'Øa Vf]hgYj U'U][ Ugi [ i gYghdÑ'Yj Ughj Ñjg]g]tt]a ]gc\h'\_i gha UhYfU'gh'U'cV'Y\_h]XYgh"

DÑ'Yj UX'a UhYfU'X'dYUj UX'c'Ya U'\_YYj ]Hua ]gU'Ughj A\Ya U'h%a'f' )'U'U'U'Ui [ i gYj Ñjg]]gH' YVbYYX'g]V]j U'hj Uf'YghUXU"

GAXYa YX'\_U'Nñ[ i j UX'c'gU'\_YgYXj Ñjj UX'dU]g\_i XUj A[ U'\_Ui [ YYY'\_U'dA'AgYXU'Øa Vfi gYggY ]gY[ ]'AV]j A]Ygh'Uj UX'Y'C' [ YYf]h  
hñ\Y'YdUbY'\_zYhH]U'XU]b)a Ygh'Uj UfU'c\i h\_g"

Yf[ Y'\_YYj ]HU[ YfÑi U'c'Yj Uh'a U'i h]h'Å\YXi gYg"

Yf[ Y'\_YYj ]HU[ Y'\_g'Yh'Xa U'i h]h'j Ñjhcfi XY'\_Å\YXi gYg" C' [ Yhcfi XYj Ñj]a U'i h]h'\_YYj ]Hua ]gY'Yf]h]h\Y'YdUbY'\_]gY[ ]g]gjz\_i  
bYYX'cb'Uj Uh'XzHñ'UX'\_U'dÑ\U'\_i hdi \UghUj X"= Ugi [ i bY[ UUgjz\_Øh gYzÑj]j Ñj]a i i 'gUfbUgYU]bY'ÅA'\_j ÑjV'dÑ\↑ ghUXU  
d'U\j Uh gY"

Yf[ Y'\_YYj ]HU[ Y'\_c\HUXYg]i gcb'd'U\j Uh g]c\h'\_i hc'a i z[ UUg]j ÑjUi fi "

J YYbXi [ Y'\_YYj ]Hua ]gY'ÑdYHj]a ]gY'zYhj cc'i U'c'Yj U'Y'Y]g]U'\_g'\_c[ Ya UHj'\_c\_i di i h'XU'Ø'Y[ ]cgjU[ Uža ]gcb'Ø'YbXUh X  
a UUbXi g]U'Y'U'U"

< c ]X\_YhðO\_c\U'Å\YXi gYggcV]j U]X'\_i g]h h\_g U'YbXY]X"

## 1.5 Ennetamine gaasiballooniide kasutamisel



J ÄÀfjg[ UUgj`VU`ccb]X`g]gU`XUj UX`fÑ\i`U``c`Yj Uh[ UUgj`U`j Ñ]j UX`d`U\j UHUXUž\_i`]a`]b]a UU`gYX`hfUbgdcfhja`]gYž`UXi g]Ua`]gY`U`Ugi HUa`]gY`c\i`h`Xhb[`]a`i`gYXdc`YhA]XYH X"

6U`ccb]X h`YY`\_]bb]HUXU`gcV]j UhY`j U\YbX]hY[ Uj Yfh]UU`gY`hgY]buj Ñ]a i i`hcY`\_Ø[ YgY`]gY`hžYhbYYX Y]gUU\_g\_i`\_i XUj Ñ]\_c`Ya UHJa`]`Y[ U[`\_c`\_i`dÑf`UHj`"

?YYfU`Yj Ybh]]`\_cf`hfUbgdcfX]`U`Ugi`H`gY`Yj Ñh`U`U\_gb]b[ dÄfUgh`\_YYj`]HUa`]gY`NdYHJa`]ghU`Uhj`dYU`Y"

Ýf[ Y`Äh`Y VU`ccbY`chgYg`dA]\_YgYj U[ i`gY`Äfg\_i`XY`h`a`dYfUh`i`fja`i`h`ghYz`][ U`\_Ñf[ YhY`j Ñ]ÄÀfa`i`g`\_Y`h`a`dYfUh`i`fjXY`\_AttY`Yf[ Y`Äh`Y VU`ccbY`][ U'a`UXU`UH`j Ñ]\_Ñf[ YhY`h`a`dYfUh`i`fjXY`\_AttY"

6U`ccb]XY`\_A\YXi`gYgY`]h\`\_Ugi`HUUXU`U\h]gh`YY`\_]zYY`\_hf]\_UUfhdÑ`YhY]X`j Ñ]YY`\_hcc`XYžgUa`i`h`Y`]h\`\_bYbXY`\_A\YXi`ggY`sattuda`\_ÑÑ[ i`j`a`UhYf`U`"

„XfYY[ Y`cbžYh`YYj`]h`gl`U`Y`Y\_hf]U\Y`UXY`]h\`\_sattuda`VU`ccb]XY`\_A\YXi`ggY`"

Ýf[ Y\c]X`YdYUXVU`ccb]j`Ybh]]`Uj`Ua`]gY`[ UUg]chgU`\_i`\_i`fYg`"

Gi`[ Y`YU`Uh]VU`ccb]j`Ybh]]`\_i`c`Yh`\_YYj`]HUa`]gY`NdYHbi`X`"

FÑ\i`U``c`Yj`Uh[ UUg]VU`ccb]Y`]h\`\_a`]b[`\_i`\_i`\_YYj`]HUUXU`"

Gi`fi`Ñ\i`VU`ccb]Y`]h\`\_i`bU[`chgY`Ø`YbXUXU`a`UglbU`fÑ\i`fYXi`\_hcf][`U`FÑ\j`Ñ]V`c`\_U`gi`i`fYa`fYXi`\_hcf]j`Ñ]a`Y`\_i`gYghžgY`Y`HJ[`U`Äf`Y`j`Ñ]V`fYXi`\_hcf`d`U`j`UHUXU`"

## 1.6 Kaitse elektrilöögi eest



9Y\_hf]\_OÖ\_j Ñ]V`HuddU`"

Ýf[ Y`di`i`Xi`HU[ Yj`cc`i`U``c`Yj`Uj`X`cg]`\_YYj`]HUa`]ga`]ggøghYYa`]gYYgj`Ñ]j`A`Ugž\_i`\_YYj`]HUa`]bY`cb`U`hjj`bY`fñ`N`Yh]Xžd`Øghc`]Xž`a`UUbXi`g`\_UUV`]XžYY`\_hfc`c`X`Xž`\_i`ha`YXžfi`\_i`X`U`dcc`]X`cb`YY`\_hf`]gY`h`\_YYj`]h`gU`Y`U`[ U`Ø`YbXU`h`X`"

J`YYbXi`[ YžYhgo`ghYYa`c`Y`g`Y`\_hf`]gY`h`gc`YYf`h`X`?Ugi`HU[ Y`gY`Y`\_g`\_i`]`]U`i`gY`X`U`d`Ñf`U`bXU`Xža`]gcb`a`U`Ud`]bb`U`ghd`]]`gU`U`h`gc`YYf`h`X`"

?cbhfc`][ Yž`UggøghYYa`cb`\_cffU`\_i`\_hgc`\_]ggY`Ø`YbXU`h`X`U`h`c`]XY`cb`a`U`U`bXi`gY`U`Ø`YbXU`h`X`"

Ýf[ Y`di`i`Xi`HU[ Y`\_U`hd`Ñ`Yh]h`j`Ñ]\_U\h`Y`Y`\_hfc`c`X`\_c`X`\_i`h`g`Ua`UU`Y`"

?i`]h`bb`Yh`YY`\_hf`\_OÖ\_`\_j`d`YU`HJ[ Y`\_YYj`]HUa`]bY`chgY`c`Y`"

## 1.7 Elektromagnetilised väljad ja häiringud




GjgYa`]g`U`j`A`\_a`]g`gøghYYa`\_UUUV`Y`X`\_hV`j`cc`\_hY`\_hU`\_UUUV`]h`\_U`gYUXa`Y`\_A\YXi`gYg`Y`Y\_hfca`U`[ bYh`]gY`j`A`\_U`"

9Y\_hfca`U`[ bYh`]gYXj`A`\_UXj`Ñ]j`UX`gY`[ UXU`a`Ñb]b[ U`X`gYUXa`Y`]XžbU`[ i`gØXUa`Yghja`i`U`U`hcf]X`j`Ñ]\_i`i`XY`U`d`U`UUX`X`"



GØXUa`Yghja`i`U`U`hcf]hY`[ U`g`\_i`X`d`YUj`UX`YY`bYj`U`h`U`fgh`[ U`b`ñi`d`]X`Ua`U`z`Yb`Y`\_i`]h`\_j`UX`\_Ug`HU`U`U`f`\_YYj`]h`g`"

### 1.7.1 EMC-klassifikatsiooni aluseks on standard: EN 60974-10/A1:2015.

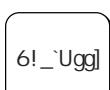

6!\_`Ugg]gYUXYj`UgHUVY`Y\_hfca`U`[ bYh`]gY`Ø`X`i`j`i`gY`b`ñi`Yh`Y`\_h`a`]gcb`j`U`U`\_i`X`h`O`gh`gl`U`Y`Ua`i`\_Yg`\_cb`XUXY`g`g`Y`Ua`i`d`]f`cb`XUXY`g`\_i`g`YY`\_hf`Y`b`Y`f`[ j`U`[ U`j`U`f`g`H`U`U`g`Y`U`j`U`\_i`a`UXU`d`]b[ Y`!`h`j`h`j`Nf`[ i`\_U`i`X`i`"5!\_`Ugg]gYUXa`Y`di`i`"j`N`V`b`Y`b`X`Y`g`U`g`\_c`H`U`X`Y`g`b`]]`h`j`i`g`\_i`'A`f`b`[ i`\_i`\_U`\_]f`[ i`g`A`f`b`[ i`h`ñt`tu`c`U`f`U`g`\_i`g`YY`\_hfca`U`[ bYh`]gY`Ø`X`i`j`i`g`Y`h`U`[ Ua`]g`Y`[ U`"

@gU`h`Y`Uj`Yh`Y`U`h`Y`d`YU`h`\_gh`HF`??D@558=5B8A98j`Ñ]H9<`B=@G985B8A98"

## 1.7.2 Paigaldamine, kasutamine ja ala kontrollimine

Seadme tootmisel on lähtutud harmoneeritud standardist EN 60974-10/A1:2015 ja tegu on A-KLASSI seadmega. Seda üksust tohib kasutada ainult profitasemel, tööstuskeskkondades. Tootja ei vastuta ühegi kahjustuse eest, kui seda kasutatakse koduses keskkonnas.



Kasutaja peab oma tööd tundma ja vastutab seega seadme tootja juhistele vastava paigaldamise ja kasutamise eest. Elektromagnetilise häiringu tuvastamisel peab kasutaja probleemi lahendamaja kasutama vajadusel selleks tootja tehnilist abi.



Igal juhul tuleb elektromagnetiliste häiringute probleemi vähendada, kuni need ei tekita enam probleeme.



Enne selle aparaadi paigaldamist peab kasutaja hindama võimalikke elektromagnetilisi probleeme, mis võivad ümbruses tekkida, pidades seejuures eriti silmas läheduses viibivate isikute tervislikku seisundit, nt südamestimulaatorite või kuulmisaparaatide kasutamist.

## 1.7.3 Vooluvõrgu nõuded (vt tehnilisi andmeid)

Suure võimsusega seadmed võivad vooluvõrgu põhivoolu tarbimise töttu mõjutada võrgu kvaliteeti. Seepärast tuleb teatud seadmete puhul kasutada ühendamispürruid, mis mõjutavad maksimaalset lubatud nävitakistust ( $Z_{max}$ ) või vajalikku nõutud minimaalset vooluvõrgu jöudlust ( $S_{sc}$ ) avaliku vooluvõrgu ühenduspunktis (PCC) (vt tehnilisi andmeid). Sellisel juhul lasub paigaldajal või kasutajal vastutus kontrollida, vajadusel pidades nõu jaotusvõrgu operaatoriga, kas seadet võib ühendada.

Häiringu korral võib olla vajalik võtta tarvitusele lisameetmed, nt toitevõrgu filtreerimine. Lisaks tuleb kaaluda, kas toitekaabel tuleks varjestada.

Lisateavet leiate peatükist: TEHNILISED ANDMED.

## 1.7.4 Ettevaatusabinõud kaablite osas

Järgige alolevaid juhiseid, et vähendada elektromagnetiliste väljade mõju.

- Võimalusel paigaldage ja kinnitage maandus- ja toitekaablid koos.
- Kaablit ei tohi mitte mingil juhul ümber keha mähkida.
- Ärge viibige maandus- ja toitekaablite vahel (hoidke mõlemaid ühel pool keha).
- Kaablid peavad olema võimalikult lühikesed, võimalikult üksteise lächedal ja maapinna ligidal.
- Seadke seade keevituslast kaugemale.
- Kaablid ei tohi olla muude kaablite läheduses.

## 1.7.5 Maandusühendus

Tuleb jälgida, et kõik keevitamisseadme komponendid maandataks. Maanduse loomisel tuleb lähtuda kohalikest eeskirjadest.

## 1.7.6 Töödeldava eseme maandamine

Kui ese pole maandatud elektriohutuse töttu või oma suuruse ja asukoha töttu, võib eseme maandamine vähendada emissioone. Ei tohi unustada, et eseme maandamine ei tohi kasutajat suuremassesse ohtu seada ega kahjustada muid elektriseadmeid. Maanduse loomisel tuleb lähtuda kohalikest eeskirjadest.

## 1.7.7 Varjestus

Läheduses olevate teiste kaablite ja seadmete selektiivne varjestus võib vähendada elektromagnetilise häiringu probleeme. Erikasutuse puhul tuleb arvestada kogu keevitamisseadme varjestusega.

## 1.8 IP-kaitseaste



**IP23S**

IP

- Ümbris takistab ohtlike osade sõrmedega puudutamist ja ei lase sisse tungida tahkistel, mille läbimõõt on suurem või võrdne 12,5 mm.
- Ümbris kaitseb 60° nurga all sadava vihma eest.
- Ümbris kaitseb sissetungiva vee kahjuliku mõju eest, kui seadme liikuvad osad ei tööta.

## 1.9 Kõrvaldamine



Elektriseadmeid ei tohi visata olmeprügi hulka!

Kooskõlas elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitleva Euroopa direktiivi 2012/19/EL ja selle rakendamisega siseriiklike seaduste kohaselt tuleb elutsükli lõppu jõudnud elektriseadmed eraldi kokku koguda ning taaskasutuskeskusesse saata. Seadme omanik peab kindlaks tegema kohalike asutuste kaudu, millised on volitatud kogumiskeskused. Selle Euroopa direktiivijärgimisega aitab kaitsta keskkonda ja inimeste tervist!

» Konsulteerige täpsema info saamiseks veebisaiti.

## 2. PAIGALDAMINE



Paigaldada tohib ainult tootja volitustega oskuspersonal.



Veenduge, et paigaldamise ajaks oleks toide vooluvõrgust lahutatud.



Toiteallikate mitmekordne ühendamine (jadamisi või paralleelselt) on keelatud.

### 2.1 Tõstmine, transport ja mahalaadimine

- Seadmeli on käes transportimiseks käepide.
- Seadmeli pole erilisi töstevahendeid.
- Kasutage kahveltõstukit ja jälgige, et generaator ei saaks ümber kukkuda.



Ärge alahinnake seadme kaalu, vaadake tehnilisi andmeid.

Ärge liigutage rippuvat koormat üle inimeste või asjade ega jätkte nende kohale.

Ärge pillake seadet maha ega avalda sellele liigset survet.



Ärge töstke üksust käepidemest.

### 2.2 Seadme asendi valimine



Järgige allolevaid reegleid.

- Tagage lihtne juurdepääs seadme juhtseadistele ja ühendustele.
- Ärge paigaldage seadet väga kitsastesse oludesse.
- Ärge paigaldage seadet kallakutele, mis on horisontaalpinna suhtes rohkem kaldus kui 10°.
- Paigaldage seade kuiva, puhtasse ja piisava õhutusega kohta.
- Kaitske seadet vihma ja päikese eest.

### 2.3 Ühendamine



Seadmeli on olemas toitekaabel vooluvõrku ühendamiseks.

Süsteemi toite jaoks sobivad alljärgnevad variandid:

- kolmefaasiline, 400 V;

Seadme töö on garanteeritud, kui pingi jäääb nimiväärtuse tolerantsipiiri  $\pm 15\%$  sisse.



Vigastuste vältimiseks või seadme kahjustamiseks tuleb valitud toitepinget ja kaitsmeid kontrollida ENNE masina toitevõrku ühendamist. Lisaks kontrollige, kas kaabel on ühendatud pesasse, milles on olemas maandusühendus.



Seade võib töötada generaatori jõul, kui see tagab stabiilse, tootja poolt nõutud toitepinge, mis jäääb köikide tööttingimustele ja maksimaalse nimivõimsuse korral tolerantsipiiri  $\pm 15\%$  sisse. Tavaliselt soovitame kasutada generaatorikomplekte, mis on kaks korda võimsamat ühefaasilise toite nimivõimsusest või 1,5 korda võimsamat kolmefaasilise toite nimivõimsusest. Soovitame kasutada elektrooniliselt reguleeritavaid generaatorikomplekte.



Kasutajate kaitmiseks peab seade olema korralikult maandatud. Toitepingel on olemas maandusujuhe (kollane-roheline), mis tuleb ühendada maandusega pistikupesasse. Kollast-rohelist juhet ei tohi MITTE KUNAGI kasutada muude pingemuutustega. Kontrollige, kas kasutatud seadmes on maandus olemas ja pistikupesad on töökorras. Kasutage ainult sertifikaadiga pistikuid, mis vastavad ohutusnõuetele.




Elektriühenduse peab looma elektrik, kellel on olemas vajalikud oskused ja tehniline kvalifikatsioon; seejuures tuleb lähtuda seadme paigaldusriigis kehtivatest eeskirjadest.

## 2.4 Paigaldamine

### 2.4.1 Ühendamine käsikaarkeevituse (MMA) jaoks




Joonisel näidatud ühenduse tulemuseks on vastupidise polaarsusega keevitamine.  
Otsepolaarsusega keevituse jaoks vahetage ühendused omavahel.

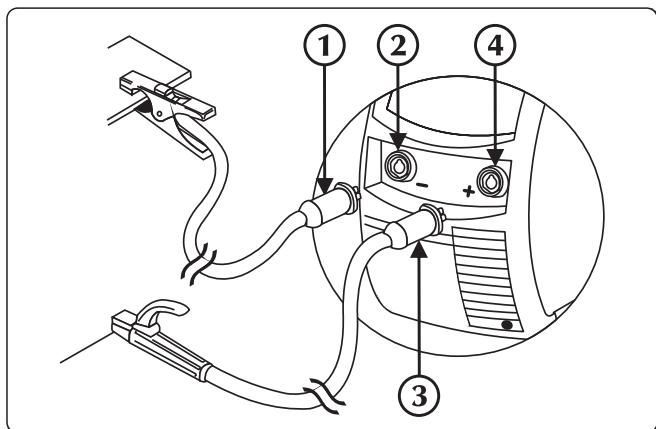

- ① Maandusklambi pistik
- ② Negatiivne toitepesa (-)
- ③ Elektroodihoidik-klambi pistik
- ④ Positiivne toitepesa (+)

- Ühendage maandusklemm toiteallika miinuspesaga (-). Sisestage pistik ja keerake päripäeva, kuni kõik osad on kinnitatud.
- Ühendage elektroodihoidik toiteallika plusspesaga (+). Sisestage pistik ja keerake päripäeva, kuni kõik osad on kinnitatud.


### 2.4.2 Defektieemalduse ARC-AIR ühendus

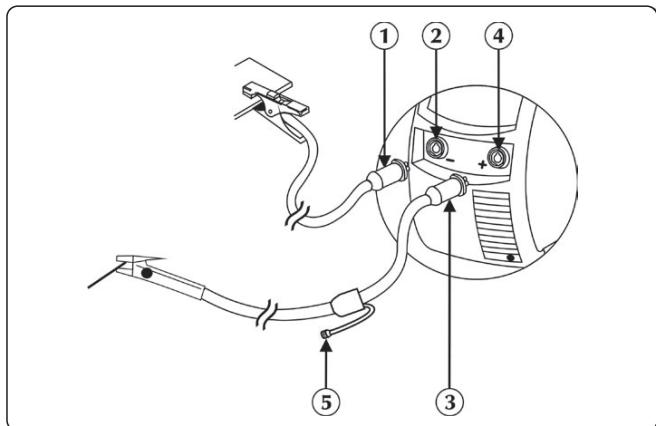

- ① Maandusklambi pistik
- ② Negatiivne toitepesa (-)
- ③ ARC-AIRi klambi konnektor
- ④ Positiivne toitepesa (+)
- ⑤ Õhuvoooliku konnektor

- Ühendage maandusklemm toiteallika miinuspesaga (-).
- Ühendage ARC-AIRi klambi juhtme konnektor generaatori positiivse (+) pistikupesaga.
- Ühendage õhutoru liitmik eraldi õhuvarustusega.

### 2.4.3 Argoonkeevituse (TIG) ühendus

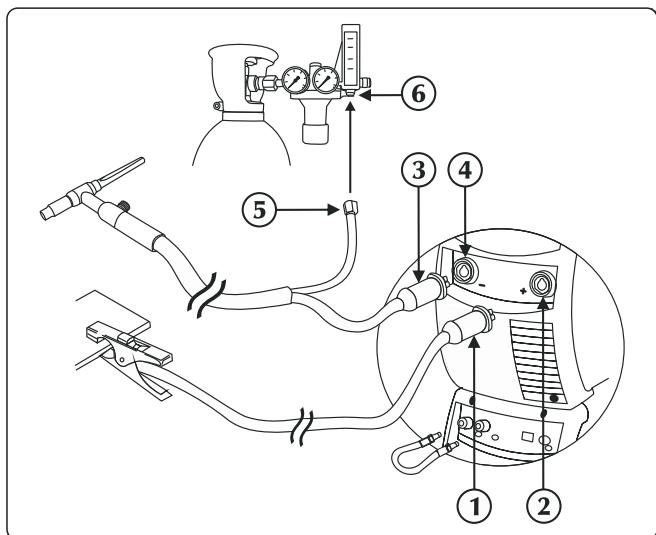

- ① Maandusklambi pistik
- ② Positiivne toitepesa (+)
- ③ TIG-põleti kinnitus
- ④ Taskulambipesa
- ⑤ Gaasitoru pistik
- ⑥ Röhureduktorile

- ▶ Ühendage maandusklemm toiteallika plusspesaga (+). Sisestage pistik ja keerake päripäeva, kuni kõik osad on kinnitatud.
- ▶ Ühendage TIG-põleti liitmik toiteallika põletipesaga. Sisestage pistik ja keerake päripäeva, kuni kõik osad on kinnitatud.




Kaitsegaasi voolu saab reguleerida kraaniga, mis on tavaliselt põleti küljes.


- ▶ Ühendage põleti gaasivooliku liitmik eraldi gaasivarustusega.
- ▶ Ühendage põleti veetoru (punast värv) jahutusüksuse sisendi kiirliitmikuga (punast värv).
- ▶ Ühendage põleti veetoru (sinine värv) jahutusüksuse väljundi kiirliitmikuga (sinine värv).

#### **2.4.4 MIG/MAG-keevituse ühendus**

- ▶ Ühendage põleti veetoru (punast värv) jahutusüksuse sisendi kiirliitmikuga (punast värv).
- ▶ Ühendage põleti veetoru (sinine värv) jahutusüksuse väljundi kiirliitmikuga (sinine värv).

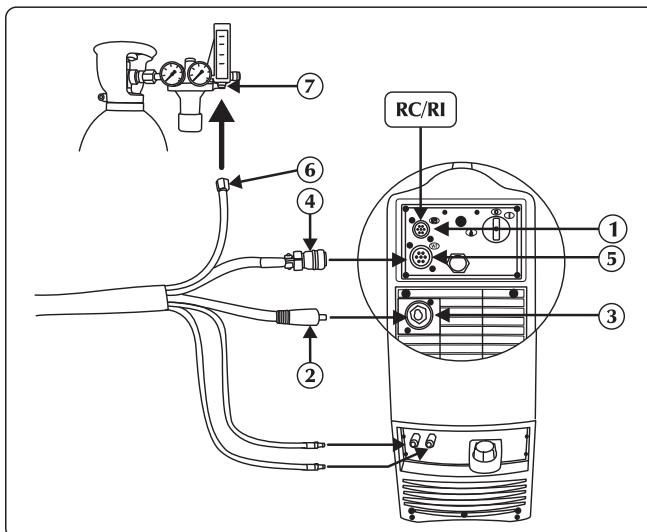


- ① Signaalikaabli (CAN-SIIN) sisend
- ② Toitekaabli
- ③ Positiivne toitepesa (+)
- ④ Signaalikaabel
- ⑤ Signaalikaabli sisend (CAN-BUS) (kaablikimp)
- ⑥ Gaasitoru
- ⑦ Gaasitoite liitmik

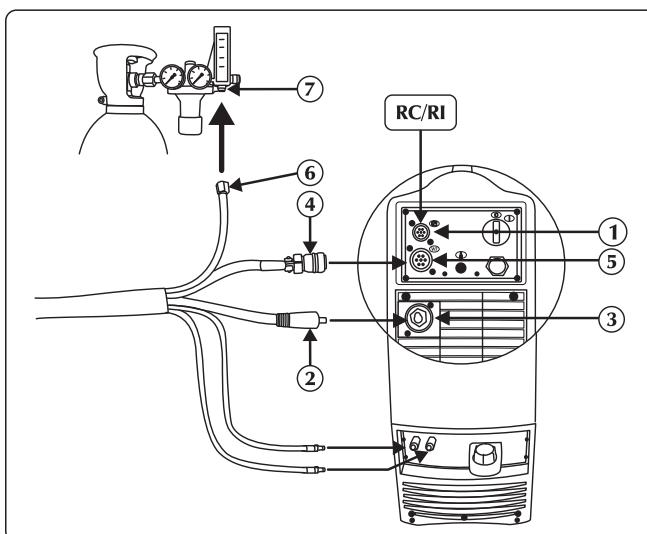

- ① Signaalikaabli (CAN-SIIN) sisend
- ② Toitekaabli
- ③ Positiivne toitepesa (+)
- ④ Signaalikaabel
- ⑤ Signaalikaabli sisend (CAN-BUS) (kaablikimp)
- ⑥ Gaasitoru
- ⑦ Gaasitoite liitmik


- ▶ Ühendage toitekaabel sobiva pistikupesaga. Sisestage pistik ja keerake päripäeva, kuni kõik osad on kinnitatud.
- ▶ Ühendage signaalikaabel sobiva liitmikuga. Sisestage liitmik ja pöörake röngasmutrit päripäeva, kuni masinaosad on nõuetekohaselt kinnitatud.
- ▶ Ühendage gaasivoolik balloonirõhu reduktorklapiga või gaasivarustuse liitmikuga. Reguleerige gaasivoolu vahemikus 10 kuni 30 l/min.
- ▶ Ühendage veetoru (sinist värv) jahutusüksuse väljundi kiirliitmikuga (sinist värv).
- ▶ Ühendage veetoru (punast värv) jahutusüksuse sisendi kiirliitmikuga (punast värv).

ET

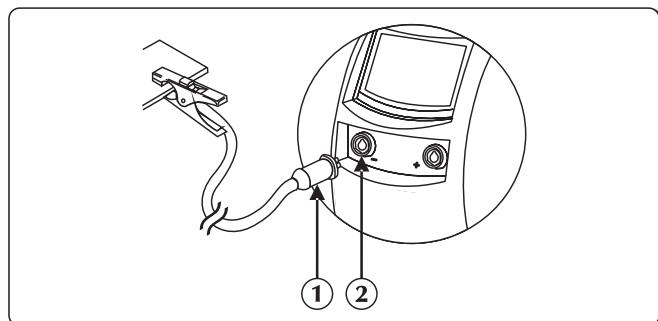

- ① Maandusklambi pistik
- ② Negatiivne toitepesa (-)

► Ühendage maandusklemm toiteallika miinuspesaga (-). Sisestage pistik ja keerake päripäeva, kuni kõik osad on kinnitatud.

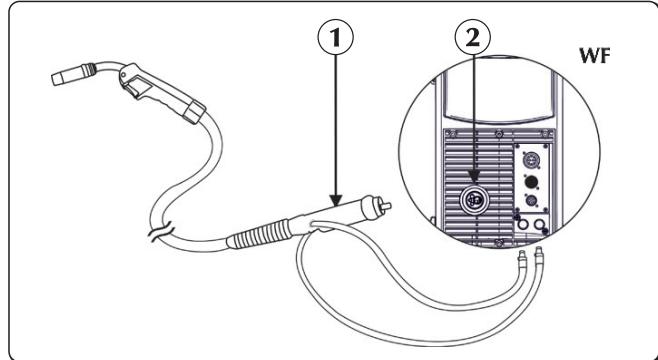


- ① Pöleti kinnitus
- ② Taskulambipesa

- Ühendage pöleti veotoru (sinine värv) jahutusüksuse väljundi kiirliitmikuga (sinine värv).
- Ühendage pöleti veotoru (punast värv) jahutusüksuse sisendi kiirliitmikuga (punast värv).
- Ühendage MIG/MAG pöleti tsentraaladapteriga ja kontrollige, kas kinnitamisrõngas on täielikult kinni.
- Ühendage kaablikimbu gaasitoru tagumise voolikuliitmikuga.


### 3. SÜSTEEMI TUTVUSTUS

#### 3.1 Tagapaneel

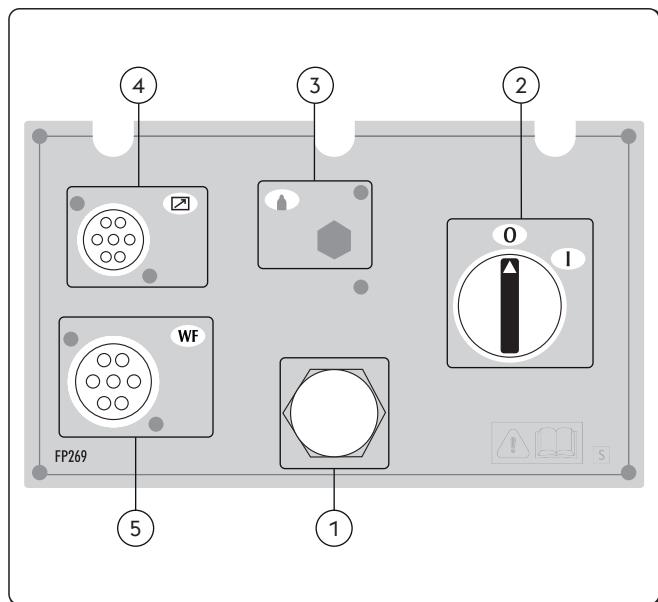


- ① Toitekaabel
- Ühendus süsteemi ja vooluvõrgu vahel.
- ② Välja/sisse lülitி
- Lülitab keevitusaparaadi elektritoite sisse.  
Sellel on kaks asendid O (väljas) ja I (sees).
- ③ Pole kasutatud
- ④ Signaalikaabli CAN-SIIN sisend (RC, RI...)
- ⑤ Signaalikaabli sisend (CAN-BUS) (kaablikimp)

### 3.2 Tagapaneel

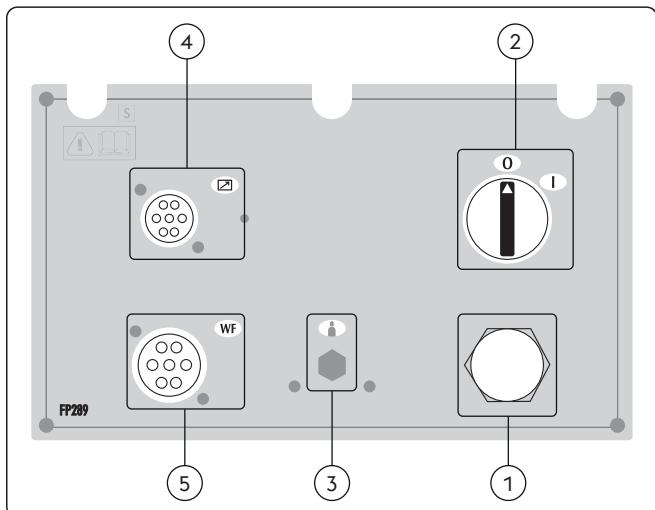

### 3.3 Pesade paneel

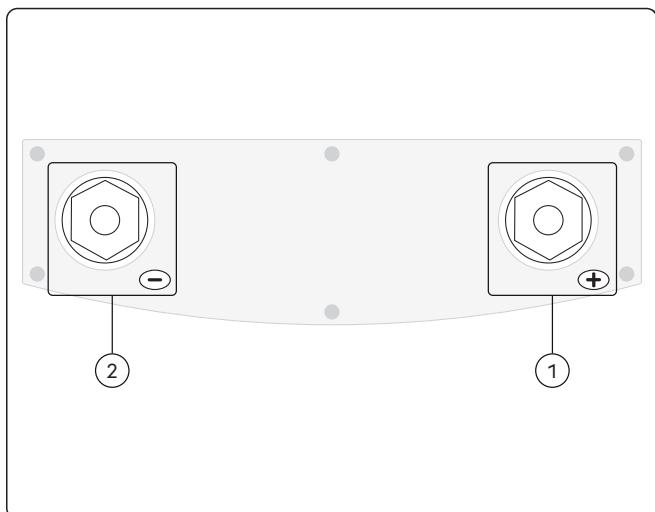


#### 1 Positiivne toitepesa (+)

Protsess MMA: Elektroodi pöleti ühendamine  
Protsess TIG: Maanduskaabli ühendamine

#### 2 Negatiivne toitepesa (-)

Protsess MMA: Maanduskaabli ühendamine  
Protsess TIG: Pöleti ühendus  
MIG/MAG protseduur: Maanduskaabli ühendamine

### 3.4 Eesmine juhtpaneel TERRA NX 400/500 PME

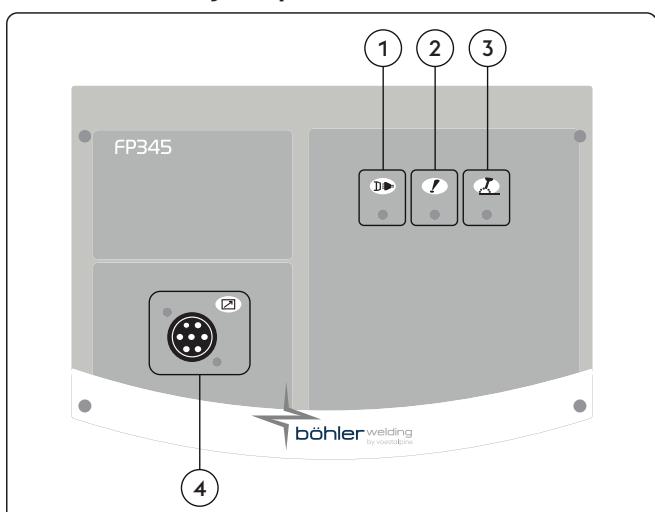

#### 1 Toite LED

Näitab, et seade on ühendatud vooluvõrku ja sisse lülitatud.

#### 2 Üldhäire LED

Näitab kaitseeadiste võimalikku aktiveerumist, nt temperatuurikaitse.


#### 3 Aktiivse toite LED

Näitab et seadme väljundites on toide olemas.

#### 4 Signaalikaabli CAN-SIIN sisend (RC, RI...)

**ET**

### 3.5 Eesmine juhtpaneel TERRA NX 320 PME

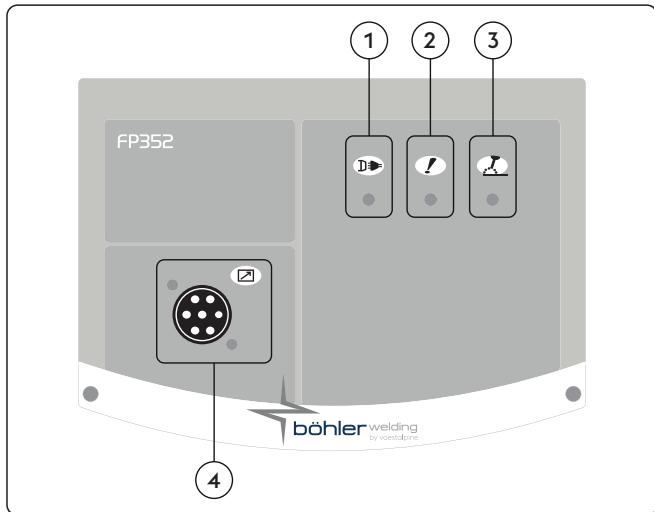

#### ① Toite LED

Näitab, et seade on ühendatud vooluvõrku ja sisse lülitatud.

#### ② Üldhäire LED

Näitab kaitseseadiste võimalikku aktiveerumist, nt temperatuurikaitse.

#### ③ Aktiivse toite LED

Näitab et seadme väljundites on toide olemas.

#### ④ Signaalikaabli CAN-SIIN sisend (RC, RI...)

## 4. HOOLDUS



Süsteemi tuleb regulaarselt hooldada tootja juhiste järgi. Seadmete töö ajal peavad kõik kontroll-luugid ja katted olema suletud ja lukustatud. Süsteeme ei tohi vähimalgimääral muuta. Ärge laske elektrijuhtival tolmul koguneda vörde lähedusse ja nende peale.



Kõiki hooldustöid peab tegema ainult kvalifitseeritud personal. Süsteemi mis tahes osa remontimine või vahetamine volitamata personali poolt tühistab toote garantii. Süsteemi kõiki osi peab remontima või vahetama ainult kvalifitseeritud personal.



Lahutage toide enne seadme kallal töötamist!

### 4.1 Kontrollige toiteallikat regulaarselt alljärgnevalt

#### 4.1.1 Инсталляция



Puhastage toiteallika sisemust madalasurvelise suruõhuga ja pehmete harjastega. Kontrollige kõiki elektriühendus ja ühenduskaableid.

ET

EN



Kontrollige komponendi temperatuuri ja veenduge, et need poleks ülekuumenenud.



Kasutage alati ohutusnõuetele vastavaid kindaid.



Kasutage sobivaid vôtmeid ja tööriistu.

### 4.2 Отговорност



Eelnimetatud hooldustööde tegemata jätmisel kaotab garantii kehtivuse ja välistab igasuguse tootjapoolse vastutuse. Tootja ütleb lahti igasugusest vastutusest, kui kasutaja eirab neid juhiseid. Kui teil tekib kahtluseid ja/või probleeme, võtke kindlasti ühendust lähima teeninduskeskusega.

## 5. TÖRKEOTSING

### Süsteem ei lülitu sisse (roheline LED ei põle)

**Põhjas**

» Pistikupesas puudub toitepinge.

» Rikkis pistik või kaabel.

» Kaitse on läbi pölenud.

» Rikkis toitelülit.

» Ühendus traadi etteandekanduri ja generaatori vahel vale või tõrgub.

» Elektroonikarike.

**Lahendus**

» Kontrollige ja vajadusel remontige elektrisüsteemi.

» Kasutage ainult kvalifitseeritud personali.

» Asendage rikkis komponent.

» Pöörduge lähimasse teeninduspunkti, et lasta süsteem remontida.

» Asendage rikkis komponent.

» Asendage rikkis komponent.

» Pöörduge lähimasse teeninduspunkti, et lasta süsteem remontida.

» Kontrollige, kas süsteemi erinevad osad on nõuetekohaselt ühendatud.

» Pöörduge lähimasse teeninduspunkti, et lasta süsteem remontida.

### Väljundpinge puudub (süsteem ei keevita)

**Põhjas**

» Rikkis põletinupp.

» Süsteem on üle kuumenenud (temperatuurialarm - kollane LED põleb).

» Küljekate avatud või ukselülit rikkis.

» Vale maandusühendus.

» Toitepinge pole lubatud piirides (kollane LED põleb).

» Rikkis kontaktor.

» Elektroonikarike.

**Lahendus**

» Asendage rikkis komponent.

» Pöörduge lähimasse teeninduspunkti, et lasta süsteem remontida.

» Laske süsteemil jahtuda, ärge lülitage välja.

» Tööohutuse tagamiseks peab küljekate olema keevitamise ajal suletud.

» Asendage rikkis komponent.

» Pöörduge lähimasse teeninduspunkti, et lasta süsteem remontida.

» Maandage süsteem õigesti.

» Lugege peatükki „Paigaldamine”.

» Seadke toitepinge toiteallika jaoks lubatud vahemikku.

» Ühendage süsteem õigesti.

» Lugege peatükki „Ühendamine”.

» Asendage rikkis komponent.

» Pöörduge lähimasse teeninduspunkti, et lasta süsteem remontida.

» Pöörduge lähimasse teeninduspunkti, et lasta süsteem remontida.

### Vale väljundvõimsus

**Põhjas**

» Valesti valitud keevitamisprotseduur või rikkis valiklüliti.

» Süsteemi parameetrid või funktsioonid on valesti seadistatud.

» Rikkis keevitamisvoolu seadistamise potentsioomeeter/kooder.

» Toitepinge pole lubatud vahemikus.

» Sisendi peafaas puudub.

» Elektroonikarike.

**Lahendus**

» Valige õige keevitamisprotseduur.

» Lähtestage süsteem ja keevitamisparameetrid.

» Asendage rikkis komponent.

» Pöörduge lähimasse teeninduspunkti, et lasta süsteem remontida.

» Ühendage süsteem õigesti.

» Lugege peatükki „Ühendamine”.

» Ühendage süsteem õigesti.

» Lugege peatükki „Ühendamine”.

» Pöörduge lähimasse teeninduspunkti, et lasta süsteem remontida.

### Traadi etteanne nurjub

**Põhjas**

» Rikkis põletinupp.

» Valed või kulunud rullikud.

» Rikkis traadi etteandemehhanism.

**Lahendus**

» Asendage rikkis komponent.

» Pöörduge lähimasse teeninduspunkti, et lasta süsteem remontida.

» Vahetage rullikud välja.

» Asendage rikkis komponent.

» Pöörduge lähimasse teeninduspunkti, et lasta süsteem remontida.

**ET**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>» Kahjustatud pöletiümbbris.</li> <li>» Traadi etteandemehhanismi toide puudub.</li> <li>» Traat on rullil kinni jäänud.</li> <li>» Pöletiotsak on sulanud (traat on kinni).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Asendage rikkis komponent.</li> <li>» Pöörduge lähimasse teeninduspunkti, et lasta süsteem remontida.</li> <li>» Kontrollige ühendust toiteallikaga.</li> <li>» Lugege peatükki „Ühendamine”.</li> <li>» Pöörduge lähimasse teeninduspunkti, et lasta süsteem remontida.</li> <li>» Vabastage traat või asendage traadirull.</li> <li>» Asendage rikkis komponent.</li> </ul> |
|--|--|

### Traadi etteandmine on ebakorrapärane

#### Põhjus

- » Rikkis pöletinupp.
- » Valed või kulunud rullikud.
- » Rikkis traadi etteandemehhanism.
- » Kahjustatud pöletiümbbris.
- » Vale spindlisidur või valesti seadistatud rullide lukud.

#### Lahendus

- » Asendage rikkis komponent.
- » Pöörduge lähimasse teeninduspunkti, et lasta süsteem remontida.
- » Vahetage rullikud välja.
- » Asendage rikkis komponent.
- » Pöörduge lähimasse teeninduspunkti, et lasta süsteem remontida.
- » Asendage rikkis komponent.
- » Pöörduge lähimasse teeninduspunkti, et lasta süsteem remontida.
- » Vabastage sidur.
- » Suurendage rullide lukusurvet.

### Ebastabiilne kaar

#### Põhjus

- » Varjestusgaasi liiga vähe.
- » Keevitusgaasis on niiskust.
- » Valed keevitamisparameetrid.

#### Lahendus

- » Reguleerige gaasivoolu.
- » Kontrollige, kas hajutि ja pöleti gaasiotsak on töökoras.
- » Kasutage alati kvaliteetseid materjale ja tooteid.
- » Veenduge, et gaasivarustussüsteem oleks alati veatus seisundis.
- » Kontrollige keevitamissüsteemi hoolikalt.
- » Pöörduge lähimasse teeninduspunkti, et lasta süsteem remontida.

### Liiga palju pritsmeid

#### Põhjus

- » Kaare pikkus vale.
- » Valed keevitamisparameetrid.
- » Varjestusgaasi liiga vähe.
- » Kaare reguleerimine vale.
- » Vale keevitamisrežiim.

#### Lahendus

- » Vähendage kaugust elektroodi ja tooriku vahel.
- » Vähendage keevitamispinget.
- » Vähendage keevitamispinget.
- » Reguleerige gaasivoolu.
- » Kontrollige, kas hajutि ja pöleti gaasiotsak on töökoras.
- » Suurendage ekvivalentahela induktiivvärtuse seadistust.
- » Vähendage pöleti nurka.

### Ebapiisav läbitungimine

#### Põhjus

- » Vale keevitamisrežiim.
- » Valed keevitamisparameetrid.
- » Vale elektrood.
- » Vale serva ettevalmistamine.
- » Vale maandusühendus.
- » Keevitatavad detailid liiga suured.

#### Lahendus

- » Vähendage keevitamise ajal liikumiskirust.
- » Suurendage keevitamisvoolu.
- » Kasutage väiksema läbimõõduga elektroodi.
- » Suurendage kaldserva.
- » Maandage süsteem õigesti.
- » Lugege peatükki „Paigaldamine”.
- » Suurendage keevitamisvoolu.

### Töötlemisjägid jäävad materjalisse

#### Põhjus

- » Ebapiisav puhastamine.
- » Elektroodi läbimõõt on liiga suur.
- » Vale serva ettevalmistamine.

#### Lahendus

- » Puhastage detaile põhjalikult enne keevitamist.
- » Kasutage väiksema läbimõõduga elektroodi.
- » Suurendage kaldserva.

» Vale keevitamisrežiim.

» Vähendage kaugust elektroodi ja tooriku vahel.  
» Liikuge keevitamise sujuvalt.

### **Volframijäägid jäavad materjali sisse**

#### **Põhjas**

» Valed keevitamisparameetrid.

#### **Lahendus**

» Vähendage keevitamispinget.  
» Kasutage suurema diameetriga elektroodi.  
» Kasutage alati kvaliteetseid materjale ja tooteid.  
» Teritage elektroodi ettevaatlikult.  
» Vältige kontakti elektroodi ja keevituskoha vahel.

» Vale elektrood.

» Vale keevitamisrežiim.

### **Augud**

#### **Põhjas**

» Varjestusgaasi liiga vähe.

#### **Lahendus**

» Reguleerige gaasivoolu.  
» Kontrollige, kas hajutja ja pöleti gaasiotsak on töökoras.

### **Kinnijäämine**

#### **Põhjas**

» Kaare pikkus vale.

#### **Lahendus**

» Suurendage kaugust elektroodi ja tooriku vahel.  
» Suurendage keevitamispinget.  
» Suurendage keevitamisvoolu.  
» Suurendage keevitamispinget.  
» Hoidke pöletit suurema nurga all.  
» Suurendage keevitamisvoolu.  
» Suurendage keevitamispinget.  
» Suurendage ekvivalentahela induktiivväärtsuse seadistust.

» Valed keevitamisparameetrid.

» Vale keevitamisrežiim.

» Keevitatavad detailid liiga suured.

» Kaare reguleerimine vale.

### **Pöletusjäljad**

#### **Põhjas**

» Valed keevitamisparameetrid.

#### **Lahendus**

» Vähendage keevitamispinget.  
» Kasutage väiksemal läbimõõduga elektroodi.  
» Vähendage kaugust elektroodi ja tooriku vahel.  
» Vähendage keevitamispinget.  
» Vähendage täitmise ajal külgsuunalist vibrerimiskiirust.  
» Vähendage keevitamise ajal liikumiskiirust.  
» Kasutage keevitatava materjaliga sobivaid gaase.

» Kaare pikkus vale.

» Vale keevitamisrežiim.

» Varjestusgaasi liiga vähe.

### **Oksüdeerumine**

#### **Põhjas**

» Varjestusgaasi liiga vähe.

#### **Lahendus**

» Reguleerige gaasivoolu.  
» Kontrollige, kas hajutja ja pöleti gaasiotsak on töökoras.

### **Poorsus**

#### **Põhjas**

» Määre, lakk, rooste või mustus keevitatavatel toorikutel.

#### **Lahendus**

» Puhastage detaile põhjalikult enne keevitamist.

» Määre, lakk, rooste või mustus täitematerjalil.

» Kasutage alati kvaliteetseid materjale ja tooteid.  
» Jälgige, et täitematerjali seisund oleks alati laitmatu.

» Täitematerjalis on niiskust.

» Kasutage alati kvaliteetseid materjale ja tooteid.  
» Jälgige, et täitematerjali seisund oleks alati laitmatu.

» Kaare pikkus vale.

» Vähendage kaugust elektroodi ja tooriku vahel.  
» Vähendage keevitamispinget.

» Keevitusaasis on niiskust.

» Kasutage alati kvaliteetseid materjale ja tooteid.  
» Veenduge, et gaasivarustussüsteem oleks alati veatus seisundis.

- » Varjestusgaasi liiga vähe.
- » Reguleerige gaasivoolu.
- » Keevituskohatahkub liiga kiirelt.
- » Kontrollige, kas hajutja ja pöleti gaasiotsak on töökorras.
- » Vähendage keevitamise ajal liikumiskiirust.
- » Eelkuumutage keevitatavaid toorikuid.
- » Suurendage keevitamisvoolu.

## Kuumuspraod

### Põhjus

- » Valed keevitamisparameetrid.
- » Määre, lakk, rooste või mustus keevitatavatel toorikutel.
- » Määre, lakk, rooste või mustus täitematerjalil.
- » Vale keevitamisrežiim.
- » Keevitatavatel toorikutel on erinevad omadused.

### Lahendus

- » Vähendage keevitamispinget.
- » Kasutage väiksema läbimõõduga elektroodi.
- » Puhastage detaile põhjalikult enne keevitamist.
- » Kasutage alati kvaliteetseid materjale ja tooteid.
- » Jälgige, et täitematerjali seisund oleks alati laitmatu.
- » Läbige enne keevitamist antud liitekoha tüübi jaoks vajalikud töösammud.
- » Looge enne keevitamist vahekiht.

## Külmpraod

### Põhjus

- » Täitematerjalis on niiskust.
- » Keevitatava liitekoha erigeomeetria.

### Lahendus

- » Kasutage alati kvaliteetseid materjale ja tooteid.
- » Jälgige, et täitematerjali seisund oleks alati laitmatu.
- » Eelkuumutage keevitatavaid toorikuid.
- » Kuumutage pärast tööd.
- » Läbige enne keevitamist antud liitekoha tüübi jaoks vajalikud töösammud.

# 6. KASUTUSJUHEND

## 6.1 Manuaalne metalli kaarkeevitus (MMA)

### Servade ettevalmistamine

Korralike keevisliidestest saavutamiseks tuleks kasutada puhtaid detaile, mis pole oksüdeerunud, roostes ega määrdunud.

### Elektroodi valimine

Kasutatava elektroodi läbimõõt oleneb materjali paksusest, liidese asendist ja tüübist ning keevitatava detaili ettevalmistamisest.

Loomulikult vajavad suure läbimõõduga elektroodid väga kõrget elektrivoolu, et tagada keevitamise ajal piisava kuumuse olemasolu.

Katte tüüp	Omadus	Kasutamine
Rutiil	Lihtne kasutada	Kõik asendid
Hape	Kõrge sulamiskiirus	Lapik
Lihtne	Ülikvaliteetne liides	Kõik asendid

### Keevitamisvoolu valimine

Kasutatud elektroodi jaoks sobiv keevitamisvool on määratud tootja poolt ja märgitud tavaliselt elektroodi pakendile.

### Kaare süütamine ja hoidmine

Elektrikaarsüüdatakse, kui kriimustada elektroodi teravikku maanduskaabliga ühendatud toorikul. Kui kaar on süttinud, tuleb elektrood kiirelt tavaliselle keevitamiskaugusele tagasi töömata.


Üldiselt kasutatakse kaare süttimiskäitumise parandamiseks kõrgemat algvoolu, et kuumutada elektroodi otsa kiirelt ja abistada kaare loomist (kuumkäivitus).

Kui kaar on tekinud, hakkab elektroodi keskmise osa sulama ja moodustab väikeseid tilgakesi, mis kantakse kaare abil sulanud keevituskohta tooriku pinnal.

Elektroodi välamine kate tarbitakse ära ja see varustab keevituskohta varjestusgaasiga, tagades keevituse hea kvaliteedi.

Selleks, et sulanud materjalitilgad ei saaks kaart lühisega kustutada ja elektroodi keevituskoha külge läheduse tõttu kinni jäätta, töstetakse ajutiselt keevitusvoolu, et sulatada tekkivat lühist (kaarejõud).

Kui elektrood jääb tooriku külge, tuleb lühisvoolu vähendada miinimumini (kinnijäämisvastane meede).

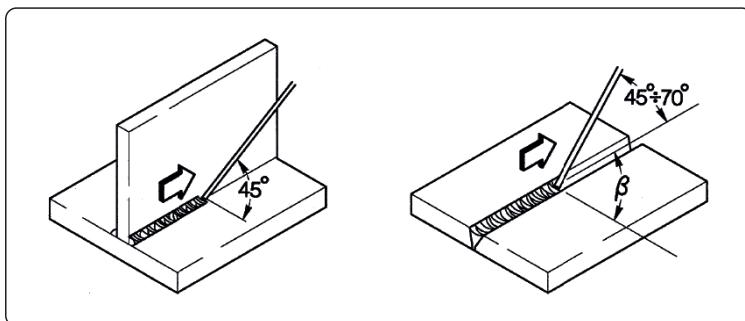

### **Keevitamine**

Keevitamisasend oleneb läbimiste arvust. Elektroodi liigutatakse tavaliselt ostsilleeruvalt ja õmbluse külgedel peatudes, nii ei kogune keskele liiga palju täitematerjali.

### **Räbu eemaldamine**

Kaetud elektroodide kasutamisel tuleb iga kord eemaldada räbu.

Räbu eemaldamiseks kasutatakse väikest haamrit või harja, kui see on piisavalt rabe.

## **6.2 TIG-keevitamine (pidev kaar)**

### **Kirjeldus**

TIG-keevitamisel (volfram-intergaas) süttib elektrikaar mittetarvitatava elektroodi (puhas volfram või sulam, mille ligikaudne sulamistemperatuur on 3370 °C) ja tooriku vahel. Inertgaas (argon) kaitseb keevituskohta.


Et volfram ei satuks liitekohta, ei tohi elektrood mitte kunagi kokku puutuda toorikuga. Sel põhjusel on keevitamise toiteallikal tavaliselt kaare süütamisseade, mis loob körgsagedusliku körgepingelahenduse elektroodi teraviku ja tooriku vahel. Seega tänu elektrisädemele ja gaasiatmosfääri ioniseeritusele süttib keevituskaar, ilma et oleks tarvis elektroodiga toorikut puudutada.

Võimalik on ka teist tüüpi süütamine, mille puhul on volframi sissesattumise oht väiksem. Töstmisega süütamine ei vaja körgsagedust, kuid ainult esialgset lühist madala voolujuures elektroodija tooriku vahel. Elektroodi töstmisel kaarsüttib ja vool tõuseb kuni seadistatud keevitamisväärtuseni.

Täitmiskvaliteedi tõhustamiseks keevituskoha lõpus on oluline täpselt juhtida voolulanguse kallakut, lisaks tuleb tagada, et gaas voolaks keevituskohta veel mõni sekund pärast kaare kustutamist.

Paljud tööttingimuste puhul on mööstlik kasutada kaht eelseadistatud keevitusvoolu, mille vahel saab raskusteta lülitada (KAHETASEMELINE).


### **Keevitamise polaarsus**

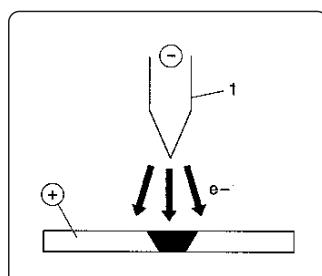

#### **D.C.S.P. (alalisvoolu otsepolaarsus)**

See on enimkasutatud polaarsus ja tagab elektroodi (1) vähese kulumise, kuna 70% kuumusest on suunatud anoodi (toorikusse).


Tulemuseks on kitsad ja sügavad keevituskohad, suure liikumiskiiruse ja madala kuumusvajadusega.

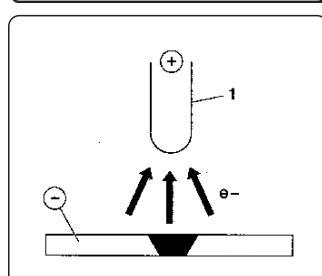

#### **D.C.R.P. (alalisvoolu vastassuunaline polaarsus)**

Vastassuunalist polaarsust kasutatakse keevitussulamite jaoks, mis on kaetud oksiidikihiga, millel on metalliga vörreldes suurem sulamiskiht.

Suurt voolutugevust ei saa kasutada, kuna see kulutaks elektroodi liigselt.

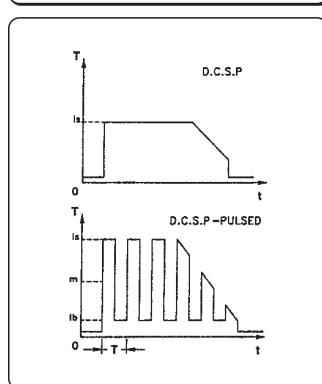

#### **D.C.S.P.-impulss (alalisvoolu otsepolaarsusega impuls)**

Impulsiga alalisvoolu kasutamine võimaldab teatud tööttingimustes keevituskoha laiust ja sügavust täpsemalt juhtida. Keevituskohd moodustatakse tippimpulssidega ( $I_p$ ), sellal kui põhivool ( $I_b$ ) hoiab kaare süüdatuna.

See töorežiim võimaldab keevitada õhemaid metall-lehti vähemate deformatsioonidega, parema kujuteguriga ja ühtlaselt madalamaks kuumuspragude ja gaasi läbitungimise ohuga. Sageduse (MF) suurendamisel muutub kaar kitsamaks, kontsentreeritudamaks, stabiilsemaks ja õhukeste lehtede keevitamise kvaliteet tõuseb veelgi rohkem.

## TIG keevisõmbluste omadused

TIG-protsekuur on väga tõhus niihästi süsinikterase kui ka terasesulamite keevitamisel, torude esmatöötluse jaoks ja keevitustöödel, kus tulemuse hea välimus on oluline.

Vaja läheb otsepolaarsust (D.C.S.P.).

### Servade ettevalmistamine


Servad tuleb hoolikalt puhastada ja ette valmistada.

### Elektroodi valimine ja ettevalmistamine

Soovitame kasutada toorium-volfram-elektroode (2% punane toorium) või selle asemel tseerium- või lantaanelektroode alijärgnevate läbimõõtudega:

Vooluvahemik			Elektroodi	
(DC-)	(DC+)	(AC)	$\emptyset$	$\alpha$
3-20 A	-	3-20 A	0,5 mm	30°
15-80 A	-	20-30 A	1,0 mm	30-60°
70-150 A	10-20 A	30-80 A	1,6 mm	60-90°
150-250 A	15-30 A	60-130 A	2,4 mm	90-120°
250-400 A	25-40 A	100-180 A	3,2 mm	120-150°
400-500 A	40-55 A	160-240 A	4,0 mm	150-180°
500-750 A	55-80 A	190-300 A	4,8 mm	150-180°
750-110 A	80-125 A	325-450 A	6,4 mm	150-180°

Elektroodit tuleb teritada nii, nagu on joonisel näidatud.

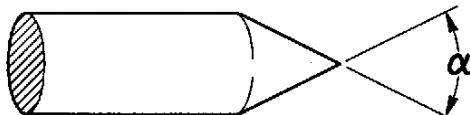

### Täitematerjal

Täitevaraste mehaanilised omadused peavad olema põhimetalli omadega sarnased.

Ärge kasutage põhimetallist vœetud ribasid, kuna neis võib olla töötlemisdefekti, mis võivad keevisiite kvaliteeti halvasti mõjutada.

### Varjestusgaas


Tavaliselt kasutatakse puhist argooni (99,99%).

Vooluvahemik			Gaas	
(DC-)	(DC+)	(AC)	Otsik	Vool
3-20 A	-	3-20 A	n° 4	5-6 l/min
15-80 A	-	20-30 A	n° 5	6-8 l/min
70-150 A	10-20 A	30-80 A	n° 6	7-10 l/min
150-250 A	15-30 A	60-130 A	n° 7	8-12 l/min
250-400 A	25-40 A	100-180 A	n° 8	10-14 l/min
400-500 A	40-55 A	160-240 A	n° 8	12-16 l/min
500-750 A	55-80 A	190-300 A	n° 10	15-20 l/min
750-110 A	80-125 A	325-450 A	n° 12	20-25 l/min

## 6.3 Pidevtraadiga keevitamine (MIG/MAG)

### Sissejuhatus

MIG-süsteem koosneb alalisvoolu allikast, traadi etteandemehhanismist, traadirullist, pöletist ja gaasist.

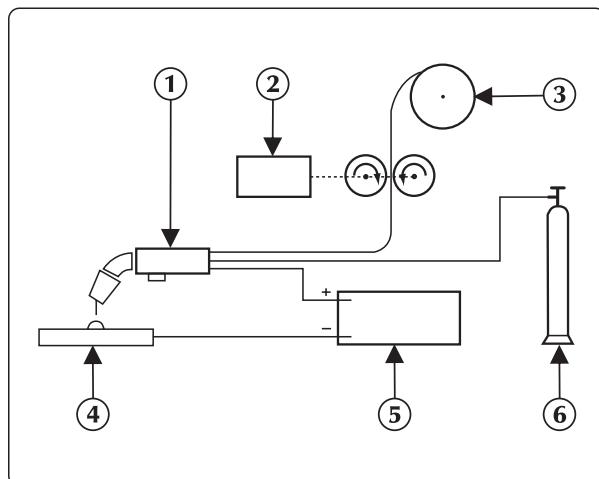

### Manuaalne MIG-keevituse süsteem

Vool kandub kaarde üles sulavelektroodi kaudu (positiivse klemmiga ühendatud traat);

Selle protseduuri käigus kantakse sulanud metall toorikule kaare kaudu.


Täitematerjal-elektroodi (traadi) automaatne etteandmine on vajalik, et asendada keevitamisel sulanud traati.

1. Pöleti
2. Traadisöötur
3. Keevitustraat
4. Keevitatav element
5. Generaatoril
6. Silinder

### Meetodid

MIG-keevitamisel on kaks peamist metalli ülekandemehhanismi ja neid saab liigitada selle alusel, kuidas metall kandub elektroodist toorikule.

Esimene, LÜHIKENEKAAR, tekitab väikese, kiirelt tahuva keevituskoha seal, kus metall kandub elektroodilt toorikule. Mõju on lühiajiline ja toimib seal, kus elektrood puutub kokku keevituskohaga. Selle aja jooksul puutub elektrood vaheltult kokku keevituskohaga, luues lühise, mis sulatab traadi, ja katkeb seetõttu. Seejärel süttib kaar taas ja tsükkel kordub.

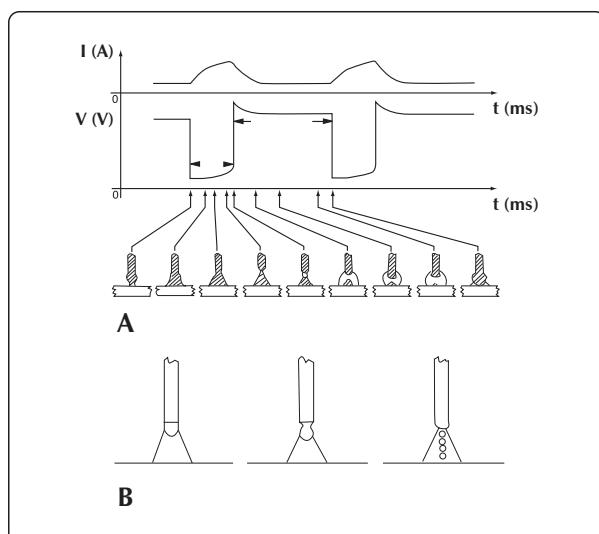

### LÜHIKESE tsükliga ja KAARPIHUSTAMISEGA keevitamine

Teine metalli ülekandemeetod on KAARPIHUSTAMISE meetod, mille juures kantakse metall üle väga väikeste tilgakestena, mis moodustuvad jaeralduvad traadiotsastjakanduvad keevituskohta kaare abil.



**ET**

### Keevitamise parameetrid

Kaare nähtavus vähendab kasutaja vajadust järgida täpselt seadistamistabeleid, kuna ta saab keevituskohta vahetult jälgida.

- Pingi mõjutab keevisliite välimust vaheltult, kuid keevisliite mõõtmeid saab muuta vastavalt vajadusele, liigutades pöletit erineval viisil, et saavutada ühtlase pingi juures erinevaid tulemusi.
- Traadi etteandekiirus on proporsionaalses seoses keevitusvooluga.

Kahel järgmisel joonisel on näha erinevate keevitusparameetrite vahelised seosed.

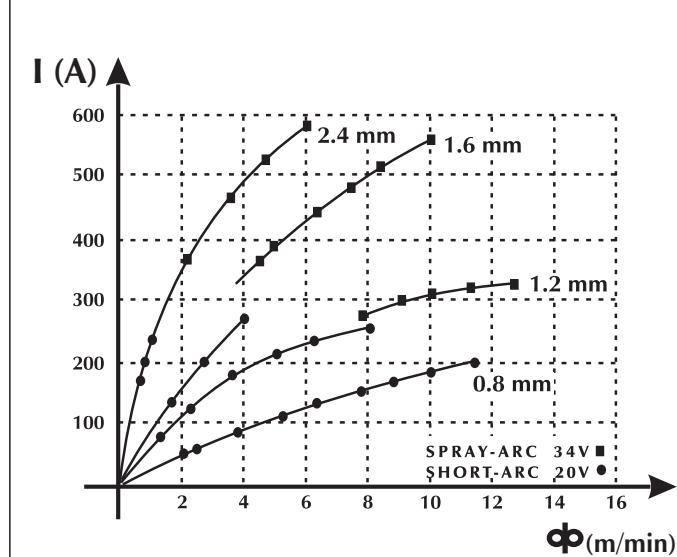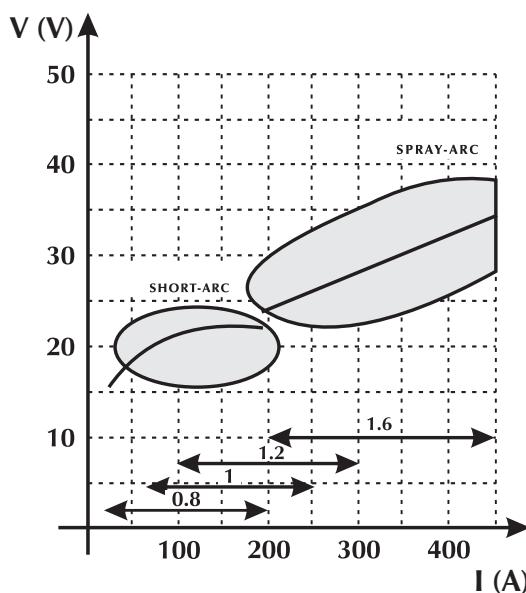

## Valimisjuhend keevitamisparameetrite valimiseks, võttes aluseks enimlevinud kasutusalad ja traadid

Pingekaar




$\varnothing 0,8\text{ mm}$

$\varnothing 1,0\text{--}1,2\text{ mm}$

$\varnothing 1,6\text{ mm}$

$\varnothing 2,4\text{ mm}$

**16V - 22V  
LÜHIKENE KAAR**

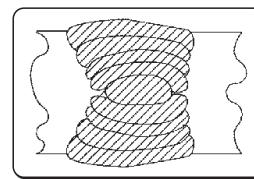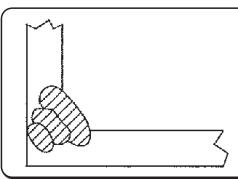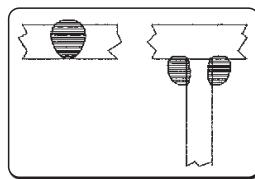

**60 - 160 A**

Madal läbivus õhukeste materjalide jaoks

**100 - 175 A**

Hea läbivus ja sulamise juhtimine




**120 - 180 A**

Hea lapik ja vertikaalne sulamine

**150 - 200 A**

Ei kasutata

**24V - 28V  
TILGAKESTE  
KAAR  
(Ülekande ala)**

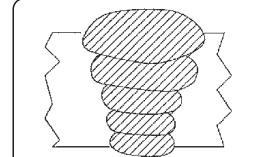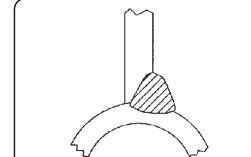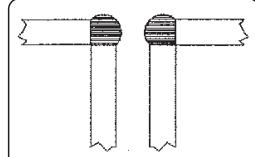

**150 - 250 A**

Automaatne täitmissega keevitamine

**200 - 300 A**

Automaatne körgepingega keevitamine





**250 - 350 A**

Automaatne alla suunatud keevitamine

**300 - 400 A**

Ei kasutata

**30V - 45V  
KAARPIHUSTAMISEGA**

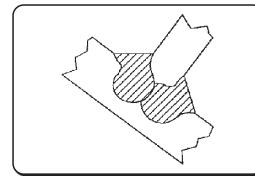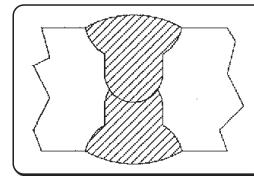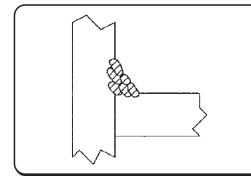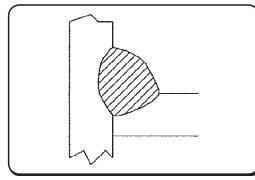

**150 - 250 A**

Madal läbivus, reguleerimisega kuni väärituseni 200 A

**200 - 350 A**


Automaatne keevitamine mitme töösammuga

**300 - 500 A**


Hea alla suunatud läbivus

**500 - 750 A**


Heal läbivus, kõrge ladestuvus paksudele materjalidele

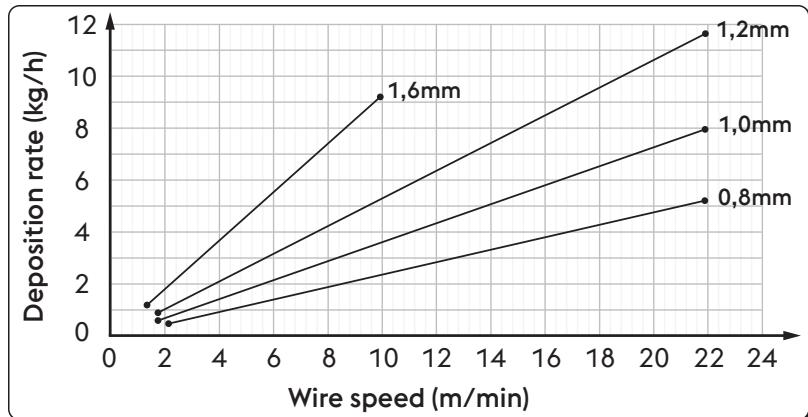**Unalloyed steel**


<b>Ø</b>	<b>Wire speed</b>	<b>Deposition rate</b>
0,8 mm	2,0 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	5,3 kg/h
1,0 mm	1,6 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	8,1 kg/h
1,2 mm	1,6 m/min	0,9 kg/h
	22,0 m/min	11,7 kg/h
1,6 mm	1,2 m/min	1,1 kg/h
	10,0 m/min	9,4 kg/h

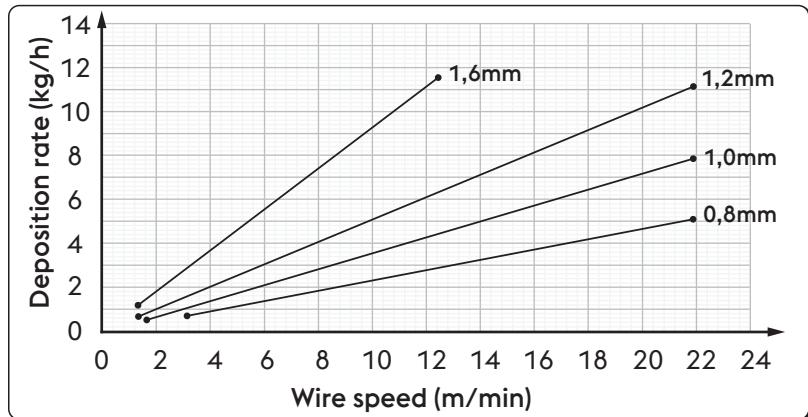**High alloyed steel**


<b>Ø</b>	<b>Wire speed</b>	<b>Deposition rate</b>
0,8 mm	2,0 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	5,3 kg/h
1,0 mm	1,6 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	8,1 kg/h
1,2 mm	1,6 m/min	0,9 kg/h
	22,0 m/min	11,7 kg/h
1,6 mm	1,2 m/min	1,1 kg/h
	10,0 m/min	9,4 kg/h

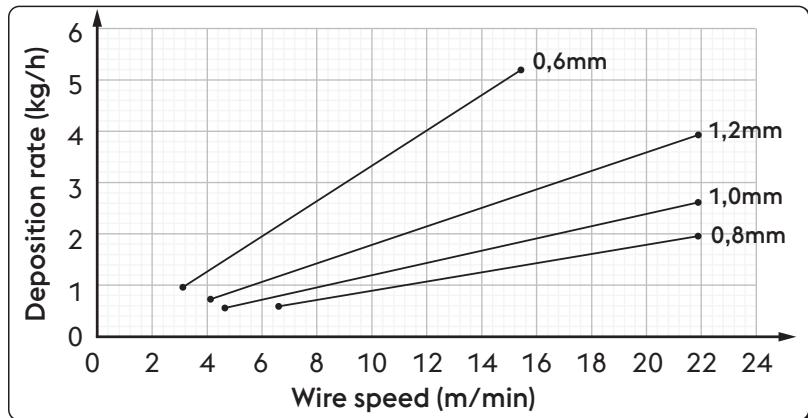**Aluminum alloy**


<b>Ø</b>	<b>Wire speed</b>	<b>Deposition rate</b>
0,8 mm	6,5 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	2,0 kg/h
1,0 mm	4,5 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	2,6 kg/h
1,2 mm	4,0 m/min	0,7 kg/h
	22,0 m/min	4,0 kg/h
1,6 mm	3,0 m/min	0,9 kg/h
	15,5 m/min	5,2 kg/h

**Gaasid**

MIG-MAG-keevitamise iseloomuks on peamiselt kasutatud gaasi liik: inertgaas MIG-keevitamise jaoks (metalli inertgaas), aktiivne MAG-keevitamise jaoks (metalli aktiivgaas).

**- Süsinikdioksiid ( $\text{CO}_2$ )**

$\text{CO}_2$  kasutamisel varjestusgaasina saavutatakse tulemuseks kõrge läbivus ja madalad töökulud koos kõrge etteandekiiruse ja heade mehaaniliste omadustega. Teisest küljest kaasnevad selle gaasi kasutamisega olulised probleemid liite lõpliku keemilise koostise seisukohast, kuna keevituskohas vähenevad lihtsasti oksüdeeruvad elemendid, samal ajal rikastub see süsinikuga.

Puhta  $\text{CO}_2$  keevitamine loob ka muid probleeme, nt palju pritsmeid ja süsinikmonooksiidi poorsuse teke.

**- Argoon**

Seda intergaasi kasutatakse kergsulamite jaoks puhtal kujul, kuid kroomi ja nikliga roostevaba terase keevitamisel tuleks kasutada argooni koos kaheprotsendilise hapniku ja  $\text{CO}_2$  lisaga, kuna see muudab kaare stabiilsemaks ja kergendab liite moodustamist.

**- Helium**

Seda gaasi kasutatakse alternatiivina argooni asemel ja see võimaldab saavutada paremat läbivust (paksude materjalide korral) ja kiiremat traadi etteandmist.

**- Argooni ja heliumi segu**

Annab tulemuseks stabiilsema kaare kui puhta heliumi korral; samas parema läbivuse ja liikumiskiiruse kui puhta argooni korral.

**- Argooni  $\text{CO}_2$  ning argooni,  $\text{CO}_2$  ja hapniku segu**

Neid segusid kasutatakse magnetiliste materjalide keevitamisel, eriti just LÜHIKESE KAARE kasutamisel, kuna need tõhustavad soojuse teket.

Samuti saab neid kasutada PIHUSTAMISKAARE puhul.

Tavaliselt sisaldab segu  $\text{CO}_2$ -te, mille protsent jäääb vahemikku 8%-20% ja  $\text{O}_2$ -te umbes 5% jagu.

Vaadake süsteemi kasutusjuhendit.

Unalloyed steel / High alloyed steel		Aluminum alloy	
Vooluvahemik	Läbimõõdud Gaasivool	Vooluvahemik	Läbimõõdud Gaasivool
3-50 A	10-12 l/min	3-50 A	10-12 l/min
30-100 A	10-14 l/min	30-100 A	10-15 l/min
75-150 A	12-16 l/min	75-150 A	12-18 l/min
150-250 A	14-18 l/min	150-250 A	14-22 l/min
250-400 A	16-20 l/min	250-400 A	16-25 l/min
400-500 A	18-22 l/min	400-500 A	18-30 l/min

## 7. TEHNILISED ANDMED

Elektrilised omadused <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Toitepinge U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC) *	-/-	mΩ
Aeglane kaitse	25	A
Sidesiin	DIGITAALNE	
Maksimaalne sisendvõimsus	16.2	kVA
Maksimaalne sisendvõimsus	10.9	kW
Energiatarve tühikäigul	35	W
Võimsustegur (PF)	0.68	
Efektiivsus ( $\mu$ )	88	%
Cos φ	0.99	
Maks. sisendvool Umax	23.2	A
Efektiivne vool Ueff	16.5	A
Seadistamisvahemik	3÷320	A
Avatud ahela pinge Uo (MMA)	61	Vdc
Avatud ahela pinge Uo (MIG/MAG)	61	Vdc

\* See seade vastab standardile EN / IEC 61000-3-11.

\* See seade ei vasta standardile EN / IEC 61000-3-12. Kui see ühendatakse avalikku madalpingevõrku, vastutab seadme paigaldaja või kasutaja selle eest, et seadme ühendamisluba saadaks jaotusvõrgu operaatorilt. (Vaadake jaotist „Elektromagnetilised väljad ja häiringud“ - „Seadmete EMC-klassifikatsioon lähtuvalt standardist EN 60974-10/A1:2015“).

Töötetegur <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Töötetegur MMA (40°C)		
(X=50%)	300	A
(X=60%)	290	A
(X=100%)	250	A
Töötetegur MMA (25°C)		
(X=80%)	300	A
(X=100%)	290	A
Töötetegur MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	320	A
(X=60%)	310	A
(X=100%)	260	A
Töötetegur MIG/MAG (25°C)		
(X=90%)	320	A
(X=100%)	310	A

Füüsилised omadused <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
IP-kaitseaste	IP23S	
Isolatsiooniklass	H	
Mõõtmed (p x s x k)	620x240x460	mm
Mass 88 kg.	20.2	Kg
Jaotist kohta toitekaabel	4x2.5	mm <sup>2</sup>
Toitekaabli pikkus	5	m
Tootmisstandardid	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

ET

**Elektrilised omadused  
TERRA NX 400 PME**

U.M.

Toitepinge U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC) *	-/-	mΩ
Aeglane kaitse	30	A
Sidesiin	DIGITAALNE	
Maksimaalne sisendvõimsus	22.0	kVA
Maksimaalne sisendvõimsus	16.2	kW
Energiatarve tühikäigul	33	W
Võimsustegur (PF)	0.74	
Efektiivsus ( $\mu$ )	89	%
Cos φ	0.99	
Maks. sisendvool Umax	31.5	A
Efektiivne vool Ueff	22.3	A
Seadistamisvahemik	3÷400	A
Avatud ahela pinge Uo (MMA)	61	Vdc
Avatud ahela pinge Uo (MIG/MAG)	61	Vdc

\* See seade vastab standardile EN / IEC 61000-3-11, kui maksimaalne lubatud toitevõrgu näitakistus avaliku vooluvõrguga ühendamise punktis (ühine ühendamiskoh, PCC) on väiksem kui Zmax juures näidatud väärustus või sellega võrdne. Kui see ühendatakse avalikku madalpingevõrku, vastutab seadme paigaldaja või kasutaja selle eest, et seadme ühendamisluba saadaks jaotusvõrgu operaatorilt.

\* See seade ei vasta standardile EN / IEC 61000-3-12. Kui see ühendatakse avalikku madalpingevõrku, vastutab seadme paigaldaja või kasutaja selle eest, et seadme ühendamisluba saadaks jaotusvõrgu operaatorilt. (Vaadake jaotist „Elektromagnetilised väljad ja häiringud“ - „Seadmete EMC-klassifikatsioon lähtuvalt standardist EN 60974-10/A1:2015“).

**Töötetegur  
TERRA NX 400 PME**

U.M.

Töötetegur MMA (40°C)		
(X=50%)	400	A
(X=60%)	360	A
(X=100%)	340	A
Töötetegur MMA (25°C)		
(X=80%)	400	A
(X=100%)	360	A
Töötetegur MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	400	A
(X=60%)	360	A
(X=100%)	340	A
Töötetegur MIG/MAG (25°C)		
(X=80%)	400	A
(X=100%)	360	A

**Füüsilised omadused  
TERRA NX 400 PME**

U.M.

IP-kaitseaste	IP23S	
Isolatsiooniklass	H	
Mõõtmed (p x s x k)	620x240x460	mm
Mass 88 kg.	22.5	Kg
Jaotist kohta toitekaabel	4x4	mm <sup>2</sup>
Toitekaabli pikkus	5	m
Tootmisstandardid	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

**Elektrilised omadused  
TERRA NX 500 PME**

U.M.

Toitepinge U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC)*	-/-	mΩ
Aeglane kaitse	40	A
Sidesiin	DIGITAALNE	
Maksimaalne sisendvõimsus	29.7	kVA
Maksimaalne sisendvõimsus	22.2	kW
Energiatarve tühikäigul	34	W
Võimsustegur (PF)	0.74	
Efektiivsus ( $\mu$ )	90	%
Cos φ	0.99	
Maks. sisendvool Umax	42.1	A
Efektiivne vool Ueff	29.7	A
Seadistamisvahemik	3÷500	A
Avatud ahela pinge Uo (MMA)	61	Vdc
Avatud ahela pinge Uo (MIG/MAG)	61	Vdc

\* See seade vastab standardile EN / IEC 61000-3-11, kui maksimaalne lubatud toitevõrgu näivtakistus avaliku vooluvõrguga ühendamise punktis (ühine ühendamiskoht, PCC) on väiksem kui Zmax juures näidatud väärus või sellega võrdne. Kui see ühendatakse avalikku madalpingevõrku, vastutab seadme paigaldaja või kasutaja selle eest, et seadme ühendamisluba saadaks jaotusvõrgu operaatorilt.

\* See seade ei vasta standardile EN / IEC 61000-3-12. Kui see ühendatakse avalikku madalpingevõrku, vastutab seadme paigaldaja või kasutaja selle eest, et seadme ühendamisluba saadaks jaotusvõrgu operaatorilt. (Vaadake jaotist „Elektromagnetilised väljad ja häiringud“ - „Seadmete EMC-klassifikatsioon lähtuvalt standardist EN 60974-10/A1:2015“).

**Töötetegur  
TERRA NX 500 PME**

U.M.

Töötetegur MMA (40°C)		
(X=50%)	500	A
(X=60%)	470	A
(X=100%)	420	A
Töötetegur MMA (25°C)		
(X=80%)	500	A
(X=100%)	470	A
Töötetegur MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	500	A
(X=60%)	470	A
(X=100%)	420	A
Töötetegur MIG/MAG (25°C)		
(X=80%)	500	A
(X=100%)	470	A

**Füüsiliised omadused  
TERRA NX 500 PME**

U.M.

IP-kaitseaste	IP23S	
Isolatsiooniklass	H	
Mõõtmed (p x s x k)	620x240x460	mm
Mass 88 kg.	27.3	Kg
Jaotist kohta toitekaabel	4x6	mm <sup>2</sup>
Toitekaabli pikkus	5	m
Tootmisstandardid	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

ET

## 8. TRÜKKPLAADI ANDMED

 Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
TERRA NX 320 PME		N°		
EN IEC 60974-1/A1:2019 EN IEC 60974-10/A1:2015 Class A				
3A/10.0V - 320A/30.0V				
X (40°C)		50%	60%	100%
	U <sub>0</sub>	I <sub>2</sub>	320A	310A
	61V	U <sub>2</sub>	30.0V	29.5V
3A/20.0V - 300A/32.0V				
X (40°C)		50%	60%	100%
	U <sub>0</sub>	I <sub>2</sub>	300A	290A
	61V	U <sub>2</sub>	32.0V	31.6V
D> 3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub>	400V	I <sub>1max</sub>	23.2A
			I <sub>1eff</sub>	16.5A
IP 23 S				

 Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
TERRA NX 400 PME		N°		
EN IEC 60974-1/A1:2019 EN IEC 60974-10/A1:2015 Class A				
3A/14.0V - 400A/34.0V				
X (40°C)		50%	60%	100%
	U <sub>0</sub>	I <sub>2</sub>	400A	360A
	61V	U <sub>2</sub>	34.0V	32.0V
3A/20.0V - 400A/36.0V				
X (40°C)		50%	60%	100%
	U <sub>0</sub>	I <sub>2</sub>	400A	360A
	61V	U <sub>2</sub>	36.0V	34.4V
D> 3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub>	400V	I <sub>1max</sub>	31.5A
			I <sub>1eff</sub>	22.3A
IP 23 S				

 Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
TERRA NX 500 PME		N°		
EN IEC 60974-1/A1:2019 EN IEC 60974-10/A1:2015 Class A				
3A/14.0V - 500A/39.0V				
X (40°C)		50%	60%	100%
	U <sub>0</sub>	I <sub>2</sub>	500A	470A
	61V	U <sub>2</sub>	39.0V	37.5V
3A/20.0V - 500A/40.0V				
X (40°C)		50%	60%	100%
	U <sub>0</sub>	I <sub>2</sub>	500A	470A
	61V	U <sub>2</sub>	40.0V	38.8V
D> 3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub>	400V	I <sub>1max</sub>	42A
			I <sub>1eff</sub>	29.7A
IP 23 S				

## 9. TOITEALLIKA NIMEPLAADI TÄHENDUSED

1	2				
3	4				
5	6				
7	9				
8	10				
12	15	16	17		
13	15A	16A	17A		
14	15B	16B	17B		
7	9	11			
8	10	12	15	16	17
18	19	20	21		
22		UK CA	CE	MADE IN ITALY	

CE EL-i vastavusdeklaratsioon  
 EAC EAC vastavusdeklaratsioon  
 UKCA UKCA vastavusdeklaratsioon

- 1 Kaubamärk
- 2 Tootja nimi ja aadress
- 3 Masina mudel
- 4 Seerianr
- X ~~XX~~XXXXXXXXXX Tootmisaasta
- 5 Keevitamisüksuse sümbol
- 6 Viide tootmisstandarditele
- 7 Keevitamisprotseduuri sümbol
- 8 Sümbol, mis tähistab seadmeid, mida on lubatud kasutada suurendatud elektrilöögiohuga keskkondades
- 9 Keevitamisvoolu sümbol
- 10 Koormuseta nimipinge
- 11 Maks-min vooluvahemik ja vastav tavaline koormuspinge
- 12 Vahelduva tsükli sümbol
- 13 Keevitamise nimivoolu sümbol
- 14 Keevitamise nimipinge sümbol
- 15 Vahelduva tsükli väärтused
- 16 Vahelduva tsükli väärтused
- 17 Vahelduva tsükli väärтused
- 15A Keevitamise nimivoolu väärтused
- 16A Keevitamise nimivoolu väärтused
- 17A Keevitamise nimivoolu väärтused
- 15B Tavalised koormuspinge väärтused
- 16B Tavalised koormuspinge väärтused
- 17B Tavalised koormuspinge väärтused
- 18 Toite sümbol
- 19 Toite nimipinge
- 20 Maksimaalne toite nimipinge
- 21 Maksimaalne efektiivne toitepinge
- 22 Kaitseaste

ET

## ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Celtnieks

voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY  
Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - [www.voestalpine.com/welding](http://www.voestalpine.com/welding)

ar savu atbildību paziņo, ka šāds produkts:

TERRA NX 320 PME	55.13.012
TERRA NX 400 PME	55.13.013
TERRA NX 500 PME	55.13.014

atbilst šīm ES direktīvām:

- 2014/35/ES ZEMSPRIEGUMA ELEKTROIEKĀRTU DIREKTĪVA  
2014/30/ES EMS DIREKTĪVA  
2011/65/ES RoHS DIREKTĪVA

un ka ir piemēroti šādi saskaņotie standarti:


- EN IEC 60974-1/A1:2019 WELDING POWER SOURCE  
EN 60974-10/A1:2015 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

Dokumentācija, kas apliecinā atbilstību direktīvām, būs pieejama pārbaudēm pie iepriekšminētā ražotāja.

Jebkuras darbības vai modifikācijas, kuras nav iepriekš pilnvarojis uzņēmums voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. padara šo sertifikātu par spēkā neesošu.

Onara di Tombolo, 03/07/2023

voestalpine Böhler Welding Selco s.r.l.

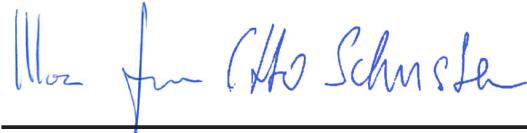

Mirco Frasson  
Managing Directors

Otto Schuster  
Managing Directors

LV

# SATURS

<b>1. BRĪDINĀJUMS .....</b>	<b>229</b>
1.1 Darba vide.....	229
1.2 Lietotāja un citu personu aizsardzība.....	229
1.3 Aizsardzība no izgarojumiem un gāzēm.....	230
1.4 Aizsardzība pret ugunsgrēku/sprādzienu.....	230
1.5 Piesardzības pasākumi gāzes balonu izmantošanas laikā .....	231
1.6 Aizsardzība no elektrotrieciena .....	231
1.7 Elektromagnētiskie lauki un traucējumi .....	231
1.8 IP aizsardzības klase.....	232
1.9 Utilizācija .....	232
<b>2. UZSTĀDĪŠANA .....</b>	<b>233</b>
2.1 Celšana, transportēšana un izkraušana.....	233
2.2 Iekārtas novietošana .....	233
2.3 Pieslēgšana .....	233
2.4 Uzstādīšana .....	234
<b>3. IEKĀRTAS APRAKSTS.....</b>	<b>237</b>
3.1 Aizmugurējais panelis .....	237
3.2 Aizmugurējais panelis .....	237
3.3 Ligzdu panelis.....	237
3.4 Priekšējais vadības panelis TERRA NX 400/500 PME .....	238
3.5 Priekšējais vadības panelis TERRA NX 320 PME .....	238
<b>4. TEHNISKĀ APKOPE .....</b>	<b>238</b>
4.1 Barošanas avotā jāveic šādas periodiskas pārbaudes.....	238
4.2 Atbildība.....	239
<b>5. PROBLĒMU NOVĒRŠANA.....</b>	<b>239</b>
<b>6. EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA .....</b>	<b>243</b>
6.1 Manuālā metāla lokmetināšana (MMA) .....	243
6.2 TIG metināšana (nepārtraukts loks) .....	243
6.3 Metināšana ar nepārtrauktu stiepli (MIG/MAG) .....	245
<b>7. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS.....</b>	<b>250</b>
<b>8. PLATES SPECIFIKAČIJAS .....</b>	<b>253</b>
<b>9. BAROŠANAS AVOTA DATU PLĀKSNĪTES SKAIDROJUMS.....</b>	<b>254</b>
<b>10. SHĒMA .....</b>	<b>339</b>
<b>11. SAVIENOTĀJI.....</b>	<b>342</b>
<b>12. REZERVES DAĻU SARAKSTS.....</b>	<b>344</b>

## SIMBOLI



Nopietnu traumu nenovēršami draudi un bīstama uzvedība, kas var novest pie nopietnām traumām.



Svarīgs padoms, kas jāievēro, lai izvairītos no nenozīmīgām traumām vai īpašuma bojājumiem.



Tehniskās piezīmes, lai atvieglotu ekspluatāciju.

# 1. BRĪDINĀJUMS



Pirms jebkuras darbības veikšanas ar iekārtu, pārliecinieties, ka rūpīgi izlasījāt un sapratāt šīs instrukcijas saturu. Neveiciet instrukcijā neparedzētas modifikācijas vai tehniskās apkopes darbības. Ražotājs neuzņemas atbildību par personu traumēšanu vai īpašuma bojāšanu, ja lietotājs nepareizi izmanto vai nepielieto šīs instrukcijas norādījumus.

Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju aparāta izmantošanas vietā. Papildus lietošanas instrukcijai, ievērojet arī vispārējos noteikumus un vietējos spēkā esošos noteikumus par negadījumu novēršanu un vides aizsardzību.



Visām personām, kuras iesaistītas aparāta ievadē ekspluatācijā, lietošanā, apkopē un remontā, ir

- jābūt piemērotai kvalifikācijai;
- jābūt nepieciešamām prasmēm metināšanas jomā;
- pilnībā jāizlasa un rūpīgi jāievēro šī lietošanas instrukcija.

Jājums rodas šaubas vai grūtības iekārtas lietošanā, lūdzu, konsultējieties pie kvalificēta personāla.

## 1.1 Darba vide



Visas iekārtas jāizmanto tikai tādām darbībām, kurām tās ir paredzētas, un tādā veidā, kā arī tādiem pielietojumiem, kādi ir norādīti datu plāksnītē un/vai šajā instrukcijā, atbilstoši valsts un starptautiskām drošības direktīvām. Jebkāda cita veida lietošana, par kuru ražotājs nav atklāti paziņojis, tiek uzskatīta par pilnīgi neatbilstošu un bīstamu, un tādā gadījumā ražotājs atsakās no jebkādas atbildības.



Šīiekārtā jālieto tikai profesionāļiem un rūpnieciskā vidē. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radīti, lietojot iekārtu mājsaimniecības apstākjos.



Iekārtā jāizmanto temperatūrā no -10 °C līdz +40 °C (no +14 °F līdz +104 °F).

Iekārtā jātransportē un jāuzglabā temperatūrā no -25 °C līdz +55 °C (no -13 °F līdz 131 °F).

Iekārtā jāizmanto vidē, kur nav putekļu, skābes, gāzes vai kādu citu korodējošo vielu.

Iekārtu nedrīkst izmantot vidē, kur relatīvais gaisa mitrums ir augstāks par 50% 40 °C (104 °F) temperatūrā.

Iekārtu nedrīkst izmantot vidē, kur relatīvais gaisa mitrums ir augstāks par 90% 20 °C (68 °F) temperatūrā.

Iekārtu nedrīkst izmantot, ja augstums virs jūras līmeņa ir lielāks par 2000 metriem (6500 pēdām).



Nelietojiet iekārtu cauruļu atkausēšanai.

Nelietojiet iekārtu bateriju un/vai akumulatoru uzlādēšanai.

Nelietojiet iekārtu elektrodzinēju iedarbināšanai.

## 1.2 Lietotāja un citu personu aizsardzība



Metināšanas process ir kaitīgs radiācijas, trokšņu, siltuma un gāzes emisiju avots. Izvietojiet ugunsizturīgu ekrānu, lai pasargātu apkārtējo metināšanas zonu no stariem, dzirkstelēm un kvēlojošiem sārniem. Darba metināšanas zonā esošajām personām iesakiet neskatīties uz loku vai kvēlojošo metālu un atbilstoši sevi aizsargāt.



Valkājiet aizsargapģērbu, lai aizsargātu ādu no loka stariem, dzirkstelēm vai kvēlojoša metāla. Apģērbam jānosedz viss ķermenis, kā arī jābūt:

- nebojātam un labā stāvoklī;
- ugunsizturīgam;
- izolējošam un sausam;
- labi piegulošam, bez manšetēm un atlukiem.



Vienmēr Valkājiet speciālus apavus, kuri ir izturīgi un nodrošina ūdens izolāciju.

Vienmēr Valkājiet speciālus cimdus, kuri nodrošina elektrisko un siltuma izolāciju.



Valkājiet sejas aizsargus ar sānu aizsargiem un piemērotu aizsardzības filtru acīm (vismaz NR10 vai augstākas kategorijas).



Vienmēr Valkājiet aizsargbrilles ar sānu aizsargiem, jo īpaši veicot manuālu vai mehānisku metināšanas sārņu noņemšanu.



Nelietojiet kontaktlēcas!



Ja metināšanas laikā rodas dzirdei bīstams troksnis, izmantojiet ausu aizsargus. Ja trokšņa līmenis pārsniedz likumā noteikto, ierobežojiet piekļuvi darba zonai un pārliecinieties, lai jebkurš, kas tai tuvojas, lietotu ausu aizsargus.



Metināšanas laikā sānu pārsegiem vienmēr jābūt aizvērtiem. Iekārtu nedrīkst modifīcēt. Netuviniet rokas, matus, apģērbu, instrumentus u.c. šādām kustīgajām daļām: ventilatori; pārvadi; rullīši un vārpstas; stieples spoles.. Nepieskarieties pārvadiem, kamēr darbojas stieples padeves mehānisms. Stieples padeves mehānismos uzstādīto drošības ierīču neizmantošana ir joti bīstama un tādā situācijā ražotājs neatbild par personām vai īpašumam nodarītajiem bojājumiem.



Stieples ielādes vai padeves laikā netuviniet rokas MIG/MAG deglim.  
Izejošā stieple var nopietni savainot rokas, seju un acis.



Nepieskarieties tikko sametinātiem priekšmetiem, jo karstums var izraisīt nopietrus apdegumus vai apsvilumu. Ievērojiet iepriekš aprakstītos piesardzības pasākumus arī veicot darbības pēc metināšanas, jo, atdziestot, sārji var atdalīties no priekšmetiem.



Pirms veikt darbus ar degli vai pirms veikt tā tehnisko apkopi, pārliecinieties, ka tas ir auksts.



Pirms dzesēšanas šķidruma cauruļu atvienošanas pārliecinieties, ka dzesēšanas ierīce ir izslēgta. No caurulēm iznākošais karstais šķidrums var izraisīt nopietrus apdegumus vai apsvilumu.



Pirmās palīdzības aptieciņai jāatrodas pieejamā vietā.  
Nenovērtējiet par zemu apdegumus vai traumas.



Pirms darba zonas pamešanas, padariet to drošu, lai izvairītos no nejaušu bojājumu nodarīšanas personām vai īpašumam.

### 1.3 Aizsardzība no izgarojumiem un gāzēm



Izgarojumi, gāzes un pulveri, kas veidojas metināšanas procesā, var būt kaitīgi veselībai.

Noteiktos apstākjos, izgarojumi, kas veidojas metināšanas procesā, var izraisīt vēzi vai kaitēt grūtnieču auglim.

- Netuviniet galvu gāzēm un izgarojumiem, kas veidojas metināšanas procesā.
- Nodrošiniet darba zonā atbilstošu ventilāciju (dabisko vai mākslīgo).
- Ja ventilācija ir slīkta, izmantojiet maskas un elpošanas aparātus.
- Metinot, joti šaurā vietā, darbs ir jāuzrauga ārpus darba zonas stāvošam kolēgim.
- Ventilācijai neizmantojiet skābekli.
- Pārbaudiet izgarojumu ekstraktora darbību, regulāri salīdzinot kaitīgo izplūdes gāzu daudzumu ar drošības noteikumos atjautām vērtībām.
- Izgarojumu daudzums un bīstamības līmenis ir atkarīgs no izmantojamā pamatmetāla, piedevu metāla un vielām, ko izmanto sagataves tīrīšanai un attaukošanai. Ievērojiet ražotāja instrukcijas un tehniskajās lapās sniegtās instrukcijas.
- Neveiciet metināšanas darbības attaukošanas vai krāsošanas staciju tuvumā.
- Novietojiet gāzes balonu ārpus telpām vai vietā ar labu ventilāciju.

LV

### 1.4 Aizsardzība pret ugunsgrēku/sprādzienu



Metināšanas process var izraisīt aizdegšanos vai sprādzienu.

- Iznesiet no darba zonas un apkārtējās zonas jebkurus uzliesmojošus vai viegli uzliesmojošus materiālus un priekšmetus.
- Uzliesmojošiem materiāliem jāatrodas vismaz 11 metru (35 pēdu) attālumā no metināšanas zonas, vai arī jābūt atbilstoši aizsargātiem.
- Dzirksteles un kvēlojošas daļīnas var viegli tālu aizlidot un sasniegta apkārtējās zonas pat caur mazām atverēm. Pievērsiet īpašu uzmanību, lai nodrošinātu cilvēku un mantas drošību.
- Neveiciet metināšanas darbības ar spiedtvertnēm un to tuvumā.
- Neveiciet metināšanas darbības ar slēgtām tvertnēm vai caurulēm. Esiet īpaši uzmanīgs, veicot metināšanas darbus ar caurulēm vai tvertnēm pat ja tās ir atvērtas, tukšas un tika labi izmazgātas. Jebkura nelikvidētā gāze, degviela vai līdzīgi materiāli var izraisīt sprādzienu.
- Nemetiniet vietās, kur atrodas sprāgstoši pulveri, gāzes vai tvaiki.
- Metināšanas beigās pārbaudiet, lai līnija zem sprieguma nejauši nepieskartos zemējuma ķēdei.
- Novietojiet ugunsdzēsības aparātu vai materiālu tuvu darba zonai.

## 1.5 Piesardzības pasākumi gāzes balonu izmantošanas laikā



Balonos ar inerto gāzi atrodas gāze zem spiediena, kura var uzsprāgt, ja netiek nodrošināti minimālās drošības apstākļi transportēšanas, uzglabāšanas un izmantošanas laikā.

- Baloni jānositiprina vertikāli pie sienas vai citas atbalsta konstrukcijas, izmantojot atbilstošus līdzekļus, lai tie nekristu vai neatsistos.
- Uzskrūvējiet vāku, lai aizsargātu ventili transportēšanas, nodošanas ekspluatācijā un metināšanas darbības beigās.
- Nepakļaujiet balonus tiešu saules staru iedarbībai, krasām temperatūras izmaiņām, pārāk augstas vai ekstremālas temperatūras iedarbībai. Nepakļaujiet balonus pārāk zemas vai pārāk augstas temperatūras iedarbībai.
- Uzglabājiet balonus pēc iespējas tālāk no atklātām liesmām, elektriskajiem lokiem, degļiem vai pistolēm metināšanai ar elektrodiem un kvēlojošiem materiāliem, kas veidojas metināšanas laikā.
- Sargiet balonus no metināšanas ķēdēm un elektriskām ķēdēm.
- Netuviniet galvu gāzes atverei, kad atverat balona ventili.
- Obligāti aizveriet balona ventili metināšanas darbību beigās.
- Neveiciet metināšanas darbības ar gāzes balonu zem spiediena.
- Balonu ar saspiestu gaisu nekādā gadījumā nedrīkst tieši pieslēgt iekārtas spiediena reduktoram. Spiediens var pārsniegt reduktora kapacitāti, kas var uzsprāgt.

## 1.6 Aizsardzība no elektrotrieciena



Elektrotrieciens var nogalināt.

- Nepieskarieties daļām zem sprieguma metināšanas sistēmas iekšpusē un ārpusē, kad sistēma ir aktīva (degļi, pistoles, zemējuma vadi, elektrodi, vadi, rullīši un spoles) ir elektriski pieslēgti metināšanas ķēdei).
- Nodrošiniet, lai sistēma būtu elektriski izolēti, izmantojot sausus pamatus un grīdas, kuras ir pietiekami izolētas no zemes.
- Nodrošiniet, lai sistēma būtu pareizi pieslēgta elektriskajai kontaktligzdai un barošanas avots būtu aprīkots ar zemējumvadu.
- Nepieskarieties diviem degļiem vai diviem elektrodiem turētājiem vienlaicīgi.
- Ja sajūtat elektrotriecienu, uzreiz pārtrauciet metināšanas darbības.

## 1.7 Elektromagnētiskie lauki un traucējumi



Strāva, kas iet cauri iekšējiem un ārējiem sistēmas vadiem, veido elektromagnētisko lauku metināšanas vadu un aprīkojuma tuvumā.

- Elektromagnētiskie lauki var ietekmēt to cilvēku veselību, kuri pakļauti to iedarbībai ilgu laiku (precīza iedarbība vēl nav zināma).
- Elektromagnētiskie lauki var traucēt tāda aprīkojuma darbībai, kā elektrokardiostimulatori un dzirdes aparāti.



Personām ar elektrokardiostimulatoriem, kas plāno veikt lokmetināšanas darbības, ir jākonsultējas ar ārstu.

### 1.7.1 EMS klasifikācija atbilstoši: EN 60974-10/A1:2015.



B klasses aprīkojums atbilst elektromagnētiskās saderības prasībām industriālā un sadzīves vidē, tostarp dzīvojamās zonās, kur elektrisko jaudu nodrošina publiskā zemsprieguma padeves sistēma.



A klasses aprīkojums nav paredzēts lietošanai dzīvojamās zonās, kur elektrisko jaudu nodrošina publiskā zemsprieguma padeves sistēma. Šajās vietās var būt potenciāli grūti nodrošināt A klasses aprīkojuma elektromagnētisko savietojamību konduktīvo, kā arī radiatīvo traucējumu dēļ.

Plašāku informāciju skatiet sadaļā: PLATES SPECIFIKĀCIJAS vai TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS.

## 1.7.2 Uzstādīšana, izmantošana un vietas pārbaude

Aprīkojums tiek ražots atbilstoši saskaņotā standarta prasībām EN 60974-10/A1:2015 un tiek identificēts kā „A KLASES” aprīkojums. Šīiekārtā jālieto tikai profesionāļiem un rūpnieciskā vidē. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radīti, lietojot iekārtu mājsaimniecības apstākjos.



Lietotājam jābūt ekspertam veicamajā darbībā un tas ir atbildīgs par iekārtas uzstādīšanu un izmantošanu atbilstoši ražotāja instrukcijām. Ja tiek konstatēti elektromagnētiskie traucējumi, lietotājam ir jānovērš to celonis, nepieciešamības gadījumā, ar ražotāja tehnisko palīdzību.



Jebkurā gadījumā elektromagnētisko traucējumu celonis ir jāsamazina līdz tādam līmenim, līdz tas vairs nav traucējošs.



Pirms iekārtas uzstādīšanas, lietotājam jānovērtē potenciālie elektromagnētiskie traucējumi, kas var rasties apkārtējā zonā, jo īpaši nemot vērā tuvumā esošo personu veselību, piemēram, personu ar elektrokardiostimulatoriem vai dzirdes aparātiem.

## 1.7.3 Elektroapgādes prasības (skat. tehniskos datus)

Lieljaudas aprīkojums ietekmē tīkla jaudas kvalitāti, jo primārā strāva tiek ņemta no elektrotīkla. Tāpēc dažiem aprīkojumu veidiem var tikt piemēroti ierobežojumi un prasības pret savienojumu attiecībā uz maksimāli pieļaujamo pilno pretestību (Zmax) vai nepieciešamo minimālo jaudu (Ssc) pieslēguma punktā ar publisko elektrotīklu (kopīgā pieslēguma punkts, KPP) (skat. tehniskos datus). Šajā gadījumā aprīkojuma uzstādītājs vai operators ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka šādu aprīkojumu iespējams pieslēgt, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar sadales tīkla operatoru.

Ja rodas traucējumi, var būt nepieciešams veikt papildu piesardzības pasākumus, piemēram, strāvas padeves filtrēšanu. Ir arī jāapsver iespēja ekranēt strāvas padeves vadu.

Plašāku informāciju skatiet sadaļā: TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS.

## 1.7.4 Piesardzības pasākumi, kas attiecas uz kabeļiem

Lai līdz minimumam samazinātu elektromagnētiskā lauka ietekmi, ievērojiet zemāk norādītās instrukcijas.

- Ja iespējams, sakopojiet un nostipriniet zemējuma un strāvas padeves vadus.
- Neaptiniet vadus ar savu ķermenī.
- Nestāviet starp zemējuma un strāvas padeves vadiem (tiem jāatrodas vienā no pusēm).
- Vadiem jābūt pēc iespējas īsākiem, novietotiem pēc iespējas tuvāk cits citam un jāatrodas grīdas vai gandrīz grīdas līmenī.
- Novietojiet aprīkojumu drošā attālumā no metināšanas zonas.
- Vadi jānovieto atsevišķi no citiem vadiem.

## 1.7.5 Zemējuma savienojums

Jāizvērtē visu metināšanas aprīkojuma metālico daļu zemējuma iespēja un tuvākā apkārtne. Zemējuma savienojums jāizveido saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

## 1.7.6 Sagataves iezemēšana

Kad sagatave nav iezemēta elektriskās drošības apsvērumu dēļ vai izmēru un pozīcijas dēļ, iezemēšana var samazināt emisijas. Ir svarīgi atcerēties, ka sagataves zemējums nedrīkst palielināt lietotāju nelaimes gadījumu vai cita elektriskā aprīkojuma bojāšanas risku. Zemējums jāveic saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

## 1.7.7 Ekranēšana

Citu apkārtējā zonā esošo vadu un aprīkojuma selektīva ekranēšana var samazināt elektromagnētiskos traucējumus.

Īpašos lietošanas apstākļos jāizvērtē visa metināšanas aprīkojuma ekranēšana.

LV

## 1.8 IP aizsardzības klase



IP23S

- Korpus ir aizsargāts no piekļuves bīstamām daļām ar pirkstiem un no cietu svešķermēnu, kuru diametrs ir lielāks/vienāds ar 12,5 mm, iekļūšanas.
- Korpus ir aizsargāts no lietus 60° leņķī.
- Korpus ir aizsargāts no kaitīgas ūdens iekļūstošas iedarbības, kad iekārtas kustīgās daļas nav aktīvas.

## 1.9 Utilizācija



Nelikvidējiet elektrisko aprīkojumu kopā ar sadzīves atkritumiem!

Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un īstenošanas tiesību aktiem, kas ir spēkā attiecīgajās dalībvalstīs, elektroiekārtas, kas sasniegūšas sava aprites cikla beigas, jāsavāc dalīti un jānosūta reģenerācijai un apglabāšanai. Iekārtas īpašniekam ir jāatrod pilnvarotie savākšanas centri, pieprasot informāciju vietējām varas iestādēm. Piemērojot šo Eiropas Direktīvu, jūs uzlabosiet vidi un cilvēku veselību!

» Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni.

## 2. UZSTĀDĪŠANA



Uzstādīšana jāveic tikai ekspertiem, kurus pilnvarojis ražotājs.



Uzstādīšanas laikā nodrošiniet, lai barošanas avots būtu atvienots no elektrotīkla.



Ir aizliegts izmantot barošanas avotus ar vairākām pieslēguma vietām (seriālos vai paralēlos).

### 2.1 Celšana, transportēšana un izkraušana

- Iekārta ir aprīkota ar rokturi pārvietošanai rokās.
- Iekārta nav aprīkota ar īpašiem pacelšanas elementiem.
- Izmantojiet autoiekrāvēju ar piesardzību, lai iekārta neapgāztos.



Nenovērtējiet par zemu iekārtas svaru: skat. tehniskās specifikācijas.

Nepārvietojiet un nenovietojiet kravu virs personām vai priekšmetiem.

Nemetiet iekārtu un nepiemērojiet tai spiedienu.



Neceliet iekārtu aiz roktura.

### 2.2 Iekārtas novietošana



Ievērojiet zemāk uzskaitītos noteikumus.

- Nodrošiniet ērtu piekļuvi iekārtas vadīklām un savienojumiem.
- Nenovietojiet iekārtu ļoti ierobežotās vietās.
- Nenovietojiet iekārtu uz virsmām, kuru slīpums horizontālā plaknē pārsniedz 10°.
- Novietojiet iekārtu sausā, tīrā un atbilstoši ventilētā vietā.
- Sargiet iekārtu no lietus un saules.

### 2.3 Pieslēgšana



Iekārta ir aprīkota ar strāvas padeves vadu elektrotīkla pieslēgumam.

Iekārta var tikt darbināta ar šādu strāvu:

- trīsfāžu 400 V;

Iekārtas darbība ir garantēta ar sprieguma pielaidēm  $\pm 15\%$  pret nominālo spriegumu.



Lai nepieļautu personu traumēšanu vai iekārtas bojājumus, izvēlētais tīkla spriegums un drošinātāji ir jāpārbauda PIRMS iekārtas pieslēgšanas elektrotīklam. Pārbaudiet arī, lai vads būtu pievienots iezemētai kontaktligzdai.



Iekārtu var darbināt ar generatoru, kas garantē stabilu strāvas padeves spriegumu  $\pm 15\%$  pret nominālā sprieguma vērtību, par kuru informējis ražotājs, visos iespējamos darba apstākļos un ar maksimālo nominālo jaudu. Mēs iesakām izmantot generatoru ar nominālo jaudu, kas divreiz lielāka par vienfāzes barošanas avota jaudu, vai nominālo jaudu, kas 1,5 reizes lielāka par trīsfāžu barošanas avota jaudu. Ir ieteicams izmantot generatoru ar elektronisko vadību.



Lai pasargātu lietotājus, iekārtai jābūt pareizi iezemētai. Strāvas padeves sprieguma vadam jābūt aprīkotam ar zemējuma vadu (dzeltenu un zaļu), kam jābūt pieslēgtam iezemētai kontaktligzdai. Šo dzelteno/zaļo vadu nekādā gadījumā nedrīkst izmantot ar citiem sprieguma vadiem. Pārbaudiet, vai izmantojamā iekārta ir iezemēta un vai kontaktligzdas ir labā stāvoklī. Uzstādīt tikai sertificētus spraudņus atbilstoši drošības noteikumiem.




Elektriskie savienojumi jāizveido kvalificētiem tehnīkiem, kuriem ir īpaša profesionālā un tehniskā kvalifikācija un kuri atbilst noteikumiem, kas ir spēkā valstī, kur tiek uzstādīta iekārta.

## 2.4 Uzstādīšana

### 2.4.1 Savienojums MMA metināšanai




Attēlā norādītais savienojums nodrošina metināšanu ar pretējo polaritāti.  
Lai veiktu metināšanu ar tiešo polaritāti, apgrieziet savienojumu.

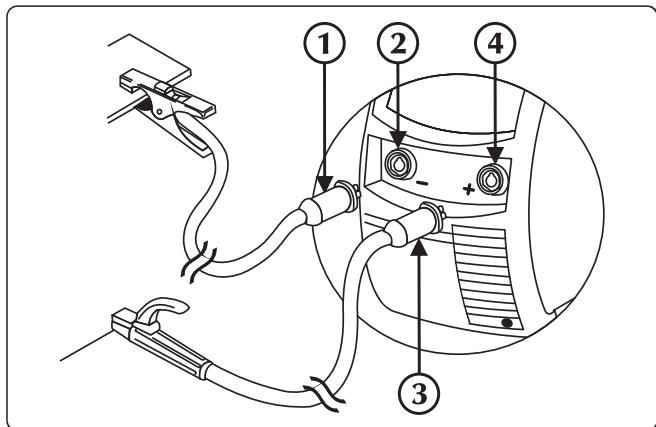

- ① Masas spailes savienotājs
- ② Negatīvas jaudas ligzda (-)
- ③ Elektrodu turētāja spailes savienotājs
- ④ Pozitīvas jaudas ligzda (+)

- ▶ Pievienojiet zemējuma spaili barošanas avota negatīvajai ligzdai (-). Ievietojiet kontaktdakšu un grieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz visas daļas ir nostiprinātas.
- ▶ Pievienojiet elektroda turētāju barošanas avota pozitīvajai ligzdai (+). Ievietojiet kontaktdakšu un grieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz visas daļas ir nostiprinātas.


### 2.4.2 Savienojums LOKA-GAISA metinājuma šuves tīrīšanai

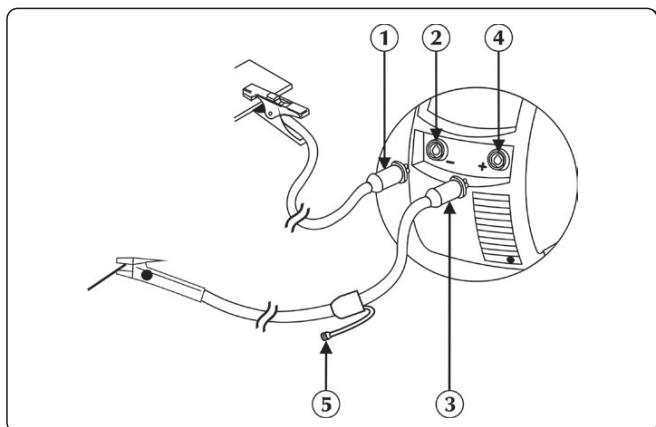

- ① Masas spailes savienotājs
- ② Negatīvas jaudas ligzda (-)
- ③ ARC AIR spailes savienotājs
- ④ Pozitīvas jaudas ligzda (+)
- ⑤ Gaisa šūtenes savienotājs

- ▶ Pievienojiet zemējuma spaili barošanas avota negatīvajai ligzdai (-).
- ▶ Pievienojiet ARC AIR spailes vada savienotāju pie ģeneratora pozitīvās (+) ligzdas.
- ▶ Atsevišķi pievienojiet gaisa caurules savienotāju gaisa padeves avotam.

### 2.4.3 Savienojums TIG metināšanai

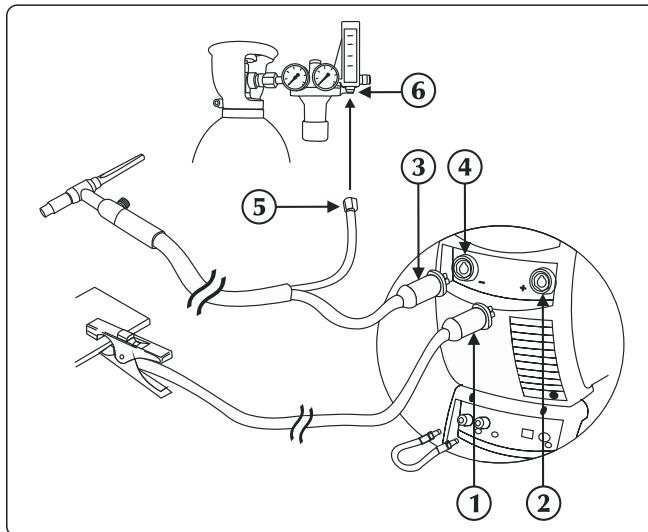

- ① Masas spailes savienotājs
- ② Pozitīvas jaudas ligzda (+)
- ③ TIG degļa armatūra
- ④ Degļa ligzda
- ⑤ Gāzes cauruļu savienotājs
- ⑥ Spiediena reduktoram

- ▶ Pievienojiet zemējuma spaili barošanas avota pozitīvajai ligzdai (+). Levietojiet kontaktdakšu un grieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz visas daļas ir nostiprinātas.
- ▶ Pievienojiet TIG degļa uzmavu barošanas avota degļa ligzdai. Levietojiet kontaktdakšu un grieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz visas daļas ir nostiprinātas.




Aizsarggāzes plūsmu var noregulēt, izmantojot krānu, kas parasti atrodas uz degļa.

- ▶ Atsevišķi pieslēdziet degļa gāzes šķūtenes savienotāju maģistrālajam gāzvadam.
- ▶ Pievienojiet degļa (sarkanas krāsas) ūdens cauruli dzesēšanas ierīces ieejas ātrajam (sarkanas krāsas ) savienotājam.
- ▶ Pievienojiet degļa (zilas krāsas) ūdens cauruli dzesēšanas ierīces izejas ātrajam (zilas krāsas ) savienotājam.


### 2.4.4 Savienojums MIG/MAG metināšanai

- ▶ Pievienojiet degļa (sarkanas krāsas) ūdens cauruli dzesēšanas ierīces ieejas ātrajam (sarkanas krāsas ) savienotājam.
- ▶ Pievienojiet degļa (zilas krāsas) ūdens cauruli dzesēšanas ierīces izejas ātrajam (zilas krāsas ) savienotājam.

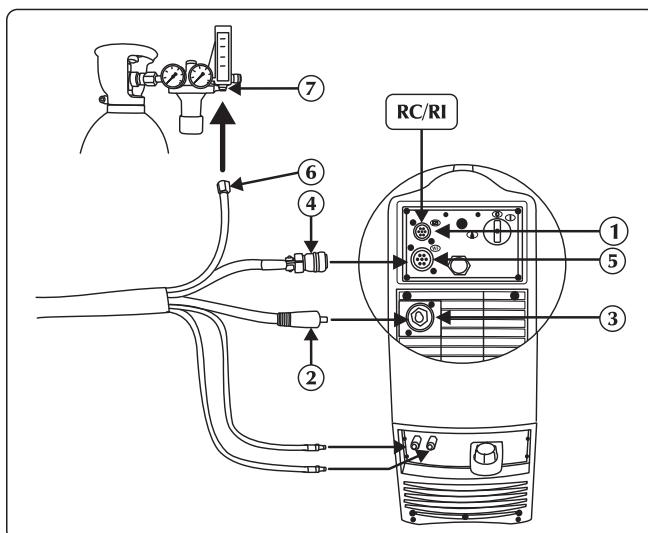


- ① Signālvada (CAN-BUS) ieeja
- ② Barošanas vada
- ③ Pozitīvas jaudas ligzda (+)
- ④ Signāla kabelis
- ⑤ Signāla kabeļa ieeja (CAN-BUS) (kabeļu saīšķis)
- ⑥ Gāzes caurule
- ⑦ Gāzes padeves savienojums

LV

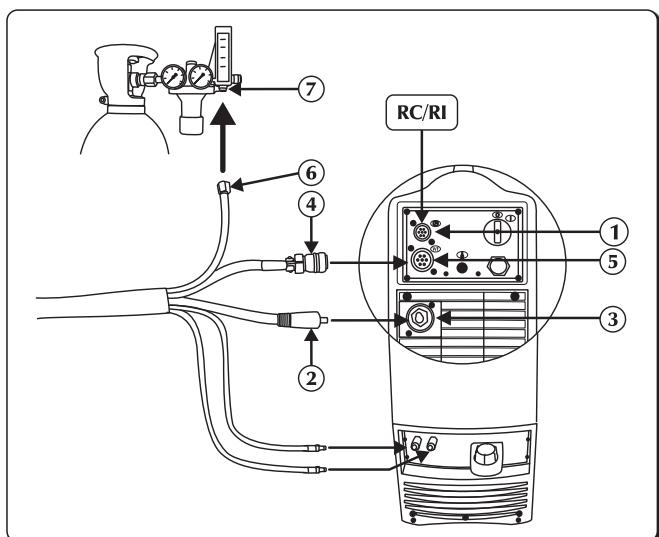


- ① Signālvada (CAN-BUS) ieeja
- ② Barošanas vada
- ③ Pozitīvas jaudas ligzda (+)
- ④ Signāla kabelis
- ⑤ Signāla kabeļa ieeja (CAN-BUS) (kabeļu saišķis)
- ⑥ Gāzes caurule
- ⑦ Gāzes padeves savienojums

- ▶ Pievienojiet barošanas vadu atbilstošai kontaktligzdai. Levietojiet kontaktdakšu un grieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz visas daļas ir nostiprinātas.
- ▶ Pievienojiet signālvadu atbilstošam savienotājam. Levietojiet savienotāju un grieziet apaļo uzgriezni pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz daļas ir kārtīgi nostiprinātas.
- ▶ Savienojiet gāzes šķūteni ar balona spiediena redukcijas vārstu vai gāzes padeves savienojumu. Noregulējiet gāzes padeves plūsmu uz 10-30 l/min.
- ▶ Pievienojiet ūdens cauruli (zilas krāsas) dzesēšanas ierīces izējas ātrajam (zilas krāsas ) savienotājam.
- ▶ Pievienojiet ūdens cauruli (sarkanas krāsas) dzesēšanas ierīces izējas ātrajam (sarkanas krāsas ) savienotājam.

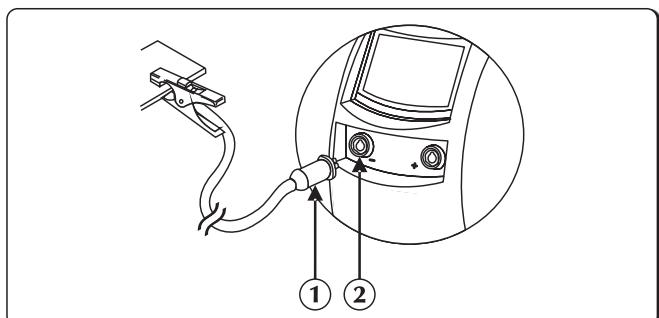

- ① Masas spailes savienotājs
- ② Negatīvas jaudas ligzda (-)

- ▶ Pievienojiet zemējuma spaili barošanas avota negatīvajai ligzdai (-) . Levietojiet kontaktdakšu un grieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz visas daļas ir nostiprinātas.

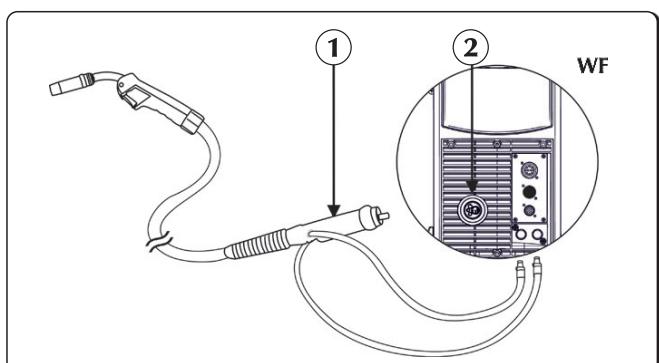


- ① Degļa armatūra
- ② Degļa ligzda

- ▶ Pievienojiet degļa (zilas krāsas) ūdens cauruli dzesēšanas ierīces izējas ātrajam (zilas krāsas ) savienotājam.
- ▶ Pievienojiet degļa (sarkanas krāsas) ūdens cauruli dzesēšanas ierīces izējas ātrajam (sarkanas krāsas ) savienotājam.
- ▶ Pievienojiet MIG/MAG degļi centrālajam adapterim nodrošinot, ka stiprināšanas gredzens ir pilnībā savilkts.
- ▶ Pievienojiet kabeļu saišķa gāzes cauruli pie aizmugurējā šķūtenes savienojuma.

## 3. IEKĀRTAS APRAKSTS

### 3.1 Aizmugurējais panelis

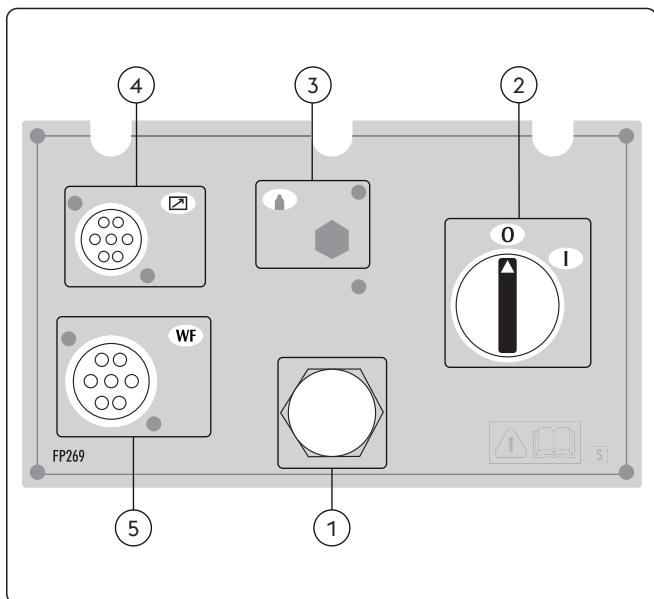

#### ① Strāvas padeves vads

Pieslēdzieš sistēmu elektrotīklam.

#### ② Izslēgšanas/ieslēgšanas slēdzis


Metinātājam ieslēdz elektriskās strāvas pievadi.  
Tam ir divas pozīcijas: „O” – izslēgts un „I” – ieslēgts.

#### ③ Nav izmantots

#### ④ Signālvada CAN-BUS ieeja (RC, RI...)

#### ⑤ Signāla kabeļa ieeja (CAN-BUS) (kabeļu saišķis)

### 3.2 Aizmugurējais panelis

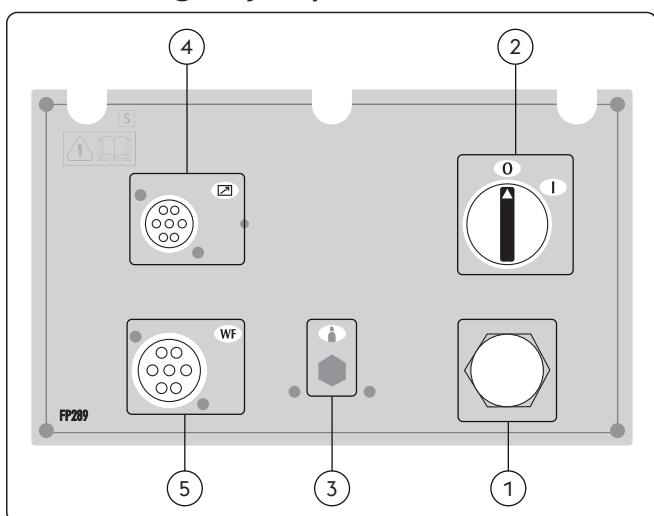

#### ① Strāvas padeves vads

Pieslēdzieš sistēmu elektrotīklam.

#### ② Izslēgšanas/ieslēgšanas slēdzis


Metinātājam ieslēdz elektriskās strāvas pievadi.  
Tam ir divas pozīcijas: „O” – izslēgts un „I” – ieslēgts.

#### ③ Nav izmantots

#### ④ Signālvada CAN-BUS ieeja (RC, RI...)

#### ⑤ Signāla kabeļa ieeja (CAN-BUS) (kabeļu saišķis)

### 3.3 Ligzdu panelis

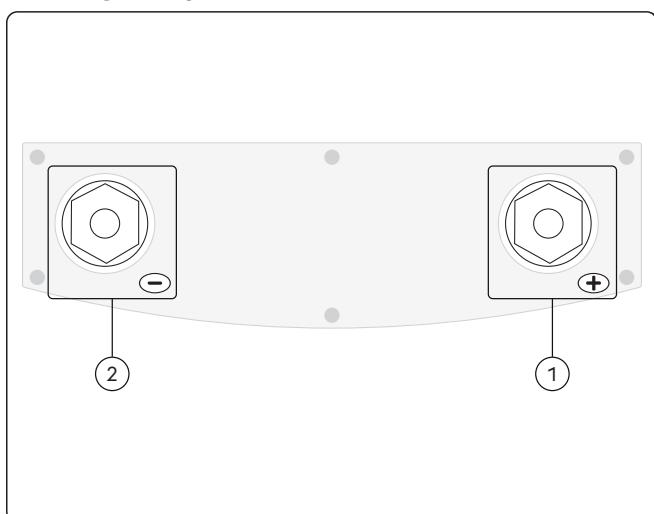

#### ① Pozitīvas jaudas ligzda (+)


Process MMA: Ciektrodu deglis savienojums  
Process TIG: Zemējuma kabeļa savienojums

#### ② Negatīvas jaudas ligzda (-)

Process MMA: Zemējuma kabeļa savienojums  
Process TIG: Degļa savienojums  
MIG/MAG process: Zemējuma kabeļa savienojums

**LV**

### 3.4 Priekšējais vadības panelis TERRA NX 400/500 PME

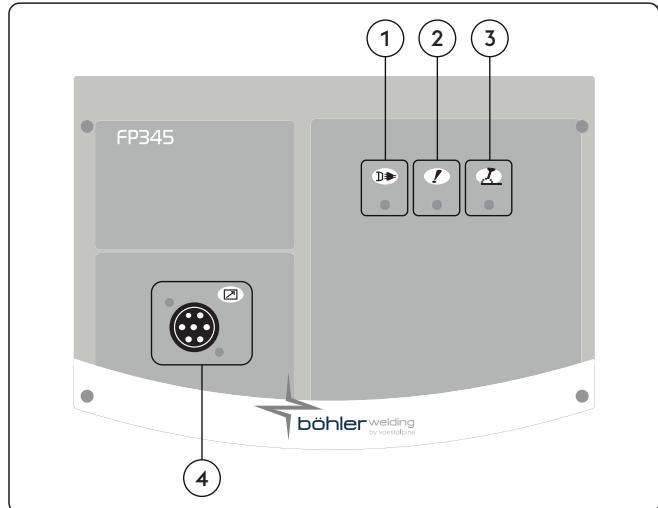

#### ① Barošanas gaismas diode

Norāda, ka iekārta ir pieslēgta elektrotīklam un ir ieslēgta.

#### ② Vispārējas trauksmes gaismas diode


Norāda uz aizsardzības ierīču, piemēram, temperatūras aizsardzības, iespējamo aktivizēšanos.

#### ③ Aktīvas enerģijas padeves gaismas diode

Norāda uz sprieguma esamību iekārtas izejas savienojumos.

#### ④ Signālvada CAN-BUS ieeja (RC, RI...)

### 3.5 Priekšējais vadības panelis TERRA NX 320 PME

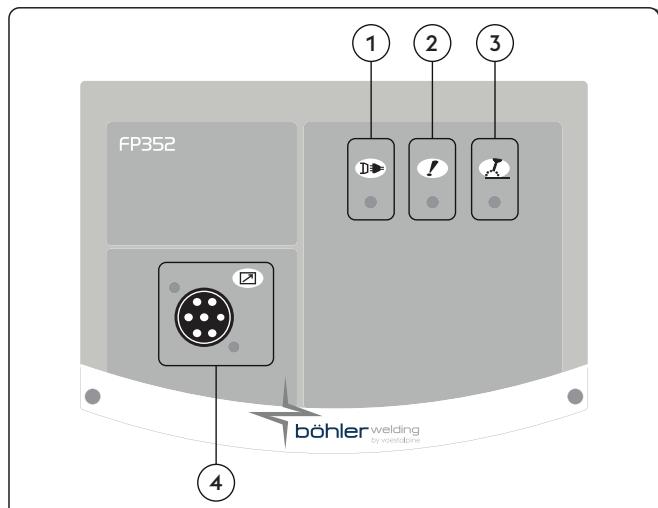

#### ① Barošanas gaismas diode

Norāda, ka iekārta ir pieslēgta elektrotīklam un ir ieslēgta.

#### ② Vispārējas trauksmes gaismas diode

Norāda uz aizsardzības ierīču, piemēram, temperatūras aizsardzības, iespējamo aktivizēšanos.

#### ③ Aktīvas enerģijas padeves gaismas diode

Norāda uz sprieguma esamību iekārtas izejas savienojumos.

#### ④ Signālvada CAN-BUS ieeja (RC, RI...)

## 4. TEHNISKĀ APKOPE



Regulārā sistēmas tehniskā apkope atbilstoši ražotāja instrukcijām. Kad aprīkojums darbojas, visām piekļuves un darba durvīm un vākiem jābūt aizvērtiem un bloķētiem. Iekārtu nedrīkst modifīcēt. Neļaujiet strāvvadošiem putekļiem uzkrāties blakus restēm un virs tām.



Jebkuru tehniskās apkopes darbību drīkst veikt tikai kvalificēts personāls. Jebkurš sistēmas detaļu remonts vai nomaiņa, ko veicis nepilnvarotais personāls anulē produkta garantiju. Jebkuru sistēmas detaļu remontu vai nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts personāls.



Atvienojiet strāvas padevi pirms katras darbības!

### 4.1 Barošanas avotā jāveic šādas periodiskas pārbaudes

#### 4.1.1 lekārta



Iztīriet barošanas avota iekšpusi ar zema spiediena saspisto gaisu un sukām ar mīkstiem sariem. Pārbaudiet elektriskos savienojumus un visus savienojuma vadus.

#### 4.1.2 Lai veiktu tehnisko apkopi vai nomainītu degļa komponentus, elektrodu turētājus un/ vai zemējuma vadus:



Pārbaudiet komponenta temperatūru un pārliecinieties, ka tas nav pārkarsis.



Vienmēr izmantojiet cimdus, kas atbilst drošības standartiem.



Izmantojiet piemērotas atslēgas un instrumentus.

#### 4.2 Atbildība



Ja netiek veikta iepriekš aprakstīta tehniskā apkope, visas garantijas tiek anulētas un ražotājs neuzņemas nekādu atbildību. Ražotājs atsakās no atbildības, ja lietotājs neievēro instrukcijas. Ja ir šaubas un/vai problēmas, vērsieties tuvākajā klientu apkalpošanas centrā.

### 5. PROBLĒMU NOVĒRŠANA

#### Sistēma neieslēdzas (zaļā LED izslēgta)

##### Iemesls

» Nav tīkla sprieguma kontaktligzdā.

» Bojāta kontaktdakša vai vads.

» Pārdedzis līnijas drošinātājs.

» Bojāts ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis.

» Nepareizs vai bojāts savienojums starp stieples padeves nesošo spoli un ģeneratoru.

» Bojāta elektronika.

##### Risinājums

» Pēc nepieciešamības pārbaudiet un veiciet elektriskās sistēmas remontu.

» Izmantojiet tikai kvalificētu personālu.

» Aizvietojiet bojātu komponentu.

» Sazinieties ar tuvāko servisa centru, lai veiktu sistēmas remontu.

» Aizvietojiet bojātu komponentu.

» Sazinieties ar tuvāko servisa centru, lai veiktu sistēmas remontu.

» Pārbaudiet, vai dažādas sistēmas daļas ir pareizi savienotas.

» Sazinieties ar tuvāko servisa centru, lai veiktu sistēmas remontu.

#### Nav izejas jaudas (sistēma nemetina)

##### Iemesls

» Bojāta degļa melītes poga.

» Sistēma pārkarsusi (temperatūras trauksme – dzeltenā LED ieslēgta).

» Atvērts sāna vāks vai bojāts durvju slēdzis.

» Nepareizs zemējuma savienojums.

» Tīkla spriegums ārpus diapazona (dzeltena LED ieslēgta).

» Bojāts kontaktors.

» Bojāta elektronika.

##### Risinājums

» Aizvietojiet bojātu komponentu.

» Sazinieties ar tuvāko servisa centru, lai veiktu sistēmas remontu.

» Uzgaidiet līdz sistēma atdzīsīs, neizslēdzot to.

» Lai nodrošinātu drošu darbību, metināšanas laikā sāna vākam jābūt aizvērtam.

» Aizvietojiet bojātu komponentu.

» Sazinieties ar tuvāko servisa centru, lai veiktu sistēmas remontu.

» Pareizi iezemējiet sistēmu.

» Izlasiet rindkopu „Uzstādīšana”.

» Atgriezi tīkla spriegumu barošanas avota pieļautajā diapazonā.

» Pareizi pieslēdziet sistēmu.

» Izlasiet rindkopu „Savienojumi”.

» Aizvietojiet bojātu komponentu.

» Sazinieties ar tuvāko servisa centru, lai veiktu sistēmas remontu.

» Sazinieties ar tuvāko servisa centru, lai veiktu sistēmas remontu.

**Nepareiza izejas jauda**

Iemesls	Risinājums
» Nepareiza metināšanas procesa izvēle vai bojāts selektora slēdzis.	» Pareizi izvēlieties metināšanas procesu.
» Sistēmas parametri vai funkcijas nepareizi iestatītas.	» Atiestatiet sistēmu un metināšanas parametrus.
» Bojāts potenciometrs/kodētājs metināšanas strāvas regulēšanai.	» Aizvietojiet bojātu komponentu. » Sazinieties ar tuvāko servisa centru, lai veiktu sistēmas remontu.
» Tīkla spriegums ārpus diapazona	» Pareizi pieslēdziet sistēmu. » Izlasiet rindkopu „Savienojumi”.
» Trūkst ievades tīkla fāzes.	» Pareizi pieslēdziet sistēmu. » Izlasiet rindkopu „Savienojumi”.
» Bojāta elektronika.	» Sazinieties ar tuvāko servisa centru, lai veiktu sistēmas remontu.

**Stieples padeves mehānisma atteice**

Iemesls	Risinājums
» Bojāta degļa melītes poga.	» Aizvietojiet bojātu komponentu. » Sazinieties ar tuvāko servisa centru, lai veiktu sistēmas remontu.
» Nepareizi vai nodiluši rullīši	» Nomainiet rullīšus.
» Bojāts stieples padeves mehānisms.	» Aizvietojiet bojātu komponentu. » Sazinieties ar tuvāko servisa centru, lai veiktu sistēmas remontu.
» Bojāts degļa ieliktnis.	» Aizvietojiet bojātu komponentu. » Sazinieties ar tuvāko servisa centru, lai veiktu sistēmas remontu.
» Stieples padeves mehānismam netiek padota strāva.	» Pārbaudiet savienojumu ar barošanas avotu. » Izlasiet rindkopu „Savienojumi”. » Sazinieties ar tuvāko servisa centru, lai veiktu sistēmas remontu.
» Sapinusies stieple uz spoles.	» Atpiniet stiepli vai nomainiet stieples spoli.
» Izkususi degļa sprausla (stieple iesprūdusi)	» Aizvietojiet bojātu komponentu.

**Nevienmērīga stieples padeve**

Iemesls	Risinājums
» Bojāta degļa melītes poga.	» Aizvietojiet bojātu komponentu. » Sazinieties ar tuvāko servisa centru, lai veiktu sistēmas remontu.
» Nepareizi vai nodiluši rullīši	» Nomainiet rullīšus.
» Bojāts stieples padeves mehānisms.	» Aizvietojiet bojātu komponentu. » Sazinieties ar tuvāko servisa centru, lai veiktu sistēmas remontu.
» Bojāts degļa ieliktnis.	» Aizvietojiet bojātu komponentu. » Sazinieties ar tuvāko servisa centru, lai veiktu sistēmas remontu.
» Nepareizs vārpstiņas sajūgs vai nepareizi noregulētas rullīšu bloķešanas ierīces.	» Atlaidiet sajūgu. » Palieliniet rullīšu bloķešanas spiedienu.

**Loka nestabilitāte**

Iemesls	Risinājums
» Nepietiek aizsarggāzes.	» Noregulējet gāzes plūsmu » Pārbaudiet, vai difuzors un degļa gāzes sprausla ir labā stāvoklī.
» Mitrums metināšanas gāzē.	» Vienmēr izmantojiet kvalitatīvus materiālus un produktus. » Nodrošiniet, lai gāzes padeves sistēma vienmēr būtu teicamā stāvoklī.
» Nepareizi metināšanas parametri.	» Rūpīgi pārbaudiet metināšanas sistēmu. » Sazinieties ar tuvāko servisa centru, lai veiktu sistēmas remontu.

## Pārmērīgas šķakatas

### Iemesls

- » Nepareizs loka garums.
- » Nepareizi metināšanas parametri.
- » Nepietiek aizsarggāzes.
- » Nepareiza loka regulēšana.
- » Nepareizs metināšanas režīms.

### Risinājums

- » Samaziniet attālumus starp elektrodu un sagatavi.
- » Samaziniet metināšanas spriegumu.
- » Samaziniet metināšanas spriegumu.
- » Noregulējet gāzes plūsmu
- » Pārbaudiet, vai difuzors un degja gāzes sprausla ir labā stāvoklī.
- » Palieliniet ekvivalentu ķēdes indukcijas vērtības iestatījumu.
- » Samaziniet degja leņķi.

## Nepietiekams sakusuma dzījums

### Iemesls

- » Nepareizs metināšanas režīms.
- » Nepareizi metināšanas parametri.
- » Nepareizs elektrods.
- » Nepareiza malas sagatavošana.
- » Nepareizs zemējuma savienojums.
- » Metināmās sagataves ir pārāk lielas.

### Risinājums

- » Samaziniet virzības ātrumu metināšanas laikā.
- » Samaziniet metināšanas strāvu.
- » Izmantojiet mazāka diametra elektrodu.
- » Palieliniet malu nošļaušanu.
- » Pareizi iezemējiet sistēmu.
- » Izlasiet rindkopu „Uzstādīšana”.
- » Samaziniet metināšanas strāvu.

## Sārnu iekļāvumi

### Iemesls

- » Netīriba.
- » Pārāk liels elektroda diametrs.
- » Nepareiza malas sagatavošana.
- » Nepareizs metināšanas režīms.

### Risinājums

- » Rūpīgi notīriet sagatavī pirms metināšanas.
- » Izmantojiet mazāka diametra elektrodu.
- » Palieliniet malu nošļaušanu.
- » Samaziniet attālumus starp elektrodu un sagatavi.
- » Veiciet vienmērīgas kustības metināšanas darbību laikā.

## Volframa iekļāvumi

### Iemesls

- » Nepareizi metināšanas parametri.
- » Nepareizs elektrods.
- » Nepareizs metināšanas režīms.

### Risinājums

- » Samaziniet metināšanas spriegumu.
- » Izmantojiet lielāka diametra elektrodu.
- » Vienmēr izmantojiet kvalitatīvus materiālus un produktus.
- » Rūpīgi noasiniet elektrodu.
- » Nepieskarieties ar elektrodu metināšanas vannai.

## Ieslēgumi

### Iemesls

- » Nepietiek aizsarggāzes.

### Risinājums

- » Noregulējet gāzes plūsmu
- » Pārbaudiet, vai difuzors un degja gāzes sprausla ir labā stāvoklī.

LV

## Pielipšana

### Iemesls

- » Nepareizs loka garums.
- » Nepareizi metināšanas parametri.
- » Nepareizs metināšanas režīms.
- » Metināmās sagataves ir pārāk lielas.
- » Nepareiza loka regulēšana.

### Risinājums

- » Palieliniet attālumus starp elektrodu un sagatavi.
- » Palieliniet metināšanas spriegumu.
- » Samaziniet metināšanas strāvu.
- » Palieliniet metināšanas spriegumu.
- » Vairāk nolieciet leņķi.
- » Samaziniet metināšanas strāvu.
- » Palieliniet metināšanas spriegumu.
- » Palieliniet ekvivalentu ķēdes indukcijas vērtības iestatījumu.

**Iedzēzes rievas**

Iemesls	Risinājums
» Nepareizi metināšanas parametri.	» Samaziniet metināšanas spriegumu. » Izmantojiet mazāka diametra elektrodu.
» Nepareizs loka garums.	» Samaziniet attālumus starp elektrodu un sagatavi. » Samaziniet metināšanas spriegumu.
» Nepareizs metināšanas režīms.	» Samaziniet sāna svārstību ātrumu aizmetināšanas laikā. » Samaziniet virzības ātrumu metināšanas laikā.
» Nepietiek aizsarggāzes.	» Izmantojiet gāzes, kas piemērotas metināmiem materiāliem.

**Oksidācija**

Iemesls	Risinājums
» Nepietiek aizsarggāzes.	» Noregulējiet gāzes plūsmu » Pārbaudiet, vai difuzors un degja gāzes sprausla ir labā stāvoklī.

**Porainums**

Iemesls	Risinājums
» Tauki, laka, rūsa vai dubļi uz metināmām sagatavēm.	» Rūpīgi notīriet sagatavi pirms metināšanas.
» Tauki, laka, rūsa vai dubļi uz papildmateriāla.	» Vienmēr izmantojiet kvalitatīvus materiālus un produktus. » Nodrošiniet, lai piedevu metāls vienmēr būtu teicamā stāvoklī.
» Mitrums piedevu metālā.	» Vienmēr izmantojiet kvalitatīvus materiālus un produktus. » Nodrošiniet, lai piedevu metāls vienmēr būtu teicamā stāvoklī.
» Nepareizs loka garums.	» Samaziniet attālumus starp elektrodu un sagatavi. » Samaziniet metināšanas spriegumu.
» Mitrums metināšanas gāzē.	» Vienmēr izmantojiet kvalitatīvus materiālus un produktus. » Nodrošiniet, lai gāzes padeves sistēma vienmēr būtu teicamā stāvoklī.
» Nepietiek aizsarggāzes.	» Noregulējiet gāzes plūsmu » Pārbaudiet, vai difuzors un degja gāzes sprausla ir labā stāvoklī.
» Metināšanas vanna pārāk ātru sacietē.	» Samaziniet virzības ātrumu metināšanas laikā. » Iepriekš sasildiet metināmās sagataves. » Samaziniet metināšanas strāvu.

**Karstas plāisas**

Iemesls	Risinājums
» Nepareizi metināšanas parametri.	» Samaziniet metināšanas spriegumu. » Izmantojiet mazāka diametra elektrodu.
» Tauki, laka, rūsa vai dubļi uz metināmām sagatavēm.	» Rūpīgi notīriet sagatavi pirms metināšanas.
» Tauki, laka, rūsa vai dubļi uz papildmateriāla.	» Vienmēr izmantojiet kvalitatīvus materiālus un produktus. » Nodrošiniet, lai piedevu metāls vienmēr būtu teicamā stāvoklī.
» Nepareizs metināšanas režīms.	» Veiciet pareizu darbību secību metināmā savienojuma veidam. » Pirms metināšanas veiciet uzkausēšanu.
» Metināmajām sagatavēm ir dažādi raksturielumi.	

**Aukstas plāisas**

Iemesls	Risinājums
» Mitrums piedevu metālā.	» Vienmēr izmantojiet kvalitatīvus materiālus un produktus. » Nodrošiniet, lai piedevu metāls vienmēr būtu teicamā stāvoklī.
» Metināmās sagataves īpaša ģeometrija.	» Iepriekš sasildiet metināmās sagataves. » Sasildiet pēc procesa. » Veiciet pareizu darbību secību metināmā savienojuma veidam.

## 6. EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

### 6.1 Manuālā metāla lokmetināšana (MMA)

#### Malu sagatavošana

Lai iegūtu labas metinātās šuves, ir ieteicams strādāt ar tīrām materiāla daļām, uz kurām nav oksidācijas, rūsas vai citu piesārņotāju.

#### Elektroda izvēle

Izmantojamā elektroda diametrs ir atkarīgs no materiāla biezuma, šuves pozīcijas, veida un metināmās sagataves sagatavošanas veida.

Lielāka diametra elektrodiem metināšanas laikā nepieciešama ļoti liela strāva ar atbilstošu siltuma padevi.

Pārklājuma veids	Īpašības	Lietošana
Rutils	Vieglī lietojams	Visas pozīcijas
Skābe	Liels	kušanas ātrums Plakana
Pamata	Augsta šuves kvalitāte	Visas pozīcijas

#### Metināšanas strāva izvēle

Metināšanas strāvu diapazonu izmantojamajam elektroda veidam norāda ražotājs, parasti uz elektroda iepakojuma.

#### Loka izveidošana un uzturēšana

Elektriskais loks sāk rasties, kad ar elektroda galu ieskrāpē sagatavei, kurai pievienots zemējuma vads. Kad loka veidošanās ir sākusies, ātri attālinot elektrodu uz normālu metināšanas attālumu, izveidojas loks.


Parasti, lai uzlabotu loka izveidošanos, tiek padota lielāka sākotnējā strāva, lai strauji sasildītu elektroda galu un palīdzētu izveidoties lokam (karsta palaide).

Kad loks ir izveidots, elektroda centrālā daļa sāk kust, veidojot sīkas lodītes, kas caur loka plūsmu pārvēršas kustošā metināšanas vannā uz sagataves virsmas.

Elektroda ārējais pārklājums tiek izlietots un šādi metināšanas vannai tiek padota aizsarggāze, kas nodrošina labu metinātās šuves kvalitāti.

Lai kustošā materiāla lodītes nepārtrauktu loku ar īsslēgumu un elektrods nepieliptu pie metināšanas vannas, tās tuvās pozīcijas dēļ, metināšanas strāva tiek uz laiku palielināta, lai izkausētu veidojošo īsslēgumu (loka forsēšana).

Ja elektrods pielip pie sagataves, īsslēguma strāva ir jāsamazina līdz minimumam (pretpielipšana).

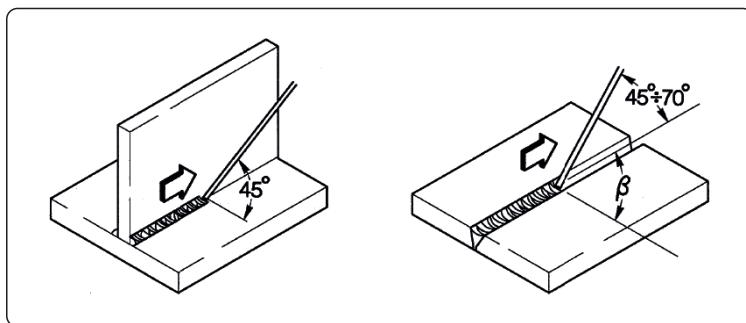

#### Metināšanas veikšana

Metināšanas pozīcija ir atkarīga no gājienu skaita. Elektroda kustību parasti veic ar svārstībām un apturēšanas valnīša sānos tādā veidā, lai izvairītos no piedevu metāla uzkrāšanas centrā.

#### Sārņu noņemšana

Metinot, izmantojot pārklātos elektrodus, pēc katras gājienda ir jānoņem sārņi.

Sārņus noņem ar mazu āmuru vai, ja tie ir irdeni, notīra ar metāla suku.

### 6.2 TIG metināšana (nepārtraukts loks)

#### Apraksts

TIG (volframa inertās gāzes) metināšanas process ir balstīts uz izveidotu elektrisko loku starp neizlietojamo elektrodu (tīru volframam vai tā sakausējumu ar aptuvenu kušanastemperatūru 3370 °C) un sagatavi. Inertās gāzes (argon) atmosfēra aizsargā metināšanas vannu.


Lai izvairītos no bīstamiem volframa iekļāvumiem šuvē, elektrods nedrīkst saskarties ar sagatavi. Šī iemesla dēļ metināšanas barošanas avots parasti ir aprīkots ar loka izveidošanas ierīci, kas ġenerē augstu frekvenci, augsta sprieguma izlādi starp elektroda galu un sagatavi.

Ir iespējams arī cits palaides veids, ar samazinātiem volframa iekļāvumiem: loka veidošana, paceļot elektrodu, kurai nav nepieciešama augsta frekvence, bet tikai sākotnējs īsslēgums ar zemu strāvu starp elektrodu un sagatavi. Kad elektrods ir pacelts, tiek izveidots loks un strāva palielinās līdz iestatītas metināšanas vērtības sasniegšanai.

Lai uzlabotu sametināšanas kvalitāti metināšanas valnīša beigās, ir svarīgi rūpīgi kontrolēt strāvas pakāpenisku samazināšanu un gāzei jāplūst metināšanas vannā dažas sekundes pēc loka pārtraukšanas.

Daudzos darba apstākjos būtu lietderīgi, ja būtu iespēja izmantot divas iepriekš iestatītas metināšanas strāvas un iespēja viegli pārslēgties starp tām (DIVI LĪMENI).


## Metināšanas polaritāte

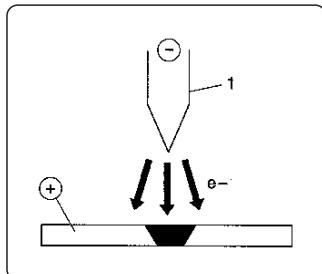

### D.C.S.P. (Līdzstrāvas tiešā polaritāte)

Tā ir visbiežāk izmantojamā polaritāte, kas nodrošina ierobežotu elektroda nodilumu (1), jo 70% no karstuma ir koncentrēti anodā (sagatavē).


Tiek iegūtas šauras un dzījas metināšanas vannas, ar augstu virzības ātrumu un zemu siltuma padevi.

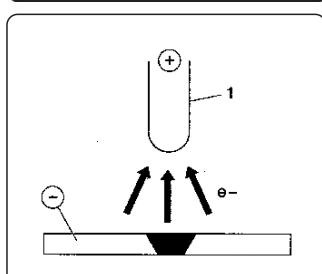

### D.C.R.P. (Līdzstrāvas pretējā polaritāte)

Pretējā polaritāte tiek izmantota, lai metinātu sakausējumus, kas pārkļāti ar ugunsizturīga oksīda slāni ar augstāku kušanas temperatūru, salīdzinot ar metāliem.

Nevar izmantot augstas strāvas, jo tās izraisīs pārmērīgu elektroda nodilumu.

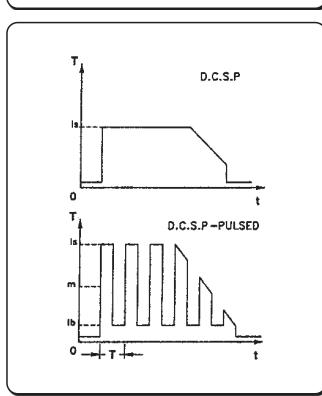

### D.C.S.P.-Pulsed (Līdzstrāvas tiešā polaritāte, pulsējoša)

Pulsējošās līdzstrāvas izmantošana jauj labāk kontrolēt metināšanas vannas platumu un dzījumu, jo īpaši noteiktos darbības apstākļos. Metināšanas vanna tiek veidota ar maksimāliem impulsiem ( $I_p$ ), bet pamata strāva ( $I_b$ ) saglabā izveidotu loku.

Šīs darbības režīms palīdz metināt plānākas metāla loksnes, mazāk tās deformējot, iegūstot labāku formas koeficientu un tādējādi karstu plaisiru un gāzes iekļūšanas risks ir mazāks.

Ja palielinā frekvenci (MF) loks kļūst šaurāks, koncentrētāks, stabilāks un plānu lokšņu metināšanas kvalitāte palielinās vēl vairāk.

## TIG metināto šuvju raksturlielumi

TIG procedūra ir ļoti efektīva gan oglekļa tērauda, gan tērauda sakausējumu metināšanai, veicot pirmo gājienu uz caurulēm un metinot vietās, kur svarīgs ir labs izskats.

Ir nepieciešama tiešā polaritāte (D.C.S.P.).

### Malu sagatavošana


Ir nepieciešama rūpīga malu notīrišana un sagatavošana.

### Elektroda izvēle un sagatavošana

Ir ieteicams izmantot torija volframa elektrodus (2% sarkana torija) vai alternatīvi – cerija vai lantāna elektrodus ar šādiem diametriem:

Strāvas diapazons			Elektroda	
(DC-)	(DC+)	(AC)	$\emptyset$	$\alpha$
3-20 A	-	3-20 A	0,5 mm	30°
15-80 A	-	20-30 A	1,0 mm	30-60°
70-150 A	10-20 A	30-80 A	1,6 mm	60-90°
150-250 A	15-30 A	60-130 A	2,4 mm	90-120°
250-400 A	25-40 A	100-180 A	3,2 mm	120-150°
400-500 A	40-55 A	160-240 A	4,0 mm	150-180°
500-750 A	55-80 A	190-300 A	4,8 mm	150-180°
750-110 A	80-125 A	325-450 A	6,4 mm	150-180°

Elektrods jānoasina, kā norādīts attēlā.

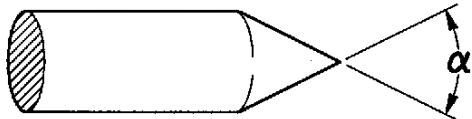

### Piedevu metāls

Piedevu metāla stieņiem ir jābūt tādiem mehāniskiem raksturlielumiem, kas pielīdzināmi pamatmetālam. Neizmantojiet sloksnes, kas iegūtas no pamatmetāla, jo tās var saturēt darba netīrumus, kas var negatīvi ietekmēt šuvju kvalitāti.

### Aizsarggāze


Parasti izmanto tīru argonu (99,99%).

Strāvas diapazons			Gāze	
(DC-)	(DC+)	(AC)	Sprausla	Plūsma
3-20 A	-	3-20 A	n° 4	5-6 l/min
15-80 A	-	20-30 A	n° 5	6-8 l/min
70-150 A	10-20 A	30-80 A	n° 6	7-10 l/min
150-250 A	15-30 A	60-130 A	n° 7	8-12 l/min
250-400 A	25-40 A	100-180 A	n° 8	10-14 l/min
400-500 A	40-55 A	160-240 A	n° 8	12-16 l/min
500-750 A	55-80 A	190-300 A	n° 10	15-20 l/min
750-110 A	80-125 A	325-450 A	n° 12	20-25 l/min

## 6.3 Metināšana ar nepārtrauktu stiepli (MIG/MAG)

### Ievads

MIG sistēma sastāv no līdzstrāvas barošanas avota, stieples padeves mehānisma, stieples spoles, degļa un gāzes.

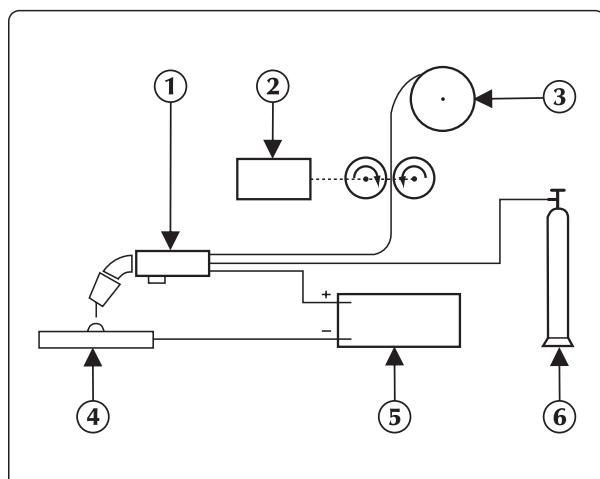

### MIG manuālās metināšanas sistēma


Strāva tiek padota lokam caur kausējamu elektrodu (stieple pieslēgta pozitīvam polam); Šajā procedūrā izkusūšais metāls pāriet uz sagatavi paloka plūsmu. Nepārtraukta papildmateriāla elektroda (stieples) automātiska padeve ir nepieciešama, lai aizstātu stiepli, kas izkūst metināšanas laikā.

1. Deglis
2. Stieples padevējs
3. Metināšanas stieple
4. Metināmā detaļa
5. Generators
6. Balons

## Metodes

MIG metināšanā pastāv divi galvenie metāla pārnešanas mehānismi un tos var klasificēt pēc veida, kādā metāls tiek pārnests no elektroda uz sagatavi.

Pirmais, ko dēvē „SHORT-ARC” (īss loks) veido mazu, ātri cietējošu metināšanas vannu, kur metāls tiek pārnests no elektroda uz sagatavi tikai īsā brīdī, kad elektrods saskaras ar metināšanas vannu. Šajā posmā elektrods tieši saskaras ar metināšanas vannu, ġenerējot īsslēgumu, kas kausē stiepli. Šis process pēc īsa brīža tiek pārtraukts. Pēc tam atkārtoti tiek izveidots loks un cikls atkārtojas.

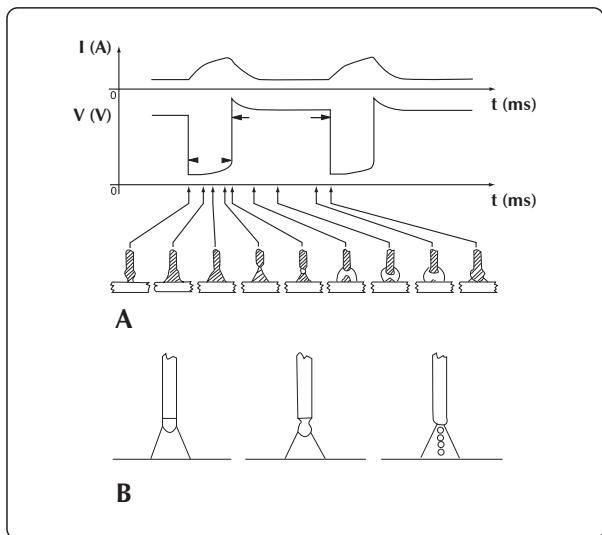

## ĪSA cikla un STRŪKLVEIDA LOKA metināšana

Citu metāla pārnešanas mehānismu dēvē par „SPRAY- ARC” (strūklveida loka) metodi, kur metāla pārnese notiek Joti mazu pielienu formā, kuri veidojas un atvienojas no stieples gala un tiek pārnesti uz metināšanas vannu pa loka strūku.

## Metināšanas parametri

Loka redzamība samazina nepieciešamību lietotājam strikti ievērot regulēšanas tabulas, jo viņš var tieši kontrolēt metināšanas vannu.

- Spriegums tieši ietekmē valnīša izskatu, bet valnīša izmēri var atšķirties atbilstoši prasībām, manuāli pārvietojot degli, lai iegūtu mainīgas nogulsnes ar pastāvīgu spriegumu.
- Stieples padeves ātrums ir proporcionāls metināšanas strāvai.

Divos tālāk redzamajos attēlos ir parādītas attiecības, kas pastāv starp dažādiem metināšanas parametriem.


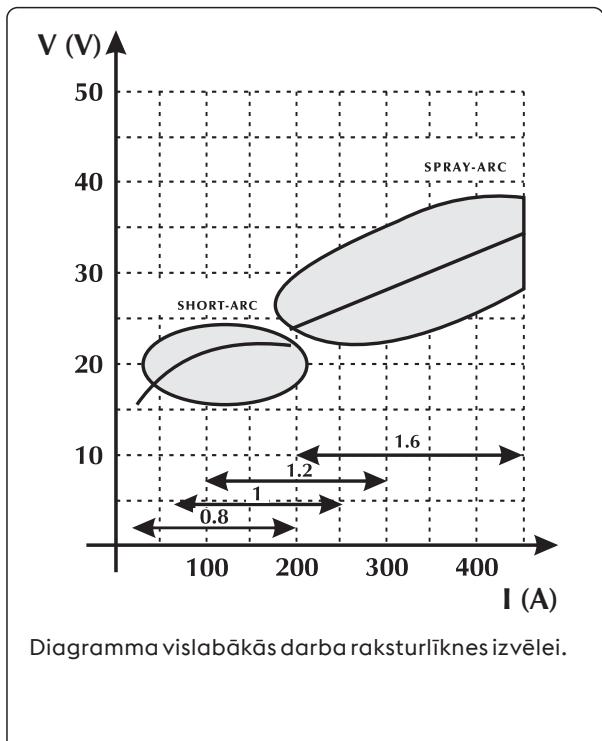


Diagramma vislabākās darba raksturlīknes izvēlei.

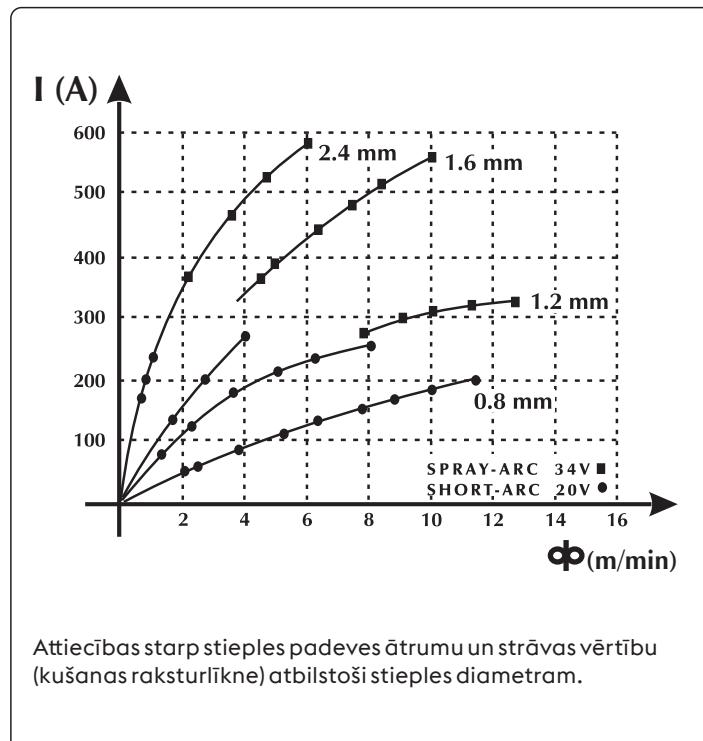

Attiecības starp stieples padeves ātrumu un strāvas vērtību (kušanas raksturlīkne) atbilstoši stieples diametram.

**Norādījumi metināšanas parametru izvēlei ar atsauci uz vistipiskākajiem lietošanas veidiem un visbiežāk izmantojamām stieplēm**

Lanko ļtampa


Ø 0,8 mm

Ø 1,0-1,2 mm

Ø 1,6 mm


Ø 2,4 mm

**16V - 22V  
SHORT - ARC**

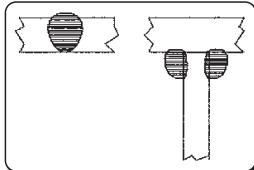


**60 - 160 A**

Negilus prasiskverbimas plonoms medžiagoms

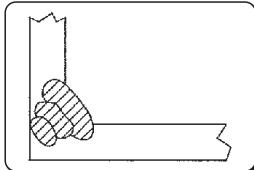

**100 - 175 A**

Gera prasiskverbimo ir lydymosi kontrolē

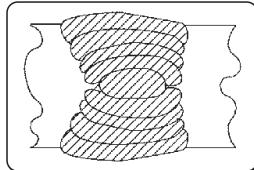

**120 - 180 A**


Geras plokščias ir vertikalus lydymasis



**150 - 200 A**


Netiek izmantots

**24V - 28V  
„GLOBULAR-ARC“  
(Perējimo zona)**

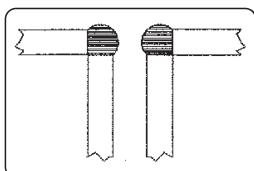


**150 - 250 A**

Automatinis kraštu suvirinimas

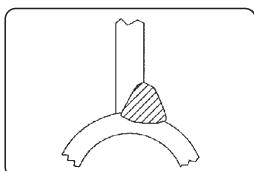

**200 - 300 A**

Automatinis suvirinimas didele ļtampa

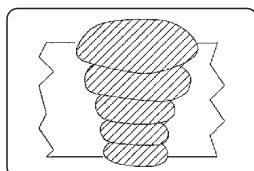

**250 - 350 A**


Automatinis suvirinimas žemyn



**300 - 400 A**


Netiek izmantots

**30V - 45V  
SPRAY - ARC**

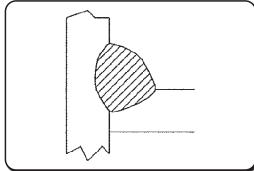


**150 - 250 A**

Negilus prasiskverbimas su galimību reguliuoti iki 200 A

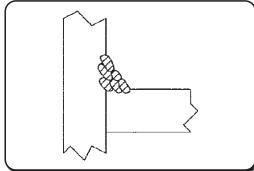


**200 - 350 A**

Automatinis suvirinimas keliais jūdesiais

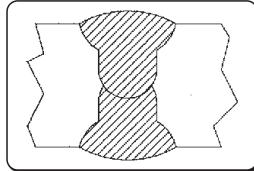

**300 - 500 A**


Geras prasiskverbimas žemyn

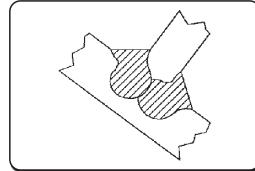

**500 - 750 A**


Geras prasiskverbimas, daug nuosēdu ant storu medžiagu

## Unalloyed steel

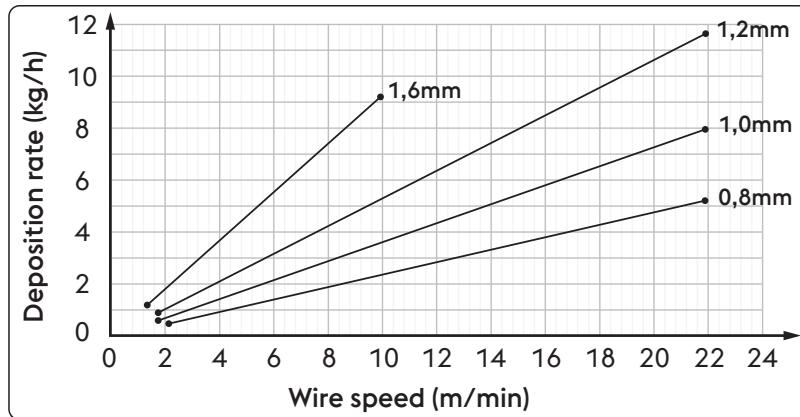


<b>Ø</b>	<b>Wire speed</b>	<b>Deposition rate</b>
0,8 mm	2,0 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	5,3 kg/h
1,0 mm	1,6 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	8,1 kg/h
1,2 mm	1,6 m/min	0,9 kg/h
	22,0 m/min	11,7 kg/h
1,6 mm	1,2 m/min	1,1 kg/h
	10,0 m/min	9,4 kg/h

## High alloyed steel

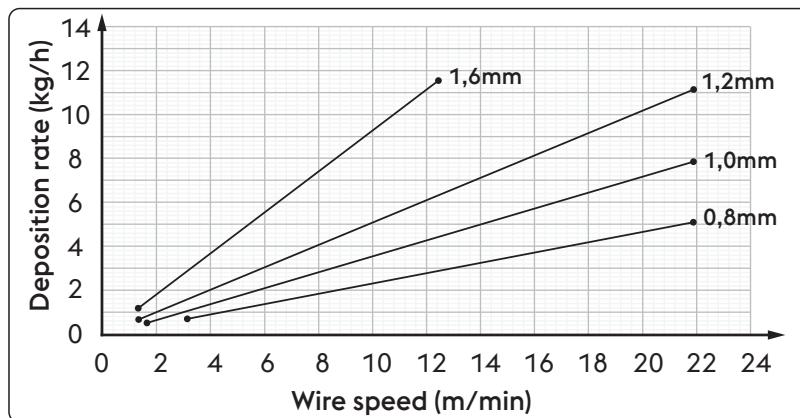

<b>Ø</b>	<b>Wire speed</b>	<b>Deposition rate</b>
0,8 mm	2,0 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	5,3 kg/h
1,0 mm	1,6 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	8,1 kg/h
1,2 mm	1,6 m/min	0,9 kg/h
	22,0 m/min	11,7 kg/h
1,6 mm	1,2 m/min	1,1 kg/h
	10,0 m/min	9,4 kg/h

## Aluminum alloy

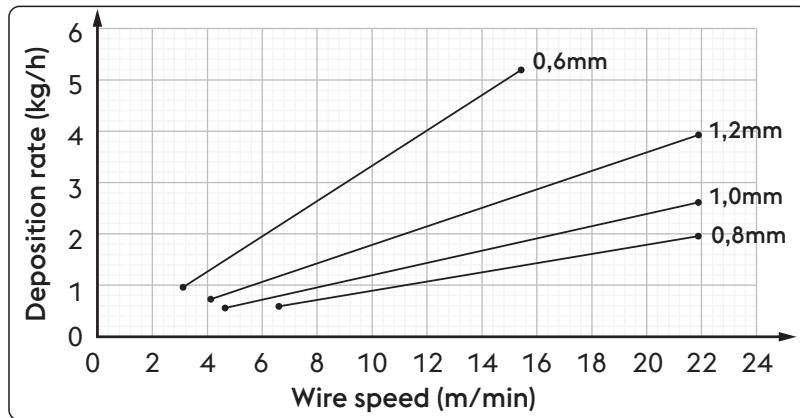

<b>Ø</b>	<b>Wire speed</b>	<b>Deposition rate</b>
0,8 mm	6,5 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	2,0 kg/h
1,0 mm	4,5 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	2,6 kg/h
1,2 mm	4,0 m/min	0,7 kg/h
	22,0 m/min	4,0 kg/h
1,6 mm	3,0 m/min	0,9 kg/h
	15,5 m/min	5,2 kg/h

## Gāzes

MIG-MAG metināšanu galvenokārt definē pēc izmantojamās gāzes tipa: inertā MIG metināšanai (metāla inertā gāze), aktīvā MAG metināšanai (metāla aktīvā gāze).

### - Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>)

Izmantojot CO<sub>2</sub> kā aizsarggāzi, augsta sakusuma dziļums un zemas darba izmaksas ir iegūtas ar augstu padeves ātrumu un labām mehāniskajām īpašībām. No citas puses, šīs gāzes izmantošana rāda ievērojamas problēmas ar šuvju galīgo ķīmisko sastāvu, jo tiek pazaudēti viegli oksidējošie elementi un vienlaicīgi tiek bagātināts ogleklis metināšanas vannā.

Metināšana ar tīru CO<sub>2</sub> arī rāda cita veida problēmas, piemēram, pārmērīgas šķakatas un oglekļa monoksīda porainuma izveidi.

### - Argons

Šī inertā gāze tiek izmantota tīrā veidā vieglu sakausējumu metināšanai, tātad hroma-nikeļa nerūsošā tērauda metināšanā ir ieteicams izmantot argonu, pievienojot tam 2% skābekļu un CO<sub>2</sub>, jo tas veicina loka stabilitāti un uzlabo valnīša formu.

### - Hēlijs

Šo gāzi izmanto kā alternatīvu argonam un tā jauj nodrošināt labāku sakusuma dziļumu (biezā materiālā) un ātrāku stieples padevi.

### - Argona-hēlija maisījums

Nodrošina stabilāku loku nekā tīrs hēlijs un labāku sakusuma dziļumu un ātrumu nekā argons.

### - Argona-CO<sub>2</sub> un argona-CO<sub>2</sub>-skābekļa maisījums

Šos maisījumus izmanto melno metālu metināšanai, jo īpaši ŠA LOKA darbības režīmā, jo tie uzlabo īpatnējās siltumietilpības nodrošināšanu.

Tos var arī izmantot STRŪKLVEIDA LOKA režīmā.

Parasti maisījumā ir 8%-20% CO<sub>2</sub> un ap 5% O<sub>2</sub>.

Skat. sistēmas instrukciju rokasgrāmatu.

Unalloyed steel / High alloyed steel		Aluminum alloy	
Strāvas diapazons	Gāzes plūsma	Strāvas diapazons	Gāzes plūsma
3-50 A	10-12 l/min	3-50 A	10-12 l/min
30-100 A	10-14 l/min	30-100 A	10-15 l/min
75-150 A	12-16 l/min	75-150 A	12-18 l/min
150-250 A	14-18 l/min	150-250 A	14-22 l/min
250-400 A	16-20 l/min	250-400 A	16-25 l/min
400-500 A	18-22 l/min	400-500 A	18-30 l/min

## 7. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Elektriskās īpašības <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Strāvas padeves spriegums U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC) *	-/-	mΩ
Lēni nostrādājošs līnijas drošinātājs	25	A
Sakaru kopne	DIGITĀLĀ	
Maksimālā ieejas jauda	16.2	kVA
Maksimālā ieejas jauda	10.9	kW
Jaudas patēriņš dīkstāvē	35	W
Jaudas koeficients (PF)	0.68	
Efektivitāte ( $\mu$ )	88	%
Cos $\varphi$	0.99	
Maks. ieejas strāva I1max	23.2	A
Efektīvā strāva I1eff	16.5	A
Regulēšanas diapazons	3÷320	A
Pārtrauktas kēdes spriegums Uo (MMA)	61	Vdc
Pārtrauktas kēdes spriegums Uo (MIG/MAG)	61	Vdc

\* Šis aprīkojums atbilst EN / IEC 61000-3-11.

\* Šis aprīkojums neatbilst EN / IEC 61000-3-12. Ja tas tiek pieslēgts publiskai zemsrieguma sistēmai, aprīkojuma uzstādītājs vai operators ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka šādu aprīkojumu iespējams pieslēgt, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar sadales tīkla operatoru. (Skat. sadaļu „Elektromagnētiskie lauki un traucējumi” - „EMS aprīkojuma klasifikācija atbilstoši EN 60974-10/A1:2015”).

Izmantošanas koeficients <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Izmantošanas koeficients MMA (40°C)		
(X=50%)	300	A
(X=60%)	290	A
(X=100%)	250	A
Izmantošanas koeficients MMA (25°C)		
(X=80%)	300	A
(X=100%)	290	A
Izmantošanas koeficients MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	320	A
(X=60%)	310	A
(X=100%)	260	A
Izmantošanas koeficients MIG/MAG (25°C)		
(X=90%)	320	A
(X=100%)	310	A

Fiziskās īpašības <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
IP aizsardzības klase	IP23S	
Izolācijas klase	H	
Izmēri (g x d x a)	620x240x460	mm
Svars 88 kg.	20.2	Kg
Strāvas padeves vads sadaļu	4x2.5	mm <sup>2</sup>
Strāvas padeves vada garums	5	m
Ražošanas standarti	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

**Elektriskās īpašības  
TERRA NX 400 PME**

U.M.

Strāvas padeves spriegums U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC)*	-/-	mΩ
Lēni nostrādājošs līnijas drošinātājs	30	A
Sakaru kopne	DIGITĀLĀ	
Maksimālā ieejas jauda	22.0	kVA
Maksimālā ieejas jauda	16.2	kW
Jaudas patēriņš dīkstāvē	33	W
Jaudas koeficients (PF)	0.74	
Efektivitāte ( $\mu$ )	89	%
Cos $\varphi$	0.99	
Maks. ieejas strāva I <sub>1max</sub>	31.5	A
Efektīvā strāva I <sub>1eff</sub>	22.3	A
Regulēšanas diapazons	3÷400	A
Pārtrauktas ķēdes spriegums U <sub>o</sub> (MMA)	61	Vdc
Pārtrauktas ķēdes spriegums U <sub>o</sub> (MIG/MAG)	61	Vdc

\* Šis aprīkojums atbilst EN / IEC 61000-3-11, ja maksimāli pieļaujamā tīkla pilna pretestība pieslēguma punktā ar publisko elektrotīklu (kopīgā pieslēguma punkts, KPP) ir mazāka nekā vienāda ar norādīto Zmax vērtību. Ja tas tiek pieslēgts publiskai zemsprieguma sistēmai, aprīkojuma uzstādītājs vai operators ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka šādu aprīkojumu iespējams pieslēgt, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar sadales tīkla operatoru.

\* Šis aprīkojums neatbilst EN / IEC 61000-3-12. Ja tas tiek pieslēgts publiskai zemsprieguma sistēmai, aprīkojuma uzstādītājs vai operators ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka šādu aprīkojumu iespējams pieslēgt, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar sadales tīkla operatoru. (Skat. sadaļu „Elektromagnētiskie lauki un traucējumi” - „EMS aprīkojuma klasifikācija atbilstoši EN 60974-10/A1:2015”).

**Izmantošanas koeficients  
TERRA NX 400 PME**

U.M.

Izmantošanas koeficients MMA (40°C)		
(X=50%)	400	A
(X=60%)	360	A
(X=100%)	340	A
Izmantošanas koeficients MMA (25°C)		
(X=80%)	400	A
(X=100%)	360	A
Izmantošanas koeficients MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	400	A
(X=60%)	360	A
(X=100%)	340	A
Izmantošanas koeficients MIG/MAG (25°C)		
(X=80%)	400	A
(X=100%)	360	A

LV

**Fiziskās īpašības  
TERRA NX 400 PME**

U.M.

IP aizsardzības klase	IP23S	
Izolācijas klase	H	
Izmēri (g x d x a)	620x240x460	mm
Svars 88 kg.	22.5	Kg
Strāvas padeves vads sadaļu	4x4	mm <sup>2</sup>
Strāvas padeves vada garums	5	m
Ražošanas standarti	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

**Elektriskās īpašības  
TERRA NX 500 PME**

U.M.

Strāvas padeves spriegums U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC) *	-/-	mΩ
Lēni nostrādājošs līnijas drošinātājs	40	A
Sakaru kopne	DIGITĀLĀ	
Maksimālā ieejas jauda	29.7	kVA
Maksimālā ieejas jauda	22.2	kW
Jaudas patēriņš dīkstāvē	34	W
Jaudas koeficients (PF)	0.74	
Efektivitāte ( $\mu$ )	90	%
Cos $\varphi$	0.99	
Maks. ieejas strāva I <sub>1max</sub>	42.1	A
Efektīvā strāva I <sub>1eff</sub>	29.7	A
Regulēšanas diapazons	3÷500	A
Pārtrauktas kēdes spriegums U <sub>o</sub> (MMA)	61	Vdc
Pārtrauktas kēdes spriegums U <sub>o</sub> (MIG/MAG)	61	Vdc

\* Šis aprīkojums atbilst EN / IEC 61000-3-11, ja maksimāli pieļaujamā tīkla pilna pretestība pieslēguma punktā ar publisko elektrotīklu (kopīgā pieslēguma punkts, KPP) ir mazāka vei vienāda ar norādīto Zmax vērtību. Ja tas tiek pieslēgts publiskai zemsprieguma sistēmai, aprīkojuma uzstādītājs vai operators ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka šādu aprīkojumu iespējams pieslēgt, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar sadales tīkla operatoru.

\* Šis aprīkojums neatbilst EN / IEC 61000-3-12. Ja tas tiek pieslēgts publiskai zemsprieguma sistēmai, aprīkojuma uzstādītājs vai operators ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka šādu aprīkojumu iespējams pieslēgt, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar sadales tīkla operatoru. (Skat. sadāju „Elektromagnētiskie lauki un traucējumi” - „EMS aprīkojuma klasifikācija atbilstoši EN 60974-10/A1:2015”).

**Izmantošanas koeficients  
TERRA NX 500 PME**

U.M.

Izmantošanas koeficients MMA (40°C)		
(X=50%)	500	A
(X=60%)	470	A
(X=100%)	420	A
Izmantošanas koeficients MMA (25°C)		
(X=80%)	500	A
(X=100%)	470	A
Izmantošanas koeficients MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	500	A
(X=60%)	470	A
(X=100%)	420	A
Izmantošanas koeficients MIG/MAG (25°C)		
(X=80%)	500	A
(X=100%)	470	A

**Fiziskās īpašības  
TERRA NX 500 PME**

U.M.

IP aizsardzības klase	IP23S	
Izolācijas klase	H	
Izmēri (g x d x a)	620x240x460	mm
Svars 88 kg.	27.3	Kg
Strāvas padeves vads sadāju	4x6	mm <sup>2</sup>
Strāvas padeves vada garums	5	m
Ražošanas standarti	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

## 8. PLATES SPECIFIKĀCIJAS

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
TERRA NX 320 PME		N°		
EN 60974-1/A1:2019 IEC 60974-10/A1:2015 Class A				
3A/10.0V - 320A/30.0V				
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	320A	310A
	U <sub>2</sub> 30.0V		29.5V	27.0V
3A/20.0V - 300A/32.0V				
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	300A	290A
	U <sub>2</sub> 32.0V		31.6V	30.0V
⎓ 3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub> 400V	I <sub>1max</sub>	23.2A	I <sub>1eff</sub> 16.5A
IP 23 S				

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
TERRA NX 400 PME		N°		
EN 60974-1/A1:2019 IEC 60974-10/A1:2015 Class A				
3A/14.0V - 400A/34.0V				
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	400A	360A
	U <sub>2</sub> 34.0V		32.0V	31.0V
3A/20.0V - 400A/36.0V				
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	400A	360A
	U <sub>2</sub> 36.0V		34.4V	33.6V
⎓ 3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub> 400V	I <sub>1max</sub>	31.5A	I <sub>1eff</sub> 22.3A
IP 23 S				

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
TERRA NX 500 PME		N°		
EN 60974-1/A1:2019 IEC 60974-10/A1:2015 Class A				
3A/14.0V - 500A/39.0V				
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	500A	470A
	U <sub>2</sub> 39.0V		37.5V	35.0V
3A/20.0V - 500A/40.0V				
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	500A	470A
	U <sub>2</sub> 40.0V		38.8V	36.8V
⎓ 3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub> 400V	I <sub>1max</sub>	42A	I <sub>1eff</sub> 29.7A
IP 23 S				

## 9. BAROŠANAS AVOTA DATU PLĀKSNĪTES SKAIDROJUMS

1	2				
3	4				
5	6				
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
18	19	20	21		
22		UK CA	CE	ER	MADE IN ITALY



CE ES atbilstības deklarācija  
 EAC EAC atbilstības deklarācija  
 UKCA UKCA atbilstības deklarācija

- 1 Preču zīme
- 2 Ražotāja nosaukums un adrese
- 3 Iekārtas modelis
- 4 Sērijas Nr.
- 5 Metināšanas iekārtas simbols
- 6 Atsauce uz būvniecības standartiem
- 7 Metināšanas procesa simbols
- 8 Iekārtu simboli, kas piemēroti darbībai vidē ar paaugstinātu elektrotrieciena risku
- 9 Metināšanas strāvas simbols
- 10 Nominālais tukšgaitas spriegums
- 11 Min.-Maks. strāvas diapazons un atbilstošais tradicionālais slogrežīma spriegums
- 12 Intermitējoša cikla simbols
- 13 Nominālās metināšanas strāvas simbols
- 14 Nominālā metināšanas sprieguma simbols
- 15 Intermitējoša cikla vērtības
- 16 Intermitējoša cikla vērtības
- 17 Intermitējoša cikla vērtības
- 18 Strāvas padeves simbols
- 19 Nominālais strāvas padeves spriegums
- 20 Maksimālā nominālā strāvas padeve
- 21 Maksimālā efektīvā strāvas padeve
- 22 Aizsardzības pakāpe

## ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Statybininkas

voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY  
Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - [www.voestalpine.com/welding](http://www.voestalpine.com/welding)

savo atsakomybe pareiškia, kad šis produktas:

TERRA NX 320 PME	55.13.012
TERRA NX 400 PME	55.13.013
TERRA NX 500 PME	55.13.014

atitinka šių ES direktyvų reikalavimus:

- 2014/35/ES ŽEMOS ĮTAMPOS DIREKTYVOS  
2014/30/ES EMS DIREKTYVOS  
2011/65/ES RoHS DIREKTYVOS

ir kad buvo taikomi šie suderinti standartai:


EN IEC 60974-1/A1:2019	WELDING POWER SOURCE
EN 60974-10/A1:2015	ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

Dokumentai, patvirtinantys atitiktį direktyvoms, bus prieinami patikrinimui pas pirmiau minėtq gamintojq.

Eksplotuojant arba modifikuojant taip, kaip voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. nėra numačiusi, nutruksta šio sertifikato galiojimas.

Onara di Tombolo, 03/07/2023

voestalpine Böhler Welding Selco s.r.l.

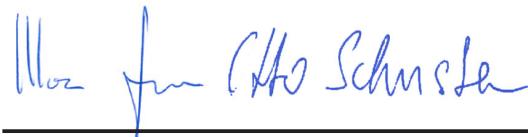

Mirco Frasson  
Managing Directors

Otto Schuster  
Managing Directors

# RODYKLĖ

<b>1. ĮSPĖJIMAS .....</b>	<b>257</b>
1.1 Darbo aplinka.....	257
1.2 Naudotojo ir kitų asmenų apsauga.....	257
1.3 Apsauga nuo dūmų ir dujų.....	258
1.4 Gaisro / sprogimo prevencija .....	258
1.5 Prevencinės priemonės naudojant dujų balionus .....	259
1.6 Apsauga nuo elektros šoko .....	259
1.7 Elektromagnetiniai laukai ir trukdžiai .....	259
1.8 IP apsaugos klasė.....	260
1.9 Atliekų tvarkymas .....	260
<b>2. MONTAVIMAS.....</b>	<b>260</b>
2.1 Kėlimas, transportavimas ir iškrovimas .....	260
2.2 Įrangos padėties nustatymas .....	261
2.3 Prijungimas .....	261
2.4 Montavimas .....	261
<b>3. SISTEMOS PRISTATYMAS .....</b>	<b>264</b>
3.1 Galinis pultas.....	264
3.2 Galinis pultas.....	264
3.3 Lizdų skydelis .....	265
3.4 Priekinis valdymo pultas TERRA NX 400/500 PME .....	265
3.5 Priekinis valdymo pultas TERRA NX 320 PME .....	265
<b>4. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA .....</b>	<b>266</b>
4.1 Atlikite šias reguliarias maitinimo šaltinio patikras.....	266
4.2 Atsakomybė .....	266
<b>5. GEDIMŲ ŠALINIMAS .....</b>	<b>266</b>
<b>6. DARBO INSTRUKCIJOS.....</b>	<b>270</b>
6.1 Lankinis rankinis suvirinimas glaistytuoju elektrodu (MMA) .....	270
6.2 TIG suvirinimas (nepertraukiama lankas).....	271
6.3 Nepertraukiama suvirinimas viela (MIG/MAG).....	273
<b>7. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS.....</b>	<b>277</b>
<b>8. SPECIFIKACIJŲ PLOKŠTELĖ.....</b>	<b>280</b>
<b>9. MAITINIMO ŠALTINIO DUOMENŲ PLOKŠTELĖS REIKŠMĖ.....</b>	<b>281</b>
<b>10. DIAGRAMA.....</b>	<b>339</b>
<b>11. JUNGTYS .....</b>	<b>342</b>
<b>12. ATSARGINIŲ DALIŲ SARAŠAS .....</b>	<b>344</b>

## SIMBOLIAI



Neišvengiamas sunkaus kūno sužalojimo pavojus ir pavojingas elgesys, dėl kurio galima sunkiai susižaloti.



Svarbus patarimas, kurio reikia laikytis, kad būtų išvengta nesunkių sužalojimų ar nuosavybės apgadinimo.



Techninės pastabos dėl sklandesnės ekspluatacijos.

# 1. JSPĒJIMAS



Prieš atlikdam i bet kokius darbus mašina, atidžiai perskaitykite ir supraskite šios knygelės turinj. Neatlikite nenurodytų pakeitimų ar techninės priežiūros darbų. Gamintojas nėra atsakingas už žalą asmenims ar nuosavybei, atsiradusią dėl netinkamo šios knygelės turinio naudojimo arba nurodymų nesilaikymo. Naudojimo instrukcijas visada laikykite prietaiso naudojimo vietoje. Laikykites ne tik naudojimo instrukciją, bet ir vietoje galiojančių bendruju standartu ir reglamentu, susijusi su nelaimingu atsitikimų prevencija ir aplinkos apsauga.



Visi su prietaiso paleidimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu susiję asmenys privalo

- turėti atitinkamą kvalifikaciją
- turėti atitinkamą suvirinimo įgūdžiu
- perskaityti šias naudojimo instrukcijas ir griežtais laikytis.

Kilus abejonėms ar sunkumams naudojant įrangą, pasikonsultuokite su specialistais.

## 1.1 Darbo aplinka



Visą įrangą būtina naudoti tik pagal paskirtį, atsižvelgiant į duomenų plokštéléje ir (arba) šioje knygelėje pateiktas vertes bei laikantis nacionalinių ir tarptautinių saugumo direktyvų. Naudojimas ne taip, kaip nurodė gamintojas, yra laikomas visiškai netinkamu ir pavojingu. Tokiu atveju gamintojas atsisako prisūnimiti atsakomybę.



Šį prietaisą gali naudoti tik specialistai pramoninėse aplinkose. Gamintojas neprisiims atsakomybės už pažeidimus, atsiradusius dėl to, kad buvo naudojama namų sąlygomis.



Įrangą naudoti reikia aplinkoje, kurioje temperatūra siekia nuo -10 °C iki +40 °C (nuo +14 °F iki +104 °F).

Įrangą transportuoti ir laikyti reikia aplinkoje, kurioje temperatūra siekia nuo -25 °C iki +55 °C (nuo -13 °F iki 131 °F).

Įrangą naudokite nuo dulkių, rūgčių, dujų ir kitų korozinių medžiagų apsaugotoje aplinkoje.

Įrangos negalima naudoti aplinkoje, kurioje drėgnumas siekia daugiau kaip 50 proc., esant 40 °C (104 °F).

Įrangos negalima naudoti aplinkoje, kurioje drėgnumas siekia daugiau kaip 90 proc., esant 20 °C (68 °F).

Sistemos negalima naudoti didesniame aukštyje virš jūros lygio nei 2 000 metrų (6 500 pėdų).



Šios mašinos nenaudokite vamzdžiams atšildyti.

Šios įrangos nenaudokite įkrauti baterijas ir (arba) akumulatorius.

Šios įrangos nenaudokite užvesti varikliams.

## 1.2 Naudotojo ir kitų asmenų apsauga



Suvirinimo procesas yra radiacijos, triukšmo, karščio ir dujų emisijos šaltinis. Suvirinimo vieta nuo spindulių, kibirkščių ir įkaitusių šlakų apsaugokite ugniai atspariu skydu. Netoli ese esančius žmones suvirinimo įspékitė nežiūrėti į lanką ar įkaitintą metalą bei pasirūpinti tinkama apsauga.



Nuo lanko spindulių, kibirkščių ar įkaitusio metalo odą apsaugokite apsauginiais drabužiais. Drabužiai turi dengti visą kūną ir būti:

- neapgadinti ir geros būklės;
- atsparūs ugniai;
- hermetiški ir saus;
- gerai priglosti, be rankogalių ar atvartų.



Visada mūvėkite tinkamus batus, kurie yra pakankamai tvirti ir atsparūs vandeniu.

Visada mūvėkite specialias pirštines, apsaugančias nuo elektros srovės ir karščio.



Naudokite kaukes su šoninėmis veido apsaugomis ir tinkamais akių filtrais (mažiausiai NR10 arba aukštesnės klasės).



Visada dėvėkite apsauginius akinius su šoninėmis apsaugomis, ypač rankiniu ar mechaniniu būdu šalindami suvirinimo metu susidariusius šlakus.



Nedėvėkite kontaktinių lėšių!



Jei suvirinimo metu triukšmo lygis pasiekia pavojingą ribą, užsidėkite ausines. Jei triukšmo lygis viršija įstatymų nustatyta ribą, aptverkite darbo vietą ir pasirūpinkite, kad visi priartėjantys prie šios vietas turėtų ausines.



Suvirinimo metu šoninius dangčius laikykite uždarytus. Sistemų niekaip nemodifikuokite. Saugokite, kad rankos, plaukai, drabužiai, įrankiai ir kt. neprisiliestų prie judančių dalių, pavyzdžiu: ventiliatorių;, pavaru;, ritinėlių ir velenų;, vielos ričių.. Kol veikia vielos tiekimo įtaisas, pavaru nelieskite. Nenaudoti ant vielos tiekimo įtaisų sumontuotą apsaugą yra labai pavojinga ir tokiu atveju gamintojas neprisiims atsakomybės už žalą žmonėms arba nuosavybei.



Įdėdami ir tiekdam i vielą rankas laikykite toliau nuo MIG / MAG degiklio.  
Išlendantis viela gali stipriai sužaloti rankas, veidą ir akis.



Stenkitės neliesti ką tik suvirintų vietų: karštis gali stipriai nudeginti ar nusvilinti.  
Atlikę suvirinimo darbus taikykite tokias pačias atsargumo priemones, kaip aprašyta aukščiau, nes vėstant nuo suvirintų vietų gali atsiskirti šlakai.



Prieš pradėdami dirbtį ar atlikti techninės priežiūros darbus patirkinkite, ar degiklis yra atvésęs.



Prieš atjungdami aušinimo skysčio vamzdžius patirkinkite, ar aušinimo įtaisas yra išjungtas. Iš vamzdžių išbėgęs įkaitės skystis gali nudeginti arba nusvilinti.



Turėkite paruoštą naudoti pirmosios pagalbos vaistinėlę.  
Rimtais vertinkite kiekvieną nudegimą ar susižalojimą.



Prieš išeidami iš darbo vietas pasirūpinkite jossaugumu, kad netyčia nebūtų padaryta žala žmonėms ar nuosavybei.

## 1.3 Apsauga nuo dūmų ir dujų



Suvirinimo proceso metu susidarę dūmai, dujos ir milteliai gali būti žalingi jūsų sveikatai.

Tam tikromis aplinkybėmis suvirinimo metu susidarę dūmai gali sukelti vėžį ar pakenkti nėščios moters vaisiui.

- Galvą laikykite toliau nuo suvirinimo metu susidariusių dujų ir dūmų.
- Pasirūpinkite tinkamu darbo vietas vėdinimu (natūraliu arba dirbtiniu).
- Jei vėdinimas nepakankamas, naudokite kaukes ir kvėpavimo aparatus.
- Jei suvirinimo darbus atliekate labai mažose erdvėse, darbus turi prižiūrėti netoli ese lauke esantis kolega.
- Vėdinimui nenaudokite deguonies.
- Reguliariai lygindami pavojingų išmetamujų dujų ir saugos reikalavimuose nurodytų kiekij vertes užtirkinkite, kad dūmų ištraukimo prietaisais veikia tinkamai.
- Dūmų kiekis ir pavojingumo lygis priklauso nuo naudojamo pagrindinio metalo, užpildo metalo ir kitų ruošinių valymui bei riebalų pašalinimui naudojamų medžiagų. Vadovaukitės gamintojo pateiktais bei techniniuose lapuose esančiais nurodymais.
- Suvirinimo darbų neatlikite greta riebalų pašalinimo ar dažymo punktų.
- Dujų balionus laikykite lauke arba gerai vėdinamose vietose.

## 1.4 Gaisro / sprogimo prevencija



Suvirinimo procesas gali sukelti gaisrą ir (arba) sprogimą.

LT

- Iš darbo vietas ir aplinkinių zonų pašalinkite visas degias ar lengvai užsiliepsnojančias medžiagas ir objektus.
- Degios medžiagos turi būti mažiausiai 11 metrų (35 pėdų) atstumu nuo suvirinimo vietas arba tinkamai apsaugotos.
- Kibirkštys ir įkaitusios dalelės gali nuskrieti gana toli ir pasiekti aplinkines vietas net ir pro mažiausius tarpelius. Ypatingą dėmesį skirkite žmonių ir nuosavybės saugumui užtirkinti.
- Suvirinimo darbų neatlikite ant arba greta slėgio veikiamų talpų.
- Suvirinimo darbų neatlikite ant uždarų talpų ar vamzdžių. Būkite ypač atsargūs suvirindami vamzdžius ar talpas, net jei jos yra atviros, tuščios ir kruopščiai išvalytos. Net ir nedidelis dujų, degalų, alyvos ar panašių medžiagų kiekis gali sukelti sprogimą.
- Suvirinimo darbų neatlikite vietose, kuriose yra sprogių miltelių, dujų ar garų.
- Baigę virinti patirkinkite, ar grandinė, kuria teka elektros srovė, netyčia negali prisiliesti prie kurios nors prie įžeminimo grandinės prijungtos dalies.
- Greta darbo vietas turėkite gesintuvą ar atitinkamą priemonių.

## 1.5 Prevencinės priemonės naudojant dujų balionus



Inertinių dujų balionuose yra slėgio veikiamų dujų, kurios gali sprogti, jei nebus laikomasi minimalių transportavimo, laikymo ir naudojimo sąlygų.

- Balionus reikia laikyti vertikalioje padėtyje prie sienos ar kitos atraminės konstrukcijos, pritvirtinus tinkamomis priemonėmis, kad nenukristų ar j nieką neatsitrenktų.
- Apsauginės sklendės dangtelį transportavimo, paruošimo eksplloatuoti metu ir suvirinimo darbų pabaigoje užsukite.
- Balionų nelaikykite tiesioginiuose saulės spinduliuose, aplinkoje, kurioje būna staigū temperatūros pokyčių, labai aukštoje temperatūroje. Nelaikykite balionų labai aukštoje arba labai žemoje temperatūroje.
- Laikykite balionus toliau nuo atviros liepsnos, elektros lanko, degiklių ar elektrodo ir jkaitusių medžiagų, skriejančių suvirinimo metu iš salis.
- Balionus laikykite toliau nuo suvirinimo grandinių ir elektros grandinių apskritai.
- Atsukdami baliono sklendę galvą laikykite toliau nuo dujų išleidimo angos.
- Baigę suvirinti, baliono sklendę visada užsukite.
- Suvirinimo darbų jokiu būdu neatlikite su slėgio veikiamu dujų balionu.
- Slėgio veikiamo oro baliono jokiu būdu negalima prijungti tiesiai prie mašinos slėgio reduktorius. Slėgis gali viršyti reduktoriaus galią ir gali kilti sprogimas.

## 1.6 Apsauga nuo elektros šoko



Elektros šokas gali mirtinai sužaloti.

- Neliaiske ijjungtos suvirinimo sistemos viduje ir išorėje esančių dalių, kuriomis teka elektros srovė (degikliai, pistoletai, jžeminimo kabeliai, elektrodai, vielos, ritinėliai ir ritės yra elektriniu būdu prijungtos prie suvirinimo grandinės).
- Pasirūpinkite, kad sistema aparatas būtų izoliuotas ant sauso pagrindo arba grindų, tinkamai izoliuotų nuo žemės.
- Užtikrinkite, kad sistema yra tinkamai ijjungta į lizdą, o maitinimo šaltinyje yra jžeminimo laidininkas.
- Vienu metu neliaiske dviejų degiklių ir dviejų elektrodo laikiklių.
- Jei jaučiate elektros šoką, nedelsdami nutraukite suvirinimo darbus.

## 1.7 Elektromagnetiniai laukai ir trukdžiai




Srovė, einanti vidiniuose ir išoriniuose sistemos kabeliais, greta suvirinimo kabelių ir pačios įrangos sukuria elektromagnetinį lauką.

- Elektromagnetiniai laukai daro įtaką ilgalaikij poveikij jutusių žmonių sveikatai (tikslus poveikis iki šiol neaiškus).
- Elektromagnetiniai laukai kenkia kai kuriai įrangai, pavyzdžiui, širdies stimulatoriams ar klausos aparatom.



Prieš atlikdami lankinio suvirinimo darbus širdies stimulatorių turintys asmenys privalo pasikonsultuoti su savo gydytoju.

### 1.7.1 EMS klasifikacija pagal: EN 60974-10/A1:2015.

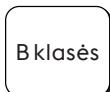

B klasės įranga atitinka elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus pramoninėje ir buitinėje aplinkoje, išskaitant gyvenamąsias vietas, į kurias elektros energija tiekama viešaisiais žemos įtampos elektros paskirstymo tinklais.



A klasės įranga neskirta naudoti gyvenamosiose vietose, į kurias elektros energija yra tiekama žemos įtampos tinklais. Tokiose vietose dėl indukuotųjų bei elektromagnetinių trukdžių elektromagnetinės suderinamumą užtikrinti galėtų būti sunku.

Daugiau informacijos rasite skyriuje: SPECIFIKACIJŲ PLOKŠTELĖ arba TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS.

### 1.7.2 Montavimas, naudojimas ir vietas tikrinimas

Ši įranga pagaminta pagal suderintojo standarto reikalavimus EN 60974-10/A1:2015 ir yra identifikuojama kaip A klasės įranga. Ši prietaisą gali naudoti tik specialistai pramoninėse aplinkose. Gamintojas neprisiims atsakomybės už pažeidimus, atsiradusius dėl to, kad buvo naudojama namų sąlygomis.



Naudotojas turi išmanyti savo darbą ir būdamas specialistu atsakyti už įrangos montavimą bei naudojimą pagal gamintojo nurodymus. Pastebėjęs elektromagnetinių trukdžių naudotojas privalo pašalinti problemą. Jei reikia, galima kreiptis į gamintoją dėl techninės pagalbos.



Bet kokiui atveju, elektromagnetinių trukdžių problemas būtina pašalinti, kad jos nebekeltų problemų.



Prieš montuodamas šį aparatą naudotojas privalo įvertinti potencialias elektromagnetines problemas, galinčias kilti aplinkinėse vietose, ypač susijusias su greta esančių asmenų sveikata, pavyzdžiui, asmenų, kuriems yra įsodinti širdies stimulatoriai ar klausos aparatai.

### 1.7.3 Reikalavimai maitinimo tinklui

Dėl iš maitinimo tinklo paimtos pirminės srovės didelės galios įranga gali turėti įtakos elektros tiekimo kokybei. Dėl to, kai kurių tipų įrangai (žr. techniniuose duomenyse) yra taikomi prijungimo apribojimai arba reikalavimai dėl didžiausios leistinos tinklo varžos (Zmax) arba minimalios tiekimo galios (Ssc) sąsajos su viešuoju tinklu vietoje (bendrojo prijungimo vieta, PCC). Šiuo atveju montuotojas arba įrangos naudotojas, pasitaręs su tinklo operatoriumi (jei būtina), privalo pasirūpinti įrangos prijungimui. Atsiradus trukdžiams gali prireikti papildomų atsargumo priemonių, pavyzdžiui, tinklo filtravimo.

Taip pat reikia apsvarstyti galimybę apsaugoti maitinimo kabelį.

Daugiau informacijos rasite skyriuje: TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS.

### 1.7.4 Su kabeliais susijusios atsargumo priemonės

Kad sumažintumėte elektromagnetinių laukų poveikį, laikykite šių nurodymų:

- Jei jmanoma, kartu sudékite ir laikykite įžeminimo bei maitinimo kabelius;
- Kabelių jokiu būdu nevyniokite aplink save.
- Nestovėkite tarp įžeminimo ir maitinimo kabelių (abu laikykite vienoje pusėje).
- Kabeliai turi būti kuo trumpesni, sudėti kuo arčiau vienas kito ir nutiesti ant arba palei žemę.
- Įrangą pastatykite šiek tiek toliau nuo suvirinimo vietas.
- Kabelius reikia laikyti atskirai nuo kitų kabelių.

### 1.7.5 Įžeminimas

Būtina jvertinti visų suvirinimo įrangos bei netoli ese esančių metalinių dalių įžeminimą. Įžeminti būtina pagal vietinius reikalavimus.

### 1.7.6 Ruošinio įžeminimas

Jei dėl elektros saugos arba dėl dydžio ir padėties ruošinys nėra įžemintas, ruošinio įžeminimas padėtų sumažinti emisijas. Labai svarbu, kad įžeminus ruošinį nepadidėtų incidentų naudotojui ar elektros įrangos apgadinimų atvejų. Įžeminti būtina pagal vietinius reikalavimus.

### 1.7.7 Apsaugojimas

Selektyvusis kitų kabelių ir aplinkui esančios įrangos apsaugojimas gali sumažinti dėl elektromagnetinių trukdžių kylančių problemų riziką.

Specialiai atvejais galima apsaugoti visą suvirinimo įrangą.

## 1.8 IP apsaugos klasė

**IP23S**

**IP**

- Gaubtas, apsaugantis nuo prieigos prie pavojingų dalių ir nuo kietų dalelių, kurių skersmuo yra didesnis nei arba lygus 12,5 mm, patekimo į vidų.
- Gaubtas, apsaugantis nuo lietus 60° kampu.
- Gaubtas, apsaugantis nuo pavojingo įtekančio vandens daromo poveikio, kai įrangos judančios dalys neveikia.

## 1.9 Atliekų tvarkymas



Elektros įrangos nešalinkite kartu su buitinėmis atliekomis.

Remiantis Europos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir jos papildymais, laikantis nacionalinių įstatymų, elektros įranga, kurios eksplloatavimo laikotarpis baigėsi, turi būti surinkta atskirai ir nuvežta į perdirbimo bei šalinimo centrą. Įrangos savininkas, kreipdamasis į vienos administraciją, privalės rasti įgaliotuosius atliekų surinkimo centrus. Laikydamiesi šios Europos direktyvos reikalavimų, tausokite aplinką ir žmonių sveikatą.

» Daugiau informacijos rasite apsilankę svetainėje.

## 2. MONTAVIMAS



Montavimo darbus privalo atlikti gamintojo įgalioti specialistai.



Montavimo metu užtikrinkite, kad maitinimo šaltinis iš elektros tinklo yra išjungtas.



Draudžiama papildomai prijungti kitus maitinimo šaltinius (nuosekliai arba lygiagrečiai).

### 2.1 Kėlimas, transportavimas ir iškrovimas

- Įranga turi rankeną, kad būtų galima nešti.
- Priejos nėra pritvirtintų specialistų kėlimui skirtų elementų.
- Keldami šakiniu krautuvu būkite atsargūs, kad neapvirstų generatorius.



Tinkamai įvertinkite įrangos svorį (žr. techninės specifikacijas).  
Pakelto krovonio negabenkite ir nelaikykite virš asmenų ar daiktų.  
Įrangos nenumeskite ir nesuspaukskite.



Nekelkite įrenginio už rankenos.

## 2.2 Įrangos padėties nustatymas



**Vadovaukitės šiomis taisyklėmis:**

- Pasirūpinkite, kad prieiga prie įrangos valdiklių ir jungčių būtų patogi;
- Įrangos nestatykite labai mažose vietose;
- Įrangos nestatykite ant didesnių nei 10° nuolydžių;
- Įrangą statykite sausoje, švarioje ir tinkamai vėdinamoje vietoje;
- saugokite įrangą nuo lietaus ir saulės spinduliu.

## 2.3 Prijungimas



Įranga pristatoma su maitinimo kabeliu, skirtu jungti į elektros tiekimo tinklą.

Sistemą galima maitinti iš:

- trifazio 400 V tinklo;

Įranga tinkamai veiks, jei įtampos svyравimai nebus didesni kaip  $\pm 15$  proc. nuo nominalios vertės.



Kad asmenys nesusižalotų ir nebūtų padaryta žala įrangai, PRIEŠ jungiant prietaisą į elektros tinklą būtina patikrinti pasirinkto tinklo įtampą ir saugiklius. Taip pat patikrinkite, ar į lizdą įjungtas kabelis turi įžeminimo kontaktą.



Generavimo įrenginių varoma įranga užtikrina stabilią  $\pm 15$  proc. įtampą nuo nominalios įtampos vertės, kuriai deklaravo gamintojas, esant bet kokioms darbo sąlygoms ir didžiausiai nominaliai galiai. Įprastai generavimo karto didesnę nei trifazio maitinimo šaltinio galia. Rekomenduojama naudoti elektroniniu būdu valdomus generavimo įrenginius.



Kad naudotojams nekiltų pavojus, įrangą būtina tinkamai įžeminti. Maitinimo įtampa tiekiamą įžemintu kabeliu (geltonu ir žaliu), kurį reikia prijungti prie kištuko su įžeminimo kontaktu. Šio kabelio su geltona/žalia gija NEGALIMA naudoti su kitais įtampos laidininkais. Patikrinkite, ar naudojama įranga yra įžeminta ir kokia yra lizdų būklė. Naudokite tik sertifikuotus kištukus, laikydami saugos reikalavimų.




Elektros jungtis turi sujungti reikiamu įgūdžių turintis technikas, turintis profesinę ir techninę kvalifikaciją ir taikydamas šalyje, kurioje įranga yra montuojama, galiojančius reikalavimus.

## 2.4 Montavimas

### 2.4.1 Prijungimas MMA suvirinimo darbams atlikti




Sujungus taip, kaip pavaizduota paveikslė, gaunamas atvirkštinis polišumas.  
Kad polišumas būtų tiesinis, apkeiskite sujungimus.

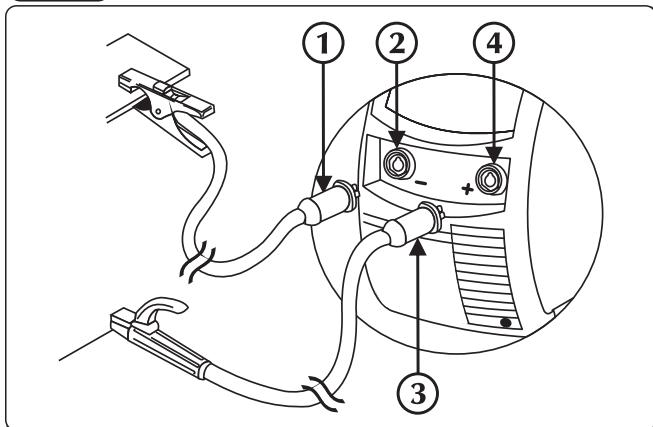

- ① Įžeminimo žnyplių jungtis
- ② Neigiamas maitinimo lizdas (-)
- ③ Elektrodo laikiklio žnyplių jungtis
- ④ Teigiamas maitinimo lizdas (+)

- ▶ Įžeminimo spaustuvą prijunkite prie neigiamo maitinimo šaltinio lizdo (-). Įkiškite kištuką ir pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi, kad prisitvirtintų.
- ▶ Elektrodo laikiklį prijunkite prie teigiamo maitinimo šaltinio lizdo (+). Įkiškite kištuką ir pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi, kad prisitvirtintų.


## 2.4.2 Defektų šalinimo ARC-AIR jungtis

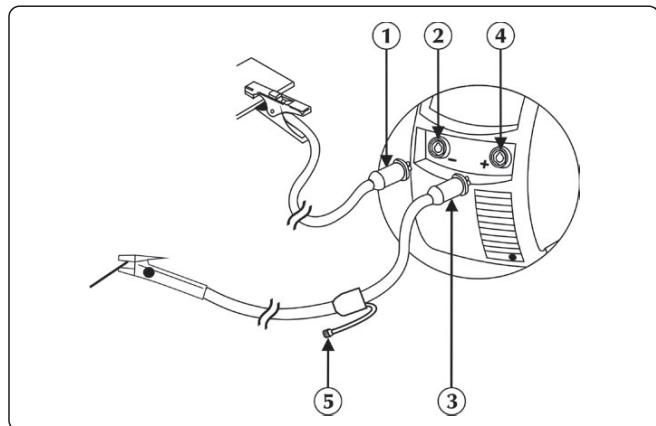

- ① Jžeminimo žnyplių jungtis
- ② Neigiamas maitinimo lizdas (-)
- ③ Žnyplių jungtis ARC AIR
- ④ Teigiamas maitinimo lizdas (+)
- ⑤ Oro vamzdžio jungtis

- Jžeminimo spaustuvą prijunkite prie neigiamo maitinimo šaltinio lizdo (-).
- Prijunkite ARC-AIR elektrodo laikiklio žnyplių kabelio jungtį prie teigiamo generatoriaus maitinimo šaltinio lizdo (+).
- Atskirai prie oro tiekimo jungties prijunkite oro vamzdžio jungtį.

## 2.4.3 Prijungimas TIG suvirinimo darbams atlikti

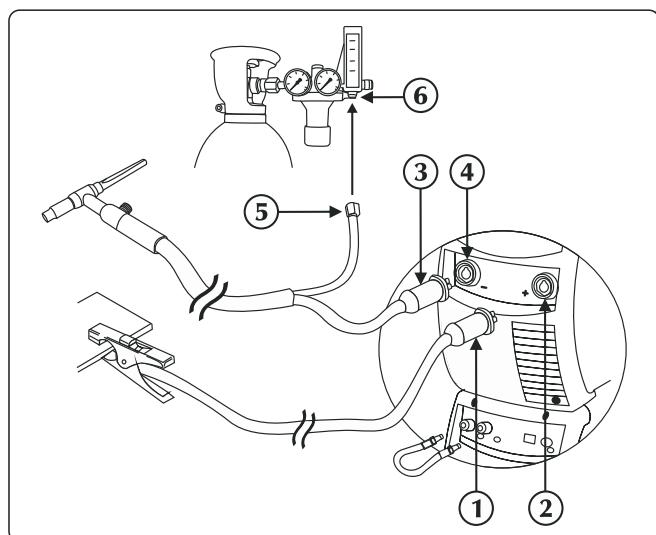

- ① Jžeminimo žnyplių jungtis
- ② Teigiamas maitinimo lizdas (+)
- ③ TIG degiklio jungiamoji detalė
- ④ Degiklio lizdas
- ⑤ Dujotiekio jungtis
- ⑥ Slėgio reduktoriaus

- Jžeminimo spaustuvą prijunkite prie teigiamo maitinimo šaltinio lizdo (+). Jkiškite kištuką ir pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi, kad prisitvirtintų.
- TIG degiklio movą prijunkite prie maitinimo šaltinio degiklio lizdo. Jkiškite kištuką ir pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi, kad prisitvirtintų.




Apsauginių dujų srautą galite reguliuoti išprastai ant degiklio esančia kaiščiu.


- Atskirai prie dujų tinklo prijunkite degiklio dujų žarną.
- Vandens vamzdžių (raudonos spalvos) prijunkite prie aušinimo įrenginio išleidimo angos jungties (raudonos spalvos ).
- Vandens vamzdžių (mėlynos spalvos) prijunkite prie aušinimo įrenginio išleidimo angos jungties (mėlynos spalvos ).

#### 2.4.4 Prijungimas MIG/MAG suvirinimo darbams atlikti

- Vandens vamzdžių (raudonos spalvos) prijunkite prie aušinimo įrenginio išleidimo angos jungties (raudonos spalvos ).
- Vandens vamzdžių (mėlynos spalvos) prijunkite prie aušinimo įrenginio išeidimo angos jungties (mėlynos spalvos ).

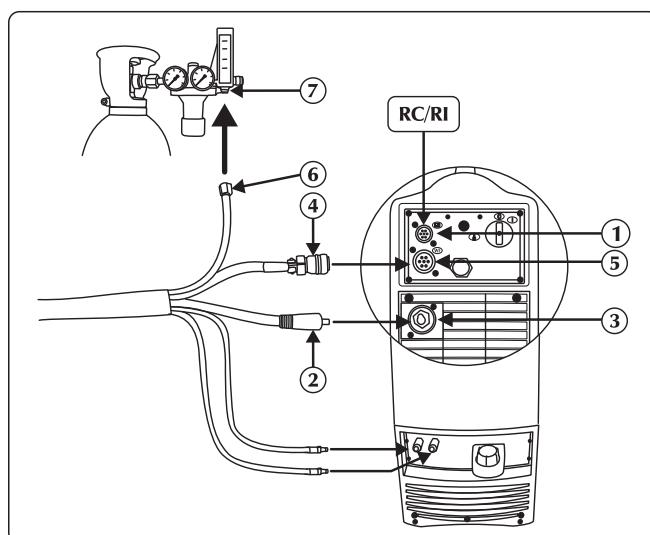


- ① Signalinio kabelio (CAN-BUS) įvestis
- ② Maitinimo kabelio
- ③ Teigiamas maitinimo lizdas (+)
- ④ Signalinis kabelis
- ⑤ (CAN-BUS) signalo kabelio įvestis (kabelių pynė)
- ⑥ Duju vamzdis
- ⑦ Duju tiekimo jungtis

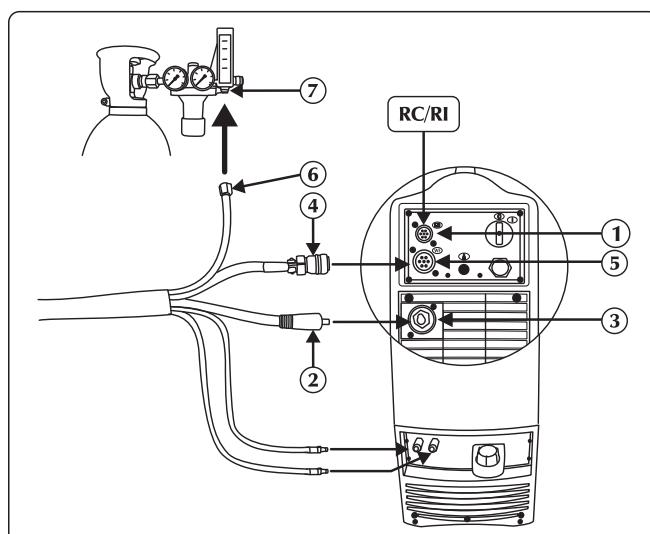

- ① Signalinio kabelio (CAN-BUS) įvestis
- ② Maitinimo kabelio
- ③ Teigiamas maitinimo lizdas (+)
- ④ Signalinis kabelis
- ⑤ (CAN-BUS) signalo kabelio įvestis (kabelių pynė)
- ⑥ Duju vamzdis
- ⑦ Duju tiekimo jungtis


- Maitinimo kabelį prijunkite į atitinkamą lizdą. Jkiškite kištuką ir pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi, kad prisitvirtintų.
- Prie atitinkamos jungties prijunkite signalinį kabelį. Jstatykite jungtį ir apvalią veržlę sukite laikrodžio rodyklės kryptimi tol, kol dalys bus tvirtai sujungtos.
- Duju žarną prijunkite prie baliono slėgio mažinimo vožtuvo arba duju tiekimo jungties. Duju srautą nustatykite nuo 10 iki 30 l/min.
- Vandens vamzdžių (mėlynos spalvos) prijunkite prie aušinimo įrenginio išeidimo angos jungties (mėlynos spalvos ).
- Vandens vamzdžių (raudonos spalvos) prijunkite prie aušinimo įrenginio išleidimo angos jungties (raudonos spalvos ).

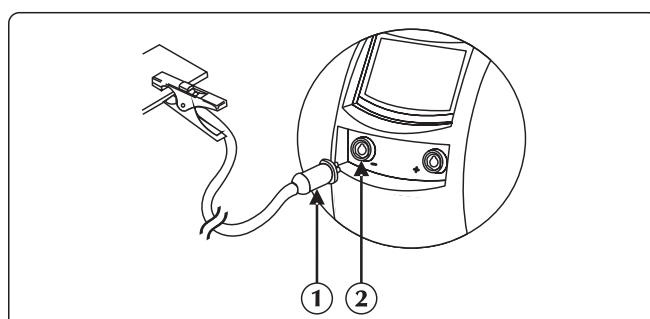

- ① Jžeminimo žnyplių jungtis
- ② Neigiamas maitinimo lizdas (-)

- Jžeminimo spaustuvą prijunkite prie neigiamo maitinimo šaltinio lizdo (-) . Jkiškite kištuką ir pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi, kad prisitvirtintų.

LT

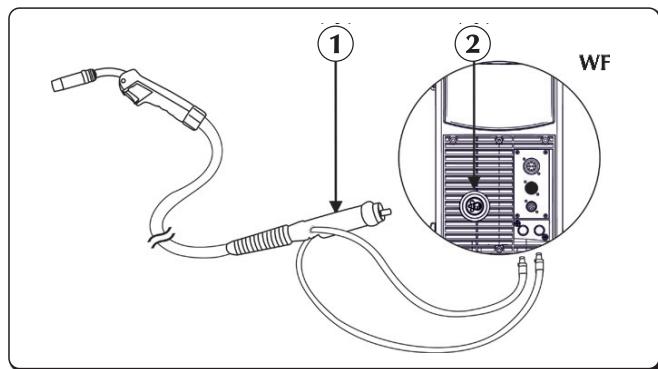


- ① Degiklio jungiamoji detalė
- ② Degiklio lizdas

- ▶ Vandens vamzdži (mėlynos spalvos) prijunkite prie aušinimo įrenginio išleidimo angos jungties (mėlynos spalvos ).
- ▶ Vandens vamzdži (raudonos spalvos) prijunkite prie aušinimo įrenginio išleidimo angos jungties (raudonos spalvos ).
- ▶ MIG / MAG degiklį prijunkite prie centrinio adapterio. Įsitikinkite, kad tvirtinimo žiedas tinkamai prisuktas.
- ▶ Prijunkite kabelių pynės duju žarną prie galinės duju žarnos movos.


## 3. SISTEMOS PRISTATYMAS

### 3.1 Galinis pultas

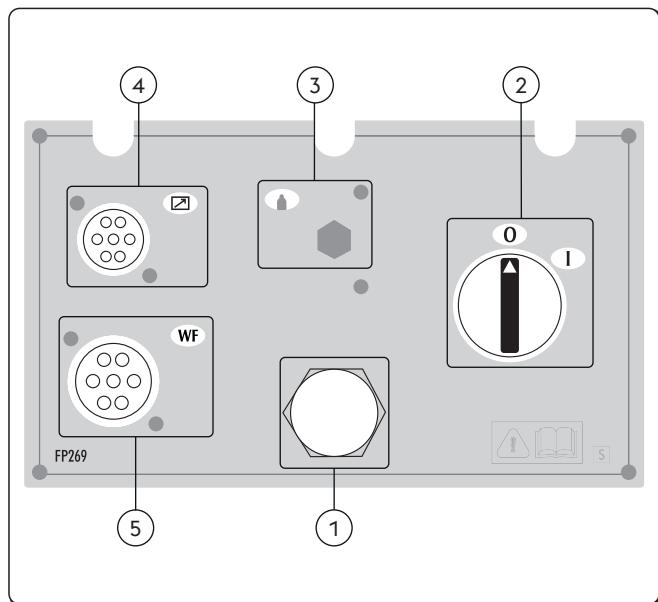


- ① **Maitinimo kabelis**  
Įjunkite sistemą į elektros tinklą.
- ② **Išjungimo ir įjungimo jungiklis**  
Įjungia suvirinimo aparato maitinimą.  
Jis gali būti nustatytas dvejose padėtyse - „O“ - išjungta ir „I“ - įjungta.
- ③ **Nėra naudojamas**
- ④ **Signalinio kabelio CAN-BUS įvestis (RC, RI...)**
- ⑤ **(CAN-BUS) signalo kabelio įvestis (kabeliu pynė)**

### 3.2 Galinis pultas

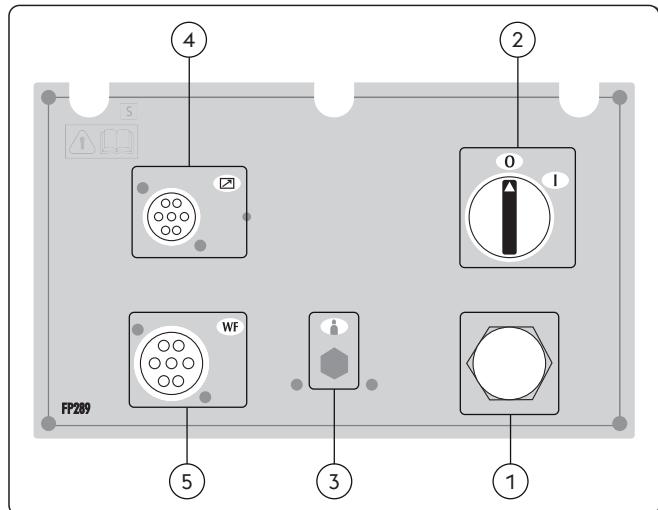

- ① **Maitinimo kabelis**  
Įjunkite sistemą į elektros tinklą.
- ② **Išjungimo ir įjungimo jungiklis**  
Įjungia suvirinimo aparato maitinimą.  
Jis gali būti nustatytas dvejose padėtyse - „O“ - išjungta ir „I“ - įjungta.
- ③ **Nėra naudojamas**
- ④ **Signalinio kabelio CAN-BUS įvestis (RC, RI...)**
- ⑤ **(CAN-BUS) signalo kabelio įvestis (kabeliu pynė)**

### 3.3 Lizdų skydelis

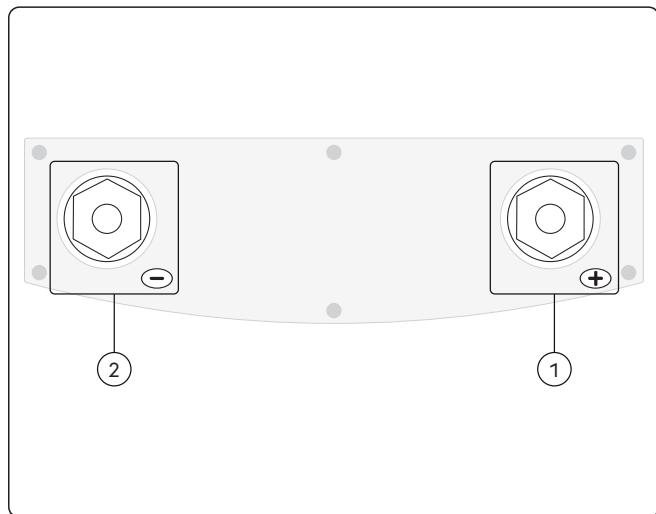


#### ① Teigiamas maitinimo lizdas (+)

Procesas MMA: Elektrodo degiklis prijungimas  
Procesas TIG: Įžeminimo kabelio prijungimas

#### ② Neigiamas maitinimo lizdas (-)

Procesas MMA: Įžeminimo kabelio prijungimas  
Procesas TIG: Degiklio prijungimas  
Procesas MIG/MAG: Įžeminimo kabelio prijungimas

### 3.4 Priekinis valdymo pultas TERRA NX 400/500 PME

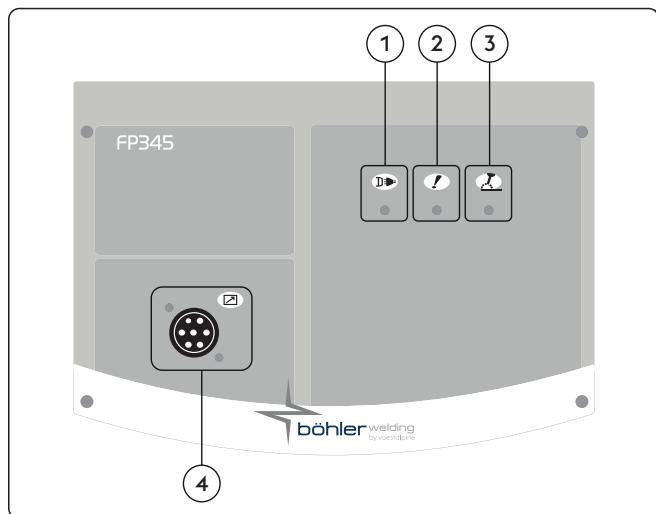

#### ① Maitinimo LED (šviesos diodas)

Nurodo, kad įranga yra įjungta į tinklą ir veikia.

#### ② Bendrojo aliarmo LED (šviesos diodas)


Nurodo galima apsauginių prietaisų intervenciją, pavyzdžiui, temperatūros apsaugą.

#### ③ Suaktyvintos galios LED (šviesos diodas)

Nurodo, kad įrangos išėjimo angos jungtyse teka įtampa.

#### ④ Signalinio kabelio CAN-BUS įvestis (RC, RI...)

### 3.5 Priekinis valdymo pultas TERRA NX 320 PME

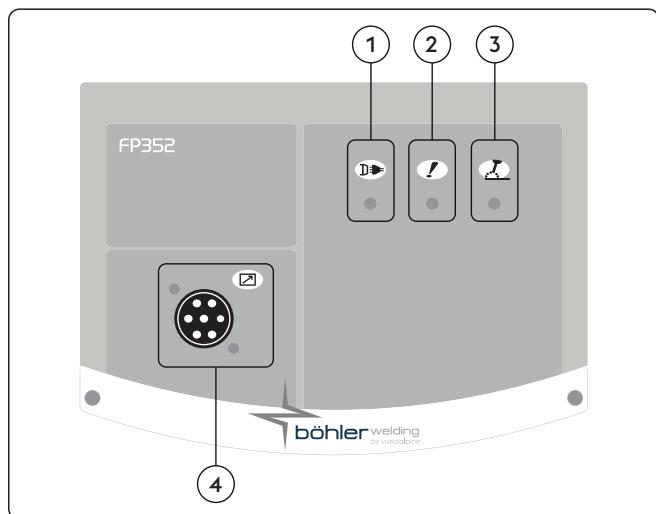

#### ① Maitinimo LED (šviesos diodas)

Nurodo, kad įranga yra įjungta į tinklą ir veikia.

#### ② Bendrojo aliarmo LED (šviesos diodas)

Nurodo galima apsauginių prietaisų intervenciją, pavyzdžiui, temperatūros apsaugą.

#### ③ Suaktyvintos galios LED (šviesos diodas)

Nurodo, kad įrangos išėjimo angos jungtyse teka įtampa.

#### ④ Signalinio kabelio CAN-BUS įvestis (RC, RI...)

LT

## 4. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA



Kasdieninę sistemos priežiūrą būtina atlikti pagal gamintojo nurodymus. Jei įranga veikia, visas prieigas ir eksploatacines dureles bei dangčius reikia uždaryti ir užrakinti. Sistemų niekaip nemodifikuokite. Neleiskite, kad greta vėdinimo bokštelių ir ant jų kauptysi dulkės.



Visus techninės priežiūros darbus gali atlikti tik kvalifikuotas personalas. Jei sistemos dalis remontuos ar keis neįgalioti darbuotojais, nutrūks gaminio garantijos galiojimas. Visus sistemos dalių remonto ar keitimo darbus atlikti gali tik kvalifikuotas personalas.



Prieš atlikdami darbus atjunkite maitinimą!

### 4.1 Atlikite šias reguliarias maitinimo šaltinio patikras

#### 4.1.1 Įranga



Žemo slėgio suslėgtajo oro srove ir minkštais šepečiais išvalykite maitinimo šaltinio vidų; Patikrinkite elektros jungtis ir visus jungiamuosius kabelius.

#### 4.1.2 Atlikdami degiklio dalių, elektrodų laikiklių ir (arba) ižeminimo kabelių techninę priežiūrą ar keitimą:



Patikrinkite dalių temperatūrą ir įsitikinkite, kad jie neperkaitę.



Visada naudokite saugumo standartų reikalavimus atitinkančias pirštines.



Naudokite tinkamus veržliarakčius ir įrankius.

### 4.2 Atsakomybė



Nesilaikant techninės priežiūros nurodymų nutrūksta visų garantijų galiojimas ir gamintojas atsisako įsipareigojimo prisuumti bet kokią atsakomybę. Gamintojas neprisiims atsakomybės, jei naudotojas nesilaikys šių nurodymų. Kilus abejonėms ir (arba) problemoms nedvejodami kreipkitės į artimiausią klientų aptarnavimo centrą.

## 5. GEDIMŲ ŠALINIMAS

### Sistema nejsiungia (žalia diodinė lemputė nedega)

#### Priežastis

- » Lizde nėra įtampos.
- » Sugedės kištukas arba kabelis.
- » Perdegė linijos saugiklis.
- » Sugedės įjungimo ir išjungimo jungiklis.
- » Jungtis tarp vielos tiekimo atramos ir generatoriaus yra netinkama arba sugedusi.
- » Gedimas elektronikos dalyje.

#### Sprendimas

- » Patikrinkite ir pagal poreikį suremontuokite elektros sistemą.
- » Darbus atlikti gali tik kvalifikuotas personalas.
- » Pakeiskite sugedusią dalį.
- » Susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru, kad suremontuotų sistemą.
- » Pakeiskite sugedusią dalį.
- » Pakeiskite sugedusią dalį.
- » Susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru, kad suremontuotų sistemą.
- » Patikrinkite, ar tinkamai sujungtos įvairios sistemos dalys.
- » Susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru, kad suremontuotų sistemą.

## Išėjime nėra galios (sistema nevirina)

### Priežastis

- » Sugedės degiklio jungimo mygtukas.
  
- » Sistema perkaito (temperatūros jspéjamasis signalas - dega geltonos spalvos diodinė lemputė).
  
- » Atidarytas šoninis dangtis arba sugedės durų jungiklis.
  
- » Netinkama įžeminimo jungtis.
  
- » Tinklo įtampa viršija ribas (dega geltonos spalvos diodinė lemputė).
  
- » Sugedės kontaktorius.
  
- » Gedimas elektronikos dalyje.

### Sprendimas

- » Pakeskite sugedusią dalį.
- » Susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru, kad suremontuotų sistemą.
  
- » Neišjungę palaukite, kol sistema atvés.
  
- » Kad darbas vyktų saugiai, suvirinant šoninį dangtį būtina uždaryti.
- » Pakeskite sugedusią dalį.
- » Susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru, kad suremontuotų sistemą.
  
- » Tinkamai įžeminkite sistemą.
- » Dar kartą perskaitykite skyrių „Montavimas“.
- » Tinklo įtampa grąžinkite į leistinas tinklo įtampos ribas.
- » Tinkamai prijunkite sistemą.
- » Perskaitykite skyrių „Jungtys“.
  
- » Pakeskite sugedusią dalį.
- » Susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru, kad suremontuotų sistemą.
  
- » Susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru, kad suremontuotų sistemą.

## Netinkama išėjimo galia

### Priežastis

- » Netinkamas suvirinimo proceso pasirinkimas arba sugedės pasirinkimo jungiklis.
  
- » Neteisingai nustatyti sistemos parametrai arba funkcijos.
  
- » Sugedės suvirinimo srovei reguliuoti skirtas potenciometras / kodavimo įrenginys.
  
- » Tinklo įtampa viršija ribas.
  
- » Nėra tinklo fazės.
  
- » Gedimas elektronikos dalyje.

### Sprendimas

- » Tinkamai pasirinkite suvirinimo procesą.
  
- » Iš naujo nustatykite sistemą ir suvirinimo parametrus.
  
- » Pakeskite sugedusią dalį.
- » Susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru, kad suremontuotų sistemą.
  
- » Tinkamai prijunkite sistemą.
- » Perskaitykite skyrių „Jungtys“.
- » Tinkamai prijunkite sistemą.
- » Perskaitykite skyrių „Jungtys“.
  
- » Susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru, kad suremontuotų sistemą.

## Vielos tiektuvo gedimas

### Priežastis

- » Sugedės degiklio jungimo mygtukas.
  
- » Netinkami arba nusidėvėję velenėliai.
  
- » Sugedės vielos tiektuvas.
  
- » Pažeistas degiklio jdéklas.
  
- » Į vielos tiektuvą netiekama elektros srovė.
  
- » Viela ant ritės susipainiojusi.
  
- » Išsilydės degiklio antgalis (viela užstrigusi).

### Sprendimas

- » Pakeskite sugedusią dalį.
- » Susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru, kad suremontuotų sistemą.
  
- » Pakeskite velenėlius.
- » Pakeskite sugedusią dalį.
- » Susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru, kad suremontuotų sistemą.
  
- » Pakeskite sugedusią dalį.
- » Susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru, kad suremontuotų sistemą.
  
- » Patirkinkite prijungimą prie maitinimo šaltinio.
- » Perskaitykite skyrių „Jungtys“.
- » Susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru, kad suremontuotų sistemą.
  
- » Išpainiokite vielą arba pakeiskite vielos ritę.
- » Pakeskite sugedusią dalį.

## Netinkamas vielos tiekimas

### Priežastis

- » Sugedės degiklio jungimo mygtukas.
- » Netinkami arba nusidėvėję velenėliai.
- » Sugedės vielos tiektuvas.
- » Pažeistas degiklio idéklas.
- » Netinkamas suklio sukabinimas arba netinkamai sureguliuoti ritinélių fiksavimo įtaisai.

### Sprendimas

- » Pakeiskite sugedusią dalį.
- » Susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru, kad suremontuotų sistemą.
- » Pakeiskite velenélius.
- » Pakeiskite sugedusią dalį.
- » Susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru, kad suremontuotų sistemą.
- » Pakeiskite sugedusią dalį.
- » Susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru, kad suremontuotų sistemą.
- » Atleiskite sankabą.
- » Padidinkite ritinélių fiksavimo slėgį.

## Lanko nestabilumas

### Priežastis

- » Nepakanka apsauginių dujų.
- » Drėgmė suvirinimo dujose.
- » Netinkami suvirinimo parametrai.

### Sprendimas

- » Sureguliuokite dujų srautą.
- » Patirkinkite, ar degiklio sklaidytuvas ir dujų antgalis yra geros būklės.
- » Visada naudokite kokybiškas medžiagas ir produktus.
- » Pasirūpinkite gera tiekimo sistemos būkle.
- » Atidžiai patirkinkite suvirinimo sistemą.
- » Susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru, kad suremontuotų sistemą.

## Gausus taškymasis

### Priežastis

- » Netinkamo ilgio lankas.
- » Netinkami suvirinimo parametrai.
- » Nepakanka apsauginių dujų.
- » Netinkamai reguliuojamas lankas.
- » Netinkamas suvirinimo režimas.

### Sprendimas

- » Sumažinkite atstumą nuo elektrodo iki ruošinio.
- » Sumažinkite suvirinimo įtampą.
- » Sumažinkite suvirinimo įtampą.
- » Sureguliuokite dujų srautą.
- » Patirkinkite, ar degiklio sklaidytuvas ir dujų antgalis yra geros būklės.
- » Padidinkite atitinkamą grandinės indukcinę vertę.
- » Sumažinkite degiklio kampą.

## Nepakankamas prasiskverbimas

### Priežastis

- » Netinkamas suvirinimo režimas.
- » Netinkami suvirinimo parametrai.
- » Netinkamas elektrodas.
- » Netinkamai paruoštas kraštas.
- » Netinkama įžeminimo jungtis.
- » Virinama dalis per didelę.

### Sprendimas

- » Suvirindami sumažinkite judėjimo greitį.
- » Padidinkite suvirinimo srovę.
- » Naudokite mažesnio skersmens elektrodą.
- » Pagilinkite griovelius.
- » Tinkamai įžeminkite sistemą.
- » Dar kartą perskaitykite skyrių „Montavimas“.
- » Padidinkite suvirinimo srovę.

## Šlaku priemaišos

### Priežastis

- » Nešvara.
- » Per didelio skersmens elektrodas.
- » Netinkamai paruoštas kraštas.
- » Netinkamas suvirinimo režimas.

### Sprendimas

- » Prieš suvirindami ruošinius kruopščiai nuvalykite.
- » Naudokite mažesnio skersmens elektrodą.
- » Pagilinkite griovelius.
- » Sumažinkite atstumą nuo elektrodo iki ruošinio.
- » Suvirindami judinkite tolygiai.

## **Volframo priemaišos**

### **Priežastis**

- » Netinkami suvirinimo parametrai.
- » Netinkamas elektrodas.
- » Netinkamas suvirinimo režimas.

### **Sprendimas**

- » Sumažinkite suvirinimo įtampą.
- » Naudokite didesnio diametro elektrodą.
- » Visada naudokite kokybiškas medžiagas ir produktus.
- » Atsargiai pasmailinkite elektroda.
- » Venkite elektrodo ir suvirinimo siūlės kontakto.

## **Pūslės**

### **Priežastis**

- » Nepakanka apsauginių duju.

### **Sprendimas**

- » Sureguliuokite duju srautą.
- » Patirkinkite, ar degiklio sklaidytuvas ir duju antgalis yra geros būklės.

## **Prikibimas**

### **Priežastis**

- » Netinkamo ilgio lankas.
- » Netinkami suvirinimo parametrai.
- » Netinkamas suvirinimo režimas.
- » Virinama dalis per didelę.
- » Netinkamai reguliuojamas lankas.

### **Sprendimas**

- » Padidinkite atstumą nuo elektrodo iki ruošinio.
- » Padidinkite suvirinimo įtampą.
- » Padidinkite suvirinimo srovę.
- » Padidinkite suvirinimo įtampą.
- » Padidinkite degiklio kampą.
- » Padidinkite suvirinimo srovę.
- » Padidinkite suvirinimo įtampą.
- » Padidinkite atitinkamą grandinės indukcinę vertę.

## **Įpjovimai**

### **Priežastis**

- » Netinkami suvirinimo parametrai.
- » Netinkamo ilgio lankas.
- » Netinkamas suvirinimo režimas.
- » Nepakanka apsauginių duju.

### **Sprendimas**

- » Sumažinkite suvirinimo įtampą.
- » Naudokite mažesnio skersmens elektrodą.
- » Sumažinkite atstumą nuo elektrodo iki ruošinio.
- » Sumažinkite suvirinimo įtampą.
- » Užvirindami sumažinkite šoninės vibracijos greitį.
- » Suvirindami sumažinkite judėjimo greitį.
- » Naudokite suvirinamoms medžiagoms tinkamas dujas.

## **Oksidacija**

### **Priežastis**

- » Nepakanka apsauginių duju.

### **Sprendimas**

- » Sureguliuokite duju srautą.
- » Patirkinkite, ar degiklio sklaidytuvas ir duju antgalis yra geros būklės.

## **Akytumas**

### **Priežastis**

- » Ant suvirinamų ruošinių yra tepalo, lako, rūdžių arba nešvarumų.
- » Ant užpildo medžiagos yra tepalo, lako, rūdžių arnešvarumų.
- » Drégmė užpildo metale.
- » Netinkamo ilgio lankas.
- » Drégmė suvirinimo dujose.
- » Nepakanka apsauginių duju.

### **Sprendimas**

- » Prieš suvirindami ruošinius kruopščiai nuvalykite.
- » Visada naudokite kokybiškas medžiagas ir produktus.
- » Būtinai pasirūpinkite gera užpildo metalo būkle.
- » Visada naudokite kokybiškas medžiagas ir produktus.
- » Būtinai pasirūpinkite gera užpildo metalo būkle.
- » Sumažinkite atstumą nuo elektrodo iki ruošinio.
- » Sumažinkite suvirinimo įtampą.
- » Visada naudokite kokybiškas medžiagas ir produktus.
- » Pasirūpinkite gera tiekimo sistemos būkle.
- » Sureguliuokite duju srautą.
- » Patirkinkite, ar degiklio sklaidytuvas ir duju antgalis yra geros būklės.

- » Suvirinimo siūlė per greitai sukietėja.
- » Suvirindami sumažinkite judėjimo greitį.
- » Iš anksto pašildykite ketinamą suvirinti ruošinį.
- » Padidinkite suvirinimo srovę.

### Jtrūkimai nuo karščio

#### Priežastis

- » Netinkami suvirinimo parametrai.
- » Ant suvirinamų ruošinių yra tepalo, lako, rūdžių arba nešvarumų.
- » Ant užpildo medžiagos yra tepalo, lako, rūdžių arnešvarumų.
- » Netinkamas suvirinimo režimas.
- » Suvirinamos dalys skiriasi savo savybėmis.

#### Sprendimas

- » Sumažinkite suvirinimo įtampą.
- » Naudokite mažesnio skersmens elektrodą.
- » Prieš suvirindami ruošinius kruopščiai nuvalykite.
- » Visada naudokite kokybiškas medžiagas ir produktus.
- » Būtinai pasirūpinkite gera užpilda metalo būkle.
- » Atlikite tinkamą suvirinamo sujungimo veiksmų seką.
- » Prieš suvirindami patepkite.

### Jtrūkimai atvėsus

#### Priežastis

- » Drėgmė užpildo metale.
- » Ypatinga suvirinamos jungties geometrija.

#### Sprendimas

- » Visada naudokite kokybiškas medžiagas ir produktus.
- » Būtinai pasirūpinkite gera užpilda metalo būkle.
- » Iš anksto pašildykite ketinamą suvirinti ruošinį.
- » Baigę virinti pašildykite.
- » Atlikite tinkamą suvirinamo sujungimo veiksmų seką.

## 6. DARBO INSTRUKCIJOS

### 6.1 Lankinis rankinis suvirinimas glaistytuoju elektrodu (MMA)

#### Kraštų paruošimas

Kad suvirinimo siūlés būtų geros kokybės, dirbkite su švariomis dalimis, nepažeistomis oksidacijos, rūdžių ar kitų teršalų.

#### Elektrodo pasirinkimas

Ketinamo naudoti elektrodo skersmuo priklauso nuo medžiagos storio, siūlés padėties ir tipo bei suvirinamo ruošinio paruošimo būdo.

Didelio skersmens elektrodams reikia labai didelės srovės ir kaitros suvirinimo metu.

Dangos tipas	Savybė	Naudojimas
Rutilas	Lengva naudoti	Visos padėtys
Rūgštis	Didelis lydymosi greitis	Plokščias
Bazinis	Aukšta siūlių kokybė	Visos padėtys

#### Suvirinimo srovės pasirinkimas

Su elektrodo tipu susijusį suvirinimo srovės intervalą nurodo gamintojas (įprastai ant elektrodo pakuočės).

#### Lanko uždegimas ir palaikymas


Elektros lankas sukuriamas elektrodo galiuką braukiant ruošiniu, sujungtu su jėzeminimo kabeliu. Elektrodą greitai patraukus į normalų suvirinimo atstumą lankas užsidega.

Kad lanko uždegimas vyktų sklandžiau, reikia naudoti didesnę pradinę srovę. Dėl to elektrodo galiukas staigiai ikaista ir dėl to greičiau užsidega lankas (trumpalaikis suvirinimo srovės padidėjimas elektrodo uždegimo metu).

Uždegus lanką, centrinė elektrodo dalis ima lydytis ir suformuoja mažyčius lašelius, kurie suteka į ruošinio paviršiuje esančią suvirinimo siūlę.

Išorine elektrodo dangą į suvirinimo siūlę teka apsauginės dujos, užtikrinančios gerą suvirinimo kokybę.

Kad susiformavę išsilydžiusios medžiagos lašeliai dėl trumpojo jungimo neužgesintų lanko, o elektrodas neprikibtu prie suvirinimo siūlės (dėl mažo atstumo), suvirinimo srovė trumpam padidinama, kad būtų išvengta trumpojo jungimo (lanko galia). Elektrodiui prie ruošinio prikibus, trumpojo jungimo srovę būtina sumažinti iki minimumo (apsauga nuo prikibimo).

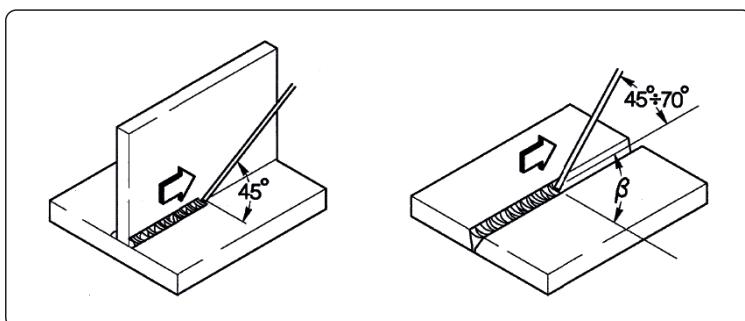

### Suvirinimo darbai

Suvirinimo padėtis priklauso nuo apimties; elektrodas jprastai juda dėl vibracijos ir nustoja judėti ties siūlės šonais. Viskas vyksta taip, kad centre neatsirastų užpildo metalo pertekliaus.

### Šlako šalinimas

Jei suvirinama dengtais elektrodais, po kiekvieno veiksmo būtina pašalinti šlaką.

Šlakas pašalinamas nedideliu kūjeliu arba nušveičiamas (jei trupa).

## 6.2 TIG suvirinimas (nepertraukiama lankas)

### Aprašymą

TIG (suvirinimas volframo elektrodu inertinėse dujose) suvirinimo procesas yra paremtas elektros lanku tarp nedylančio elektrodo (grynas arba lydytas volframas, kurio apytikslė lydymosi temperatūra siekia  $3370^{\circ}\text{C}$ ) ir ruošinio; inertinių dujų (argonu) aplinka saugo suvirinimo siūlę.


Kad volframas pavojingai nejsimaišytų į siūlę, elektrodas jokiu būdu negali liestis su ruošiniu; dėl šios priežasties suvirinimo maitinimo šaltinyje jprastai yra sumontuotas lanko uždegimo įtaisas, kuris generuoja aukšto dažnio, aukštos įtampos iškrovą tarp elektrodo galiuko ir ruošinio.

Dėl elektros kibirkšties jonizuojančių duju aplinkoje lankas yra uždegamas elektrodo neliečiant prie ruošinio. Galimas ir kitoks uždegimo būdas, kai įsimaišo mažesnis volframo kiekis - uždegimas pakeliant. Šiuo atveju nereikia aukšto dažnio. Reikia tik pradinio trumpojo jungimo naudojant nedidelę srovę tarp elektrodo ir ruošinio; elektrodą pakelus lankas užsidega, o srovė ima didėti iki nustatyto suvirinimo vertės.

Kad siūlės galai būtu geresnės kokybės, labai svarbu atidžiai kontroliuoti srovės mažėjimą ir užtikrinti, kad užgesus lankui į suvirinimo siūlę dar kelias sekundes tekėtų dujos.

Daugeliu atveju naudinga naudoti dvi iš anksto nustatytas suvirinimo sroves ir turėti galimybę lengvai vienq pakeisti kita (DVIEJŲ LYGIŲ).


### Suvirinimo poliškumas

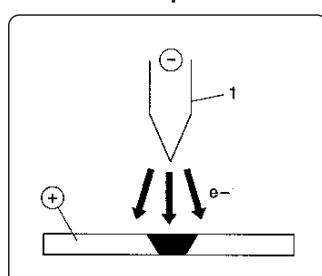

#### NSTP (nuolatinė srovė, tiesinis poliškumas)

Tai dažniausiai naudojamas poliškumas, užtikrinantis nedidelį elektrodo (1) nusidėvėjimą, nes 70 proc. karščio yra sutelkiama į anodą (detale).


Naudojant didelį judėjimo greitį ir nedidelį karštį suformuojamos siauros ir gilios suvirinimo siūlės.

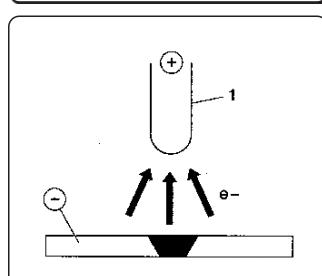

#### NSAP (nuolatinė srovė, atvirkštinis poliškumas)

Atvirkštinis poliškumas naudojamas sunkiai lydaus oksido sluoksniu dengtiems lydiniam suvirinti, kai reikalinga aukštesnė lydymosi temperatūra.

Dideliu srovės naudoti negalima, nes dėl to smarkiai nusidėvi elektrodas.

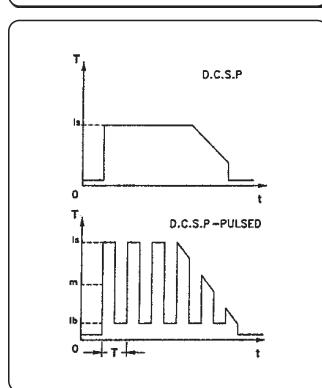

#### NSTPI (nuolatinė srovė, tiesinis poliškumas, impulsinis)

Naudojant impulsinę nuolatinę srovę ypatingomis darbo slygomis lengviau kontroliuojamas suvirinimo siūlės plotis ir gylis. Suvirinimo siūlė suformuojama pikiniu impulsais ( $I_p$ ), kai tuo tarpu bazinė srovė ( $I_b$ ) palaiko degantį lanką.

Šis režimas palengvina plonesnių metalo lakštų suvirinimą. Susidaro mažiau deformacijų, pasiekiamas geresnis susiformavimo koeficientas ir susidaro mažiau įtrūkimų nuo karščio bei dujų prasiskverbimo atvejų.

Padidinus dažnį (MF) lankas tampa siauresnis, labiau koncentruotas, stabilesnis ir pagerėja plonų lakštų suvirinimo kokybę.

## TIG suvirinimo savybės

TIG procedūra yra labai efektyvi suvirinant anglinio plieno ir plieno lydinio ruošinius, pavyzdžiu, suvirinant vamzdžių pagrindines siūles ir tokias vietas, kur svarbu grožis.

Reikalingas tiesinis poliškumas (NSTP)

### Kraštų paruošimas


Atidžiai nuvalykite ir paruoškite kraštus.

### Elektrodo pasirinkimas ir paruošimas

Rekomenduojama naudoti torio volframo elektrodus (2 proc. torio raudonos spalvos) arba cerio ar lantano elektrodus, kurių skersmuo yra:

Srovės intervalas			Elektrodo	
(DC-)	(DC+)	(AC)	$\emptyset$	$\alpha$
3-20 A	-	3-20 A	0,5 mm	30°
15-80 A	-	20-30 A	1,0 mm	30-60°
70-150 A	10-20 A	30-80 A	1,6 mm	60-90°
150-250 A	15-30 A	60-130 A	2,4 mm	90-120°
250-400 A	25-40 A	100-180 A	3,2 mm	120-150°
400-500 A	40-55 A	160-240 A	4,0 mm	150-180°
500-750 A	55-80 A	190-300 A	4,8 mm	150-180°
750-110 A	80-125 A	325-450 A	6,4 mm	150-180°

Elektrodą reikia nusmailinti, kaip pavaizduota paveiksle.

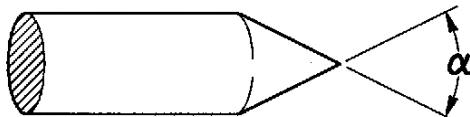

### Užpildo metalas

Užpildo strypų mechaninės savybės turi sutapti su pagrindinio metalo savybėmis.

Nenaudokite iš pagrindinio metalo gautas juosteles, nes jose gali būti nešvarumų, galinčių neigiamai paveikti suvirinimo kokybę.

### Apsauginės dujos


Įprastai naudojamas grynas argonas (99,99 proc.).

Srovės intervalas			Duju	
(DC-)	(DC+)	(AC)	Purkštukas	Srautas
3-20 A	-	3-20 A	n° 4	5-6 l/min
15-80 A	-	20-30 A	n° 5	6-8 l/min
70-150 A	10-20 A	30-80 A	n° 6	7-10 l/min
150-250 A	15-30 A	60-130 A	n° 7	8-12 l/min
250-400 A	25-40 A	100-180 A	n° 8	10-14 l/min
400-500 A	40-55 A	160-240 A	n° 8	12-16 l/min
500-750 A	55-80 A	190-300 A	n° 10	15-20 l/min
750-110 A	80-125 A	325-450 A	n° 12	20-25 l/min

## 6.3 Nispertraukiamas suvirinimas viela (MIG/MAG)

### Ivadas

MIG sistemą sudaro nuolatinės srovės maitinimo šaltinis, vielos tiektuvas, vielos ritė, degiklis ir dujos.

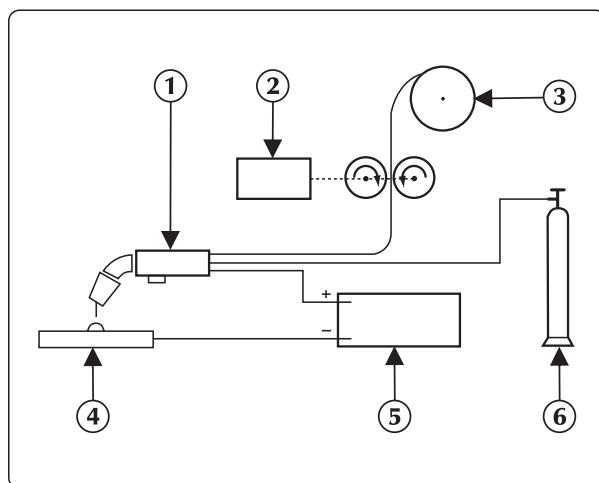

### MIG rankinio suvirinimo sistema

Srovė pro lydyjį elektrodą (prie teigiamo poliaus prijungtą laidą) teka į lanką;

Šios procedūros metu išlydytas metalas lanko srove teka ant ruošinio.


Būtina automatiškai tiekti užpildo medžiagą (vielą), kad jos nuolat užtektų suvirinimo metu.

1. Degiklis
2. Vielos tiektuvas
3. Suvirinimo siūlė
4. Suvirinti skirtas ruošinys
5. Generatorius
6. Balionas

### Būdai

MIG suvirinime taikomi du pagrindiniai metalo perkėlimo būdai. Juos galima klasifikuoti pagal tai, kaip metalas nuo elektrodo patenka ant ruošinio.

Pirmasis būdas yra vadinamas „SHORT-ARC“. Taikant šį metodą suformuojomos nedidelės greitai kietėjančios suvirinimo siūlės, į kurias metalas nuo elektrodo teka labai trumpą laiką - tuo metu, kai elektrodas liečiasi su suvirinimo siūle. Šiuo laikotarpiu elektrodas liečiasi tiesiai prie suvirinimo siūlės ir sugeneruoja trumpą jungimą, kurio metu išsilydo viela. Paskui lankas vėl uždegamas ir ciklas kartojamas.

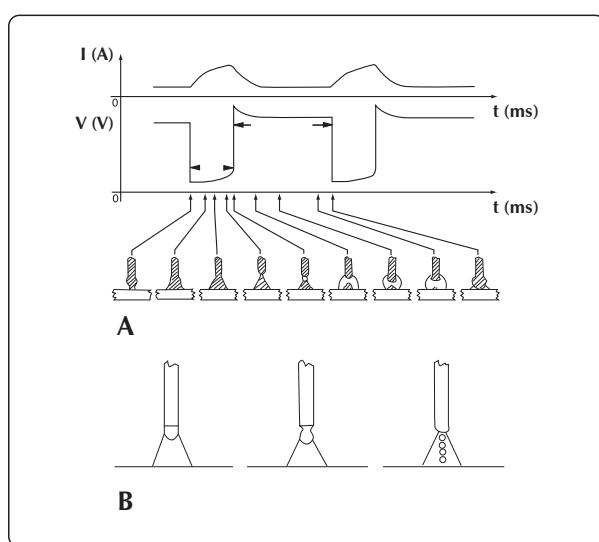

### „SHORTARC“ ciklas ir „SPRAY ARC“ suvirinimas


Kitas metalo perkėlimo būdas yra vadinamas „SPRAY ARC“. Čia metalas labai mažais lašeliais nubėga nuo vielos galiuko į suvirinimo siūlę lanko srautu.

### Suvirinimo parametrai


Lanko matomumas sumažina poreikį atidžiai stebėti reguliavimo lenteles, nes naudotojas gali iškart matyti suvirinimo siūlę.

- Jtampa daro tiesioginę įtaką siūlės išvaizdai, tačiau suvirinimo siūlės matmenys gali keistis, atsižvelgiant į reikalavimus ir rankinių būdu judinant degiklį, kad naudojant nuolatinę jtampą būtų gautas kintamas nuosėdų kiekis.
- Vielos tiekimo greitis yra proporcionalus suvirinimo srovei.

Toliau pateikiamuose dviejuose paveikslėliuose vaizduojami galimi suvirinimo parametrų ryšiai.

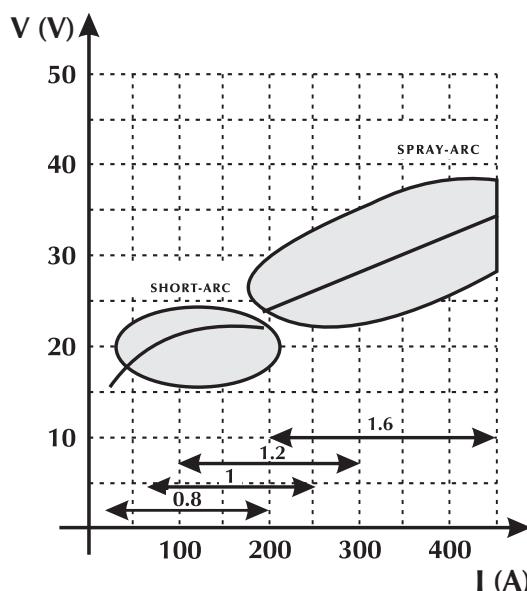

Geriausių darbo savybių pasirinkimo schema.

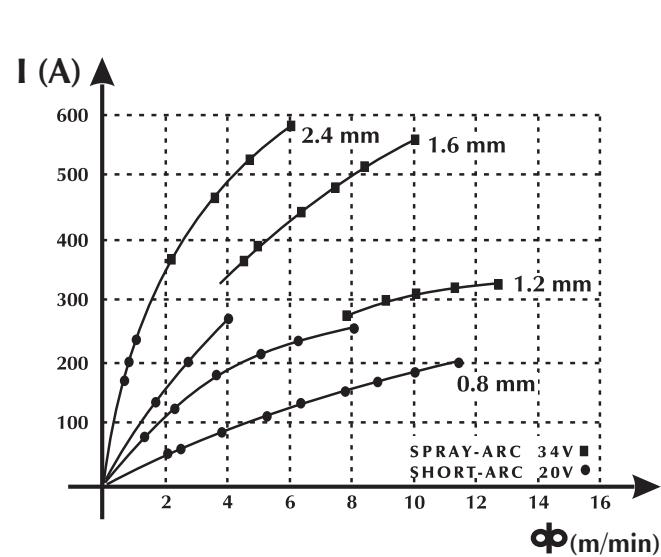

Ryšys tarp vielos tiekimo greičio ir srovės amperais (lydymosi savybių), atsižvelgiant į vielos skersmenį.

## Suvirinimo parametru pasirinkimo gidas su informacija apie tipinius naudojimo atvejus ir dažniausiai naudojamias vielas

Sprieguma loks


$\emptyset 0,8\text{ mm}$

$\emptyset 1,0-1,2\text{ mm}$

$\emptyset 1,6\text{ mm}$


$\emptyset 2,4\text{ mm}$

**16V - 22V  
SHORT - ARC**

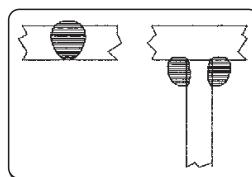


60 - 160 A

Zems sakusuma dzījums plāniem materiāliem

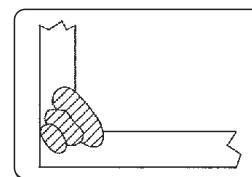

100 - 175 A

Labs sakusuma dzījums un kušanas kontrole

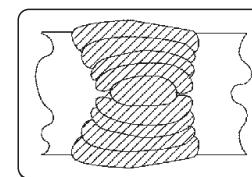

120 - 180 A


Laba plakana un vertikāla kušana



150 - 200 A


Nenaudojamas

**24V - 28V  
LODĪŠU-LOKS  
(Pārejas zona)**

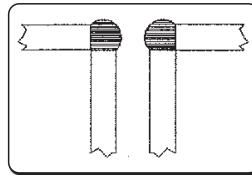


150 - 250 A

Automātiska kakta šuves izveide

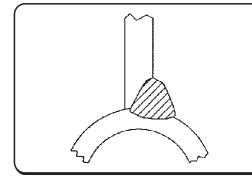

200 - 300 A

Automātiska metināšana ar augstu spriegumu

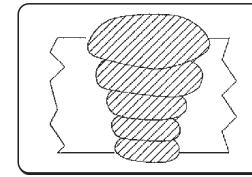

250 - 350 A


Automātiska metināšana uz leju



300 - 400 A


Nenaudojamas

**30V - 45V  
„SPRAY - ARC“**

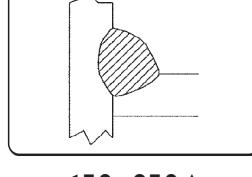


150 - 250 A

Zems sakusuma dzījums ar regulēšanu līdz 200 A

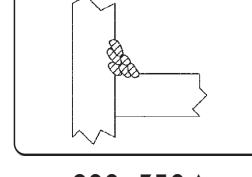


200 - 350 A

Automātiska metināšana vairākos gājienos

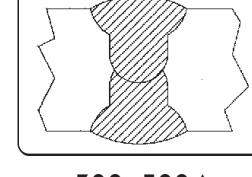


300 - 500 A

Labs sakusuma dzījums uz leju

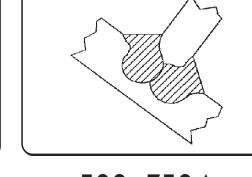


500 - 750 A


Labs sakusuma dzījums, augstas nogulsnes uz bieziem materiāliem

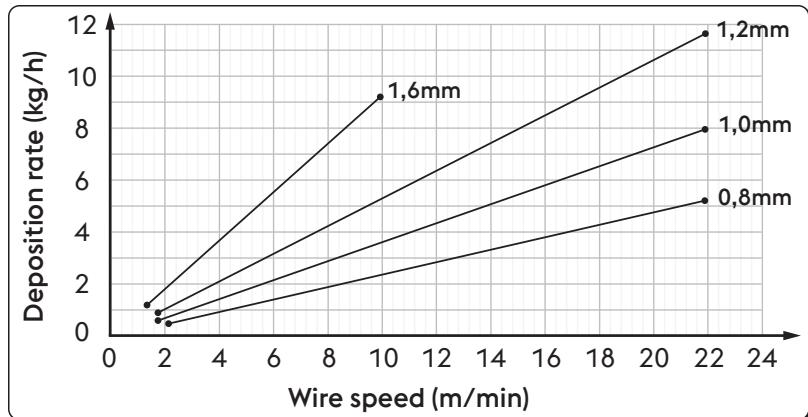**Unalloyed steel**


<b>Ø</b>	<b>Wire speed</b>	<b>Deposition rate</b>
0,8 mm	2,0 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	5,3 kg/h
1,0 mm	1,6 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	8,1 kg/h
1,2 mm	1,6 m/min	0,9 kg/h
	22,0 m/min	11,7 kg/h
1,6 mm	1,2 m/min	1,1 kg/h
	10,0 m/min	9,4 kg/h

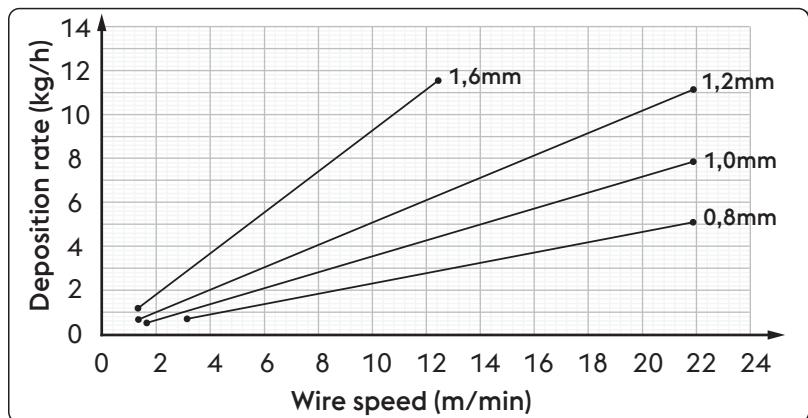**High alloyed steel**


<b>Ø</b>	<b>Wire speed</b>	<b>Deposition rate</b>
0,8 mm	2,0 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	5,3 kg/h
1,0 mm	1,6 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	8,1 kg/h
1,2 mm	1,6 m/min	0,9 kg/h
	22,0 m/min	11,7 kg/h
1,6 mm	1,2 m/min	1,1 kg/h
	10,0 m/min	9,4 kg/h

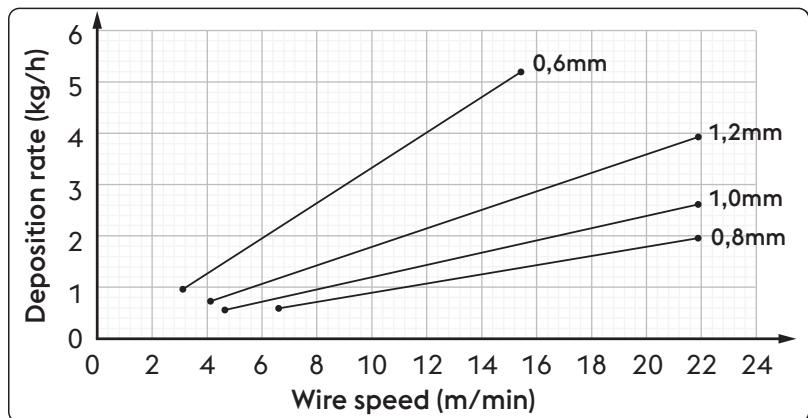**Aluminum alloy**


<b>Ø</b>	<b>Wire speed</b>	<b>Deposition rate</b>
0,8 mm	6,5 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	2,0 kg/h
1,0 mm	4,5 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	2,6 kg/h
1,2 mm	4,0 m/min	0,7 kg/h
	22,0 m/min	4,0 kg/h
1,6 mm	3,0 m/min	0,9 kg/h
	15,5 m/min	5,2 kg/h

**Dujos**

MIG/MAG suvirinimas įprastai apibrėžiamas pagal naudojamų dujų tipą: inertinės MIG suvirinimui (metalo inertinės dujos), aktyviosios MAG suvirinimui (metalo aktyviosios dujos).

**- Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>)**

Naudojant CO<sub>2</sub> apsaugines dujas užtikrinamas gilus prasiskverbimas ir nedidelė kaina, o taip pat didelis tiekimo greitis ir geros mechaninės savybės. Kita vertus, naudojant šias dujas kyla nemažai problemų dėl galutinės cheminės siūlių sudėties, nes siūlėse sumažėja lengvai oksiduojančių elementų ir padidėja anglies kiekis.

Virinant CO<sub>2</sub> dujomis kyla ir kitų problemų, pavyzdžiu, stiprus taškymasis ir akytumo dėl anglies monoksoido formavimasis.

**- Argonas**

Lengvieji lydiniai yra suvirinami naudojant grynas inertines dujas, o chromo ir nikelio nerūdijančio plieno lydiniai suvirinami naudojant argono, deguonies ir CO<sub>2</sub> mišinį (2 proc.), nes dėl to padidėja lanko stabilumas ir siūlės suformavimo kokybė.

**- Helis**

Šios dujos naudojamos kaip argono pakaitalas. Jos užtikrina geresnį prasiskverbimą (storų medžiagų atveju) ir greitesnį vielos tiekimą.

**- Argono ir helio mišinys**

Užtikrina stabilesnį lanką nei gryno helio naudojimo atveju ir geresnį prasiskverbimą bei judėjimo greitį nei argono naudojimo atveju.

**- Argono ir CO<sub>2</sub> bei argono, CO<sub>2</sub> ir deguonies mišinys**

Šie mišiniai naudojami geležingoms medžiagoms suvirstinti, ypač naudojant „SHORT-ARC“ režimą, kuris padidina karštį.

Šiuos mišinius taip pat galima naudoti taikant „SPRAY-ARC“ funkciją.

Įprastai mišinyje yra 8 proc.-20 proc. CO<sub>2</sub> ir apie 5 proc. O<sub>2</sub>.

Žr. sistemos instrukcijas.

Unalloyed steel / High alloyed steel		Aluminum alloy	
Srovės intervalas	Skersmuo Dujų srautas	Srovės intervalas	Skersmuo Dujų srautas
3-50 A	10-12 l/min	3-50 A	10-12 l/min
30-100 A	10-14 l/min	30-100 A	10-15 l/min
75-150 A	12-16 l/min	75-150 A	12-18 l/min
150-250 A	14-18 l/min	150-250 A	14-22 l/min
250-400 A	16-20 l/min	250-400 A	16-25 l/min
400-500 A	18-22 l/min	400-500 A	18-30 l/min

## 7. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Elektrinės charakteristikos <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Maitinimo įtampa U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC)*	-/-	mΩ
Ilgo veikimo saugiklis	25	A
Komunikacinės šynos	SKAITMENINIS	
Didžiausia jėjimo gali	16.2	kVA
Didžiausia jėjimo gali	10.9	kW
Absorbuojama galia pasyvioje būsenoje	35	W
Garios veiksny (PF)	0.68	
Naudingumo koeficientas ( $\mu$ )	88	%
Cos φ	0.99	
Didžiausia jėjimo srovė I <sub>1max</sub>	23.2	A
Naudingumo srovė I <sub>1eff</sub>	16.5	A
Reguliavimo ribos	3÷320	A
Atviros grandinės įtampa U <sub>o</sub> (MMA)	61	Vdc
Atviros grandinės įtampa U <sub>o</sub> (MIG/MAG)	61	Vdc

\* Šių ranga atitinka EN / IEC 61000-3-11 reikalavimus.

\* Šių ranga neatitinka EN / IEC 61000-3-12 reikalavimų. Jei ranga prijungta prie viešos žemos įtampos sistemas, tokiu atveju montuotojas arba rango naudotojas, pasitaręs su tinklo operatoriumi (jei būtina), privalo pasirūpinti rango prijungimui. (Žr. skyriuje „Elektromagnetiniai laukai ir trukdžiai. EMS rango klasifikacija pagal EN 60974-10/A1:2015“).

Darbini koeficientas <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Darbini koeficientas MMA (40°C)		
(X=50%)	300	A
(X=60%)	290	A
(X=100%)	250	A
Darbini koeficientas MMA (25°C)		
(X=80%)	300	A
(X=100%)	290	A
Darbini koeficientas MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	320	A
(X=60%)	310	A
(X=100%)	260	A
Darbini koeficientas MIG/MAG (25°C)		
(X=90%)	320	A
(X=100%)	310	A

Fizinės savybės <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
IP apsaugos klasė	IP23S	
Izoliacijos klasė	H	
Matmenys (lxSxA)	620x240x460	mm
Svoris	20.2	Kg
Skyriuje maitinimo kabelis	4x2.5	mm <sup>2</sup>
Maitinimo kabelis ilgis	5	m
Gamybos standartai	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

**Elektrinės charakteristikos  
TERRA NX 400 PME**

U.M.

Maitinimo įtampa U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC) *	-/-	mΩ
Ilgo veikimo saugiklis	30	A
Komunikacinės šynos	SKAITMENINIS	
Didžiausia jėjimo gali	22.0	kVA
Didžiausia jėjimo gali	16.2	kW
Absorbuojama galia pasyvioje būsenoje	33	W
Galios veiksny (PF)	0.74	
Naudingumo koeficientas ( $\mu$ )	89	%
Cos $\varphi$	0.99	
Didžiausia jėjimo srovė I <sub>1max</sub>	31.5	A
Naudingumo srovė I <sub>1eff</sub>	22.3	A
Reguliatimo ribos	3÷400	A
Atviros grandinės įtampa U <sub>o</sub> (MMA)	61	Vdc
Atviros grandinės įtampa U <sub>o</sub> (MIG/MAG)	61	Vdc

\* Ši jėranga atitinka EN / IEC 61000-3-11 reikalavimus, jei didžiausia leistinas tik pilnutinė varža sqašojas su viešuoju tinklu vietoje (bendrojo sujungimo vietoje, PCC) yra mažesnė arba lygi Zmax nurodytais vertei. Jei jėranga prijungta prie viešos žemos įtampos sistemų, tokiu atveju montuotojas arba jėrangos naudotojas, pasitaręs su tinklo operatoriumi (jei būtina), privalo pasirūpinti jėrangos prijungimui.

\* Ši jėranga neatitinka EN / IEC 61000-3-12 reikalavimų. Jei jėranga prijungta prie viešos žemos įtampos sistemų, tokiu atveju montuotojas arba jėrangos naudotojas, pasitaręs su tinklo operatoriumi (jei būtina), privalo pasirūpinti jėrangos prijungimui. (Ž. skyriuje „Elektromagnetiniai laukai ir trukdžiai. EMS jėrangos klasifikacija pagal EN 60974-10/A1:2015“).

**Darbini koeficientas  
TERRA NX 400 PME**

U.M.

Darbini koeficientas MMA (40°C)		
(X=50%)	400	A
(X=60%)	360	A
(X=100%)	340	A
Darbini koeficientas MMA (25°C)		
(X=80%)	400	A
(X=100%)	360	A
Darbini koeficientas MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	400	A
(X=60%)	360	A
(X=100%)	340	A
Darbini koeficientas MIG/MAG (25°C)		
(X=80%)	400	A
(X=100%)	360	A

**Fizinės savybės  
TERRA NX 400 PME**

U.M.

IP apsaugos klasė	IP23S	
Izoliacijos klasė	H	
Matmenys (IxSxA)	620x240x460	mm
Svoris	22.5	Kg
Skyriuje maitinimo kabelis	4x4	mm <sup>2</sup>
Maitinimo kabelis ilgis	5	m
Gamybos standartai	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

Elektrinės charakteristikos <b>TERRA NX 500 PME</b>		U.M.
Maitinimo įtampa U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC)*	-/-	mΩ
Ilgo veikimo saugiklis	40	A
Komunikacinės šynos	SKAITMENINIS	
Didžiausia jėjimo gali	29.7	kVA
Didžiausia jėjimo gali	22.2	kW
Absorbuojama galia pasyvioje būsenoje	34	W
Garios veiksny (PF)	0.74	
Naudingumo koeficientas ( $\mu$ )	90	%
Cos $\varphi$	0.99	
Didžiausia jėjimo srovė I <sub>1max</sub>	42.1	A
Naudingumo srovė I <sub>1eff</sub>	29.7	A
Reguliavimo ribos	3÷500	A
Atviros grandinės įtampa U <sub>0</sub> (MMA)	61	Vdc
Atviros grandinės įtampa U <sub>0</sub> (MIG/MAG)	61	Vdc

\* Šių ranga atitinka EN / IEC 61000-3-11 reikalavimus, jei didžiausia leistinas tik pilnintinė varža sqašojas su viešuoju tinklu vietoje (bendrojo sujungimo vietoje, PCC) yra mažesnė arba lygi Zmax nurodytais vertei. Jei ranga prijungta prie viešos žemos įtampos sistemų, tokiu atveju montuotojas arba įrangos naudotojas, pasitaręs su tinklo operatoriumi (jei būtina), privalo pasirūpinti įrangos prijungimui.

\* Šių ranga neatitinka EN / IEC 61000-3-12 reikalavimų. Jei ranga prijungta prie viešos žemos įtampos sistemų, tokiu atveju montuotojas arba įrangos naudotojas, pasitaręs su tinklo operatoriumi (jei būtina), privalo pasirūpinti įrangos prijungimui. (Ž. skyriuje „Elektromagnetiniai laukai ir trukdžiai. EMS įrangos klasifikacija pagal EN 60974-10/A1:2015“).

Darbini koeficientas <b>TERRA NX 500 PME</b>		U.M.
Darbini koeficientas MMA (40°C)		
(X=50%)	500	A
(X=60%)	470	A
(X=100%)	420	A
Darbini koeficientas MMA (25°C)		
(X=80%)	500	A
(X=100%)	470	A
Darbini koeficientas MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	500	A
(X=60%)	470	A
(X=100%)	420	A
Darbini koeficientas MIG/MAG (25°C)		
(X=80%)	500	A
(X=100%)	470	A

Fizinės savybės <b>TERRA NX 500 PME</b>		U.M.
IP apsaugos klasė	IP23S	
Izoliacijos klasė	H	
Matmenys (IxSxA)	620x240x460	mm
Svoris	27.3	Kg
Skyriuje maitinimo kabelis	4x6	mm <sup>2</sup>
Maitinimo kabelis ilgis	5	m
Gamybos standartai	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

## 8. SPECIFIKACIJŲ PLOKŠTELĖ

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
TERRA NX 320 PME		N°		
EN IEC 60974-1/A1:2019 EN IEC 60974-10/A1:2015 Class A				
3A/10.0V - 320A/30.0V				
X (40°C)   50%   60%   100%				
U <sub>0</sub> 61V   I <sub>2</sub>   320A   310A   260A				
U <sub>2</sub>   30.0V   29.5V   27.0V				
3A/20.0V - 300A/32.0V				
X (40°C)   50%   60%   100%				
U <sub>0</sub> 61V   I <sub>2</sub>   300A   290A   250A				
U <sub>2</sub>   32.0V   31.6V   30.0V				
⎓ 3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub>   400V	I <sub>1max</sub>   23.2A	I <sub>1eff</sub>   16.5A	
IP 23 S				 <small>MADE IN ITALY</small>

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
TERRA NX 400 PME		N°		
EN IEC 60974-1/A1:2019 EN IEC 60974-10/A1:2015 Class A				
3A/14.0V - 400A/34.0V				
X (40°C)   50%   60%   100%				
U <sub>0</sub> 61V   I <sub>2</sub>   400A   360A   340A				
U <sub>2</sub>   34.0V   32.0V   31.0V				
3A/20.0V - 400A/36.0V				
X (40°C)   50%   60%   100%				
U <sub>0</sub> 61V   I <sub>2</sub>   400A   360A   340A				
U <sub>2</sub>   36.0V   34.4V   33.6V				
⎓ 3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub>   400V	I <sub>1max</sub>   31.5A	I <sub>1eff</sub>   22.3A	
IP 23 S				 <small>MADE IN ITALY</small>

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
TERRA NX 500 PME		N°		
EN IEC 60974-1/A1:2019 EN IEC 60974-10/A1:2015 Class A				
3A/14.0V - 500A/39.0V				
X (40°C)   50%   60%   100%				
U <sub>0</sub> 61V   I <sub>2</sub>   500A   470A   420A				
U <sub>2</sub>   39.0V   37.5V   35.0V				
3A/20.0V - 500A/40.0V				
X (40°C)   50%   60%   100%				
U <sub>0</sub> 61V   I <sub>2</sub>   500A   470A   420A				
U <sub>2</sub>   40.0V   38.8V   36.8V				
⎓ 3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub>   400V	I <sub>1max</sub>   42A	I <sub>1eff</sub>   29.7A	
IP 23 S				 <small>MADE IN ITALY</small>

## 9. MAITINIMO ŠALTINIO DUOMENŲ PLOKŠTELĖS REIKŠMĖ

1	2				
3	4				
5	6				
7	9				
8	10				
12	15	16	17		
13	15A	16A	17A		
14	15B	16B	17B		
7	9	11			
8	10	12	15	16	17
18	19	20	21		
22		UK CA	CE	ER	MADE IN ITALY



CE ES atitikties deklaracija  
 EAC EAC atitikties deklaracija  
 UKCA UKCA atitikties deklaracija

- 1 Prekės ženklas
- 2 Gamintojo pavadinimas ir adresas
- 3 Aparato modelis
- 4 Serijos nr.
- X~~XX~~XXXXXXXXXX Pagaminimo data
- Suvirinimo įrenginio simbolis
- Nuoroda į konstrukcijų standartus
- Suvirinimo proceso simbolis
- Įrangos, tinkamos naudoti padidintos elektros šoko rizikos aplinkose, simbolis
- Suvirinimo srovės simbolis
- Nominali įtampa be apkrovos
- Didžiausios ir mažiausios srovės ribos ir atitinkama standartinė įtampa esant apkrovai
- Ciklo su pertrūkiais simbolis
- Nominalios suvirinimo srovės simbolis
- Nominalios suvirinimo įtampos simbolis
- Ciklo su pertrūkiais vertės
- Ciklo su pertrūkiais vertės
- Ciklo su pertrūkiais vertės
- Nominalios suvirinimo srovės vertės
- Nominalios suvirinimo srovės vertės
- Nominalios suvirinimo srovės vertės
- Standartinės įtampos esant apkrovai vertės
- Standartinės įtampos esant apkrovai vertės
- Standartinės įtampos esant apkrovai vertės
- Maitinimo simbolis
- Nominali maitinimo įtampa
- Didžiausia nominali maitinimo srovė
- Didžiausia naudingoji maitinimo srovė
- Apsaugos lygis

LT

## EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az építető

voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY

Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - [www.voestalpine.com/welding](http://www.voestalpine.com/welding)

kizárolagos felelősségre kijelenti, hogy a következő termék:

**TERRA NX 320 PME** **55.13.012**

**TERRA NX 400 PME** **55.13.013**

**TERRA NX 500 PME** **55.13.014**

megfelel a következő EU direktíváknak:

**2014/35/EU KISFESZÜLTSÉGŰ IRÁNYELV**

**2014/30/EU EMC IRÁNYELV**

**2011/65/EU RoHS IRÁNYELV**

és hogy a következő harmonizált szabványokat alkalmazták:

**EN IEC 60974-1/A1:2019 WELDING POWER SOURCE**


**EN 60974-10/A1:2015 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS**

Az irányelveknek való megfelelést igazoló dokumentációt a fent említett gyártóknál ellenőrzés céljából elérhetővé teszik.

A voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. által előzetesen nem engedélyezett műveletek és módosítások, érvénytelenítik ezt a bizonylatot.

Onara di Tombolo, 03/07/2023

**voestalpine Böhler Welding Selco s.r.l.**

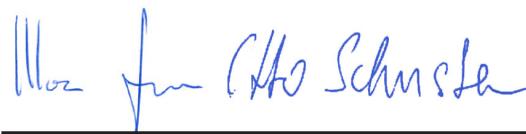

**Mirco Frasson**

**Otto Schuster**  
**Managing Directors**

HU

# TÁRGY MUTATÓ

<b>1. FIGYELMEZTETÉS .....</b>	<b>285</b>
1.1 Munkakörnyezet .....	285
1.2 A felhasználók és más személyek védelme .....	285
1.3 Gőzök és gázok elleni védelem .....	286
1.4 Tűz- és robbanásvédelem .....	286
1.5 Védekezés gázpalackok használata esetén .....	287
1.6 Elektromos áramütés elleni védelem .....	287
1.7 Elektromágneses terek és zavarok .....	287
1.8 IP védeeltség .....	288
1.9 Ártalmatlanítás .....	288
<b>2. ÜZEMBE HELYEZÉS .....</b>	<b>289</b>
2.1 Felemelés, szállítás és kirakodás .....	289
2.2 A berendezés elhelyezése .....	289
2.3 Csatlakoztatás .....	289
2.4 Telepítés .....	290
<b>3. A RENDSZER BEMUTATÁSA .....</b>	<b>293</b>
3.1 Hátsó panel .....	293
3.2 Hátsó panel .....	293
3.3 Aljzatpanel .....	293
3.4 Elülső vezérlőpult TERRA NX 400/500 PME .....	294
3.5 Elülső vezérlőpult TERRA NX 320 PME .....	294
<b>4. KARBANTARTÁS .....</b>	<b>294</b>
4.1 Az áramforráson rendszeresen ellenőrizze a következőket .....	294
4.2 Odgovornost .....	295
<b>5. HIBAELHÁRÍTÁS .....</b>	<b>295</b>
<b>6. KEZELÉSI UTASÍTÁS .....</b>	<b>299</b>
6.1 Bevont elektródás kézi ívhegesztés (MMA) .....	299
6.2 TIG-hegesztés (folyamatos ív) .....	300
6.3 Folyamatos huzaladagolásos hegesztés (MIG/MAG) .....	302
<b>7. MŰSZAKI ADATOK .....</b>	<b>306</b>
<b>8. MŰSZAKI ADAT TÁBLA .....</b>	<b>309</b>
<b>9. AZ ÁRAMFORRÁS TÍPUSTÁBLÁJÁNAK JELENTÉSE .....</b>	<b>310</b>
<b>10. RENDSZERDIAGRAM .....</b>	<b>339</b>
<b>11. CSATLAKOZÓK .....</b>	<b>342</b>
<b>12. PÓTALKATRÉSZEK .....</b>	<b>344</b>

## SZIMBÓLUMOK



Súlyos sérülés közvetlen veszélye, illetve veszélyes viselkedésmódok, amelyek súlyos sérüléshez vezethetnek.



Fontos tanács, amelyet követni kell kisebb sérülések vagy károkozás elkerülése végett.



Műszaki tartalmú megjegyzések a használat megkönnyítése érdekében.

# 1. FIGYELMEZTETÉS



Mielőtt bármilyen műveletet végezne a gépen, alaposan olvassa el és sajátítsa el ennek a leírásnak a tartalmát. Ne végezzen olyan módosítást vagy karbantartási tevékenységet, ami nincs előírva. A gyártó nem vállal felelősséget személyi sérülés vagy anyagi kár esetén, ha az a leírásban foglaltak helytelen alkalmazása, illetve alkalmazásának elmulasztása miatt következett be.

A kezelési útmutatót állandóan a készülék felhasználási helyén kell örizzni. A kezelési útmutató előírásain túl be kell tartani a balesetek megelőzésére és a környezet védelmére szolgáló általános és helyi szabályokat is.



A készülék üzembe helyezésével, kezelésével, karbantartásával és állagmegóvásával foglalkozó személyeknek

- megfelelően képzettnek kell lenniük,
- hegesztési ismeretekkel kell rendelkezniük
- teljesen ismerniük és pontosan követniük kell ezt a kezelési útmutatót.

Ha a berendezés használatával kapcsolatban bármilyen bizonytalanság vagy nehézség merül fel, konzultáljon képesített szakemberekkel.

## 1.1 Munkakörnyezet



Minden berendezést kizárálag rendeltetésének megfelelő célokra szabad használni a típustáblán és/vagy jelen leírásban rögzített módokon, illetve működési tartományokon belül, továbbá az országos és nemzetközi biztonsági előírások betartása mellett. A gyártó által kifejezetten rögzítettől eltérő minden felhasználási módot teljes mértékben helytelennek és veszélyesnek kell tekinteni, és ilyen esetekre a gyártó nem vállal semmilyen felelősséget.



Az egység csak ipari környezetekben, professzionális alkalmazásokban használható. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a berendezés lakóhelyi környezetben való használatával összefüggésben keletkezett károkért.



Aberendezés -10°C és +40°C közötti hőmérsékletű környezetekben használható.

Aberendezés -25°C és +55°C közötti hőmérsékletű környezetekben szállítható, illetve tárolható.

Aberendezés csak olyan környezetekben használható, amelyek mentesek portól, savtól, gáztól vagy más korrozív anyaguktól.

Aberendezés nem használható olyan környezetekben, amelyek relatív páratartalma 40°C hőmérsékleten 50%-nál magasabb.

Aberendezés nem használható olyan környezetekben, amelyek relatív páratartalma 20°C hőmérsékleten 90%-nál magasabb.

Arendszer nem használható tengerszint feletti 2 000 méternél nagyobb magasságban.



Ne használja ezt a gépet csővezetékek fagytalánítására.

Ne használja ezt a berendezést elemek és/vagy akkumulátorok feltöltésére.

Ne használja ezt a berendezést motorok kézi beindításához.



Védőruhával védje bőrét az ívsugárktól, a szikráktól és az izzó fémtől. A ruházatnak a teljes testet fednie kell, továbbá az legyen:

- sértetlen és jó állapotú
- tűzálló
- szigetelő anyagból készült és száraz
- jó illeszkedjen gallérok és felhajtások nélkül



Mindig használjon előírásoknak megfelelő cipőt, amely erős és vízzárv.

Mindig használjon előírásoknak megfelelő kesztyűt, amely elektromosan és termikusan szigetelt.



Viseljen oldalvédelemmel és megfelelő szemvédő szűrővel (legalább NR10 vagy efölött) ellátott maszkot.



Mindig viseljen oldalvédelemmel ellátott védőszemüveget, különösen a hegesztési salak kézi vagy mechanikai eltávolításakor.



Ne viseljen kontaktlencsét!

HU



Viseljen fülvédőd, ha a hegesztés közben a zajszint eléri a veszélyes tartományt. Ha a zajszint meghaladja a törvényileg előírt határértékeket, akkor különítse el a munkaterületet, és biztosítsa, hogy bárki, aki a közelbe kerülhet, viseljen fülvédőt vagy füldugót.



Hegesztés közben az oldalsó burkolatok minden legyenek zárt állapotban. A rendszert tilos bármilyen módon megváltoztatni. Gondoskodjon arról, hogy kéz, haj, ruházat, szerszám stb. ne kerülhessen érintkezésbe mozgó alkatrészekkel, mint pl.: ventilátorok, hajtóművek, görgők és tengelyek, huzalorsók. Ne nyúljon a fogaskerekekhez, miközben az adagolóegység működik. A huzaladagolókhöz kapcsolódó védelmi készülékek kiiktatása különösen veszélyes, és mentesíti a gyártót minden személyi sérüléssel vagy tulajdoni kárral összefüggő felelősségről.



A huzal betöltése és adagolása közben tartsa távol a MIG/MAG hegesztőpisztolyt a fejétől.  
A kijövő huzal súlyos sérülésekkel okozhat kézen, arcon, illetve szemben.




Ne érjen hozzá éppen hegesztett elemekhez: a forróság súlyos égési sérülésekkel okozhat. A fent leírt óvintézkedéseket a hegesztés utáni műveletek végrehajtásakor is tartsa be, mivel salakdarabok lehűlése közben is leválthatnak az elemekről.



Munkavégzés vagy karbantartás előtt ellenőrizze, hogy a hegesztőpisztoly hideg.



Hűtőfolyadékcsövek szétválasztása előtt győződjön meg arról, hogy a hűtőegységet kikapcsolta. A csövekből kiömlő forró folyadék, a bőr égési sérülését vagy megpörköldését okozhatja.

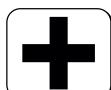

Legyen kéznél elsősegélynyújtó készlet.  
Az égési és más sérülések hatását ne becsülje alá.



A munkahely elhagyása előtt tegye biztonságossá a területet az esetleges sérülések vagy tulajdoni kár elkerülése érdekében.

## 1.3 Gőzök és gázok elleni védelem



A hegesztési folyamat során keletkezett gőzök, gázok és porok egészségre ártalmasak lehetnek. Bizonyos körülmények között a hegesztés során keletkezett gőzök rákkeltők lehetnek, illetve veszélyeztethetik a terhes nők magzatát.

- Tartsa távol a fejét a hegesztés során keletkezett gázoktól és gőzöktől.
- A munkaterületen biztosítson megfelelő - akár természetes, akár mesterséges - szellőzést.
- Gyenge szellőzés esetén viseljen maszkot és légszűrőt.
- Nagyon kis helyen történő hegesztés esetén a munkát egy kollégának felügyelnie kell, aki a közelben, de kívül tartózkodik.
- Ne használjon oxigént a szellőztetés céljára.
- Gondoskodjon a gőzelszívó működésének ellenőrzéséről. A veszélyes gázok mennyisége nem haladhatja meg a biztonsági szabályokban előírt értékeket.
- A gőzök mennyisége és veszélyességi szintje a munkadarab anyagától, a kitöltő fém anyagától, és a hegesztendő munkadarab tisztítására és zsírtalanítására használt bármilyen egyéb anyaguktól függ. Kövesse a gyártói utasításokban és a műszaki adatlapokon megadott utasításokat.
- Ne végezzen hegesztést zsírtalanító vagy festő állomás közelében.
- A gázpalackokat kívül vagy jól szellőző területen helyezze el.

## 1.4 Tűz- és robbanásvédelem



A hegesztési eljárás tüzet és/vagy robbanást okozhat.

- A munkaterületről és a környező területekről távolítsa el minden tűzveszélyes vagy éghető anyagot és tárgyat.
- Tűzveszélyes anyagoknak a hegesztési területtől legalább 11 méterre kell lenniük vagy azokat megfelelő védelemmel kell ellátni.
- Szikrák és izzó anyagrészeken könnyen szóródhatnak meglehetősen messzire, még kisméretű nyílásokon keresztül is. Különösen figyeljen a személyi biztonságra és a tulajdonágra.
- Ne végezzen hegesztési műveleteket nyomás alatt lévő tartályokon vagy azok közelében.
- Ne végezzen hegesztési műveleteket zárt tartályokon vagy csöveken. Hegesztési műveletek közben különösen figyelemmel járjon el csövek és tartályok esetén, még akkor is, ha azok nyitottak, üresek és alapos tisztításon mentek keresztül. Bárminnyi megmaradt gáz, üzemanyag, olaj vagy hasonló anyagok okozhatnak robbanást.
- Ne végezzen hegesztést olyan helyeken, ahol robbanásveszélyes porok, gázok, gőzök vannak jelen.
- A hegesztés befejezésekor ellenőrizze, hogy a feszültség alatt lévő áramkör véletlenül sem kerülhet érintkezésbe a földelőkörhöz kapcsolt bármilyen komponenshez.
- A munkaterület közelében legyen tűzoltó eszköz vagy anyag.

## 1.5 Védekezés gázpalackok használata esetén



A nemesgázt tartalmazó palackokban túlnyomás van, így azok felrobbanhatnak, amennyiben a szállítás, tárolás és használat során a minimális biztonsági feltételek nincsenek biztosítva.

- A tartályokat függőleges helyzetben falhoz vagy más alátámasztó szerkezethez kell rögzíteni megfelelő eszközökkel úgy, hogy ne dőlhessenek el és ne ütközzenek bárminek véletlenül.
- Szállítás, üzembe helyezés közben, illetve a hegesztés végén a sapkát csavarja rá a szelep védelme érdekében.
- Ne tegye ki a tartályt direkt napsütésnek, hirtelen hőmérsékletváltozásnak, illetve túl magas vagy extrém hőmérsékleteknek. Ne tegye ki a tartályt túl alacsony vagy túl magas hőmérsékletnek.
- Tartsa távol a tartályokat nyílt lángtól, elektromos ívektől, hegesztőpisztolyuktól vagy eletródapuskáktól, illetve védje a hegesztés közben szétszóródó izzó anyagrészektől.
- Tartsa távol a tartályokat hegesztő áramköröktől és általában elektromos áramköröktől.
- Tartsa távol a fejét a gázkiömléstől, ha kinyitja a tartály szelepét.
- Mindig zárja el a tartály szelepét a hegesztési műveletek befejezésekor.
- Soha ne végezzen hegesztési műveletet nyomás alatt lévő gáztartályon.
- Sűrített levegőt tartalmazó tartályt soha nem szabad közvetlenül rákötni a gép nyomáscsökkentőjére. A nyomás meghaladhatja a nyomáscsökkentő kapacitását, ami robbanáshoz vezethet.

## 1.6 Elektromos áramütés elleni védelem



Az áramütés halálos is lehet.

- Bekapcsolt állapotban ne érintse meg a hegesztő berendezés áram alatt lévő, burkolaton kívüli vagy belüli alkatrészeit (a vágópisztolyok, a hegesztőpisztolyok, a földelőkábelek, az elektródák, a vezetékek, a görgők és a tekercsek elektromosan csatlakoztatva vannak a hegesztő áramkörhöz).
- Száraz, és a föld- és testpotenciáltól megfelelően elszigetelt alap és padlózat használatával biztosítsa a berendezés és a kezelő védelmét.
- Győződjön meg arról, hogy a rendszer megfelelően csatlakozik az aljzathoz, és az áramforrás rendelkezik földvezetővel.
- Ne érjen hozzá egyszerre két hegesztőpisztolyhoz vagy két elektródatartóhoz.
- Ha elektromos áramütést érez, akkor haladéktalanul szakítsa meg a hegesztési műveleteket.

## 1.7 Elektromágneses terek és zavarok



A rendszer belső és külső kábelein áthaladó áram elektromágneses teret hoz létre, a hegesztőkábelek és a berendezés közelében.

- Az elektromágneses mezők befolyásolhatják azok egészségi állapotát, akik hosszú ideig ki vannak téve azok hatásainak (a hatások jelenleg sem ismertek pontosan).
- Az elektromágneses mezők zavarhatják bizonyos készülékek, pl. pacemakerek vagy hallókészülékek működését.



Pacemakerrel rendelkező személyeknek konzultálniuk kell orvosukkal, mielőtt hegesztésre vagy.

### 1.7.1 EMC osztály az szabvány szerint: EN 60974-10/A1:2015.



A Class B besorolású berendezés megfelel az ipari és lakóhelyi elektromágneses kompatibilitási követelményeknek, beleértve azokat a lakóhelyi területeket, ahol az elektromos áramot a lakossági kifeszültségű ellátórendszer biztosítja.



A Class A besorolású berendezéseket nem terveztek olyan lakóhelyi területeken való alkalmazásra, ahol az elektromos áramot a lakossági kifeszültségű ellátórendszer biztosítja. Az elektromosan vezetett, illetve kisugárzott zavarok miatt a Class A készülékek ilyen helyeken való alkalmazásakor előfordulhat, hogy az elektromágneses kompatibilitás nehezen biztosítható.

További információkért lásd a fejezetet: MŰSZAKI ADATTÁBLA vagy MŰSZAKI ADATOK.

## 1.7.2 Telepítés, használat és a terület átvizsgálása

Ezt a berendezést az harmonizált szabvány követelményeivel összhangban állították elő. EN 60974-10/A1:2015 Besorolása: CLASS A. Az egység csak ipari környezetekben, professzionális alkalmazásokban használható. Agyártó semmilyen felelősséget nem vállal a berendezés lakóhelyi környezetben való használatával összefüggésben keletkezett károkért.



A berendezést az adott területen szakértő személy használhatja, aki ebben a minőségében felelős azért, hogy a készülék telepítése és használata a gyártó útmutatások szerint történjen. Elektromágneses zavar észlelése esetén, a problémát a felhasználónak kell megoldania, szükség esetén a gyártó műszaki segítségének igénybevételevel.



Elektromágneses interferencia problémák esetén, a zavart le kell csökkenteni annyira, hogy az már ne legyen ártalmas.



A felhasználónak a berendezés telepítése előtt ki kell értékelnie a környezetben felmerülő lehetséges elektromágneses problémákat, különös tekintettel a közelben lévő személyek egészségi állapotára, például pacemaker vagy hallókészüléket viselő személyek esetén.

## 1.7.3 Hálózati áramellátási követelmények (Lásd a műszaki adatokat)

A nagy teljesítményigény, illetve a hálózatból felvett primer oldali áram befolyásolhatja az áramellátás minőségét. Ezért bizonyos típusú berendezésekre csatlakoztatási korlátok vagy követelmények lehetnek érvényben, pl. a maximális megengedhető hálózati impedancia ( $Z_{max}$ ) vagy a szükséges minimális tápkapacitás ( $S_{sc}$ ) tekintetében, a nyilvános hálózathoz való csatlakozás pontján (PCC - point of common coupling) (lásd a műszaki adatokat). A berendezés telepítőjének vagy felhasználójának a felelőssége annak ellenőrzése, szükség szerint az elektromos hálózat üzemeltetőjével folytatott egyeztetés alapján, hogy a berendezés csatlakoztatható a hálózathoz. Zavar esetén szükségessé válhat további óvintézkedések megtétele, pl. a hálózati táplálás szűrése.

Szintén fontolóra kell venni a tápellátó kábel árnyékolásának lehetőségét is.

További információkért lásd a fejezetet: MŰSZAKI ADATOK.

## 1.7.4 A kábelekre vonatkozó óvintézkedések

Az elektromágneses mezők hatásának minimalizálása érdekében, kövesse az alábbi utasításokat:

- Ahol csak lehetséges, gyűjtse egybe és együtt rögzítse a földelő és a tápkábeleket.
- Soha ne tekerje a kábeleket saját teste köré.
- Ne helyezkedjen a földelő és a tápkábel közé (mindkettő legyen azonos oldalon).
- A kábeleket a lehető legrövidebben kell tartani, a lehető legközelebb pozicionálva egymáshoz, a talajszinten vagy annak közelében vezetve.
- A berendezést helyezze bizonyos távolságra a hegesztési területtől.
- Akábeleket minden más kábeltől távol kell tartani.

## 1.7.5 Földelő csatlakoztatás

A hegesztő berendezés minden fémrészének és a környező területnek a földelését fontolóra kell venni. A földelést a helyben érvényes jogszabályok szerint kell elvégezni.

## 1.7.6 A munkadarab földelése

Ha a munkadarab elektromos biztonsági okok, illetve mérete vagy pozíciója miatt nincs földelve, akkor a munkadarab földelésével csökkenthetők az emissziók. Ne felejtse el, hogy a munkadarab földelése nem növelheti sem a felhasználót érintő balesetveszély, sem más elektromos berendezés károsodásának kockázatát. A földelést a helyben érvényes jogszabályok szerint kell elvégezni.

## 1.7.7 Árnyékolás

A környezetben lévő más berendezések és kábelek szelektív árnyékolása csökkentheti az elektromágneses interferencia miatti problémákat. Speciális alkalmazásokban a teljes hegesztő berendezés árnyékolása is felmerülhet.

## 1.8 IP védeeltség



IP23S

- A tokozat védelmet nyújt a veszélyes részek kézzel való megérintése ellen, valamint 12,5 mm vagy ennél nagyobb méretű szilárd tárgyrészkek bekerülése ellen
- A tokozat védett 60° szögben érkező esővíz ellen.
- A tokozat víz bejutása által okozott veszélyek ellen védett, amikor a berendezés mozgó részei nincsenek működésben.

## 1.9 Ártalmatlanítás



Elektromos készülékeket ne dobjon ki a normál szemettel együtt!

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelvnek és annak a nemzeti jogszabályokkal összhangban történő végrehajtásának megfelelően az életciklusuk végére ért elektromos berendezéseket elkülönítetten kell gyűjteni, és hasznosító és ártalmatlanító központba kell szállítani. A berendezés tulajdonosának a helyi hatóságoknál kell informálni az engedélyezett gyűjtőközpontokról. A hivatalos európai irányelv betartásával kedvező hatást tesz a környezet állapotára és az emberi egészségre is!

» Bővebb tájékoztatásért keresse fel a honlapot.

## 2. ÜZEMBE HELYEZÉS



A telepítést csak a gyártó által felhatalmazott szakértő végezheti.



Telepítés közben biztosítsa, hogy az áramforrás le legyen választva az elektromos hálózatról.



Több áramforrás (soros vagy párhuzamos) összekapcsolása tilos!

### 2.1 Felemelés, szállítás és kirakodás

- A berendezés fogantyúval rendelkezik, kézben történő szállításhoz.
- A berendezés nem rendelkezik speciális emelő eszközzel.
- Alkalmazzon villás targoncát, vigyázva arra a műveletek során, hogy a generátor ne boruljon fel.



Ne becsülje alá a berendezés súlyát: lásd a műszaki adatok között.

A felfüggesztett terhet ne mozgassa személyek vagy vagyontárgyak felé, illetve felett.

Ne ejtse le a berendezést és ne tegye ki túlzott nyomóerőnek.



Ne emelje meg kézzel az egységet.

### 2.2 A berendezés elhelyezése



Tartsa be a következő szabályokat:

- Biztosítsa, hogy a berendezés kezelőszervei és csatlakozásai könnyen elérhetők legyenek.
- A helyezze el a berendezést nagyon kisméretű helyeken.
- Ne helyezze a berendezést a vízszinteshez képest 10°-nál nagyobb dőlésszögű felületen.
- A berendezést helyezze száraz, tiszta és megfelelően szellőző helyre.
- Védje a berendezést ömlő eső és nap ellen.

### 2.3 Csatlakoztatás



A berendezés tápfeszültséggábellyel rendelkezik a hálózathoz való csatlakoztatás céljára.

Arendszer táplálható a következőkről:

- három fázisú 400V

A berendezés működőképessége a névleges feszültséghez képest legfeljebb  $\pm 15\%$  eltérés esetén garantált.



Személyi sérülés és anyagi kár elkerülése érdekében, a kiválasztott hálózati feszültséget és a biztosítékokat, a berendezés elektromos hálózathoz történő csatlakoztatása ELŐTT ellenőrizni kell. Szintén ellenőrizze, hogy a kábelt olyan aljzathoz csatlakoztatta, amelyik rendelkezik földelő csatlakozóval.



A berendezés generátorról is üzemelhető, amennyiben a stabil tápfeszültség a gyártó által megadott névleges értékhez képest  $\pm 15\%$  határon belül marad minden lehetséges üzemi körülmény esetén, akár a maximális névleges teljesítmény esetén is. Alapesetben egyfázisú áramforrás esetén kétszeres, háromfázisú áramforrás esetén másfélszeres névleges teljesítményű generátor alkalmazását ajánljuk az áramforrás teljesítményéhez képest. Elektronikus vezérlésű generátorok használata ajánlott.



A felhasználók védelme érdekében, a berendezést megfelelően földelni kell. A tápfeszültség csatlakoztatásánál a meglévő földvezetéket (sárga-zöld), a földelőkontaktussal rendelkező dugóhoz kell csatlakoztatni. Ezt a sárga/zöld vezetéket SOHA nem szabad más feszültségű vezetőkkel együtt használni. Ellenőrizze a használt berendezésen belüli földelés meglétét, illetve az aljzatok megfelelő állapotát. Csak a biztonsági előírások szerint tanúsított csatlakozódugókat használjon.




A elektromos csatlakozásokat szakképzett, a speciális szakmai és műszaki minősítésekkel rendelkező technikusnak kell összeszerelnie, annak az országnak az érvényben lévő jogszabályait betartva, ahol a berendezés telepítése történik.

## 2.4 Telepítés

### 2.4.1 Bekötés bevontelektródás (MMA) hegesztéshez




Az ábrán látható bekötés fordított polaritású hegesztést eredményez.  
Egyenes polaritású hegesztéshez fordítsa meg a bekötést.

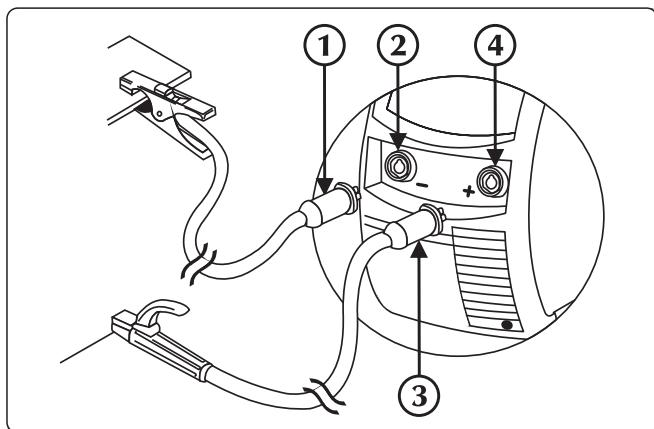

- ① Testkábel csatlakozó
- ② Negatív tápaljzat (-)
- ③ Elektrodafogó csatlakozás
- ④ Pozitív táp aljzat (+)

- ▶ Csatlakoztassa a földelőkapcsot az áramforrás negatív aljzatához (-). Illessze be a dugót, majd fordítsa jobbra az alkatrészek rögzítéséhez.
- ▶ Csatlakoztassa az elektródatartót az áramforrás pozitív aljzatához (+). Illessze be a dugót, majd fordítsa jobbra az alkatrészek rögzítéséhez.


### 2.4.2 Bekötés sorjátlanító ARC-AIR eljáráshez

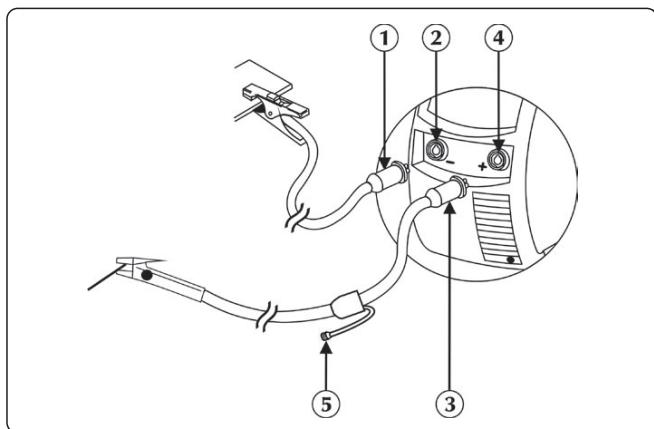

- ① Testkábel csatlakozó
- ② Negatív tápaljzat (-)
- ③ ARC AIR bilincs csatlakozó
- ④ Pozitív táp aljzat (+)
- ⑤ Légvezeték csatlakozó

- ▶ Csatlakoztassa a földelőkapcsot az áramforrás negatív aljzatához (-).
- ▶ Csatlakoztassa az ARC-AIR bilincs kábelcsatlakozóját a generátor pozitív (+) aljzatához.
- ▶ Külön csatlakoztassa a levegőcsövön lévő csatlakozót a levegőellátáshoz.

### 2.4.3 Bekötés TIG hegesztéshez

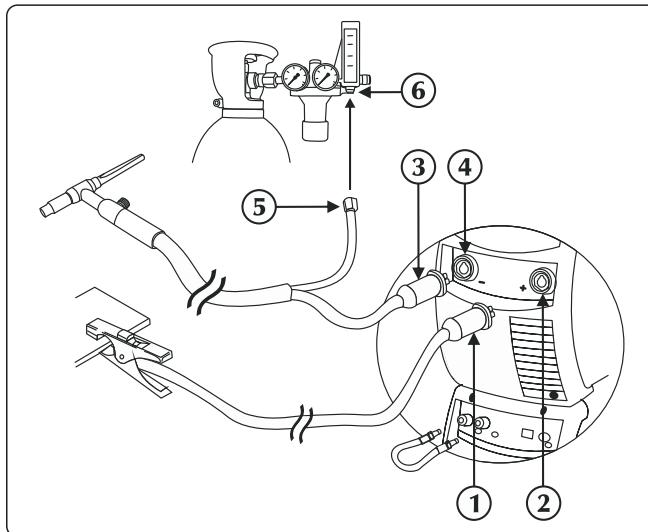

- ① Testkábel csatlakozó
- ② Pozitív táp aljzat (+)
- ③ Hegesztőpisztoly szerelvény TIG
- ④ Fáklya aljzat
- ⑤ Gázcső csatlakozó
- ⑥ Nyomáscsökkentőnél

- ▶ Csatlakoztassa a földelőkapcsot az áramforrás pozitív aljzatához (+). Illessze be a dugót, majd fordítsa jobbra az alkatrészek rögzítéséhez.
- ▶ Csatlakoztassa a TIG hegesztőpisztoly kapcsát az áramforrás hegesztőpisztoly aljzatához. Illessze be a dugót, majd fordítsa jobbra az alkatrészek rögzítéséhez.




A védőgázáram, az általában a hegesztőpisztolyon megtalálható csap segítségével szabályozható.


- ▶ Külön kösse be a hegesztőpisztoly gáztömlőjét a gázelosztó hálózatba.
- ▶ Csatlakoztassa a hegesztőpisztoly (vörös színű) vízcsövét, a hűtőegység bemeneti gyorscsatlakozójához (vörös színű).
- ▶ Csatlakoztassa a hegesztőpisztoly (kék színű) vízcsövét, a hűtőegység kimeneti gyorscsatlakozójához (kék színű).

### 2.4.4 Bekötés MIG/MAG hegesztéshez

- ▶ Csatlakoztassa a hegesztőpisztoly (vörös színű) vízcsövét, a hűtőegység bemeneti gyorscsatlakozójához (vörös színű).
- ▶ Csatlakoztassa a hegesztőpisztoly (kék színű) vízcsövét, a hűtőegység kimeneti gyorscsatlakozójához (kék színű).

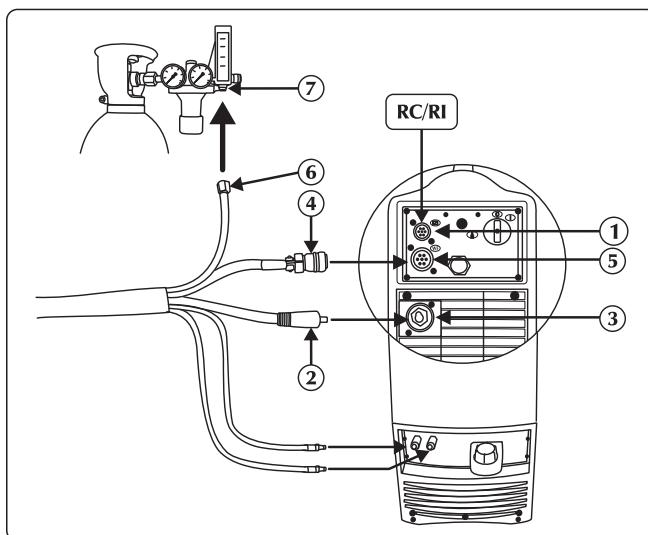


- ① Jelkábel (CAN-BUS) bemenet
- ② Tápkábel
- ③ Pozitív táp aljzat (+)
- ④ Jelkábel
- ⑤ Jelkábel bemenet (CAN-BUS) (kábelköteg)
- ⑥ Gázcső
- ⑦ Gázellátás csatlakozása

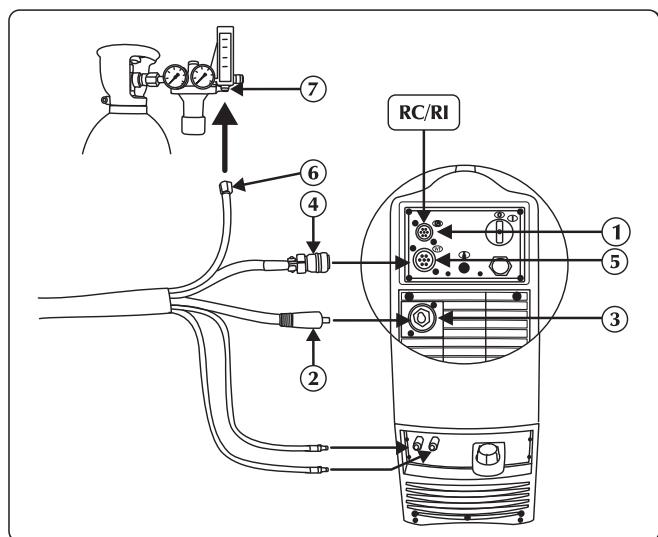


- ① Jelkábel (CAN-BUS) bemenet
- ② Tápkábel
- ③ Pozitív táp aljzat (+)
- ④ Jelkábel
- ⑤ Jelkábel bemenet (CAN-BUS) (kábelköteg)
- ⑥ Gázcső
- ⑦ Gázellátás csatlakozása

- ▶ Csatlakoztassa a tápkábelt a megfelelő kimenetbe. Illessze be a dugót, majd fordítsa jobbra az alkatrészek rögzítéséhez.
- ▶ Csatlakoztassa a jelkábelt a megfelelő csatlakozóba. Illessze be a csatlakozót, majd a rögzítéshez forgassa el a gyűrűs anyát jobbra.
- ▶ Csatlakoztassa a gáztömlőt a palack nyomáscsökkentő szelepéhez vagy a gázellátó csatlakozáshoz. Állítsa be a gázáramot 10...30 l/min szintre.
- ▶ Csatlakoztassa a vízcsövet (kék színű) a hűtőegység kimeneti gyorscsatlakozójához (kék színű ).
- ▶ Csatlakoztassa a vízcsövet (vörös színű) a hűtőegység bemeneti gyorscsatlakozójához (vörös színű ).

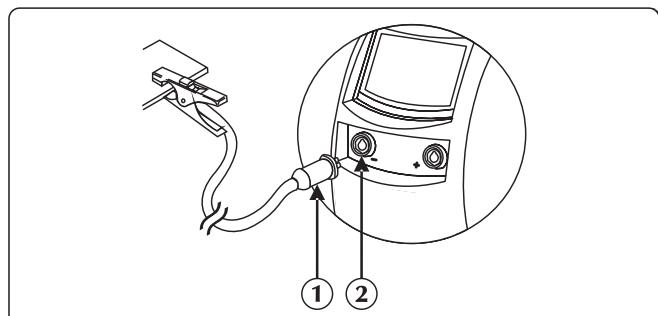

- ① Testkábel csatlakozó
- ② Negatív tápaljzat (-)

- ▶ Csatlakoztassa a földelőkapcsot az áramforrás negatív aljzatához (-). Illessze be a dugót, majd fordítsa jobbra az alkatrészek rögzítéséhez.

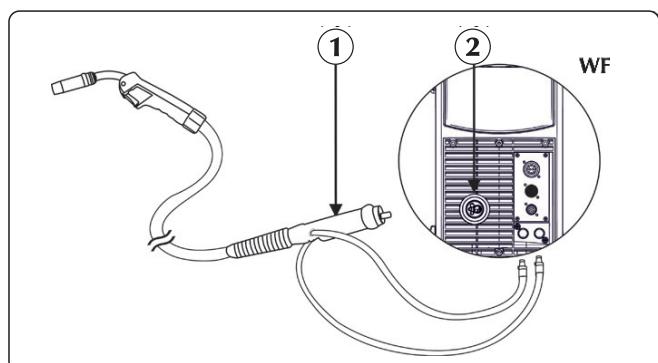


- ① Hegesztőpisztoly szerelvény
- ② Fáklya aljzat

- ▶ Csatlakoztassa a hegesztőpisztoly (kék színű) vízcsövét, a hűtőegység kimeneti gyorscsatlakozójához (kék színű ).
- ▶ Csatlakoztassa a hegesztőpisztoly (vörös színű) vízcsövét, a hűtőegység bemeneti gyorscsatlakozójához (vörös színű ).
- ▶ Csatlakoztassa a MIG/MAG hegesztőpisztolyt a központi adapterhez, figyelve arra, hogy a rögzítőgyűrű teljesen meglegyen húzva.
- ▶ Csatlakoztassa a kábelköteg gázvezetékét a hátsó tömlőcsatlakozáshoz.

### 3. A RENDSZER BEMUTATÁSA

#### 3.1 Hátsó panel

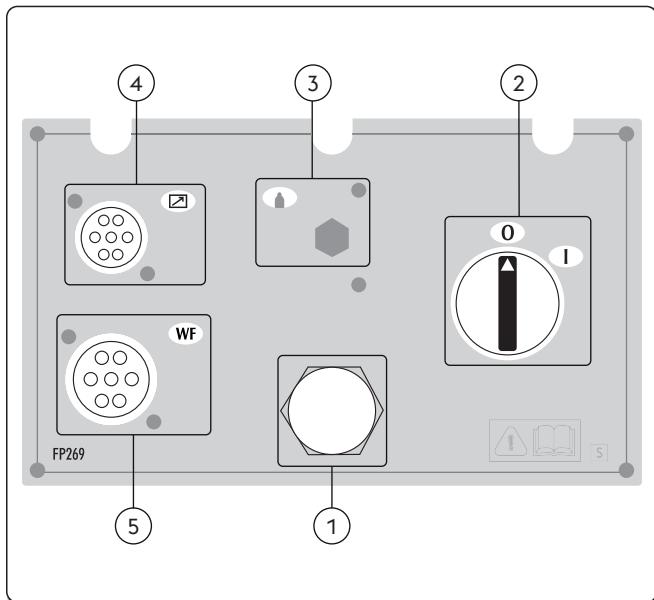

##### ① Tápkábel

A rendszer elektromos hálózathoz való csatlakoztatására.

##### ② Be/Ki kapcsoló


Bekapcsolja a hegesztő elektromos áramellátását. Két pozíciója van, "O" ki, illetve "I" be.

##### ③ Nem használt

##### ④ Jelkábel CAN-BUS bemenet (RC, RI...)

##### ⑤ Jelkábel bemenet (CAN-BUS) (kábelkötég)

#### 3.2 Hátsó panel

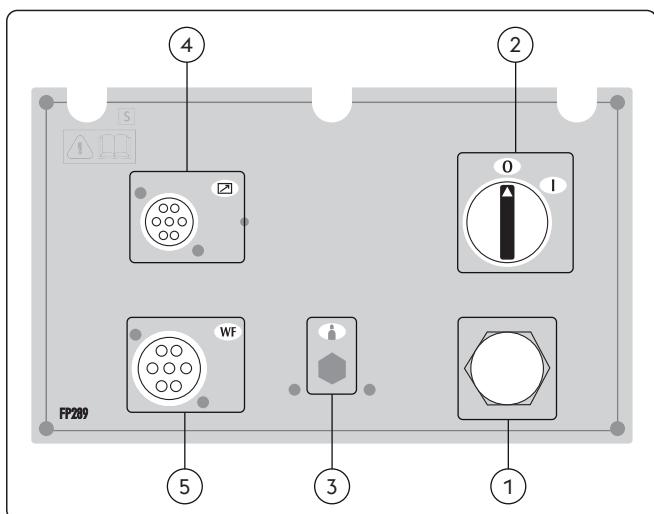

##### ① Tápkábel

A rendszer elektromos hálózathoz való csatlakoztatására.

##### ② Be/Ki kapcsoló


Bekapcsolja a hegesztő elektromos áramellátását. Két pozíciója van, "O" ki, illetve "I" be.

##### ③ Nem használt

##### ④ Jelkábel CAN-BUS bemenet (RC, RI...)

##### ⑤ Jelkábel bemenet (CAN-BUS) (kábelkötég)

#### 3.3 Aljzatpanel

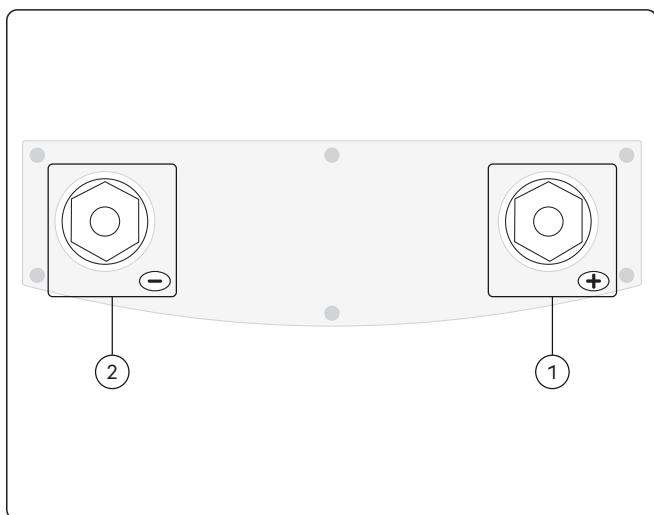

##### ① Pozitív táp aljzat (+)

Eljárás MMA:  
csatlakoztatása  
Eljárás TIG:

Elekróda hegesztőpisztoly  
Földelő kábel csatlakoztatása


##### ② Negatív tápaljzat (-)

Eljárás MMA:  
Eljárás TIG:  
MIG/MAG folyamat:

Földelő kábel csatlakoztatása  
Hegesztőpisztoly csatlakozás  
Földelő kábel csatlakoztatása

HU

### 3.4 Elülső vezérlőpult TERRA NX 400/500 PME

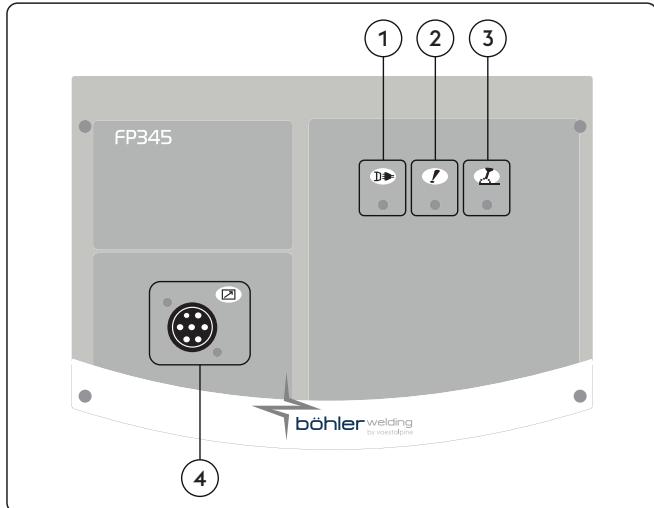

#### ① Energiaellátás LED

Azt jelzi, hogy a berendezés az elektromos hálózathoz csatlakozik, és be van kapcsolva.

#### ② Általános riasztás LED


Védelmi készülékek (pl. hőmérséklet védelem) lehetséges beavatkozását jelzi.

#### ③ Aktív teljesítmény LED

Azt jelzi, hogy feszültség van a kimeneti csatlakozásokon.

#### ④ Jelkábel CAN-BUS bemenet (RC, RI...)

### 3.5 Elülső vezérlőpult TERRA NX 320 PME

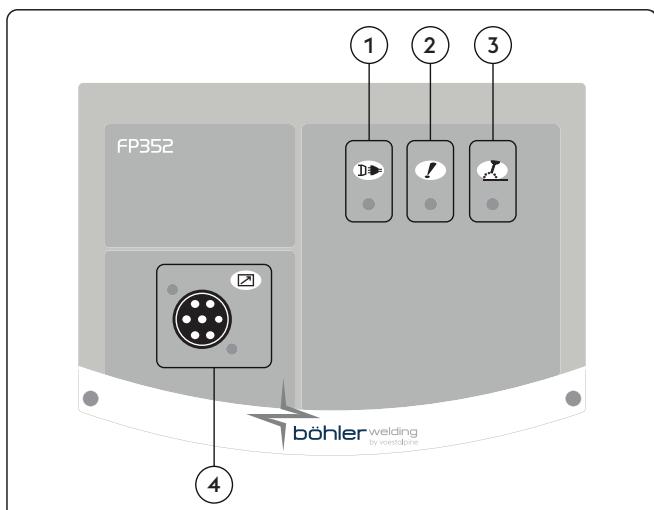

#### ① Energiaellátás LED

Azt jelzi, hogy a berendezés az elektromos hálózathoz csatlakozik, és be van kapcsolva.

#### ② Általános riasztás LED

Védelmi készülékek (pl. hőmérséklet védelem) lehetséges beavatkozását jelzi.

#### ③ Aktív teljesítmény LED

Azt jelzi, hogy feszültség van a kimeneti csatlakozásokon.

#### ④ Jelkábel CAN-BUS bemenet (RC, RI...)

## 4. KARBANTARTÁS



A rendszeren a gyártó utasításainak megfelelően kell rendszeres karbantartást végrehajtani. Működés közben a berendezés minden hozzáférési vagy működtető ajtaját és burkolatát bezárva és zárolva kell tartani. A rendszert tilos bármilyen módon megváltoztatni. Figyeljen arra, hogy vezetőképes por ne halmozódjon fel a szellőzőracsokon vagy azok közelében.



Karbantartási tevékenységet csak kvalifikált szakember végezhet. A rendszer bármely alkatrészének jogosulatlan személy általi javítása vagy cseréje érvényteleníti a termékre vállalt szavatosságot. A rendszer bármely alkatrészét csak kvalifikált szakember javíthatja vagy cserélheti ki.



Minden tevékenység előtt válassza le a tápellátást!

### 4.1 Az áramforráson rendszeresen ellenőrizze a következőket

#### 4.1.1 Sistem



Tisztítsa meg az áramforrás belséjét kisnyomású sűrített levegővel és puha sörtekeféllel. Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat és a csatlakozókábeleket.

#### 4.1.2 Hegesztőpisztoly-alkatrészek, elektródatartók és/vagy földkábelek karbantartásakor vagy cseréjekor:



Ellenőrizze a komponens hőmérsékletét, és győződjön meg arról, hogy az nincs túlhevülve.



A biztonsági előírásoknak megfelelően minden viseljen védőkesztyűt.



Használjon megfelelő csavarkulcsokat és szerszámokat.

#### 4.2 Odgovornost



A fenti karbantartás végrehajtásának az elmulasztása érvénytelenít minden szavatosságot és mentesíti a gyártót minden felelősséggel alól. A gyártó minden felelősséget elhárít, amennyiben a felhasználó nem követi a fenti utasításokat. Bármilyen kétség vagy probléma esetén, nyugodtan forduljon a legközelebbi ügyfélszolgálati központhoz.

### 5. HIBAELHÁRÍTÁS

#### A rendszer nem mutat életjelet (zöld LED nem világít)

##### Hiba oka

» Nincs hálózati feszültség az elektromos aljzatban.

» Hibás dugó vagy kábel.

» Hálózati biztosíték kiégett.

» Hibás be/kí kapcsoló.

» A huzaladagolós szerkezet és a generátor közötti csatlakoztatás nem megfelelő vagy hibás.

» Hibás elektronika.

##### Megoldás

» Szükség szerint ellenőrizze és javítsa meg az elektromos rendszert.  
» Csak szakképzett személyt bízzon meg ezzel.

» Cserélje ki a hibás alkatrészt.

» A rendszer megjavítottáshoz vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi.

» Cserélje ki a hibás alkatrészt.

» Cserélje ki a hibás alkatrészt.

» A rendszer megjavítottáshoz vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi.

» Ellenőrizze, hogy a rendszer különféle egységei megfelelően vannak összekötve.

» A rendszer megjavítottáshoz vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi.

#### Nincs kimeneti teljesítmény (a rendszer nem hegeszt)

##### Hiba oka

» Hegesztőpisztoly indítógombja hibás.

» A rendszer túlhevült (hőmérsékleti riasztás - sárga LED világít).

» Oldalsó burkolat, nyitva van vagy hibás az ajtókapcsoló.

» Nem megfelelő földcsatlakozás.

» A hálózati feszültség tartományon kívül van (sárga LED világít).

» Hibás kontaktor.

» Hibás elektronika.

##### Megoldás

» Cserélje ki a hibás alkatrészt.

» A rendszer megjavítottáshoz vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi.

» Kikapcsolás nélkül várja meg, hogy a rendszer lehűljön.

» A biztonságos használat érdekében az oldalsó burkolatot hegesztés alatt zárva kell tartani.

» Cserélje ki a hibás alkatrészt.

» A rendszer megjavítottáshoz vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi.

» Megfelelően földelje a rendszert.

» Lásd a „Telepítés” c részben.

» Biztosítsa, hogy a hálózati feszültség az áramforrás számára megfelelő tartományban legyen.

» Megfelelően csatlakoztassa a rendszert.

» Lásd a „Bekötések” c részben.

» Cserélje ki a hibás alkatrészt.

» A rendszer megjavítottáshoz vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi.

» A rendszer megjavítottáshoz vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi.

HU

## Nem megfelelő kimeneti teljesítmény

### Hiba oka

- » A hegesztési eljárás nem megfelelő kiválasztása vagy hibás választókapcsoló.
- » A rendszerparaméterek vagy funkciók beállítása nem megfelelő.
- » A hegesztési áram állítására szolgáló potenciométer/enkóder hibás.
- » A hálózati feszültség tartományon kívül van.
- » Bemeneti hálózati fázis hiányzik.
- » Hibás elektronika.

### Megoldás

- » Válassza ki a megfelelő hegesztési eljárást.
- » Törölje (reset) a rendszert, illetve a hegesztési paramétereket.
- » Cserélje ki a hibás alkatrészt.
- » A rendszer megjavításához vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi.
- » Megfelelően csatlakoztassa a rendszert.
- » Lásd a „Bekötések” c részben.
- » Megfelelően csatlakoztassa a rendszert.
- » Lásd a „Bekötések” c részben.
- » A rendszer megjavításához vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi.

## Huzaladagoló nem működik

### Hiba oka

- » Hegesztőpisztoly indítógombja hibás.
- » Nem megfelelő vagy kopott görgők
- » Hibás huzaladagoló.
- » Sérült hegesztőpisztoly béléscső.
- » A huzaladagoló nem kap tápfeszültséget.
- » Összekuszálódott a huzal az orson.
- » Megolvadt hegesztőpisztoly fúvóka (a huzal megszorult)

### Megoldás

- » Cserélje ki a hibás alkatrészt.
- » A rendszer megjavításához vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi.
- » Cserélje ki a görgőket.
- » Cserélje ki a hibás alkatrészt.
- » A rendszer megjavításához vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi.
- » Cserélje ki a hibás alkatrészt.
- » A rendszer megjavításához vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi.
- » Ellenőrizze az áramforráshoz menő csatlakoztatásokat.
- » Lásd a „Bekötések” c részben.
- » A rendszer megjavításához vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi.
- » Igazítsa meg a huzalt vagy cserélje ki az orsót.
- » Cserélje ki a hibás alkatrészt.

## Ingadozó huzalelőtolás

### Hiba oka

- » Hegesztőpisztoly indítógombja hibás.
- » Nem megfelelő vagy kopott görgők
- » Hibás huzaladagoló.
- » Sérült hegesztőpisztoly béléscső.
- » Nem megfelelő orsó tengelykapcsoló vagy rosszul beállított görgő reteszelő eszközök.

### Megoldás

- » Cserélje ki a hibás alkatrészt.
- » A rendszer megjavításához vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi.
- » Cserélje ki a görgőket.
- » Cserélje ki a hibás alkatrészt.
- » A rendszer megjavításához vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi.
- » Cserélje ki a hibás alkatrészt.
- » A rendszer megjavításához vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi.
- » Oldja ki a tengelykapcsolót.
- » Növelje a görgő reteszelési nyomását.

## Instabil ív

### Hiba oka

- » Kevés védőgáz.

### Megoldás

- » Állítsa be a gázáramot.
- » Ellenőrizze, hogy a hegesztőpisztolyon a diffúzor és a gázfúvóka jó állapotban van.

» Nedvesség van a hegesztőgázban.

» Mindig használjon minőségi anyagokat és termékeket.  
» Gondoskodjon arról, hogy a gázellátó rendszer minden tökéletes állapotban legyen.

» Nem megfelelő hegesztési üzemmód.

» Körültekintően ellenőrizze a hegesztési rendszert.  
» A rendszer megjavításához vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi.

## Túl erős fröcskölés

### Hiba oka

» Nem megfelelő ívhossz.

### Megoldás

» Csökkentse a távolságot az elektróda és a munkadarab között.  
» Csökkentse a hegesztési feszültséget.

» Nem megfelelő hegesztési üzemmód.

» Csökkentse a hegesztési feszültséget.

» Kevés védőgáz.

» Állítsa be a gázáramot.

» Helytelen ívszabályozás

» Növelje az ekvivalens áramkori induktivitás érték beállítását.

» Nem megfelelő hegesztési üzemmód.

» Csökkentse a hegesztőpisztoly szögét.

## Elégtelen áthatolás

### Hiba oka

» Nem megfelelő hegesztési üzemmód.

### Megoldás

» Csökkentse a hegesztés haladási sebességét.

» Nem megfelelő hegesztési üzemmód.

» Növelje a hegesztési feszültséget.

» Nem megfelelő elektróda.

» Használjon kisebb átmérőjű elektródát.

» Nem megfelelő élelőkészítés.

» Növelje a letörést.

» Nem megfelelő földcsatlakozás.

» Megfelelően földelje a rendszert.

» A hegeszteni kívánt munkadarab túl nagy.

» Lásd a „Telepítés” c részben.

» Növelje a hegesztési feszültséget.

## Salakzárnyok

### Hiba oka

» Elégtelen tisztaság.

### Megoldás

» Hegesztés előtt alaposan tisztítsa le a munkadarabot.

» Elektróda átmérője túl nagy.

» Használjon kisebb átmérőjű elektródát.

» Nem megfelelő élelőkészítés.

» Növelje a letörést.

» Nem megfelelő hegesztési üzemmód.

» Csökkentse a távolságot az elektróda és a munkadarab között.

» Mozgassa rendszeresen a teljes hegesztési művelet során.

## Wolfram zárványok

### Hiba oka

» Nem megfelelő hegesztési üzemmód.

### Megoldás

» Csökkentse a hegesztési feszültséget.

» Nem megfelelő elektróda.

» Használjon nagyobb átmérőjű elektródát.

» Nem megfelelő hegesztési üzemmód.

» Mindig használjon minőségi anyagokat és termékeket.

» Gondosan hegyezze ki az elektródát.

» Kerülje el, hogy az elektróda és az olvadékmedence érintkezzenek egymással.

## Légzárványok

### Hiba oka

» Kevés védőgáz.

### Megoldás

» Állítsa be a gázáramot.

» Ellenőrizze, hogy a hegesztőpisztolyon a diffúzor és a gázfúvóka jó állapotban van.

**Leragadás****Hiba oka**

- » Nem megfelelő ívhossz.
- » Nem megfelelő hegesztési üzemmód.
- » Nem megfelelő hegesztési üzemmód.
- » A hegeszteni kívánt munkadarab túl nagy.
- » Helytelen ívszabályozás

**Megoldás**

- » Növelte a távolságot az elektróda és a munkadarab között.
- » Növelte a hegesztési feszültséget.
- » Növelte a hegesztési feszültséget.
- » Növelte a hegesztési feszültséget.
- » Döntse meg jobban a hegesztőpisztolyt.
- » Növelte a hegesztési feszültséget.
- » Növelte a hegesztési feszültséget.
- » Növelte az ekvivalens áramkörön induktivitás érték beállítását.

**Beégések****Hiba oka**

- » Nem megfelelő hegesztési üzemmód.
- » Nem megfelelő ívhossz.
- » Nem megfelelő hegesztési üzemmód.
- » Kevés védőgáz.

**Megoldás**

- » Csökkentse a hegesztési feszültséget.
- » Használjon kisebb átmérőjű elektródát.
- » Csökkentse a távolságot az elektróda és a munkadarab között.
- » Csökkentse a hegesztési feszültséget.
- » Lassítsa az oldalirányú mozgatás sebességét kitöltés esetén.
- » Csökkentse a hegesztés haladási sebességét.
- » A hegesztendő anyaghoz megfelelő gázokat használjon.

**Oxidációk****Hiba oka**

- » Kevés védőgáz.

**Megoldás**

- » Állítsa be a gázáramot.
- » Ellenőrizze, hogy a hegesztőpisztolyon a diffúzor és a gázfúvóka jó állapotban van.

**Porozitás****Hiba oka**

- » A hegesztendő munkadarabokra zsír, festék, rozsdá vagy szennyeződés került.
- » A kitöltő anyagra zsír, festék, rozsdá vagy szennyeződés került.
- » Nedvesség található a kitöltőanyagban.
- » Nem megfelelő ívhossz.
- » Nedvesség van a hegesztőgázban.
- » Kevés védőgáz.
- » Az olvadékmedence túl gyorsan szilárdul meg.

**Megoldás**

- » Hegesztés előtt alaposan tisztítsa le a munkadarabot.
- » Mindig használjon minőségi anyagokat és termékeket.
- » A kitöltőanyagot mindig tartsa tökéletes állapotban.
- » Mindig használjon minőségi anyagokat és termékeket.
- » A kitöltőanyagot mindig tartsa tökéletes állapotban.
- » Csökkentse a távolságot az elektróda és a munkadarab között.
- » Csökkentse a hegesztési feszültséget.
- » Mindig használjon minőségi anyagokat és termékeket.
- » Gondoskodjon arról, hogy a gázellátó rendszer mindenkor tökéletes állapotban legyen.
- » Állítsa be a gázáramot.
- » Ellenőrizze, hogy a hegesztőpisztolyon a diffúzor és a gázfúvóka jó állapotban van.
- » Csökkentse a hegesztés haladási sebességét.
- » Melegítse elő a hegeszteni kíván munkadarabokat.
- » Növelte a hegesztési feszültséget.

**Melegrepedések****Hiba oka**

- » Nem megfelelő hegesztési üzemmód.
- » A hegesztendő munkadarabokra zsír, festék, rozsdá vagy szennyeződés került.
- » A kitöltő anyagra zsír, festék, rozsdá vagy szennyeződés került.

**Megoldás**

- » Csökkentse a hegesztési feszültséget.
- » Használjon kisebb átmérőjű elektródát.
- » Hegesztés előtt alaposan tisztítsa le a munkadarabot.
- » Mindig használjon minőségi anyagokat és termékeket.
- » A kitöltőanyagot mindig tartsa tökéletes állapotban.

- » Nem megfelelő hegesztési üzemmód.
- » A hegeszteni kívánt munkadarabok eltérő jellemzőkkel rendelkeznek.
- » A műveleteket a hegesztendő varrat fajtájának megfelelő sorrendben hajtsa végre.
- » Hegesztés előtt végezzen felrakást.

### **Hidegpedések**

#### **Hiba oka**

- » Nedvesség található a kitöltőanyagban.
- » A hegesztendő varrat sajáságos geometriája.

#### **Megoldás**

- » Mindig használjon minőségi anyagokat és termékeket.
- » A kitöltőanyagot mindig tartsa tökéletes állapotban.
- » Melegítse elő a hegeszteni kíván munkadarabokat.
- » Végezzen utólagos hevíést.
- » A műveleteket a hegesztendő varrat fajtájának megfelelő sorrendben hajtsa végre.

## **6. KEZELÉSI UTASÍTÁS**

### **6.1 Bevont elektródás kézi ívhegesztés (MMA)**

#### **Az élek előkészítése**

Jó hegesztési varratok előállításához tanácsos tiszta felületekkel dolgozni, amelyeken nincsenek részecskék, oxidációk, rozsdanyomok vagy más szennyeződések.

#### **Az elektróda kiválasztása**

A használandó elektróda átmérője függ a munkadarab vastagságától, a pozíciótól, a varrat típusától.

Vastag elektródák természetesen nagyon magas áramerősséget igényelnek, ami miatt hegesztés közben a hőtermelődés is magas lesz.

<b>Bevonattípusa</b>	<b>Tulajdonság</b>	<b>Felhasználás</b>
Rutilos	Könnyen használható	Minden pozícióban
Savas	Gyors olvadási sebesség	Sík
Bázikus	Magas varratminőség	Minden pozícióban

#### **A hegesztési áramerősség megválasztása**

A használt elektróda vonatkozásában a hegesztési áramtartományokat a gyártó adja meg, általában az elektróda csomagolásán.

#### **Ív begyújtása és fenntartása**

Az elektromos ív létrehozásához az elektróda csúcsával megérintjük a földkábelhez kapcsolt munkadarabot. Az ivkisülést követően gyorsan hatra húzzuk az elektródát a normál hegesztési távolságra.


Az ívygyújtás javítása érdekében általában magasabb kezdeti áramot adunk, az elektróda csúcsa így hirtelen felhevül, ami pedig segíti az ív felépülését (Hot Start).

Az ívkisülés megkezdődése után az elektróda középső része elkezd megolvadni, és a létrejövő kisméretű gömböcskéket az ívfolyam átvízsi a munkadarab felületén lévő olvadékmedencébe.

Az elektróda külső bevonata közben felhasználódik, védőgázzal ellátva az olvadékmedencét, és egyben jó hegesztési minőséget biztosítva.

Az elektróda és az olvadékmedence közelsége miatt a megolvadt anyaggömbök rövidzárat okozhatnak az elektróda és az olvadékmedence között, ami miatt az ív kialszik és elektróda leragad. Ennek elkerülésére ideiglenesen több hegesztőáramot adunk, ami megolvasztja az anyagot a kialakuló rövidzárlat helyén (Arc Force).

Ha az elektróda leragad a munkadarabra, a rövidzárlati áramot a minimálisra kell csökkenteni (letapadás gátlás - antisticking).

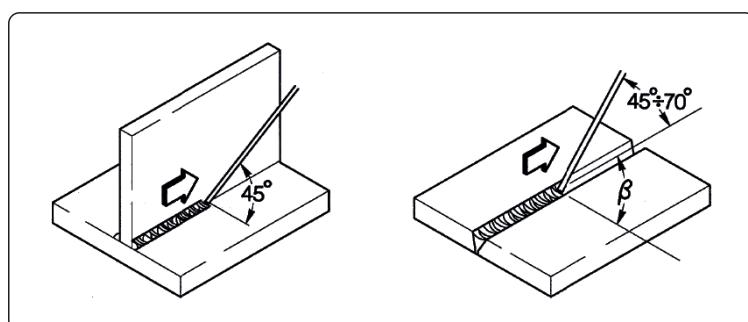

#### **A hegesztés véghajtása**

A hegesztési pozíció a menetek számától függően változik. Az elektródát általában oszcillálva mozgatjuk, mégpedig a varratréteg szélein megállva annak érdekében, hogy a töltőanyag ne halmozódjon fel túlzottan a varrat közepén.

HU

## Salak eltávolítása

Bevontelektródás hegesztésnél a salakot minden művelet után el kell távolítani. A salakot kisméretű kalapáccsal, illetve - ha a salak morzsával - kefével lehet eltávolítani.

## 6.2 TIG-hegesztés (folyamatos ív)

### Leírás


A TIG (argon védőgázas, volfrámelektródás ívhegesztés) eljárás esetén, elektromos ívkisülés történik a nem fogyó elektróda (vegytiszta vagy ötvözött wolfram hozzávetőlegesen  $3370^{\circ}\text{C}$  olvadási ponttal) és a munkadarab között. Az olvadékmedencét nemes gáz (argon) atmoszféra védi.

Az elektródának soha nem szabad érintkeznie a munkadarabbal, így kerülhető csak el, hogy a varratba veszélyes módon wolfram kerüljön. A hegesztő áramforrást ezért általában ellátják ívgújtó eszközzel, nagyfrekvenciás, nagyfeszültségű kisülést hoz létre az elektróda csúcsa és a munkadarab között. A gáz atmoszférát ionizáló elektromos szikrának köszönhetően a hegesztő ív is létrejön az elektróda és a munkadarab között minden érintkezés nélkül.

Másféle indítás is lehetséges, amely csökkentett wolfram átvitelrel jár. Az emeléses gyújtás (lift start) nem igényel nagy frekvenciát, csak egy kezdeti rövidzár kell hozzá az elektróda és a munkadarab között, mégpedig alacsony áramerősséggel mellett. Az elektróda felemelésekor az ív létrejön, az áramerősség pedig növekedni kezd a beállított hegesztési érték eléréséig. A hegesztési varrat végén, a kitöltés minőségének javítása érdekében nagyon fontos az áramerősség ereszkedésének gondos szabályozása. Szükséges továbbá, hogy a gáz az ív kialvását követően még néhány másodpercig áramoljon az olvadékmedencére.

Sok üzemi körülmény esetén hasznos, ha a hegesztőáramra kétféle előbeállítás áll rendelkezésre, amelyek között könnyen át lehet váltani (BILEVEL).


### Hegesztési polaritás

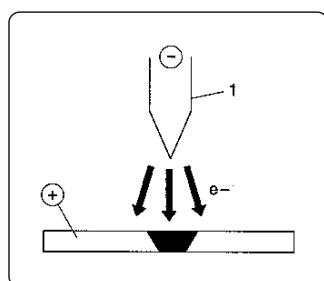

#### DCSP - Egyenes polaritású egyenáram

Ez a leggyakrabban használt polaritás, ami az elektródán (1) mérsékelt kopást biztosít, mivel a hő 70%-a az anódra (munkadarab) koncentrálódik.


Keskenyebb és mélyebb olvadékmedence érhető el, nagyobb haladási sebesség és kisebb hőátadás mellett.

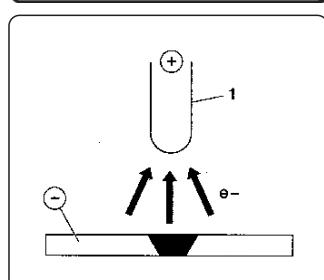

#### DCRP - Fordított polaritású egyenáram

Fordított polaritással hegesztünk olyan ötvözeteket, amelyek a fémekhez képest magasabb olvadási pontú, hőálló oxid bevonattal rendelkeznek.

Nagy áramerősségek nem használhatók, mert az elektróda túlzott kopását okoznak.

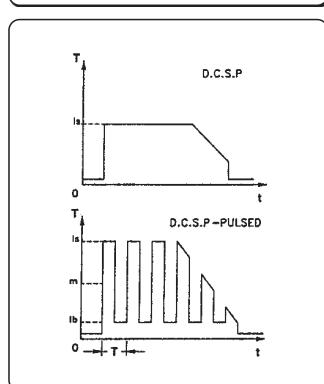

#### Impulzusos DCSP - Egyenes polaritású, impulzusos egyenáram

Lüktető egyenáram használatával - bizonyos üzemi körülmények esetén - jobban kontrollálható az olvadékmedence szélessége és mélysége.

Az olvadékmedencét a csúcs impulzusok ( $I_p$ ) alakítják ki, míg az alapáram ( $I_b$ ) az ív fenntartását biztosítja. Ezzel az üzemmóddal hegeszthetők vékonyabb lemezek kevesebb deformáció mellett, jobb alaktényező érhető el, így kevésbé alakulnak ki melegrepedések és kisebb a gázpenetráció veszélye is.

A frekvencia (MF) növelésével az ív szűkebbé és koncentráltabbá, stabilabbá válik, a vékony lemezek hegesztésének minősége így még tovább javítható.

## A TIG hegesztés jellemzői

A TIG eljárás egyaránt rendkívül hatékony szénacélok és ötvözött acélok hegesztésére, csövek első hegesztési menetéhez, és minden olyan helyzetben, amikor a jó megjelenés fontos.

Egyenes polaritás szükséges (DCSP).

### Az élek előkészítése


Az éleket gondosan le kell tisztítani és elő kell készíteni.

### Az elektróda megválasztása és előkészítése

Ajánlott tóriumos wolfram (2% tórium, vörös színnel jelölve) vagy alternatívaként cériumos vagy lantános elektródák használata a következő átmérőkkel:

Áramtartomány			Elektróda	
(DC-)	(DC+)	(AC)	Ø	α
3-20 A	-	3-20 A	0,5 mm	30°
15-80 A	-	20-30 A	1,0 mm	30-60°
70-150 A	10-20 A	30-80 A	1,6 mm	60-90°
150-250 A	15-30 A	60-130 A	2,4 mm	90-120°
250-400 A	25-40 A	100-180 A	3,2 mm	120-150°
400-500 A	40-55 A	160-240 A	4,0 mm	150-180°
500-750 A	55-80 A	190-300 A	4,8 mm	150-180°
750-110 A	80-125 A	325-450 A	6,4 mm	150-180°

Az elektródát ki kell hegyezni az ábra szerint.

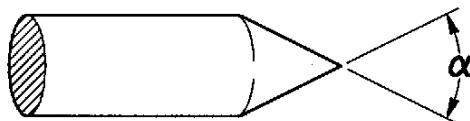

### Kitöltő fém

A kitöltő pálcák mechanikai jellemzői legyenek hasonlóak az alapanyagokhoz.

Ne használjon az alapanyagból származó lemezcsíkokat, mivel azok a hegesztés minőségét negatívan befolyásoló megmunkálási szennyeződéseket tartalmazhatnak.

### Védőgáz


Tipikusan tiszta argont (99,99%) használunk.

Áramtartomány			Gáz	
(DC-)	(DC+)	(AC)	Fúvóka	Áramlás
3-20 A	-	3-20 A	n° 4	5-6 l/min
15-80 A	-	20-30 A	n° 5	6-8 l/min
70-150 A	10-20 A	30-80 A	n° 6	7-10 l/min
150-250 A	15-30 A	60-130 A	n° 7	8-12 l/min
250-400 A	25-40 A	100-180 A	n° 8	10-14 l/min
400-500 A	40-55 A	160-240 A	n° 8	12-16 l/min
500-750 A	55-80 A	190-300 A	n° 10	15-20 l/min
750-110 A	80-125 A	325-450 A	n° 12	20-25 l/min

## 6.3 Folyamatos huzaladagolásos hegesztés (MIG/MAG)

### Bevezetés

A MIG RENDSZER egyenáramú áramforrást, huzaladagolót, huzalorsót, hegesztőpisztolyt és gázellátást foglal magában.

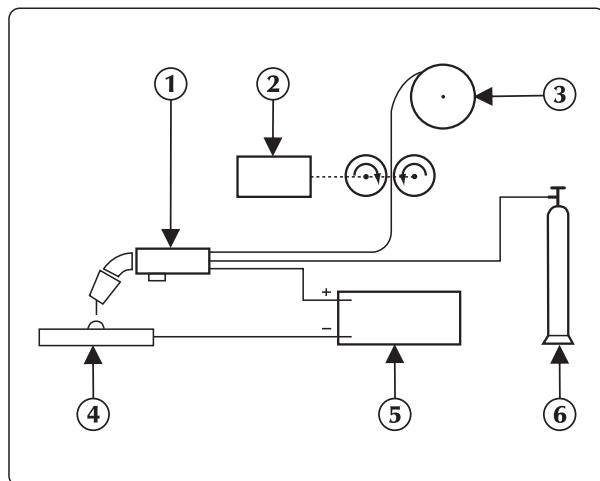

### Kézi MIG hegesztő rendszer

Az ívez olvadó elektróda (pozitív pólusra csatlakoztatott huzal) juttatja el az áramot;

Ennél az eljársnál az olvadt fémet az ívsugár juttatja el a munkadarabra;


Mivel a huzal leolvad hegesztés közben, ezért a folyamatos töltőanyagot jelentő elektróda (huzal) automatikus előtolása szükséges.

1. Hegesztőpisztoly
2. Huzaladagoló
3. Hegesztőhuzal
4. Hegesztendő munkadarab
5. Generátor
6. Palack

### Módszerek

A MIG hegesztésen belül két fő fémátviteli mechanizmust különböztetünk meg. Ezek abban térnek el egymástól, hogy a fém milyen módokon kerül át az elektródáról a munkadarabra.

A rövid ívű (SHORT-ARC) eljárást kisméretű, gyorsan szilárduló olvadékmedencét hoz létre. A fém az elektródáról a munkadarabra csak rövid időszakban kerül át, amikor az elektróda kontaktusba kerül az olvadékmedencével. Ebben az időkeretben az elektróda direkt módon érintkezik az olvadékmedencével, a létrejött rövidzárlathatásra pedig a huzalleolvad - egyúttal meg is szakítva a rövidzárlatot. Újra létrejön az ív, és a ciklus újrakezdődik.

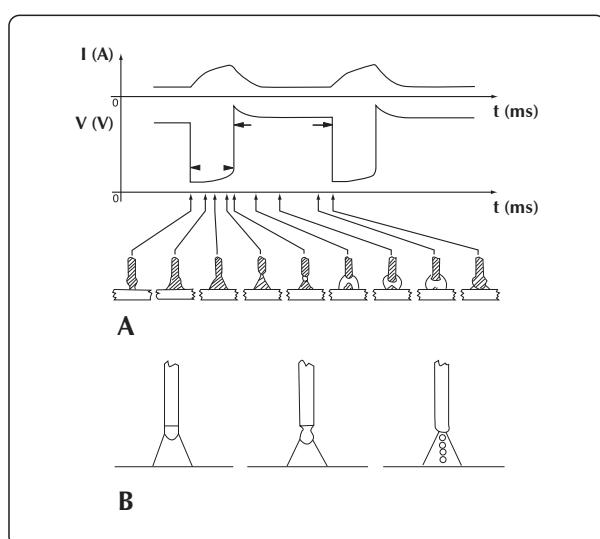

### Rövid (SHORT) ciklusú, illetve a szort ívű (SPRAY ARC) hegesztés


A fémátvitel egy másik módját szort ívű (SPRAY-ARC) módszernek nevezzük. Ennél az eljársnál a fémátvitel rendkívül kisméretű cseppek formájában történik. Ezek a cseppek a huzal csúcsán jönnek létre, majd leválnak onnan, és az ívfolyam segítségével átkerülnek az olvadékmedencébe.

### Hegesztési paraméterek


Az ív látható, a felhasználónak így nem kell szigorúan követnie a beállítási táblázatokat, hiszen közvetlenül figyelemmel kísérheti az olvadékmedencét.

- A feszültség közvetlenül befolyásolja a varrat megjelenését, a varrat méretei ugyanakkor az igényeknek megfelelően variálhatók. Ehhez kézzel kell mozgatni a hegesztőpisztolyt a megfelelő rétegek biztosításához, változatlan feszültség mellett.
- A huzaleltolási sebesség a hegesztőárammal arányos.

A következő két ábra a különböző hegesztési paraméterek közötti összefüggéseket mutatja be.

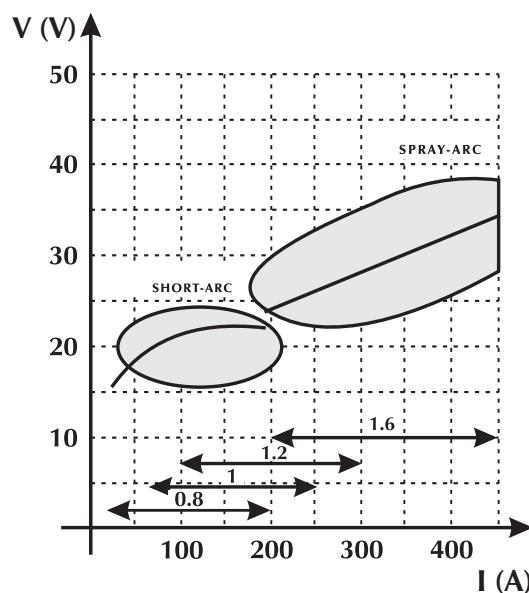

Ábra a legjobb munkajellemzők kiválasztására szolgál.

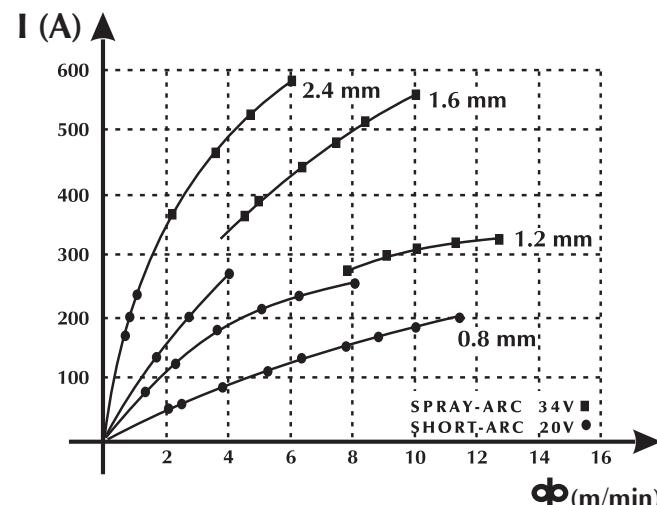

Ábrán a huzalelőtolási sebesség és az áramerősség (olvasztási jellemző) közötti kapcsolat látható többféle huzalátmérőre.

**Útmutató hegesztési paraméterek kiválasztására, a leggyakoribb alkalmazások és a legtöbbször használt huzalok esetén**

#### Feszültség iv


Ø 0,8 mm

Ø 1,0-1,2 mm

Ø 1,6 mm


Ø 2,4 mm

#### 16V - 22V SHORT - ARC

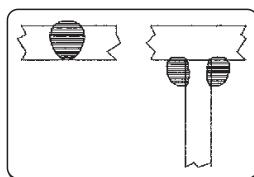


60 - 160 A

Vékony anyagokhoz  
alacsony behatolás

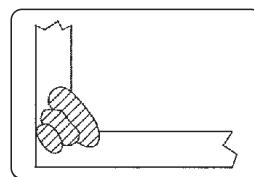

100 - 175 A

Behatolás és olvasztás  
jól vezérelhető

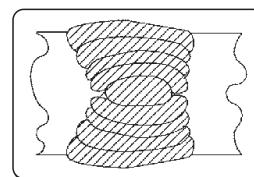

120 - 180 A


Jó vízszintes és  
függőleges olvasztás



150 - 200 A


Nincs használatban

#### 24V - 28V GLOBULAR-ARC (Átmeneti terület)

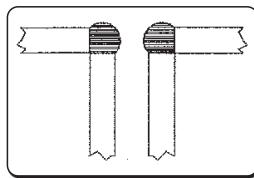


150 - 250 A

Automatikus  
sarokélhegesztés

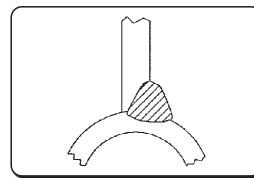

200 - 300 A

Automatikus hegesztés  
magas feszültséggel

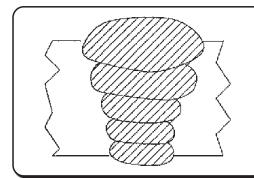

250 - 350 A


Automatikus hegesztés  
lefelé



300 - 400 A


Nincs használatban

#### 30V - 45V SPRAY - ARC

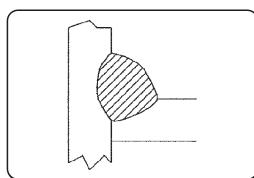


150 - 250 A

Alacsony behatolás  
200 amperig terjedő  
beállítással

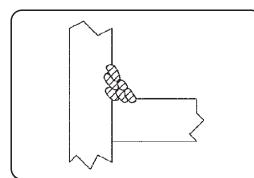


200 - 350 A

Automatikus hegesztés  
több rétegben

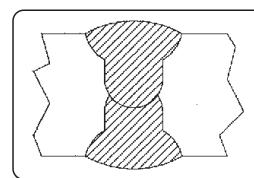

300 - 500 A

Jó behatolás lefelé

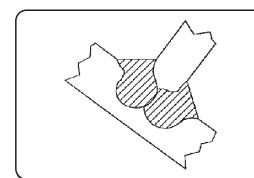


500 - 750 A

Jó behatolás, nagy  
anyaglerakás vastag  
anyagokon


HU

## Unalloyed steel

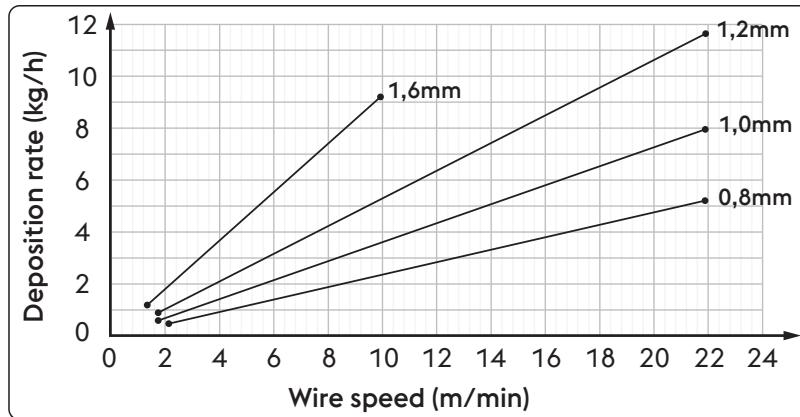


Ø	Wire speed	Deposition rate
0,8 mm	2,0 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	5,3 kg/h
1,0 mm	1,6 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	8,1 kg/h
1,2 mm	1,6 m/min	0,9 kg/h
	22,0 m/min	11,7 kg/h
1,6 mm	1,2 m/min	1,1 kg/h
	10,0 m/min	9,4 kg/h

## High alloyed steel

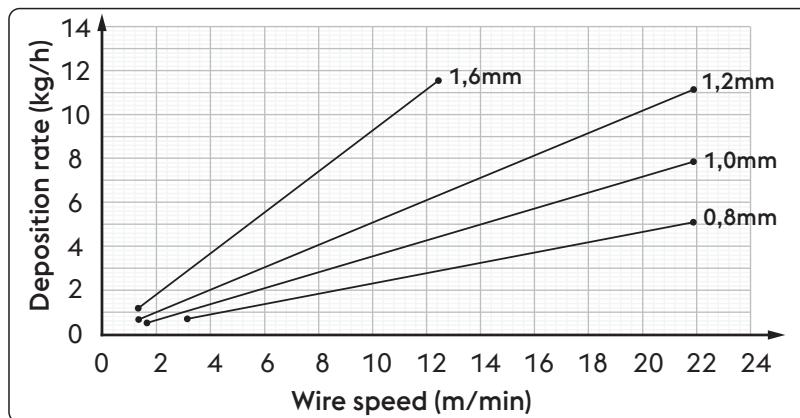

Ø	Wire speed	Deposition rate
0,8 mm	2,0 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	5,3 kg/h
1,0 mm	1,6 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	8,1 kg/h
1,2 mm	1,6 m/min	0,9 kg/h
	22,0 m/min	11,7 kg/h
1,6 mm	1,2 m/min	1,1 kg/h
	10,0 m/min	9,4 kg/h

## Aluminum alloy

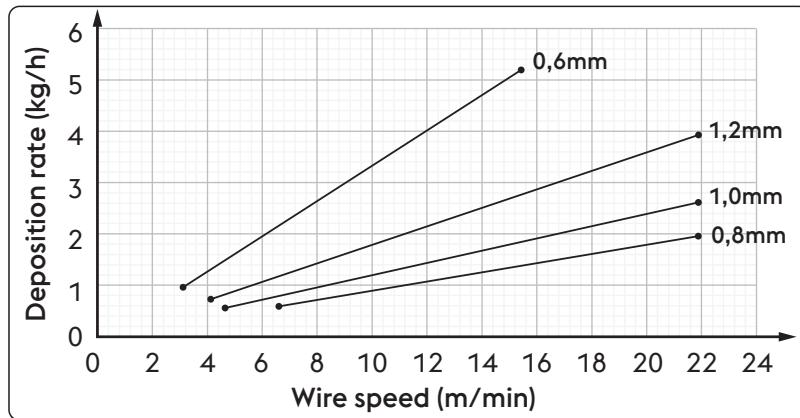

Ø	Wire speed	Deposition rate
0,8 mm	6,5 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	2,0 kg/h
1,0 mm	4,5 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	2,6 kg/h
1,2 mm	4,0 m/min	0,7 kg/h
	22,0 m/min	4,0 kg/h
1,6 mm	3,0 m/min	0,9 kg/h
	15,5 m/min	5,2 kg/h

## Gázok

A MIG-MAG hegesztést elsősorban a használt gáz fajtája határozza meg: nemesgáz a MIG-hegesztés (MIG=Metal Inert Gas), illetve aktív gáz a MAG-hegesztés (MAG=Metal Active Gas) esetén.

### - Széndioxid ( $\text{CO}_2$ )

Védőgázként  $\text{CO}_2$  használatával nagy behatolás és alacsony üzemeltetési költség érhető el nagy előtolási sebesség és jó mechanikai jellemzők mellett. A másik oldalról viszont ennek a gáznak a használata jelentős problémákat is okoz a varratok végző vegyi összetételét illetően, mivel az olvadékmedencében a könnyen oxidálódó elemek veszteségéhez a szén egyidejű feldúsulása járul.

Tiszta  $\text{CO}_2$ -vel való hegesztés más problémákat is okoz, mint pl. a túlzott fröcskölés és szénmonoxidos porozitás kialakulása.

### - Argon

Könnyűfémötövezetek hegesztésekor ezt a nemesgázt tisztán használják, rozsdamentes króm-nikkel acélok hegesztésekor viszont jobb megoldás, ha az argonhoz 2% oxigént és  $\text{CO}_2$ -t adnak hozzá, mivel ez elősegíti az ív stabilitását, valamint javítja a varrat külső megjelenését.

### - Hélium

A hélium az argon alternatívája. Nagyobb behatolást (vastagabb anyagokon), valamint gyorsabb huzaladagolást tesz lehetővé.

### - Argon-Hélium keverék

A tiszta héliumhoz képest stabilabb ívet, ugyanakkor az argonhoz képest nagyobb behatolást és haladási sebességet biztosít.

### - Argon- $\text{CO}_2$ és Argon- $\text{CO}_2$ -Oxigén keverék

Ezeket a keverékeket vastartalmú anyagok hegesztésére használják, különösen rövid ívű (SHORT-ARC) üzemmódban, mivel bizonyos hőhatások így kedvezőbben alakulnak.

De alkalmazhatók szortívú (SPRAY-ARC) eljárás esetén is.

Normális esetben a keverék  $\text{CO}_2$  tartalma 8%...20% között,  $\text{O}_2$  tartalma pedig 5% körül alakul.

Lásd a rendszer használati utasítását.

Unalloyed steel / High alloyed steel		Aluminum alloy	
Áramtartomány	Mért gázáramlás	Áramtartomány	Mért gázáramlás
3-50 A	10-12 l/min	3-50 A	10-12 l/min
30-100 A	10-14 l/min	30-100 A	10-15 l/min
75-150 A	12-16 l/min	75-150 A	12-18 l/min
150-250 A	14-18 l/min	150-250 A	14-22 l/min
250-400 A	16-20 l/min	250-400 A	16-25 l/min
400-500 A	18-22 l/min	400-500 A	18-30 l/min

## 7. MŰSZAKI ADATOK

Elektromos jellemzők <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Tápellátás feszültsége U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC) *	-/-	mΩ
Lassú olvadású hálózati biztosíték	25	A
Kommunikációs busz	DIGITAL	
Maximum: bemeneti teljesítmény	16.2	kVA
Maximum: bemeneti teljesítmény	10.9	kW
Inaktív állapotban elnyelt teljesítmény	35	W
Teljesítménytényező (PF)	0.68	
Hatékonysági tényező ( $\mu$ )	88	%
Cos φ	0.99	
Max. bemeneti áram I1max	23.2	A
Effektív áram I1eff	16.5	A
Beállítási tartomány	3÷320	A
Nyitott áramköri feszültség Uo (MMA)	61	Vdc
Nyitott áramköri feszültség Uo (MIG/MAG)	61	Vdc

\* A berendezés megfelel az EN / IEC 61000-3-11 szabványnak.

\* A berendezés az EN / IEC 61000-3-12 szabvány előírásait nem teljesíti. Nyilvános kisfeszültségű rendszerre történő csatlakoztatás esetén, a berendezés telepítőjének vagy felhasználójának a felelőssége annak ellenőrzése, szükség szerint az elektromos hálózat üzemeltetőjével folytatott egyeztetés alapján, hogy a berendezés csatlakoztatható a hálózathoz. (Lásd az „Elektromágneses mezők és zavarok”, „EMC készülék besorolás az EN 60974-10/A1:2015 szerint” részeket).

Munkatényező <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Munkatényező MMA (40°C)		
(X=50%)	300	A
(X=60%)	290	A
(X=100%)	250	A
Munkatényező MMA (25°C)		
(X=80%)	300	A
(X=100%)	290	A
Munkatényező MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	320	A
(X=60%)	310	A
(X=100%)	260	A
Munkatényező MIG/MAG (25°C)		
(X=90%)	320	A
(X=100%)	310	A

Fizikai tulajdonságok <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
IP védeeltség	IP23S	
Szigeteltségi osztály	H	
Méretek (hossz/mélység/magasság)	620x240x460	mm
Tömeg	20.2	Kg
Tápkábel fejezetben	4x2.5	mm <sup>2</sup>
A hálózati kábel hossza	5	m
Gyártási szabványok	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

**Elektromos jellemzők**
**TERRA NX 400 PME**
**U.M.**

Tápellátás feszültsége U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC)*	-/-	mΩ
Lassú olvadású hálózati biztosíték	30	A
Kommunikációs busz	DIGITAL	
Maximum: bemeneti teljesítmény	22.0	kVA
Maximum: bemeneti teljesítmény	16.2	kW
Inaktív állapotban elnyelt teljesítmény	33	W
Teljesítménytényező (PF)	0.74	
Hatékonysági tényező ( $\mu$ )	89	%
Cos $\varphi$	0.99	
Max. bemeneti áram I1max	31.5	A
Effektív áram I1eff	22.3	A
Beállítási tartomány	3÷400	A
Nyitott áramköri feszültség Uo (MMA)	61	Vdc
Nyitott áramköri feszültség Uo (MIG/MAG)	61	Vdc

\* Ez a berendezés teljesíti az EN / IEC 61000-3-11 előírásait, amennyiben a maximális megengedett hálózati impedancia a nyilvános hálózathoz való csatlakozási pontnál (fogyasztói csatlakozási pont, PCC) nem nagyobb a megadott Zmax értéknél. Nyilvános kisfeszültségű rendszerre történő csatlakoztatás esetén, a berendezés telepítőjének vagy felhasználójának a felelőssége annak ellenőrzése, szükség szerint az elektromos hálózat üzemeltetőjével folytatott egyeztetés alapján, hogy a berendezés csatlakoztatható a hálózathoz.

\* A berendezés az EN / IEC 61000-3-12 szabvány előírásait nem teljesíti. Nyilvános kisfeszültségű rendszerre történő csatlakoztatás esetén, a berendezés telepítőjének vagy felhasználójának a felelőssége annak ellenőrzése, szükség szerint az elektromos hálózat üzemeltetőjével folytatott egyeztetés alapján, hogy a berendezés csatlakoztatható a hálózathoz. (Lásd az „Elektromágneses mezők és zavarok”, „EMC készülék besorolás az EN 60974-10/A1:2015 szerint” részeket).

**Munkatényező**
**TERRA NX 400 PME**
**U.M.**

Munkatényező MMA (40°C)		
(X=50%)	400	A
(X=60%)	360	A
(X=100%)	340	A
Munkatényező MMA (25°C)		
(X=80%)	400	A
(X=100%)	360	A
Munkatényező MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	400	A
(X=60%)	360	A
(X=100%)	340	A
Munkatényező MIG/MAG (25°C)		
(X=80%)	400	A
(X=100%)	360	A

**Fizikai tulajdonságok**
**TERRA NX 400 PME**
**U.M.**

IP védeeltség	IP23S	
Szigeteltségi osztály	H	
Méretek (hossz/mélység/magasság)	620x240x460	mm
Tömeg	22.5	Kg
Tápkábel fejezetben	4x4	mm <sup>2</sup>
A hálózati kábel hossza	5	m
Gyártási szabványok	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

**HU**

**Elektromos jellemzők  
TERRA NX 500 PME**

U.M.

Tápellátás feszültsége U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC) *	-/-	mΩ
Lassú olvadású hálózati biztosíték	40	A
Kommunikációs busz	DIGITAL	
Maximum: bemeneti teljesítmény	29.7	kVA
Maximum: bemeneti teljesítmény	22.2	kW
Inaktív állapotban elnyelt teljesítmény	34	W
Teljesítménytényező (PF)	0.74	
Hatékonysági tényező ( $\mu$ )	90	%
Cos $\varphi$	0.99	
Max. bemeneti áram I1max	42.1	A
Effektív áram I1eff	29.7	A
Beállítási tartomány	3÷500	A
Nyitott áramköri feszültség Uo (MMA)	61	Vdc
Nyitott áramköri feszültség Uo (MIG/MAG)	61	Vdc

\* Ez a berendezés teljesíti az EN / IEC 61000-3-11 előírásait, amennyiben a maximális megengedett hálózati impedancia a nyilvános hálózathoz való csatlakozási pontnál (fogyasztói csatlakozási pont, PCC) nem nagyobb a megadott Zmax értéknél. Nyilvános kisfeszültségű rendszerre történő csatlakoztatás esetén, a berendezés telepítőjének vagy felhasználójának a felelőssége annak ellenőrzése, szükség szerint az elektromos hálózat üzemeltetőjével folytatott egyeztetés alapján, hogy a berendezés csatlakoztatható a hálózathoz.

\* A berendezés az EN / IEC 61000-3-12 szabvány előírásait nem teljesíti. Nyilvános kisfeszültségű rendszerre történő csatlakoztatás esetén, a berendezés telepítőjének vagy felhasználójának a felelőssége annak ellenőrzése, szükség szerint az elektromos hálózat üzemeltetőjével folytatott egyeztetés alapján, hogy a berendezés csatlakoztatható a hálózathoz. (Lásd az „Elektromágneses mezők és zavarok”, „EMC készülék besorolás az EN 60974-10/A1:2015 szerint” részeket).

**Munkatényező  
TERRA NX 500 PME**

U.M.

Munkatényező MMA (40°C)		
(X=50%)	500	A
(X=60%)	470	A
(X=100%)	420	A
Munkatényező MMA (25°C)		
(X=80%)	500	A
(X=100%)	470	A
Munkatényező MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	500	A
(X=60%)	470	A
(X=100%)	420	A
Munkatényező MIG/MAG (25°C)		
(X=80%)	500	A
(X=100%)	470	A

**Fizikai tulajdonságok  
TERRA NX 500 PME**

U.M.

IP védeeltség	IP23S	
Szigeteltségi osztály	H	
Méretek (hossz/mélység/magasság)	620x240x460	mm
Tömeg	27.3	Kg
Tápkábel fejezetben	4x6	mm <sup>2</sup>
A hálózati kábel hossza	5	m
Gyártási szabványok	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

## 8. MŰSZAKI ADAT TÁBLA

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY					
TERRA NX 320 PME		N°			
EN 60974-1/A1:2019 IEC 60974-10/A1:2015 Class A					
	---	X (40°C)	50%	60%	100%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	320A	310A	260A
	U <sub>2</sub>		30.0V	29.5V	27.0V
3A/10.0V - 320A/30.0V					
	---	X (40°C)	50%	60%	100%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	300A	290A	250A
	U <sub>2</sub>		32.0V	31.6V	30.0V
3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub> 400V	I <sub>1max</sub>	23.2A	I <sub>1eff</sub>	16.5A
IP 23 S				MADE IN ITALY	

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY					
TERRA NX 400 PME		N°			
EN 60974-1/A1:2019 IEC 60974-10/A1:2015 Class A					
	---	X (40°C)	50%	60%	100%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	400A	360A	340A
	U <sub>2</sub>		34.0V	32.0V	31.0V
3A/14.0V - 400A/34.0V					
	---	X (40°C)	50%	60%	100%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	400A	360A	340A
	U <sub>2</sub>		36.0V	34.4V	33.6V
3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub> 400V	I <sub>1max</sub>	31.5A	I <sub>1eff</sub>	22.3A
IP 23 S				MADE IN ITALY	

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY					
TERRA NX 500 PME		N°			
EN 60974-1/A1:2019 IEC 60974-10/A1:2015 Class A					
	---	X (40°C)	50%	60%	100%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	500A	470A	420A
	U <sub>2</sub>		39.0V	37.5V	35.0V
3A/14.0V - 500A/39.0V					
	---	X (40°C)	50%	60%	100%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	500A	470A	420A
	U <sub>2</sub>		40.0V	38.8V	36.8V
3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub> 400V	I <sub>1max</sub>	42A	I <sub>1eff</sub>	29.7A
IP 23 S				MADE IN ITALY	

## 9. AZ ÁRAMFORRÁSTÍPUSBLÁJÁNAK JELENTÉSE

1	2				
3	4				
5	6				
7	9				
8	10				
12	15	16	17		
13	15A	16A	17A		
14	15B	16B	17B		
7	9	11			
8	10	12	15	16	17
18	19	20	21		
22		UK CA	CE	ER	MADE IN ITALY

CE EU-megfelelőségi nyilatkozat  
 EAC EAC-megfelelőségi nyilatkozat  
 UKCA UKCA-megfelelőségi nyilatkozat

- 1 Védjegy
- 2 Gyártó neve és címe
- 3 Gép típusa
- 4 Gyári szám  
**X~~XX~~XXXXXXXXXX** Gyártási év
- 5 Hegesztőegység jele
- 6 Hivatalos építési szabványokra
- 7 Hegesztési eljárás jele
- 8 Olyan berendezésekre vonatkozó szimbólum, amelyek alkalmasak fokozott áramütés veszélyével terhelt környezetekben való működésre
- 9 Hegesztőáram szimbóluma
- 10 Névleges terhelés nélküli feszültség
- 11 Max-Min áramtartomány és a megfelelő konvencionális terhelési feszültség
- 12 Megszakításos ciklus szimbólum
- 13 Névleges hegesztőáram szimbólum
- 14 Névleges hegesztőfeszültség szimbólum
- 15 Megszakításos ciklus értékek
- 16 Megszakításos ciklus értékek
- 17 Megszakításos ciklus értékek
- 15A Névleges hegesztőáram értékek
- 16A Névleges hegesztőáram értékek
- 17A Névleges hegesztőáram értékek
- 15B Konvencionális terhelési feszültség értékek
- 16B Konvencionális terhelési feszültség értékek
- 17B Konvencionális terhelési feszültség értékek
- 18 Tápellátás jele
- 19 Névleges tápfeszültség
- 20 Maximális tápáram
- 21 Maximum: effektív tápáram
- 22 Védelmi besorolás

## IZJAVA O SKLADNOSTI EU

Gradbenik

voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY  
Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - [www.voestalpine.com/welding](http://www.voestalpine.com/welding)

izjavlja na svojo izključno odgovornost, da naslednji izdelek:

TERRA NX 320 PME	55.13.012
TERRA NX 400 PME	55.13.013
TERRA NX 500 PME	55.13.014

izpolnjuje direktive EU:

- 2014/35/EU DIREKTIVA O NIZKI NAPETOSTI  
2014/30/EU DIREKTIVA O ELEKTROMAGNETNI ZDRUŽLJIVOSTI  
2011/65/EU DIREKTIVA O OMEJEVANJU UPORABE NEKATERIH NEVARNIH SNOVIV  
ELEKTRIČNI IN ELEKTRONSKI OPREMI

in da so bili uporabljeni naslednji usklajeni standardi:


- EN IEC 60974-1/A1:2019 WELDING POWER SOURCE  
EN 60974-10/A1:2015 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

Dokumentacija, ki potrjuje skladnost z direktivami, bo na voljo za inšpekcijski pregled pri omenjenem proizvajalcu.

To potrdilo o skladnosti se razveljavi ob vsakršni uporabi ali prilagoditvi, ki je ni predhodno odobrilo podjetje voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l.

Onara di Tombolo, 03/07/2023

voestalpine Böhler Welding Selco s.r.l.

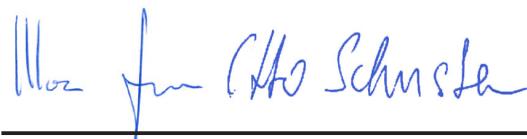

Mirco Frasson  
Managing Directors

Otto Schuster  
Managing Directors

# STVARNO KAZALO

<b>1. OPOZORILO.....</b>	<b>313</b>
1.1 Delovno okolje.....	313
1.2 Zaščita uporabnika in drugih oseb .....	313
1.3 Zaščita pred hlapi in plini.....	314
1.4 Požarna/eksplozijska zaščita.....	314
1.5 Zaščita pri uporabi plinskih jeklenk.....	315
1.6 Zaščita pred električnim udarom.....	315
1.7 Elektromagnetna polja in motnje.....	315
1.8 Razred zaščite IP.....	316
1.9 Odstranjevanje.....	316
<b>2. NAMESTITEV .....</b>	<b>317</b>
2.1 Dvigovanje, prevažanje in raztovarjanje .....	317
2.2 Nameščanje opreme.....	317
2.3 Priklučitev .....	317
2.4 Namestitev .....	318
<b>3. PREDSTAVITEV SISTEMA .....</b>	<b>321</b>
3.1 Zadnja plošča.....	321
3.2 Zadnja plošča.....	321
3.3 Priklučna plošča.....	321
3.4 Prednja upravljalna plošča TERRA NX 400/500 PME .....	322
3.5 Prednja upravljalna plošča TERRA NX 320 PME.....	322
<b>4. VZDRŽEVANJE .....</b>	<b>322</b>
4.1 Na viru napajanja izvajajte naslednja redna preverjanja.....	322
4.2 Felelösség .....	323
<b>5. UGOTAVLJANJE IN ODPRAVLJANJE TEŽAV.....</b>	<b>323</b>
<b>6. NAVODILA ZA UPORABO.....</b>	<b>327</b>
6.1 Ročno obločno varjenje kovin (MMA) .....	327
6.2 Varjenje TIG (neprekinjen oblok) .....	327
6.3 Neprekinjeno varjenje z žico (MIG/MAG) .....	329
<b>7. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE .....</b>	<b>334</b>
<b>8. SPECIFIKACIJE PLOŠČE .....</b>	<b>337</b>
<b>9. POMEN TIPSKE PLOŠČICE NA VIRU NAPAJANJA .....</b>	<b>338</b>
<b>10. DIAGRAM .....</b>	<b>339</b>
<b>11. PRIKLJUČKI.....</b>	<b>342</b>
<b>12. SEZNAM NADOMEŠTNIH DELOV .....</b>	<b>344</b>

## SIMBOLI



Neposredna nevarnost resnih telesnih poškodb in nevarno ravnanje, ki lahko povzroči resne telesne poškodbe.



Pomemben nasvet, ki ga je treba upoštevati za preprečitev blažjih poškodb ali materialne škode.



Tehnične opombe za preprostejšo uporabo.

# 1. OPOZORILO



Pred uporabo stroja temeljito preberite vsebino te knjižice in se dobro seznanite z njo.

Ne izvajajte sprememb ali vzdrževalnih del, ki niso predpisana. Proizvajalec ne sprejema odgovornosti za telesne poškodbe ali materialno škodo, ki jo povzroči zloraba ali neupoštevanje vsebine te knjižice s strani uporabnika.

Navodila za uporabo vedno hranite na kraju, kjer uporabljate opremo. Poleg navodil za uporabo upoštevajte splošna pravila in lokalne predpise na področju preprečevanja nesreč in varovanja okolja.



Vse osebe, ki so odgovorne za zagon, uporabo, vzdrževanje in popravljanje opreme, morajo

- imeti ustrezno kvalifikacijo
- imeti potrebno znanje na področju varjenja
- v celoti prebrati ta navodila za uporabo in jih dosledno upoštevati.

V primeru dvomov ali težav pri uporabi opreme se obrnite na usposobljeno osebje.

## 1.1 Delovno okolje



Vso opremo je treba uporabljati izključno za namene, za katere je bila zasnovana, na način in v obsegu, navedenem na tipski ploščici in/ali v tej knjižici, skladno z nacionalnimi in mednarodnimi varnostnimi smernicami. Vsaka drugačna uporaba, ki ni skladna z uporabo, ki jo izrecno navaja proizvajalec, se šteje za neprimerno in nevarno, pri čemer proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost.



To enoto je treba uporabljati samo v profesionalne namene v industrijskih okoljih. Proizvajalec ne sprejema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki nastane med uporabo v domačih okoljih.



Opremo je treba uporabljati v okoljih s temperaturo med -10 °C in +40 °C (+14 °F in +104 °F).

Opremo je treba prevažati in skladiščiti v okoljih s temperaturo med -25 °C in +55 °C (-13 °F in +131 °F).

Opremo je treba uporabljati v okoljih brez prahu, kislin, plinov ali drugih snovi, ki povzročajo korozijo.

Opreme ne uporabljajte v okoljih z relativno vlažnostjo nad 50 % pri 40 °C (104 °F).

Opreme ne uporabljajte v okoljih z relativno vlažnostjo nad 90 % pri 20 °C (68 °F).

Sistema ne uporabljajte na nadmorski višini več kot 2000 metrov (6500 čevljev).



Tega stroja ne uporabljajte za odmrzovanje cevi.

Opreme ne uporabljajte za polnjenje baterij in/ali akumulatorjev.

Opreme ne uporabljajte za prisilni zagon motorjev.

## 1.2 Zaščita uporabnika in drugih oseb



Postopek varjenja je vir sevanja, hrupa, vročine in emisij plinov. Namestite zaščito pred ognjem, ki varuje območje zvara pred oblokom, iskrami in vročimi kovinami. Vse osebe na zadevnem območju varjenja, naj ne strmijo neposredno v oblok ali razžarjeno kovo in se ustrezno zaščitijo.



Nosite zaščitna oblačila, da kožo zaščitite pred obloki, iskrami ali razžarjeno kovo. Oblačila morajo pokrivati celotno telo in morajo biti:

- nepoškodovana in v dobrem stanju
- ognjevarna
- izolacijska in suha
- dobro prilegajoča se, brez zavihanih delov



Vedno nosite odobreno obutev, ki je dovolj trpežna in zagotavlja zaščito pred vodo.

Vedno nosite odobrene rokavice, ki zagotavljajo električno in toplotno izolacijo.



Nosite masko s stransko zaščito obraza in ustreznim zaščitnim filtrom (vsaj stopnje NR10) za oči.



Vedno nosite zaščitna očala s stransko zaščito, zlasti med ročnim ali mehanskim odstranjevanjem varilne žlindre.



Ne nosite kontaktnih leč.



Če je med varjenjem dosežen nevaren hrup, nosite naušnike. Če raven hrupa presega zakonsko predpisano raven, razmejite delovno območje in se prepričajte, da vsakdo, ki se približa stroju, nosi naušnike ali čepke za ušesa.



Med varjenjem naj bodo stranski pokrovi vedno zaprti. Sistema ni dovoljeno nikakor spremnjati. Preprečite stik rok, las, oblačil, orodja itd. s premičnimi deli, kot so: ventilatorji, zobniki, kolesca in gredi, vretena za žico. Ne dotikajte se zobnikov, ko enota za dovajanje žice deluje. Premostitev zaščitne opreme na enoti za dovajanje žice je izjemno nevarna, v tem primeru je proizvajalec oproščen vsakršne odgovornosti v zvezi s telesnimi poškodbami ali materialno škodo.



Med vstavljanjem in dovajanjem žice se z glavo ne približujte gorilniku za varjenje MIG/MAG. Izstopajoča žica lahko povzroči resne poškodbe na rokah, obrazu in očeh.



Ne dotikajte se pravkar varjenih predmetov: vročina lahko povzroči resne opeklime. Upoštevajte vse previdnostne ukrepe, opisane zgoraj, tudi pri vseh delih po varjenju, saj lahko od predmetov med ohlajevanjem še vedno odpada žlindra.



Prepričajte se, da je gorilnik hladen, preden začnete z deli na njem ali vzdrževanjem.



Prepričajte se, da je hladilna enota izklopljena, preden odklopite cevi za hladilno sredstvo. Vroča tekočina v ceveh lahko povzroči opeklime.



Komplet prve pomoči naj bo vedno pri roki.  
Ne podcenjujte nevarnosti opeklina ali poškodb.



Pred zaključkom dela zagotovite varnost delovnega območja, da preprečite nenamerne telesne poškodbe ali materialno škodo.

### 1.3 Zaščita pred hlapi in plini



Hlapi, plini in prah, ki nastanejo med varjenjem, so lahko nevarni za zdravje.

V določenih okolišinah lahko hlapi, ki nastanejo med varjenjem, povzročijo raka ali pri nosečnicah škodujejo zarodku.

- Z glavo se ne približujte hlapom in plinom, ki nastajajo med varjenjem.
- Zagotovite zadostno naravno ali prisilno prezračevanje delovnega območja.
- Ob nezadostnem prezračevanju uporabljajte maske in dihalne aparate.
- Če varjenje poteka v majhnem prostoru, naj delo nadzira sodelavec, ki stoji blizu izhoda.
- Za prezračevanje ne uporabljajte kisika.
- Prepričajte se, da sistem za odvajanje hlakov deluje, tako da redno preverjate količino škodljivih plinov na podlagi vrednosti, navedenih v varnostnih smernicah.
- Količina hlakov in nevarnost zaradi njih sta odvisni od uporabljenih osnovnih kovin, polnila in vsakršnih snovi, ki se uporabljajo za čiščenje in razmaščevanje varjencev. Upoštevajte proizvajalčeva navodila skupaj z navodili na tehničnih listih.
- Varjenja ne izvajajte v bližini postaj, kjer poteka razmaščevanje ali barvanje.
- Plinske jeklenke namestite na prostem ali na mestih z dobrim prezračevanjem.

### 1.4 Požarna/eksplozijska zaščita



Varjenje lahko povzroči požar in/ali eksplozijo.

- Z delovnega območja in iz okolice umaknite vse vnetljive ali gorljive materiale ali predmete.
- Gorljivi materiali morajo biti vsaj 11 metrov (35 čevljev) od območja varjenja ali pa ustrezno zaščiteni.
- Iskre in razzarjeni delci lahko poletijo precej daleč in dosežejo okolico celo skozi zelo majhne odprtine. Zlasti bodite pozorni na to, da bodo ljudje in lastnina varni.
- Varjenja ne izvajajte na posodah pod tlakom ali v njihovi bližini.
- Varjenja ne izvajajte na zaprtih posodah ali ceveh. Zlasti bodite med varjenjem pozorni na cevi ali posode, tudi če so odprte, prazne in temeljito očiščene. Vsakršni ostanki plina, goriva, olja ali podobnih snovi lahko povzročijo eksplozijo.
- Ne izvajajte varjenja na mestih z eksplozivnim prahom, plini ali hlapi.
- Ob koncu varjenja se prepričajte, da vodi pod napetostjo ne morejo nenamerno priti v stik s kakršnimi koli deli, ki so povezani z ozemljitvijo.
- V bližini delovnega območja namestite gasilni aparat ali material za gašenje.

## 1.5 Zaščita pri uporabi plinskih jeklenk



Jeklenke z inertnim plinom vsebujejo plin pod tlakom, ki lahko eksplodira, če ne zagotovite minimalnih razmer za prevažanje, shranjevanje in uporabo.

- Jeklenke morajo biti v navpičnem položaju z ustreznimi sredstvi pritrjene na steno ali drugo podporno konstrukcijo, da se ne morejo prevrniti ali zadeti katerega drugega predmeta.
- Privijte pokrovček, da ventil zaščitite med prevozom, zagonom in po koncu varjenja.
- Jeklenk ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, nenadnim temperaturnim spremembam in previsokim ali ekstremnim temperaturam. Jeklenk ne izpostavljajte prenizkim ali previsokim temperaturam.
- Jeklenk ne približujte odprtemu plamenu, električnim oblokom, gorilnikom ali elektrodam in razžarjenim materialom, ki se širijo med varjenjem.
- Jeklenk ne približujte varilnim in električnim tokokrogom na splošno.
- Med odpiranjem ventila na jeklenki se z glavo ne približujte izhodni odprtini za plin.
- Ob koncu varjenja vedno zaprite ventil na jeklenki.
- Varjenja nikoli ne izvajajte na plinski jeklenki pod tlakom.
- Jeklenka s stisnjениm zrakom ne sme biti nikoli priključena neposredno na redukcijski ventil na stroju. Tlak lahko preseže zmogljivosti redukcijskega ventila, ki ga posledično lahko raznese.

## 1.6 Zaščita pred električnim udarom



Električni udar vas lahko ubije.

- Ne dotikajte se delov pod napetostjo v varilnem m sistemuh ali zunaj njega, ko je ta aktiven (gorilniki, nastavki, ozemljitveni kabli, elektrode, žice, kolesca in vretena so električno povezani z varilnim tokokrogom).
- Zagotovite električno izolacijo naprave in upravljalca, tako da uporabljate površine in podlage, ki so suhe in dovolj izolirane od potenciala zemlje in mase.
- Zagotovite, da bo sistem pravilno priključen na vtičnico in vir napajanja, ki je opremljen z ozemljitvenim vodnikom.
- Ne dotikajte se dveh gorilnikov ali držal za elektrodo hkrati.
- Če začutite električni udar, takoj prenehajte variti.

## 1.7 Elektromagnetna polja in motnje



Tok, ki prehaja skozi notranje in zunanje kable sistema, ustvarja elektromagnetno polje v bližini varilnih kablov in opreme.

- Elektromagnetna polja lahko vplivajo na zdravje ljudi, ki so jim izpostavljeni dlje časa (točni učinki še niso znani).
- Elektromagnetna polja lahko povzročajo motnje v delovanju nekaterih naprav, kot so srčni spodbujevalniki ali slušni pripomočki.



Osebe s srčnim spodbujevalnikom se morajo pred uporabo obločnega varjenja posvetovati z zdravnikom.

### 1.7.1 Razvrstitev EMC standardom: EN 60974-10/A1:2015.



Oprema razreda B je skladna z zahtevami glede elektromagnetne združljivosti v industrijskih in stanovanjskih okoljih, vključno s stanovanjskimi prostori, kjer je elektrika zagotovljena iz javnega nizkonapetostnega električnega sistema.



Oprema razreda A ni namenjena stanovanjskim prostorom, kjer je elektrika zagotovljena iz javnega nizkonapetostnega električnega sistema. Natah mestih se lahko pojavi težave pri zagotavljanju elektromagnetne združljivosti opreme razreda A zaradi prevajanih in sevalnih motenj.

Za več informacij glejte razdelek: SPECIFIKACIJE PLOŠČE ali TEHNIČNE SPECIFIKACIJE.

## 1.7.2 Preverjanje namestitve, uporabe in območja uporabe

Ta oprema je izdelana skladno z zahtevami usklajenega standarda EN 60974-10/A1:2015 in je opredeljena kot oprema »RAZREDA A«. To enoto je treba uporabljati samo v profesionalne namene v industrijskih okoljih. Proizvajalec ne sprejema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki nastane med uporabo v domačih okoljih.



Uporabnik mora biti strokovno usposobljen in je kot takšen odgovoren za namestitev ter uporabo opreme skladno s proizvajalčevimi navodili. Če opazite kakršne koli elektromagnetne motnje, mora uporabnik težavo rešiti, po potrebi s proizvajalčevim tehnično pomočjo.



V primeru vsakršnih elektromagnetnih motenj je treba težave zmanjševati, dokler več ne omejujejo uporabe.



Pred namestitvijo naprave mora uporabnik oceniti morebitne težave zaradi elektromagnetnih motenj, ki se lahko pojavijo v okolici, pri čemer mora zlasti upoštevati zdravstveno stanje oseb v bližini, na primer oseb, ki nosijo srčne spodbujevalnike ali slušne aparate.

## 1.7.3 Zahteve glede omrežnega električnega napajanja (glejte tehnične podatke)

Oprema, ki deluje z velikim tokom, lahko zaradi primarnega toka, ki ga črpa iz električnega omrežja, vpliva na kakovost električnega omrežja. Zato lahko za nekatere vrste opreme (glejte tehnične podatke) veljajo omejitve priključne moči ali zahteve glede najvišje dovoljene omrežne impedance (Znav.) ali najmanjše napajalne zmogljivosti (Ssc) na priključnem mestu na javno omrežje (priključni točki, PCC). V tem primeru je odgovornost namestitvenega osebja ali uporabnika opreme, da po posvetu z distributerjem električne energije po potrebi zagotovi možnosti za priključitev opreme. V primeru motenj bo morda treba sprejeti nadaljnje previdnostne ukrepe, na primer filtriranje omrežnega napajanja.

Prav tako je treba razmisljiti o možnosti zaščite napajalnega kabla.

Za več informacij glejte razdelek: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE.

## 1.7.4 Previdnostni ukrepi glede kablov

Za zmanjšanje vpliva elektromagnetnega polja sledite naslednjim navodilom:

- Če je mogoče, ozemljitvene in napajalne kable povežite v snope ter jih zavarujte.
- Kablov nikoli ne speljite okoli svojega telesa.
- Ne zadržujte se med ozemljitvenimi in napajalnimi kabli (oboji naj bodo na isti strani).
- Kabli morajo biti čim kraši in čim bliže eden drugemu ter položeni čim bliže tlom.
- Oprema naj bo nameščena nekoliko dlje od varilnega območja.
- Kabli naj bodo čim dlje od vseh drugih kablov.

## 1.7.5 Ozemljitev

Upoštevajte ozemljitev vseh kovinskih delov v varilni opremi in v neposredni okolici. Ozemljitev je treba izvesti skladno z lokalnimi predpisi.

## 1.7.6 Ozemljitev obdelovanca

Če obdelovanec ni ozemljen zaradi električne varnosti ali svoje velikosti in položaja, lahko z njegovo ozemljitvijo zmanjšate emisije. Pomembno je vedeti, da ozemljitev obdelovanca ne sme niti zvečati tveganja za nezgode uporabnika niti poškodovati druge električne opreme. Ozemljitev je treba izvesti skladno z lokalnimi predpisi.

## 1.7.7 Zaščita

Selektivna zaščita drugih kablov in opreme v okolici lahko zmanjša težave zaradi elektromagnetnih vplivov.

Zaščito vse varilne opreme je mogoče izvesti ob upoštevanju posebnih načinov uporabe.

## 1.8 Razred zaščite IP



**IP23S**

**IP**

- Zaščita ohišja pred dostopom do nevarnih delov s prsti in pred vdorom trdnih delcev s premerom vsaj 12,5 mm
- Zaščita ohišja pred dežjem, ki pada pod kotom 60°
- Zaščita ohišja pred škodljivimi vplivi zaradi vdora vode med mirovanjem premičnih delov opreme.

## 1.9 Odstranjevanje



Električne opreme ne odvrzite med gospodinjske odpadke.

V skladu z evropsko Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi in njenim izvajanjem v skladu z državnimi zakonodajami je treba električno opremo, ki je zaključila svojo uporabno življenjsko dobo, zbirati ločeno in jo poslati v ustrezeni center za predelavo in odstranjevanje. Lastnik opreme se mora pri lokalnih upravnih organih pozanimati o ustreznih pooblaščenih centrih za zbiranje odpadkov. Z izvajanjem te evropske direktive boste varovali okolje in zdravje ljudi.

» Za več informacij obiščite spletno stran.

## 2. NAMESTITEV



Namestitev mora izvesti izključno strokovno usposobljeno osebje, ki ga pooblasti proizvajalec.



Med namestitvijo zagotovite, da je vir napajanja odklopljen z omrežja.



Večkratna priključitev na vire napajanja (zaporedna ali vzporedna) ni dovoljena.

### 2.1 Dvigovanje, prevažanje in raztovarjanje

- Oprema je opremljena z ročajem za prenašanje.
- Oprema ni opremljena z namenskimi dvigalnimi elementi.
- Uporabite viličar in bodite med delom pozorni, da preprečite prevračanje generatorja.



Ne podcenujte teže opreme: glejte tehnične specifikacije.

Visečega tovora ne premikajte ali zaustavljajte nad ljudmi ali predmeti.

Na opremo ne izvajajte prekomernega pritiska.



Enote ne dvigajte za ročaj.

### 2.2 Nameščanje opreme



**Upoštevajte naslednja pravila:**

- Zagotovite preprost dostop do kontrolnikov in priključkov opreme.
- Opreme na postavljajte na zelo utesnjena mesta.
- Opreme ne nameščajte na površine z naklonom več kot 10°.
- Opremo namestite na suho, čisto in ustrezno prezračevano mesto.
- Opremo zaščitite pred dežjem in neposredno sončno svetlobo.

### 2.3 Priključitev



Oprema je opremljena z napajalnim kablom, namenjenim priključitvi na električno omrežje.

Sistem omogoča naslednje vrste napajanja:

- trifazno 400-V

Delovanje opreme je zagotovljeno pri napetostnih odstopanjih do  $\pm 15\%$  glede na nazivno vrednost.



Da preprečite telesne poškodbe ali materialno škodo, morate izbrano omrežno napetost in varovalke preveriti, PREDEN stroj priključite na električno omrežje. Poleg tega preverite, ali je kabel vključen v vtičnico z ozemljitvenim kontaktom.



Opremo je mogoče napajati, če vir napajanja zagotavlja stabilno napajalno napetost  $\pm 15\%$  glede na nazivno napetost, ki jo navaja proizvajalec, v vseh mogočih obratovalnih razmerah in ob največji nazivni moči. Navadno priporočamo uporabo napajalnih enot z dvakratnikom nazivne moči in enofaznim tokom ali 1,5-kratnikom trifaznega napajanja. Ratore se monofase e pari a 1.5 volte se trifase. Priporočljiva je uporaba napajalnih enot z elektronskim krmiljenjem.



Za zaščito uporabnikov mora biti oprema pravilno ozemljena. Napajalno napetost mora zagotavljati ozemljitveni vodnik (rumeno-zelen), ki mora biti priključen na vtičnico z ozemljitvenim kontaktom. Te rumene/zelene žice ni NIKOLI dovoljeno uporabljati z drugimi napetostnimi prevodniki. Prepričajte se, da je uporabljena oprema ozemljena in da so vtičnice v dobrem stanju. Namestite izključno odobrene vtičnice skladno z varnostnimi določili.




Električno priključitev morajo izvesti usposobljeni tehniki s specifičnimi strokovnimi in tehničnimi kvalifikacijami ter skladno z veljavnimi predpisi v državi, kjer je oprema nameščena.

## 2.4 Namestitev

### 2.4.1 Priključitev za varjenje MMA




Na sliki prikazana priključitev omogoča varjenje z obratno polarnostjo.  
Za varjenje s pravilno polarnostjo obrnите priključek.

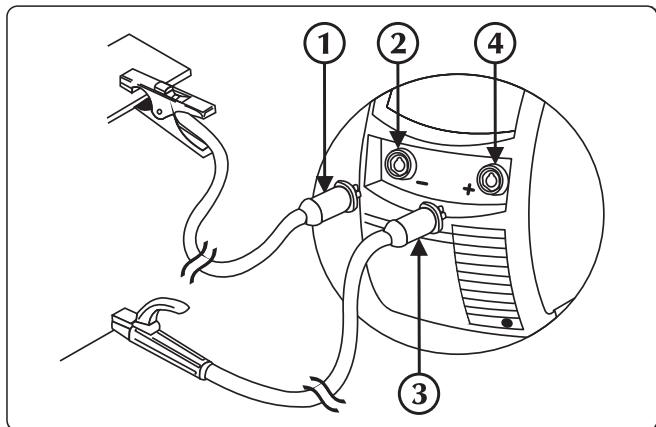

- ① Priključek spone za maso
- ② Negativna napajalna vtičnica (-)
- ③ Priključek spone za elektrodo
- ④ Pozitivna napajalna vtičnica (+)

- ▶ Priključite ozemljitveno sponko na negativni priključek (-) vira napajanja. Vstavite vtič in ga vrtite v desno, dokler niso vsi deli trdno pritrjeni.
- ▶ Priključite držalo za elektrodo na pozitivni priključek (+) vira napajanja. Vstavite vtič in ga vrtite v desno, dokler niso vsi deli trdno pritrjeni.


### 2.4.2 Priključek za OBLOK-ZRAK za odpravo površinskih nepravilnosti

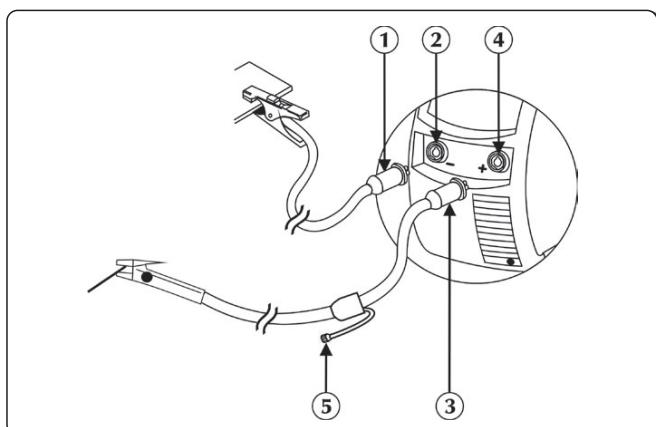

- ① Priključek spone za maso
- ② Negativna napajalna vtičnica (-)
- ③ Priključek spone ARC AIR
- ④ Pozitivna napajalna vtičnica (+)
- ⑤ Priključek cevi za zrak

- ▶ Priključite ozemljitveno sponko na negativni priključek (-) vira napajanja.
- ▶ Priključite priključek kabla spone ARC-AIR na pozitivno vtičnico (+) generatorja.
- ▶ Ločeno priključite priključek na ventilu za zrak na dovod zraka.

### 2.4.3 Priključitev za varjenje TIG

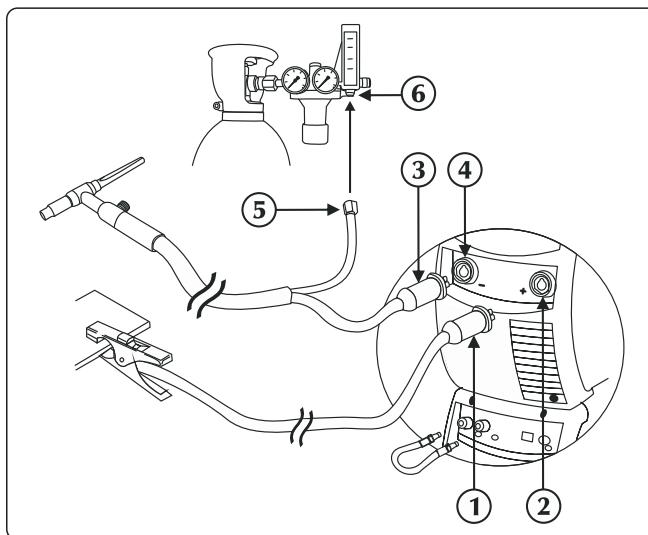

- ① Priključek spone za maso
- ② Pozitivna napajalna vtičnica (+)
- ③ Priključek za gorilnik TIG
- ④ Vtičnica za gorilnik
- ⑤ Priključek za plinsko cev
- ⑥ Redukcijski za tlak

- ▶ Priključite ozemljitveno sponko na pozitivni priključek (+) vira napajanja. Vstavite vtič in ga vrtite v desno, dokler niso vsi deli trdno pritrjeni.
- ▶ Priključite priključek gorilnika TIG na vtičnico za gorilnik vira napajanja. Vstavite vtič in ga vrtite v desno, dokler niso vsi deli trdno pritrjeni.




Pretok zaščitnega plina je mogoče prilagajati z ventilom, ki ga navadno najdete na gorilniku.


- ▶ Ločeno priključite priključek cevke za dovajanje plina v gorilnik na omrežje za plin.
- ▶ Cev za vodo (rdeče barve) gorilnika priključite na hitro vhodno spojko (rdeče barve ) na hladilni enoti.
- ▶ Cev za vodo (modro barve) gorilnika priključite na hitro izhodno spojko (modro barve ) na hladilni enoti.

### 2.4.4 Priključitev za varjenje MIG/MAG

- ▶ Cev za vodo (rdeče barve) gorilnika priključite na hitro vhodno spojko (rdeče barve ) na hladilni enoti.
- ▶ Cev za vodo (modro barve) gorilnika priključite na hitro izhodno spojko (modro barve ) na hladilni enoti.

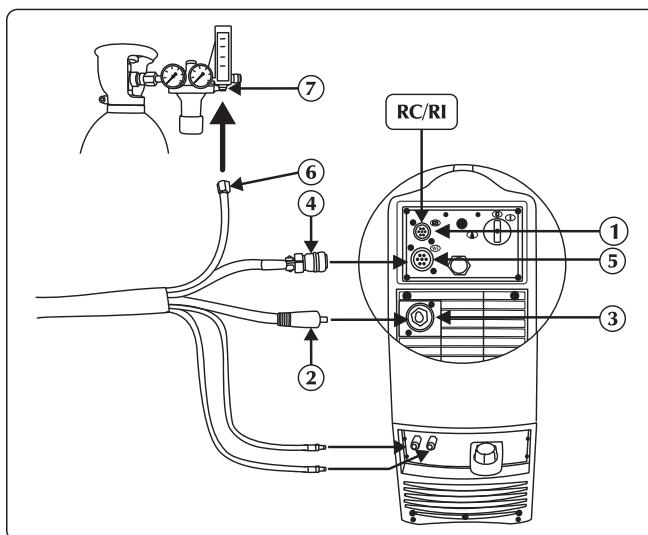


- ① Vhod za signalni kabel (vodilo CAN)
- ② Napajalni kabel
- ③ Pozitivna napajalna vtičnica (+)
- ④ Signalni kabel
- ⑤ Vhod za signalni kabel (CAN-BUS) (Kabelski snop)
- ⑥ Cev za plin
- ⑦ Spojka za dovajanje plina

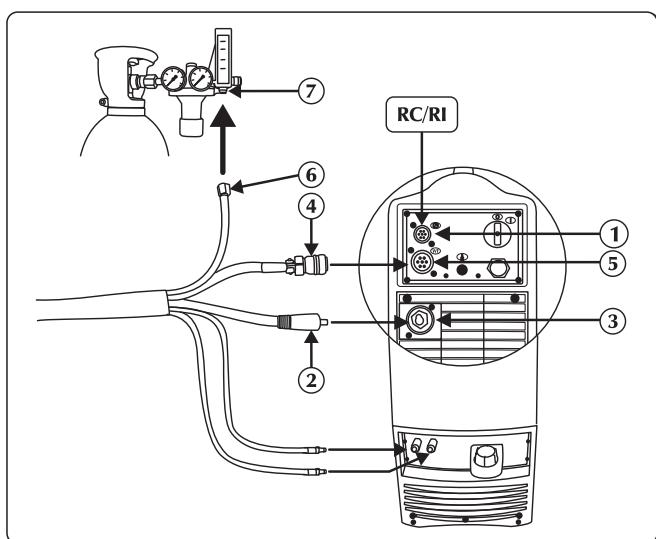


- ① Vhod za signalni kabel (vodilo CAN)
- ② Napajalni kabel
- ③ Pozitivna napajalna vtičnica (+)
- ④ Signalni kabel
- ⑤ Vhod za signalni kabel (CAN-BUS) (Kabelski snop)
- ⑥ Cev za plin
- ⑦ Spojka za dovajanje plina

- Napajalni kabel priključite na ustrezni izhod. Vstavite vtič in ga vrtite v desno, dokler niso vsi deli trdno pritrjeni.
- Signalni kabel priključite na ustrezni priključek. Vstavite priključek in obroček vrtite v desno, dokler niso vsi deli trdno pritrjeni.
- Cev za plin priključite na redukcijski ventil za tlak na jeklenki ali na dovod plina. Prilagodite pretok plina s 10 na 30 l/min.
- Cev za vodo (modre barve) priključite na hitro izhodno spojko (modre barve ) na hladilni enoti.
- Cev za vodo (rdeče barve) priključite na hitro vhodno spojko (rdeče barve ) na hladilni enoti.

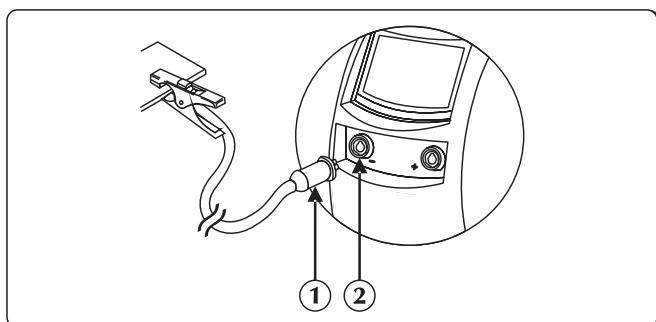

- ① Priključek spone za maso
- ② Negativna napajalna vtičnica (-)

- Priklučite ozemljitveno sponko na negativni priključek (-) vira napajanja. Vstavite vtič in ga vrtite v desno, dokler niso vsi deli trdno pritrjeni.

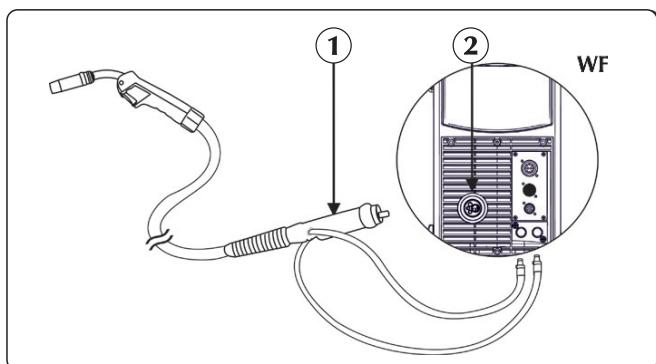


- ① Priključek za gorilnik
- ② Vtičnica za gorilnik

- Cev za vodo (modro barve) gorilnika priključite na hitro izhodno spojko (modro barve ) na hladilni enoti.
- Cev za vodo (rdeče barve) gorilnika priključite na hitro vhodno spojko (rdeče barve ) na hladilni enoti.
- Gorilnik MIG/MAG priključite na osrednji vmesnik, pri čemer mora biti pritrtilni obroček povsem zategnjen.
- Priklučite plinsko cev kabelskega snopa na zadnjo spojko za plin.

### 3. PREDSTAVITEV SISTEMA

#### 3.1 Zadnja plošča

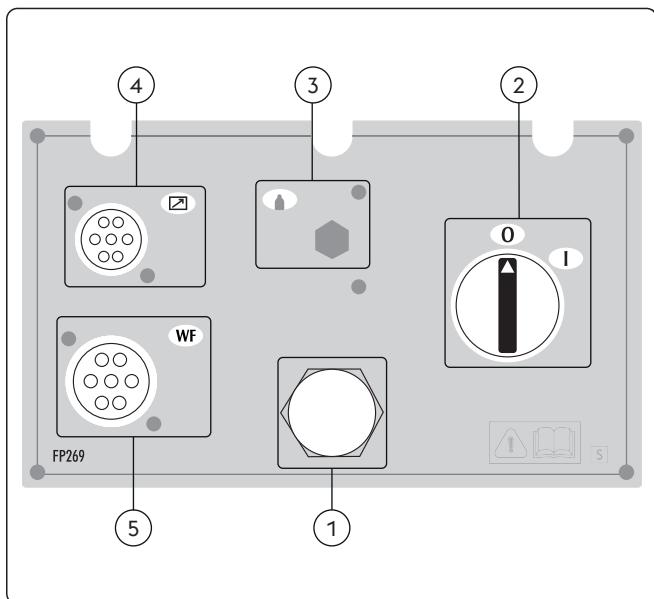

**① Napajalni kabel**

Povezuje sistem z omrežnim napajanjem.

**② Stikalo za vklop/izklop**


Vklopi električno napajanje varilnika.  
Ponuja dva položaja, »O« za izklop in »I« za vklop.

**③ Se ne uporablja**

**④ Vhod za signalni kabel vodilo CAN (RC, RI...)**

**⑤ Vhod za signalni kabel (CAN-BUS) (Kabelski snop)**

#### 3.2 Zadnja plošča

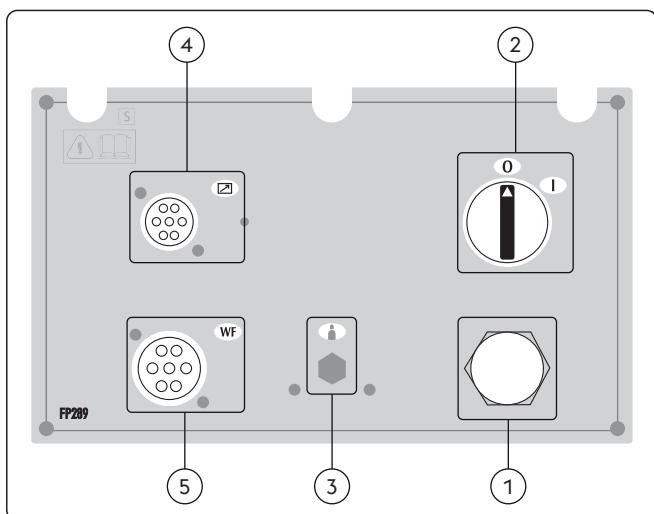

**① Napajalni kabel**

Povezuje sistem z omrežnim napajanjem.

**② Stikalo za vklop/izklop**


Vklopi električno napajanje varilnika.  
Ponuja dva položaja, »O« za izklop in »I« za vklop.

**③ Se ne uporablja**

**④ Vhod za signalni kabel vodilo CAN (RC, RI...)**

**⑤ Vhod za signalni kabel (CAN-BUS) (Kabelski snop)**

#### 3.3 Priključna plošča

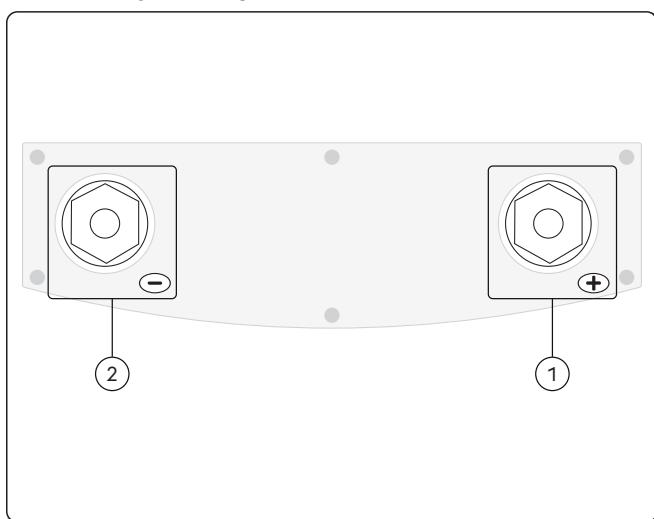


**① Pozitivna napajalna vtičnica (+)**

Postopek MMA:	Priklučitev Elektrodní gorilník
Postopek TIG:	Priklučitev ozemljitvenega kabla

**② Negativna napajalna vtičnica (-)**

Postopek MMA:	Priklučitev ozemljitvenega kabla
Postopek TIG:	Povezava gorilnika
Postopek MIG/MAG:	Priklučitev ozemljitvenega kabla

### 3.4 Prednja upravljalna plošča TERRA NX 400/500 PME

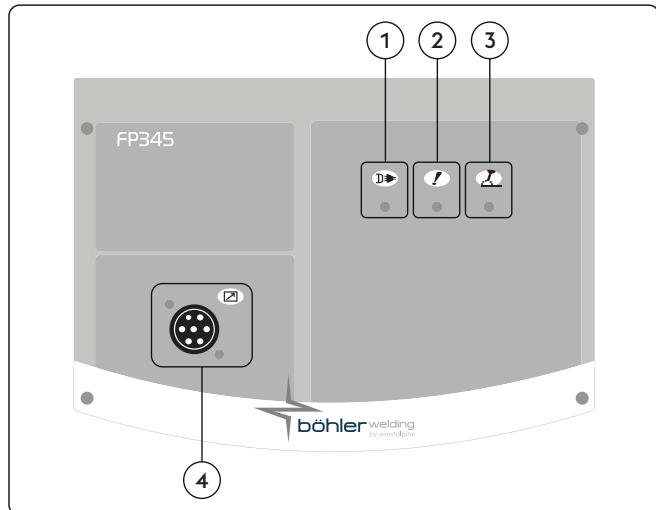

**① LED za napajanje**

Nakazuje, da je oprema priključena na električno omrežje in je vklopljena.

**② LED za splošni alarm**


Nakazuje možen poseg zaščitne opreme, kot je temperaturna zaščita.

**③ LED za delovno moč**

Nakazuje prisotnost napetosti na izhodnih priključkih opreme.

**④ Vhod za signalni kabel vodilo CAN (RC, RI...)**

### 3.5 Prednja upravljalna plošča TERRA NX 320 PME

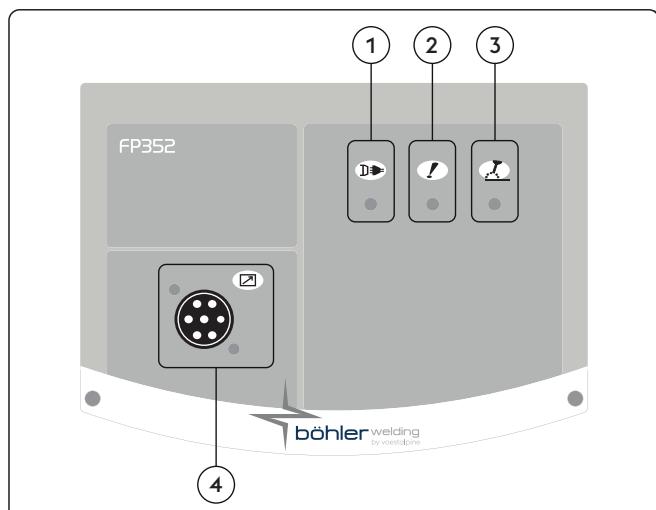

**① LED za napajanje**

Nakazuje, da je oprema priključena na električno omrežje in je vklopljena.

**② LED za splošni alarm**

Nakazuje možen poseg zaščitne opreme, kot je temperaturna zaščita.

**③ LED za delovno moč**

Nakazuje prisotnost napetosti na izhodnih priključkih opreme.

**④ Vhod za signalni kabel vodilo CAN (RC, RI...)**

## 4. VZDRŽEVANJE



Redno vzdrževanje sistema je treba izvesti skladno s proizvajalčevimi navodili. Med delovanjem opreme morajo biti vsa dostopna in delovna vrata ter pokrovi zaprti in zaklenjeni. Sistema ni dovoljeno nikakor spremnjati. Preprečite nabiranje prevodnega prahu v bližini lamel in na njih.



Vsa dela na opremi mora izvajati samo usposobljeno osebje. Popravila ali zamenjave vsakršnih delov sistema s strani nepooblaščenega osebja razveljavijo vsakršno garancijo za izdelek. Popravila ali zamenjave vsakršnih delov sistema naj izvaja samo usposobljeno osebje.



Izklučite električno napajanje pred vsakršnimi deli.

### 4.1 Na viru napajanja izvajajte naslednja redna preverjanja

#### 4.1.1 Berendezés



Očistite notranjost vira napajanja s stisnjениm zrakom pod nizkim tlakom in mehko ščetko. Preverite električne priključke in vse priključne kable.

#### 4.1.2 Vzdrževanje ali zamenjava komponent gorilnika, držal za elektrodo in/ali ozemljitvenih kablov:



Preverite temperaturo komponente in se prepričajte, da ni pregreta.



Vedno nosite rokavice skladno z varnostnimi standardi.



Uporabljajte primerne ključe in orodje.

#### 4.2 Felelősségek



Če zgornjega vzdrževanja ne izvedete, se razveljavlji vsakršna garancija in je proizvajalec oproščen vsakršne odgovornosti. Proizvajalec se odreka vsakršni odgovornosti, če uporabnik ne upošteva teh navodil. V primeru dvomov in/ali težav se lahko kadar koli obrnete na najbližjega serviserja.

## 5. UGOTAVLJANJE IN ODPRAVLJANJE TEŽAV

### Sistem se ne vklopi (zelena LED ne sveti)

#### Vzrok

» Vtičnici ni omrežne napetosti.

#### Rešitev

» Po potrebi preverite in popravite električni sistem.  
» Dela naj izvaja izključno usposobljeno osebje.

» Okvarjen vtič ali kabel

» Zamenjajte okvarjeno komponento.

» Za popravilo sistema se obrnite na najbližjega serviserja.

» Pregorela varovalka na vodu

» Zamenjajte okvarjeno komponento.

» Okvarjeno stikalo za vklop/izklop

» Zamenjajte okvarjeno komponento.

» Za popravilo sistema se obrnite na najbližjega serviserja.

» Povezava med dovodom in generatorjem je neustrezna ali okvarjena.

» Prepričajte se, da so različni deli sistema ustrezno priključeni.

» Okvarjena elektronika

» Za popravilo sistema se obrnite na najbližjega serviserja.

### Ni izhodne moči (sistem ne omogoča varjenja)

#### Vzrok

» Okvarjen sprožilnik na gorilniku

#### Rešitev

» Zamenjajte okvarjeno komponento.

» Za popravilo sistema se obrnite na najbližjega serviserja.

» Sistem se je pregrel (alarm za temperaturo - rumena LED sveti).

» Počakajte, da se sistem ohladi, pri čemer ga ne izklopite.

» Stranski pokrov je odprt ali pa je stikalo vrat okvarjeno.

» Za zagotovitev varnega delovanja mora biti stranski pokrov med varjenjem zaprt.

» Zamenjajte okvarjeno komponento.

» Za popravilo sistema se obrnite na najbližjega serviserja.

» Nepravilna priključitev ozemljitve

» Sistem pravilno ozemljite.

» Glejte odstavek »Namestitev«.

» Omrežna napetost zunaj dovoljenega območja (rumena LED sveti).

» Napajalno napetost vzpostavite v dovoljenem obsegu vira napajanja.

» Sistem pravilno priključite.

» Glejte odstavek »Priklicki«.

» Okvarjen kontaktor

» Zamenjajte okvarjeno komponento.

» Za popravilo sistema se obrnite na najbližjega serviserja.

» Okvarjena elektronika

» Za popravilo sistema se obrnite na najbližjega serviserja.

### Nepravilna izhodna moč

#### Vzrok

» Nepravilna izbira med varjenjem ali okvarjeno izbirno stikalo

#### Rešitev

» Pravilno izberite varilni postopek.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>» Nepravilno nastavljeni parametri ali funkcije</li> <li>» Okvarjen potenciometer/kodirnik za prilagoditev varilnega toka</li> <li>» Omrežna napetost zunaj dovoljenega območja</li> <li>» Nivhodne omrežne faze.</li> <li>» Okvarjena elektronika</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ponastavite sistem in varilne parametre.</li> <li>» Zamenjajte okvarjeno komponento.</li> <li>» Za popravilo sistema se obrnite na najbližjega serviserja.</li> <li>» Sistem pravilno priključite.</li> <li>» Glejte odstavek »Priključki«.</li> <li>» Sistem pravilno priključite.</li> <li>» Glejte odstavek »Priključki«.</li> <li>» Za popravilo sistema se obrnite na najbližjega serviserja.</li> </ul> |
|--|--|

## Napake dovajalnega sistema za žico

### Vzrok

- » Okvarjen sprožilnik na gorilniku
- » Neustrezni ali obrabljeni valji
- » Okvarjen dovajalni sistem za žico
- » Poškodovana obloga gorilnika
- » Ni napajanja dovajalnega sistema za žico.
- » Prepletena žica na vretenu
- » Stopljena šoba gorilnika (zatikanje žice)

### Rešitev

- » Zamenjajte okvarjeno komponento.
- » Za popravilo sistema se obrnite na najbližjega serviserja.
- » Zamenjajte valje.
- » Zamenjajte okvarjeno komponento.
- » Za popravilo sistema se obrnite na najbližjega serviserja.
- » Zamenjajte okvarjeno komponento.
- » Za popravilo sistema se obrnite na najbližjega serviserja.
- » Preverite povezavo z virom napajanja.
- » Glejte odstavek »Priključki«.
- » Za popravilo sistema se obrnite na najbližjega serviserja.
- » Odvozlajte žico ali zamenjajte vreteno za žico.
- » Zamenjajte okvarjeno komponento.

## Nepravilno dovajanje žice

### Vzrok

- » Okvarjen sprožilnik na gorilniku
- » Neustrezni ali obrabljeni valji
- » Okvarjen dovajalni sistem za žico
- » Poškodovana obloga gorilnika
- » Napaka sklopke vretena ali neustrezno nastavljen mehanizem za zaklepanje valjev

### Rešitev

- » Zamenjajte okvarjeno komponento.
- » Za popravilo sistema se obrnite na najbližjega serviserja.
- » Zamenjajte valje.
- » Zamenjajte okvarjeno komponento.
- » Za popravilo sistema se obrnite na najbližjega serviserja.
- » Zamenjajte okvarjeno komponento.
- » Za popravilo sistema se obrnite na najbližjega serviserja.
- » Sprostite sklopko.
- » Zvišajte pritisk zaklepanja valjev.

## Nestabilen oblok

### Vzrok

- » Nezadosten zaščitni plin
- » Vлага v varilnem plinu
- » Neustrezni varilni parametri

### Rešitev

- » Prilagodite pretok plina.
- » Preverite, ali sta difuzor in šoba za plin na gorilniku v dobrem stanju.
- » Vedno uporabljajte kakovostne materiale in izdelke.
- » Zagotovite, da bo sistem za dovajanje plina vedno brezhiben.
- » Skrbno preverite varilni sistem.
- » Za popravilo sistema se obrnite na najbližjega serviserja.

## Premočno brizganje staljenega materiala

### Vzrok

- » Nepravilna dolžina obloka
- » Neustrezni varilni parametri
- » Nezadosten zaščitni plin
- » Nepravilno uravnavanje obloka
- » Neustrezen varilni način.

### Rešitev

- » Zmanjšajte razdaljo med elektrodo in obdelovancem.
- » Znižajte varilno napetost.
- » Znižajte varilno napetost.
- » Prilagodite pretok plina.
- » Preverite, ali sta difuzor in šoba za plin na gorilniku v dobrem stanju.
- » Zvišajte nastavitev ekvivalentne induktivnosti vezja.
- » Zmanjšajte kot gorilnika.

## Nezadostno prodiranje

Vzrok	Rešitev
» Neustrezen varilni način.	» Zmanjšajte hitrost premikanja med varjenjem.
» Neustrezni varilni parametri	» Zvečajte varilni tok.
» Neustrezna elektroda	» Uporabite elektrodo z manjšim premerom.
» Nepravilna priprava roba	» Okrepite posnemanje materiala.
» Nepravilna priključitev ozemljitve	» Sistem pravilno ozemljite. » Glejte odstavek »Namestitev«.
» Preveliki kosi za varjenje.	» Zvečajte varilni tok.

## Prisotnost žlindre

Vzrok	Rešitev
» Nezadostna čistost	» Temeljito očistite obdelovance pred varjenjem.
» Prevelik premer elektrode	» Uporabite elektrodo z manjšim premerom.
» Nepravilna priprava roba	» Okrepite posnemanje materiala.
» Neustrezen varilni način.	» Zmanjšajte razdaljo med elektrodo in obdelovancem. » Redno premikajte gorilnik med celotnim varjenjem.

## Prisotnost volframa

Vzrok	Rešitev
» Neustrezni varilni parametri	» Znižajte varilno napetost. » Uporabite elektrodo z večjim premerom.
» Neustrezna elektroda	» Vedno uporabljajte kakovostne materiale in izdelke. » Elektrodo previdno naostrite.
» Neustrezen varilni način.	» Preprečite stik med elektrodo in staljenim materialom.

## Vdolbine med postopkom

Vzrok	Rešitev
» Nezadosten zaščitni plin	» Prilagodite pretok plina. » Preverite, ali sta difuzor in šoba za plin na gorilniku v dobrem stanju.

## Sprijemanje

Vzrok	Rešitev
» Nepravilna dolžina obloka	» Zvečajte razdaljo med elektrodo in obdelovancem. » Zvišajte varilno napetost.
» Neustrezni varilni parametri	» Zvečajte varilni tok. » Zvišajte varilno napetost.
» Neustrezen varilni način.	» Gorilnik postavite bolj pod kot.
» Preveliki kosi za varjenje.	» Zvečajte varilni tok. » Zvišajte varilno napetost.
» Nepravilno uravnavanje obloka	» Zvišajte nastavitev ekvivalentne induktivnosti vezja.

## Obrobne zajede

Vzrok	Rešitev
» Neustrezni varilni parametri	» Znižajte varilno napetost. » Uporabite elektrodo z manjšim premerom.
» Nepravilna dolžina obloka	» Zmanjšajte razdaljo med elektrodo in obdelovancem. » Znižajte varilno napetost.
» Neustrezen varilni način.	» Med polnjenjem zmanjšajte stransko hitrost oscilacije. » Zmanjšajte hitrost premikanja med varjenjem.
» Nezadosten zaščitni plin	» Uporabljajte pline, ki so primerni za varjene materiale.

**Oksidacija****Vzrok**

» Nezadosten zaščitni plin

**Rešitev**

» Prilagodite pretok plina.  
» Preverite, ali sta difuzor in šoba za plin na gorilniku v dobrem stanju.

**Poroznost****Vzrok**

» Maščobe, premazi, rja ali nečistoče na obdelovancih, ki jih varite.

**Rešitev**

» Temeljito očistite obdelovance pred varjenjem.

» Maščobe, premazi, rja ali nečistoče na polnilnem materialu

» Vedno uporabljajte kakovostne materiale in izdelke.  
» Polnilni material naj bo ves čas v brezhibnem stanju.

» Vлага v polnilnem materialu

» Vedno uporabljajte kakovostne materiale in izdelke.  
» Polnilni material naj bo ves čas v brezhibnem stanju.

» Nepravilna dolžina obloka

» Zmanjšajte razdaljo med elektrodo in obdelovancem.  
» Znižajte varilno napetost.

» Vлага v varilnem plinu

» Vedno uporabljajte kakovostne materiale in izdelke.  
» Zagotovite, da bo sistem za dovajanje plina vedno brezhiben.

» Nezadosten zaščitni plin

» Prilagodite pretok plina.  
» Preverite, ali sta difuzor in šoba za plin na gorilniku v dobrem stanju.

» Staljeni material se prehitro strdi.

» Zmanjšajte hitrost premikanja med varjenjem.  
» Predhodno segrejte obdelovance, ki jih varite.  
» Zvečajte varilni tok.

**Razpoke zaradi vročine****Vzrok**

» Neustrezni varilni parametri

**Rešitev**

» Znižajte varilno napetost.  
» Uporabite elektrodo z manjšim premerom.

» Maščobe, premazi, rja ali nečistoče na obdelovancih, ki jih varite.

» Temeljito očistite obdelovance pred varjenjem.

» Maščobe, premazi, rja ali nečistoče na polnilnem materialu

» Vedno uporabljajte kakovostne materiale in izdelke.  
» Polnilni material naj bo ves čas v brezhibnem stanju.

» Neustrezen varilni način.

» Izvedite pravilno zaporedje postopkov za vrsto spoja, ki ga varite.

» Drugačne lastnosti kosov za varjenje/rezanje

» Pred varjenjem izvedite uskladitev.

**Razpoke zaradi nizkih temperatur****Vzrok**

» Vлага v polnilnem materialu

**Rešitev**

» Vedno uporabljajte kakovostne materiale in izdelke.  
» Polnilni material naj bo ves čas v brezhibnem stanju.

» Edinstvena geometrija spoja, ki ga varite.

» Predhodno segrejte obdelovance, ki jih varite.

» Izvedite naknadno segrevanje.

» Izvedite pravilno zaporedje postopkov za vrsto spoja, ki ga varite.

## 6. NAVODILA ZA UPORABO

### 6.1 Ročno obločno varjenje kovin (MMA)

#### Priprava robov

Za kakovostne varjene spoje je priporočljivo, da delate s čistimi obdelovanci, na katerih ni oksidacije, rje ali nečistoč.

#### Izbira elektrode

Premer uporabljenih elektrode je odvisen od debeline materiala, položaja in vrste zvara ter vrste priprave obdelovanca.

Elektrode z velikim premerom seveda zahtevajo velik tok, pri čemer je tudi segrevanje med varjenjem močno.

Vrsta premaza	Lastnost	Uporaba
Rutilna	Preprosta uporaba	Vsi položaji
Kislinska	Velika hitrost taljenja	Plosko
Osnovna	Kakovostni zvari	Vsi položaji

#### Izbira varilnega toka

Razpon varilnega toka glede na uporabljeno vrsto elektrode opredeli proizvajalec, navadno je naveden na embalaži elektrode.

#### Vžig in ohranjanje obloka


Električni oblok sprožimo s potegom konice elektrode po obdelovancu, ki je povezan z ozemljitvenim kablom. Ko se oblok vžge, pa ga ohranimo s hitrim umikom elektrode na običajno varilno razdaljo.

Na splošno je za izboljšanje vžiga obloka potreben večji začetni tok, da se konica elektrode nenadoma segreje in pomaga obloku pri vžigu (vroči zagon).

Ko se oblok vžge, se osrednji del elektrode začne topiti, pri čemer nastanejo drobne kapljice, ki se prek obloka prenašajo v staljeni material zvara na površini obdelovanca.

Zunanja obloga elektrode se pri tem porablja, kar ustvarja zaščitni plin za staljeni material in zagotavlja visoko kakovost zvara. Da kapljice staljenega materiala ne bi ugasile obloka zaradi kratkega stika in sprrijemanja elektrode s staljenim materialom zaradi njene bližine, je za preprečitev nastajajočega kratkega stika potrebno zvečanje varilnega toka (moč obloka).

Če se elektroda oprijema obdelovanca, je treba kratkostični tok čim bolj zmanjšati (preprečevanje sprrijemanja).

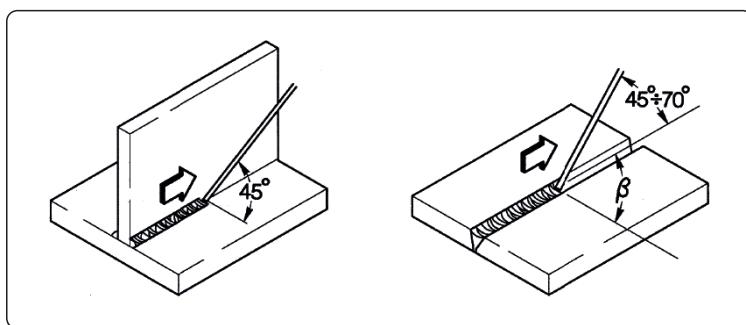

#### Izvedba varjenja

Varilni položaj se spreminja glede na število korakov. Elektrodo navadno premikamo oscilirajoče in jo zaustavljamo ob robovih kotnega zvara, tako da preprečimo prekomerno nabiranje polnilnega materiala na sredini.

#### Odstranjevanje žlindre

Varjenje s prekritimi elektrodami zahteva odstranjevanje žlindre po vsakem koraku.

Žlindro odstranimo z majhnim kladivom ali ščetko.

### 6.2 Varjenje TIG (neprekinjen oblok)

#### Opis

Varjenje TIG (z volframovim inertnim plinom) temelji na prisotnosti električnega obloka, ki se vžge med negorljivo elektrodo (čisti volfram ali volframova zlitina s približnim tališčem 3370 °C) in obdelovancem. Atmosfera z inertnim plinom (argonom) ščiti staljeni material.


Za preprečitev nevarne prisotnosti volframa v zvaru elektroda nikoli ne sme priti v stik z obdelovancem. Zato je vir napajanja za varjenje navadno opremljen s sistemom za vžig obloka, ki ustvarja visokofrekvenčno, visokonapetostno razelektritev med konico elektrode in obdelovancem. Zahvaljujoč električni iskri, ki ionizira plinsko atmosfero, se varilni oblok vžge brez stika med elektrodo in obdelovancem.

Mogoča je tudi drugačna vrsta zagona z zmanjšano prisotnostjo volframa: zagon z dvigom, ki ne zahteva visoke frekvence, ampak samo začetni kratki stik z majhnim tokom med elektrodo in obdelovancem. Ko elektrodo dvignemo, se vzpostavi oblok in tok se krepi, dokler ne doseže nastavljene varilne vrednosti.

Za izboljšanje kakovosti polnjenja na koncu zvara je pomembno skrbno nadzirati upadanje toka, zato je potrebno, da plin nekaj sekund še vedno teče v staljeni material, ko oblok že ugasne.

V številnih obratovalnih razmerah je uporabno, če lahko uporabimo dve predhodni nastaviti varilnega toka in če lahko med njima preprosto preklapljam (DVOSTOPENJSKI postopek).


## Varilna polarnost

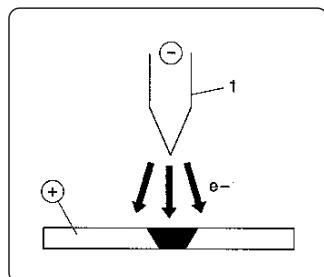

### D.C.S.P. (neposredna polarnost z enosmernim tokom)

To je najbolj uporabljeni polarnost, ki zagotavlja omejeno obrabo elektrode (1), saj je 70 % vročine osredotočene v anodi (obdelovancu).


Ozke in globoke bazene staljenega materiala dobimo s hitrim premikanjem in dovajanjem malo toplote.

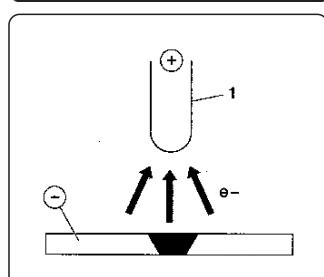

### D.C.R.P. (obratna polarnost z enosmernim tokom)

Obratna polarnost se uporablja za varjenje zlitin, prekritih s slojem refraktarnega oksida z višjim tališčem v primerjavi s kovino.

Velikega toka ni dovoljeno uporabiti, saj bi povzročil prekomerno obrabo elektrode.

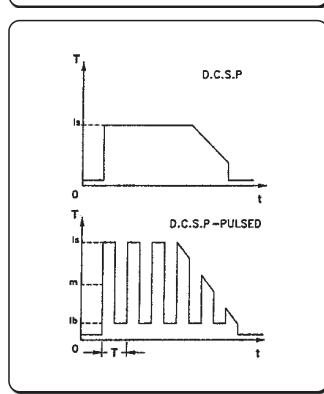

### Impulzna D.C.S.P. (impulzna neposredna polarnost z enosmernim tokom)

Uporaba impulznega enosmernega toka omogoča boljši nadzor nad staljenim materialom in globino taljenja v določenih okoliščinah.

Staljeni material nastane z vršnimi impulzi ( $I_p$ ), osnovni tok ( $I_b$ ) pa ohrani oblok. Ta način delovanja omogoča varjenje tanjših kovinskih plošč z manj deformacijami, boljšim oblikovanjem ter posledično manj nevarnosti pojava razpok zaradi vročine in prodiranja plina. Z zvišanjem frekvence (MF) se oblok zoži, postane močneje koncentriran, stabilnejši, kakovost varjenja na tanki pločevini pa je še višja.

## Lastnosti TIG zvarov

Postopek TIG je visoko učinkovit pri varjenju ogljikovega jekla in jeklenih zlitin, pri prvem varjenju cevi in varjenju povsod, kjer je videz pomemben.

Obvezna je neposredna polarnost (D.C.S.P.).

## Priprava robov


Zahtevana sta temeljito čiščenje in priprava robov.

## Izbira in priprava elektrode

Svetujemo vam uporabo torijevih volframovih elektrod (2 % torija - rdeče) ali alternativno cerijevih ali lantanovih elektrod z naslednjimi premeri:

Razpon toka			Elektrode	
(DC-)	(DC+)	(AC)	$\emptyset$	$\alpha$
3-20 A	-	3-20 A	0,5 mm	30°
15-80 A	-	20-30 A	1,0 mm	30-60°
70-150 A	10-20 A	30-80 A	1,6 mm	60-90°
150-250 A	15-30 A	60-130 A	2,4 mm	90-120°
250-400 A	25-40 A	100-180 A	3,2 mm	120-150°
400-500 A	40-55 A	160-240 A	4,0 mm	150-180°
500-750 A	55-80 A	190-300 A	4,8 mm	150-180°
750-110 A	80-125 A	325-450 A	6,4 mm	150-180°

Elektroda mora biti naostrena, kot je prikazano na sliki.

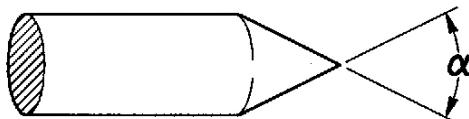

### **Polnilni material**

Polnilne palice morajo imeti mehanske lastnosti, primerljive z osnovno kovino.

Ne uporabljajte trakov iz osnovne kovine, saj lahko vsebujejo nečistoče, ki nastanejo med delom, te pa lahko neugodno vplivajo na kakovost zvarov.

### **Zaščitni plin**


Navadno se uporablja čisti argon (99,99 %).

<b>Razpon toka</b>			<b>Plin</b>	
<b>(DC-)</b>	<b>(DC+)</b>	<b>(AC)</b>	<b>Šoba</b>	<b>Pretok</b>
3-20 A	-	3-20 A	n° 4	5-6 l/min
15-80 A	-	20-30 A	n° 5	6-8 l/min
70-150 A	10-20 A	30-80 A	n° 6	7-10 l/min
150-250 A	15-30 A	60-130 A	n° 7	8-12 l/min
250-400 A	25-40 A	100-180 A	n° 8	10-14 l/min
400-500 A	40-55 A	160-240 A	n° 8	12-16 l/min
500-750 A	55-80 A	190-300 A	n° 10	15-20 l/min
750-110 A	80-125 A	325-450 A	n° 12	20-25 l/min

## **6.3 Neprekinjeno varjenje z žico (MIG/MAG)**

### **Uvod**

Sistem MIG obsega vir napajanja z enosmernim tokom, sistem za dovajanje žice, vreteno za žico, gorilnik in plin.

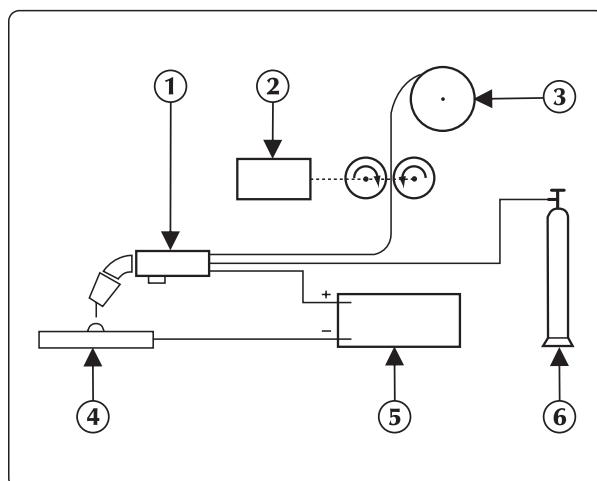

### **Sistem za ročno varjenje MIG**

Tok se v oblok prenaša prek taljive elektrode (žica je priključena na pozitivni pol);

Med tem postopkom se staljena kovina prenaša na obdelovanec prek obloka.


Samodejno dovajanje neprekinjenega polnilnega materiala, tj. elektrode (žice), je potrebno za nadomeščanje žice, ki se je med varjenjem stalila.

1. Gorilnik
2. Podajalnik žice
3. Varilna žica
4. Obdelovanec za varjenje
5. Generator
6. Jeklenka

## Metode

Pri varjenju MIG sta prisotna dva glavna mehanizma prenosa kovine, ki ju je mogoče razvrstiti skladno z načinom, na katerega se kovina prenaša z elektrode na obdelovanec.

Prvi, ki se imenuje »KRATKI OBLOK«, proizvaja majhno količino staljenega materiala, ki se hitro struje, pri čemer se kovina z elektrode na obdelovanec prenaša zgolj kratek čas, ko je elektroda v stiku s staljenim materialom. V tem času elektroda pride v neposreden stik s staljenim materialom, pri čemer ustvarja kratki stik, ki tali žico, pri čemer se prekinja. Oblok se nato znova vklopi in cikel se ponovi.

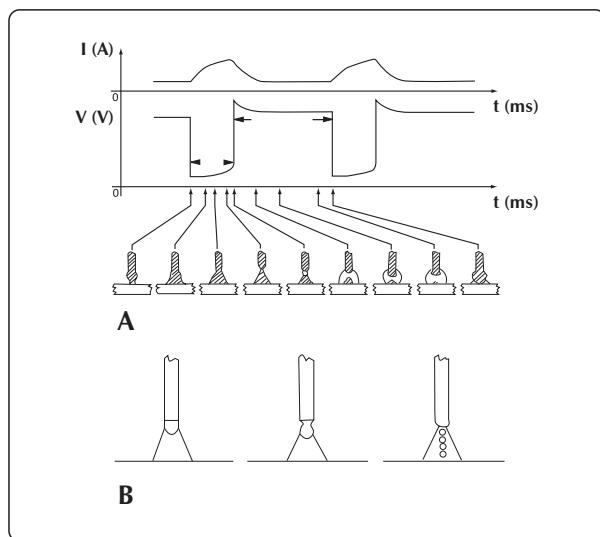

## Varjenje s KRATKIM ciklom in RAZPRŠENIM OBLOKOM

Še en mehanizem prenosa kovine se imenuje metoda z »RAZPRŠENIM OBLOKOM«, kjer prenos kovine poteka v obliki zelo majhnih kapljic, ki nastajajo na konici žice in od tam odpadajo, pri čemer se prenašajo v zvar prek obloka.

## Varilni parametri

Vidnost obloka zmanjšuje potrebo, da bi moral uporabnik strogo upoštevati nastavitevne preglednice, saj lahko neposredno nadzira staljeni material.

- Napetost neposredno vpliva na videz zvara, vendar pa se lahko mere zvara spreminja glede na zahteve, tako da gorilnik ročno premikamo, da s stalno napetostjo dobimo spremenljive količine odloženega materiala.
- Hitrost dovajanja žice je sorazmerna z varilnim tokom.

Naslednji slike prikazujeta razmerja med različnimi varilnimi parametri.


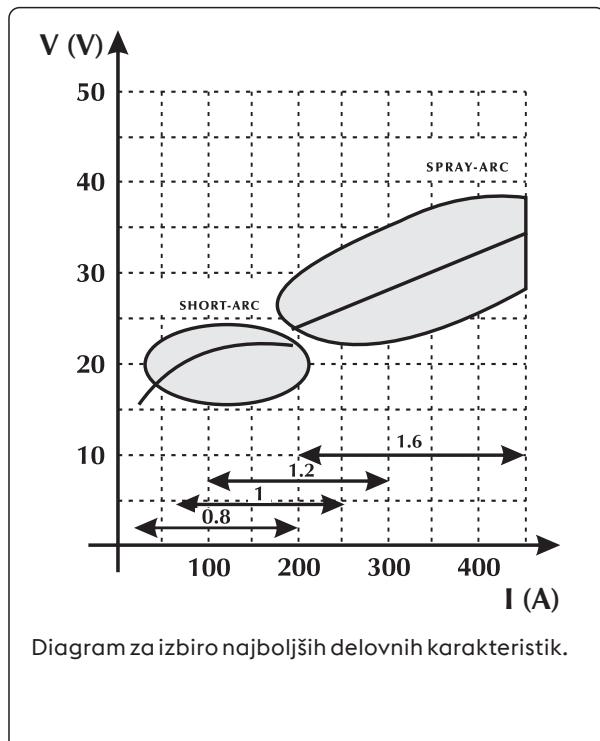


Diagram za izbiro najboljših delovnih karakteristik.

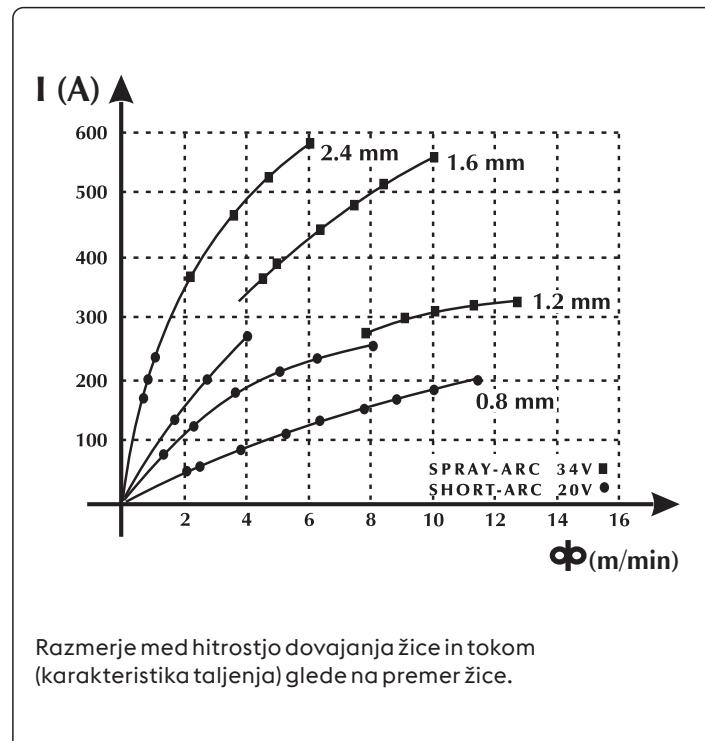

Razmerje med hitrostjo dovajanja žice in tokom (karakteristika taljenja) glede na premer žice.

Vodnik za izbiro varilnih parametrov glede na najpogostejše vrste uporabe in najpogosteje uporabljene žice

Napetost Oblok


$\varnothing 0,8\text{ mm}$

$\varnothing 1,0\text{-}1,2\text{ mm}$

$\varnothing 1,6\text{ mm}$


$\varnothing 2,4\text{ mm}$

**16V - 22V**  
**KRATKI OBLOK**

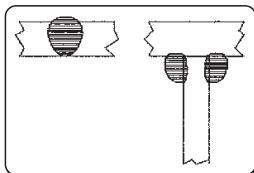


**60 - 160 A**

Nizka stopnja  
prodiranja za tanke  
materiale

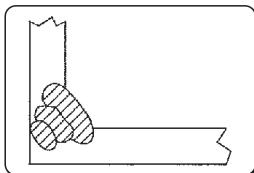

**100 - 175 A**

Dobro prodiranje in  
nadzor na taljenjem

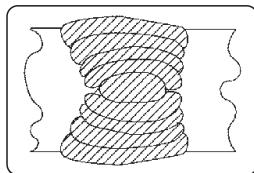

**120 - 180 A**


Dobro plosko in  
navpično varjenje  
taljenje



**150 - 200 A**


Neuporabljen

**24V - 28V**  
**GLOBULARNI**  
**OBLOK**  
(Prehodno območje)

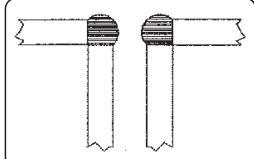


**150 - 250 A**

Samodejno varjenje s  
polnjenjem vdolbin

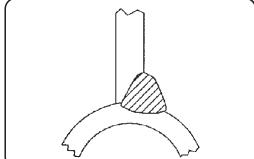

**200 - 300 A**

Samodejno  
visokonapetostno  
varjenje

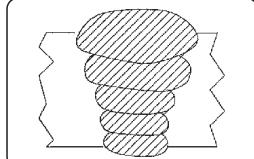

**250 - 350 A**


Samodejno varjenje  
navzdol



**300 - 400 A**


Neuporabljen

**30V - 45V**  
**RAZPRŠENIM**  
**OBLOKOM**

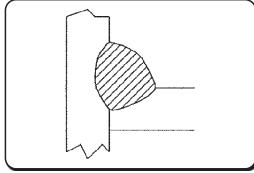


**150 - 250 A**

Nizko prodiranje s  
prilagoditvijo na 200 A

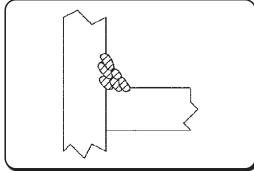


**200 - 350 A**

Samodejno varjenje v  
več korakih

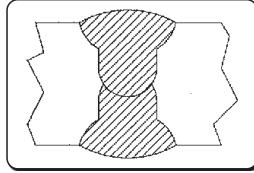

**300 - 500 A**


Dobro prodiranje  
navzdol

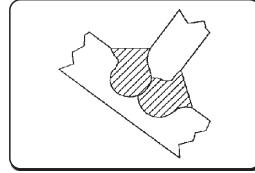

**500 - 750 A**


Dobro prodiranje,  
izrazito odlaganje na  
debelih materialih

## Unalloyed steel

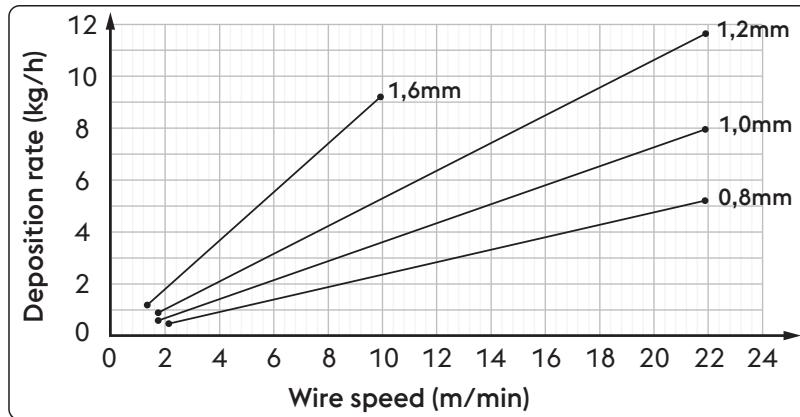


Ø	Wire speed	Deposition rate
0,8 mm	2,0 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	5,3 kg/h
1,0 mm	1,6 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	8,1 kg/h
1,2 mm	1,6 m/min	0,9 kg/h
	22,0 m/min	11,7 kg/h
1,6 mm	1,2 m/min	1,1 kg/h
	10,0 m/min	9,4 kg/h

## High alloyed steel

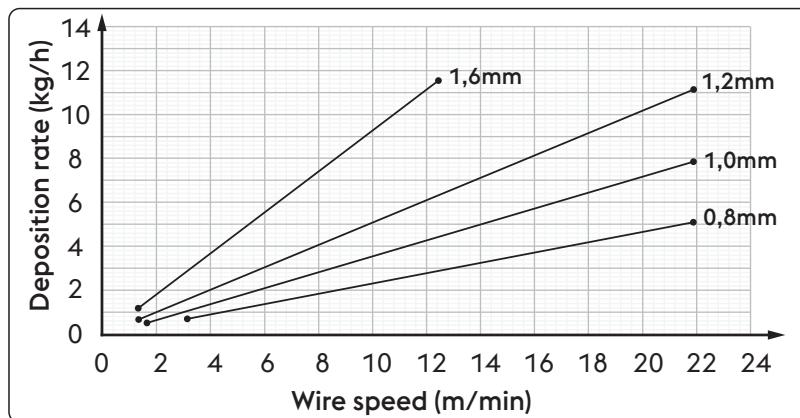

Ø	Wire speed	Deposition rate
0,8 mm	2,0 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	5,3 kg/h
1,0 mm	1,6 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	8,1 kg/h
1,2 mm	1,6 m/min	0,9 kg/h
	22,0 m/min	11,7 kg/h
1,6 mm	1,2 m/min	1,1 kg/h
	10,0 m/min	9,4 kg/h

## Aluminum alloy

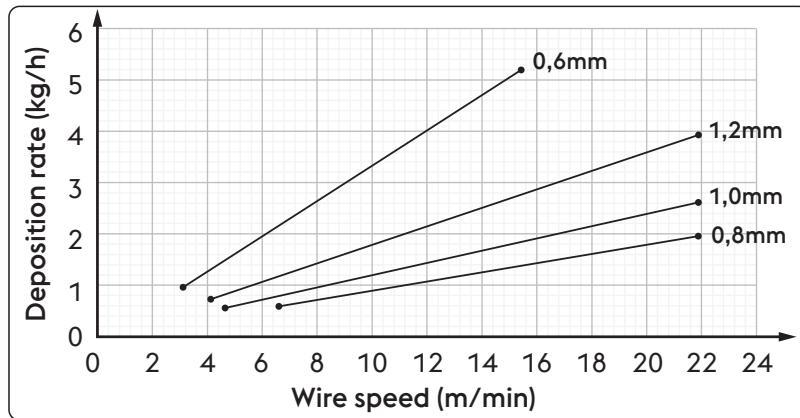

Ø	Wire speed	Deposition rate
0,8 mm	6,5 m/min	0,6 kg/h
	22,0 m/min	2,0 kg/h
1,0 mm	4,5 m/min	0,5 kg/h
	22,0 m/min	2,6 kg/h
1,2 mm	4,0 m/min	0,7 kg/h
	22,0 m/min	4,0 kg/h
1,6 mm	3,0 m/min	0,9 kg/h
	15,5 m/min	5,2 kg/h

**Plini**

Varjenje MIG/MAG večinoma opredeljuje vrsta uporabljenega plina: inertni za varjenje MIG (kovinski inertni plin), aktivni za varjenje MAG (kovinski aktivni plin).

**- Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>)**

Če kot zaščitni plin uporabljamo CO<sub>2</sub>, pridobimo dobro prodiranje in nizke obratovalne stroške ter veliko hitrost dovajanja in dobre mehanske lastnosti. Po drugi strani pa uporaba plina ustvarja občutne težave s končno kemijsko sestavo zvarov, saj se pojavi izguba elementov, ki so nagnjeni k oksidaciji, hkrati pa se staljeni material obogati z ogljikom.

Varjenje s čistim CO<sub>2</sub> povzroči tudi druge težave, kot sta prekomerno brizganje in pojav poroznosti zaradi ogljikovega monoksida.

**- Argon**

Čist inertni plin se uporablja pri varjenju lahkih zlitin, pri varjenju krom-nikljevega nerjavnega jekla pa se prednostno uporablja argon z dodatkom kisika in CO<sub>2</sub> v deležu 2 %, saj to pripomore k stabilnosti obloka in izboljša obliko zvara.

**- Helij**

Ta plin se uporablja kot alternativa argonu in omogoča globlje prodiranje (v debele materiale) ter hitrejše dovajanje žice.

**- Mešanica argona in helija**

Zagotavlja stabilnejši oblok od čistega helija in boljše prodiranje ter hitrost premikanja od argona.

**- Mešanica argona in CO<sub>2</sub> ter argona, CO<sub>2</sub> in kisika**

Ti mešanici se uporabljalata pri varjenju železnih kovin, zlasti v načinu delovanja s KRATKIM OBLOKOM, saj izboljšata dovajanje specifične topote.

Uporabljalata se lahko tudi pri RAZPRŠENEM OBLOKU.

Navadno mešanica vsebuje delež CO<sub>2</sub> od 8% do 20 % in približno 5 % O<sub>2</sub>.

Glejte navodila za uporabo sistema.

Unalloyed steel / High alloyed steel		Aluminum alloy	
Razpon toka	Pretok plina	Razpon toka	Pretok plina
3-50 A	10-12 l/min	3-50 A	10-12 l/min
30-100 A	10-14 l/min	30-100 A	10-15 l/min
75-150 A	12-16 l/min	75-150 A	12-18 l/min
150-250 A	14-18 l/min	150-250 A	14-22 l/min
250-400 A	16-20 l/min	250-400 A	16-25 l/min
400-500 A	18-22 l/min	400-500 A	18-30 l/min

## 7. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Električne značilnosti <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Napajalna napetost U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC) *	-/-	mΩ
Počasna linijska varovalka	25	A
Komunikacijsko vodilo	DIGITALNO	
Največja vhodna moč	16.2	kVA
Največja vhodna moč	10.9	kW
Vhodna moč v neaktivnem stanju	35	W
Faktor moči (PF)	0.68	
Učinkovitost ( $\mu$ )	88	%
Cos φ	0.99	
Najv. vhodni tok I1najv.	23.2	A
Efektivni tok I1ef.	16.5	A
Razpon nastavitev	3÷320	A
Napetost odprtrega tokokroga Uo (MMA)	61	Vdc
Napetost odprtrega tokokroga Uo (MIG/MAG)	61	Vdc

\* Ta oprema je skladna s standardom EN / IEC 61000-3-11.

\* Ta oprema ni skladna s standardom EN / IEC 61000-3-12. Če je priključena na javno nizkonapetostno omrežje, je odgovornost namestitvenega osebja ali uporabnika opreme, da po posvetu z distributerjem električne energije po potrebi zagotovi možnosti za priključitev opreme (Glejte razdelek »Elektromagnetna polja in motnje« - »Razvrstitev elektromagnetne združljivosti naprav skladno s standardom EN 60974-10/A1:2015«).

Obratovalni faktor <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Obratovalni faktor MMA (40°C) (X=50%)	300	A
(X=60%)	290	A
(X=100%)	250	A
Obratovalni faktor MMA (25°C) (X=80%)	300	A
(X=100%)	290	A
Obratovalni faktor MIG/MAG (40°C) (X=50%)	320	A
(X=60%)	310	A
(X=100%)	260	A
Obratovalni faktor MIG/MAG (25°C) (X=90%)	320	A
(X=100%)	310	A

Fizične značilnosti <b>TERRA NX 320 PME</b>		U.M.
Razred zaščite IP	IP23S	
Izolacijski razred	H	
Mere (D x G x V)	620x240x460	mm
Teža	20.2	Kg
Razdelek napajalni kabel	4x2.5	mm <sup>2</sup>
Dolžina napajalnega kabla	5	m
Proizvodni standardi	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

**Električne značilnosti**
**TERRA NX 400 PME**
**U.M.**

Napajalna napetost U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC)*	-/-	mΩ
Počasna linijska varovalka	30	A
Komunikacijsko vodilo	DIGITALNO	
Največja vhodna moč	22.0	kVA
Največja vhodna moč	16.2	kW
Vhodna moč v neaktivnem stanju	33	W
Faktor moči (PF)	0.74	
Učinkovitost ( $\mu$ )	89	%
Cos φ	0.99	
Najv. vhodni tok I1najv.	31.5	A
Efektivni tok I1ef.	22.3	A
Razpon nastavitev	3÷400	A
Napetost odprtrega tokokroga Uo (MMA)	61	Vdc
Napetost odprtrega tokokroga Uo (MIG/MAG)	61	Vdc

\* Ta oprema je skladna s standardom EN / IEC 61000-3-11, če je najvišja dovoljena impedanca na stiku z javnim omrežjem (priključni točki, PCC) nižja ali enaka vrednosti Znajv. Če je priključena na javno nizkonapetostno omrežje, je odgovornost namestitvenega osebja ali uporabnika opreme, da po posvetu z distributerjem električne energije po potrebi zagotovi možnosti za priključitev opreme

\* Ta oprema ni skladna s standardom EN / IEC 61000-3-12. Če je priključena na javno nizkonapetostno omrežje, je odgovornost namestitvenega osebja ali uporabnika opreme, da po posvetu z distributerjem električne energije po potrebi zagotovi možnosti za priključitev opreme (Glejte razdelek »Elektromagnetna polja in motnje« - »Razvrstitev elektromagnetne združljivosti naprav skladno s standardom EN 60974-10/A1:2015«).

**Obratovalni faktor**
**TERRA NX 400 PME**
**U.M.**

Obratovalni faktor MMA (40°C)		
(X=50%)	400	A
(X=60%)	360	A
(X=100%)	340	A
Obratovalni faktor MMA (25°C)		
(X=80%)	400	A
(X=100%)	360	A
Obratovalni faktor MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	400	A
(X=60%)	360	A
(X=100%)	340	A
Obratovalni faktor MIG/MAG (25°C)		
(X=80%)	400	A
(X=100%)	360	A

**Fizične značilnosti**
**TERRA NX 400 PME**
**U.M.**

Razred zaščite IP	IP23S	
Izolacijski razred	H	
Mere (D x G x V)	620x240x460	mm
Teža	22.5	Kg
Razdelek napajalni kabel	4x4	mm <sup>2</sup>
Dolžina napajalnega kabla	5	m
Proizvodni standardi	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

Električne značilnosti <b>TERRA NX 500 PME</b>		U.M.
Napajalna napetost U1 (50/60 Hz)	3x400 ( $\pm 15\%$ )	Vac
Zmax (@PCC) *	-/-	mΩ
Počasna linijska varovalka	40	A
Komunikacijsko vodilo	DIGITALNO	
Največja vhodna moč	29.7	kVA
Največja vhodna moč	22.2	kW
Vhodna moč v neaktivnem stanju	34	W
Faktor moči (PF)	0.74	
Učinkovitost ( $\mu$ )	90	%
Cos $\varphi$	0.99	
Najv. vhodni tok I1najv.	42.1	A
Efektivni tok I1ef.	29.7	A
Razpon nastavitev	3÷500	A
Napetost odprtrega tokokroga Uo (MMA)	61	Vdc
Napetost odprtrega tokokroga Uo (MIG/MAG)	61	Vdc

\* Ta oprema je skladna s standardom EN / IEC 61000-3-11, če je najvišja dovoljena impedanca na stiku z javnim omrežjem (priključni točki, PCC) nižja ali enaka vrednosti Znajv. Če je priključena na javno nizkonapetostno omrežje, je odgovornost namestitvenega osebja ali uporabnika opreme, da po posvetu z distributerjem električne energije po potrebi zagotovi možnosti za priključitev opreme

\* Ta oprema ni skladna s standardom EN / IEC 61000-3-12. Če je priključena na javno nizkonapetostno omrežje, je odgovornost namestitvenega osebja ali uporabnika opreme, da po posvetu z distributerjem električne energije po potrebi zagotovi možnosti za priključitev opreme (Glejte razdelek »Elektromagnetna polja in motnje« - »Razvrstitev elektromagnetne združljivosti naprav skladno s standardom EN 60974-10/A1:2015«).

Obratovalni faktor <b>TERRA NX 500 PME</b>		U.M.
Obratovalni faktor MMA (40°C)		
(X=50%)	500	A
(X=60%)	470	A
(X=100%)	420	A
Obratovalni faktor MMA (25°C)		
(X=80%)	500	A
(X=100%)	470	A
Obratovalni faktor MIG/MAG (40°C)		
(X=50%)	500	A
(X=60%)	470	A
(X=100%)	420	A
Obratovalni faktor MIG/MAG (25°C)		
(X=80%)	500	A
(X=100%)	470	A

Fizične značilnosti <b>TERRA NX 500 PME</b>		U.M.
Razred zaščite IP	IP23S	
Izolacijski razred	H	
Mere (D x G x V)	620x240x460	mm
Teža	27.3	Kg
Razdelek napajalnega kabla	4x6	mm <sup>2</sup>
Dolžina napajalnega kabla	5	m
Proizvodni standardi	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN 60974-10/A1:2015	

## 8. SPECIFIKACIJE PLOŠČE

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
TERRA NX 320 PME		N°		
EN 60974-1/A1:2019 IEC 60974-10/A1:2015 Class A				
3A/10.0V - 320A/30.0V				
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	320A	310A
		U <sub>2</sub>	30.0V	29.5V
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	300A	290A
		U <sub>2</sub>	32.0V	31.6V
3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub> 400V	I <sub>1max</sub>	23.2A	I <sub>1eff</sub> 16.5A
IP 23 S				

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
TERRA NX 400 PME		N°		
EN 60974-1/A1:2019 IEC 60974-10/A1:2015 Class A				
3A/14.0V - 400A/34.0V				
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	400A	360A
		U <sub>2</sub>	34.0V	32.0V
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	400A	360A
		U <sub>2</sub>	36.0V	34.4V
3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub> 400V	I <sub>1max</sub>	31.5A	I <sub>1eff</sub> 22.3A
IP 23 S				

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio,19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
TERRA NX 500 PME		N°		
EN 60974-1/A1:2019 IEC 60974-10/A1:2015 Class A				
3A/14.0V - 500A/39.0V				
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	500A	470A
		U <sub>2</sub>	39.0V	37.5V
	---	X (40°C)	50%	60%
	U <sub>0</sub> 61V	I <sub>2</sub>	500A	420A
		U <sub>2</sub>	40.0V	38.8V
3~ 50/60 Hz	U <sub>1</sub> 400V	I <sub>1max</sub>	42A	I <sub>1eff</sub> 29.7A
IP 23 S				

## 9. POMEN TIPSKE PLOŠČICE NA VIRU NAPAJANJA

1	2				
3	4				
5	6				
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
7	9	11			
		12	15	16	17
8	10	13	15A	16A	17A
		14	15B	16B	17B
18	19	20	21		
22		UK CA	CE	ER	MADE IN ITALY




CE Izjava o skladnosti EU  
 EAC Izjava o skladnosti EAC  
 UKCA Izjava o skladnosti UKCA


- 1 Blagovna znamka
- 2 Ime in naslov proizvajalca
- 3 Model stroja
- 4 Serijska št.  
**X~~XX~~XXXXXXXXXX** Leto izdelave
- 5 Simbol varilne enote
- 6 Sklic na proizvodne standarde
- 7 Simbol varilnega postopka
- 8 Simbol za opremo, ki je primerna za uporabo v okoljih, kjer je prisotno povečano tveganje električnega udara
- 9 Simbol varilnega toka
- 10 Nazivna napetost brez obremenitve
- 11 Razpon med najmanjšim in največjim tokom ter ustreznata napetost ob običajni obremenitvi
- 12 Simbol za cikel s prekinitvami
- 13 Simbol nazivnega varilnega toka
- 14 Simbol nazivne varilne napetosti
- 15 Vrednosti cikla s prekinitvami
- 16 Vrednosti cikla s prekinitvami
- 17 Vrednosti cikla s prekinitvami
- 18 Vrednosti nazivnega varilnega toka
- 19 Vrednosti nazivnega varilnega toka
- 20 Vrednosti nazivnega varilnega toka
- 21 Vrednosti napetosti ob običajni obremenitvi
- 22 Vrednosti napetosti ob običajni obremenitvi
- 23 Vrednosti napetosti ob običajni obremenitvi
- 24 Vrednosti napetosti ob običajni obremenitvi
- 25 Simbol napajanja
- 26 Nazivna napajalna napetost
- 27 Največji nazivni napajalni tok
- 28 Največji efektivni napajalni tok
- 29 Razred zaščite

## 10. SCHÉMA, SCHEMAT POŁĄCZEŃ, CXEMA, DIYAGRAM-ŞEMA, DIAGRAMA, CXEMA, SCHÉMA, DIAGRAMM, SHĒMĀ, DIAGRAMA, RENDSZERDIAGRAM, DIAGRAM


### TERRA NX 320 PME 3x400V (55.13.012)

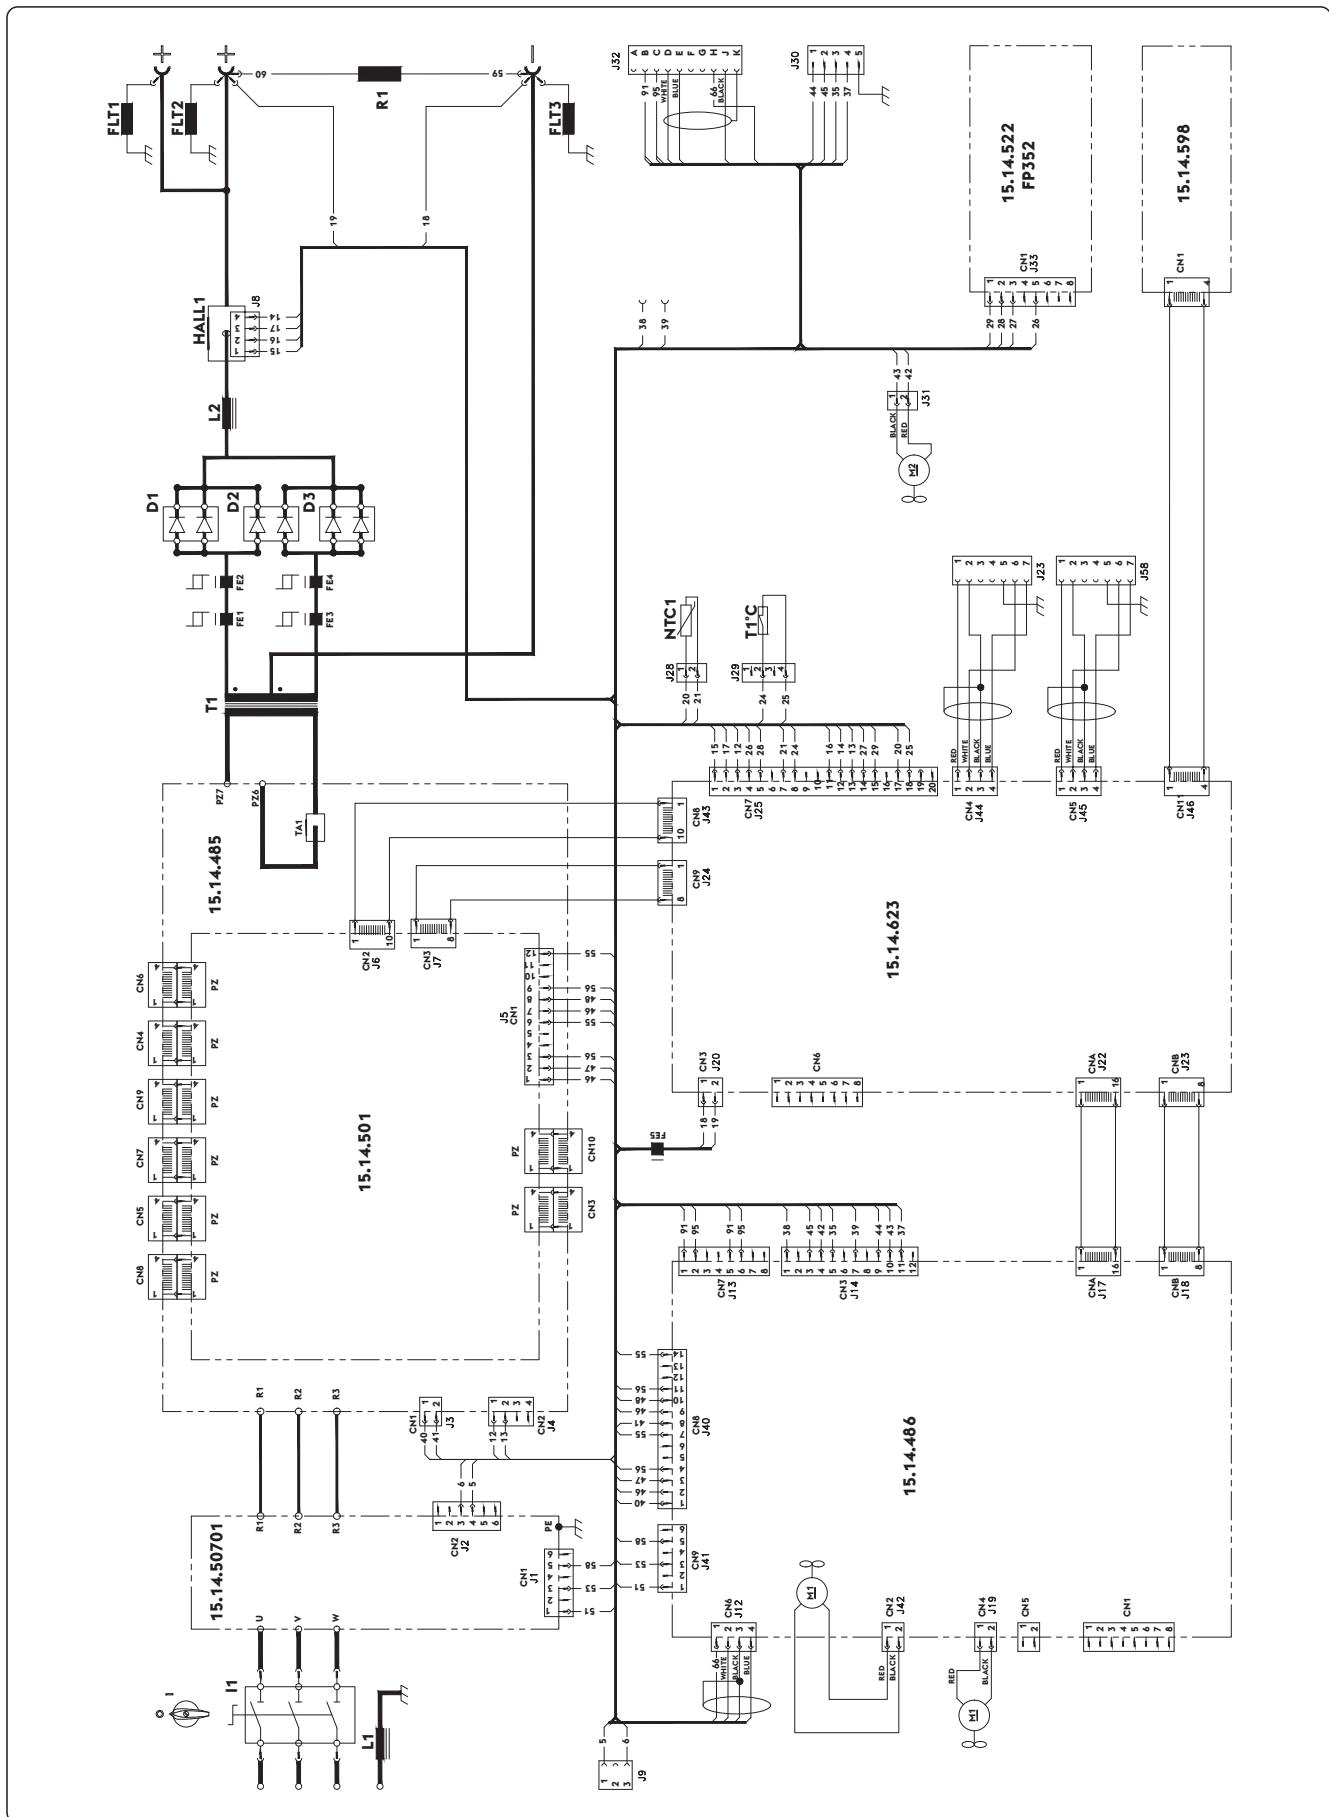

# TERRA NX 400 PME 3x400V (55.13.013)

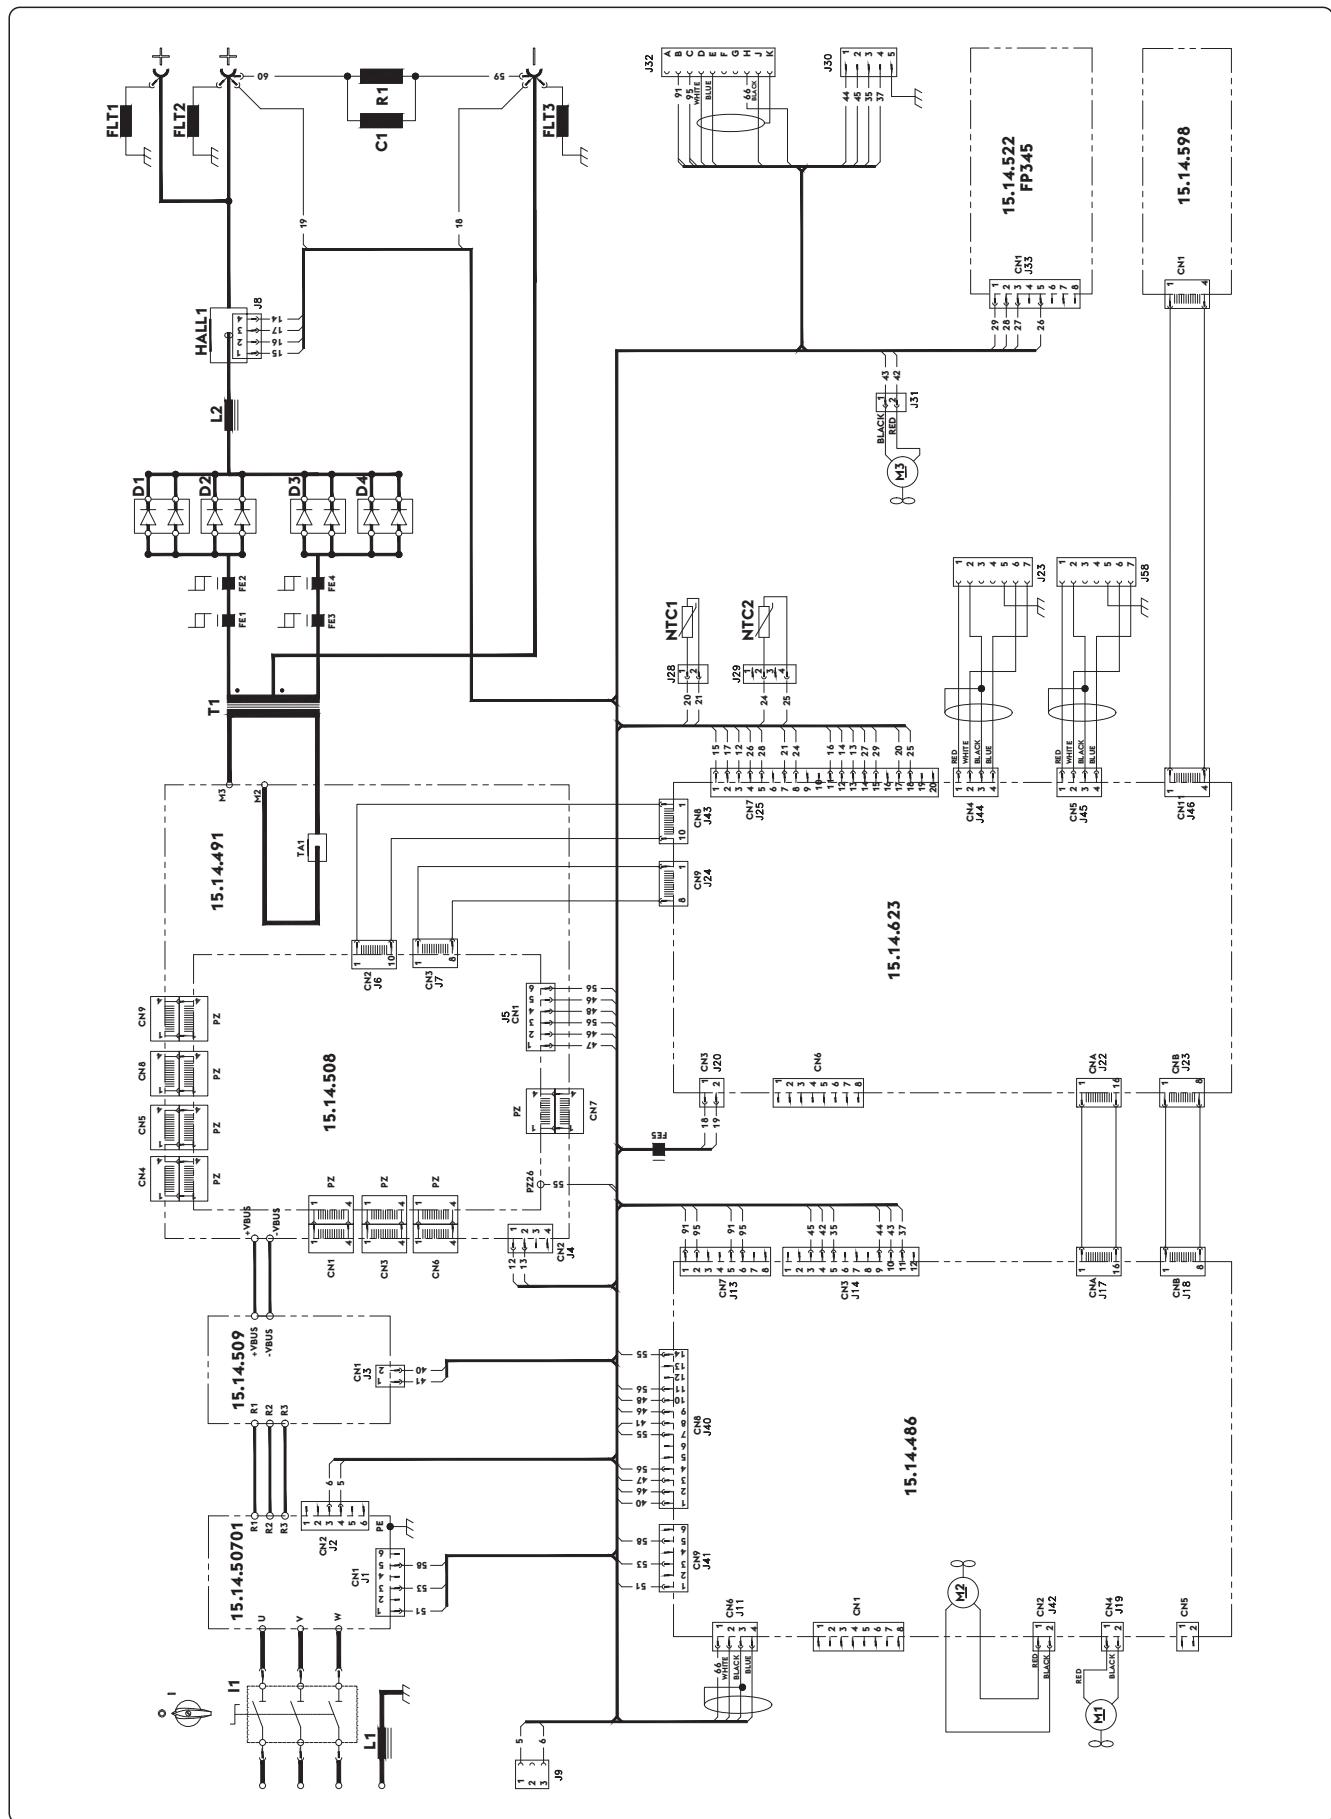


# TERRA NX 500 PME 3x400V (55.13.0014)

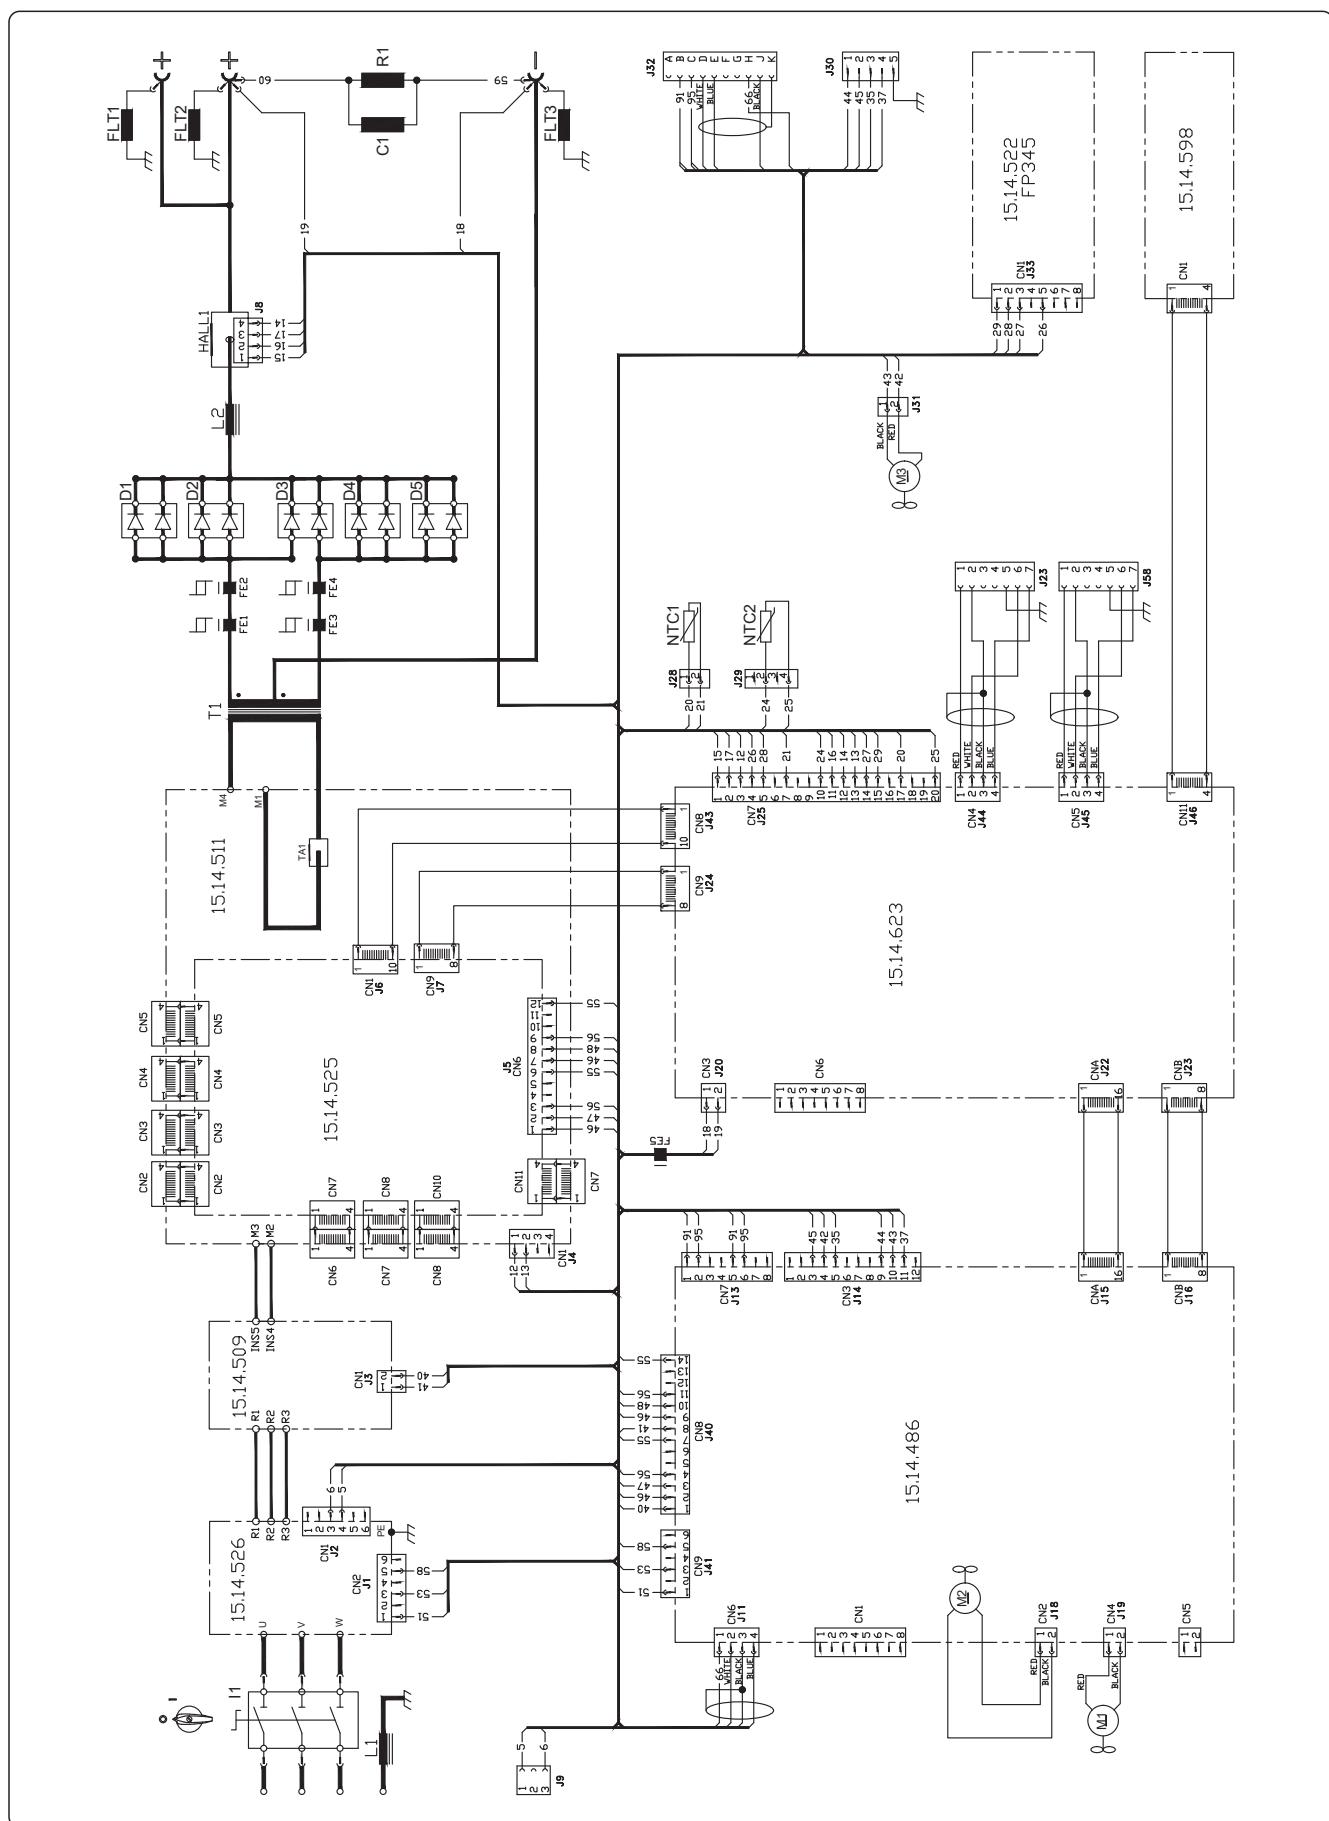


**11. KONEKTORY, ZŁĄCZA, PA3ЬЕМЫ, BAĞLANTILAR-REKORLAR, CONECTORI, КОНЕКТОРИ,  
KONEKTORY, ÜHENDUSED, SAVIENOTĀJI, JUNGTYS, CSATLAKOZÓK, PRIKLJUČKI**


**TERRA NX 320 PME 3x400V (55.13.012)**

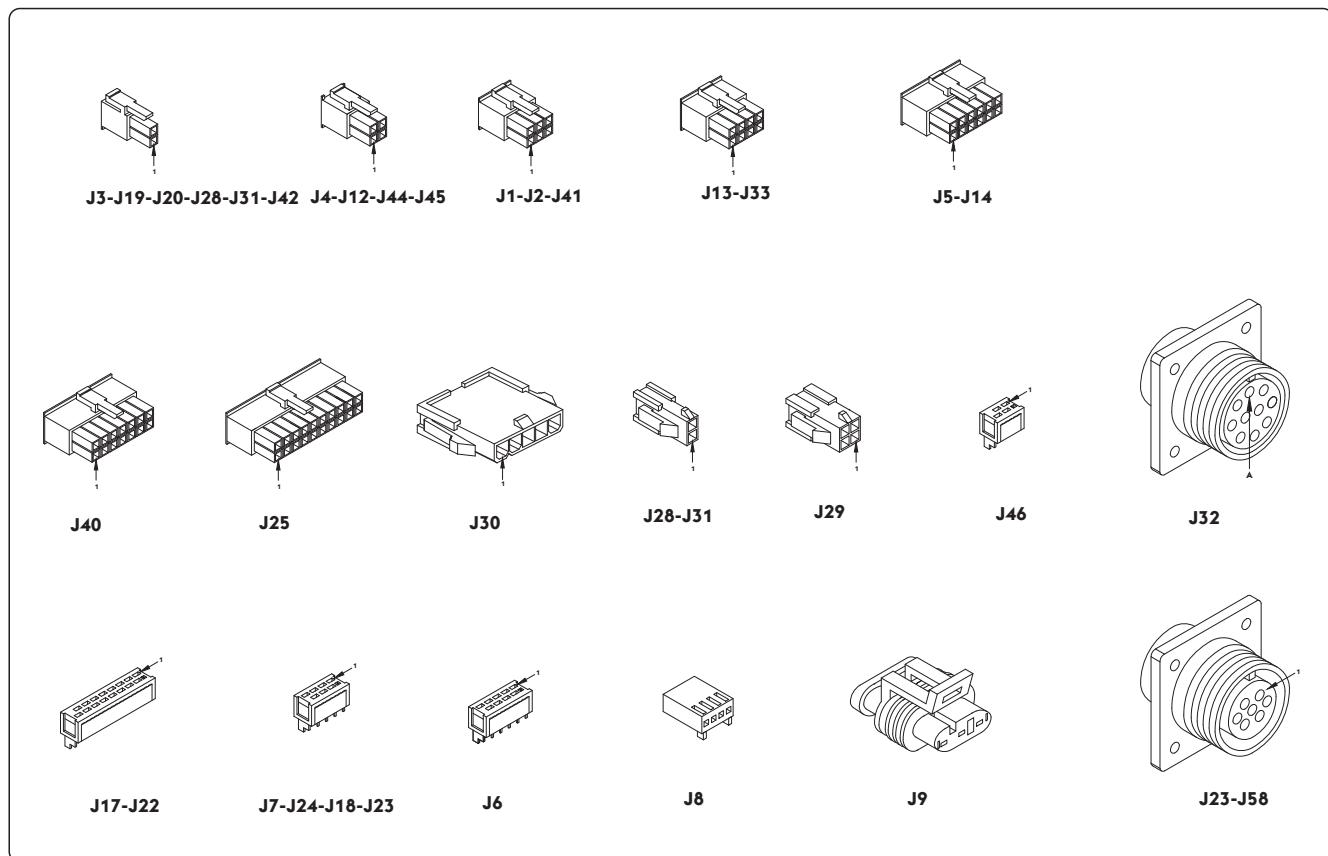

**TERRA NX 400 PME 3x400V (55.13.013)**

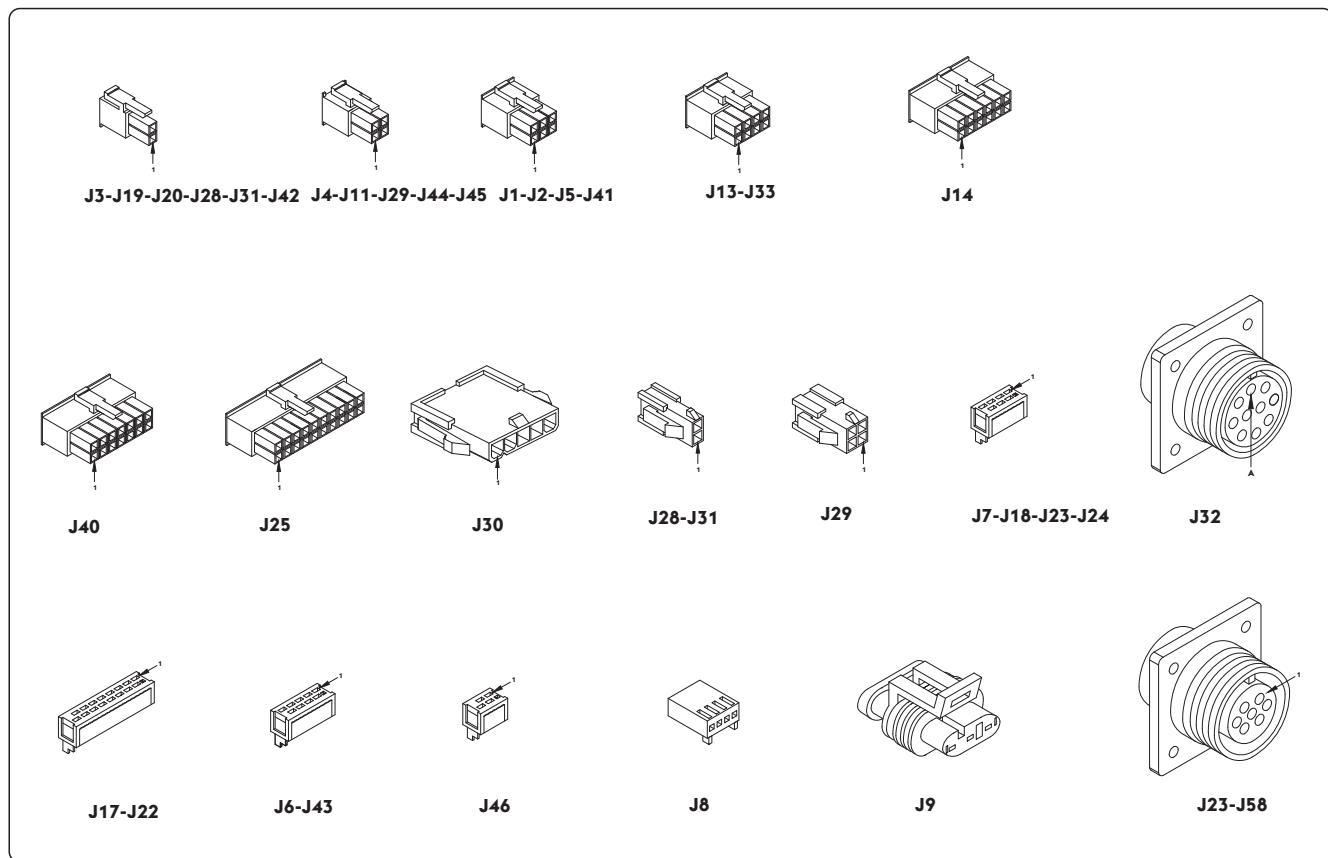


## TERRA NX 500 PME 3x400V (55.13.0014)

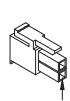


J3-J18-J19-J20-J28-J31




J4-J11-J44-J45

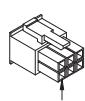


J1-J2-J41

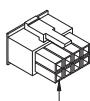


J13-J33

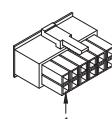


J5-J14

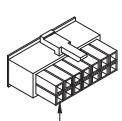

J40

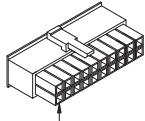

J25

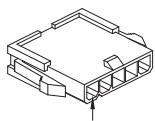

J30



J28-J31



J29




J7-J16-J23-J24



J6-J43




J46

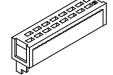


J16-J22




J8

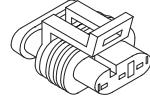

J9

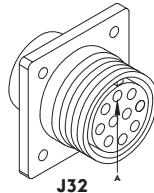


J32

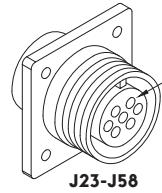

J23-J58


12. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ, LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH, СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, YEDEK PARÇA LISTEŞİ, LISTA PIESELOR DE SCHIMB, СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ, ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV, VYRUOSALOEND, REZERVES DAĻU SARAKSTS, ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS, PÓTALKATRÉSZEK, SEZNAM NADOMESTNIH DELOV

TERRA NX 320 PME 3x400V (55.13.012)

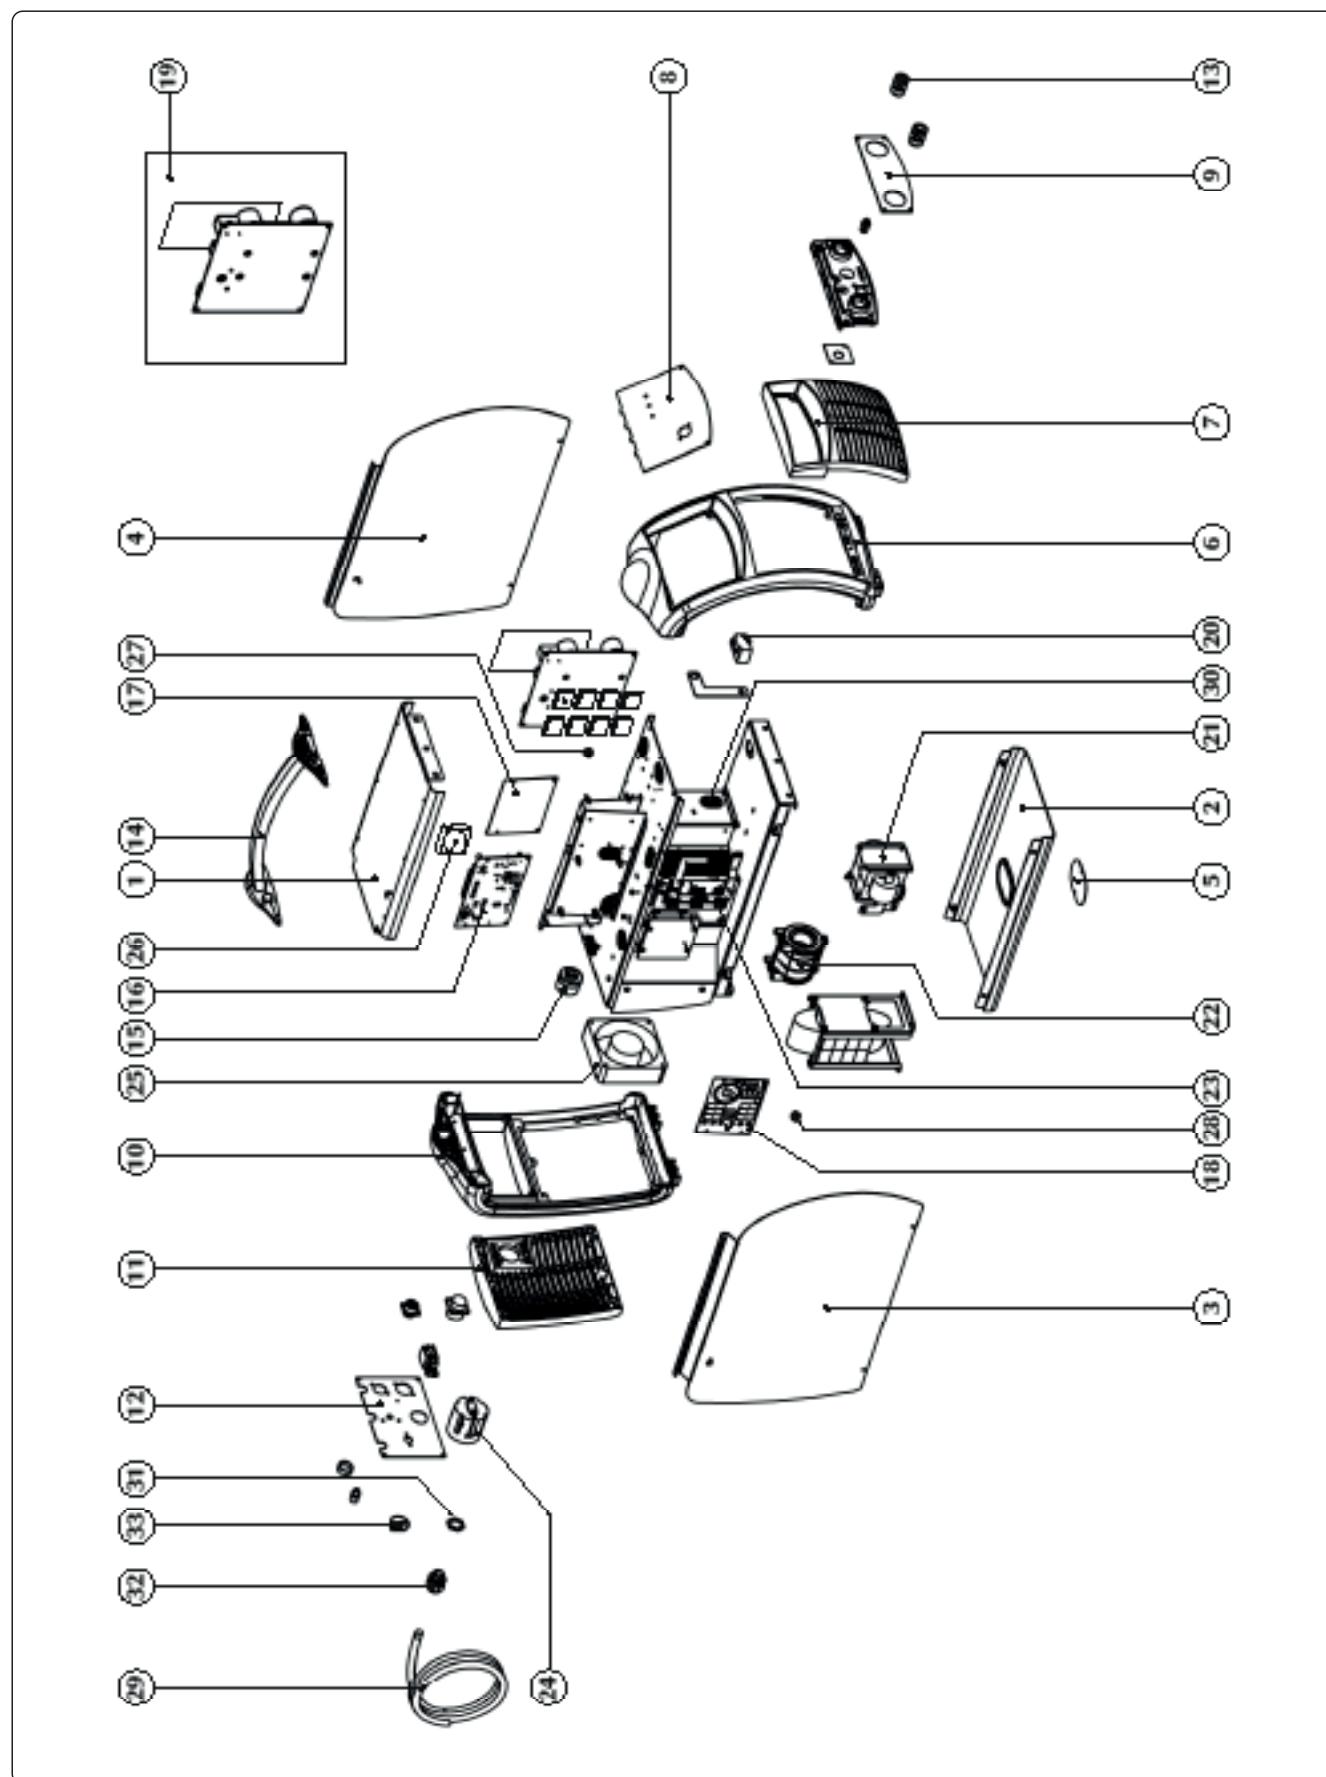

POS.	CODE	ČEŠTINA	POLSKI	РУССКИЙ	ENGLISH
1	01.02.03802	Kryt vrchní	Pokrywa górska (metal)	Верхний кожух(металл)	Metal cover upper
2	01.02.03902	Kryt spodní	Podstawa (metal)	База (металл)	Metal cover lower
3	01.03.06402	Panel bocní pravý	Panel boczny - prawy	Задняя панель - п	Side panel - RIGHT
4	03.07.640	Panel bocní levý	Panel boczny - lewy	Боковая панель - л	Side panel - LEFT
5	01.06.02707	Kryt	Pokrywa	Кожух	Cover
6	01.04.023	Panel celní/plast.	Rama przednia (plastik)	Передняя рама (пластик)	Front frame (plastic)
7	01.04.025	Spojka	Kratka przednia (plastik)	Передняя решетка (пластик)	Front grid (plastic)
8	15.22.352	Panel rídící FP352	Panel sterujący FP352	Панель управления FP352	Controlpanel FP352
9	03.05.13501	Profil celní	Phyta przednia	Передний профиль	Profile
10	01.05.028	Panel zadní/plast.	Rama tylna (plastik)	Задняя рама (пластик)	Rear frame (plastic)
11	01.05.029	Spojka	Kratka tylna (plastik)	Задняя решетка (пластик)	Rear grid (plastic)
12	03.05.127	Štítek na zadní straně	Tylnatabliczka identyfikacyjna	Задняя табличка	Rear nameplate
13	10.13.023	Zásvuka panelová 70-95 mm <sup>2</sup>	Złączce przedowe (panel) - 70-95mm <sup>2</sup>	Разъем подачи тока (панель) - 70-95мм <sup>2</sup>	Current socket(panel) 70-95mm <sup>2</sup>
14	74.90.028	Sada ručkojetí	Zestaw rączki	Комплект трукоятки	Handle - Spare kit
15	10.13.003	Zásvuka panelová 70-95 mm <sup>2</sup>	Złączce przedowe (panel) - 70-95mm <sup>2</sup>	Разъем подачи тока (панель) - 70-95мм <sup>2</sup>	Current socket(panel) 70-95mm <sup>2</sup>
*	74.90.036	Sada měděných přípojnic	Zestaw prętów miedzianych	Комплект медных шин	Copper bus bar - kit
*	10.01.155	Krytka konektor	Zatyczka złączca	Колпак винта	Screw cap
16	15.14.4863	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board
17	15.14.6231	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board
18	15.14.50741	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board
19	15.18.044.	Sada deska výkonová	Zapasowa płytka moc	Силовая плата - комплект запасных частей	Power P.C. Board - Spare kit
*	15.14.5981	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.circuitboard
20	11.19.014	Prudový cídio 500A	Czujnikprqdowy - 500A	Датчик тока - 500A	Currentsensor - 500A
21	05.02.041	Transformátor/inverter	Invertor	Силовой трансформатор	Powertransformer
22	05.04.020	Tlumivka urovnova	Cewka poziomująca	Выходной дроссель	Output choke
23	14.05.098	Dioda modu -	Modu diodowy	Модуль diode	Diode module
24	09.01.006	Spinac 3 pól	Przetwarznik 3-biegunowy	Столбовой выключатель - 3 полюса	Switch - 3 poles
25	14.70.055	Ventilátor	Wentylator	Вентилятор	Fan
26	14.70.050	Ventilátor	Wentylator	Вентилятор	Fan
27	49.07.447	Teplotní čidlo	Czujniktermiczny	Термодатчик	Thermal sensor


POS.	CODE	ČEŠTINA	POLSKI	РУССКИЙ	ENGLISH
28	09.07.909	Teplotní cídio	Czujnik termiczny	Термодатчик	Thermal sensor
29	49.04.057	Napájecí kabel	Przewód zasilania	Кабель питания	Input line cord
*	49.03.095	Kabel proudový 70 mm <sup>2</sup>	Kabel prądowy 70 mm <sup>2</sup>	Силовой кабель 70 мм <sup>2</sup>	Power cable 70mm <sup>2</sup>
*	49.07.753	Kabel	Okablowanie	Кабельная проводка	Wiring
*	49.07.397	Kabel	Okablowanie	Кабельная проводка	Wiring
*	49.07.511	Kabel	Okablowanie	Кабельная проводка	Wiring
*	73.11.016	Sada kabelůrc	Zapasowy przewód zdalnego sterowania	Кабель устройства АУ - комплект запасных частей	Remote control cable - Sparekit
30	08.20.00501	Gumový kabelová vývodka	Usszczelka przelotowa	Уплотнительная прокладка	Passthrough gasket
31	08.20.055	Kontramatic	Przeciwnakrętka	Контргайка	Blocking nut
32	08.20.054	Přechodkakabelový	Zadísk kabla	Кабельный зажим	Cable clamp
33	09.11.009	Pácka prepínace	Pokrětlo	Регулятор	Knob
	91.08.538	Návod na obsluhu TERRA NX 320-400-500 PME IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT	Instrukcja obsługi TERRA NX 320-400-500 PME 400-500 PME IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT	Инструкция по эксплуатации TERRA NX 320-400-500 PME IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT	Instruction manual TERRA NX 320-400-500 PME IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT
	91.08.539	Návod na obsluhu TERRA NX 320-400-500 PME CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK-EE-LV-LT-HU-SL	Instrukcja obsługi TERRA NX 320-400-500 PME 400-500 PME CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK-EE-LV-LT-HU-SL	Инструкция по эксплуатации TERRA NX 320-400-500 PME CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK-EE-LV-LT-HU-SL	Instruction manual TERRA NX 320-400-500 PME CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK-EE-LV-LT-HU-SL

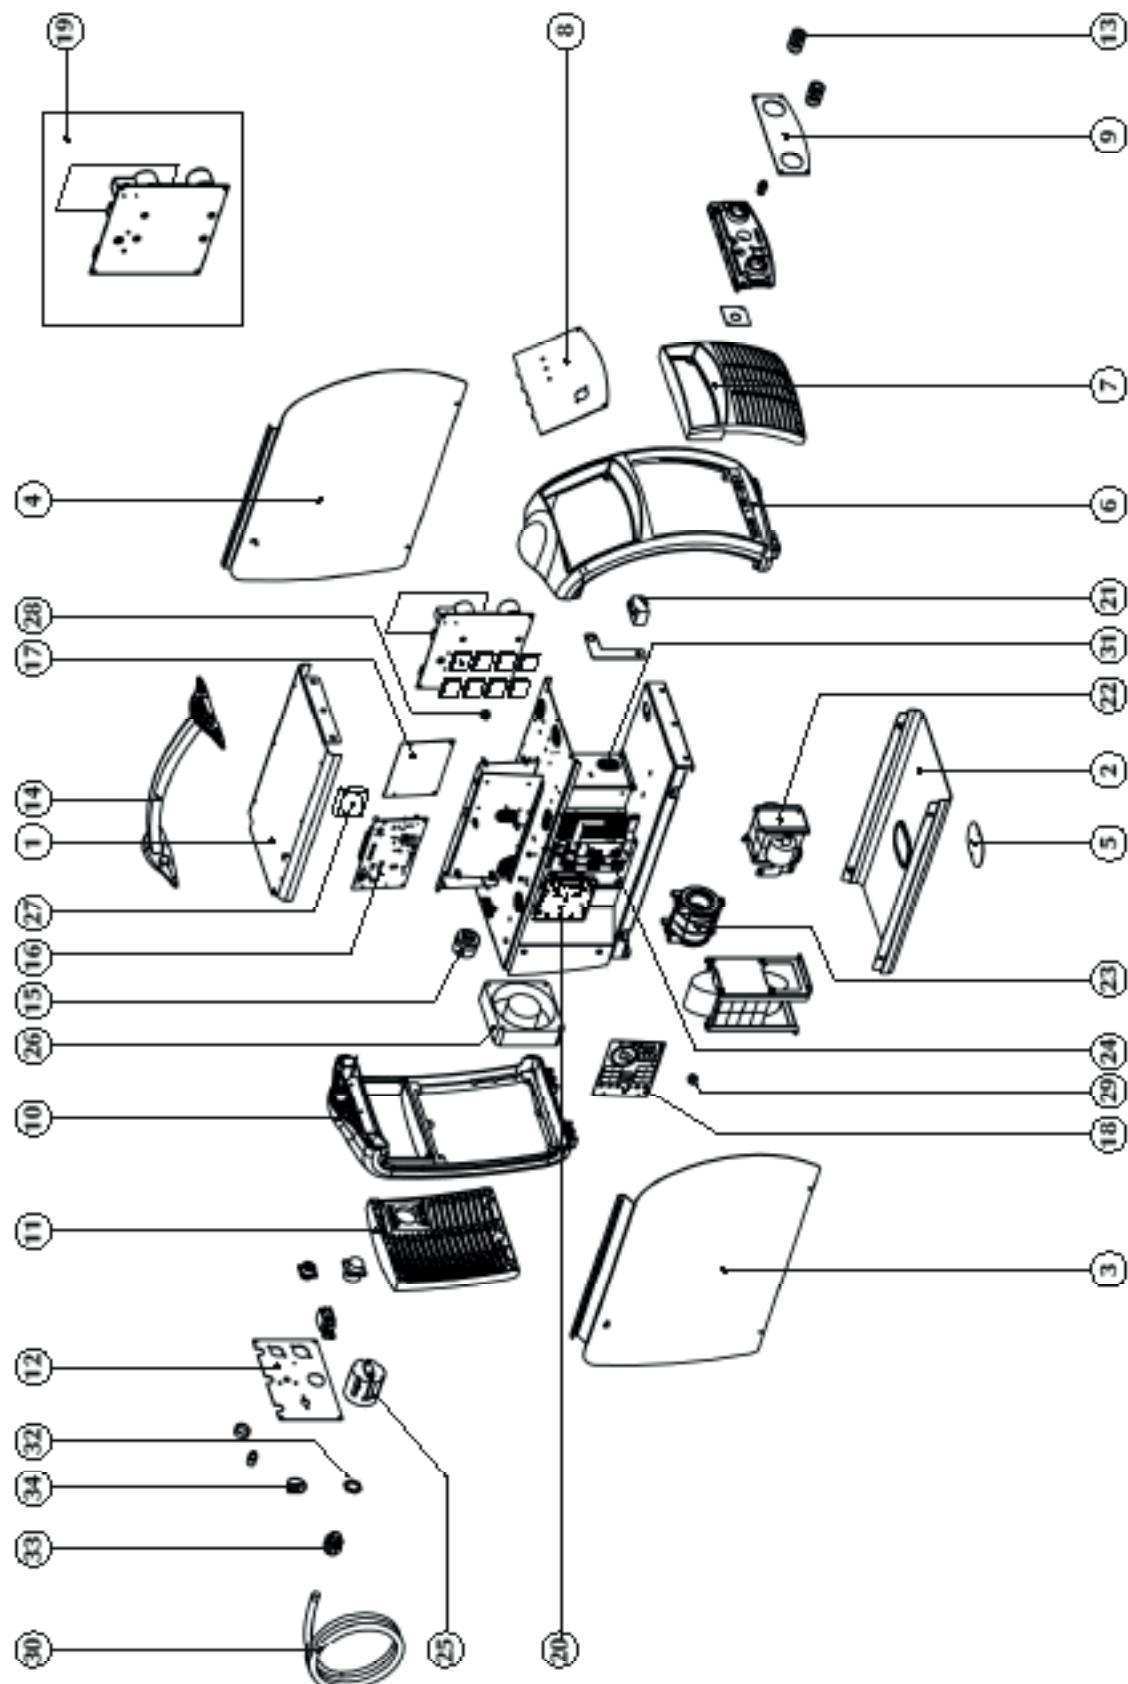

POS.	CODE	ČEŠTINA	POLSKI	РУССКИЙ	ENGLISH
1	01.02.04502	Kryt výrchní	Pokrywa górska (metal)	Верхний кожух(металл)	Metal cover upper
2	01.02.04602	Kryt spodní	Podstawa (metal)	База(металл)	Metal cover lower
3	01.03.06802	Panel bocní pravý	Panel boczny - prawy	Задняя панель - п	Side panel - RIGHT
4	03.07.641	Panel bocní levý	Panel boczny - lewy	Боковая панель-л	Side panel - LEFT
5	01.06.02707	Kryt	Pokrywa	Кожух	Cover
6	01.04.295	Panel celní plast.	Rama przednia (plastik)	Передняя рама (пластик)	Front frame (plastic)
7	01.04.297	Spojka	Kratka przednia (plastik)	Передняя решетка (пластик)	Front grid (plastic)
8	15.22.345	Panel řidící FP345	Panel sterujący FP345	Панель управления FP345	Controlpanel FP345
9	03.05.14001	Profil celní	Przyprofilna	Передний профиль	Profile
10	01.05.242	Panel zadní plast.	Rama tylna (plastik)	Задняя рама (пластик)	Rear frame (plastic)
11	01.05.243	Spojka	Kratka tylna (plastik)	Задняя решетка (пластик)	Rear grid (plastic)
12	03.05.065	Štítek na zadní straně	Tylina tabliczka identyfikacyjna	Задняя табличка	Rear nameplate
13	10.13.023	Zásuška na panelové 70-95 mm <sup>2</sup>	Złączce przedowe (panel) - 70-95 mm <sup>2</sup>	Разъем подачи тока (панель) - 70-95мм <sup>2</sup>	Current socket(panel) 70-95mm <sup>2</sup>
14	74.90.022	Sada rukojetí	Zestaw rączki	Комплект рукоятки	Handle - Spare kit
15	10.13.003	Zásuška na panelové 70-95 mm <sup>2</sup>	Złączce przedowe (panel) - 70-95 mm <sup>2</sup>	Разъем подачи тока (панель) - 70-95мм <sup>2</sup>	Current socket(panel) 70-95mm <sup>2</sup>
*	74.90.087	Sada měděných přípojnic	Zestaw przewów miedzianych	Комплект медных шин	Copper bus bar - kit
*	10.01.155	Kružka konektor	Zatyczka złączca	Колпак винта	Screw cap
16	15.14.48663	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board
17	15.14.6231	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board
18	15.14.50741	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board
19	15.18.043	Sada desky/výkonová	Zapasowa płytka mocy	Силовая плата - комплект запасных частей	Power P.C. Board- Spare kit
*	15.14.5981	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.circuitboard
20	15.14.5093	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board
21	11.19.014	Prudový cíllo 500A	Czujnikprqdowy - 500A	Датчик тока - 500A	Currentsensor - 500A
22	05.02.041	Transformátor/inverter	Invertor	Силовой трансформатор	Powertransformer
23	05.04.021	Tlumivka urovnova	Cewka poziomująca	Выходной дроссель	Output choke
24	14.05.111	Dioda modu-	Moduł diodowy	Модуль diode	Diode module
25	09.01.011	Spinac 3 pól	Przetwarznik 3-biegunowy	Столбовой выключатель - 3 полюса	Switch - 3 poles
26	14.70.055	Ventilátor	Wentylator	Вентилятор	Fan
27	14.70.050	Ventilátor	Wentylator	Вентилятор	Fan

POS.	CODE	ČEŠTINA	POLSKI	РУССКИЙ	ENGLISH
28	49.07.447	Teplotní čidlo	Czujniktermiczny	Термодатчик	Thermal sensor
29	49.07.448	Teplotní čidlo	Czujniktermiczny	Термодатчик	Thermal sensor
30	49.04.075	Napájecí kabel	Przewód zasilania	Кабель питания	Input line cord
*	49.03.095	Kabel proudový 70 mm <sup>2</sup>	Kabel prądowy 70 mm <sup>2</sup>	Силовой кабель 70 мм <sup>2</sup>	Power cable 70mm <sup>2</sup>
*	49.07.753	Kabel	Okablowanie	Кабельная проводка	Wiring
*	49.07.397	Kabel	Okablowanie	Кабельная проводка	Wiring
*	49.07.511	Kabel	Okablowanie	Кабельная проводка	Wiring
*	73.11.016	Sada kabelůrc	Zapasowy przewód zdalnego sterowania	Кабель устройства АУ - комплект запасных частей	Remote control cable - Sparekit
31	08.20.00501	Gumový kabelová vývodka	Urzczelka przełotowa	Уплотнительная прокладка	Passthrough gasket
32	08.22.013	Kontramatice	Przeciwnakrętka	Контргайка	Blocking nut
33	08.22.012	Přichodka kabelová	Zadisk kabla	Кабельный зажим	Cable clamp
34	09.11.009	Páčka prepínace	Pokrętło	Регулятор	Knob
	91.08.538	Návod na obsluhu TERRA NX 320-400-500 PME IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT	Instrukcja obsługi TERRA NX 320-400-500 PME 400-500 PME IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT	Инструкция по эксплуатации TERRA NX 320-400-500 PME 400-500 PME IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT	Instruction manual TERRA NX 320-400-500 PME IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT
	91.08.539	Návod na obsluhu TERRA NX 320-400-500 PME CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK-EE-LV-LT-HU-SL	Instrukcja obsługi TERRA NX 320-400-500 PME 400-500 PME CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK-EE-LV-LT-HU-SL	Инструкция по эксплуатации TERRA NX 320-400-500 PME 400-500 PME CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK-EE-LV-LT-HU-SL	Instruction manual TERRA NX 320-400-500 PME CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK-EE-LV-LT-HU-SL

## TERRA NX 500 PME 3x400V (55.13.014)

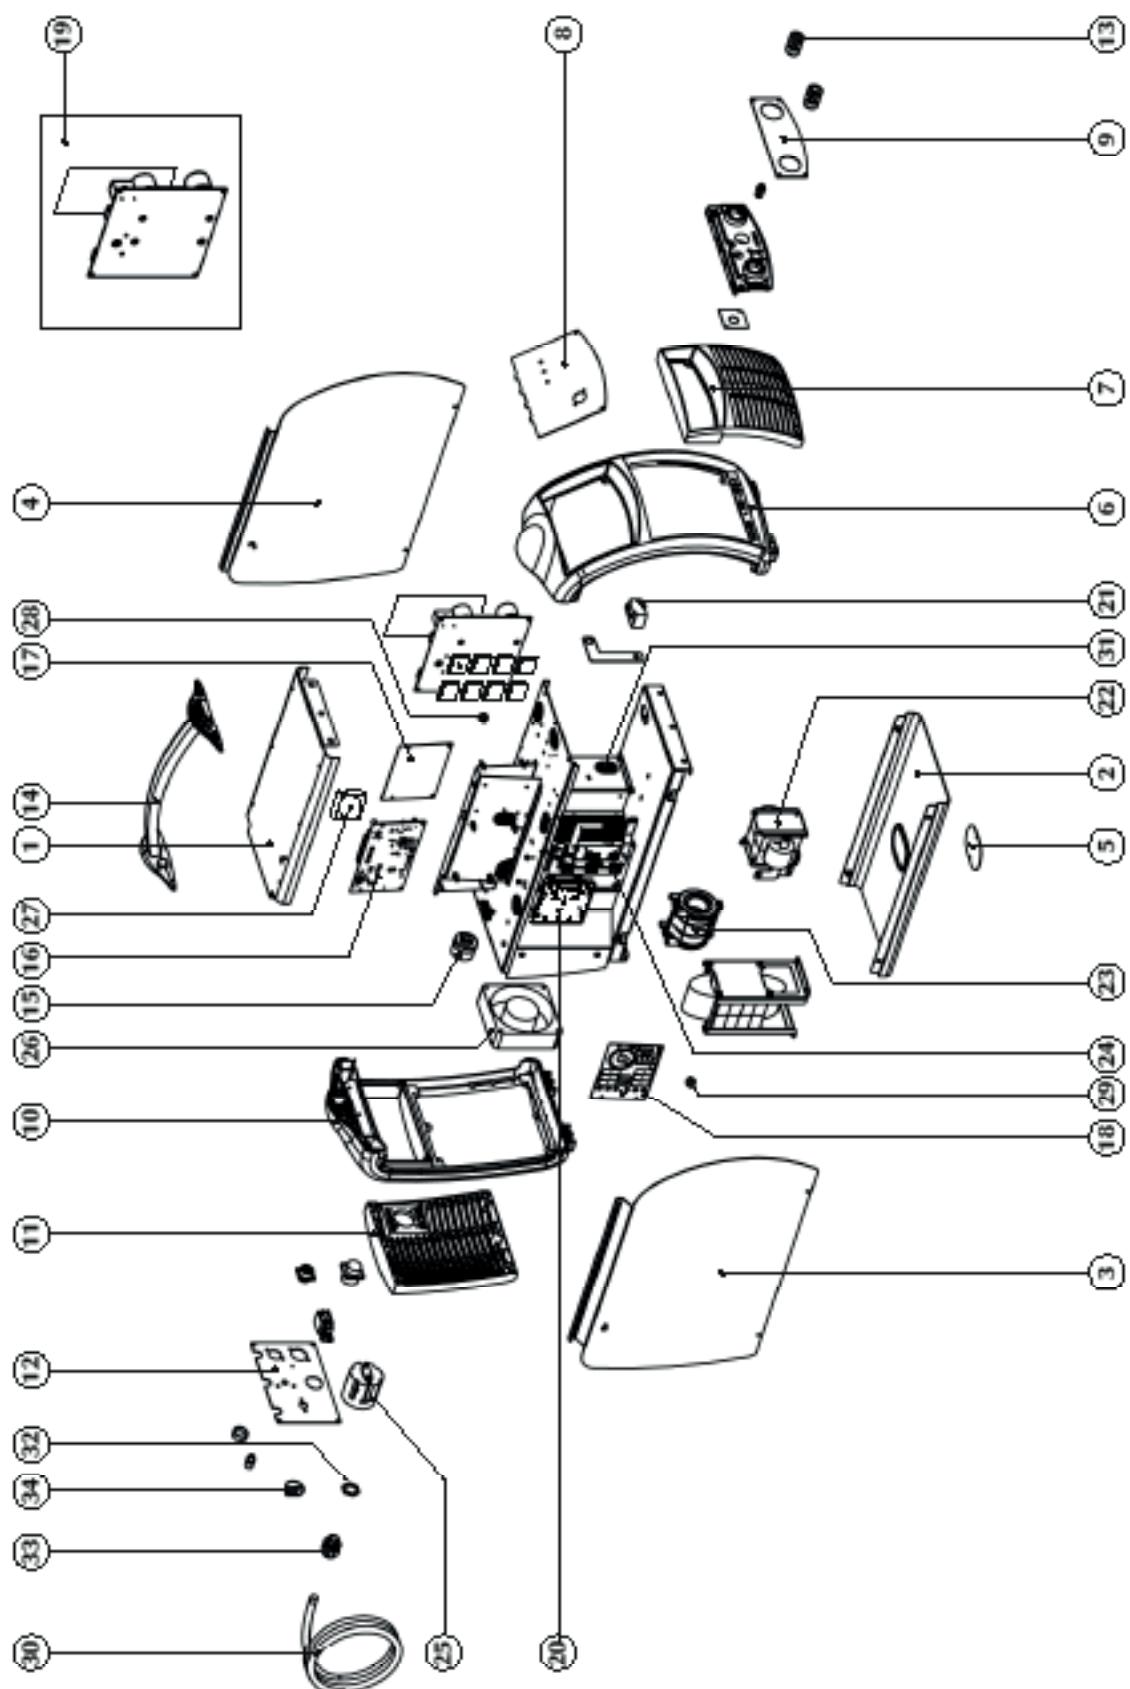

POS.	CODE	ČEŠTINA	POLSKI	РУССКИЙ	ENGLISH
1	01.02.04502	Kryt vrchní	Pokrywa górska (metal)	Верхний кожух(металл)	Metal cover upper
2	01.02.04602	Kryt spodní	Podstawa (metal)	База (металл)	Metal cover lower
3	01.03.00802	Panel bocní pravý	Panel boczny - prawy	Задняя панель - п	Side panel - RIGHT
4	03.07.642	Panel bocní levý	Panel boczny - lewy	Боковая панель - л	Side panel - LEFT
5	01.06.02707	Kryt	Pokrywa	Кожух	Cover
6	01.04.295	Panel celní/plast.	Rama przednia (plastik)	Передняя рама (пластик)	Front frame (plastic)
7	01.04.297	Spojka	Kratka przednia (plastik)	Передняя решетка (пластик)	Front grid (plastic)
8	15.22.345	Panel rídící FP345	Panel sterujący FP345	Панель управления FP345	Controlpanel FP345
9	03.05.14001	Profil celní	Phyta przednia	Передний профиль	Profile
10	01.05.242	Panel zadní/plast.	Rama tylna (plastik)	Задняя рама (пластик)	Rear frame (plastic)
11	01.05.243	Spojka	Kratka tylna (plastik)	Задняя решетка (пластик)	Rear grid (plastic)
12	03.05.065	Štítek na zadní straně	Tylnatabliczka identyfikacyjna	Задняя табличка	Rear nameplate
13	10.13.023	Zásvuka panelová 70-95 mm <sup>2</sup>	Złączce przedowe (panel) - 70-95mm <sup>2</sup>	Разъем подачи тока (панель) - 70-95мм <sup>2</sup>	Current socket(panel) 70-95mm <sup>2</sup>
14	74.90.022	Sada ručkojetí	Zestaw ręczki	Комплект рукятки	Handle - Spare kit
15	10.13.003	Zásvuka panelová 70-95 mm <sup>2</sup>	Złączce przedowe (panel) - 70-95mm <sup>2</sup>	Разъем подачи тока (панель) - 70-95мм <sup>2</sup>	Current socket(panel) 70-95mm <sup>2</sup>
*	74.90.068	Sada měděných přípojnic	Zestaw prętów miedzianych	Комплект медных шин	Copper busbar - kit
*	10.01.155	Krytka konektor	Zatyczka złącza	Колпак винта	Screw cap
*	16.03.102	Termopasta	Smar termiczny	Термо-смесь	Thermal compound
16	15.14.4863	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board
17	15.14.6231	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board
18	15.14.5261	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board
19	15.18.057	Sada deska výkonová	Zapasowa płytatmoc	Силовая плата - комплект запасных частей	Power P.C. Board - Spare kit
*	15.14.5981	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.circuitboard
20	15.14.5093	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board
21	11.19.014	Proudový čidlo 500A	Czujnik prądowy - 500A	Датчик тока - 500A	Current sensor - 500A
22	05.02.052	Transformátor inverter	Invertor	Силовой трансформатор	Powertransformer
23	05.04.237	Tlumivka urovnova	Cewka poziomująca	Выходной дроссель	Output choke
24	14.05.111	Dioda modu -	Modu diodowy	Модуль диодов	Diode module
25	09.01.011	Spinac 3 pól	Przetwornik 3-biegowy	Столбовой выключатель - 3 полюса	Switch - 3 poles
26	14.70.055	Ventilátor	Wentylator	Fan	Fan

POS.	CODE	ČEŠTINA	POLSKI	РУССКИЙ	ENGLISH
27	14.70.050	Ventilátor	Wentylator	Вентилятор	Fan
28	49.07.447	Teplotní čidlo	Czujniktermiczny	Термодатчик	Thermal sensor
29	49.07.448	Teplotní čidlo	Czujniktermiczny	Термодатчик	Thermal sensor
30	49.04.079	Napájecí kabel	Przewód zasilania	Кабель питания	Input line cord
*	49.03.095	Kabel prouduvý 70 mm <sup>2</sup>	Kabel prądowy 70 mm <sup>2</sup>	Силовой кабель 70 мм <sup>2</sup>	Power cable 70mm <sup>2</sup>
*	49.07.753	Kabel	Okablowanie	Кабельная проводка	Wiring
*	49.07.397	Kabel	Okablowanie	Кабельная проводка	Wiring
*	49.07.511	Kabel	Okablowanie	Кабельная проводка	Wiring
*	73.11.016	Sadakabelůrc	Zapasowy przewód zdalnego sterowania	Кабель Устройства АУ - комплект запасных частей	Remote control cable - Sparekit
31	08.20.00501	Gumový kabelová vývodka	Urzczelka przełotowa	Уплотнительная прокладка	Patsthrough gasket
32	08.22.013	Kontramatice	Przeciwnakrętka	Контргайка	Blocking nut
33	08.22.012	Přichodka kabelová	Zadisk kabla	Кабельный зажим	Cable clamp
34	09.11.009	Páčka prepínace	Pokrętło	Регулятор	Knob
	91.08.538	Návod na obsluhu TERRA NX 320-400-500 PME IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT	Instrukcja obsługi TERRA NX 320-400-500 PME 400-500 PME IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT	Инструкция по эксплуатации TERRA NX 320-400-500 PME 400-500 PME IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT	Instruction manual TERRA NX 320-400-500 PME IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT
	91.08.539	Návod na obsluhu TERRA NX 320-400-500 PME CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK-EE-LV-LT-HU-SL	Instrukcja obsługi TERRA NX 320-400-500 PME 400-500 PME CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK-EE-LV-LT-HU-SL	Инструкция по эксплуатации TERRA NX 320-400-500 PME 400-500 PME CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK-EE-LV-LT-HU-SL	Instruction manual TERRA NX 320-400-500 PME CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK-EE-LV-LT-HU-SL

