



Lasting Connections

URANOS NX 4000 TLH

URANOS NX 5000 TLH

INSTRUCTION MANUAL



UK
CA

EAC

Cod. 91.08.459

Date 03/07/2023

Rev. A

ČEŠTINA	1
POLSKI	35
РУССКИЙ	69
TÜRKÇE	105
ROMÂNĂ	139
БЪЛГАРСКИ	173
SLOVENCINA	209
EESTI	243
LATVIEŠU	277
LIETUVIŠKAI	311
MAGYAR	345
SLOVENŠČINA	379

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Stavitel

voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY
Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - www.voestalpine.com/welding

prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že následující produkt:

URANOS NX 4000 TLH	55.07.046
	55.07.047
URANOS NX 5000 TLH	55.07.048
	55.07.049

odpovídá předpisům směrnic EU:

- 2014/35/EU LOW VOLTAGE DIRECTIVE
2014/30/EU EMC DIRECTIVE
2011/65/EU RoHS DIRECTIVE

a že byly použity následující harmonizované normy:


EN IEC 60974-1/A1:2019	WELDING POWER SOURCE
EN IEC 60974-3:2019	ARC STRIKING AND STABILIZING DEVICES
EN 60974-10/A1:2015	ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

Dokumentace potvrzující soulad se směrnicemi bude uložena k dispozici pro inspekce u výše uvedeného výrobce.

Jakákoliv změna nebo zásah nepovolený firmou voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. ruší platnost tohoto prohlášení.

Onara di Tombolo, 03/07/2023

voestalpine Böhler Welding Selco s.r.l.

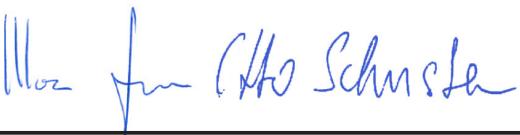

Mirco Frasson
Managing Directors

Otto Schuster
Managing Directors

OBSAH

1. UPOZORNĚNÍ.....	3
1.1 Místo užití	3
1.2 Ochrana obsluhy a třetích osob	3
1.3 Ochrana před výpary a plyny	4
1.4 Prevence požáru/výbuchu	4
1.5 Prevence při používání nádob s plynem	5
1.6 Ochrana proti úrazu el. Proudem.....	5
1.7 Elektromagnetická pole a rušení	5
1.8 Stupeň krytí IP.....	6
1.9 Likvidace odpadu	6
2. INSTALACE	7
2.1 Způsob zvedání, přepravy a vykládání	7
2.2 Umístění zařízení.....	7
2.3 Připojení.....	7
2.4 Uvedení do provozu	8
3. POPIS SVÁŘEČKY.....	9
3.1 Zadní panel.....	9
3.2 Panel se zásuvkami.....	9
3.3 Čelní ovládací panel URANOS NX 4000/5000 TLH.....	10
3.4 Čelní ovládací panel URANOS NX 4000/5000 TLH (LCD 3.5").....	10
4. POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ	11
4.1 Úvodní obrazovka.....	11
4.2 Hlavní obrazovka	11
5. SETUP.....	14
5.1 Volbu a nastavení parametrů.....	14
5.2 Specifické postupy použití parametrů	21
6. ÚDRŽBA	24
6.1 Pravidelné kontroly generátoru.....	25
6.2 Vastutus	25
7. ALARM KÓDY.....	25
8. DIAGNOSTIKA A ŘEŠENÍ.....	27
9. TEORETICKÉ POZNÁMKY O SVÁŘECÍM REŽIMU	30
9.1 Svařování metodou TIG (plynulé svařování).....	30
10. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	31
11. IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK	34
12. VÝZNAM IDENTIFIKAČNÍHO ŠTÍTKU GENERÁTORU	34
13. SCHÉMA.....	413
14. KONEKTORY	417
15. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ	419

SYMBOLY



Hrozící nebezpečí, která způsobují vážná poranění, a riskantní chování, které by mohlo způsobit vážná poranění.



Chování, které by mohlo způsobit lehčí poranění a škody na majetku.



Poznámky, která jsou uvedeny tímto symbolem, jsou technického charakteru a usnadňují operace.

1. UPOZORNĚNÍ



Před zahájením jakékoliv operace si musíte pozorně pročíst a pochopit tuto příručku.

Neprovádějte úpravy nebo práce údržby, které nejsou popsány v této příručce. Výrobce nenese odpovědnost za škody na zdraví osob nebo na majetku, způsobených nedbalostí při čtení příručky nebo při uvádění do praxe pokynů v ní uvedených.

Návod k obsluze přechovávejte vždy na místě, kde se s pfistrojem pracuje. Kromě tohoto návodu k obsluze je nezbytné dodržovat prislusné všeobecné platné i místní předpisy tykající se předcházení úrazům a ochrany životního prostředí.



Všechny osoby, které instalují, obsluhují, otestují a udržují pfistroj, musí:

- mít odpovídající kvalifikaci,
- mít znalosti svařovací techniky
- v plném rozsahu precisí a pečlivé dodržovat tento návod k obsluze.

V případě jakýchkoliv pochybností a problémů s používáním tohoto zařízení se vždy obrátěte na kvalifikované pracovníky, kteří Vám rádi pomohou.

1.1 Místo užití



Zařízení je nutné používat výlučně pro činnosti, ke kterým je zařízení určeno, a to způsoby a v mezích uvedených na typovém štítku resp. v tomto návodu, v souladu se státními i mezinárodními bezpečnostními předpisy. Užití jiné než výslovně stanovené výrobcem bude považováno za zcela nesprávné, nebezpečné a výrobce v takovém případě odmítá převzít jakoukoli záruku.



Toto zařízení musí být používáno pouze k profesionálním účelům v průmyslovém prostředí. Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené tímto zařízení na okolním prostředí.



Zařízení lze používat v prostředí s teplotami pohybující se od -10°C do +40°C.

Přepravní a skladovací teplota pro zařízení je -25°C až +55°C.

Zařízení lze používat pouze v prostorách zbavených prachu, kyselin, plynů a jiných korozních látek.

Zařízení je možné používat v prostředí s relativní vlhkostí nepřevyšující 50% při 40°C.

Zařízení je možné používat v prostředí s relativní vlhkostí nepřevyšující 90% při 20°C.

Zařízení lze provozovat v maximální nadmořské výšce 2,000 m.



Nepoužívejte toto zařízení pro odmrazení trubek.

Je zakázáno používat toto zařízení k nabíjení baterií nebo akumulátorů.

Toto zařízení nelze používat k pomocnému startování motorů.

1.2 Ochrana obsluhy a třetích osob



Svařovací proces je zdrojem škodlivého záření, hluku a plynových výparů. Umístěte dělící nehořlavou zástěnu sloužící k oddělení záření, jisker a žhavých okuji ze svařovacího místa. Upozorněte případné třetí osoby, aby se nedívaly do svařovacího oblouku a aby se chránily před zářením oblouku nebo částicemi žhavého kovu.



Používejte ochranný oděv a svářecí kuklu sloužící k ochraně před obloukovým zářením. Pracovní oděv musí zakrývat celé tělo a dále musí být:

- neporušený a ve vyhovujícím stavu
- ohnivzdorný
- izolující a suchý
- přiléhavý a bez manžet či záložek u kalhot.



Vždy používejte předepsanou pracovní obuv, která je silná a izoluje proti vodě.

Vždy používejte předepsané rukavice sloužící jako elektrická a tepelná izolace.



Používejte štíty nebo masky s bočními ochranami a vhodným ochranným filtrem (minimálně stupeň 10 nebo vyšší) pro ochranu očí.



Vždy používejte ochranné brýle s bočními záštěrkami, zejména při ručním nebo mechanickém odstraňování odpadu svařování.



Nepoužívejte kontaktní čočky!



Používejte chrániče sluchu, pokud se svářecí proces stane zdrojem nebezpečné hladiny hluku. Pokud hladina hluku přesahuje limity stanovené zákonem, ohraďte pracovní místo a zkонтrolujte, zda osoby, které do ní vstupují, jsou vybaveny chrániči sluchu.



Během svařování vždy mějte boční panel zavřený. Na zařízeních je zakázáno provádět jakékoliv druhy úprav.



Zabraňte doteku s právě svařenými částmi, vysoká teplota může způsobit vážné popáleniny. Výše uvedená bezpečnostní opatření nutno dodržovat i během činností prováděných po ukončení svařování vzhledem k možnému oddělení strusky od dílů během jejich chladnutí.



Zkontrolujte zda je hořák chladný dříve než na něm budete pracovat nebo provádět údržbu.



Zkontrolujte vypnutí chladící jednotky před odpojením přívodních a vratných hadiček chladící kapaliny. Nebezpečí opaření vytékající horkou kapalinou.



Obstarejte si vybavení první pomoci. Nepodceňujte popáleniny nebo zranění.



Před opuštěním pracoviště zajistěte pracovní místo proti náhodné újmě na zdraví osob a škodě na majetku.

1.3 Ochrana před výpary a plyny



Za určitých okolností mohou výpary způsobené svařováním způsobit rakovinu či poškodit plod těhotných žen. Hlavu mějte v dostatečné vzdálenosti od svařovacích plynů a výparů.

- Udržujte hlavu v dostatečné vzdálenosti od plynů a spalin svařování.
- Zajistěte odpovídající větrání pracovního místa, ať už přirozené nebo nucené.
- V případě nedostatečného větrání použijte kuklu a dýchací jednotku.
- V případě svařování v omezených prostorách doporučujeme dohled pracovníka umístěného mimo tento prostor nad pracovníkem, který provádí práci.
- Nepoužívejte kyslík pro větrání.
- Ověřte funkčnost odsávání pravidelnou kontrolou množství škodlivých plynů dle hodnot uváděných v bezpečnostních nařízeních.
- Množství a nebezpečná míra výparů závisí na použitém základním materiálu, svarovém materiálu a případných dalších látkách použitých k čištění a odmaštění svařovaného kusu. Dodržujte pokyny výrobce i instrukce uváděné v technických listech.
- Neprovádějte svařování na pracovištích odmašťování nebo lakování.
- Umísteďte plynové láhve na otevřeném prostranství nebo na místech s dobrou cirkulací vzduchu.

1.4 Prevence požáru/výbuchu



Svařovací proces může zapříčinit požár a/nebo výbuch.

- Vykliděte pracovní místo a jeho okolí od hořlavých nebo zápalných materiálů nebo předmětů.
- Hořlavé materiály musí být vzdálené minimálně 11 metrů od svařovacích plochy, jinak musí být vhodných způsobem chráněny.
- Jiskry a žhavené částice se mohou snadno rozptýlit do velké vzdálenosti po okolním prostoru i nepatrnými otvory. Venujte mimořádnou pozornost zajištění bezpečnosti osob a majetku.
- Nesvařujte nad tlakovými nádobami nebo v jejich blízkosti.
- Neprovádějte svařování na uzavřených trubkách nebo nádobách. Venujte zvláštní pozornost svařování trubek, zásobníků i když jsou tyto otevřené, vyprázdněné a důkladně vyčištěné. Případné zbytky plynu, paliva, oleje a podobných láttek mohou způsobit výbuch.
- Nesvařujte v prostředí, které obsahuje prach, výbušné plyny nebo výpary.
- Na závěr svařování zkontrolujte zda okruh zdroje pod napětím nemůže přijít do náhodného kontaktu s díly spojenými se zemním vodičem.
- Instalujte do blízkosti pracovního místa hasící zařízení nebo hasící přístroj.

1.5 Prevence při používání nádob s plynem



Nádoby s inertním plynem jsou pod tlakem a v případě nedodržení základních bezpečnostních opatření pro jejich přepravu, skladování a užití hrozí nebezpečí výbuchu.

- Nádoby musí být ve svislé poloze bezpečně zajištěny vhodnými prostředky ke stěně nebo jiné opěrné konstrukci proti povalení a nárazu na jiné předměty.
- Našroubujte víko na ochranu uzávěru (ventilu) během přepravy, pokud není používán a při ukončení svařovacích operací.
- Zabraňte přímému vystavení tlakových láhví slunečnímu záření a vysokým teplotním výkyvům. Nevystavujte tlakové láhve příliš nízkým nebo příliš vysokým teplotám.
- Nádoby nesmí přijít do styku s otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, hořáky, držáky elektrod a rozžhavenými částicemi rozstřikovanými svařováním.
- Uchovávejte nádoby z dosahu svařovacích okruhů a elektrických obvodů vůbec.
- Při otevření uzávěru nádoby mějte hlavu mimo plynový výstup.
- Po ukončení svařování vždy uzavříte nádoby zavřete.
- Je zakázáno svařovat tlakové plynové nádoby.
- Nikdy nezapojujte tlakovou láhev stlačeného vzduchu přímo na regulátor stroje! Tlak by mohl přesáhnout kapacitu tlakového regulátoru a způsobit výbuch!

1.6 Ochrana proti úrazu el. proudem



Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem.

- Je zakázáno se dotýkat částí pod napětím jak uvnitř, tak vně svařovacího zařízení v době, kdy je toto zařízení činné (hořáky, pistole, uzemňovací kabely, elektrody, vodiče, kladky a cívky drátu jsou elektricky připojené na svařovací okruh).
- Zkontrolujte zda jsou zařízení a přístroj elektricky izolované pomocí suchých podloží a podlah, které jsou dostatečně izolované od země.
- Zkontrolujte zda je zařízení správně zapojené do zásuvky a zdroj opatřen zemnícím svodem.
- Doporučujeme, aby se pracovník nedotýkal současně hořáku nebo zemních klešťí a držáku elektrody.
- Okamžitě přerušte svařování, pokud máte pocit zasažení elektrickým proudem.



Zapálení oblouku a stabilizační zařízení je určeno pro ruční nebo mechanické řízení.



Prodloužením délky hořáku či svařovacích kabelů nad 8 m vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

1.7 Elektromagnetická pole a rušení




Proud procházející kabely vnitřního i vnějšího systému vytváří v blízkosti svařovacích zdrojů i daného vlastního systému elektromagnetické pole.

- Tato elektromagnetická pole mohou působit na zdraví osob, které jsou vystaveny jejich dlouhodobému účinku (přesné účinky nejsou dosud známy).
- Elektromagnetická pole mohou působit rušivě na některá zařízení jako jsou srdeční stimulátory, přístroje pro nedoslýchavé.



Osoby s elektronickými přístroji (pace-maker) se musí poradit s lékařem před přiblížením se k svařování obloukem.

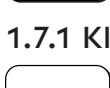

1.7.1 Klasifikace EMC v souladu s: EN 60974-10/A1:2015.

Třídy B

Zařízení třídy B vyhovuje požadavkům EMC (elektromagnetická kompatibilita) v průmyslovém i obytném prostředí včetně obytných lokalit, kde elektrická energie je dodávána z veřejné sítě nízkého napětí.

Třídy A

Zařízení třídy A není určeno k užití v obytných lokalitách, kde elektrickou energii tvoří veřejná síť nn. V těchto lokalitách mohou vznikat potíže při zajištování elektromagnetické slučitelnosti zařízení třídy A v důsledku rušení vyzařovaného nebo šířeného po vedení. V těchto lokalitách mohou vznikat potíže při zajištování elektromagnetické slučitelnosti zařízení třídy A v důsledku rušení vyzařovaného nebo šířeného po vedení.

Další informace najdete v kapitole: IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK nebo TECHNICKÉ ÚDAJE.

1.7.2 Instalace, použití a hodnocení pracovního místa

Toto zařízení se vyrábí v souladu s ustanoveními normy EN 60974-10/A1:2015 a má určení "TŘÍDY A". Toto zařízení musí být používáno pouze k profesionálním účelům v průmyslovém prostředí. Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené tímto zařízení na okolním prostředí.



Uživatel musí být kvalifikovanou osobou v oboru a jako takový je zodpovědný za instalaci a použití zařízení podle pokynů výrobce. Jakmile je zjištěno elektromagnetické rušení, uživatel má za povinnost tuto situaci vyřešit za pomocí technické asistence výrobce.



V každém případě musí být elektromagnetické rušení sníženo na hranici, při které nepředstavuje zdroj problémů.



Před instalací tohoto zařízení musí uživatel zhodnotit eventuální problémy elektromagnetického charakteru, ke kterým by mohlo dojít v okolí zařízení, a zejména nebezpečí pro zdraví okolních osob, například pro nositele pacemakeru a naslouchátek.

1.7.3 Požadavky na síťový přívod (Viz technické údaje)

Výkonová zařízení mohou v důsledku velikosti primárního proudu odebíraného ze sítě ovlivňovat kvalitu napájecí sítě. Proto u některých typů zařízení (viz. technické údaje) mohou platit omezení či specifické požadavky na připojení s ohledem na maximální povolenou impedanci sítě (Z_{max}) nebo popřípadě na minimální kapacitu (S_{sc}) napájecí v místě připojení do sítě veřejné. V takovémto případě instalující subjekt či uživatel zařízení ručí, po případné konzultaci s provozovatelem této sítě, že dané zařízení může být připojeno. V případě interferencí může být nutné přijmout další opatření jako například filtrace napájení ze sítě.

Kromě toho je potřeba zvážit nutnost použití stíněného síťového kabelu.

Další informace najdete v kapitole: TECHNICKÉ ÚDAJE.

1.7.4 Opatření, týkající se kabelů

K minimalizaci účinků elektromagnetických polí dodržujte následující pokyny:

- dle možnosti provedte svinutí a zajištění zemního a silového kabelu společně.
- Je zakázáno ovinovat kabely kolem vlastního těla.
- je zakázáno stavět mezi zemním a silovým kabel hořáku či držáku elektrod (oba musí být na jedné a té samé straně).
- kabely musí být co nejkratší a musí být umístěny blízko sebe a na podlaze nebo v blízkosti úrovně podlahy.
- Zařízení umístěte v určité vzdálenosti od svařovací plochy.
- kabely musí být dostatečně vzdálené od případných jiných kabelů.

1.7.5 Pospojení

Je třeba zvážit i spojení všech kovových částí svařovacího zařízení a kovových částí v jeho blízkosti. Dodržujte národní normy týkající se těchto spojení.

1.7.6 Uzemnění zpracovávaného dílu

Tam, kde zpracovávaný díl není napojen na uzemnění z důvodu elektrické bezpečnosti nebo z důvodu jeho rozměrů nebo polohy, spojení na kostru mezi dílem a uzemněním by mohlo snížit rušení. Je třeba věnovat maximální pozornost tomu, aby uzemnění zpracovávaného dílu nezvyšovalo nebezpečí úrazu pro uživatele nebo nebezpečí poškození ostatních elektrických zařízení. Dodržujte národní normy týkající se uzemnění.

1.7.7 Stínění

Doplňkové stínění ostatních kabelů a zařízení vyskytující se v okolí může snížit problémy interference.

U speciálních aplikací může být zvážena možnost stínění celého svařovacího zařízení.

1.8 Stupeň krytí IP

IP23S



- Obal zamezující přístupu prstů k nebezpečným živým částem a proti průniku pevných částic o průměru rovnajícím se nebo vyšším 12,5 mm.
- Plášt chráněný před deštěm o vertikálním sklonu 60°.
- Obal chráněný proti škodlivému účinku vody, jakmile jsou pohybující se části stroje zastaveny.

1.9 Likvidace odpadu



Nelikvidujte elektrické přístroje společně s běžným odpadem!

Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její implementace ve shodě s národními zákony, elektrická zařízení, která dosáhla konce životnosti, musí být shromažďována odděleně a odevzdána k recyklaci a likvidaci ve sběrném středisku. Vlastník zařízení se bude muset informovat u místních orgánů ohledně identifikace autorizovaných sběrných středisek. Tím, že budete dodržovat směrnice pro zpracování tohoto druhu opadu přispějete k ochraně nejen životního prostředí, ale také svého zdraví!

2. INSTALACE



Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci pověření výrobcem.



Jste povinni před instalací zkontrolovat odpojení zdroje od hlavního přívodu.



Je zakázáno sériové nebo paralelní propojení generátorů.

2.1 Způsob zvedání, přepravy a vykládání

- Zařízení je opatřeno držadlem, které usnadňuje manipulaci.
- Systém není vybaven úchyty pro zdvihání.
- Použijte zdvižný vozík a během pohybu budte maximálně pozorní, aby nedošlo k překlopení zdroje.



Nepodceňujte hmotnost zařízení, viz technické údaje.

Nepřemisťujte nebo nenechávejte zařízení zavřeno nad osobami nebo předměty.

Dbejte, aby zařízení nebo jednotka nezřítila nebo nebyla silou položena na zem.

2.2 Umístění zařízení



Dodržujte následující pravidla:

- Snadný přístup k ovládání a zapojení.
- Zařízení nesmí být umístěno ve stísněném prostoru.
- Je zakázáno umísťovat daný systém na plochu se sklonem převyšující 10%.
- Zařízení zapojte na suchém, čistém a vzdušném místě.
- Chraňte zařízení proti prudkému deště a slunci.

2.3 Připojení



Zdroje je opatřen kabelem pro připojení do napájecí sítě.

Systém může být napájen:

- 400V třífázový
- 230V třífázový

Funkce zařízení je zaručena pro napětí, které se pohybují v rozmezí $\pm 15\%$ od nominální hodnoty; (příklad: Vnom 400V provozní napětí se pohybuje v rozmezí od 320V do 440V).



Za účelem zamezení škod na zdraví osob nebo na zařízení je třeba zkontrolovat zvolené napětí sítě a tavné pojistky PŘED zapojením stroje na síť. Kromě toho je třeba zajistit, aby byl kabel zapojen do zásuvky opatřené zemnícím kontaktem.



Zařízení je možné napájet pomocí generátoru proudu, pokud jednotka je schopna zajistit stabilní napájecí napětí s výchylkami $\pm 15\%$ vzhledem k nominálnímu napětí označeném výrobcem ve všech provozních podmínkách a při nejvyšším výkonu generátoru. Obvykle doporučujeme použít jednotek o výkonu 2 krát vyšším než je výkon svářecího/řezacího/zařízení u jednofázového provedení a 1.5 krát vyšším u třífázového. Doporučujeme jednotky s elektronickým řízením.




Za účelem ochrany uživatelů musí být zařízení správným způsobem uzemněno. Síťový kabel je opatřen vodičem (žlutozeleným) pro uzemnění, který musí být napojen na zástrčku opatřenou zemnícím kontaktem. Tento žlutozelený vodič nesmí být NIKDY používán jako živý vodič. Zkontrolujte přítomnost "uzemnění" u používaného zařízení a dobrý stav zásuvky sítě. Montujte pouze zástrčky, které byly homologovány podle bezpečnostních norem.



Elektrické připojení musí být realizováno techniky, jejichž profesionální profil odpovídá specifickým technickým a odborným požadavkům, a v souladu se zákony státu, ve kterém je zařízení instalováno.

2.4 Uvedení do provozu


2.4.1 Zapojení pro drážkování

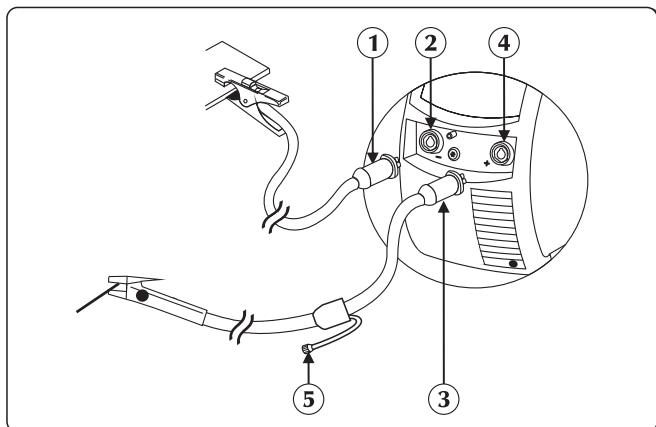

- ① Konektor zemnicích kleští
- ② Záporný pól výkonu (-)
- ③ Konektor kleští ARC AIR
- ④ Kladný pól výkonu (+)
- ⑤ Konektor hadice na vzduch


- ▶ Připojte koncovku zemního kabelu do záporné zásuvky (-) zdroje.
- ▶ Připojte konektor kabelu kleští ARC-AIT k zásuvce kladného pólu (+) generátoru.
- ▶ Připojte odděleně konektor vzduchové hadičky na zdroj tlakového vzduchu.

2.4.2 Zapojení pro svařování TIG

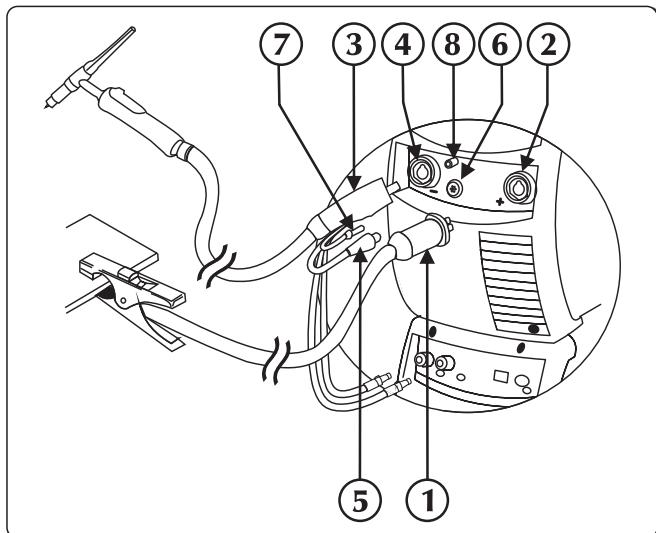

- ① Konektor zemnicích kleští
- ② Kladný pól výkonu (+)
- ③ Přípojka hořáku TIG
- ④ Zásuvka hořáku
- ⑤ Ovládací kabel hořáku
- ⑥ Konektor
- ⑦ Plynová trubice hořáku
- ⑧ Zasouvací spojka pro plyn

- ▶ Připojte koncovku zemního kabelu do kladné zásuvky (+) zdroje. Vložte bajonet do zásuvky a otočte jím ve směru hodinových ručiček tak, aby všechny části byly zajištěny.
- ▶ Připojte koncovku hořáku TIG do záporné zásuvky zdroje. Vložte bajonet do zásuvky a otočte jím ve směru hodinových ručiček tak, aby všechny části byly zajištěny.
- ▶ Připojte ovládací kabel hořáku do připojovacího konektoru.
- ▶ Připojte hadičku plynu hořáku do připojovací zásuvky.
- ▶ Napojte vratnou hadici chladiva pro hořák (červená barva) na příslušnou armaturu/spojku (červená barva - symbol).
- ▶ Napojte hadici s přívodem chladiva hořáku (modrý odstín) na příslušnou armaturu/spojku (modrá barva /symbol).

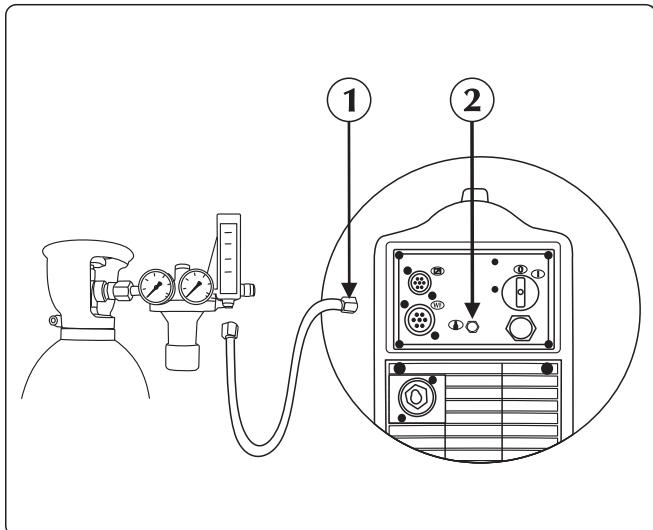


- ① Plynová trubice
- ② Zasouvací spojka pro plyn

► Připojte hadici plynu z plynové bomby na přípojku plynu na zadní straně svářečky. Seřídte průtok plynu na hodnotu mezi 5 a 15 l/min.


3. POPIS SVÁŘEČKY

3.1 Zadní panel

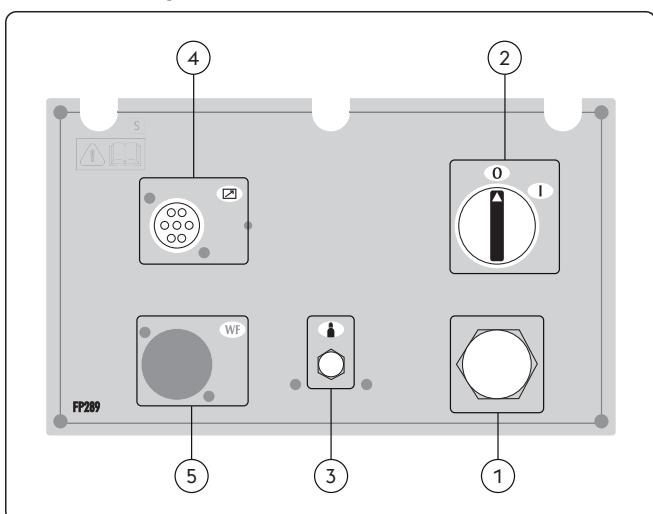


- ① Síťový kabel
Umožňuje napájet zařízení napojením do sítě.
- ② Vypínač
Ovládá napájení svářečky.
Má dvě polohy "O" vypnutá; "I" zapnuta.
- ③ Přípojka plynu
- ④ Připojení signálu CAN-BUS (RC, RI...)
- ⑤ Nepoužívá

3.2 Panel se zásuvkami

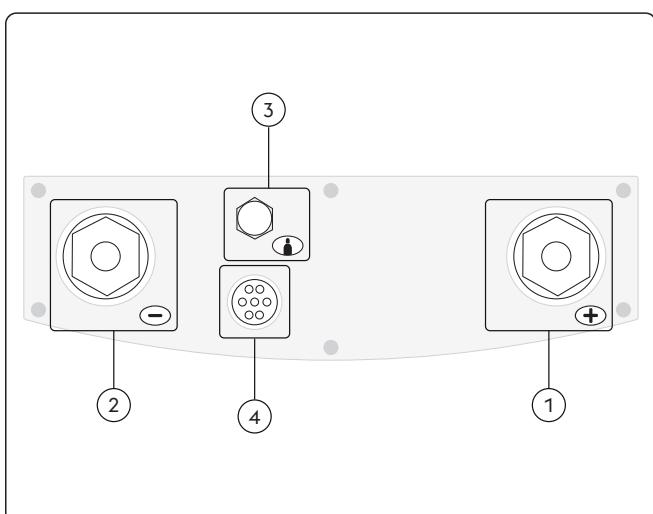

- ① Kladný pól výkonu (+)
Proces TIG: Připojení zemnicího kabelu
- ② Záporný pól výkonu (-)
Proces TIG: Připojení svařovací pistole
- ③ Přípojka plynu
- ④ Vstup signalizačního kabelu
Připojení svařovací pistole

3.3 Čelní ovládací panel URANOS NX 4000/5000 TLH

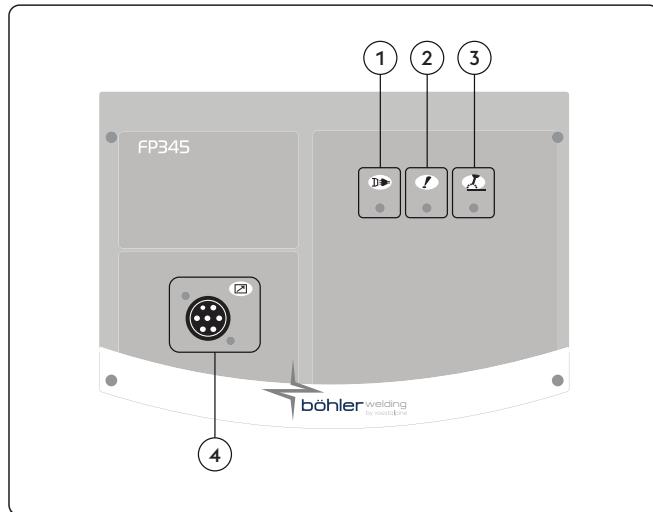

① LED napájení

Signalizuje připojení zařízení do napájecí sítě.

② LED všeobecného alarmu


Signalizuje možný zásah ochran, jako například tepelných ochran.

③ LED aktivního výkonu

Signalizuje přítomnost napětí na výstupních svorkách.

④ Připojení signálu CAN-BUS (RC, RI...)

3.4 Čelní ovládací panel URANOS NX 4000/5000 TLH (LCD 3.5")

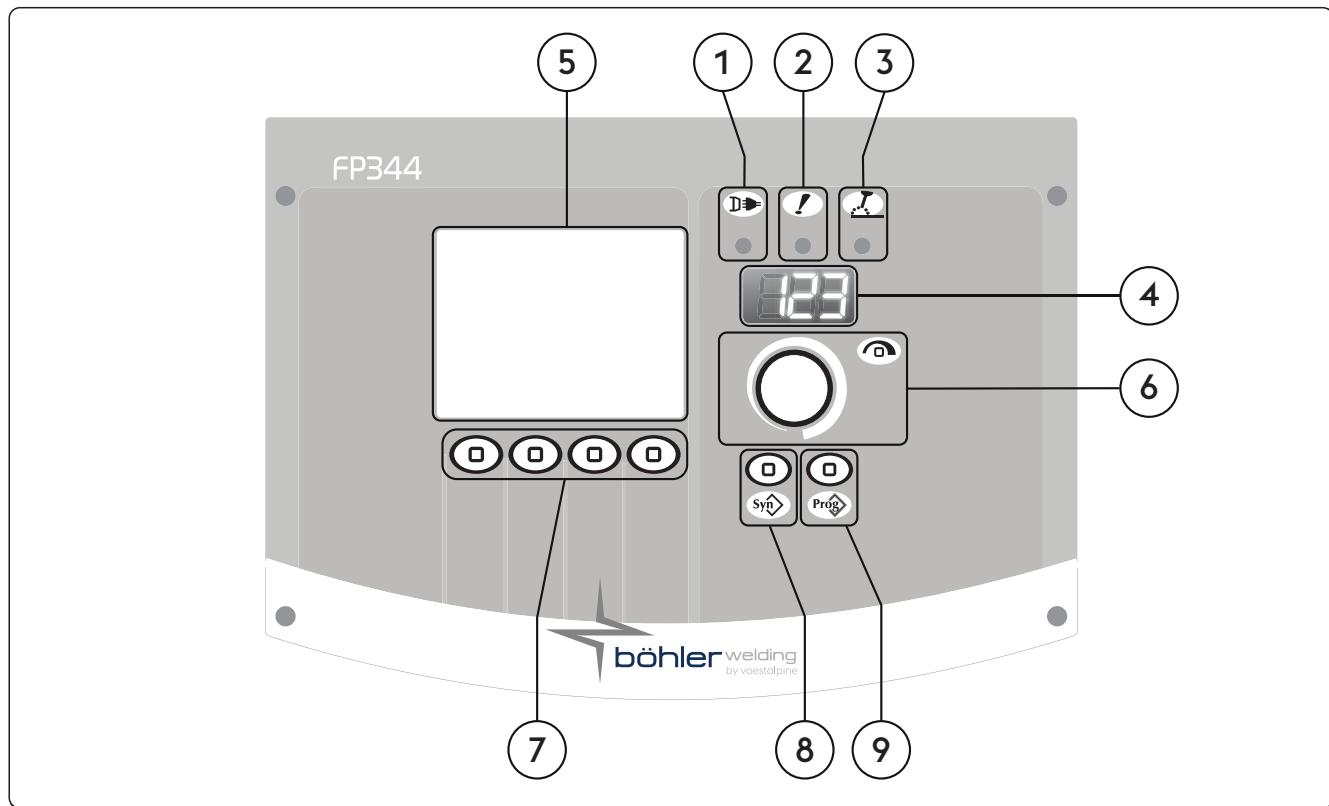

① LED napájení

Signalizuje připojení zařízení do napájecí sítě.

② LED všeobecného alarmu

Signalizuje možný zásah ochran, jako například tepelných ochran.

③ LED aktivního výkonu

Signalizuje přítomnost napětí na výstupních svorkách.

④ 7-segmentový displej

Umožňuje zobrazení základních svařovacích parametrů během spuštění, nastavení, načtení proudu a napětí, během svařování a číselné kódy alarmů.

Zobrazuje nastavení a odečítání hodnoty napětí a proudu při svařování. V případě poruchy také kódy poplachů.


LCD displej

Umožňuje zobrazení základních svařovacích parametrů během spuštění, nastavení, načtení proudu a napětí, během svařování a číselné kódy alarmů.

Umožňuje okamžité zobrazení všech operací.


Hlavní nastavovací prvek


Plynulé nastavení svařovacího proudu.

Umožňuje vstup do set-up, výběr a nastavení parametrů.


Funkční tlačítka

Zvolte různé systémové funkce:

- Svařovací proces
- Režim svařování
- Průběh proudu
- Grafický mód

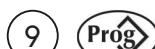
Nepoužívané tlačítko

Tlačítko svařovacího úkolu

Umožňuje ukládání a správu 240 svařovacích programů, které mohou být upravovány uživatelem.

4. POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ


4.1 Úvodní obrazovka

Pokud zapneme zdroj, vykoná procesor za účelem zaručení správné funkce systému kontrolu všech k němu připojených zařízení. V této fázi je uskutečněn také test plynu a prověření správného připojení na dodávku plynu.

4.2 Hlavní obrazovka

Umožňuje řízení systému a svařovacích procesů, zobrazuje hlavní nastavení.


4.3 Hlavní strana procesu TIG

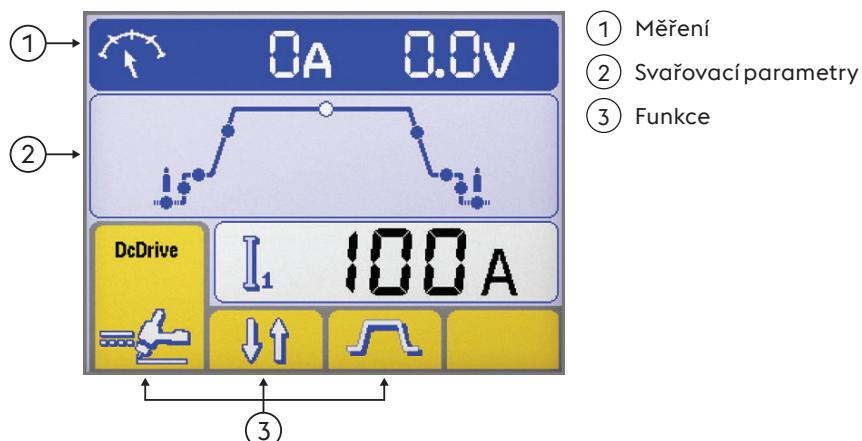


Měření

Během režimu svařování je měřený svařovací proud a napětí zobrazeno na LCD displeji.

- (1) Svařovací proud (Welding current)
- (2) Svařovací napětí (Welding voltage)

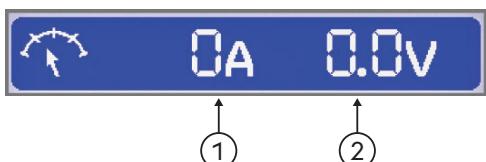


Svařovací parametry

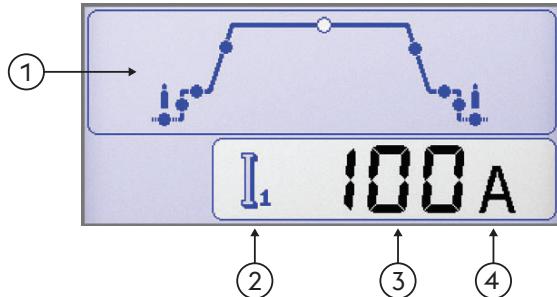

- ① Svařovací parametry
- ② Ikony parametrů
- ③ Hodnoty parametrů
- ④ Měření parametrů-jednotka

Funkce

Umožňuje nastavení nejdůležitějších funkcí procesu a svařovacích metod.

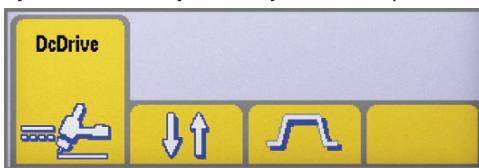

- ① Svařovací proces
- ② Režim svařování
- ③ Průběh proudu

Svařovací proces



Režim svařování

Umožňuje výběr způsobu svařování

2 takt

V režimu 2-takt stiskem tlačítka hořáku začne proudit plyn a zapálí oblouk.

Uvolněním tlačítka začne proud klesat na nulovou hodnotu podle nastaveného času doběhu.

Po zhasnutí oblouku probíhá dofuk plynu dle času dofuku.


4 takt

V režimu 4-takt, první stisk tlačítka hořáku spustí proudění plynu, přidržením provádí ruční předfuk. Po uvolnění zapaluje oblouk.

Bilevel

Po předchozí volbě BILEVEL tlačítkem může svářec volit mezi dvěma rozdílnými svařovacími proudy. Prvým stiskem tlačítka spustíme předfuk plynu, zapálení oblouku a svařujeme prvním proudem. Uvolnění tlačítka spustí náběh na „I1“. Pokud svářec rychle stiskne a uvolní tlačítko, přejde na „I2“. Stisknutím a uvolněním tlačítka se rychle vrátíte na „I1“ atd. Svařování ukončíme delším stiskem cca 2s tlačítka hořáku. Úplným uvolněním tlačítka zhasne oblouk a probíhá dofuk plynu dle času dofuku.

Průběh proudu

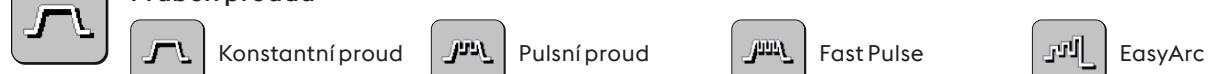

4.4 Obrazovka programů




Umožňuje ukládání a správu 240 svařovacích programů, které mohou být upravovány uživatelem.

Programy (JOB)

Sledujte oddíl "hlavní obrazovka"

Ukládání programů

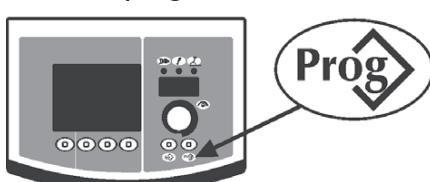

► Vstup do menu "uložení programu" stiskem tlačítka nejméně na dobu jedné sekundy.



- ▶ Výběr uložených programů (nebo prázdné paměti) otáčením enkoderu.


---- Prázdné paměťové místo

Uložení programu

- ▶ Potvrzení operace stiskem tlačítka .

- ▶ Uložení všech proudových nastavení ve zvolených programech stiskem tlačítka.

Save

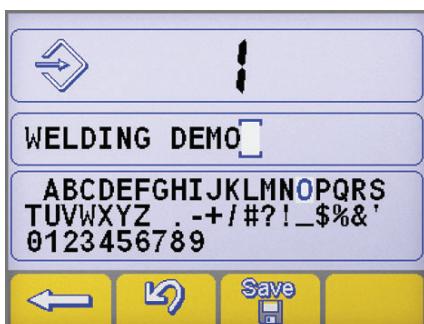

Zavedení a popis programů.

- ▶ Výběr žádaného písmene otáčením enkoderu.
- ▶ Uložení vybraného písmene stiskem enkoderu.
- ▶ Vymazání předchozího zápisu stiskem tlačítka .
- ▶ Potvrzení operace stiskem tlačítka .
- ▶ Potvrzení operace stiskem tlačítka Save.




Uložení nového programu na již obsazenou paměťovou pozici vyžaduje vymazání paměťové pozice předepsaným postupem.



- ▶ Potvrzení operace stiskem tlačítka .
- ▶ Odstranění vybraného parametru stiskem tlačítka .
- ▶ Pokračování postupu ukládání.

Vyvolání programu

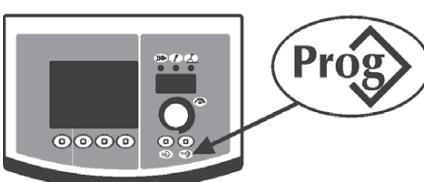

- ▶ Vyvolání 1st programu tlačítkem .

- ▶ Výběr uloženého programu otáčením enkoderu.

- ▶ Výběr požadovaného programu stiskem tlačítka .

Pouze paměťové místo obsazené programem je automaticky přeskočeno na pozici prázdnou.

Zrušení programu



- ▶ Výběr uloženého programu otáčením enkoderu.
- ▶ Odstranění vybraného parametru stiskem tlačítka .
- ▶ Potvrzení operace stiskem tlačítka .



- ▶ Potvrzení operace stiskem tlačítka .
- ▶ Odstranění vybraného parametru stiskem tlačítka .

5. SETUP

5.1 Volbu a nastavení parametrů

Umožňuje nastavení a seřízení celé řady přídavných parametrů pro lepší a přesnější ovládání svařovacího zařízení.

Parametry obsažené v procesu set up jsou definovány v závislosti na zvoleném svařovacím procesu a jsou opatřeny číselnými kódy.

Přístup k procesu set up



- ▶ Provádí se stisknutím tlačítka rotačního snímače na dobu 5 sekund.
- ▶ Zadání bude potvrzeno nápisem 0 na displeji.


Volba a seřízení požadovaného parametru

- ▶ Otáčejte enkodérem až do chvíle, kdy se zobrazí numerický kód vztahující se k požadovanému parametru.
- ▶ Stisknutí tlačítka enkoderu v tomto okamžiku umožní zobrazení nastavené hodnoty pro zvolený parametr a její seřízení.

Výstup z nastavení - set up

- ▶ Pokud chcete opustit sekci "nastavení" znova stiskněte enkodér.
- ▶ Pokud chcete ukončit nastavení - set up, nastavte parametr "0" (ulož a ukonči) a stiskněte tlačítko kódovacího.
- ▶ Potvrzení operace stiskem tlačítka .
- ▶ Pro uložení změny a ukončení zobrazování nastavení stiskněte tlačítko: .

5.1.1 Seznam parametrů procesu set up (MMA)

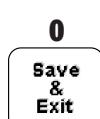

0 Ulož a vystup


Umožňuje uložit změny a vystoupit z procesu set up.



1

Reset

Umožňuje znovu nastavit všechny parametry na hodnoty továrního nastavení (default).

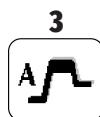

3

Hot start

Umožňuje seřízení hodnoty hot start v režimu MMA.

Umožňuje více či méně „teplý“ start ve fázích zapalování oblouku a usnadňuje tak start stroje.

Basický elektroda

Minimum	Maximum	Přednastaveno
0/vypnuto	500%	80%

Celulózový elektroda

Minimum	Maximum	Přednastaveno
0/vypnuto	500%	150%



CrNi elektroda

Minimum	Maximum	Přednastaveno
0/vypnuto	500%	100%

Proces elektroda

Minimum	Maximum	Přednastaveno
0/vypnuto	500%	120%

**Elektroda litiny**

Minimum	Maximum	Přednastaveno
0/vypnuto	500%	100%

7**Svařovací proud**

Umožňuje přednastavení svařovacího proudu.

Minimum	Maximum	Přednastaveno
3 A	Imax	100 A

8**Arc force**

Umožňuje regulaci hodnoty Arc force v režimu MMA.

Umožňuje větší či menší energetickou dynamickou reakci při svařování a usnadňuje tak práci svářeče.

Zvýšením hodnoty arc force omezíme možnost přilepení elektrody.

Basický elektroda

Minimum	Maximum	Přednastaveno
0/vypnuto	500%	30%

Celulózový elektroda

Minimum	Maximum	Přednastaveno
0/vypnuto	500%	350%

CrNi elektroda

Minimum	Maximum	Přednastaveno
0/vypnuto	500%	30%

Proces elektroda

Minimum	Maximum	Přednastaveno
0/vypnuto	500%	100%

Elektroda litiny

Minimum	Maximum	Přednastaveno
0/vypnuto	500%	70%

204**Dynamic power control (DPC)**

Povolení zvolené V/I charakteristiky.

I=C Konstantní proud

Zkrácení nebo prodloužení oblouku bez vlivu na zadaný svařovací proud.

Doporučeno pro elektrodu: Basický, Rutilová, Kyselý, Ocel, Litina

1:20 Nastavení strmosti

Prodloužení délky oblouku sníží svařovací proud a naopak, v závislosti na nastavení od 1 do 20 ampér na volt.

Doporučeno pro elektrodu: Celulózová, Hliník

P=C Konstantní výkon

Prodloužení délky oblouku sníží svařovací proud a naopak, podle vztahu: V·I=K

Doporučeno pro elektrodu: Celulózová, Hliník

312**Zhásecí napětí oblouku**

Umožňuje nastavit hodnotu napětí, při kterém je nuceně zhasnut svařovací oblouk.

Umožňuje tak řídit tím nejlepším způsobem různé provozní podmínky, které mohou nastat.

Ve fází svařování například nízká hodnota zhásecího napětí oblouku umožňuje kratší oblouk při oddálení elektrody od svařence a snižuje tak rozštírik, spáleniny a oxidaci svařenice.

Pokud používáte elektrody, které vyžadují vysoké napětí doporučujeme nastavit vysokou hranici, aby se zabránilo hasnutí oblouku behem sváření.

*Nikdy nenastavujte zhásecí napětí oblouku vyšší než je napětí generátoru naprázdno.***Basický elektroda**

Minimum	Maximum	Přednastaveno
0/vypnuto	99.9 V	57.0 V

Celulózový elektroda

Minimum	Maximum	Přednastaveno
0/vypnuto	99.9 V	70.0 V

399**Řezácí rychlosť**

Nastavení svařovací rychlosti.

Default cm/min: referenční rychlosť pro ruční svařování.

Syn: Sinergic hodnota.

Minimum	Maximum	Přednastaveno
1 cm/min	200 cm/min	15 cm/min

500**Nastavení stroje**

Výběr žádaného grafického rozhraní.
Umožňuje přístup do vyšších úrovní set-up nastavení.
Čtěte kapitolu "Uživatelské rozhraní (Set up 500)".

Hodnoty	Uživatelské rozhraní
XE	Základní nabídka
XA	Rozšířený nabídka
XP	Profi nabídka

Hodnoty	Zvolená úroveň
USER	Uživatel
SERV	Service
vaBW	vaBW

551**Lock/unlock**

Umožňuje uzamknout ovládací panel a vložit bezpečnostní kód.
Čtěte kapitolu "Lock/unlock (Set up 551)".

552**Tón bzučáku**

Umožňuje seřízení tónu zvukové signalizace tlačítek.

Minimum	Maximum	Přednastaveno
0/vypnuto	10	10

601**Krok regulace**

Umožňuje obsluze dle vlastní potřeby upravit krok regulace.

Minimum	Maximum	Přednastaveno
1	Imax	1

602**Externí parametry CH1, CH2, CH3, CH4**

Umožňuje řízení /ovládání externího parametru 1, 2, 3, 4 (minimální hodnota, maximální hodnota, nastavená hodnota, vybraný parametr).

Čtěte kapitolu "Správa externího ovládání (Set up 602)".

705**Kalibrace odporu obvodu**

Umožňuje kalibraci zařízení.

Čtěte kapitolu "Kalibrace odporu obvodu (set up 705)".

751**Měřený proud**

Umožňuje zobrazení reálné hodnoty proudu.

752**Měřené napětí**

Umožňuje zobrazení reálné hodnoty napětí.

768**Měření tepelného příkonu HI**

Umožňuje čtení naměřené hodnoty tepelného příkonu při svařování.

851**DRÁŽKOVÁNÍ povolení**

Aktivace funkce ARC-AIR.

Hodnoty	Přednastaveno	ARC-AIR
na	-	AKTIVNÍ
vypnuto	X	NENÍ AKTIVNÍ

5.1.2 Seznam parametrů nastavení (TIG)**0****Ulož a vystup**

Umožňuje uložit změny a vystoupit z procesu set up.

1**Res****Reset**

Umožňuje znovu nastavit všechny parametry na hodnoty továrního nastavení (default).

2**Předfuk plynu**

Umožňuje nastavit a seřídit průtok plynu před zapálením oblouku.

Umožňuje naplnění hořáku plynem a přípravu prostředí pro svařování.

Minimum	Maximum	Přednastaveno
0/vypnuto	99.9 s	0.1 s

3**Počáteční proud**

Umožňuje nastavení startovacího proudu.

Umožňuje teplejší nebo chladnější svařovací lázeň dosaženou bezprostředně po zapálení oblouku.

Minimum	Maximum	Přednastaveno	Minimum	Maximum	Přednastaveno
1%	500%	50%	3 A	Imax	-

5**Čas počátečního proudu**

Nastavení času, po který je udržován počáteční proud.

Minimum	Maximum	Přednastaveno
0/vypnuto	99.9 s	0/vypnuto

6**Náběh proudu**

Umožňuje nastavovat pozvolný přechod mezi počátečním proudem a svářecím proudem.

Minimum	Maximum	Přednastaveno
0/vypnuto	99.9 s	0/vypnuto

7**Svařovací proud**

Umožňuje přednastavení svařovacího proudu.

Minimum	Maximum	Přednastaveno
3 A	Imax	100 A

8**Proud v režimu bilevel**

Umožňuje nastavení druhého proudu v režimu svařování bilevel - dvojí proud.

Prvním stiskem tlačítka spouštíme plyn, uvolněním startuje svařovací proces.

Při prvním vydání je rampa až po aktuální „I1“.

V průběhu svařování rychlým stiskem tlačítka hořáku přecházíme na proudovou úrověň I 2 (nastavenou v setupu).

Můžeme tedy těmito stisky přecházet mezi „I 1“ a „I 2“ libovolně.

Svařování ukončíme delším stiskem cca 2s tlačítka hořáku.

Opět platí, pokud tlačítko držíme probíhá nastavený doběh proudu a uvolněním startuje dofuk plynu.

Minimum	Maximum	Přednastaveno	Minimum	Maximum	Přednastaveno
3 A	Imax	-	1%	500%	50%

10**Proud základní**

Umožňuje nastavení základního proudu pro pulsní a střeofrekvenční pulsní režim.

Minimum	Maximum	Přednastaveno	Minimum	Maximum	Přednastaveno
3 A	Isald	-	1%	100%	50%

12**Frekvence pulsu**

Nastavení pulsní frekvence.

Umožňuje dosažení lepšího výsledku svařování na slabých materiálech a kvalitněji odtavující se kapku.


Minimum	Maximum	Přednastaveno
0.1 Hz	25 Hz	5 Hz

13**Pulsní cyklus**

Umožňuje nastavení pracovního cyklu ve svařovacím pulsním režimu.

Horní proud je udržován po kratší nebo delší čas.

Minimum	Maximum	Přednastaveno
1 %	99 %	50 %

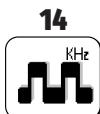**14 Frekvence rychlého pulsu**

Nastavení pulsní frekvence.

Získáme ostřejší, akční a více stabilní elektrický oblouk.

Minimum	Maximum	Přednastaveno
0.02 KHz	2.5 KHz	0.25 KHz

**15 Pulsní doběh**

Umožňuje nastavení času doběhu během pulsního svařování.

Umožňuje měkký krok mezi horním a spodním proudem s více či méně měkkým svařovacím obloukem.

Minimum	Maximum	Přednastaveno
0/vypnuto	100 %	0/vypnuto

**16 Doběh proudu**

Umožňuje nastavovat pozvolný přechod mezi svářecím proudem a konečným proudem.

Minimum	Maximum	Přednastaveno
0/vypnuto	99.9 s	0/vypnuto

**17 Konečný proud**

Umožňuje regulaci konečného proudu.

Minimum	Maximum	Přednastaveno
3 A	I _{max}	10 A

Minimum	Maximum	Přednastaveno
1 %	500 %	-

**19 Čas konečného proudu**

Umožňuje nastavení času trvání finálního (konečného) proudu.

Minimum	Maximum	Přednastaveno
0/vypnuto	99.9 s	0/vypnuto

**20 Dofuk**


Umožňuje regulaci přívodu plynu na konci sváření.

Minimum	Maximum	Přednastaveno
0.0 s	99.9 s	syn

**203 Tig start (HF)**

Volba parametru, nastaveno HF START zapálení oblouku.

Hodnoty	Přednastaveno	Funkce zpětného volání
na	X	HF START
vypnuto	-	LIFT START

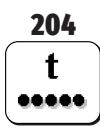**204 Bodové svařování**

Umožňuje režim bodování s nastavením času svařování.

Časování svařovacího procesu.

Minimum	Maximum	Přednastaveno
0/vypnuto	99.9 s	0/vypnuto

**205 Restart**

Nastavení funkce restart.

Umožňuje aktivaci funkce restart. Provádí okamžité zhasnutí oblouku během doběhu proudu nebo zpětný návrat do svařovacího cyklu.

Hodnoty	Přednastaveno	Funkce zpětného volání
0/vypnuto	-	vypnuto
1/on	X	na
2/of1	-	vypnuto

**206****Easy joining**

Zapálení oblouku při pulsním proudu a načasování funkce před automatickým obnovením přednastavených svařovacích podmínek.

Umožňuje vyšší rychlosť a přesnost během stehování na dílech.

Minimum	Maximum	Přednastaveno
0.1 s	25.0 s	0/vypnuto

399**Řezací rychlosť**

Nastavení svařovací rychlosti.

Default cm/min: referenční rychlosť pro ruční svařování.

Syn: Sinergic hodnota.

Minimum	Maximum	Přednastaveno
1 cm/min	200 cm/min	10 cm/min

500**Nastavení stroje**

Výběr žádaného grafického rozhraní.

Umožňuje přístup do vyšších úrovní set-up nastavení.

Čtěte kapitolu "Uživatelské rozhraní (Set up 500)"

Hodnoty	Uživatelské rozhraní
XE	Základní nabídka
XA	Rozšířený nabídka
XP	Profi nabídka

Hodnoty	Zvolená úroveň
USER	Uživatel
SERV	Service
vaBW	vaBW

551**Lock/unlock**

Umožňuje uzamknout ovládací panel a vložit bezpečnostní kód.

Čtěte kapitolu "Lock/unlock (Set up 551)".

552**Tón bzučáku**

Umožňuje seřízení tónu zvukové signalizace tlačítek.

Minimum	Maximum	Přednastaveno
0/vypnuto	10	10

601**Krok regulace**

Umožňuje obsluze dle vlastní potřeby upravit krok regulace.

Minimum	Maximum	Přednastaveno
1	Imax	1

602**Externí parametry CH1, CH2, CH3, CH4**

Umožňuje řízení / ovládání externího parametru 1, 2, 3, 4 (minimální hodnota, maximální hodnota, nastavená hodnota, vybraný parametr).

Čtěte kapitolu "Správa externího ovládání (Set up 602)".

606**U/D hořák**

Umožňuje řízení / ovládání externího parametru (U/D).

Hodnoty	Přednastaveno	Funkce zpětného volání
0/vypnuto	-	vypnuto
1/I1	X	Proud
	-	Vyvolání programu

705**Kalibrace odporu obvodu**

Umožňuje kalibraci zařízení.

Čtěte kapitolu "Kalibrace odporu obvodu (set up 705)".

751**Měřený proud**

Umožňuje zobrazení reálné hodnoty proudu.

**752****Měřené napětí**

Umožňuje zobrazení reálné hodnoty napětí.

**755****Průtok plynu měřený (WFR)**

Umožňuje zobrazení reálné hodnoty průtoku plynu.

**757****Rychlosť posuvu**

Povolení zobrazení hodnoty snímače otáček motoru 1.

**760****Měřený proud (motor 1)**

Umožňuje zobrazení reálné hodnoty proudu (motor 1).

**768****Měření tepelného příkonu HI**

Umožňuje čtení naměřené hodnoty tepelného příkonu při svařování.

**801****Bezpečnostní limity**

Umožňuje nastavení mezních hodnot výstrah a ochran.



Dovolují kontrolu svařovacího procesu prostřednictvím nastavených bezpečnostních a výstražných omezení podle hlavních měřených parametrů.

Umožňuje přesné hlídání změn v jednotlivých fázích svařování.

Čtete kapitolu "Bezpečnostní limity (Set up 801)".

851**DRÁŽKOVÁNÍ povolení**

Aktivace funkce ARC-AIR.



Hodnoty	Přednastaveno	ARC-AIR
na	-	AKTIVNÍ
vypnuto	X	NENÍ AKTIVNÍ

5.1.3 Seznam parametrů nastavení (MIG/MAG)**32****Sekundární napětí pulsu (Bilevel MIG)**

Umožňuje nastavení úrovně sekundárního napětí pulsu.

Dává možnost zvýšit stabilitu oblouku během měnících se fází pulsního procesu.

Minimum	Maximum	Přednastaveno
-5.0	+5.0	0/syn

33**Sekundární indukčnost / Tlumivka (Bilevel MIG)**

Umožňuje nastavení úrovně sekundárního tlumivky /indukčnosti.

Nabízí možnost dosažení okamžité nebo pozvolné kompenzace, svářecem způsobené nebo přirozené nestability oblouku.

Nižší indukčnost = ostřejší oblouk (větší rozstřik).

Větší indukčnost = méně ostrý/reagující oblouk (menší rozstřik).

Minimum	Maximum	Přednastaveno
-30	+30	0/syn

**399 Řezací rychlosť**

Nastavení svařovací rychlosťi.

Default cm/min: referenčná rýchlosť pre ručné svařovanie.

Syn: Sinergichodnota.

Minimum	Maximum	Přednastaveno
syn min	syn max	35 cm/min

**705 Kalibrace odporu obvodu**

Umožňuje kalibraci zařízení.

Čtěte kapitolu "Kalibrace odporu obvodu (set up 705)".

**768 Měření tepelného příkonu HI**

Umožňuje čtení naměřené hodnoty tepelného příkonu při svařování.

EN 1011-1

5.2 Specifické postupy použití parametrů

5.2.1 Uživatelské přizpůsobení 7 segmentového displeje

Umožňuje nepřetržitě zobrazovat hodnotu parametru na 7 segmentovém displeji.



- ▶ Vstup do set-up provedeme stiskem knoflíku enkodéru déle než 5 sekundy.
- ▶ Výběr požadovaného parametru provedeme tak.
- ▶ Uložení vybraných parametrů ze 7 segmentového displeje stiskem tlačítka .
- ▶ Uložení a opuštění aktuální obrazovky stiskem tlačítka .

5.2.2 Uživatelské rozhraní (Set up 500)


Umožňuje přizpůsobení parametrů v hlavním menu.

**500 Nastavení stroje**


Výběr žádaného grafického rozhraní.

Hodnoty	Uživatelské rozhraní
XE	Základní nabídka
XA	Rozšířený nabídka
XP	Profi nabídka


REŽIM XE

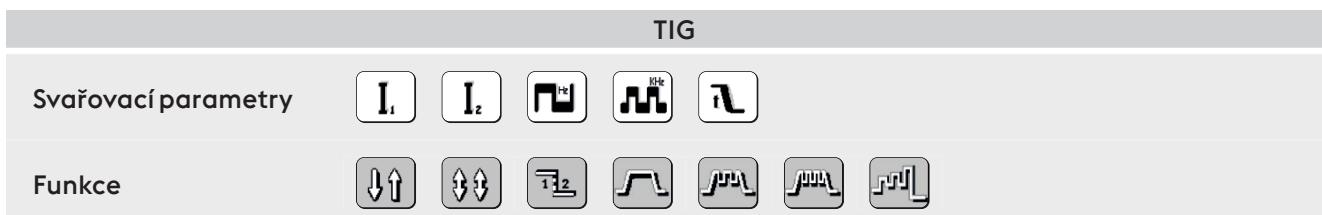

REŽIM XA

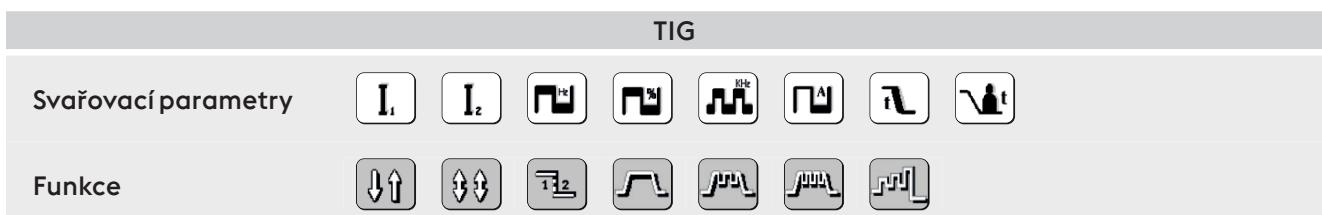


REŽIM XP

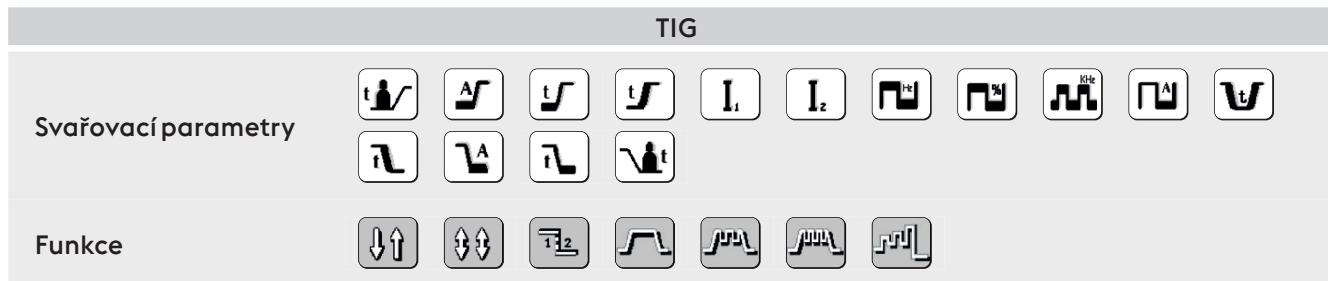


5.2.3 Lock/unlock (Set up 551)

Umožňuje uzamknout ovládací panel a vložit bezpečnostní kód.

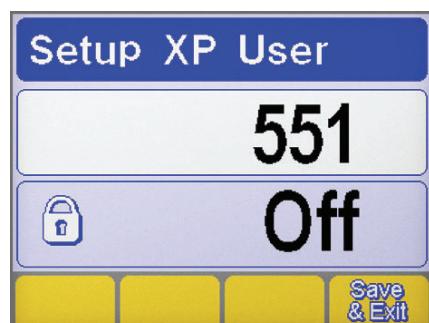

Volba parametru

- ▶ Vstup do set-up provedeme stiskem knoflíku enkodéru déle než 5 sekundy.
- ▶ Výběr žádaného prametru (551).
- ▶ Aktivaci regulace vybraných parametrů stiskem knoflíku enkoderu.

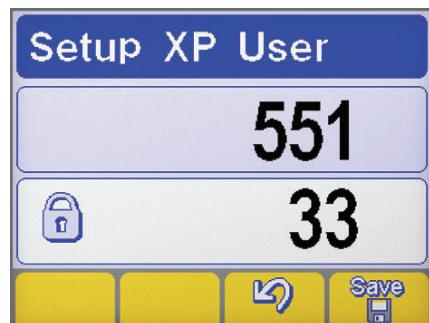


Nastavení hesla

- ▶ Nastavení číselného kódu (hesla) otáčením enkoderu.
- ▶ Potvrďte daný úkon stisknutím tlačítka rotačního snímače.
- ▶ Potvrzení operace stiskem tlačítka .
- ▶ Pro uložení změny stiskněte tlačítko: .

Funkce panelu



K provedení operací na zamčeném ovládacím panelu se používá speciální panel.

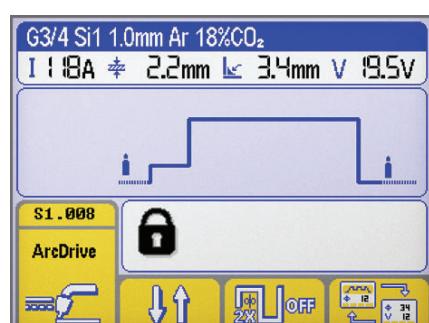


Funkce panelu

- ▶ Vstup do panelu dočasné funkčnosti (5minut) otáčením enkoderu a vložením správného hesla.
- ▶ Potvrďte daný úkon stisknutím tlačítka rotačního snímače.
- ▶ Definitivní odemčení ovládacího panelu - vstupem do set-up (dodržte předem dané instrukce) a vrátte parametr 551 do stavu "off".
- ▶ Potvrďte daný úkon stisknutím tlačítka rotačního snímače.
- ▶ Pro uložení změny stiskněte tlačítko: .

5.2.4 Správa externího ovládání (Set up 602)

Umožňuje řízení/ovládání externího parametru 2 (minimální hodnota, maximální hodnota, nastavená hodnota, vybraný parametr).

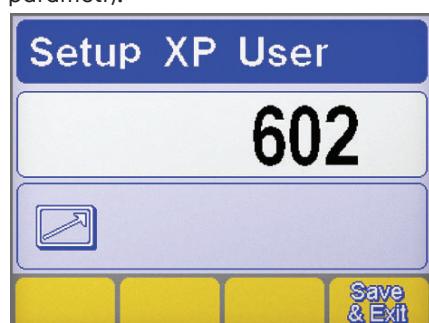

Volba parametru

- ▶ Vstup do set-up provedeme stiskem knoflíku enkodéru déle než 5 sekundy.
- ▶ Výběr žádaného prametru (602).
- ▶ Vstup do okna "Správa externího ovládání" stiskem knoflíku enkoderu.



Správa externího ovládání

- ▶ Výběr žádaného výstupu RC dálkového ovladače (CH1, CH2, CH3, CH4) stiskem tlačítka .
- ▶ Výběr žádaných parametrů (Min-Max-parametrů) stiskem knoflíku enkoderu.
- ▶ Nastavení žádaných parametrů (Min-Max-parametrů) otáčením knoflíku enkoderu.
- ▶ Pro uložení změny stiskněte tlačítka: .
- ▶ Potvrzení operace stiskem tlačítka .


5.2.5 Kalibrace odporu obvodu (set up 705)

Umožňuje provést kalibraci generátoru na rezistor aktuálního svařovacího obvodu.



Volba parametru

- ▶ Vstup do set-up provedeme stiskem knoflíku enkodéru déle než 5 sekundy.
- ▶ Výběr žádaného prametu (705).
- ▶ Aktivaci regulace vybraných parametrů stiskem knoflíku enkoderu.
- ▶ Připojte generátor ke svařovacímu obvodu (stůl nebo díl).
- ▶ Odložte krytku kvůli odhalení koncové části držáku trysky svařovací pistole. (MIG/MAG)

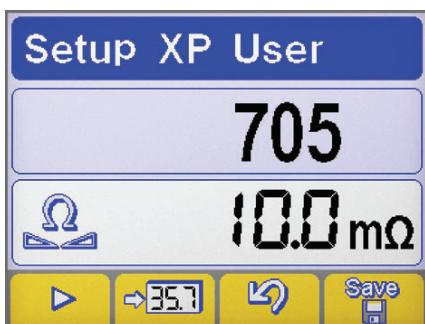

Kalibrace

- ▶ Provedte elektrický kontakt proudové špičky (průvlaku) se svařovaným kusem. (MIG/MAG)
- ▶ Zahajte postup stisknutím tlačítka .
- ▶ Provedte kontakt podržením po dobu minimálně 1 s.
- ▶ Hodnota, zobrazená na displeji, bude aktualizována po provedení kalibrace.
- ▶ Potvrzení operace stiskem tlačítka .
- ▶ Potvrzení operace stiskem tlačítka .
- ▶ Pro uložení změny a ukončení zobrazování nastavení stiskněte tlačítka: .


5.2.6 Bezpečnostní limity (Set up 801)

Umožňuje nastavení mezních hodnot výstrah a ochran.


Dovolují kontrolu svařovacího procesu prostřednictvím nastavených bezpečnostních a výstražných omezení podle hlavních měřených parametrů.

Umožňuje přesné hlídání změn v jednotlivých fázích svařování.

Limity upozornění		MIN	MAX	Bezpečnostní limity		MIN	MAX
	Svařovací proud				Svařovací napětí		
	Průtok plynu měřený				Rychlosť pohybu robotu		
	Měřený proud (motor 1)				Měřený proud (motor 2)		
	Měření průtoku chladiva				Rychlosť posuvu		
	Měřená teplota chladiva						

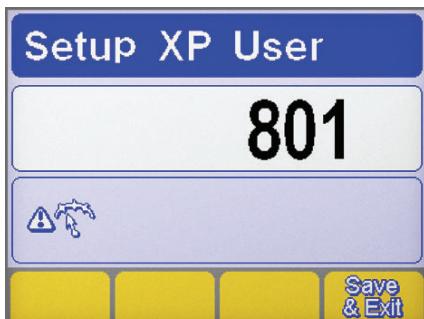
**Volba parametru**

- ▶ Vstup do set-up provedeme stiskem knoflíku enkodéru déle než 5 sekundy.
- ▶ Výběr žádaného prametru (801).
- ▶ Vstup do okna "Bezpečnostní limity" stiskem tlačítka enkoderu.

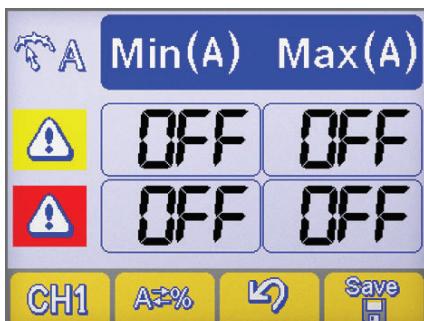**Volba parametru**

- ▶ Výběr žádaných parametrů stiskem tlačítka **CH1**.
- ▶ Výběr způsobu nastavení bezpečnostních omezení stiskem tlačítka **A±%**.

Nastavení stroje
 Nominální hodnota Procentuální hodnota

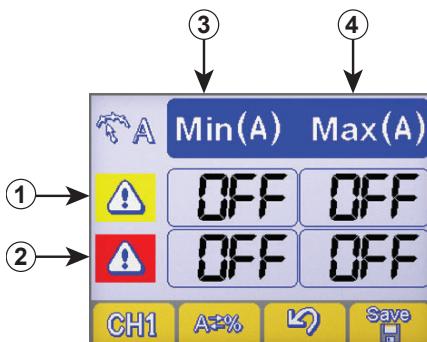**Nastavení výstražných limitů**

- ① Řádek výstražných omezení
- ② Řádek Alarm limits line
- ③ Sloupek minimální úrovňě
- ④ Sloupek maximální úrovňě

- ▶ Výběr žádaného políčka stiskem knoflíku enkodéru (vybrané políčko je zobrazeno s opačným kontrastem).
- ▶ Nastavení úrovně vybraného omezení otáčením enkoderu.
- ▶ Pro uložení změny stiskněte tlačítko: **Save**.



- V případě překročení výstražného omezení se objeví vizuální informace na řídícím panelu.
- V případě překročení alarm omezení se objeví vizuální informace na řídícím panelu a okamžitě zablokuje svařovací operace.
- Je možné nastavit počátek a konec aktivace filtrů k zamezení chybových signalizací během zapálení a ukončení oblouku. (čtěte oddíl "Set-up" parametry 802-803-804).

6. ÚDRŽBA



Zařízení musí být podrobeno běžné údržbě podle pokynů výrobce. Veškerá vstupní a provozní dvířka a kryty musí být dobře uzavřeny a dobře upevněny, jakmile je stroj v provozu. Na zařízeních je zakázáno provádět jakékoliv druhy úprav. Zamezte hromadění kovového prachu v blízkosti žeber větrání nebo na nich.



Případná údržba musí být prováděna kvalifikovaným personálem. Záruka ztrácí platnost v případě opravy a výměny částí zařízení (systému) neoprávněnými osobami. Pouze technik s příslušnou kvalifikací smí provádět opravy a výměny dílů.



Před jakýmkoliv zásahem na zařízení odpojte zařízení od přívodu elektrické energie!

6.1 Pravidelné kontroly generátoru

6.1.1 Süsteem



Proveďte čištění vnitřních částí pomocí stlačeného vzduchu o nízkém tlaku a měkkých štětců. Zkontrolujte elektrická zapojení a všechny spojovací kably.

6.1.2 Při údržbě a výměně dílů hořáků, klešťí na držení elektrody a/nebo zemnícího kabelu:



Zkontrolujte teplotu komponentů a ověřte, zda nejsou přehřáté.



Používejte vždy rukavice odpovídající příslušné normě.



Používejte vhodné klíče a nářadí.

6.2 Vastutus



Pokud nebude prováděna pravidelná údržba zařízení, budou zrušeny všechny záruky a výrobce je v každém případě zbaven jakékoliv odpovědnosti. Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost v případě, že obsluha nedodrží uvedené pokyny. Při jakémkoliv pochybnosti a/nebo problému se obraťte na nejbližší servisní středisko.

7. ALARM KÓDY

ALARM



Zásah alarmu nebo překročení kritického limitu z důvodu vizuální signalizace na ovládacím panelu a okamžité zablokování úkonů svařování.

POZOR



Zásah alarmu nebo překročení kritického limitu z důvodu vizuální signalizace na ovládacím panelu a okamžité zablokování úkonů svařování.

Níže jsou uvedeny všechny alarmy a všechny kritické limity, týkající se zařízení.

E01	Příliš vysoká teplota		E02	Příliš vysoká teplota	
E03	Příliš vysoká teplota		E07	Porucha systému napájení motoru podavače drátu	
E08	Moteur bloqué		E10	Nadproud výkonového modulu (Inverter)	
E11	Chyba konfigurace zařízení		E12	Chyba komunikace (WF - DSP)	
E13	Chyba komunikace		E14	Neplatný program	
E15	Neplatný program		E16	Chyba komunikace (RI) (Automatizace a robotika)	
E17	Chyba komunikace (μP-DSP)		E18	Neplatný program	

E19 Chyba konfigurace zařízení	E20 Porucha paměti
E21 Ztráta dat	E22 Chyba komunikace (DSP)
E29 Nekompatibilní opatření	E30 Chyba komunikace (H.F.)
E32 Ztráta dat	E38 Podpětí
E39 Porucha napájení zařízení	E40 Porucha napájení zařízení
E43 Chybí chladicí kapalina	E48 Chybí drát (Automatizace a robotika)
E49 Vypínač nouzového zastavení (Automatizace a robotika)	E50 Přilepený drát (Automatizace a robotika)
E51 Nepodporovaná nastavení (Automatizace a robotika)	E52 Ochrana proti kolizi (Automatizace a robotika)
E53 Chyba externího průtokového spínače (Automatizace a robotika)	E54 Překročení úrovнě proudu (Dolní limit)
E55 Překročení úrovně proudu (Horní limit)	E56 Překročení úrovně napětí (Dolní limit)
E57 Překročení úrovně napětí (Horní limit)	E60 Překročení limitu rychlosti (Dolní limit)
E61 Překročení limitu rychlosti (Horní limit)	E62 Překročení úrovně proudu (Dolní limit)
E63 Překročení úrovně proudu (Horní limit)	E64 Překročení úrovně napětí (Dolní limit)
E65 Překročení úrovně napětí (Horní limit)	E68 Překročení limitu rychlosti (Dolní limit)
E69 Překročení limitu rychlosti (Horní limit)	E70 Nastavené výstražné limity nejsou kompatibilní
E71 Příliš vysoká teplota chladicí kapaliny	

8. DIAGNOSTIKA A ŘEŠENÍ

Zařízení nelze spustit (nesvítí zelená kontrolka)

Příčina

- » Zásuvka není napájena síťovým napětím.
- » Vadná zástrčka, popř. napájecí kabel.
- » Přerušená síťová pojistka.
- » Vadný hlavní vypínač.
- » Porucha elektroniky.

Řešení

- » Zkontrolujte a dle potřeby opravte elektroinstalaci.
- » Smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- » Proveďte výměnu vadného dílu.
- » Kontaktujte nejbližší servisní středisko, které provede opravu.
- » Proveďte výměnu vadného dílu.
- » Kontaktujte nejbližší servisní středisko, které provede opravu.
- » Kontaktujte nejbližší servisní středisko, které provede opravu.

Bez výstupního výkonu (přístroj nesváří)

Příčina

- » Vadné tlačítko hořáku.
- » Přístroj je přehřátý (signalizace teplotní ochrany - svítí žlutá kontrolka).
- » Nesprávné zemnící připojení.
- » Síťové napětí mimo dovolený rozsah (svítí žlutá kontrolka).
- » Porucha elektroniky.

Řešení

- » Proveďte výměnu vadného dílu.
- » Kontaktujte nejbližší servisní středisko, které provede opravu.
- » Dříve než přístroj vypnete počkejte až zchladne.
- » Proveďte řádné uzemnění přístroje.
- » Přečtěte si kapitolu "Uvedení do provozu"
- » Zajistěte, aby síťové napětí do zdroje bylo ve stanovených mezích.
- » Proveďte řádné zapojení přístroje.
- » Čtěte kapitolu „Připojení“
- » Kontaktujte nejbližší servisní středisko, které provede opravu.

Nesprávné napájení

Příčina

- » Nesprávná volba metody svařování, popř. vadný volič.
- » Nesprávně nastavené parametry systému, popř. funkce.
- » Vadný potenciometr /enkový pro nastavení svařovacího proudu.
- » Síťové napětí mimo dovolený rozsah.
- » Chybí jedna fáze.
- » Porucha elektroniky.

Řešení

- » Zvolte správnou metodu svařovací.
- » Proveďte výměnu vadného dílu.
- » Kontaktujte nejbližší servisní středisko, které provede opravu.
- » Resetujte (vynulujte) parametry systému a svařování.
- » Proveďte výměnu vadného dílu.
- » Kontaktujte nejbližší servisní středisko, které provede opravu.
- » Proveďte řádné zapojení přístroje.
- » Čtěte kapitolu „Připojení“
- » Proveďte řádné zapojení přístroje.
- » Čtěte kapitolu „Připojení“
- » Kontaktujte nejbližší servisní středisko, které provede opravu.

Nestabilní oblouk

Příčina

- » Nedostatečná ochrana ochranným plynem.
- » Přítomnost vlhkosti v ochranném plynu.
- » Nesprávné parametry svařování.

Řešení

- » Nastavte průtok vzduchu.
- » Zkontrolujte stav difuzéra a plynové hubice hořáku.
- » Vždy používejte kvalitní materiál a výrobky.
- » Vždy zkontrolujte kvalitu odebíraného plynu.
- » Proveďte důkladnou prohlídku systému systému svařování.
- » Kontaktujte nejbližší servisní středisko, které provede opravu.

Nadměrný rozstřik

Příčina

- » Nesprávná délka oblouku.

Řešení

- » Zmenšete vzdálenost mezi elektrodou a zpracovávaným kusem.
- » Snižte svařovací napětí.

- | | |
|--|---|
| » Nesprávné parametry svařování. | » Snižte napětí svařování. |
| » Nedostatečná ochrana ochranným plynem. | » Nastavte průtok vzduchu. |
| » Nesprávná dynamika oblouku. | » Zkontrolujte stav difuzéra a plynové hubice hořáku. |
| » Nesprávný režim svařování. | » Zvětšete hodnotu indukčního obvodu. |
| | » Použijte vyšší odbočku tlumivky. |
| | » Zmenšete úhel držení hořáku. |

Nedostatečný průvar/prořez

Příčina	Řešení
» Nesprávný režim svařování.	» Během svařování snižte řeznou rychlosť.
» Nesprávné parametry svařování.	» Zvětšete svařovací proud.
» Nesprávná elektroda.	» Použijte elektrodu o menším průměru.
» Nesprávná příprava konců.	» Zvětšete otvor mezeru.
» Nesprávné zemnící připojení.	» Proveďte rádné uzemnění přístroje.
» Svařované kusy jsou příliš velké.	» Přečtěte si kapitolu "Uvedení do provozu"
	» Zvětšete svařovací proud.

Svarové vměsky

Příčina	Řešení
» Neúplné odstranění vměsků.	» Zpracovávané kusy před svařováním dokonale a přesně očistěte.
» Nadměrný průměr elektrody.	» Použijte elektrodu o menším průměru.
» Nesprávná příprava konců.	» Zvětšete otvor mezeru.
» Nesprávný režim svařování.	» Zmenšete vzdálenost mezi elektrodou a zpracovávaným kusem.
	» Přisunujte pravidelně během všech fází svařování.

Vměstky wolframu

Příčina	Řešení
» Nesprávné parametry svařování.	» Snižte napětí svařování.
» Nesprávná elektroda.	» Použijte elektrodu o větším průměru.
» Nesprávný režim svařování.	» Vždy používejte kvalitní materiál a výrobky. » Elektrodu správně naostřete.

Pory

Příčina	Řešení
» Nedostatečná ochrana ochranným plynem.	» Nastavte průtok vzduchu.
	» Zkontrolujte stav difuzéra a plynové hubice hořáku.

Slepení

Příčina	Řešení
» Nesprávná délka oblouku.	» Zvětšete vzdálenost mezi elektrodou a zpracovávaným kusem.
» Nesprávné parametry svařování.	» Zvětšete svařovací napětí.
» Nesprávný režim svařování.	» Zvětšete svařovací proud.
» Svařované kusy jsou příliš velké.	» Zvětšete svařovací proud.
» Nesprávná dynamika oblouku.	» Zvětšete hodnotu indukčního obvodu.
	» Použijte vyšší odbočku tlumivky.

Okraje

Příčina	Řešení
» Nesprávné parametry svařování.	» Snižte napětí svařování.
» Nesprávná délka oblouku.	» Zmenšete vzdálenost mezi elektrodou a zpracovávaným kusem.
	» Snižte svařovací napětí.

- » Nesprávný režim svařování.
- » Nedostatečná ochrana ochranným plynem.

- » Snižte boční střídavou (osculující) rychlosť při plnění.
- » Během svařování snižte řeznou rychlosť.
- » Používejte plyny vhodné pro dané svařované materiály.

Oxidace

Příčina

- » Nedostatečná ochrana ochranným plynem.

Řešení

- » Nastavte průtok vzduchu.
- » Zkontrolujte stav difuzéru a plynové hubice hořáku.

Poréznost

Příčina

- » Na svařovaných kusech je mastnota, lak, rez či jiná nečistota.
- » Na svarovém materiálu je mastnota, lak, rez a jiná nečistota.
- » Přítomnost vlhkosti ve svarovém materiálu.
- » Nesprávná délka oblouku.
- » Přítomnost vlhkosti v ochranném plynu.
- » Nedostatečná ochrana ochranným plynem.
- » Svarová lázeň tuhne příliš rychle.

Řešení

- » Zpracovávané kusy před svařováním dokonale a přesně očistěte.
- » Vždy používejte kvalitní materiál a výrobky.
- » Udržujte svarový materiál vždy v dokonalém stavu.
- » Vždy používejte kvalitní materiál a výrobky.
- » Udržujte svarový materiál vždy v dokonalém stavu.
- » Zmenšete vzdálenost mezi elektrodou a zpracovávaným kusem.
- » Snižte svařovací napětí.
- » Vždy používejte kvalitní materiál a výrobky.
- » Vždy zkontrolujte kvalitu odebíraného plynu.
- » Nastavte průtok vzduchu.
- » Zkontrolujte stav difuzéru a plynové hubice hořáku.
- » Během svařování snižte řeznou rychlosť.
- » Předehřejte dané kusy určené ke svařování.
- » Zvětšete svařovací proud.

Trhliny za tepla

Příčina

- » Nesprávné parametry svařování.
- » Na svařovaných kusech je mastnota, lak, rez či jiná nečistota.
- » Na svarovém materiálu je mastnota, lak, rez a jiná nečistota.
- » Nesprávný režim svařování.
- » Svařované kusy se vyznačují různými (odlišnými) vlastnostmi.

Řešení

- » Snižte napětí svařování.
- » Zpracovávané kusy před svařováním dokonale a přesně očistěte.
- » Vždy používejte kvalitní materiál a výrobky.
- » Udržujte svarový materiál vždy v dokonalém stavu.
- » Proveděte operace ve správném pořadí pro daný druh svařovaného spoje.
- » Před vlastním svařováním naneste pastu.

Trhliny z vnitřního punutí

Příčina

- » Přítomnost vlhkosti ve svarovém materiálu.
- » Zvláštní geometrie svařovaného spoje.

Řešení

- » Vždy používejte kvalitní materiál a výrobky.
- » Udržujte svarový materiál vždy v dokonalém stavu.
- » Předehřejte dané kusy určené ke svařování.
- » Proveděte dodatečný ohřev.
- » Proveděte operace ve správném pořadí pro daný druh svařovaného spoje.

9. TEORETICKÉ POZNÁMKY O SVÁŘECÍM REŽIMU


CS

9.1 Svařování metodou TIG (plynulé svařování)

Popis

Princip svařování TIG (Tungsten Inert Gas) je založen na elektrickém oblouku, který se zapálí mezi elektrodou s vysokým bodem tání (čistý wolfram nebo slitina wolframu jehož teplota tání je přibližně 3370°C) a svařovaným dílem; atmosféra inertního plynu (Argon) zajišťuje ochranu lázně. Za účelem zabránění nebezpečných výbuchů v místech s vysokou koncentrací výbušných plynů je nutné, aby plyn proudil do svářecí lázeň až po dosažení teploty tání kovu. Existuje i jiný způsob zapálení oblouku s omezenými výbuchovými riziky: start lift, který nevyužívá vysoké frekvence, ale zahájení zkratem při nízkém proudu mezi elektrodou a dílem; ve chvíli, kdy se elektroda zvedne, vznikne oblouk a proudu se plynule zvýší až do nastavené hodnoty svařovacího proudu. Za účelem zlepšení kvality konečné části svarového spoje, je důležité přesně kontrolovat doběh svařovacího proudu a dále je nutné, aby plyn proudil na svářecí lázeň ještě několik sekund po zhasnutí oblouku. V mnoha provozních podmínkách je užitečné mít k dispozici 2 svářecí proudy a snadno přecházet z jednoho na druhý (BILEVEL).


Polarita svařování

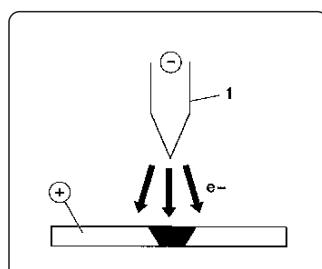

D.C.S.P. (Direct Current Straight Polarity)

Je to nejčastěji používaná polarita (prímá polarita), umožňuje omezené opotřebení elektrody (1), jelikož 70% tepla se koncentruje na anodě (díl).


Dosažené lázně jsou úzké a hluboké s vysokou rychlostí posuvu a následným nízkým přívodem tepla.

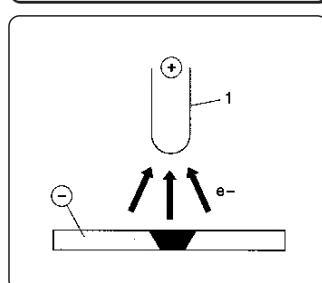

D.C.R.P. (Direct Current Reverse Polarity)

Je to nepřímá polarita a umožňuje svařování slitin s vrstvou žáruvzdorného oxidu s teplotou tání vyšší než je teplota tání kovu.

Není možné používat vysoký proud, protože by vyvolal zvýšené opotřebení elektrody.

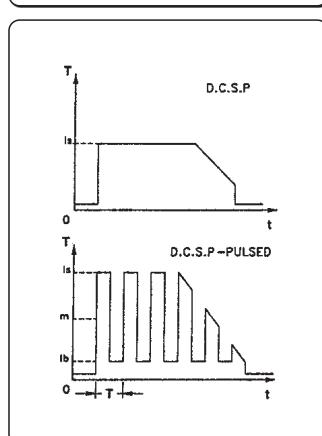

D.C.S.P.-Pulsed (Direct Current Straight Polarity Pulsed)

Použití pulzního jednosměrného proudu umožňuje lepší kontrolu svářecí lázně ve zvláštních pracovních podmínkách.

Svařovací lázeň je tvořena proudovými pulzy (I_p), zatímco základní proud (I_b) udržuje oblouk zapálený; to usnadňuje svařování tenkých tloušťek s omezenou deformací, lepším tvarovacím faktorem a díky tomu i menším nebezpečím trhlin za tepla a porozity.

Zvýšením kmitočtu (středním kmitočtu) se dosahuje užšího, koncentrovanějšího a stabilnějšího oblouku a vyšší kvality svařování tenkých tloušťek.

Svařování TIG ocelí

Proces TIG je velmi účinný při svařování jak uhlíkových ocelí tak legovaných ocelí, pro první svár na trubkách a pro sváry, které musí mít optimální estetický vzhled. Vyžaduje přímou polaritu (D.C.S.P.).

Příprava návarových hran


Tento proces vyžaduje důkladné očištění návarových hran a jejich pečlivou přípravu.

Volba a příprava elektrody

Doporučujeme použít wolframové elektrody s příměsí (2% thoria-červené zabarvení) nebo elektrody s ceriem nebo lanthanem o následujících průměrech:

Ø elektroda	Rozsah proudu
1.0 mm	15÷75 A
1.6 mm	60÷150 A
2.4 mm	130÷240 A

Elektroda musí být zahrocena způsobem označeným na obrázku.

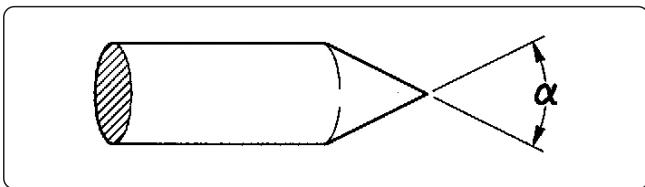

α°	Rozsah proudu
30	0÷30 A
60÷90	30÷120 A
90÷120	120÷250 A

Přídavný materiál

Mechanické vlastnosti drátů přídavného materiálu musí být srovnatelné s vlastnostmi základního materiálu.

Nedoporučujeme použít pásků získaných ze základního materiálu, mohly by obsahovat nečistoty způsobené opracováním, které by mohly ohrozit kvalitu svaru.

Ochranný plyn

Je prakticky vždy používán čistý argon (99.99%).

Svařovací proud	\varnothing elektroda	Plynová tryska č.	Plynová tryska	Tok argonu
30 A	0÷30 mm	4/5	6/8.0 mm	5-6 l/min
60÷90 A	30÷120 mm	4/5/6	6.5/8.0/9.5 mm	6-7 l/min
90÷120 A	120÷250 mm	6/7	9.5/11.0 mm	7-8 l/min

Svařování mědi

Vzhledem k tomu, že proces TIG je procesem s vysokou koncentrací tepla, proto je vhodný zejména pro svařování materiálů s vysokou vodivostí tepla, jako je měď.

Při svařování mědi procesem TIG dodržujte stejné pokyny jako pro svařování TIG ocelí nebo pokyny uvedené v příslušných specifických materiálech.

10. TECHNICKÉ ÚDAJE

Elektrické vlastnosti URANOS NX 4000 TLH			U.M.
Napájecí napětí U1 (50/60 Hz)	3x230 ($\pm 15\%$)	3x400 ($\pm 15\%$)	Vac
Zmax (@PCC) *	57	57	$m\Omega$
Zpožděná napájecí tavná pojistka	35	25	A
Druh komunikace	DIGITAL	DIGITAL	
Maximální příkon (MMA)	13.0	16.9	kVA
Maximální příkon (MMA)	12.4	16.1	kW
Maximální příkon (TIG)	13.0	12.6	kVA
Maximální příkon (TIG)	12.4	12.1	kW
Příkon v neaktivním stavu	74	74	W
Účiník (PF)	0.95	0.95	
Účinnost (μ)	87	88	%
Cos ϕ	0.99	0.99	
Maximální příkon v režimu I1max	31.8	24.4	A
Efektivní hodnota proudu I1eff	24.6	18.9	A
Proudový rozsah	3-400	3-400	A
Napětí naprázdno Uo	73	73	Vdc
Špičkové napětí Up	10.1	10.1	kV

* Toto zařízení odpovídá EN / IEC 61000-3-11.

* Zařízení je v souladu s EN / IEC 61000-3-12, pokud maximální dovolená impedance vedení v místě připojení do veřejné sítě (připojovací zásuvka) je menší nebo rovnající se s předepsané impedanční hodnotě „Zmax“. V případě napojení na veřejnou síť musí zodpovídat instalující subjekt či uživatel po případné konzultaci s provozovatelem rozvodné sítě za to, že dané zařízení může být k této síti připojeno.

Zatěžovatel URANOS NX 4000 TLH	3x230V	3x400V	U.M.
Zatěžovatel MMA (40°C) (X=60%)	-	400	A
(X=100%)	320	360	A
Zatěžovatel MMA (25°C) (X=100%)	320	400	A
Zatěžovatel TIG (40°C) (X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Zatěžovatel TIG (25°C) (X=100%)	400	400	A

Fyzikální vlastnosti URANOS NX 4000 TLH	U.M.
Stupeň krytí IP	IP23S
Třída izolace	H
Rozměry (dxšxv)	690x290x510
Hmotnost	35.4
Výrobní normy	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN IEC 60974-3:2019 EN 60974-10/A1:2015
Kapitolu sítový kabel	4x4
Délka sítový kabel	5

Elektrické vlastnosti URANOS NX 5000 TLH	U.M.
Napájecí napětí U1 (50/60 Hz)	3x230 ($\pm 15\%$)
Zmax (@PCC) *	49
Zpožděná napájecí tavná pojistka	45
Druh komunikace	DIGITAL
Maximální příkon (MMA)	17.4
Maximální příkon (MMA)	16.5
Maximální příkon (TIG)	18.9
Maximální příkon (TIG)	18.0
Příkon v neaktivním stavu	74
Účiník (PF)	0.95
Účinnost (μ)	87
Cos φ	0.99
Maximální příkon v režimu I1max	47.4
Efektivní hodnota proudu I1eff	33.5
Proudový rozsah	3-500
Napětí naprázdno Uo	73
Špičkové napětí Up	10.1

* Toto zařízení odpovídá EN / IEC 61000-3-11.

* Zařízení je v souladu s EN / IEC 61000-3-12, pokud maximální dovolená impedance vedení v místě připojení do veřejné sítě (připojovací zásuvka) je menší nebo rovnající se s předepsané impedanční hodnotě „Zmax“. V případě napojení na veřejnou síť může být k této síti připojeno.


**Zatěžovatel
URANOS NX 5000 TLH**

	3x230V	3x400V	U.M.
Zatěžovatel MMA (40°C)			
(X=50%)	-	500	A
(X=60%)	-	470	A
(X=100%)	400	420	A
Zatěžovatel MMA (25°C)			
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	400	470	A
Zatěžovatel TIG (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Zatěžovatel TIG (25°C)			
(X=70%)	500	-	A
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	460	470	A

Fyzikální vlastnosti
URANOS NX 5000 TLH
U.M.

Stupeň krytí IP	IP23S	
Třída izolace	H	
Rozměry (dxšxv)	690x290x510	mm
Hmotnost	37.3	Kg
Výrobní normy	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN IEC 60974-3:2019 EN 60974-10/A1:2015	
Kapitolu síťový kabel	4x6	mm ²
Délka síťový kabel	5	m

11. IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK

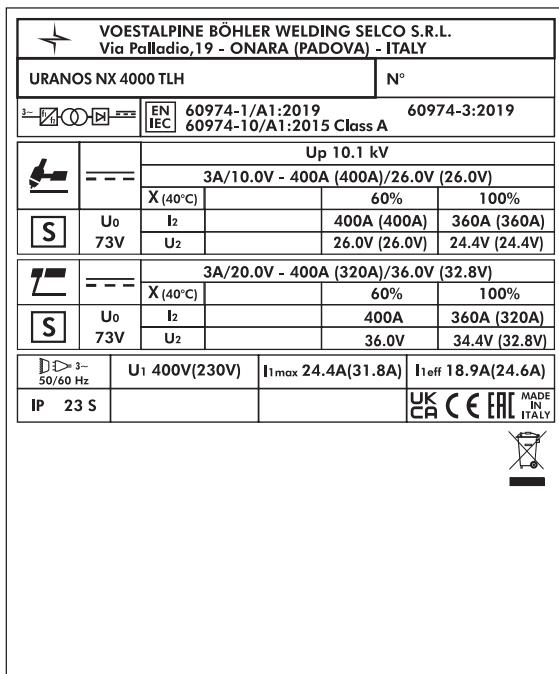

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY			
URANOS NX 5000 TLH		N°	
EN IEC 60974-1/A1:2019 60974-3:2019 60974-10/A1:2015 Class A			60974-3:2019
	Up 10.1 kV		
	3A/10.0V - 500A (500A)/30.0V (30.0V)		
X (40°C)	50%	60%	100%
	U ₀ 73V	I ₂ 500A (500A) 470A (470A) 420A (420A)	30.0V (30.0V) 28.8V (28.8V) 26.8V (26.8V)
	U ₂	400A (400A) 360A (400A)	40.0V 38.8V 36.8V (36.0V)
	U ₁ 400V(230V)	I _{1max} 33A(47.4A)	I _{1eff} 23.9A(33.5A)
IP 23 S			

12. VÝZNAM IDENTIFIKAČNÍHO ŠTÍTKU GENERÁTORU

1	2		
3	4		
5	6		
7	9	23	
		11	
12	15	16	17
13	15A	16A	17A
14	15B	16B	17B
7	9	11	
12	15	16	17
13	15A	16A	17A
14	15B	16B	17B
18	19	20	21
22			

CE Prohlášení o shodě EU
 EAC Prohlášení o shodě EAC
 UKCA Prohlášení o shodě UKCA

- 1 Výrobní značka
- 2 Jméno a adresa výrobce
- 3 Typ zařízení
- 4 Výrobní číslo
X~~XX~~XXXXXXXXXX Rok výroby
- 5 Symbol typu svářečky
- 6 Odkaz na výrobní normy
- 7 Symbol svařovacího procesu
- 8 Symbol pro zdroje , které mohou pracovat v prostředí se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem
- 9 Symbol svařovacího proudu
- 10 Napětí naprázdno
- 11 Rozsah minimálního a maximálního svářecího proudu a odpovídajícího napětí při zátěži
- 12 Symbol zatěžovatele
- 13 Symbol svářecího proudu
- 14 Symbol svářecího napětí
- 15 Hodnoty zatěžovatele
- 16 Hodnoty zatěžovatele
- 17 Hodnoty zatěžovatele
- 18 Hodnoty jmenovitého svářecího proudu
- 19 Hodnoty jmenovitého svářecího proudu
- 20 Hodnoty jmenovitého svářecího proudu
- 21 Hodnoty jmenovitého svářecího proudu
- 22 Hodnoty jmenovitého svářecího proudu
- 23 Hodnoty jmenovitého svářecího proudu

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Budowniczy

voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY
Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - www.voestalpine.com/welding

deklaruje na swoją wyłączną odpowiedzialność, że następujący produkt:

URANOS NX 4000 TLH	55.07.046
	55.07.047
URANOS NX 5000 TLH	55.07.048
	55.07.049

których dotyczy ta deklaracja są zgodne z normami EU:

2014/35/EU LOW VOLTAGE DIRECTIVE

2014/30/EU EMC DIRECTIVE

2011/65/EU RoHS DIRECTIVE

i że zastosowano następujące zharmonizowane normy:


EN IEC 60974-1/A1:2019	WELDING POWER SOURCE
EN IEC 60974-3:2019	ARC STRIKING AND STABILIZING DEVICES
EN 60974-10/A1:2015	ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

Dokumentacja potwierdzająca zgodność z dyrektywami będzie przechowywana do wglądu u wyżej wymienionego producenta.

Wykonanie jakiekolwiek czynności eksplotacyjnej lub modyfikacji niezatwierdzonej uprzednio przez voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. spowoduje unieważnienie niniejszego certyfikatu.

Onara di Tombolo, 03/07/2023

voestalpine Böhler Welding Selco s.r.l.

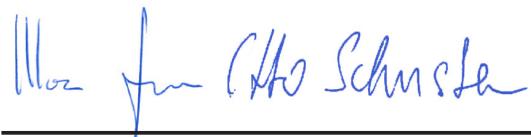

Mirco Frasson
Managing Directors

Otto Schuster
Managing Directors

SPIS TREŚCI

1. UWAGA	37
1.1 Środowisko pracy.....	37
1.2 Ochrona użytkownika i innych osób	37
1.3 Ochrona przed oparami i gazami.....	38
1.4 Zapobieganie pożarom i wybuchom	38
1.5 Środki ostrożności podczas pracy z butlami z gazem	39
1.6 Ochrona przed porażeniem elektrycznym	39
1.7 Pola elektromagnetyczne i zakłóczenia.....	39
1.8 Stopień ochrony IP	40
1.9 Unieszkodliwianie	40
2. INSTALACJA.....	41
2.1 Podnoszenie, transport i rozładunek.....	41
2.2 Lokalizacja systemu	41
2.3 Podłączanie	41
2.4 Przygotowanie do użycia.....	42
3. PREZENTACJA SYSTEMU	43
3.1 Panel tylny	43
3.2 Panel złączy	43
3.3 Przedni panel sterujący URANOS NX 4000/5000 TLH.....	44
3.4 Przedni panel sterujący URANOS NX 4000/5000 TLH (LCD 3.5").....	44
4. UŻYTKOWANIE SPRZĘTU	45
4.1 Ekran początkowy	45
4.2 Ekran główny	45
5. TRYB INSTALACYJ	48
5.1 Regulację i ustawianie parametrów.....	48
5.2 Szczególne procedury używania parametrów	55
6. KONSERWACJA	58
6.1 Źródło prądu należy regularnie poddawać następującym czynnościom konserwacyjnym	59
6.2 Responsabilidade.....	59
7. KODY ALARMÓW	59
8. WYKRYWANIE I ROZWIAZYwanIE PROBLEMÓW	61
9. TEORIA SPAWANIA.....	64
9.1 Spawanie TIG (łukiem ciągłym).....	64
10. DANE TECHNICZNE.....	66
11. TABLICZKI ZNAMIONOWE.....	68
12. OPIS TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ŹRÓDŁA PRĄDU	68
13. SCHEMAT POŁĄCZEŃ	413
14. ZŁĄCZA	417
15. LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH	419

SYMBOLE



Bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia bądź możliwość wystąpienia okoliczności prowadzących do takiego zagrożenia.



Ważne zalecenia, których nieprzestrzeganie może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.



Uwagi oznaczone tym symbolem mają charakter techniczny i służą ułatwieniu pracy z urządzeniem.

1. UWAGA



Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy się dokładnie zapoznać z zawartością niniejszej instrukcji. Nie wolno wykonywać żadnych modyfikacji ani czynności konserwacyjnych nieopisanych w instrukcji. Producent nie odpowiada za obrażenia ciała oraz uszkodzenia urządzenia wynikłe z nieznajomości instrukcji lub niezastosowania się do zawartych w niej zaleceń.

Instrukcję obsługi należy przechowywać wraz z urządzeniem. Jako uzupełnienie do instrukcji obsługi obowiązują ogólne oraz miejscowe przepisy BHP i przepisy dotyczące ochrony środowiska.



Wszystkie osoby, zajmujące się uruchomieniem, obsługą, konserwacją i utrzymywaniem sprawności technicznej urządzenia, muszą:

- posiadać odpowiednie kwalifikacje,
- posiadać wiedzę na temat spawania
- zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i dokładnie jej przestrzegać.

W razie wątpliwości lub problemów dotyczących obsługi systemu (w tym nieopisanych poniżej) należy zasięgnąć rady wykwalifikowanego personelu.

PL

1.1 Środowisko pracy



Każdy system powinien być używany wyłącznie w celu, do którego został zaprojektowany, w zakresie możliwości określonym na tabliczce znamionowej i/lub w tej instrukcji oraz zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi zaleceniami odnośnie bezpieczeństwa. Używanie systemu w celu innym od jawnie deklarowanego przez producenta jest niedopuszczalne i spowoduje zwolnienie producenta ze wszelkiej odpowiedzialności.



Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do profesjonalnych zastosowań przemysłowych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z użytkowania systemu w warunkach domowych.



Zakres temperatur eksploracji systemu wynosi od -10°C do +40°C.

Zakres temperatur transportowania i składowania systemu wynosi od -25°C do +55°C.

Środowisko pracy systemu powinno być wolne od pyłu, kwasów, gazów i substancji żrących.

Wilgotność względna w środowisku pracy systemu nie może przekraczać 50% przy 40°C.

Wilgotność względna w środowisku pracy systemu nie może przekraczać 90% przy 20°C.

Systemu można używać na wysokościach nieprzekraczających 2000 m nad poziomem morza.



Urządzenia nie wolno używać do rozgrzewania rur.

Urządzenia nie należy używać do ładowania baterii i/lub akumulatorów.

Urządzenia nie należy używać do awaryjnego rozruchu silników.

1.2 Ochrona użytkownika i innych osób



Proces spawania wiąże się z promieniowaniem, hałasem, wysoką temperaturą oraz oparem i gazowymi. Stanowisko pracy spawania należy otoczyć ogniodporną zasłoną, chroniącą otoczenie przed blaskiem łuku, iskrami i gorącymi odpryskami. Osoby znajdujące się w pobliżu należy poinstruować, by nie patrzyły bezpośrednio na łuk ani na rozgrzany metal i zaopatrzyły się w odpowiednią ochronę oczu.



W celu ochrony przed promieniowaniem łuku, iskrami oraz rozgrzanym metalem należy zawsze mieć. Używane ubranie powinno zakrywać całe ciało i musi być:

- nieszkodzające i w dobrym stanie
- niepalne
- suche i nieprzewodzące prądu
- dokładnie dopasowane, bez mankietów czy zawiniętych nogawk



Należy korzystać z odpowiedniego, wytrzymałyego obuwia, zapewniającego izolację od wody.

Należy korzystać z odpowiednich rękawic zapewniających izolację elektryczną i termiczną.



Maska spawalnicza powinna mieć osłony boczne oraz filtr o odpowiednim stopniu ochrony oczu (co najmniej NR10).



Należy zawsze mieć na sobie okulary ochronne z osłonami bocznymi, zwłaszcza podczas ręcznego lub mechanicznego usuwania żużlu spawania.



Nie wolno korzystać z soczewek kontaktowych!



W razie osiągnięcia w czasie spawania niebezpiecznego poziomu hałasu należy korzystać ze słuchawek ochronnych. Jeśli poziom hałasu przekracza dopuszczalne normy należy wyznaczyć bezpieczną odległość od stanowiska pracy i nakazać osobom znajdującym się w odległości mniejszej korzystanie ze słuchawek ochronnych.



Podczas spawania panele boczne powinny zawsze być zamknięte. Nie wolno wprowadzać w systemie żadnych modyfikacji.



Nie wolno dотykać materiału, który przed chwilą był spawany, gdyż jego wysoka temperatura może spowodować poważne oparzenia. Powyższych zaleceń należy również przestrzegać podczas obróbki materiału po spawaniu ze względu na możliwość odpadania żużlu od gorących elementów.



Przed przystąpieniem do eksploatacji lub konserwacji uchwytu należy się upewnić, że jest on zimny.



Przed odłączeniem przewodów płynu chłodniczego należy się upewnić, że układ chłodzenia jest wyłączony. W przeciwnym razie z przewodów mógłby się wylać gorący płyn, grożący poparzeniem.



W pobliżu stanowiska pracy powinna zawsze się znajdować apteczka.

Nie wolno lekceważyć żadnego oparzenia ani obrażenia.



Przed opuszczeniem stanowiska pracy należy się upewnić, że nie stanowi ono zagrożenia dla ludzi ani otoczenia.

1.3 Ochrona przed oparami i gazami



Powstające w czasie spawania gazy, opary i pyły mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Opary spawalnicze mogą w niektórych przypadkach być rakotwórcze i stanowić zagrożenie dla kobiet w ciąży.

- Unikać wdychania gazów i oparów spawalniczych.
- Zapewnić odpowiednią wentylację stanowiska pracy (naturalną lub wymuszoną).
- W środowiskach o niedostatecznej wentylacji korzystać z odpowiedniego respiratora.
- Podczas spawania w małym pomieszczeniu pracę spawaczą powinien nadzorować pomocnik stojący poza pomieszczeniem.
- Nie wolno używać tlenu do wentylacji.
- Regularnie sprawdzać poziom wentylacji porównując stężenie szkodliwych gazów ze stężeniem dopuszczalnym.
- Ilość i szkodliwość oparów zależy od rodzaju materiału spawanego, rodzaju materiału wypełniającego oraz rodzajów substancji użytych do czyszczenia i odtłuszczania spawanych elementów. Należy przestrzegać zaleceń producenta oraz zaleceń zawartych w danych technicznych.
- Nie wolno spawać w pobliżu stanowisk, gdzie odbywa się odtłuszczanie lub malowanie.
- Butle z gazem należy umieszczać na zewnątrz lub w miejscu z dobrą wentylacją.

1.4 Zapobieganie pożarom i wybuchom



Z procesem spawania wiąże się zagrożenie wystąpienia pożaru lub wybuchu.

- Upewnić się, że w pobliżu stanowiska pracy nie znajdują się przedmioty ani materiały łatwopalne lub wybuchowe.
- Wszelkie materiały łatwopalne powinny się znajdować w odległości co najmniej 11 metrów od stanowiska spawania lub powinny być odpowiednio zabezpieczone.
- Iskry i gorące odpryski mogą być rozsiewane na dość dużą odległość i przedostawać się nawet przez niewielkie otwory. Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo ludzi i otoczenia.
- Nie wolno spawać pojemników znajdujących się pod ciśnieniem, ani też w ich pobliżu.
- Nie wolno spawać zamkniętych pojemników ani rur. Szczególną ostrożność należy zachować podczas spawania rur lub pojemników, nawet jeśli są one otwarte, puste i zostały dokładnie oczyszczone. Wszelkie pozostałości gazów, paliw, olejów i innych materiałów mogą spowodować wybuch.
- Nie wolno spawać w miejscach, gdzie występują łatwopalne opary, gazy lub pyły.
- Po zakończeniu spawania upewnić się, że nie ma możliwości przypadkowego zetknięcia elementów obwodu spawania z elementami uziemionymi.
- W pobliżu stanowiska pracy powinna się znajdować gaśnica lub koc gaśniczy.

1.5 Środki ostrożności podczas pracy z butlami z gazem



Butle z gazem obojętnym zawierają sprężony gaz i mogą wybuchnąć w przypadku nieprzestrzegania elementarnych zasad ostrożności podczas ich transportu, składowania i użytkowania.

- Butle należy bezpiecznie zamocować do ściany lub stojaka w pozycji pionowej w taki sposób, by nie mogły się przewrócić ani uderzać o inne przedmioty.
- Na czas transportu, przygotowania do pracy i każdorazowo po zakończeniu spawania należy zatrzymać zawór butli.
- Nie należy narażać butli na bezpośrednie nasłonecznienie, nagłe zmiany temperatury ani zbyt niskie lub wysokie temperatury. Nie wystawiać butli na działanie zbyt niskich lub zbyt wysokich temperatur.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu butli z otwartym płomieniem, łukiem elektrycznym, palnikami, uchwytami spawalniczymi ani gorącymi odpryskami powstającymi podczas spawania.
- Trzymać butle z dala od obwodu spawania i obwodów elektrycznych w ogóle.
- Odkręcając zawór butli należy trzymać twarz z dala od wylotu gazu.
- Po zakończeniu spawania zatrzymać zawór butli.
- Nie wolno spawać butli zawierających sprężony gaz.
- Nie wolno podłączać butli ze sprężonym powietrzem bezpośrednio do urządzenia. Ciśnienie może przekroczyć możliwości wbudowanego reduktora i spowodować jego rozsadzenie.

1.6 Ochrona przed porażeniem elektrycznym



Porażenie elektryczne stanowi zagrożenie dla życia.

- Nie należy dotykać elementów wewnętrznych ani zewnętrznych znajdujących się pod napięciem podczas pracy systemu spawania (do elementów obwodu spawania należą palniki, uchwyty, kable masy, elektrody, druty, rolki i szpule drutu).
- Zapewnić izolację elektryczną spawacza od systemu poprzez zapewnienie suchego podłożu pracy i odpowiednią izolację podłóg od masy.
- Upewnić się, że system jest poprawnie podłączony do gniazda, a do źródła prądu podłączony jest kabel masy.
- Nie wolno jednocześnie dotykać dwóch uchwytów spawalniczych.
- W razie odczucia wstrząsu elektrycznego natychmiast przerwać spawanie.



Układ zatarzenia i stabilizacji łuku jest przeznaczony do pracy z prowadzeniem ręcznym lub mechanicznym.



Używanie kabli uchwytu lub kabli spawalniczych o długości przekraczającej 8 m zwiększa ryzyko porażenia prądem.

1.7 Pola elektromagnetyczne i zakłócenia



Prąd płynący przez wewnętrzne i zewnętrzne kable systemu generuje pole elektromagnetyczne wokół kabli i samego urządzenia.


- Pola elektromagnetyczne mogą wpływać na stan zdrowia osób narażonych na długotrwałe ich oddziaływanie (choć dokładny ich wpływ nie jest dość znany).
- Pole elektromagnetyczne może wpływać na funkcjonowanie rozruszników serca i aparatów słuchowych.



Osoby korzystające z rozruszników serca powinny skonsultować się z lekarzem przed przystąpieniem do spawania łukowego.



1.7.1 Klasifikacja EMC według normy: EN 60974-10/A1:2015.

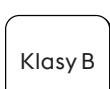

Klasy B Urządzenia Klasy B spełniają wymagania zgodności elektromagnetycznej w środowiskach przemysłowych i domowych, włącznie ze środowiskami domowymi, w których zasilanie jest pobierane z publicznej sieci energetycznej niskiego napięcia.



Klasy A Urządzenia Klasy A nie są przeznaczone do użytku w środowiskach domowych, w których zasilanie jest pobierane z publicznej sieci energetycznej niskiego napięcia. Ze względu na możliwość występowania zakłóceń przekazywanych poprzez przewodzenie i emisję, w takich lokalizacjach mogą wystąpić trudności z zapewnieniem zgodności elektromagnetycznej urządzeń Klasy A. Ze względu na możliwość występowania zakłóceń przekazywanych poprzez przewodzenie i emisję, w takich lokalizacjach mogą wystąpić trudności z zapewnieniem zgodności elektromagnetycznej urządzeń Klasy A.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale: TABLICZKA ZNAMIONOWA lub DANE TECHNICZNE.

1.7.2 Instalacja, eksploatacja i ocena otoczenia

Urządzenie zostało wytworzzone zgodnie z zaleceniami ujednoliconej normy EN 60974-10/A1:2015 i posiada oznaczenie Klasy A. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do profesjonalnych zastosowań przemysłowych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z użytkowania systemu w warunkach domowych.



Przyjmuje się, że użytkownik zajmuje się spawaniem zawodowo i w związku z tym ponosi on odpowiedzialność za instalację i eksploatację urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta. W razie wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych użytkownik ma obowiązek rozwiązania problemu z ewentualną pomocą techniczną producenta.



Wszelkie zakłócenia elektromagnetyczne muszą zostać zredukowane do poziomu nie stanowiącego utrudnienia pracy.



Przed przystąpieniem do instalacji użytkownik powinien dokonać oceny potencjalnych problemów elektromagnetycznych w pobliżu stanowiska spawania, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób znajdujących się w pobliżu, np. osób korzystających z rozruszników serca czy aparatów słuchowych.

1.7.3 Wymagania zasilania sieciowego (Patrz dane techniczne)

Ze względu na znaczny pobór prądu z sieci zasilającej, urządzenie o dużej mocy mogą negatywnie wpływać na parametry energii dostarczanej z sieci. W przypadku niektórych typów urządzeń może to się wiązać z dodatkowymi wymaganiami lub ograniczeniami względem maksymalnej dopuszczalnej impedancji źródła zasilania (Z_{max}) bądź minimalnej wymaganej wydolności (S_{sc}) w punkcie dostępu do sieci publicznej (patrz dane techniczne). W takich przypadkach osoba instalująca lub użytkująca urządzenie ma obowiązek sprawdzić, czy podłączenie urządzenia jest możliwe, w razie potrzeby konsultując się z operatorem sieci energetycznej. W razie wystąpienia zakłóceń konieczne może być zastosowanie dodatkowych środków, jak np. filtrowanie prądu zasilania.

Należy również rozważyć możliwość ekranowania przewodu zasilającego.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale: DANE TECHNICZNE.

1.7.4 Środki ostrożności dotyczące przewodów

Aby zminimalizować wpływ pola elektromagnetycznego, należy postępować zgodnie z następującymi zaleceniami:

- Gdy tylko jest to możliwe, należy prowadzić kabel spawalniczy i kabel masy razem.
- Unikać prowadzenia kabli wokół ciała.
- Unikać przebywania pomiędzy kablem masy i kablem spawalniczym (oba kable powinny być po tej samej stronie spawacza).
- Kable winny być możliwie najkrótsze. Należy je układać blisko siebie na podłożu lub jak najbliżej jego powierzchni.
- Umieścić system możliwie najdalej od stanowiska spawania.
- Kable spawalnicze prowadzić z dala od wszelkich innych kabli.

1.7.5 Wyrównanie potencjałów

Należy wziąć pod uwagę uziemienie wszystkich metalowych elementów wchodzących w skład instalacji spawalniczej i znajdujących się w pobliżu. Połączenie wyrównujące potencjały musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.7.6 Uziemienie materiału spawanego

Jeśli materiał spawany nie jest uziemiony ze względów bezpieczeństwa lub z powodu jego rozmiarów czy pozycji, uziemienie go może zmniejszyć poziom emisji. Należy pamiętać, że uziemienie materiału spawanego nie może stanowić zagrożenia dla spawaczy ani znajdujących się w pobliżu urządzeń. Uziemienia należy dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.7.7 Ekranowanie

Wybiórcze ekranowanie przewodów i urządzeń znajdujących się w pobliżu może zmniejszyć poziom zakłóceń.

W niektórych przypadkach należy rozważyć ekranowanie całej instalacji spawalniczej.

1.8 Stopień ochrony IP



IP23S

- Obudowa uniemożliwia dostęp do niebezpiecznych elementów za pomocą palców oraz dostęp przedmiotów o średnicy większej lub równej 12,5 mm
- Obudowa odporna na działanie deszczu padającego pod kątem większym niż 60°
- Obudowa odporna na przeciekanie wody do wewnętrz urządzenia w czasie, gdy ruchome elementy urządzenia nie pracują.

1.9 Unieszkodliwianie



Zużytych urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami!

Zgodnie z unijną dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz z wdrażającymi ją przepisami krajowymi sprzęt elektryczny, którego cykl życia zakończył się, należy poddać selektywnej zbiórce i przekazać do punktu odzysku i unieszkodliwiania. Właściciel sprzętu powinien określić autoryzowane punkty zbiórki, kontaktując się z lokalnymi organami administracji. Stosując się do przepisów Dyrektywy Europejskiej chronisz środowisko naturalne i zdrowie innych osób!

2. INSTALACJA



Instalacji powinien dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel autoryzowany przez producenta.



Podczas instalacji należy się upewnić, że źródło prądu jest odłączone od zasilania.



Łączenie źródeł prądu (zarówno szeregowo, jak i równolegle) jest surowo wzbronione.

PL

2.1 Podnoszenie, transport i rozładunek

- Urządzenie jest wyposażone w uchwyty do ręcznego przemieszczania.
- Urządzenie nie jest wyposażone w zaczepy.
- Do jego przenoszenia należy używać wózka widłowego, uważając, by źródło prądu nie przewróciło się.



Należy zawsze pamiętać o znacznej masie urządzenia (patrz: Dane techniczne).

Nie wolno przemieszczać zawieszonego ładunku ponad ludźmi czy przedmiotami.

Nie wolno upuszczać urządzenia ani narażać go na działanie nadmiernych sił.

2.2 Lokalizacja systemu



Należy postępować zgodnie z następującymi zaleceniami:

- Zapewnić łatwy dostęp do wszystkich paneli i złącz urządzienia.
- Nie umieszczać urządzenia w ciasnych pomieszczeniach.
- Nie wolno ustawiać urządzenia na podłożu nachylonym bardziej niż 10%.
- Urządzenie należy podłączać w miejscu suchym, czystym i przewiewnym.
- Chronić przed zacinającym deszczem i nasłonecznieniem.

2.3 Podłączanie



Źródło prądu jest dostarczane wraz z przewodem zasilającym.

Urządzenie może pracować z następującymi rodzajami zasilania:

- 3-fazowym 400 V
- 3-fazowym 230 V

Praca urządzenia jest objęta gwarancją z ramach wahań napięcia do $\pm 15\%$ względem wartości nominalnej (np. dla 400 V dopuszczalny zakres napięcia wynosi od 320 V do 440 V).



W celu uniknięcia obrażeń ciała oraz uszkodzeń sprzętu należy zawsze sprawdzać ustawione napięcie zasilania i wartości bezpieczników PRZED podłączeniem zasilania. Upewnić się, że gniazdo zasilania posiada bolecz uziemienia.



Urządzenie może być zasilane z agregatu prądotwórczego pod warunkiem, że zapewnia on stabilne napięcie zasilające w zakresie $\pm 15\%$ napięcia deklarowanego przez producenta, w każdych warunkach pracy i przy maksymalnej mocy źródła prądu. Zaleca się korzystanie z agregatów o mocy dwukrotnie większej od mocy źródła prądu (dla zasilania jednofazowego) lub 1,5 raza większej (dla zasilania trójfazowego). Zaleca się korzystanie z agregatów sterowanych elektronicznie.




W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników konieczne jest prawidłowe uziemienie systemu. Przewód zasilający wyposażony jest w żyły uziemienia (żółto-zielona), którą należy podłączyć do styku uziemienia na wtyczce. NIE WOLNO podłączać żyły żółto-zielonej do innych styków elektrycznych. Przed włączeniem urządzenia upewnić się, że instalacja elektryczna na stanowisku pracy jest uziemiona, a gniazdka sieciowe są w dobrym stanie. Dozwolone jest wyłącznie korzystanie z atestowanych wtyczek, zgodnych z normami bezpieczeństwa.



Podłączenia systemu może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany elektryk, zachowując zgodność z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa.

2.4 Przygotowanie do użycia


2.4.1 Podłączenia dla żlobienia elektropowietrznego ARC-AIR

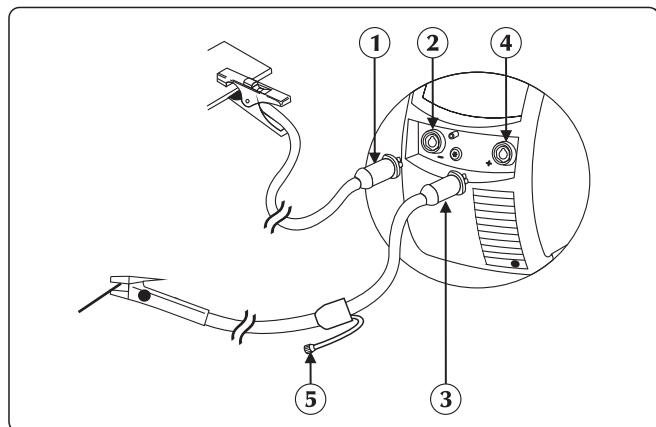

- ① Złącze zacisku masowego
- ② Ujemne przyłącze mocy (-)
- ③ Złącze uchwytu spawalniczego ARC AIR
- ④ Dodatnie przyłącze mocy (+)
- ⑤ Złącze przewodu powietrznego


- ▶ Podłączyć zacisk kabla masy do gniazda ujemnego (-) źródła prądu.
- ▶ Podłączyć złącze przewodu uchwytu spawalniczego ARC-AIR do dodatniego przyłącza (+) na źródle prądu.
- ▶ Osobno podłączyć złącze przewodu powietrznego do źródła powietrza.

2.4.2 Podłączenia dla spawania TIG

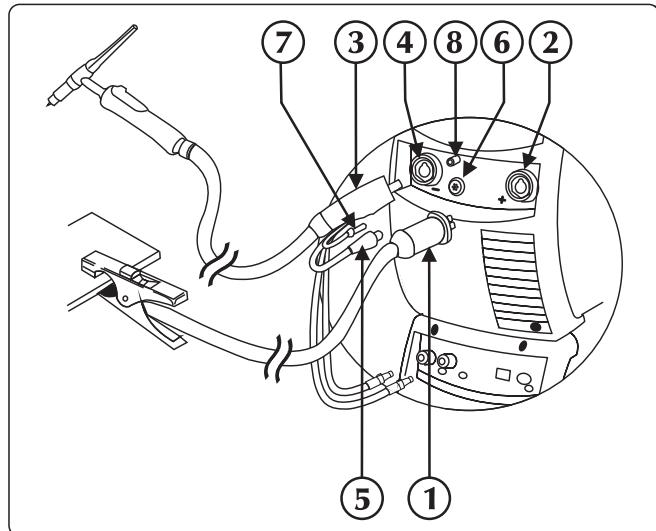

- ① Złącze zacisku masowego
- ② Dodatnie przyłącze mocy (+)
- ③ Złącze uchwytu TIG
- ④ Gniazdo palnika
- ⑤ Kabel sygnałowy uchwytu
- ⑥ Złącze
- ⑦ Rura gazowa do palnika
- ⑧ Przyłącze gazu

- ▶ Podłączyć zacisk kabla masy do gniazda dodatniego (+) źródła prądu. Wcisnąć wtyczkę i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do bezpiecznego zablokowania.
- ▶ Podłączyć złącze uchwytu TIG do gniazda uchwytu źródła prądu. Wcisnąć wtyczkę i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do bezpiecznego zablokowania.
- ▶ Podłącz kabel sygnałowy uchwytu do odpowiedniego złącza.
- ▶ Podłącz przewód gazowy uchwytu do odpowiedniego złącza.
- ▶ Podłączyć przewód powrotny płynu chłodniczego uchwytu (czerwony) do odpowiedniego złącza (kolor czerwony – symbol).
- ▶ Podłączyć przewód wylotowy płynu chłodniczego uchwytu (niebieski) do odpowiedniego złącza (kolor niebieski – symbol).

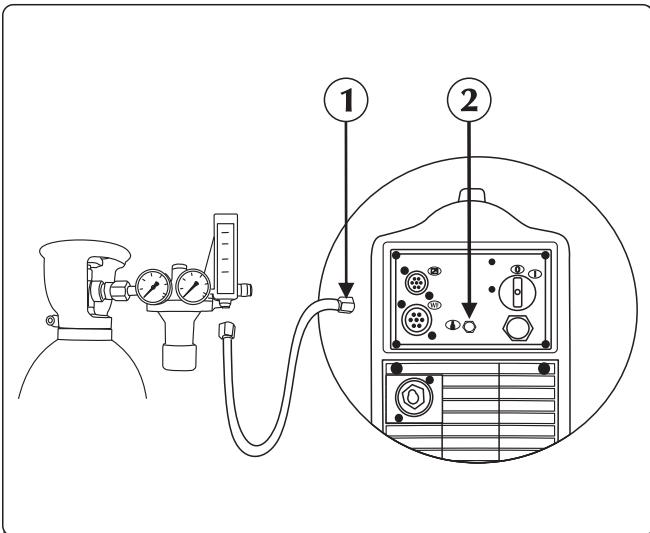

① Rura gazowa


② Przyłącze gazu

PL

- ▶ Podłączyć przewód gazowy z butli do tylnego złącza gazowego. Ustawić odpowiednią prędkość wypływu gazu w zakresie od 5 do 15 l/min.

3. PREZENTACJA SYSTEMU

3.1 Panel tylny

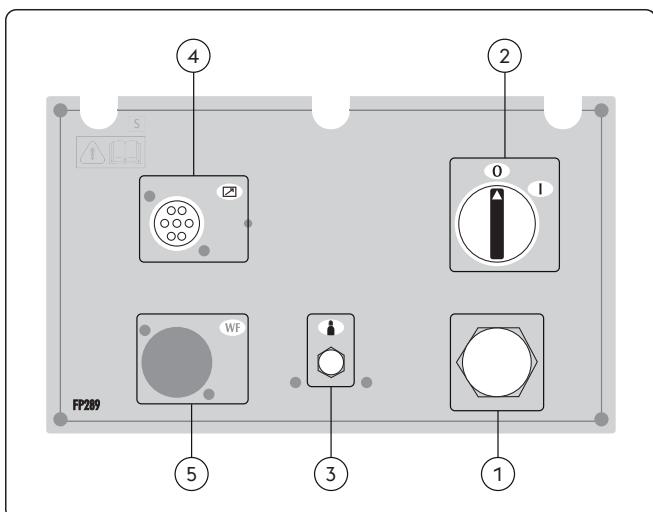

① Przewód zasilający

Dostarcza napięcie zasilające do urządzenia.

② Włącznik zasilania


Włącza dopływ prądu zasilającego do urządzenia.
Włącznik ma dwie pozycje: "O" (wyłączony) i "I" (włączony).

③ Złącze gazowe

④ Wejściowy kabel sygnałowy CAN-BUS (RC, RI...)

⑤ Nieużywany

3.2 Panel złączny

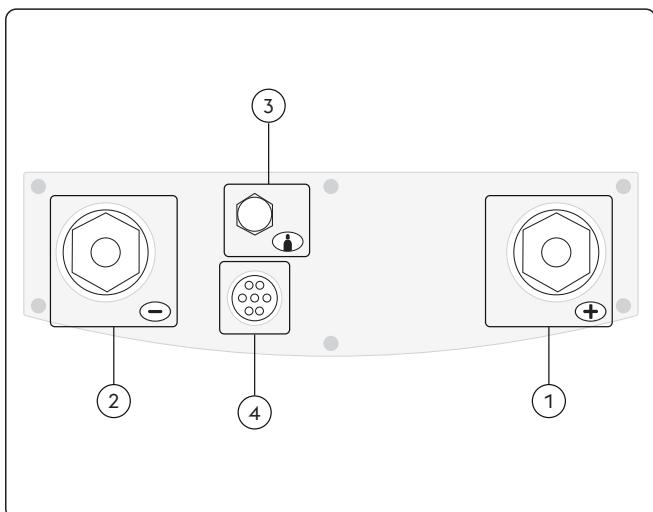

① Dodatnie przyłącze mocy (+)

Proces TIG: Podłączenie kabla uziemiającego

② Ujemne przyłącze mocy (-)


Proces TIG: Podłączenie uchwytu

③ Złącze gazowe

④ Wejściowy kabel sygnałowy

Podłączenie uchwytu

3.3 Przedni panel sterujący URANOS NX 4000/5000 TLH

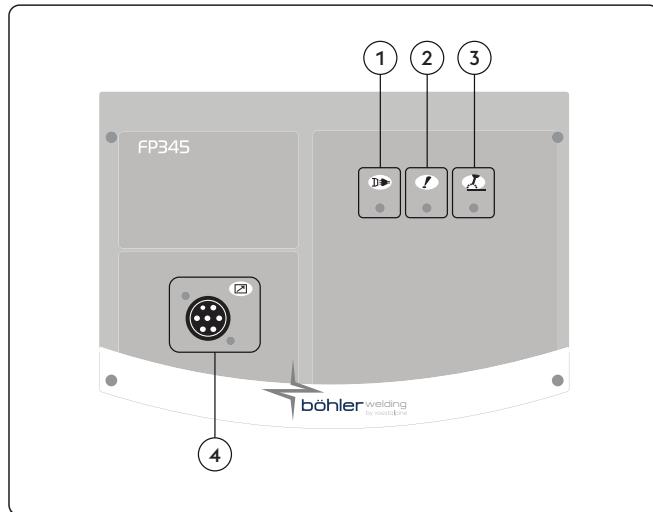

① Wskaźnik LED zasilania

Sygnalizuje, że urządzenie jest podłączone do zasilania i włączone.

② Wskaźnik LED alarmu ogólnego


Sygnalizuje, że prawdopodobnie uruchomił się jeden z układów ochronnych, na przykład zabezpieczenie termiczne.

③ Wskaźnik LED mocy czynnej

Sygnalizuje obecność napięcia na biegunach wyjściowych urządzenia.

④ Wejściowy kabel sygnałowy CAN-BUS (RC, RI...)

3.4 Przedni panel sterujący URANOS NX 4000/5000 TLH (LCD 3.5")

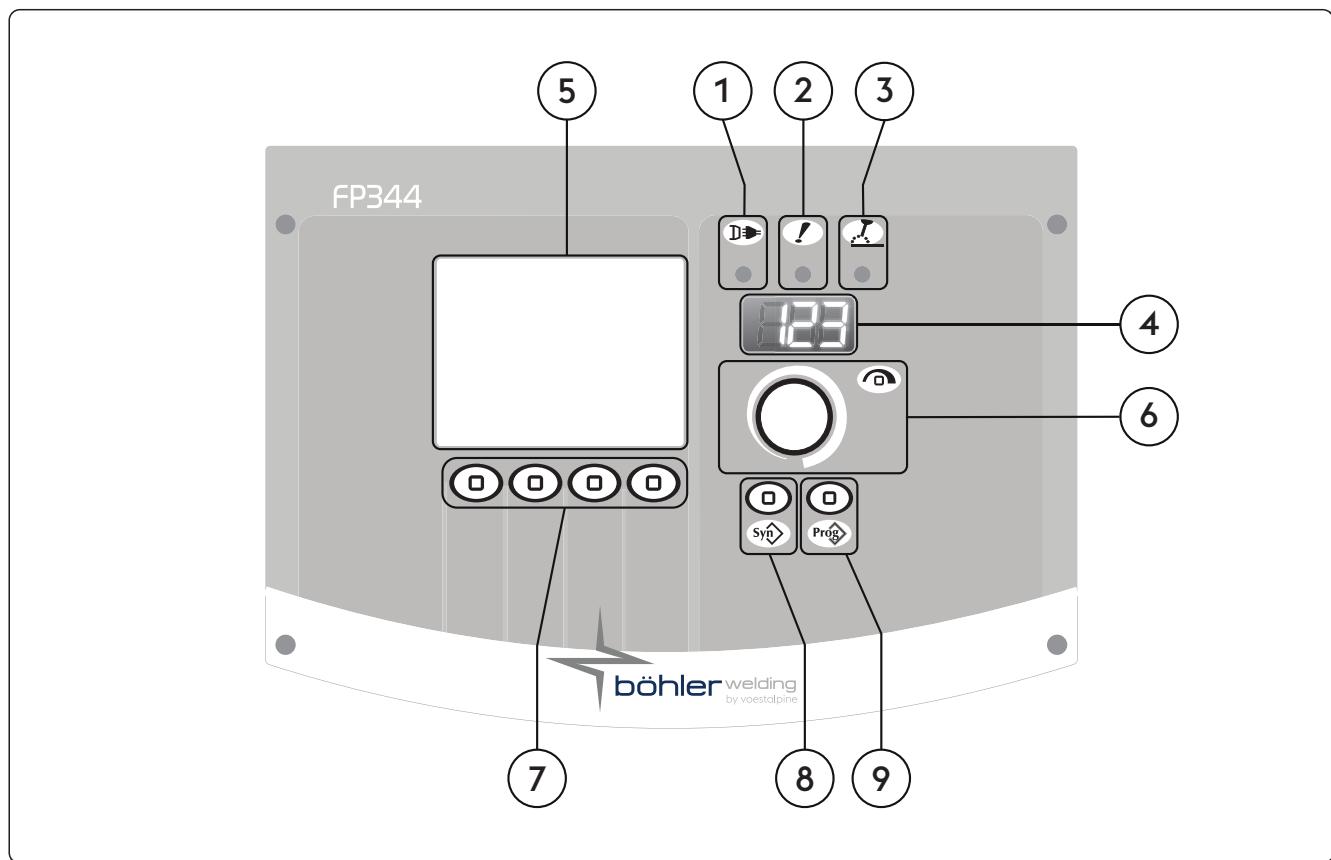

① Wskaźnik LED zasilania

Sygnalizuje, że urządzenie jest podłączone do zasilania i włączone.

② Wskaźnik LED alarmu ogólnego

Sygnalizuje, że prawdopodobnie uruchomił się jeden z układów ochronnych, na przykład zabezpieczenie termiczne.

③ Wskaźnik LED mocy czynnej

Sygnalizuje obecność napięcia na biegunach wyjściowych urządzenia.

4 888

Wyświetlacz 7-segmentowy

Umożliwia wyświetlanie różnorodnych parametrów systemu spawalniczego, w tym informacji startowych, wartości parametrów, odczytów napięcia i natężenia (podczas spawania) oraz kodów alarmów. Podczas rozruchu wyświetla informacje o urządzeniu, a podczas spawania nastawienia i odczyty natężenia i napięcia oraz kody alarmowe.

5



Wyświetlacz LCD

Umożliwia wyświetlanie różnorodnych parametrów systemu spawalniczego, w tym informacji startowych, wartości parametrów, odczytów napięcia i natężenia (podczas spawania) oraz kodów alarmów. Umożliwia jednocześnie wyświetlanie wszystkich operacji.

6



Główne pokrętło regulacyjne

Umożliwia płynną regulację natężenia prądu spawania.

Umożliwia dostęp do konfiguracji, wyboru i regulacji wartości parametrów spawania.

7



Przyciski funkcyjne

Umożliwia wybór dostępnych funkcji systemu:

- Metoda spawania
- Metody spawania
- Pulsacja prądu spawania
- Tryb graficzny

8



Przycisk nieużywany

9



Przycisk job

Umożliwia zapis i modyfikację 240 programów spawania, z możliwością personalizacji przez operatora.

4. UŻYTKOWANIE SPRZĘTU


4.1 Ekran początkowy

Po włączeniu źródło prądu przeprowadza serię testów w celu zapewnienia poprawnej pracy systemu i wszystkich podłączonych do niego urządzeń. Na tym etapie jest również dokonywany test gazu w celu sprawdzenia poprawności połączenia systemu gazowego.

4.2 Ekran główny


Umożliwia sterowanie systemem i procesem sterowania oraz wyświetla główne parametry.

4.3 Strona główna procesu TIG

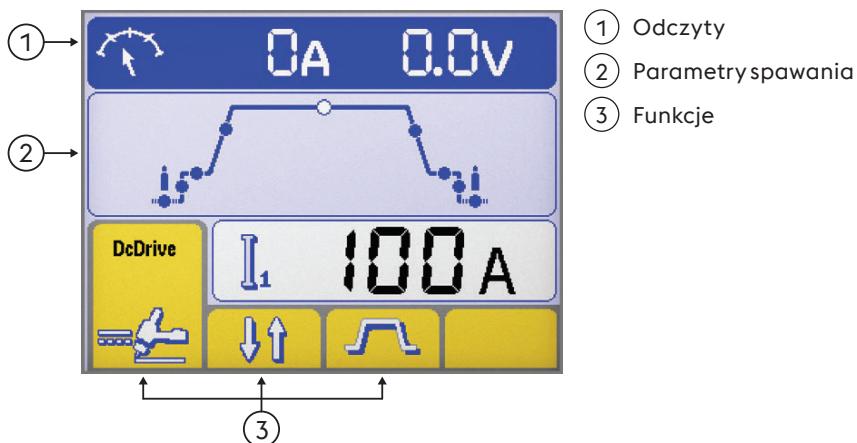

Odczyty


Podczas spawania na wyświetlaczu widoczne są rzeczywiste wartości napięcia i natężenia prądu.

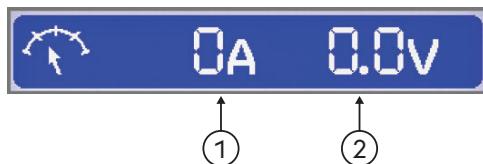

- ① Natężenie prądu spawania
- ② Napięcie prądu spawania

PL


Parametry spawania

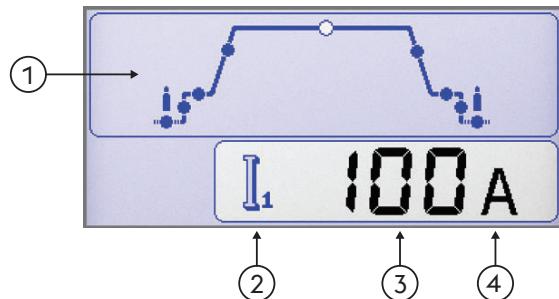

- ① Parametry spawania
Wybierz pożądany parametr naciskając pokrętło.
- ② Ikona parametru
- ③ Wartość parametru
- ④ Jednostka parametru

Funkcje

Ustawianie najważniejszych funkcji i metod spawania.

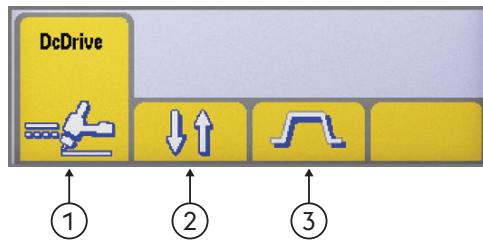

- ① Metoda spawania
- ② Metody spawania
- ③ Pulsacja prądu spawania

Metoda spawania



Metody spawania

Umożliwia wybór trybu spawania

2-takt

W trybie 2-taktowym, naciśnięcie włącznika uchwytu powoduje rozpoczęcie wypływu gazu i zjarzenie łuku;

po zwolnieniu włącznika natężenie opada do zera w ustalonym czasie opadania prądu;

po zgaszeniu łuku trwa wypływ gazu osłonowego w ustalonym czasie wypływu końcowego.

4-takt

W trybie 4-taktowym pierwsze naciśnięcie włącznika uchwytu rozpoczyna wypływ gazu, co umożliwia ręczne kontrolowanie czasu wypływu początkowego; po zwolnieniu włącznika następuje zjarzenie łuku.

Bilevel

W trybie BILEVEL spawacz ma możliwość przełączania między dwoma różnymi natężeniami prądu spawania, uprzednio ustalonymi. Pierwsze naciśnięcie włącznika rozpoczyna fazę początkową wypływu gazu osłonowego, po czym następuje zjarzenie łuku i rozpoczęcie spawania z natężeniem początkowym. Pierwsze zwolnienie włącznika powoduje zwiększenie natężenia do wartości I1. Jeśli spawacz szybko naciśnie i zwolni przycisk, przechodzi do „I2”. Naciśnięcie i zwolnienie przycisku szybko powraca do „I1” i tak dalej. Przytrzymanie włącznika spowoduje przejście do fazy opadania prądu do wartości końcowej. Zwolnienie włącznika powoduje zgaszenie łuku, po czym przez ustalony czas wypływu końcowego trwa wypływ gazu osłonowego.

Pulsacja prądu spawania



Charakterystyka stałoprądowa



Prąd pulsujący



Fast Pulse



EasyArc

4.4 Ekran programów




Umożliwia zapis i modyfikację 240 programów spawania, z możliwością personalizacji przez operatora.

Programy (JOB)

Patrz sekcja „Ekran główny”

Zapisywanie programów

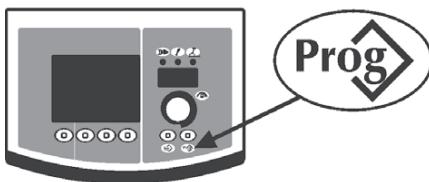


- ▶ Wejdź do menu zapisywania programów poprzez przytrzymanie przycisku przez co najmniej jedną sekundę.



- ▶ Wybierz pożądany program (lub pusty kanał pamięci) za pomocą pokrętła.
- **Pamięć pusta**

Zapisany program

- ▶ Aby zatwierdzić operację, naciśnij przycisk .
- ▶ Zapisz wszystkie parametry ustawione dla wybranego programu naciskając przycisk .

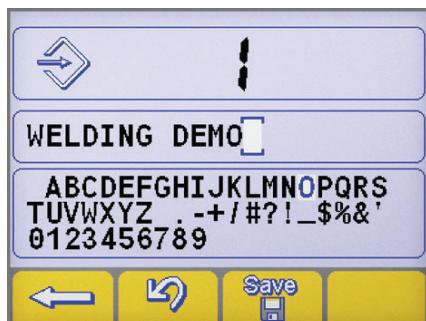

Wprowadź opis programu.

- ▶ Za pomocą pokrętła wybierz odpowiednią literę.
- ▶ Naciśnij pokrętło, aby potwierdzić wybraną literę.
- ▶ Aby skasować ostatni znak, naciśnij przycisk .
- ▶ Aby zatwierdzić operację, naciśnij przycisk .
- ▶ Aby zatwierdzić operację, naciśnij przycisk .




Zapisanie nowego programu w zajętym kanale pamięci wymaga uprzedniego wykasowania zawartości tego kanału poprzez wykonanie osobnej procedury.

- ▶ Aby zatwierdzić operację, naciśnij przycisk .
- ▶ Usuń wybrany program poprzez naciśnięcie przycisku .
- ▶ Powróć do procedury zapisywania.



Wczytywanie programu

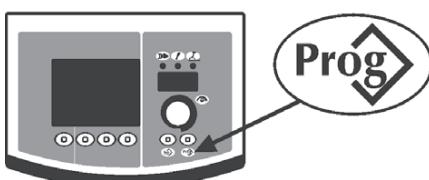


- ▶ Naciśnij przycisk, aby wczytać pierwszy dostępny program .
- ▶ Za pomocą pokrętła wybierz odpowiedni program.
- ▶ Wybierz pożądany program, naciskając przycisk .

Wyświetlane są wyłącznie kanały pamięci zawierające programy – puste kanały są automatycznie pomijane.

Usuwanie programu



- ▶ Za pomocą pokrętła wybierz odpowiedni program.
- ▶ Usuń wybrany program poprzez naciśnięcie przycisku
- ▶ Aby zatwierdzić operację, naciśnij przycisk

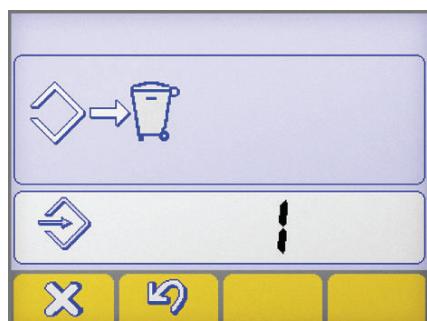

- ▶ Aby zatwierdzić operację, naciśnij przycisk
- ▶ Usuń wybrany program poprzez naciśnięcie przycisku

5. TRYB INSTALACYJ

5.1 Regulację i ustawianie parametrów

Umożliwia ustawienie i regulację zaawansowanych parametrów spawania, dająccych bardziej precyzyjną kontrolę nad urządzeniem i przebiegiem spawania.

Parametry wyświetlane w trybie instalacyjnym są ponumerowane i ułożone według bieżącego trybu spawania.

Wejście w tryb instalacyjny



- ▶ Naciśnij przycisk enkodera przez 5 sekund.
- ▶ Napis „0” na wyświetlaczu stanowi potwierdzenie wejścia.


Wybór i regulacja wybranego parametru

- ▶ Za pomocą pokrętła należy wybrać kod numeryczny pożądanego parametru.
- ▶ Naciśnięcie pokrętła spowoduje przejście do wyświetlania i regulacji wybranego parametru.

Wyjście z trybu instalacyjnego

- ▶ Należy ponownie nacisnąć pokrętło.
- ▶ W celu opuszczenia trybu instalacyjnego należy przejść do parametru “0” (wyjście i zapisanie zmian) i naciśnąć przycisk pokrętło.
- ▶ Aby zatwierdzić operację, naciśnij przycisk
- ▶ Aby zapisać zmianę i wyjść z konfiguracji, naciśnij przycisk:

5.1.1 Parametry trybu instalacyjnego (MMA)

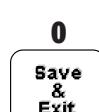

0 Zapis i wyjście

Zapisanie wprowadzonych zmian i wyjście z trybu instalacyjnego.



1 Wartości fabryczne

Przywraca fabryczne wartości wszystkich parametrów.



3

**Hot start**

Umożliwia regulację natężenia prądu gorącego startu w trybie MMA.
Odpowiednia regulacja prądu gorącego startu ułatwia zажарzanie łuku.

Elektrodą Zwykła

Minimum	Maksimum	Domyślnie
0/poza	500%	80%

Elektrodą celulozowy

Minimum	Maksimum	Domyślnie
0/poza	500%	150%

Elektrodą CrNi

Minimum	Maksimum	Domyślnie
0/poza	500%	100%

Elektrodą aluminium

Minimum	Maksimum	Domyślnie
0/poza	500%	120%

Elektrodą żeliwny

Minimum	Maksimum	Domyślnie
0/poza	500%	100%

Natężenie prądu spawania

Umożliwia regulację natężenia prądu spawania.

7



Minimum	Maksimum	Domyślnie
3 A	I _{max}	100 A

Arc force

Umożliwia regulację wartości funkcji Arc force przy spawaniu MMA.

Funkcja ta pozwala wpływać na dynamikę łuku, co znacznie ułatwia pracę spawacza.

Zwiększenie wartości ciśnienia łuku w celu zmniejszenia ryzyka przywierania elektrody.

Elektrodą Zwykła

Minimum	Maksimum	Domyślnie
0/poza	500%	30%

Elektrodą celulozowy

Minimum	Maksimum	Domyślnie
0/poza	500%	350%

Elektrodą CrNi

Minimum	Maksimum	Domyślnie
0/poza	500%	30%

Elektrodą aluminium

Minimum	Maksimum	Domyślnie
0/poza	500%	100%

Elektrodą żeliwny

Minimum	Maksimum	Domyślnie
0/poza	500%	70%

204

Dynamic power control (DPC)

Umożliwia wybór pożąданej charakterystyki napięcia/natężenia.

I=C Charakterystika stałoprądowa

Zwiększenie lub zmniejszenie długości łuku nie wpływa na nastawiony prąd spawania.

Zalecane do elektrody: Zwykła, Rutylowa, Kwaśna, Stalowa, Żeliwna

1:20 Charakterystika opadająca

Zwiększenie długości łuku powoduje zmniejszenie prądu spawania (i na odwrót) o 1 do 20 amperów na volt, stosownie do nastawionej wartości.

Zalecane do elektrody: Celulozowa, Aluminiowa

P=C Stała moc

Zwiększenie długości łuku powoduje zmniejszenie prądu spawania (i na odwrót), zgodnie ze wzorem: V·I=K

Zalecane do elektrody: Celulozowa, Aluminiowa



312

**Napięcie oderwania łuku**

Umożliwia regulację wartości napięcia, przy której zostanie wymuszone zgaszenie łuku elektrycznego.

Funkcja ta umożliwia lepszą kontrolę nad wieloma sytuacjami występującymi podczas spawania.

Podczas spawania punktowego, niskie napięcie oderwania łuku powoduje rzadsze występowanie powtórnego zажарzania łuku w momencie odsunięcia elektrody od materiału, co zmniejsza ilość odprysków oraz stopień nadpalania i utleniania materiału.

Podczas pracy z elektrodami wymagającymi wysokiego napięcia, zaleca się ustawienie wysokiej wartości w celu zapobiegania gaśnięciu łuku podczas spawania.



Ustawione napięcie oderwania łuku nie może przekroczyć napięcia biegu jałowego źródła prądu.

Elektrodą Zwykła

Minimum	Maksimum	Domyślnie
0/poza	99.9 V	57.0 V

Elektrodą celulozowy

Minimum	Maksimum	Domyślnie
0/poza	99.9 V	70.0 V

PL

399**Szybkość cięcia**

Umożliwia ustawienie szybkości spawania.

Default cm/min: orientacyjna szybkość spawania ręcznego.

Syn: Wartość Sinergic.

Minimum	Maksimum	Domyślnie
1 cm/min	200 cm/min	15 cm/min

PL

500**Ustawienie maszyny**

Umożliwia wybór pożądanego interfejsu graficznego.

Umożliwia dostęp do wyższych poziomów serwisowych.

Patrz sekcja "Personalizacja interfejsu (Set up 500)"

Wartość	Interfejs użytkownika
XE	Tryb uproszczony
XA	Tryb zaawansowany
XP	Tryb profesjonalny

Wartość	Wybrany poziom
USER	Użytkownik
SERV	Service
vaBW	vaBW

551**Lock/unlock**

Umożliwia zablokowanie elementów sterujących panelu i wprowadzenie kodu zabezpieczającego.

Patrz sekcja "Lock/unlock (Set up 551)".

552**Głośność sygnału**

Umożliwia regulację głośności sygnału ostrzegawczego.

Minimum	Maksimum	Domyślnie
0/poza	10	10

601**Krok regulacji**

Umożliwia regulowanie parametru z krokiem ustalonym indywidualnie przez operatora.

Minimum	Maksimum	Domyślnie
1	Imax	1

602**Parametr zewnętrzny CH1, CH2, CH3, CH4**

Umożliwia wybór i regulowanie zewnętrznego parametru 1, 2, 3, 4 (wartość minimalna, wartość maksymalna, wartość domyślna, wybrany parametr).

Patrz sekcja "Obsługa sterowania z zewnątrz (Set up 602)".

705**Kalibracja oporu obwodu**

Umożliwia kalibrację urządzenia.

Patrz sekcja "Kalibracja oporu obwodu (set up 705)".

751**Odczyt natężenia**

Umożliwia wyświetlanie rzeczywistej wartości natężenia prądu spawania.

752**Odczyt napięcia**

Umożliwia wyświetlanie rzeczywistej wartości napięcia prądu spawania.

768**Mierzy wkład ciepła HI**

Umożliwia odczyt wartości pomiaru wkładu ciepła podczas spawania.

851**Włączanie funkcji Żłobienie elektropowietrzne**

Włącza funkcję ARC-AIR.

Wartość	Domyślnie	ARC-AIR
na	-	WŁĄCZONE
poza	X	WYŁĄCZONE

5.1.2 Lista parametrów konfiguracyjnych (TIG)

0 Zapis i wyjście

Save & Exit

Zapisanie wprowadzonych zmian i wyjście z trybu instalacyjnego.

1 Wartości fabryczne

Res

Przywraca fabryczne wartości wszystkich parametrów.

PL

2 Początkowy wypływ gazu



Regulacja czasu wypływu gazu przed zjarzeniem łuku.

Umożliwia napełnienie uchwytu gazem i stworzenie atmosfery gazowej dla zjarzenia łuku.

Minimum	Maksimum	Domyślnie
0/poza	99.9 s	0.1 s

3 Natężenie początkowe

A_s

Umożliwia regulację początkowego natężenia prądu spawania.

Pozwala to uzyskać wyższą lub niższą temperaturę jeziorka spawalniczego tuż po zjarzeniu łuku.

Minimum	Maksimum	Domyślnie	Minimum	Maksimum	Domyślnie
1%	500%	50%	3 A	Imax	-

5 Czas prądu początkowego

t_s

Umożliwia określenie czasu utrzymywania natężenia początkowego.

Minimum	Maksimum	Domyślnie
0/poza	99.9 s	0/poza

6 Czas narastania prądu

t_u

Umożliwia ustawienie czasu narastania natężenia prądu od wartości początkowej do roboczej.

Minimum	Maksimum	Domyślnie
0/poza	99.9 s	0/poza

7 Natężenie prądu spawania

I₁

Umożliwia regulację natężenia prądu spawania.

Minimum	Maksimum	Domyślnie
3 A	Imax	100 A

8 Natężenie trybu Bilevel

I₂

Umożliwia ustawienie drugiej wartości natężenia prądu spawania w trybie spawania dwupoziomowego Bilevel.

Naciśnięcie włącznika uchwytu powoduje rozpoczęcie wypływu gazu osłonowego, a następnie zjarzenie łuku i rozpoczęcie spawania z natężeniem początkowym.

Zwolnienie włącznika powoduje narastanie natężenia do wartości I1.

Jeśli spawacz szybko wciśnie i zwolni przycisk, przechodzi on do „I2”.

Naciśnięcie i zwolnienie przycisku powoduje szybkie przełączenie z powrotem do „I1” i tak dalej.

Przytrzymanie włącznika spowoduje przejście do fazy opadania prądu do wartości końcowej.

Zwolnienie włącznika spowoduje zgaszenie łuku i rozpoczęcie końcowego wypływu gazu osłonowego.

Minimum	Maksimum	Domyślnie	Minimum	Maksimum	Domyślnie
3 A	Imax	-	1%	500%	50%

10 Natężenie prądu tła

A_t

Umożliwia regulację natężenia prądu tła przy spawaniu prądem pulsującym i szybkim pulsem.

Minimum	Maksimum	Domyślnie
3 A	Isald	-

Minimum	Maksimum	Domyślnie
1%	100%	50%

12 Częstotliwość pulsacji

Hz

Umożliwia regulowanie częstotliwości pulsowania.

Pozwala uzyskać lepsze wyniki spawania cienkich materiałów i lepszą estetykę spoiny.

Minimum	Maksimum	Domyślnie
0.1 Hz	25 Hz	5 Hz

13**Cykl pracy z prądem pulsującym**

Umożliwia regulowanie cyklu pulsowania.

Pozwala to utrzymywać natężenie szczytowe przez krótszy lub dłuższy czas.



Minimum	Maksimum	Domyślnie
1%	99 %	50 %

14**Częstotliwość szybkiego pulsu**

Umożliwia regulowanie częstotliwości pulsowania.

Pozwala to uzyskać lepsze skupienie i większą stabilność łuku elektrycznego.



Minimum	Maksimum	Domyślnie
0.02 KHz	2.5 KHz	0.25 KHz

15**Narastanie i opadanie pulsowania**

Umożliwia określenia czasu przejścia podczas spawania prądem pulsującym.

Pozwala to uzyskać płynne przejście między natężeniem szczytowym a bazowym, co przekłada się na większą lub mniejszą twardość łuku.



Minimum	Maksimum	Domyślnie
0/poza	100 %	0/poza

16**Czas opadania**

Umożliwia regulację czasu opadania prądu od wartości roboczej do wartości końcowej.



Minimum	Maksimum	Domyślnie
0/poza	99.9 s	0/poza

17**Natężenie końcowe**

Umożliwia regulację końcowego natężenia prądu.



Minimum	Maksimum	Domyślnie	Minimum	Maksimum	Domyślnie
3 A	Imax	10 A	1 %	500 %	-

19**Czas prądu końcowego**

Umożliwia ustawienie czasu utrzymywania natężenia końcowego.



Minimum	Maksimum	Domyślnie
0/poza	99.9 s	0/poza

20**Czas wypływu końcowego**

Umożliwia regulację czasu wypływu gazu osłonowego po zakończeniu spawania.



Minimum	Maksimum	Domyślnie
0.0 s	99.9 s	syn

203**Tig start (HF)**

Umożliwia wybór odpowiedniego trybu zjarzenia łuku.



Wartość	Domyślnie	Funkcja oddzwania
na	X	HF START
poza	-	LIFT START

204**Spawanie punktowe**

Umożliwia pracę w trybie spawania punktowego oraz ustawienie czasu spawania jednego punktu.



Umożliwia ustawienie czasu spawania.

Minimum	Maksimum	Domyślnie
0/poza	99.9 s	0/poza

205**Restart**

Umożliwia aktywowanie funkcji restartu.

Umożliwia natychmiastowe zgaszenie łuku podczas fazy opadania prądu lub ponowne rozpoczęcie cyku spawania.



Wartość	Domyślnie	Funkcja oddzwania
0/poza	-	poza
1/on	X	na
2/of1	-	poza

206


Easy joining

Umożliwia zажарzenie łuku podczas spawania przedtem pulsującym i określenie czasu działania funkcji przed automatycznym przywróceniem ustawionych parametrów spawania.

Pozwala to uzyskać większą szybkość i precyzję pracy podczas spawania szczepnego.

Minimum	Maksimum	Domyślnie
0.1 s	25.0 s	0/poza

399


Szybkość cięcia

Umożliwia ustawienie szybkości spawania.

Default cm/min: orientacyjna szybkość spawania ręcznego.

Syn: Wartość Sinergic.

Minimum	Maksimum	Domyślnie
1 cm/min	200 cm/min	10 cm/min

500


Ustawienie maszyny

Umożliwia wybór pożdanego interfejsu graficznego.

Umożliwia dostęp do wyższych poziomów serwisowych.

Patrz sekcja "Personalizacja interfejsu (Set up 500)"

Wartość	Interfejs użytkownika
XE	Tryb uproszczony
XA	Tryb zaawansowany
XP	Tryb profesjonalny

Wartość	Wybrany poziom
USER	Użytkownik
SERV	Service
vaBW	vaBW

551


Lock/unlock

Umożliwia zablokowanie elementów sterujących panelu i wprowadzenie kodu zabezpieczającego.

Patrz sekcja "Lock/unlock (Set up 551)".

552


Głośność sygnału

Umożliwia regulację głośności sygnału ostrzegawczego.

Minimum	Maksimum	Domyślnie
0/poza	10	10

601


Krok regulacji

Umożliwia regulowanie parametru z krokiem ustawionym indywidualnie przez operatora.

Minimum	Maksimum	Domyślnie
1	Imax	1

602


Parametr zewnętrzny CH1, CH2, CH3, CH4

Umożliwia wybór i regulowanie zewnętrznego parametru 1, 2, 3, 4 (wartość minimalna, wartość maksymalna, wartość domyślna, wybrany parametr).

Patrz sekcja "Obsługa sterowania z zewnątrz (Set up 602)".

606


Uchwyt ze sterowaniem U/D

Umożliwia wybór i regulowanie zewnętrznego parametru (U/D).

Wartość	Domyślnie	Funkcja oddzwania
0/poza	-	poza
1/I1	X	Natężenie
	-	Wczytanie programu

705


Kalibracja oporu obwodu

Umożliwia kalibrację urządzenia.

Patrz sekcja "Kalibracja oporu obwodu (set up 705)".

751


Odczyt natężenia

Umożliwia wyświetlanie rzeczywistej wartości natężenia prądu spawania.

PL

752**Odczyt napięcia**

Umożliwia wyświetlanie rzeczywistej wartości napięcia prądu spawania.

**755****Odczyt wypływu gazu (WFR)**

Umożliwia wyświetlanie rzeczywistej prędkości wypływu gazu.

**757****Prędkość podawania drutu**

Pozwala odczytać wartość posuwu drutu silnika (encoder 1).

**760****Odczyt natężenia (silnik 1)**

Umożliwia wyświetlanie rzeczywistej wartości natężenia prądu (silnik 1).

**768****Mierzy wkład ciepła HI**

Umożliwia odczytywać wartości pomiaru wkładu ciepła podczas spawania.

**801****Limity ochronne**

Umożliwia ustawianie wartości limitów ostrzegawczych i limitów ochronnych.

Umożliwia kontrolowanie procesu spawania poprzez ustawienie limitów ostrzegawczych i limitów bezpieczeństwa dla głównych parametrów podlegających pomiarowi.

Umożliwia precyzyjne sterowanie przebiegiem poszczególnych faz spawania.

Patrz sekcja "Limity ochronne (Set up 801)".

**851****Włączanie funkcji Żłobienie elektropowietrzne**

Włącza funkcję ARC-AIR.



Wartość	Domyślnie	ARC-AIR
na	-	WŁĄCZONE
poza	X	WYŁĄCZONE

5.1.3 Lista parametrów konfiguracyjnych (MIG/MAG)**32****Napięcie drugorzędne (Bilevel MIG)**

Umożliwia regulację drugorzędnego napięcia pulsu.

Pozwala to zwiększyć stabilność łuku w poszczególnych fazach pulsu.



Minimum	Maksimum	Domyślnie
-5.0	+5.0	0/syn

33**Indukcyjność drugorzędne (Bilevel MIG)**

Umożliwia regulację drugorzędnego indukcyjności pulsu.

Pozwala to uzyskać bardziej lub mniej reaktywny łuk, a tym samym uwzględnić wpływ ruchów spawacza i naturalnej niestabilności łuku elektrycznego na proces spawania.

Niska indukcyjność = łuk bardziej reaktywny (więcej odprysków).

Wysoka indukcyjność = łuk mniej reaktywny (mniej odprysków).



Minimum	Maksimum	Domyślnie
-30	+30	0/syn

399**Szybkość cięcia**

Umożliwia ustawienie szybkości spawania.

Default cm/min: orientacyjna szybkość spawania ręcznego.

Syn: Wartość Sinergic.



Minimum	Maksimum	Domyślnie
syn min	syn max	35 cm/min

705
Kalibracja oporu obwodu

Umożliwia kalibrację urządzenia.

Patrz sekcja "Kalibracja oporu obwodu (set up 705)".

768
Mierzy wkład ciepła HI

Umożliwia odczyt wartości pomiaru wkładu ciepła podczas spawania.

Q


EN 1011-1

PL

5.2 Szczególne procedury używania parametrów

5.2.1 Personalizacja wyświetlacza 7-segmentowego

Umożliwia stałe wyświetlanie wartości danego parametru na wyświetlaczu 7-segmentowym.

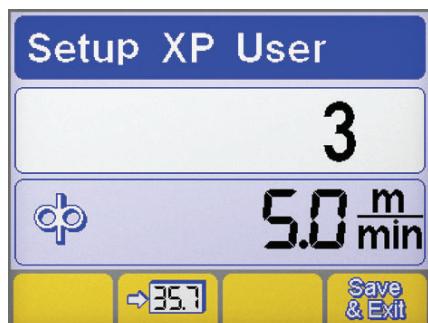

- ▶ Przytrzymaj pokrętło wciśnięte przez co najmniej 5sekundy, by wejść do trybu instalacyjnego.
- ▶ Wybierz wymagany parametr kręcząc pokrętłem.
- ▶ Zapisz wybrany parametr na wyświetlaczu 7-segmentowym naciskając przycisk .
- ▶ Aby zapisać ustawienia i opuścić ekran, naciśnij przycisk .

5.2.2 Personalizacja interfejsu (Set up 500)

Umożliwia dostosowywanie parametrów dostępnych z głównego menu.

500
Ustawienie maszyny

Umożliwia wybór pożądanego interfejsu graficznego.



Wartość	Interfejs użytkownika
XE	Tryb uproszczony
XA	Tryb zaawansowany
XP	Tryb profesjonalny

TRYB XE

TIG


Parametry spawania						
Funkcje						

TRYB XA

TIG


Parametry spawania						
Funkcje						

TRYB XP

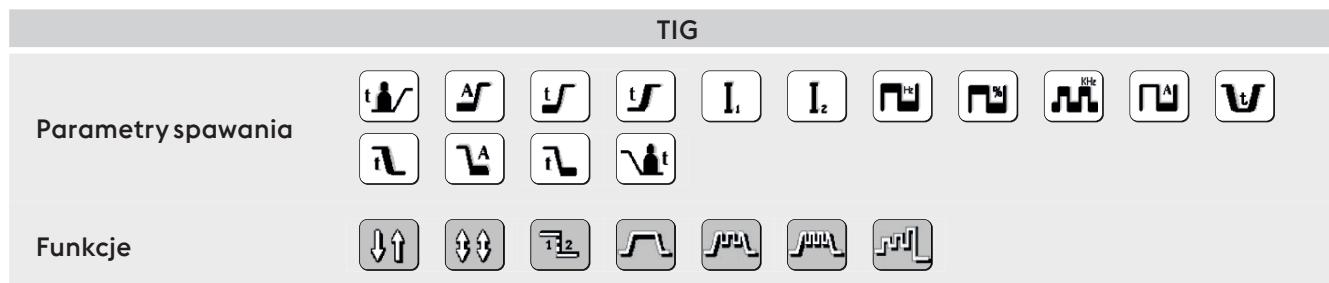


5.2.3 Lock/unlock (Set up 551)

Umożliwia zablokowanie elementów sterujących panelu i wprowadzenie kodu zabezpieczającego.

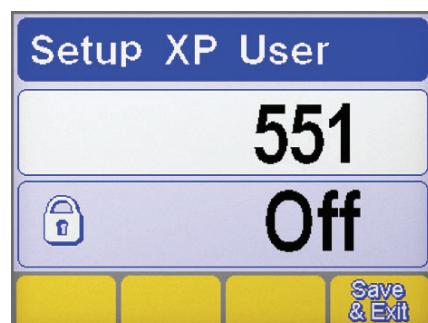

Wybór parametru

- ▶ Przytrzymaj pokrętło wciśnięte przez co najmniej 5sekundy, by wejść do trybu instalacyjnego.
- ▶ Wybierz wymagany parametr (551).
- ▶ Naciśnij pokrętło, by przejść do regulacji wybranego parametru.

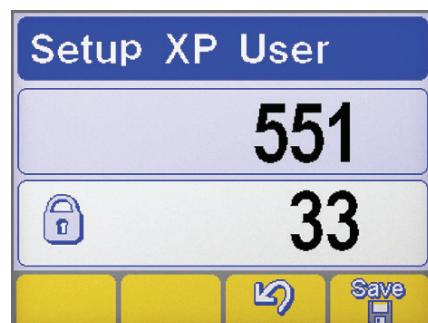


Ustawianie hasła

- ▶ Za pomocą pokrętła wprowadź cyfrowy kod (hasło).
- ▶ Potwierdzić czynność przyciskiem enkodera.
- ▶ Aby zatwierdzić operację, naciśnij przycisk .
- ▶ Aby zapisać zmianę, nacisnij przycisk: .

Funkcje panelu



Próba obsługiwanego zablokowanego panelu sterującego powoduje wyświetlenie specjalnego ekranu.

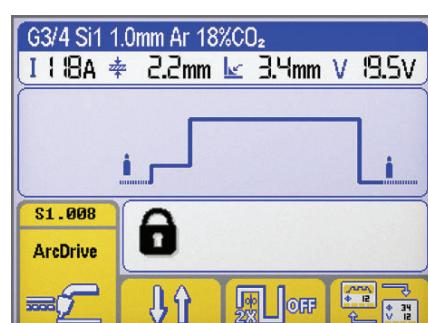

Funkcje panelu

- ▶ Tymczasowy dostęp do funkcji panelu (na 5 minut) można uzyskać wprowadzając poprawne hasło za pomocą pokrętła.
- ▶ Potwierdzić czynność przyciskiem enkodera.
- ▶ Aby na stałe odblokować panel sterujący, wejdź do trybu instalacyjnego (zgodnie z instrukcjami powyżej) i zmień wartość parametru 551 na „off”.
- ▶ Potwierdzić czynność przyciskiem enkodera.
- ▶ Aby zapisać zmianę, nacisnij przycisk: .

5.2.4 Obsługa sterowania z zewnątrz (Set up 602)

Umożliwia wybór i regulowanie zewnętrznego parametru 2 (wartość minimalna, wartość maksymalna, wartość domyślna, wybrany parametr).



Wybór parametru

- ▶ Przytrzymaj pokrętło wciśnięte przez co najmniej 5sekundy, by wejść do trybu instalacyjnego.
- ▶ Wybierz wymagany parametr (602).
- ▶ Otwórz ekran obsługi sterowania z zewnątrz naciskając pokrętło.



Obsługa sterowania z zewnątrz

- Wybierz odpowiedni kanał wyjściowy zdalnego sterowania (CH1, CH2, CH3, CH4) poprzez naciśnięcie przycisku **CH1**.
- Wybierz pożądany parametr (Min-Max-parametr) naciskając pokrętło.
- Dokonaj regulacji pożdanego parametru (Min-Max-parametr) za pomocą pokrętła.
- Aby zapisać zmianę, naciśnij przycisk: **Save**.
- Aby zatwierdzić operację, naciśnij przycisk **OK**.

PL


5.2.5 Kalibracja oporu obwodu (set up 705)

Umożliwia skalibrowanie źródła prądu do aktualnej rezystancji obwodu spawania.



Wybór parametru

- Przytrzymaj pokrętło wciśnięte przez co najmniej 5sekundy, by wejść do trybu instalacyjnego.
- Wybierz wymagany parametr (705).
- Naciśnij pokrętło, by przejść do regulacji wybranego parametru.
- Podłączyć źródło prądu do obwodu spawania (stół lub obrabiany detal).
- Zdjąć nasadkę, aby odsłonić końcówkę na dyszce uchwytu spawalniczego. (MIG/MAG)

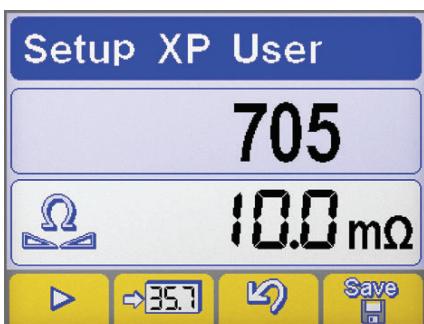

Kalibracja

- Utwórz obwód elektryczny między prowadnicą drutu a materiałem spawanym. (MIG/MAG)
- Naciśnij przycisk **▶** w celu rozpoczęcia procedury.
- Przytrzymać elementy zetknięte przez co najmniej jedną sekundę.
- Widoczna na wyświetlaczu wartość zostanie zaktualizowana po zakończeniu kalibracji.
- Aby zatwierdzić operację, naciśnij przycisk **Save**.
- Aby zatwierdzić operację, naciśnij przycisk **OK**.
- Aby zapisać zmianę i wyjść z konfiguracji, naciśnij przycisk: **Save & Exit**.




5.2.6 Limity ochronne (Set up 801)

Umożliwia ustawianie wartości limitów ostrzegawczych i limitów ochronnych.

Umożliwia kontrolowanie procesu spawania poprzez ustawienie limitów ostrzegawczych i limitów bezpieczeństwa dla głównych parametrów podlegających pomiarowi.

Umożliwia precyzyjne sterowanie przebiegiem poszczególnych faz spawania.

Limity ostrzegawcze	▲ MIN	▲ MAX	Limity ochronne	▲ MIN	▲ MAX
I₁ Natężenie prądu spawania	V		Napięcia prądu spawania		
T_g Odczyt wypływu gazu	M₁		Prędkość ruchu robota		
M₁ Odczyt natężenia (silnik 1)	M₂		Odczyt natężenia (silnik 2)		
G Odczyt przepływu	C		Prędkość podawania drutu		
T_p Odczyt temperatury płynu					

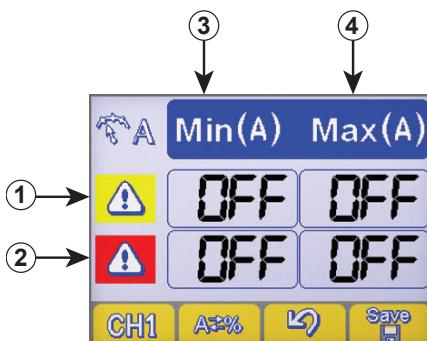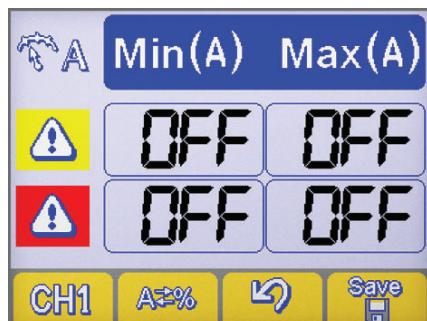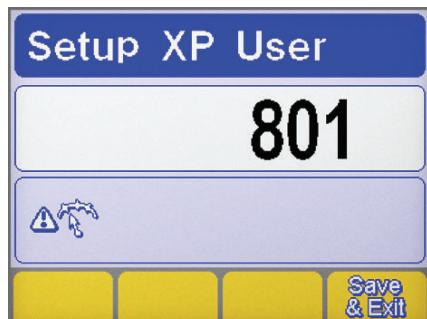

Wybór parametru

- ▶ Przytrzymaj pokrętło wciśnięte przez co najmniej 5sekundy, by wejść do trybu instalacyjnego.
- ▶ Wybierz wymagany parametr (801).
- ▶ Otwórz ekran limitów ochronnych naciskając pokrętło.

Wybór parametru

- ▶ Wybierz wymagany parametr naciskając przycisk .
- ▶ Naciśnij przycisk (4), by wybrać metodę ustawiania limitów ochronnych .

Ustawienie maszyny



Wartość bezwzględna



Wartość procentowa

Ustawienie limitów bezpieczeństwa

- ① Wiersz limitów ostrzegawczych
- ② Wiersz limitów bezpieczeństwa
- ③ Kolumna wartości minimalnych
- ④ Kolumna wartości maksymalnych

- ▶ Wybierz odpowiednie pole naciskając pokrętło (wybrane pole zostanie podświetlone w odwróconych kolorach).
- ▶ Za pomocą pokrętła ustaw odpowiednią wartość wybranego limitu.
- ▶ Aby zapisać zmianę, naciśnij przycisk: .



- Przekroczenie jednego z limitów ostrzegawczych spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia wizualnego na panelu sterującym.
- Przekroczenie jednego z limitów alarmowych spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia wizualnego na panelu sterującym i natychmiastowe zablokowanie funkcji spawania.
- Aby zapobiec zgłaszaniu błędów w fazach zatarzenia i gaszenia łuku, można ustawić dla limitów filtry początkowe i końcowe. (patrz sekcja „Instalacja” - parametry 802-803-804).

6. KONSERWACJA



Urządzenie należy poddawać regularnej konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas pracy urządzenia wszystkie drzwiczki i płyty obudowy muszą być prawidłowo domknięte i zablokowane. Nie wolno wprowadzać w systemie żadnych modyfikacji. Nie wolno dopuścić do zbierania się opałów metalu na kratce wentylacyjnej i w jej pobliżu.



Wszelkich czynności konserwacyjnych powinien dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel. Naprawa lub wymiana elementów systemu przez osoby nieuprawnione powoduje unieważnienie gwarancji. Naprawy lub wymiany jakichkolwiek elementów systemu może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.



Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych odłączyć źródło prądu od zasilania!

6.1 Źródło prądu należy regularnie poddawać następującym czynnościom konserwacyjnym

6.1.1 Equipamento



Czyścić wnętrze obudowy za pomocą miękkiej szczotki i sprężonego powietrza o niskim ciśnieniu. Sprawdzać wszystkie połączenia elektryczne oraz stan wszystkich przewodów.

PL

6.1.2 Konserwacja i wymiana elementów uchwytu spawalniczego oraz kabli masy:



Sprawdzić temperaturę elementów systemu i upewnić się, że nie dochodzi do przegrzewania.



W czasie pracy korzystać z testowanych rękawic ochronnych.



Należy używać narzędzi odpowiednich do danego zadania.

6.2 Responsabilidade



Niedotrzymanie obowiązku przeprowadzania powyższych czynności konserwacyjnych spowoduje unieważnienie wszelkich gwarancji, a producent nie będzie ponosił odpowiedzialności za wynikłe z tego powodu awarie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprzestrzegania tych zaleceń. W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

7. KODY ALARMÓW

ALARM



Wystąpienie alarmu lub przekroczenie progu bezpieczeństwa powoduje wyświetlenie odpowiedniej informacji na panelu sterowania i natychmiastowe zatrzymanie operacji spawalniczych.

UWAGA



Wystąpienie alarmu lub przekroczenie progu bezpieczeństwa powoduje wyświetlenie odpowiedniej informacji na panelu sterowania i natychmiastowe zatrzymanie operacji spawalniczych.

Poniżej podano listę wszystkich alarmów i progów bezpieczeństwa dotyczących urządzeń.

E01	Za wysoka temperatura		E02	Za wysoka temperatura	
E03	Za wysoka temperatura		E07	Anomalia układu zasilania silnika podajnika drutu	
E08	Moteur bloqué		E10	Przekroczenie maks. prądu modułu mocy (Inverter)	
E11	Błąd konfiguracji urządzenia		E12	Błąd komunikacji (WF - DSP)	
E13	Błąd komunikacji		E14	Nieprawidłowy program	
E15	Nieprawidłowy program		E16	Błąd komunikacji (RI) (Automatyzacja i robotyka)	
E17	Błąd komunikacji (μP-DSP)		E18	Nieprawidłowy program	

E19	Błąd konfiguracji urządzenia		E20	Awaria pamięci	
E21	Utrata danych		E22	Błąd komunikacji (DSP)	
E29	Niezgodne pomiary		E30	Błąd komunikacji (H.F.)	
E32	Utrata danych		E38	Za niskie napięcie	
E39	Anomalia zasilania urządzenia		E40	Anomalia zasilania urządzenia	
E43	Brak chłodziwa		E48	Brak drutu (Automatyzacja i robotyka)	
E49	Wyłącznik awaryjny (Automatyzacja i robotyka)		E50	Przyklejony drut (Automatyzacja i robotyka)	
E51	Konfiguracja nieobsługiwana (Automatyzacja i robotyka)		E52	Zapobieganie kolizji (Automatyzacja i robotyka)	
E53	Błąd zewnętrznego regulatora przepływu (Automatyzacja i robotyka)		E54	Przekroczony poziom prądu (Dolny limit)	
E55	Przekroczony poziom prądu (Górny limit)		E56	Przekroczony poziom napięcia (Dolny limit)	
E57	Przekroczony poziom napięcia (Górny limit)		E60	Przekroczony limit prędkości (Dolny limit)	
E61	Przekroczony limit prędkości (Górny limit)		E62	Przekroczony poziom prądu (Dolny limit)	
E63	Przekroczony poziom prądu (Górny limit)		E64	Przekroczony poziom napięcia (Dolny limit)	
E65	Przekroczony poziom napięcia (Górny limit)		E68	Przekroczony limit prędkości (Dolny limit)	
E69	Przekroczony limit prędkości (Górny limit)		E70	Ustawione limity bezpieczeństwa niezgodne	
E71	Przekroczenie maks. temperatury chłodziwa				

8. WYKRYWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PL

System nie daje się uruchomić (zielona lampka zgaszona)

Przyczyna

- » Brak napięcia zasilającego w sieci.
- » Uszkodzona wtyczka lub przewód zasilający.
- » Przepalone bezpiecznik zasilania.
- » Uszkodzony włącznik zasilania.
- » Uszkodzona elektronika.

Rozwiązywanie

- » Sprawdzić i w razie potrzeby naprawić instalację elektryczną.
- » Prace powinien wykonać wykwalifikowany elektryk.
- » Wymienić wadliwy element.
- » W celu przeprowadzenia naprawy należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- » Wymienić wadliwy element.
- » Wymienić wadliwy element.
- » W celu przeprowadzenia naprawy należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- » W celu przeprowadzenia naprawy należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.

Brak mocy (urządzenie nie spawa)

Przyczyna

- » Uszkodzony włącznik uchwytu.
- » System przegrzał się (alarm przegrzania - żółta lampka zapalona).
- » Nieprawidłowe uziemienie.
- » Napięcie zasilające poza dopuszczalnym zakresem (żółta lampka zapalona).
- » Uszkodzona elektronika.

Rozwiązywanie

- » Wymienić wadliwy element.
- » W celu przeprowadzenia naprawy należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- » Nie wyłączając urządzenia zaczekać, aż się schłodzi.
- » System należy prawidłowo uziemić.
- » Prawidłowo uziemić system, zgodnie z zaleceniami w części "Przygotowanie do pracy".
- » Upewnić się, że dostarczane napięcie mieści się w dopuszczalnym zakresie.
- » System należy prawidłowo podłączyć.
- » Prawidłowo podłączyć system, zgodnie z zaleceniami w części "Podłączanie".
- » W celu przeprowadzenia naprawy należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.

Niewłaściwy prąd spawania (cięcia)

Przyczyna

- » Nieprawidłowe ustawienie metody spawania lub uszkodzony przełącznik.
- » Parametry lub funkcje systemu są nieprawidłowo ustawione.
- » Uszkodzone pokrętło regulacji natężenia prądu cięcia.
- » Napięcie zasilające poza dopuszczalnym zakresem.
- » Brak fazy.
- » Uszkodzona elektronika.

Rozwiązywanie

- » Ustawić odpowiednią metodę spawania.
- » Wymienić wadliwy element.
- » W celu przeprowadzenia naprawy należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- » Przywrócić prawidłowe ustawienia systemu i parametry spawania.
- » Wymienić wadliwy element.
- » W celu przeprowadzenia naprawy należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- » System należy prawidłowo podłączyć.
- » Prawidłowo podłączyć system, zgodnie z zaleceniami w części "Podłączanie".
- » System należy prawidłowo podłączyć.
- » Prawidłowo podłączyć system, zgodnie z zaleceniami w części "Podłączanie".
- » W celu przeprowadzenia naprawy należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.

Niestabilność łuku

Przyczyna

- » Niedostateczna osłona gazowa.

Rozwiązywanie

- » Odpowiednio wyregulować wypływ gazu.
- » Sprawdzić stan dyfuzora i dyszy gazowej.

- » Wilgoć w gазie osłonowym.
- » Nieprawidłowe parametry spawania.
- » Korzystać wyłącznie z gazów wysokiej jakości.
- » Upewnić się, że instalacja gazowa jest utrzymywana w idealnym stanie.
- » Starannie sprawdzić ustawienia systemu spawalniczego.
- » W celu przeprowadzenia naprawy należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.

PL

Za dużo odprysków

Przyczyna

» Nieodpowiednia długość łuku.

» Nieprawidłowe parametry spawania.

» Niedostateczna osłona gazowa.

» Niewłaściwe ustawienie dynamiki łuku.

» Nieodpowiedni tryb spawania.

Rozwiązywanie

» Prowadzić elektrodę bliżej materiału.

» Zmniejszyć napięcie prądu spawania.

» Zwiększyć natężenie prądu spawania.

» Odpowiednio wyregulować wypływ gazu.

» Sprawdzić stan dyfuzora i dyszy gazowej.

» Zwiększyć indukcyjność obwodu.

» Używać przyłącza o większej indukcyjności.

» Prowadzić uchwyt pod mniejszym kątem.

Niedostateczna penetracja

Przyczyna

» Nieodpowiedni tryb spawania.

» Nieprawidłowe parametry spawania.

» Nieodpowiednia elektroda.

» Nieodpowiednie przygotowanie krawędzi materiału.

» Nieprawidłowe uziemienie.

» Zbyt gruby materiał spawany.

Rozwiązywanie

» Zmniejszyć prędkość spawania.

» Zwiększyć natężenie prądu spawania.

» Zmienić elektrodę na cieńszą.

» Odpowiednio zeszlifować krawędzie.

» System należy prawidłowo uziemić.

» Prawidłowo uziemić system, zgodnie z zaleceniami w części "Przygotowanie do pracy".

» Zwiększyć natężenie prądu spawania.

Zanieczyszczenia spoiny

Przyczyna

» Niedokładnieoczyszczony materiał.

» Zbyt duża średnica elektrody.

» Nieodpowiednie przygotowanie krawędzi materiału.

» Nieodpowiedni tryb spawania.

Rozwiązywanie

» Przed przystąpieniem do spawania dokładnie oczyścić obrabiane materiały.

» Zmienić elektrodę na cieńszą.

» Odpowiednio zeszlifować krawędzie.

» Prowadzić elektrodę bliżej materiału.

» Prowadzić uchwyt (palnik) równomiernie przez cały czas wykonywania spoiny.

Domieszki wolframu w spoinie

Przyczyna

» Nieprawidłowe parametry spawania.

» Nieodpowiednia elektroda.

» Nieodpowiedni tryb spawania.

Rozwiązywanie

» Zwiększyć natężenie prądu spawania.

» Używać grubszej elektrody.

» Korzystać wyłącznie z gazów wysokiej jakości.

» Starannie naostrzyc elektrodę.

» Unikać kontaktu elektrody z jeziorkiem spawalniczym.

Pęcherze w spoinie

Przyczyna

» Niedostateczna osłona gazowa.

Rozwiązywanie

» Odpowiednio wyregulować wypływ gazu.

» Sprawdzić stan dyfuzora i dyszy gazowej.

Przywieranie elektrody

Przyczyna

- » Nieodpowiednia długość łuku.
- » Nieprawidłowe parametry spawania.
- » Nieodpowiedni tryb spawania.
- » Zbyt gruby materiał spawany.
- » Niewłaściwe ustawienie dynamiki łuku.

Rozwiązywanie

- » Zwiększyć odległość między elektrodą a materiałem.
- » Zwiększyć napięcie prądu spawania.
- » Zwiększyć natężenie prądu spawania.
- » Zwiększyć natężenie prądu spawania.
- » Zwiększyć kąt nachylenia uchwytu.
- » Zwiększyć natężenie prądu spawania.
- » Zwiększyć indukcyjność obwodu.
- » Używać przyłącza o większej indukcyjności.

Uszkodzenia krawędzi

Przyczyna

- » Nieprawidłowe parametry spawania.
- » Nieodpowiednia długość łuku.
- » Nieodpowiedni tryb spawania.
- » Niedostateczna osłona gazowa.

Rozwiązywanie

- » Zwiększyć natężenie prądu spawania.
- » Prowadzić elektrodę bliżej materiału.
- » Zmniejszyć napięcie prądu spawania.
- » Zmniejszyć częstotliwość oscylacji podczas wypełniania spoiny.
- » Zmniejszyć prędkość spawania.
- » Stosować odpowiedni gaz dla spawanego materiału.

Utlenianie

Przyczyna

- » Niedostateczna osłona gazowa.

Rozwiązywanie

- » Odpowiednio wyregulować wypływ gazu.
- » Sprawdzić stan dyfuzora i dyszy gazowej.

Porowatość

Przyczyna

- » Na powierzchni materiału spawanego znajduje się smar, lakier, rdza lub brud.
- » Smar, lakier, rdza lub brud na powierzchni materiału spawanego.
- » Wilgoć w spoinie.
- » Nieodpowiednia długość łuku.
- » Wilgoć w gazie osłonowym.
- » Niedostateczna osłona gazowa.
- » Jeziorko spawalnicze zastyga zbyt szybko.

Rozwiązywanie

- » Przed przystąpieniem do spawania dokładnie oczyścić obrabiane materiały.
- » Korzystać wyłącznie z gazów wysokiej jakości.
- » Utrzymywać powierzchnię materiału spawanego w czystości.
- » Korzystać wyłącznie z gazów wysokiej jakości.
- » Utrzymywać powierzchnię materiału spawanego w czystości.
- » Prowadzić elektrodę bliżej materiału.
- » Zmniejszyć napięcie prądu spawania.
- » Korzystać wyłącznie z gazów wysokiej jakości.
- » Upewnić się, że instalacja gazowa jest utrzymywana w idealnym stanie.
- » Odpowiednio wyregulować wypływ gazu.
- » Sprawdzić stan dyfuzora i dyszy gazowej.
- » Zmniejszyć prędkość spawania.
- » Przed spawaniem nagrzać obrabiany materiał.
- » Zwiększyć natężenie prądu spawania.

Pęknięcia na gorąco

Przyczyna

- » Nieprawidłowe parametry spawania.
- » Na powierzchni materiału spawanego znajduje się smar, lakier, rdza lub brud.
- » Smar, lakier, rdza lub brud na powierzchni materiału spawanego.
- » Nieodpowiedni tryb spawania.
- » Spajane materiały mają różne właściwości.

Rozwiązywanie

- » Zwiększyć natężenie prądu spawania.
- » Przed przystąpieniem do spawania dokładnie oczyścić obrabiane materiały.
- » Korzystać wyłącznie z gazów wysokiej jakości.
- » Utrzymywać powierzchnię materiału spawanego w czystości.
- » Upewnić się, że wykonywane są odpowiednie czynności dla danego typu spoiny.
- » Odpowiednio zeszlifować spajane krawędzie.

Pęknięcia na zimno

Przyczyna

- » Wilgoć w spoinie.
- » Specjalne wymagania konkretnej spoiny.

Rozwiążanie

- » Korzystać wyłącznie z gazów wysokiej jakości.
- » Utrzymywać powierzchnię materiału spawanego w czystości.
- » Przed spawaniem nagrzać obrabiany materiał.
- » Podgrzać spoinę po zakończeniu spawania.
- » Upewnić się, że wykonywane są odpowiednie czynności dla danego typu spoiny.

PL


9. TEORIA SPAWANIA

9.1 Spawanie TIG (łukiem ciągłym)

Opis

Spawanie TIG (Tungsten Inert Gas - elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego) polega na prowadzeniu łuku elektrycznego pomiędzy materiałem spawanym a nietopliwą elektrodą wykonaną z wolframu lub jego stopów (temperatura topnienia ok. 3370°C). Spawanie odbywa się w atmosferze obojętnego chemicznie gazu (argonu), który chroni jeziorko spawalnicze. Występowanie domieszk wolframu w spoinie jest niebezpieczne, toteż nie wolno dopuścić do zetknięcia się końcówki elektrody i materiału spawanego. Z tego też powodu do zjarzania łuku wykorzystuje się iskrę o wysokiej częstotliwości, co pozwala na zdalne zjarzanie łuku. Możliwe jest również zjarzanie kontaktowe, powodujące niewielkie domieszkowanie wolframu. Zjarzanie tą metodą polega na zwarciu elektrody i materiału spawanego przy niskim natężeniu, a następnie oderwaniu elektrody, co spowoduje przekazanie łuku i narastanie prądu spawania do ustalonego natężenia roboczego. Zapewnienie wysokiej jakości końcówki ścięgu wymaga kontroli fazy opadania natężenia prądu oraz zapewnienia wypływu gazu osłonowego jeszcze przez jakiś czas po zgaszeniu łuku. W wielu zastosowaniach bardzo wygodna jest możliwość szybkiego przełączania między dwoma ustawnionymi wartościami natężenia. Umożliwia to funkcja BILEVEL.


Biegunowość spawania

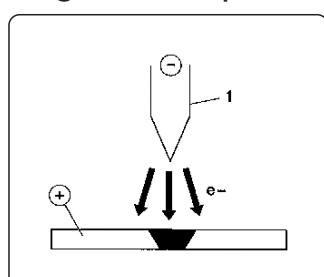

Biegunowość ujemna DC

Jest to najczęściej używana biegunowość. Zapewnia minimalne zużycie elektrody (1), gdyż 70% energii jest przekazywane na anodę (materiał spawany).


Możliwe jest uzyskanie wąskich i głębokich jeziorek spawalniczych, z dużą prędkością spawania i niską temperaturą.

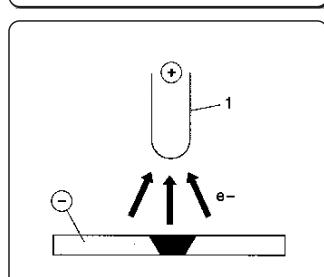

Biegunowość dodatnia DC

Biegunowość dodatnia jest przydatna przy spawaniu metali posiadających wierzchnią warstwę tlenku, charakteryzującą się znacznie wyższą temperaturą topnienia niż sam metal (np. aluminium).

Nie jest możliwe stosowanie wysokiego natężenia prądu, gdyż powoduje to nadmierne zużywanie się elektrody.

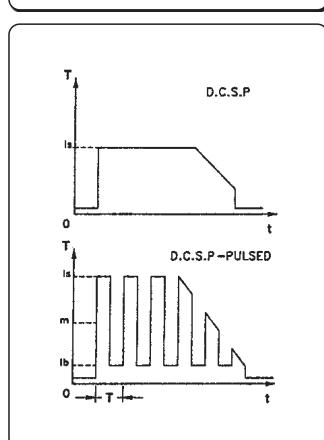

Spawanie DC prądem pulsującym z biegunowością ujemną.

Zastosowanie prądu pulsującego daje w wielu warunkach lepszą kontrolę nad jeziorkiem spawalniczym.

Impulsy prądu (I_p) formują jeziorko, a prąd tła (I_b) zapobiega zgasnięciu łuku. Dzięki tej metodzie możliwe jest spawanie cienkich blach z minimum odkształceń, lepszym współczynnikiem kształtu i mniejszym prawdopodobieństwem występowania pęknięć na gorąco i pęcherzy gazowych.

W miarę zwiększania częstotliwości (średnia częstotliwość), łuk staje się węższy i bardziej skupiony, co pozwala uzyskać jeszcze lepszą jakość spawania cienkich blach.

Spawanie stali metodą TIG

Metoda TIG daje bardzo dobre efekty przy spawaniu stali węglowej i domieszkowanej, pierwszych ściiegach przy spawaniu rur i zadaniach, gdzie szczególnie istotny jest wygląd spoiny. Wymagana jest biegunowość ujemna DC.

Przygotowanie krawędzi


Konieczne jest dokładne oczyszczenie i przygotowanie krawędzi.

Wybór i ostrzenie elektrody

Zaleca się stosowanie elektrod wolframowych z 2% domieszką toru (czerwone), ewentualnie z domieszką ceru lub lantanu, o średnicy zgodnej z poniższą tabelą:

Ø elektrody	Zakres natężenia
1.0 mm	15÷75 A
1.6 mm	60÷150 A
2.4 mm	130÷240 A

Elektrodę należy naostrzyć zgodnie z rysunkiem.

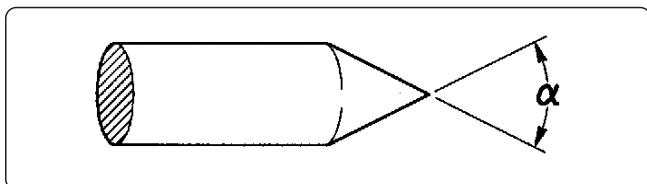

α°	Zakres natężenia
30	0÷30 A
60÷90	30÷120 A
90÷120	120÷250 A

Pręt wypełniający

Należy stosować materiał wypełniający o właściwościach mechanicznych zbliżonych do materiału spawanego.

Nie wolno używać śinków materiału spawanego, gdyż mogą one zawierać zanieczyszczenia, które wpłynęłyby negatywnie na jakość spoiny.

Gaz osłonowy

W praktyce używa się zawsze czystego (99,99%) argonu.

Natężenie prądu spawania	Ø elektrody	Dysza gazowa nr	Dysza gazowa	Przepływ argonu
30 A	0÷30 mm	4/5	6/8.0 mm	5-6 l/min
60÷90 A	30÷120 mm	4/5/6	6.5/8.0/9.5 mm	6-7 l/min
90÷120 A	120÷250 mm	6/7	9.5/11.0 mm	7-8 l/min

Spawanie miedzi metodą TIG

Spawanie TIG charakteryzuje się dużym skupieniem energii i tym samym doskonale nadaje się do spawania metali o dobrym przewodnictwie cieplnym, takich jak miedź.

Spawanie miedzi metodą TIG należy wykonywać tak samo, jak spawanie stali, lub postępować zgodnie z zaleceniami dla danego zadania.

10. DANE TECHNICZNE

Parametry elektryczne URANOS NX 4000 TLH				U.M.
Napięcie zasilania U1 (50/60 Hz)	3x230 ($\pm 15\%$)	3x400 ($\pm 15\%$)	Vac	
Zmax (@PCC)*	57	57	m Ω	
Bezpiecznik zwłoczny	35	25	A	
Magistrala komunikacyjna	CYFROWA	CYFROWA		
Maks. moc (MMA)	13.0	16.9	kVA	
Maks. moc (MMA)	12.4	16.1	kW	
Maks. moc (TIG)	13.0	12.6	kVA	
Maks. moc (TIG)	12.4	12.1	kW	
Pobór mocy w stanie nieaktywnym	74	74	W	
Współczynnik mocy (PF)	0.95	0.95		
Wydajność (μ)	87	88	%	
Cos φ	0.99	0.99		
Maks. pobierane natężenie I _{1max}	31.8	24.4	A	
Natężenie rzeczywiste I _{1eff}	24.6	18.9	A	
Zakres regulacji	3-400	3-400	A	
Napięcie biegu jałowego U _o	73	73	Vdc	
Napięcie szczytowe U _p	10.1	10.1	kV	

* To urządzenie spełnia normy EN / IEC 61000-3-11.

* Niniejsze urządzenie spełnia normę EN / IEC 61000-3-12, pod warunkiem, że maksymalna możliwa impedancja instalacji elektrycznej w punkcie dostępu do sieci publicznej nie będzie przekraczać wartości podanej jako "zmax". Jeśli urządzenie będzie połączane do publicznej sieci niskiego napięcia, osoba je instalująca lub użytkująca ma obowiązek sprawdzić, czy jego połączenie jest możliwe, w razie potrzeby konsultując się z operatorem sieci energetycznej.

Cykl pracy URANOS NX 4000 TLH				U.M.
	3x230V	3x400V		U.M.
Cykl pracy MMA (40°C) (X=60%)	-	400	A	
(X=100%)	320	360	A	
Cykl pracy MMA (25°C) (X=100%)	320	400	A	
Cykl pracy TIG (40°C) (X=60%)	400	400	A	
(X=100%)	360	360	A	
Cykl pracy TIG (25°C) (X=100%)	400	400	A	

Charakterystyka fizyczna URANOS NX 4000 TLH				U.M.
	IP23S			U.M.
Stopień ochrony IP	IP23S			
Klasa cieplna	H			
Wymiary (dł. x gł. x wys.)	690x290x510			mm
Masa	35.4			Kg
Normy konstrukcyjne	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN IEC 60974-3:2019 EN 60974-10/A1:2015			
Sekcja przewód zasilający	4x4			mm ²
Długość kabla zasilającego	5			m

Parametry elektryczne

URANOS NX 5000 TLH

U.M.

Napięcie zasilania U1 (50/60 Hz)	3x230 ($\pm 15\%$)	3x400 ($\pm 15\%$)	Vac
Zmax (@PCC)*	49	49	mΩ
Bezpiecznik zwłoczny	45	30	A
Magistrala komunikacyjna	CYFROWA	CYFROWA	
Maks. moc (MMA)	17.4	23.6	kVA
Maks. moc (MMA)	16.5	22.5	kW
Maks. moc (TIG)	18.9	18.2	kVA
Maks. moc (TIG)	18.0	17.4	kW
Pobór mocy w stanie nieaktywnym	74	74	W
Współczynnik mocy (PF)	0.95	0.95	
Wydajność (μ)	87	88	%
Cos φ	0.99	0.99	
Maks. pobierane natężenie I1max	47.4	33	A
Natężenie rzeczywiste I1eff	33.5	23.9	A
Zakres regulacji	3-500	3-500	A
Napięcie biegu jałowego Uo	73	73	Vdc
Napięcie szczytowe Up	10.1	10.1	kV

* To urządzenie spełnia normy EN / IEC 61000-3-11.

* Niniejsze urządzenie spełnia normę EN / IEC 61000-3-12, pod warunkiem, że maksymalna możliwa impedancja instalacji elektrycznej w punkcie dostępu do sieci publicznej nie będzie przekraczać wartości podanej jako "zmax". Jeśli urządzenie będzie podłączane do publicznej sieci niskiego napięcia, osoba je instalująca lub użytkująca ma obowiązek sprawdzić, czy jego podłączenie jest możliwe, w razie potrzeby konsultując się z operatorem sieci energetycznej.

Cykl pracy

URANOS NX 5000 TLH

3x230V

3x400V

U.M.

Cykl pracy MMA (40°C)			
(X=50%)	-	500	A
(X=60%)	-	470	A
(X=100%)	400	420	A
Cykl pracy MMA (25°C)			
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	400	470	A
Cykl pracy TIG (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Cykl pracy TIG (25°C)			
(X=70%)	500	-	A
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	460	470	A

Charakterystyka fizyczna

URANOS NX 5000 TLH

U.M.

Stopień ochrony IP	IP23S	
Klasa cieplna	H	
Wymiary (dł. x gł. x wys.)	690x290x510	mm
Masa	37.3	Kg
Normy konstrukcyjne	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN IEC 60974-3:2019 EN 60974-10/A1:2015	
Sekcja przewód zasilający	4x6	mm ²
Długość kabla zasilającego	5	m

PL

11. TABLICZKI ZNAMIONOWE

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY														
URANOS NX 4000 TLH		N°												
			EN IEC 60974-1/A1:2019 60974-3:2019											
60974-10/A1:2015 Class A														
Up 10.1 kV 3A/10.0V - 400A (400A)/26.0V (26.0V) <table border="1"> <tr> <td>X (40°C)</td> <td>60%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>S U₀ 73V</td> <td>I₂</td> <td>400A (400A)</td> <td>360A (360A)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>26.0V (26.0V)</td> <td>24.4V (24.4V)</td> </tr> </table>				X (40°C)	60%	100%	S U ₀ 73V	I ₂	400A (400A)	360A (360A)			26.0V (26.0V)	24.4V (24.4V)
X (40°C)	60%	100%												
S U ₀ 73V	I ₂	400A (400A)	360A (360A)											
		26.0V (26.0V)	24.4V (24.4V)											
3A/20.0V - 400A (320A)/36.0V (32.8V) <table border="1"> <tr> <td>X (40°C)</td> <td>60%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>S U₀ 73V</td> <td>I₂</td> <td>400A</td> <td>360A (320A)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>36.0V</td> <td>34.4V (32.8V)</td> </tr> </table>				X (40°C)	60%	100%	S U ₀ 73V	I ₂	400A	360A (320A)			36.0V	34.4V (32.8V)
X (40°C)	60%	100%												
S U ₀ 73V	I ₂	400A	360A (320A)											
		36.0V	34.4V (32.8V)											
D 50/60 Hz	U ₁ 400V(230V)	I _{1max} 24.4A(31.8A)	I _{1eff} 18.9A(24.6A)	UK CA CE EAC MADE IN ITALY										
IP 23 S														

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY																	
URANOS NX 5000 TLH			N°														
			EN IEC 60974-1/A1:2019 60974-3:2019														
60974-10/A1:2015 Class A																	
Up 10.1 kV 3A/10.0V - 500A (500A)/30.0V (30.0V) <table border="1"> <tr> <td>X (40°C)</td> <td>50%</td> <td>60%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>S U₀ 73V</td> <td>I₂</td> <td>500A (500A)</td> <td>470A (470A)</td> <td>420A (420A)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>30.0V (30.0V)</td> <td>28.8V (28.8V)</td> <td>26.8V (26.8V)</td> </tr> </table>				X (40°C)	50%	60%	100%	S U ₀ 73V	I ₂	500A (500A)	470A (470A)	420A (420A)			30.0V (30.0V)	28.8V (28.8V)	26.8V (26.8V)
X (40°C)	50%	60%	100%														
S U ₀ 73V	I ₂	500A (500A)	470A (470A)	420A (420A)													
		30.0V (30.0V)	28.8V (28.8V)	26.8V (26.8V)													
3A/20.0V - 500A (400A)/40.0V (36.0V) <table border="1"> <tr> <td>X (40°C)</td> <td>50%</td> <td>60%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>S U₀ 73V</td> <td>I₂</td> <td>500A</td> <td>470A</td> <td>420A (400A)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>40.0V</td> <td>38.8V</td> <td>36.8V (36.0V)</td> </tr> </table>				X (40°C)	50%	60%	100%	S U ₀ 73V	I ₂	500A	470A	420A (400A)			40.0V	38.8V	36.8V (36.0V)
X (40°C)	50%	60%	100%														
S U ₀ 73V	I ₂	500A	470A	420A (400A)													
		40.0V	38.8V	36.8V (36.0V)													
D 50/60 Hz	U ₁ 400V(230V)	I _{1max} 33A(47.4A)	I _{1eff} 23.9A(33.5A)	UK CA CE EAC MADE IN ITALY													
IP 23 S																	

12. OPIS TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ŹRÓDŁA PRĄDU

1	2		
3	4		
5	6		
7	9		
12	15	16	17
13	15A	16A	17A
14	15B	16B	17B
7	9	11	
12	15	16	17
13	15A	16A	17A
14	15B	16B	17B
18	19	20	21
22		UK CA CE EAC MADE IN ITALY	



CE Deklaracja zgodności EU
 EAC Deklaracja zgodności EAC
 UKCA Deklaracja zgodności UKCA

- Znak firmowy
- Nazwa i adres producenta
- Model urządzeń
- Numer seryjny
X~~XX~~XXXXXXXXXX Rok produkcji
- Symbol typu spawarki
- Spełniane normy
- Symbol metody spawania
- Symbol bezpieczeństwa urządzeń dopuszczonych do pracy w warunkach zwiększonego zagrożenia porażenia prądem
- Symbol prądu spawania
- Napięcie biegu jałowego
- Zakres natężenia prądu spawania wraz z odpowiadającymi wartościami napięcia
- Symbol cyklu pracy
- Symbol natężenia prądu spawania
- Symbol napięcia prądu spawania
- Cykle pracy
- Cykle pracy
- Cykle pracy
- Natężenie prądu spawania w cyklu pracy
- Symbol zasilania
- Napięcie prądu zasilania
- Maksymalne natężenie prądu zasilania
- Maksymalne efektywne natężenie prądu zasilania
- Stopień ochrony
- Nominalne napięcie szczytowe

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ЕС

Строитель

voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY
Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - www.voestalpine.com/welding

RU

заявляет под свою исключительную ответственность, что следующий продукт:

URANOS NX 4000 TLH	55.07.046
	55.07.047
URANOS NX 5000 TLH	55.07.048
	55.07.049

имеет следующие сертификаты EU:

2014/35/EU LOW VOLTAGE DIRECTIVE
2014/30/EU EMC DIRECTIVE
2011/65/EU RoHS DIRECTIVE

и что были применены следующие гармонизированные стандарты:


EN IEC 60974-1/A1:2019 WELDING POWER SOURCE
EN IEC 60974-3:2019 ARC STRIKING AND STABILIZING DEVICES
EN 60974-10/A1:2015 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

Документация, подтверждающая соответствие директивам, будет храниться для проверки у вышеупомянутого производителя.

Любое использование или внесение изменений без предварительного согласия voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. делает данный сертификат соответствия недействительным.

Onara di Tombolo, 03/07/2023

voestalpine Böhler Welding Selco s.r.l.

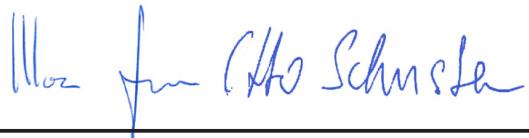

Mirco Frasson
Managing Directors

Otto Schuster
Managing Directors

СОДЕРЖАНИЕ

1. БЕЗОПАСНОСТЬ	71
1.1 Условия использования системы.....	71
1.2 Защита сварщика, окружающей среды и персонала.....	71
1.3 Защита от газа и дыма.....	72
1.4 Пожаро- и взрывобезопасность	72
1.5 Предупреждение при использовании газовых баллонов	73
1.6 Защита от поражения электрическим током	73
1.7 Электромагнитные поля и помехи.....	73
1.8 Классификация защиты по IP.....	74
1.9 Утилизация	75
2. УСТАНОВКА.....	75
2.1 Подъем, транспортировка и разгрузка оборудования.....	75
2.2 Установка аппарата.....	75
2.3 Соединение.....	75
2.4 Подготовка аппарата к работе	76
3. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ	77
3.1 Задняя панель	77
3.2 Панель разъемов.....	77
3.3 Передняя панель управления URANOS NX 4000/5000 TLH.....	78
3.4 Передняя панель управления URANOS NX 4000/5000 TLH (LCD 3.5").....	78
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	79
4.1 Экран начала работы.....	79
4.2 Главный экран.....	79
5. SETUP.....	82
5.1 Set up а установку параметров.....	82
5.2 Специальные процедуры использования параметров.....	90
6. РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	93
6.1 Регулярное обслуживание аппарата	94
6.2 Verantwoordelijkheid.....	94
7. КОДЫ ТРЕВОГИ	94
8. ПРИЧИНЫ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ И ИХ РЕШЕНИЯ	96
9. ТЕОРИЯ СВАРОЧНОГО ПРОЦЕССА	99
9.1 Аргонодуговая сварка (с непрерывной дугой).....	99
10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	101
11. ЗАВОДСКИЕ МАРКИ	103
12. ЗАВОДСКИЕ МАРКИ ВЫПРЯМИТЕЛЯ.....	103
13. СХЕМА	413
14. РАЗЪЕМЫ	417
15. СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ	419

СИМВОЛЫ



Сообщение о непосредственной опасности серьезных телесных повреждений или поведения, могущего привести к серьезным телесным повреждениям.



Важное замечание, которое следует соблюдать для предупреждения небольших травм персонала или повреждений оборудования.



Замечания, отмеченные этим символом, представляют собой главным образом описания технических или эксплуатационных особенностей аппарата.

1. БЕЗОПАСНОСТЬ



Перед использованием аппарата внимательно прочтите настоящую инструкцию.

Не допускается выполнение операций или внесение изменений, не предусмотренных настоящей инструкцией. Производитель не несет ответственности за травмы персонала или повреждения оборудования, вызванные незнанием или некорректным использованием предписаний, изложенных в настоящей инструкции.

Это руководство по эксплуатации должно постоянно храниться в месте эксплуатации устройства. Кроме инструкций, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, также должны соблюдаться общие и местные правила предотвращения несчастных случаев и предписания в области защиты окружающей среды.



Все лица, участвующие в вводе в эксплуатацию, эксплуатации и техническом обслуживании устройства, должны:

- иметь соответствующую квалификацию;
- обладать знаниями в области сварки;
- полностью прочитать данное руководство по эксплуатации и точно его соблюдать.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы или проблемы при использовании установки или Вы не нашли описания по интересующему Вас вопросу в данной инструкции, обратитесь к специалисту.

RU

1.1 Условия использования системы



Любая установка предназначена для выполнения только тех операций, для которых она была разработана. Значения параметров сварки не должны превышать предельных значений, указанных на табличке технических данных и/или представленных в данной инструкции. Все операции должны соответствовать национальным или международным стандартам безопасности. В случае несоблюдения представленных инструкций, производитель не несет никакой ответственности за возможные последствия.



Данный аппарат предназначен для профессионального использования в условиях промышленного производства. Производитель не несет никакой ответственности за возможные последствия при использовании аппарата в домашних условиях.



При использовании установки температура окружающей среды должна находиться в пределах от -10°C до +40°C (от +14°F до +104°F).

Температура окружающей среды при перевозке или хранении установки должна находиться в пределах от -25°C до +55°C (от -13°F до 311°F).

В целях безопасности, помещения, в которых используется установка, должны быть очищены от пыли, кислоты, газов и других разъедающих веществ.

При использовании установки относительная влажность окружающей среды не должна превышать 50% при температуре окружающей среды 40°C (104°F).

При использовании установки относительная влажность окружающей среды не должна превышать 90% при температуре окружающей среды 20°C (68°F).

Максимальная высота поверхности, на которой устанавливается аппарат, не должна превышать 2,000 метров (6,500 футов) над уровнем моря.



Не используйте данный аппарат для размораживания труб.

Не используйте данное оборудование для подзарядки батарей или аккумуляторов.

Не используйте данное оборудование для запуска двигателей.

1.2 Защита сварщика, окружающей среды и персонала



Процесс сварки является вредным для организма источником радиоактивных излучений, шума, тепловых излучений и выделений газа. При выполнении сварочных работ используйте огнеупорные перегородки для защиты окружающих людей от излучений, искр и брызг раскаленного металла. Предупредите любых третьих лиц о том, чтобы не смотреть в сварной шов и защищать себя от лучей дуги или раскаленного металла.



Всегда надевайте защитную одежду для защиты от дуги, искр и брызг металла. Рабочая одежда должна полностью закрывать тело, а также соответствовать следующим требованиям:

- должна быть неповрежденной и в надлежащем состоянии
- огнеупорной
- обладать изолирующими свойствами и быть сухой
- подходить по размеру. Костюм не должен иметь манжет и отверстий.



Всегда используйте прочную обувь, обеспечивающую защиту от воды.

Всегда используйте специальные перчатки, обеспечивающие защиту от электричества, а также высоких и низких температур.



Используйте маски с боковыми защитными щитками и специальными защитными фильтрами для глаз (не ниже NR10).



Всегда используйте защитные очки с боковыми щитками, особенно при выполнении операций, связанных с ручной или механической очисткой сварочного соединения от шлаков и окислов.



Не надевайте контактные линзы!



Если уровень шума во время сварки превышает допустимые пределы, используйте наушники. Если уровень шума при выполнении сварочных работ превышает пределы, установленные стандартом для некоторой территории, проследите, чтобы все окружающие были снабжены наушниками.



Во время сварочного процесса боковые панели аппарата должны быть закрыты. Не производите каких-либо модификаций установки.




Не прикасайтесь к только что сваренным поверхностям, высокая температура может привести к серьезному ожогу. Соблюдайте все вышеизложенные инструкции также и после завершения сварочного процесса, так как во время охлаждения свариваемых поверхностей могут появляться брызги.



Перед началом работы или проведением обслуживания, убедитесь в том, что горелка холодная.



Перед отключением шлангов подачи и отвода жидкости, убедитесь в том, что блокохлаждения отключен от сети питания. Горячая жидкость, выходящая из шлангов, может стать причиной возникновения ожога.

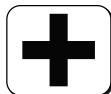

Всегда держите поблизости аптечку первой помощи.

Нельзя недооценивать травмы или ожоги, полученные во время сварочных работ.



Перед тем, как оставить рабочее место, убедитесь в его безопасности, во избежание причинения случайного вреда людям или имуществу.

1.3 Защита от газа и дыма



Пыль, дым и газ, образующиеся во время сварки, могут быть вредными для здоровья человека.

При особых условиях, испарения, вызванные процессом сварки, могут привести к возникновению раковых заболеваний или причинить вред плоду во время беременности.

- Держите голову на большом расстоянии от сварочного газа и испарений.
- Позаботьтесь об организации естественной или искусственной вентиляции территории проведения работ.
- В случае плохой вентиляции помещения, используйте защитные маски и дыхательные аппараты.
- В случае проведения работ в тесных, закрытых помещениях, сварка должна проводиться в присутствии и под наблюдением еще одного человека, находящегося вне места проведения работ.
- Не используйте для вентиляции кислород.
- Убедитесь в том, что работает отсос, регулярно проверяйте количество опасных выхлопных газов в соответствии с установленными пределами и правилами техники безопасности.
- Количество и опасность уровня газов зависят от свариваемого материала, присадочных материалов и используемых чистящих средств. Следуйте инструкциям производителя и инструкции, изложенной в технической документации.
- Не производите сварочные работы вблизи окрасочного/смазочного цехов.
- Газовые баллоны должны располагаться на улице или в помещениях с хорошей вентиляцией.

1.4 Пожаро- и взрывобезопасность



Процесс сварки может стать причиной возникновения пожара и/или взрыва.

- Очистите рабочую и окружающую зоны от легковоспламеняющихся или горючих веществ и объектов.
- Вспламеняющиеся материалы должны находиться на расстоянии не менее 11 метров (35 футов) от зоны сварки или должны быть защищены надлежащим образом.
- Искры и раскаленные частички могут отлетать на достаточно большие расстояния. Уделите особое внимание безопасности людей и имущества.
- Не проводите работу по сварке на поверхности или вблизи емкостей, находящихся под давлением.
- Не выполняйте сварочные работы на закрытых емкостях или трубах. Будьте особенно внимательны при осуществлении сварки труб и емкостей, даже если они открыты, пустые и зачищены надлежащим образом. Любые остатки газа, топлива, масла и подобных веществ могут стать причиной взрыва.
- Не проводите сварочные работы в помещениях, содержащих взрывоопасную пыль, газы и испарения.

- При завершении процесса сварки, убедитесь в том, что цепь, находящаяся под напряжением, не сможет соприкоснуться каким-либо образом с цепью заземления.
- Всегда держите под рукой огнетушители или другие материалы для борьбы с пожаром.

1.5 Предупреждение при использовании газовых баллонов



Баллоны с инертным газом, находящимся под давлением, могут взорваться при несоблюдении условий их транспортировки, хранения и неправильного использования.

- Баллоны должны быть установлены в вертикальном положении у стены или при помощи других поддерживающих устройств, для предупреждения их падения.
- Закручивайте защитный колпачок клапана баллона во время его транспортировки, эксплуатации и после завершения процесса сварки.
- Не подвергать баллоны воздействию прямых солнечных лучей и сильных перепадов температуры. Не подвергать баллоны воздействию слишком низкой или слишком высокой температуры.
- Недопускайте, чтобы на баллон воздействовали открытое пламя, электрическая дуга, горелка, электрододержатель или раскаленные капли металла.
- Газовые баллоны должны находиться на значительном расстоянии от сварочных цепей и электрических цепей.
- При открытии клапана баллона, держите голову на значительном расстоянии от отверстия выхода газа.
- Всегда закрывайте клапан баллона при завершении сварочного процесса.
- Никогда не производите сварку баллонов, содержащих газ, находящийся под давлением.
- Никогда не соединяйте баллон со скатым воздухом непосредственно с редуктором давления. Давление может превысить нагрузку редуктора, что может привести к взрыву.

1.6 Защита от поражения электрическим током



Поражение электрическим током может привести к летальному исходу.

- Неприкасайтесь к внутренним и наружным токоведущим частям сварочной аппараты в то время, когда он подключен к сети питания (горелки, электрододержатели, провод заземления, электроды, проволока, ролики и катушка подключены к сварочной цепи).
- Убедитесь, что установка защищены от воздействия электрического тока. Проверьте надежность заземления.
- Убедитесь в правильности подключения установки из зажима заземления.
- Не дотрагивайтесь до двух горелок или электрододержателей одновременно.
- В случае поражения электрическим током сразу же прекратите сварочный процесс.



Устройство для зажигания и стабилизации дуги предназначено для ручного или механизированного способа работы.



Увеличение длины горелки или сварочного кабеля более чем на 8 м повышает риск поражения электрическим током.

1.7 Электромагнитные поля и помехи



Ток, проходящий через наружные и внутренние провода, является причиной возникновения электромагнитных полей, сходных с полями сварочного провода и установки.

- При длительном действии, электромагнитные поля могут вызывать негативные для здоровья человека последствия (точный характер этих действий пока еще не установлен).
- Электромагнитные поля могут препятствовать работе слуховых аппаратов.



При наличии в организме электронного стимулятора сердца, перед выполнением сварочных операций необходимо проконсультироваться у врача.

1.7.1 Классификация ЭМС в соответствии с директивой: EN 60974-10/A1:2015.



Оборудование класса В отвечает требованиям на электромагнитную совместимость в промышленной и жилой зонах, включая жилые помещения, где электроэнергия обеспечивается коммунальной низковольтной системой электроснабжения.



Оборудование класса А не может использоваться в жилых помещениях, где электроэнергия обеспечивается коммунальной низковольтной системой электроснабжения. В обеспечении электромагнитной совместимости оборудования класса А в подобных местах из-за кондуктивных, а также радиационных помех могут возникнуть потенциальные трудности.

Для получения дополнительной информации см. Главу: ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ или же ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

1.7.2 Установка, использование и проверка окружающей территории

Данное оборудование произведено в соответствии с требованиями стандарта EN 60974-10/A1:2015 и имеет класс А. Данный аппарат предназначен для профессионального использования в условиях промышленного производства. Производитель не несет никакой ответственности за возможные последствия при использовании аппарата в домашних условиях.



Персонал, проводящий установку и эксплуатацию данного оборудования, должен обладать необходимой квалификацией, выполнять установку и эксплуатацию в соответствии с указаниями производителя и нести всю ответственность за установку и эксплуатацию оборудования. Электромагнитные помехи, производимые оборудованием, устраняются пользователем оборудования при технической поддержке производителя.



В любом случае, электромагнитные помехи должны быть снижены до такого уровня, чтобы не мешать работе другого оборудования.



Перед установкой оборудования, рекомендуется провести оценку ожидаемого уровня электромагнитных помех и их вредного влияния на окружение. В первую очередь, должен учитываться фактор причинения вреда здоровью окружающего персонала. Особенно это важно для людей, которые пользуются слуховыми аппаратами или кардиостимуляторами.

1.7.3 Требования к питающей сети

Высокомощное оборудование из-за величины первичного тока питания может влиять на качество энергии в сети. Поэтому к некоторым видам оборудования (см. технические характеристики) могут применяться ограничения по включению или требования, касающиеся максимально допустимого сопротивления питающей сети (Z_{max}) или минимальной мощности (S_{sc}) в точке сопряжения с коммунальной сетью (точка включения в сеть). В этом случае подключение оборудования будет являться ответственностью установщика или пользователя оборудования, которые при необходимости должны проконсультироваться с оператором распределительной сети о возможности подключения. В случае возникновения электромагнитных помех возможно использование дополнительных средств защиты, например, сетевых фильтров.

Необходимо также рассмотреть возможность экранирования кабеля питания аппарата.

Для получения дополнительной информации см. Главу: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

1.7.4 Предосторожности для кабелей

Для снижения действий электромагнитного поля до минимального значения, соблюдайте следующие инструкции:

- Там где это возможно, скрутите и закрепите вместе провод заземления и силовой кабель.
- Не закручивайте провода вокруг своего тела.
- Нестойте между силовым кабелем и проводом заземления (оба кабеля должны быть расположены с одной стороны).
- Кабели горелок должны иметь минимальную длину, располагаться недалеко друг от друга и по возможности - на уровне земли.
- Установка должна находиться на некотором расстоянии от зоны сварки.
- Кабели должны находиться на значительном расстоянии друг от друга.

1.7.5 Заземление

Заземление всех металлических элементов самого сварочного оборудования, а также металлических объектов, находящихся в непосредственной близости от него, должны быть согласованы между собой. Размещение разъемов заземления должно быть выполнено в соответствии с требованиями действующих местных стандартов.

1.7.6 Заземление свариваемых деталей

Заземление свариваемых деталей может эффективно сократить электромагнитные помехи, генерируемые аппаратом. Однако оно не всегда возможно по соображениям электробезопасности или в силу конструкционных особенностей свариваемых деталей. Необходимо помнить, что заземление свариваемых деталей не должно увеличивать риск поражения сварщика электрическим током или какого-либо повреждения другого электрооборудования. Заземление должно выполняться в соответствии с требованиями действующих местных стандартов.

1.7.7 Экранирование

Частичное экранирование кабелей и корпусов другого электрооборудования, находящихся вблизи от сварочного аппарата также может эффективно сократить влияние электромагнитных помех.

Полное экранирование сварочной установки выполняется только в особых случаях.

1.8 Классификация защиты по IP



IP23S

- Система защиты против попадания в опасные части аппарата пальцев или других посторонних предметов, диаметр которых больше либо равен 12.5 мм.
- Система защиты от капель дождя, падающих под углом 60° относительно вертикальной линии.
- Защита от попадания воды в аппарат, когда подвижные части находятся в нерабочем состоянии.

1.9 Утилизация




Не выбрасывайте электрооборудование в контейнер для бытового мусора!

В соответствии с Европейской Директивой 2012/19/EU по отходам электрического и электронного оборудования и ее исполнением с соблюдением национального законодательства электрооборудование, отработавшее свой срок службы, следует собирать отдельно и сдавать в центр утилизации. Владелец оборудования должен навести справки в местных органах власти по уполномоченным центрам сбора. Следуя Директиве Европейского Союза, Вы принимаете участие в сохранении окружающей среды и человеческого здоровья!

2. УСТАНОВКА



Сборка и установка аппарата должна производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующую авторизацию производителя.

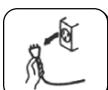

Перед установкой, убедитесь в том, что аппарат отключен от сети питания.



Недопускается последовательное или параллельное включение более одного аппарата.

2.1 Подъем, транспортировка и разгрузка оборудования

- Аппарат имеет ручку для его переноса.
- Аппарат не оснащен специальными приспособлениями для его подъема. Пользуйтесь вилочным погрузчиком.
- Во время перемещения аппарата, следите за тем, чтобы он не наклонялся.



Всегда учитывайте реальный вес оборудования (см. технические характеристики).

Недопускайте, чтобы груз транспортировался или оставался подвешенным над людьми или предметами.

Недопускайте падения аппарата или отдельных его частей, не бросайте его при транспортировке.

2.2 Установка аппарата



При размещении источника питания, соблюдайте следующие правила:

- Органы управления и разъемы должны быть легко доступны.
- Не размещайте оборудование в тесных помещениях.
- Не размещайте аппарат на наклонных поверхностях с углом наклона более 10°.
- Размещайте аппарат в сухом, чистом и хорошо проветриваемом помещении.
- Защищайте оборудование от действия прямых солнечных лучей и дождя.

2.3 Соединение



Выпрямитель оснащен сетевым кабелем для подключения к трехфазной сети питания.

Аппарат может питаться от:

- трехфазной 400В
- трехфазной 230В

Допустимые колебания напряжения в питающей сети составляют $\pm 15\%$ от номинального значения, т.е. если Ином - 400 В, то допустимый диапазон напряжения питания 320В - 440В.



Во избежание повреждения оборудования и травм персонала необходимо ПЕРЕД подключением аппарата к сети проверить установленное значение напряжения питания (и соответствие его напряжению сети), а также пороговые напряжения сетевых предохранителей. Кроме этого следует убедиться, что аппарат подключен к розетке, имеющей заземление.



Система может работать от генераторной установки, гарантируя стабильную подачу напряжения с отклонением $\pm 15\%$ по отношению к номинальному значению напряжения заявленного производителем, при любых рабочих условиях и при максимальном значении мощности аппарата. Обычно мы рекомендуем использовать генераторную установку мощностью в два раза выше мощности аппарата для однофазного источника питания, и в полтора раза выше для трехфазного источника питания. Мы советуем использовать генераторную установку с системой электронного регулирования.




Во избежание поражения персонала электрическим током, система должна быть заземлена. Аппарат оснащен проводом заземления (желтый - зеленый), который должен быть подключен к разъему, оснащенному заземленным контактом. Этот желтый/зеленый провод нельзя использовать с другими проводниками. Перед подключением аппарата убедитесь в наличии центрального контура заземления на данной территории и в исправности розеток. Используйте вилки, которые соответствуют требованиям техники безопасности.



Электрическое подключение аппарата должно осуществляться персоналом, имеющим необходимую квалификацию, и в соответствии с нормативами, принятыми в данной стране.

2.4 Подготовка аппарата к работе


2.4.1 Подключение для строжки (ARC-AIR)

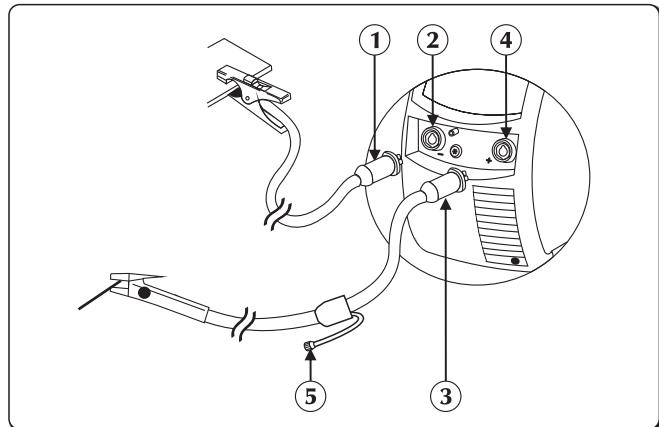

- ① Соединитель зажима заземления
- ② Отрицательный разъем питания (-)
- ③ Разъем держателя ARC AIR
- ④ Положительный разъем питания (+)
- ⑤ Соединение воздушной трубы


- ▶ Подключите клемму заземления к отрицательному (-) разъему источника питания.
- ▶ Присоединить разъем кабеля держателя ARC-AIR к положительному разъему (+) генератора.
- ▶ Присоедините разъем воздушного шланга к магистрали сжатого воздуха.

2.4.2 Подготовка аппарата для аргонодуговой сварки TIG

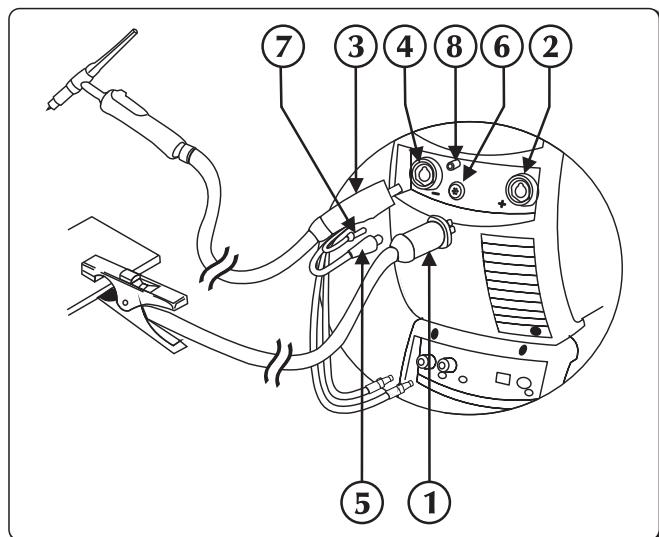

- ① Соединитель зажима заземления
- ② Положительный разъем питания (+)
- ③ Приставка для горелки TIG
- ④ Розетка горелки
- ⑤ Сигнальный кабель горелки
- ⑥ Разъем
- ⑦ Газовая трубка горелки
- ⑧ Штуцер-патрубок для газа

- ▶ Подключите клемму заземления к положительному (+) разъему источника питания. Вставьте штекер и поворачивайте его по часовой стрелке до тех пор, пока все части не будут надежно закреплены.
- ▶ Подключите разъем горелки к разъему источника питания. Вставьте штекер и поворачивайте его по часовой стрелке до тех пор, пока все части не будут надежно закреплены.
- ▶ Присоедините сигнальный кабель горелки к соответствующему разъему
- ▶ Присоедините газовый шланг горелки к соответствующему блоку/разъему.
- ▶ Подключите шланг отвода жидкости от горелки (красный) к соответствующему фитингу (красный цвет-символ).
- ▶ Подключите шланг подачи жидкости к горелке (синий) к соответствующему фитингу (синий цвет-символ).

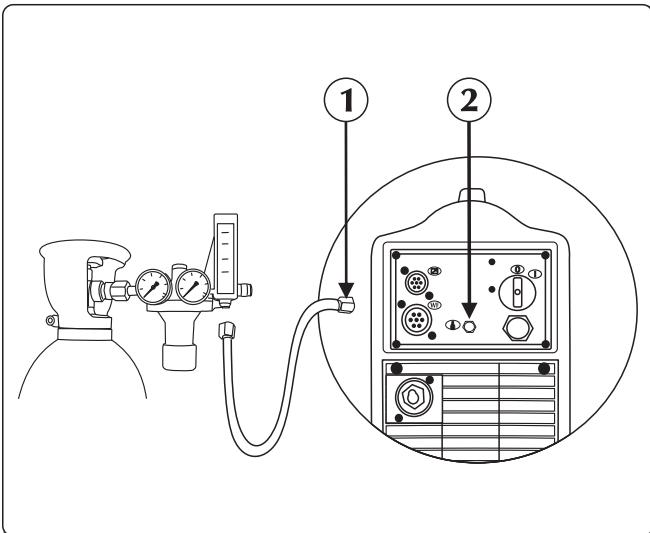


RU

▶ Подключите газовый шланг от баллона к заднему газовому штуцеру. Установите уровень расхода газа от 5 до 15 л/мин.

3. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

3.1 Задняя панель

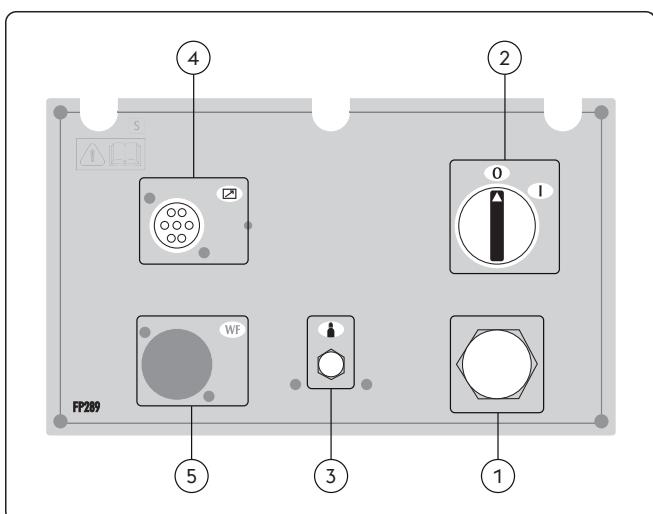

① Сетевой кабель

Подключение аппарата к сети питания

② Сетевой выключатель


С помощью него происходит подключение сварочного аппарата к сети питания. Имеет два положения «0» - «Выключено», «I» - «Включено».

③ Газовый штуцер

④ Ввод сигнального кабеля шина CAN (RC, RI...)

⑤ Не используется

3.2 Панель разъемов

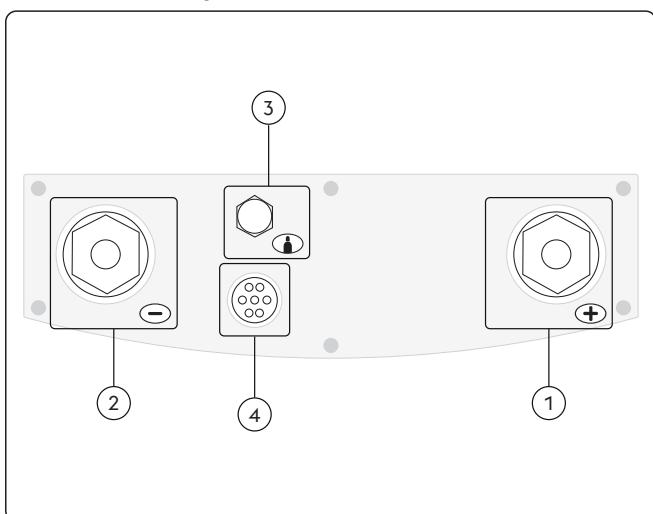

① Положительный разъем питания (+)

Процесс TIG: Подключение заземляющего кабеля

② Отрицательный разъем питания (-)


Процесс TIG: Соединение горелки

③ Газовый штуцер

④ Вход сигнального кабеля

Соединение горелки

3.3 Передняя панель управления URANOS NX 4000/5000 TLH

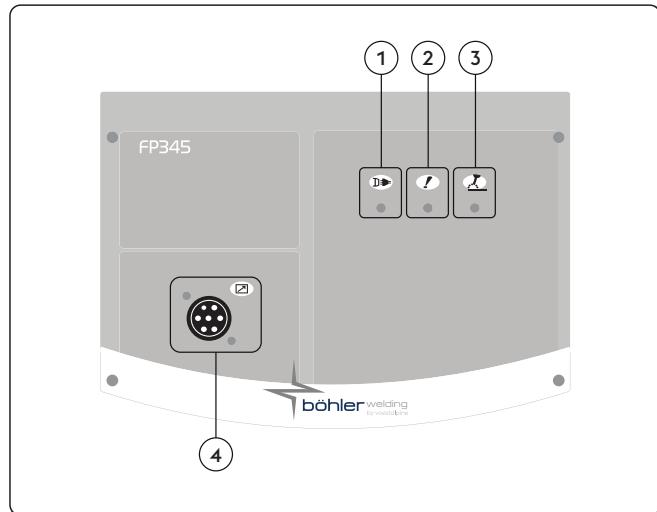

① Светодиод питания

Показывает, что аппарат подключен к сети питания и включен.

② Светодиод общего аварийного сигнала


Показывает, что произошло включение устройств защиты, таких, например, как устройства защиты от перегрева.

③ Светодиод активной мощности

Указывает на наличие напряжения на выходных разъемах аппарата.

④ Ввод сигнального кабеля шина CAN (RC, RI...)

3.4 Передняя панель управления URANOS NX 4000/5000 TLH (LCD 3.5")

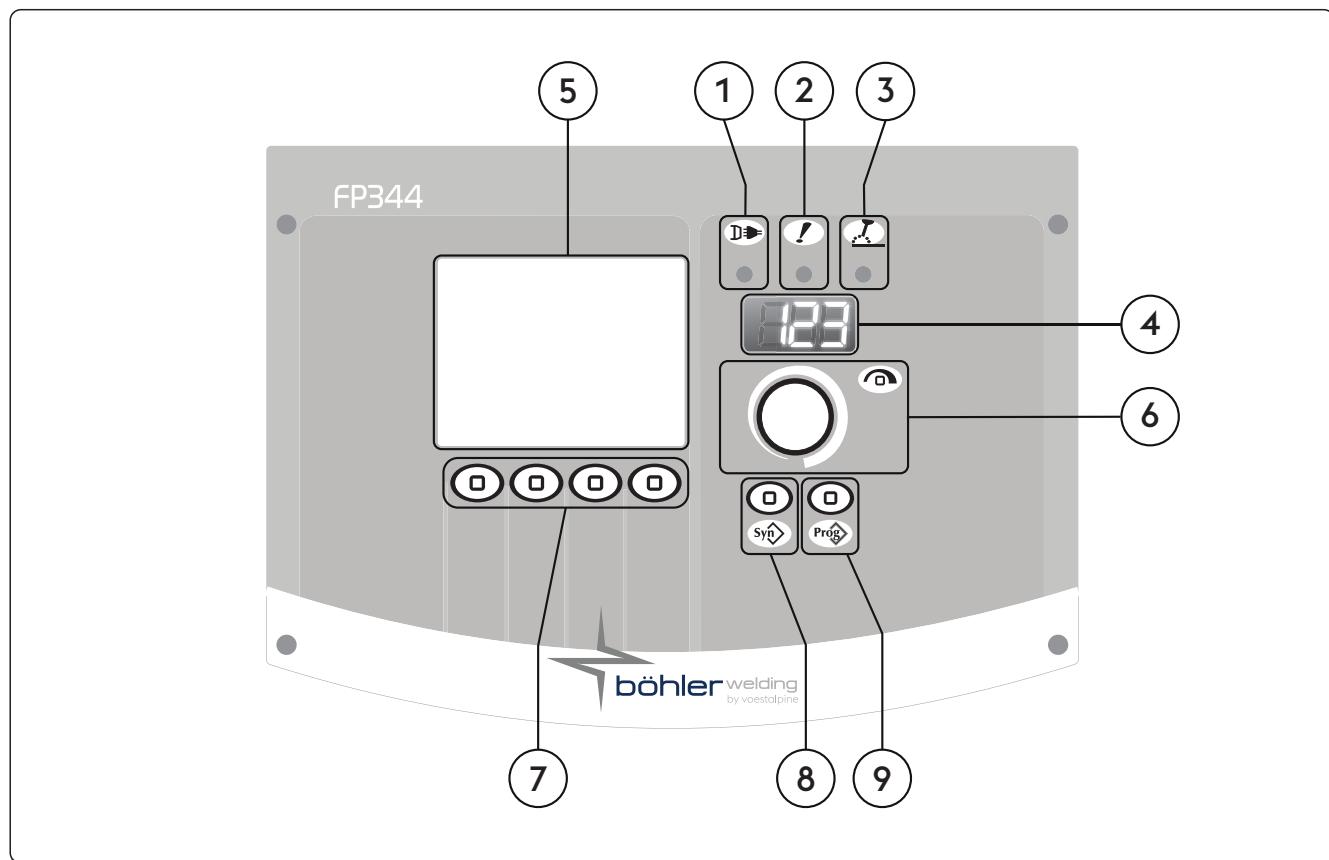

① Светодиод питания

Показывает, что аппарат подключен к сети питания и включен.

② Светодиод общего аварийного сигнала

Показывает, что произошло включение устройств защиты, таких, например, как устройства защиты от перегрева.

③ Светодиод активной мощности

Указывает на наличие напряжения на выходных разъемах аппарата.



4 7-мисегментный дисплей

На дисплей выводятся основные параметры сварки во время начала сварки и настройки; значения тока и напряжения во время сварочного процесса, а также коды тревоги.

Отображает основные параметры аппарата в начале сварки, во время сварочного процесса (установка и считывание значений выходного тока и напряжения) и состояния ошибки (коды тревог).



5 Жидкокристаллический дисплей

На дисплей выводятся основные параметры сварки во время начала сварки и настройки; значения тока и напряжения во время сварочного процесса, а также коды тревоги.

Все выполняемые операции отображаются на дисплее в режиме реального времени.



6 Основной переключатель настройки

Позволяет производить непрерывную настройку тока сварки.

Переключатель позволяет обеспечивать доступ к параметрам настройки set-up; выбор и настройку параметров сварки.



7 Функциональные клавиши

Позволяет выбрать различные функции системы:

- Сварочный процесс
- Режимы сварки
- Частота сварочного тока
- Графический режим



8 Клавиша не используется



9 Клавиша задания

Позволяет осуществлять хранение или управление 240 программами сварки, которые могут быть персонализированы сварщиком.

RU

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ


4.1 Экран начала работы

При включении аппарата, производится ряд проверок с целью обеспечения корректного проведения работы системы и всех устройств, подключенных к ней. На этом этапе также выполняется операция проверки выхода газа для проверки правильности подключения к системе подачи газа.

4.2 Главный экран


Позволяет производить управление системой и сварочным процессом и отображает основные настройки.

4.3 Главная страница способа TIG

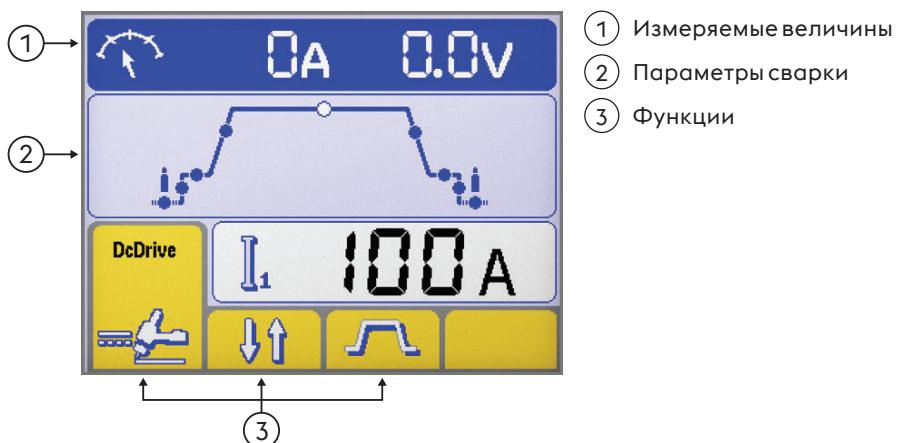


Измеряемые величины

Во время сварки фактические величины тока и напряжения отображаются на ЖК дисплее.

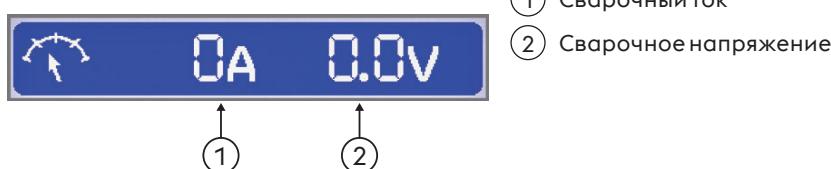


Параметры сварки

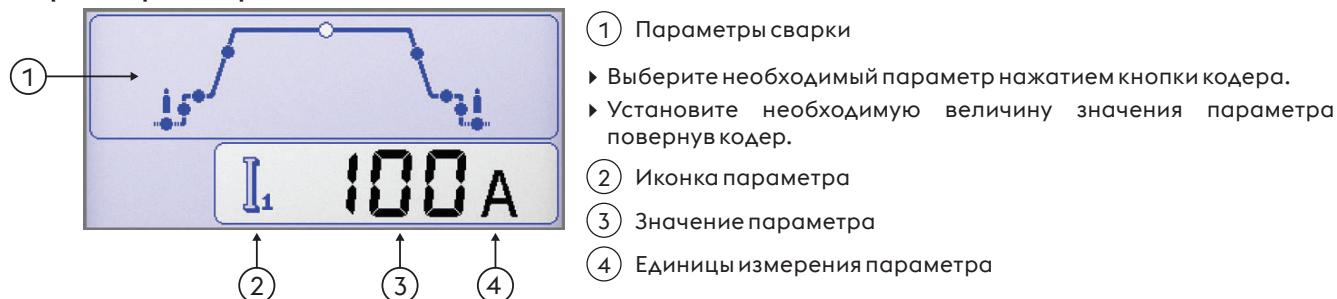

Функции

Позволяет осуществлять установку основных функций процесса и режима сварки.

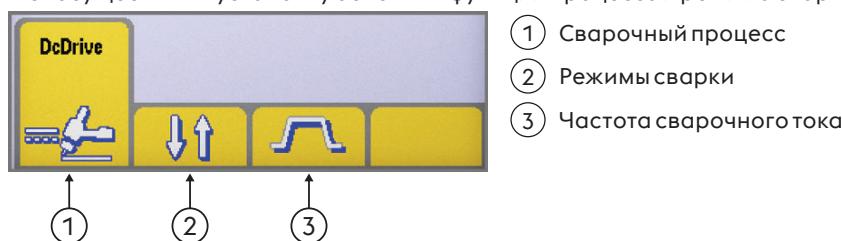

Сварочный процесс



Режимы сварки

Позволяет выбирать режим сварки

Двухтактный режим

При двухтактной сварке при нажатии кнопки горелки начинается подача защитного газа и дуга зажигается.

При отпускании кнопки, сварочный ток снижается до 0 за время спада; дуга гаснет, и газ подается в течение времени заключительного обдува газом.

Четырехтактный режим

При четырехтактной сварке при первичном нажатии кнопки горелки начинается подача газа для предварительного обдува газом, при опускании кнопки подается напряжение, загорается дуга и возможно осуществление сварочного процесса.

Bilevel

При двухуровневом режиме (BILEVEL) сварщик может варить на двух разных значениях сварочного тока, предварительно выбранных при помощи. При первом нажатии на кнопку горелки, начинается предварительный обдув газом, загорается дуга и сварка осуществляется на начальном токе. При первом отпускании кнопки горелки, значение тока опускается до первого значения "I1". Если сварщик нажмет и сразу же отпустит кнопку горелки, ток сварки установится на втором значении "I2". Нажатие и быстрое отпускание кнопки вернет ток к первому значению "I1" и так далее. Если нажать и удерживать кнопку горелки, ток снизится до конечного значения. При отпускании кнопки дуга погаснет, но газ еще будет подаваться в течение времени заключительного обдува газом.

Частота сварочного тока



4.4 Экран программ




Позволяет осуществлять хранение или управление 240 программами сварки, которые могут быть персонализированы сварщиком.

Программы (JOB)

Смотри раздел "Главное меню"

Сохранение программы

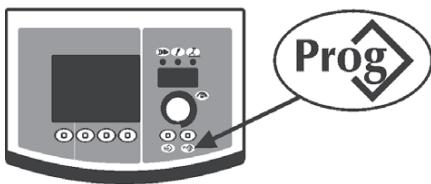


- ▶ Войдите в меню «сохранения программ» нажав кнопку в течение не менее секунды.



- ▶ Выберите программу (или очистите память) повернув кодер.
Память пустая

Программа сохранена

- ▶ Подтвердите выбор операции нажатием кнопки .
- ▶ Сохраните все текущие настройки выбранной программы нажатием кнопки .

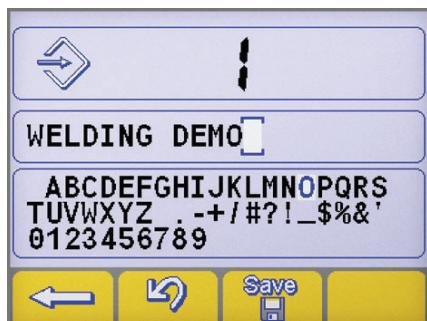


Введение описания программы.

- ▶ Выберете необходимую букву повернув кодер.
- ▶ Сохраните выбранную букву нажатием кнопки кодера.
- ▶ Отмените последний символ нажав кнопку .
- ▶ Подтвердите выбор операции нажатием кнопки .
- ▶ Подтвердите выбор операции нажатием кнопки .




Сохранение новой программы в уже занятую ячейку памяти требует чистку ячейки памяти через обязательную процедуру.

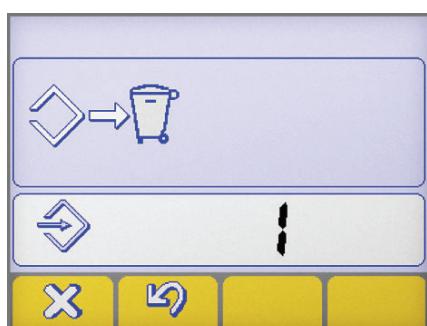

- ▶ Подтвердите выбор операции нажатием кнопки .
- ▶ Удалите выбранную программу, нажав кнопку .
- ▶ Продолжите процедуру сохранения.

Восстановление программы

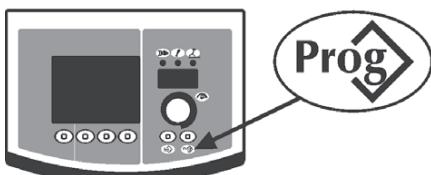

- ▶ Вызов 1-й программы доступно нажатием кнопки .
- ▶ Выберите нужную программу повернув кодер.
- ▶ Выберите требуемую программу нажав кнопку .

Вызываются только ячейки памяти, занятые программой, пустые пропускаются автоматически.

Сброс программы



- ▶ Выберите нужную программы повернув кодер.
- ▶ Удалите выбранную программу, нажав кнопку .
- ▶ Подтвердите выбор операции нажатием кнопки .



- ▶ Подтвердите выбор операции нажатием кнопки .
- ▶ Удалите выбранную программу, нажав кнопку .

5. SETUP

5.1 Set up и установка параметров

Позволяет устанавливать и регулировать некоторые дополнительные параметры для обеспечения более точного контроля сварочного процесса.

Параметры *set up* соответствуют выбранному сварочному процессу и имеют порядковый номер.

Вход в параметры *set up*



- ▶ Выполняется нажатием в течение 5 секунд клавиши энкодера.
- ▶ Ввод подтверждается надписью 0 на дисплее.

Выбор и настройка желаемого параметра

- ▶ Поворачивайте кодер до тех пор, пока на дисплее не выветрится порядковый номер устанавливаемого параметра.
- ▶ После этого можно производить настройку параметра.

Выход из *set up*

- ▶ Для выхода со стадии «настройки» параметра, нажмите на кодер еще раз.
- ▶ Для того чтобы выйти из *set up* параметров, поверните кодер до параметра с порядковым номером «0» (сохраниться и выйти) и нажмите кодер.
- ▶ Подтвердите выбор операции нажатием кнопки .
- ▶ Для сохранения изменения и выхода из настройки нажать клавишу: .

5.1.1 Список параметров SET UP (ручная дуговая сварка MMA)



0 Сохраниться и выйти

Сохранение измененных параметров и выход из *set up*.



1 Сброс

Сброс всех параметров и возвращение к значениям, установленным по умолчанию.

3**Горячий старт**

Позволяет устанавливать значение функции hot start в режиме ручной дуговой сварки MMA.
Позволяет настраивать значение функции hot start на стадии зажигания дуги, способствуя началу сварочного процесса.

**Основные электродом**

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
0/выключен	500%	80%

Целлюлозный электродом

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
0/выключен	500%	150%

CrNi электродом

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
0/выключен	500%	100%

Алюминиевый электродом

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
0/выключен	500%	120%

Чугун электродом

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
0/выключен	500%	100%

Сварочный ток

Позволяет осуществлять настройку значения сварочного тока.



Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
3 А	I _{max}	100 А

Алюминиевый электродом**Arc force**

Позволяет осуществлять настройку значения функции arc force в режиме ручной дуговой сварки MMA.
Позволяет настраивать энергетическую динамику сварочного процесса, способствуя началу сварочного процесса.



Увеличение величины форсажа дуги снижает риск залипания электрода.

Основные электродом

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
0/выключен	500%	30%

Целлюлозный электродом

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
0/выключен	500%	350%

CrNi электродом

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
0/выключен	500%	30%

Алюминиевый электродом

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
0/выключен	500%	100%

Чугун электродом

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
0/выключен	500%	70%

Dynamic power control (DPC)

Позволяет выбрать желаемую эластичность дуги.

I=C Постоянный ток

Удлинение или укорочение длины дуги не влияет на установленный сварочный ток.

Рекомендуется для электрода: Основные, Рутиловое покрытие, Кислотные, Стальной, Чугунный

1:20 (Контроль градиента убывания/нарастания)

Увеличение длины дуги (напряжения на 1 вольт) вызывает снижение сварочного тока (и наоборот) на выбранную величину от 1 до 20 ампер.

Рекомендуется для электрода: Целлюлозное покрытие, Алюминиевый

R=С P=CONST(Постоянная мощность)

Увеличение длины дуги вызывает снижение сварочного тока (и наоборот) в соответствии с формулой V·I=K

Рекомендуется для электрода: Целлюлозное покрытие, Алюминиевый



312**Напряжение отрывания дуги**

Установление значение напряжения, при котором происходит затухание электрической дуги.

Благодаря этой функции можно существенно улучшить систему управления процессом.

На фазе точечной сварки, например, низкое значение напряжения затухания дуги позволяет сократить повторное возбуждение дуги, когда электрод отводится от свариваемой поверхности, что позволяет сократить разбрызгивание, прожигание и окисление свариваемой поверхности.

При использовании электрода, который требует высокого значения напряжения, мы советуем задавать высокое значение предельной величины напряжения для того, чтобы предотвратить затухание дуги во время сварочного процесса.



Никогда не устанавливайте значение напряжения отрывания дуги выше значения напряжения холостого хода выпрямителя.

Основные электродом

Минимальное значениефункция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
0/выключен	99.9 V	57.0 V

Целлюлозный электродом

Минимальное значениефункция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
0/выключен	99.9 V	70.0 V

399**Скорость резки**

Позволяет устанавливать скорость сварки.

Default cm/min: рекомендованная скорость для ручной сварки.

Syn:Sinergic значение.

Минимальное значениефункция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
1 cm/min	200 cm/min	15 cm/min

500**Настройка машины**

Позволяет выбирать требуемый графический интерфейс.

Позволяет доступ к верхним уровням настройки.

См. раздел "Персонализация интерфейса (Set up 500)".

Значение	Интерфейс пользователя
XE	Easy Mode
XA	Advanced Mode
XP	Professional Mode

Значение	Выбранный уровень
USER	Пользователь
SERV	Service
vaBW	vaBW

551**Lock/unlock**

Позволяет осуществлять блокировку панели управления и устанавливать пароль.

См. раздел "Lock/unlock (Set up 551)".

552**Звуковой сигнал**

Позволяет осуществлять настройку звукового сигнала.

Минимальное значениефункция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
0/выключен	10	10

601**Шаг регулировки**

Позволяет устанавливать значение шага изменения параметра. Этот шаг может быть персонализирован сварщиком.

Минимальное значениефункция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
1	I _{max}	1

602**Параметр внешнего управления CH1, CH2, CH3, CH4**

Позволяет управлять внешним параметром 1, 2, 3, 4(минимальное значение, максимальное значение, значение по умолчанию, выбранный параметр).

См. раздел "Наружные устройства управления (Set up 602)".

**705****Калибровка сопротивления контура**

Служит для калибровки установки.

См. раздел "Калибровка сопротивления контура (set up 705)".

751**Считывание значения тока**

На дисплее отображается действительное значение сварочного тока.

752**Считывание значения напряжения**

На дисплее отображается действительное значение сварочного напряжения.

768**Измерение нагрева HI**

Служит для считывания значения измерения нагрева при сварке.

851**ARC-AIR включен**

Подключает функцию ARC-AIR.

Значение	Значение по умолчанию	ARC-AIR
на	-	АКТИВИЗИРОВАНА
выключен	X	НЕАКТИВИЗИРОВАНА

5.1.2 Перечень настраиваемых параметров (TIG)**0****Save & Exit****Сохраниться и выйти**

Сохранение измененных параметров и выход из set up.

1**Res****Сброс**

Сброс всех параметров и возвращение к значениям, установленным по умолчанию.

2**t****Предварительный обдув газом**

Позволяет задавать и настраивать время обдува газом до зажигания дуги.

Обеспечивает подачу газового потока в горелку и подготовку зоны сварки.

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
0/выключен	99.9 s	0.1 s

3**Af****Начальный ток**

Позволяет регулировать ток начала сварки.

Позволяет получать более горячую или холодную ванну сразу после зажигания дуги.

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
1%	500%	50%

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
3 A	I _{max}	-

5**tJ****Время начального тока**

Позволяет установить время сохранения первоначального тока.

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
0/выключен	99.9 s	0/выключен

RU

6**Время нарастания сварочного тока**

Позволяет установить постепенный переход от начального тока к току сварки.

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
0/выключен	99.9 s	0/выключен

7**Сварочный ток**

Позволяет осуществить настройку значения сварочного тока.

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
3 A	I _{max}	100 A

8**Ток в режиме двухуровневой сварки Bilevel**

Позволяет устанавливать вторичное значение тока в режиме двухуровневой сварки.

При первом нажатии на кнопку горелки, начинается предварительный обдув газом, загорается дуга и сварка осуществляется на начальном токе.

При первом отпускании кнопки горелки, значение тока опускается до первого значения "I1".

Если сварщик нажмет и сразу же отпустит кнопку горелки, ток сварки установится на втором значении "I2".

Нажатие и быстрое отпускание кнопки вернет ток к первому значению "I1" и так далее.

Если нажать и удерживать кнопку горелки, ток снизится до конечного значения.

При отпускании кнопки дуга погаснет, но газ еще будет подаваться в течение времени заключительного обдува газом.

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
3 A	I _{max}	-

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
1%	500%	50%

10**Базовый ток**

Позволяет устанавливать значение базового тока в режиме импульсной сварки и сварки на быстрых импульсах.

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
3 A	I _{sald}	-

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
1%	100%	50%

12**Частота импульсов Гц**

Позволяет регулировать частоту пульсации.

Позволяет достичь лучших результатов при сварке тонких (листовых) деталей и лучшего качества шва с точки зрения эстетики.

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
0.1 Hz	25 Hz	5 Hz

13**Период включения в импульсном режиме**

Позволяет регулировать период работы в режиме импульсной сварки.

Позволяет сохранять пиковый ток меньший или больший промежуток времени.

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
1 %	99 %	50 %

14**Частота быстрых импульсов**

Позволяет регулировать частоту пульсации.

Позволяет сфокусировать илучше стабилизировать электрическую дугу.

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
0.02 KHz	2.5 KHz	0.25 KHz

15



Частота спадов в импульсном режиме

Позволяет устанавливать время нарастания/убывания в режиме импульсной сварки.

Позволяет сгладить переход между пиковым и основным токами, получая более или менее мягкую сварочную дугу.

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
0/выключен	100 %	0/выключен

16



Время спада сварочного тока

Позволяет устанавливать время постепенного перехода от сварочного тока к конечному току.

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
0/выключен	99.9 s	0/выключен

RU

17



Заключительный ток

Позволяет установить значение конечного тока сварки.

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию	Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
3 A	I _{max}	10 A	1 %	500 %	-

19



Время конечного тока

Позволяет устанавливать время сохранения конечного тока.

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
0/выключен	99.9 s	0/выключен

20



Заключительный обдув газом

Позволяет установить время заключительного обдува газом.

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
0.0 s	99.9 s	syn

Tig start (HF)

Позволяет выбирать режимы



203

Значение	Значение по умолчанию	Функция обратного вызова
на	X	HF START
выключен	-	LIFT START

204



Точечная сварка

Позволяет варить в режиме точечной сварки и устанавливать время сварки.

Позволяет установить время сварочного процесса.

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
0/выключен	99.9 s	0/выключен

205



Restart

Позволяет активировать функцию повторного запуска.

Позволяет немедленно погасить дугу в стадии спада или повторно запустить сварочный цикл.

Значение	Значение по умолчанию	Функция обратного вызова
0/выключен	-	выключен
1/on	X	на
2/of1	-	выключен

206

Функция Easy joining - Повышает скорость и точность при операциях сварки прихваточными швами



Позволяет зажечь дугу в импульсном режиме и выбирать время действия функции до начала возврата предустановленных условий сварки.

Позволяет повысить скорость и точность при сварке прихваточными швами.

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
0.1 s	25.0 s	0/выключен

399

Скорость резки



Позволяет устанавливать скорость сварки.

Default cm/min: рекомендованная скорость для ручной сварки.

Syn:Sinergic значение.

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
1 cm/min	200 cm/min	10 cm/min

500

Настройка машины



Позволяет выбирать требуемый графический интерфейс.

Позволяет доступ к верхним уровням настройки.

См. раздел "Персонализация интерфейса (Setup 500)".

Значение	Интерфейс пользователя
XE	Easy Mode
XA	Advanced Mode
XP	Professional Mode

Значение	Выбранный уровень
USER	Пользователь
SERV	Service
vaBW	vaBW

551

Lock/unlock



Позволяет осуществлять блокировку панели управления и устанавливать пароль.

См. раздел "Lock/unlock (Setup 551)".

552

Звуковой сигнал



Позволяет осуществлять настройку звукового сигнала.

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
0/выключен	10	10

601

Шаг регулировки



Позволяет устанавливать значение шага изменения параметра. Этот шаг может быть персонализирован сварщиком.

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
1	lmax	1

602

Параметр внешнего управления CH1, CH2, CH3, CH4



Позволяет управлять внешним параметром 1, 2, 3, 4 (минимальное значение, максимальное значение, значение по умолчанию, выбранный параметр).

См. раздел "Наружные устройства управления (Setup 602)".

606

Rорелка «вверх/вниз» (U/D)



Позволяет управлять внешним параметром (U/D).

Значение	Значение по умолчанию	Функция обратного вызова
0/выключен	-	выключен
1/l1	X	Ток
	-	Восстановление программы

705**Калибровка сопротивления контура**

Служит для калибровки установки.

См. раздел "Калибровка сопротивления контура (set up 705)".

751**Считывание значения тока**

На дисплее отображается действительное значение сварочного тока.

752**Считывание значения напряжения**

На дисплее отображается действительное значение сварочного напряжения.

755**Считывание расхода газа (WFR)**

Позволяет выводить на дисплей реальное значение расхода газа.

757**Скорость подачи проволоки**

Позволяет отображать величину кодирующего устройства мотора 1.

760**Считывание значения тока (мотор 1)**

На дисплее отображается действительное значение тока (мотор 1).

768**Измерение нагрева HI**

Служит для считывания значения измерения нагрева при сварке.

801**Защитные пределы**

Позволяет устанавливать пределы предупреждения и защитные пределы.

Позволяет осуществлять управление сварочным процессом путем установки опасных пределов и защитных пределов для значений основных параметров.

Позволяет осуществлять точный контроль на различных фазах сварочного процесса.

См. раздел "Защитные пределы (Set up 801)".

851**ARC-AIR включен**

Подключает функцию ARC-AIR.

Значение	Значение по умолчанию	ARC-AIR
на	-	АКТИВИЗИРОВАНА
выключен	X	НЕ АКТИВИЗИРОВАНА

5.1.3 Перечень настраиваемых параметров (MIG/MAG)**32****Вторичное напряжение (Bilevel MIG)**

Позволяет осуществлять настройку уровня напряжения вторичной пульсации.

Позволяет получать наибольшую стабильность дуги во время разных фаз пульсации.

Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
-5.0	+5.0	0/syn

RU

33**Вторичное Индуктивность (Bilevel MIG)**

Позволяет осуществлять настройку уровня Индуктивность вторичной пульсации.

Позволяет получать большую или меньшую скорость дуги для компенсирования перемещений, выполняемых сварщиком и при естественной неуравновешенности сварочного процесса.

Низкая индуктивность = активная дуга (больше брызг).

Высокая индуктивность = менее активная дуга (меньше брызг).



Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
-30	+30	0/syn

399**Скорость резки**

Позволяет устанавливать скорость сварки.

Default cm/min: рекомендованная скорость для ручной сварки.

Syn:Sinergic значение.



Минимальное значение функция	Максимальное значение	Значение по умолчанию
syn min	syn max	35 cm/min

705**Калибровка сопротивления контура**

Служит для калибровки установки.


См. раздел "Калибровка сопротивления контура (set up 705)".

**768****Измерение нагрева HI**

Служит для считывания значения измерения нагрева при сварке.

**5.2 Специальные процедуры использования параметров****5.2.1 Персонализация 7-ми сегментного экрана**

Служит для постоянного отображения значения параметра на дисплее с 7 сегментами.

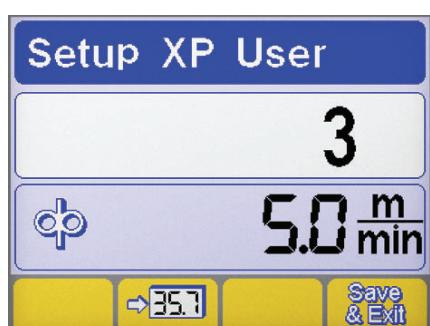

- Войдите в настройки set-up, нажав кнопку кодера и удерживая ее в течение 5 секунд.
- Выберите требуемый параметр вращая кодер.
- Сохраните выбранный параметр на 7-ми сегментном дисплее нажатием кнопки .
- Сохранитесь и выйдите из текущего экрана нажатием кнопки .

5.2.2 Персонализация интерфейса (Set up 500)

Позволяет изменять параметры под конкретного пользователя на основном меню.

500**Настройка машины**

Позволяет выбирать требуемый графический интерфейс.



Значение	Интерфейс пользователя
XE	Easy Mode
XA	Advanced Mode
XP	Professional Mode

РЕЖИМ ХЕ

TIG

Параметры сварки



Функции

**РЕЖИМ ХА**

TIG

Параметры сварки



Функции

**РЕЖИМ ХР**

TIG


Параметры сварки




Функции

**5.2.3 Lock/unlock (Set up 551)**


Позволяет осуществлять блокировку панели управления и устанавливать пароль.

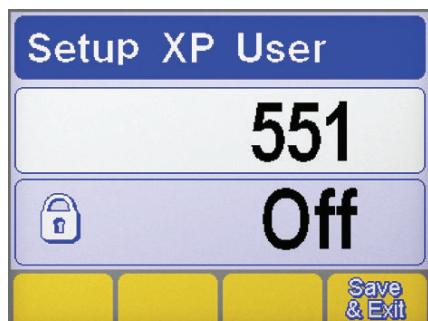**Выбор параметра**


- Войдите в настройки set-up, нажав кнопку кодера и удерживая ее в течение 5 секунд.
- Выберите требуемый параметр (551).
- Активизируйте регулировку выбранного параметра нажатием кнопки кодера.

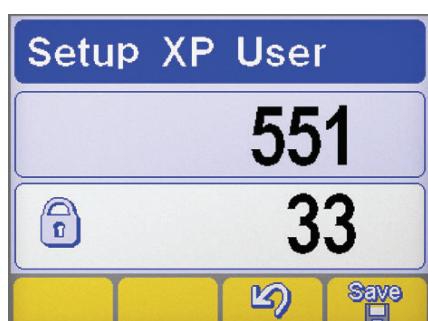**Задание пароля**

- Введите цифровой код (пароль) поворачивая кодер.
- Подтвердить операцию клавишей энкодера.
- Подтвердите выбор операции нажатием кнопки .
- Для сохранения изменения нажать кнопку: .

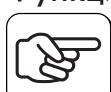Функции панели


При выполнении каких-либо операций на заблокированной панели управления, появляется специальное меню.

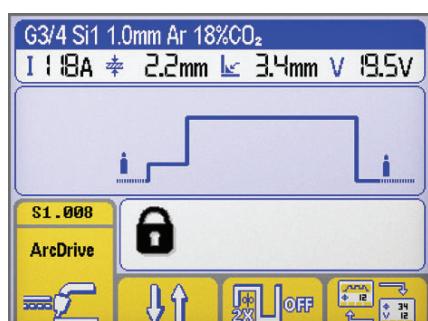**Функции панели**

- Временно войдите в функции панели (5 минут) повернув кодер и введя пароль.
- Подтвердить операцию клавишей энкодера.
- Деблокируйте панель управления полностью войдя в параметры настройки set-up (следуйте инструкциям, приведенным выше) и установите параметр 551 в состояние "off".
- Подтвердить операцию клавишей энкодера.
- Для сохранения изменения нажать кнопку: .

5.2.4 Наружные устройства управления (Set up 602)

Позволяет управлять внешним параметром 2 (минимальное значение, максимальное значение, значение по умолчанию, выбранный параметр).

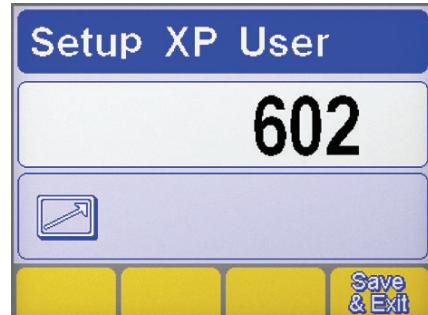

Выбор параметра

- Войдите в настройки set-up, нажав кнопку кодера и удерживая ее в течение 5 секунд.
- Выберите требуемый параметр (602).
- Войдите в экран “Наружные устройства управления” нажатием кнопки кодера.




Наружные устройства управления

- Выберите требуемый канал вывода устройства ДУ (CH1, CH2, CH3, CH4) нажав кнопку **CH1**.
- Выберите требуемый параметр (Min-Max-параметр) нажатием кнопки кодера.
- Произведите настройку выбранного параметра (Min-Max-параметр) повернув кнопку кодера.
- Для сохранения изменения нажать кнопку: **Save**
- Подтвердите выбор операции нажатием кнопки **OK**.


5.2.5 Калибровка сопротивления контура (set up 705)

Служит для калибровки генератора по сопротивлению данной цепи сварки.

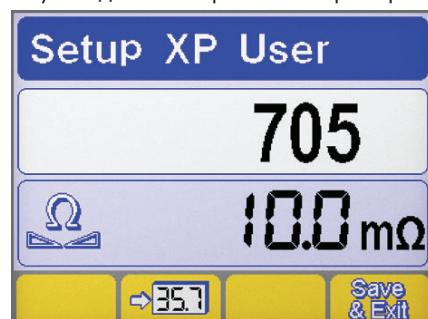

Выбор параметра

- Войдите в настройки set-up, нажав кнопку кодера и удерживая ее в течение 5 секунд.
- Выберите требуемый параметр (705).
- Активизируйте регулировку выбранного параметра нажатием кнопки кодера.
- Присоединить генератор к цепи сварки (стенд или деталь).
- Снять головку для доступа к наконечнику держателя форсунки горелки. (MIG/MAG)

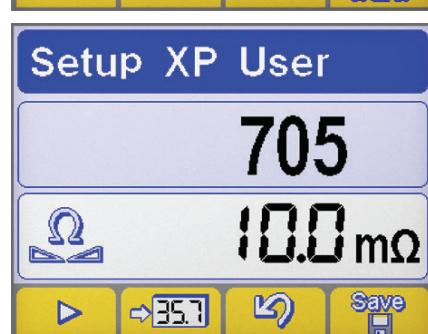

Калибровка

- Замкните наконечник горелки на заготовку. (MIG/MAG)
- Нажать кнопку **▷** для начала процедуры.
- Выдерживать контакт не менее секунды.
- Значение на дисплее обновляется после выполнения калибровки.
- Подтвердите выбор операции нажатием кнопки **Save**.
- Подтвердите выбор операции нажатием кнопки **OK**.
- Для сохранения изменения и выхода из настройки нажать клавишу: **Save & Exit**.

5.2.6 Защитные пределы (Set up 801)

Позволяет устанавливать пределы предупреждения и защитные пределы.

Позволяет осуществлять управление сварочным процессом путем установки опасных пределов и защитных пределов для значений основных параметров.

Позволяет осуществлять точный контроль на различных фазах сварочного процесса.

Пределы уведомительных сигналов			Защитные пределы		
	Сварочный ток		Сварочное напряжение		
	Считывание расхода газа		Скорость перемещения робототехники		
	Считывание значения тока (мотор 1)		Считывание значения тока (мотор 2)		



Считывание скорости циркуляции охладителя



Скорость подачи проволоки



Считывание температура охладителя

Setup XP User

801

Save & Exit

Выбор параметра

- ▶ Войдите в настройки set-up, нажав кнопку кодера и удерживая ее в течение 5 секунд.
- ▶ Выберите требуемый параметр (801).
- ▶ Войдите в экран “Заштитные пределы”, нажав кнопку кодера.

Min(A) Max(A)

	OFF	OFF
	OFF	OFF

CH1 A±% Save

Выбор параметра

- ▶ Выберите параметр, нажав на кнопку .
- ▶ Выберите режим настройки защитных пределов, нажав на кнопку .

Настройка машины



Абсолютное значение



Значение в процентном отношении

Min(A) Max(A)

	OFF	OFF
	OFF	OFF

CH1 A±% Save

Задание предупреждающих пределов

- ① Линия предупреждения
- ② Линия пределов тревоги
- ③ Колонка минимальных значений
- ④ Колонка максимальных значений

- ▶ Выберите нужное окошко, нажав на кнопку кодера (выбранное окошко отобразится контрастно на дисплее).
- ▶ Устанавливайте уровень выбранных пределов, поворотом кодера.
- ▶ Для сохранения изменения нажать кнопку: .

Alarm

E 54 A↓

Save

- При выходе за пределы одного из предупреждающих пределов на панели управления появляется соответствующее визуальное предупреждение.
- При выходе за пределы одного из пределов тревоги на панели управления появляется соответствующее визуальное предупреждение и происходит незамедлительная блокировка всех операций сварки.
- Можно установить начальное и конечное значение для фильтров сварки для предупреждения сигнала ошибки во время процесса зажигания и затухания дуги (см. раздел “Параметры set up”- параметры 802-803-804).

6. РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Регулярное обслуживание выпрямителя должно производиться в соответствии с инструкциями производителя. Во время работы оборудования все доступы, заслонки и крышки аппарата должны быть закрыты и зафиксированы. Не производите каких-либо модификаций установки. Не допускайте накопления металлической пыли около или непосредственно на вентиляторе.



Любые операции по регулярному обслуживанию аппарата должны производиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию. Произведение ремонта или замены частей аппарата персоналом, не имеющим на то разрешение, аннулирует гарантии производителя данного оборудования и снимается с него всю ответственность. Ремонти или замена частей аппарата должна производиться только квалифицированными инженерами.



Отключайте аппарат от сети перед выполнением каждой операции!

RU

6.1 Регулярное обслуживание аппарата

6.1.1 Installatie



Очистка внутри аппарата проводите с помощью сжатого воздуха (под небольшим давлением) и мягких щеток. Регулярно проверяйте исправность соединительных и сетевых кабелей.

6.1.2 При выполнении текущего ремонта или замене компонентов горелки, электрододержателя или провода заземления:



Проверяйте температура компонентов и убедитесь в том, что они не перегрелись.



Всегда используйте перчатки в соответствии с требованиями безопасности.



Используйте подходящие инструменты.

6.2 Verantwoordelijkheid



Невыполнение указанных рекомендаций аннулирует гарантии производителя данного оборудования и снимается с него всю ответственность. Невыполнения оператором данных инструкций, снимает с производителя данного оборудования всю ответственность за возможные последствия. При возникновении проблем обращайтесь в ближайший сервисный центр.

7. КОДЫ ТРЕВОГИ



АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ

Срабатывание аварийного устройства или превышение критического порога вызывает подачу зрительного сигнала на панель управления и мгновенную блокировку сварочных операций.



ВНИМАНИЕ

Срабатывание аварийного устройства или превышение критического порога вызывает подачу зрительного сигнала на панель управления и мгновенную блокировку сварочных операций.

Ниже перечисляются все аварийные сигналы и все критические пороги для установки.

E01	Перегрев	
-----	----------	--

E02	Перегрев	
-----	----------	--

E03	Перегрев	
-----	----------	--

E07	Сбой системы питания двигателя подачи проволоки	
-----	---	--

E08	Moteur bloqué	
-----	---------------	--

E10	Перегрузочный ток силового модуля (Inverter)	
-----	--	--

E11	Ошибка конфигурации системы	
-----	-----------------------------	--

E12	Ошибка связи (WF - DSP)	
-----	-------------------------	--

E13	Ошибка связи	
-----	--------------	--

E14	Программа недействительна	
-----	---------------------------	--

E15	Программа недействительна		E16	Ошибка связи (RI) (Автоматические системы и робототехника)	
E17	Ошибка связи (μ P-DSP)		E18	Программа недействительна	
E19	Ошибка конфигурации системы		E20	Сбой памяти	
E21	Потеря данных		E22	Ошибка связи (DSP)	
E29	Измерения несовместимы		E30	Ошибка связи (H.F.)	
E32	Потеря данных		E38	Низкое напряжение	
E39	Сбой питания установки		E40	Сбой питания установки	
E43	Отсутствие охлаждающей жидкости		E48	Отсутствие проволоки (Автоматические системы и робототехника)	
E49	Аварийный выключатель (Автоматические системы и робототехника)		E50	Залипшая проволока (Автоматические системы и робототехника)	
E51	Настройки не поддерживаются (Автоматические системы и робототехника)		E52	Защита от столкновения (Автоматические системы и робототехника)	
E53	Ошибка внешнего выключателя по расходу (Автоматические системы и робототехника)		E54	Превышен уровень тока (Нижний предел)	
E55	Превышен уровень тока (Верхний предел)		E56	Превышен уровень напряжения (Нижний предел)	
E57	Превышен уровень напряжения (Верхний предел)		E60	Превышен предел скорости (Нижний предел)	
E61	Превышен предел скорости (Верхний предел)		E62	Превышен уровень тока (Нижний предел)	
E63	Превышен уровень тока (Верхний предел)		E64	Превышен уровень напряжения (Нижний предел)	
E65	Превышен уровень напряжения (Верхний предел)		E68	Превышен предел скорости (Нижний предел)	
E69	Превышен предел скорости (Верхний предел)		E70	Заданы несовместимые предупреждающие пределы	

RU



E71 Перегрев охлаждающей жидкости



8. ПРИЧИНЫ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ И ИХ РЕШЕНИЯ

Аппарат не включается (зеленый светодиод не горит)

Причина

- » В розетке электропитания отсутствует напряжение.

Решение

- » Проверьте систему электропитания и произведите соответствующие мероприятия по устранению неисправностей.
- » Работы должны производиться квалифицированным персоналом.

- » Неисправность вилки или силового кабеля.

- » Замените неисправный компонент.

- » Перегорела защитная плавкая вставка.

- » Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

- » Неисправность пускового выключателя.

- » Замените неисправный компонент.

- » Неисправность электронных компонентов аппарата.

- » Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

Отсутствует напряжение на выходных разъемах аппарата (невозможно начать процесс сварки)

Причина

- » Неисправность кнопки горелки.

Решение

- » Замените неисправный компонент.
- » Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

- » Перегрев аппарата (сигнал перегрева - горит желтый светодиод).

- » Подождите пока аппарат охладиться, аппарат должен оставаться включенным.

- » Неправильное заземление.

- » Осуществите правильное заземление системы.

- » Некорректное напряжение сети питания (желтый светодиод горит).

- » Установите напряжение сети к выпрямителю в пределах допустимых значений.
- » Осуществите правильное подключение аппарата.
- » Читайте раздел “Соединение”

- » Неисправность электронных компонентов аппарата.

- » Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

Перебои электроснабжения

Причина

- » Неправильный выбор процесса сварки или неисправность переключателя.

Решение

- » Выберите подходящий процесс сварки.

- » Системные параметры или функции заданы неверно.

- » Замените неисправный компонент.

- » Неисправность потенциометра/кодера настройки значения тока сварки.

- » Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

- » Некорректное напряжение сети питания

- » Установите параметры системы и сварки заново.

- » Отсутствие одной фазы.

- » Замените неисправный компонент.

- » Неисправность электронных компонентов аппарата.

- » Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

- » Осуществите правильное подключение аппарата.

- » Читайте раздел “Соединение”

- » Осуществите правильное подключение аппарата.

- » Читайте раздел “Соединение”

- » Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

Нестабильность дуги

Причина

» Недостаточная газовая защита.

» Влажный газ.

» Неверные параметры сварки.

Решение

» Настройте скорость подачи газа.
» Убедитесь, что диффузор и газовое сопло горелки находятся в хорошем состоянии.

» Всегда используйте качественные материалы и продукты.
» Убедитесь в том, что система подачи газа находится в надлежащем состоянии.

» Тщательно проверьте систему сварки.

» Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

Слишком активное разбрызгивание металла

Причина

» Неподходящая длина дуги.

» Неверные параметры сварки.

» Недостаточная газовая защита.

» Некорректная динамика сварочного процесса.

» Неверно выбран режим сварки.

Решение

» Уменьшите расстояние между электродом и свариваемой поверхностью.

» Уменьшите значение сварочного напряжения.

» Уменьшите значение напряжения сварки.

» Настройте скорость подачи газа.

» Убедитесь, что диффузор и газовое сопло горелки находятся в хорошем состоянии.

» Увеличьте значение индуктивности цепи.

» Увеличьте емкость индуктивности.

» Уменьшите угол наклона горелки.

Недостаточная глубина проникновения

Причина

» Неверно выбран режим сварки.

» Неверные параметры сварки.

» Неверно выбран электрод.

» Неправильная подготовка краев свариваемых деталей.

» Неправильное заземление.

» Свариваемые детали имеют слишком большие размеры.

Решение

» Уменьшите скорость подачи проволоки во время процесса сварки.

» Увеличьте значение тока сварки.

» Используйте электрод меньшего диаметра.

» Увеличить разделку кромок.

» Осуществите правильное заземление системы.

» Читайте раздел "Установка".

» Увеличьте значение тока сварки.

Посторонние включения в сварочное соединение

Причина

» Некачественная очистка поверхности.

» Слишком большой диаметр электрода.

» Неправильная подготовка краев свариваемых деталей.

» Неверно выбран режим сварки.

Решение

» Тщательно очистите поверхности перед осуществлением процесса сварки.

» Используйте электрод меньшего диаметра.

» Увеличить разделку кромок.

» Уменьшите расстояние между электродом и свариваемой поверхностью.

» Осуществляйте равномерную подачу проволоки на всех фазах процесса сварки.

Включения вольфрама

Причина

» Неверные параметры сварки.

» Неверно выбран электрод.

» Неверно выбран режим сварки.

Решение

» Уменьшите значение напряжения сварки.

» Используйте электрод большего диаметра.

» Всегда используйте качественные материалы и продукты.

» Тщательно заточите электрод.

» Избегайте контакта электрода и сварочной ванны.

Образование раковин

Причина	Решение
» Недостаточная газовая защита.	» Настройте скорость подачи газа. » Убедитесь, что диффузор и газовое сопло горелки находятся в хорошем состоянии.

Налипание

Причина	Решение
» Неподходящая длина дуги.	» Увеличьте расстояние между электродом и поверхностью. » Увеличьте сварочное напряжение.
» Неверные параметры сварки.	» Увеличьте значение тока сварки. » Увеличьте сварочное напряжение.
» Неверно выбран режим сварки.	» Увеличьте угол наклона горелки.
» Свариваемые детали имеют слишком большие размеры.	» Увеличьте значение тока сварки.
» Некорректная динамика сварочного процесса.	» Увеличьте значение индуктивности цепи. » Увеличьте емкость индуктивности.

Подрез шва

Причина	Решение
» Неверные параметры сварки.	» Уменьшите значение напряжения сварки.
» Неподходящая длина дуги.	» Уменьшите расстояние между электродом и свариваемой поверхностью. » Уменьшите значение сварочного напряжения.
» Неверно выбран режим сварки.	» Уменьшите скорость боковых перемещений присадочного материала. » Уменьшите скорость подачи проволоки во время процесса сварки.
» Недостаточная газовая защита.	» Используйте газы, подходящие для данного свариваемого материала.

Окисление

Причина	Решение
» Недостаточная газовая защита.	» Настройте скорость подачи газа. » Убедитесь, что диффузор и газовое сопло горелки находятся в хорошем состоянии.

Пористый сварочный шов

Причина	Решение
» Появление на свариваемой поверхности коррозии, смазочного вещества, лака или грязи.	» Тщательно очистите поверхности перед осуществлением процесса сварки.
» Появление на сварочном материале коррозии, смазочного вещества, лака или грязи.	» Всегда используйте качественные материалы и продукты. » Всегда поддерживайте сварочный материал в прекрасном чистом состоянии.
» Влажный сварочный материал.	» Всегда используйте качественные материалы и продукты. » Всегда поддерживайте сварочный материал в прекрасном чистом состоянии.
» Неподходящая длина дуги.	» Уменьшите расстояние между электродом и свариваемой поверхностью. » Уменьшите значение сварочного напряжения.
» Влажный газ.	» Всегда используйте качественные материалы и продукты. » Убедитесь в том, что система подачи газа находится в надлежащем состоянии.
» Недостаточная газовая защита.	» Настройте скорость подачи газа. » Убедитесь, что диффузор и газовое сопло горелки находятся в хорошем состоянии.

» Быстрое затвердение сварочной ванны.

- » Уменьшите скорость подачи проволоки во время процесса сварки.
- » Осуществите предварительный подогрев свариваемых поверхностей.
- » Увеличьте значение тока сварки.

Горячее растрескивание

Причина

- » Неверные параметры сварки.
- » Появление на свариваемой поверхности коррозии, смазочного вещества, лака или грязи.
- » Появление на сварочном материале коррозии, смазочного вещества, лака или грязи.
- » Неверно выбран режим сварки.
- » Свариваемые поверхности имеют различные характеристики.

Решение

- » Уменьшите значение напряжения сварки.
- » Тщательно очистите поверхности перед осуществлением процесса сварки.
- » Всегда используйте качественные материалы и продукты.
- » Всегда поддерживайте сварочный материал в прекрасном чистом состоянии.
- » Выполните правильную последовательность операций в зависимости от типа соединения, которое должно быть сварено.
- » Перед сваркой осуществите наплавку на свариваемые кромки промежуточного металла.

RU

Холодное растрескивание

Причина

- » Влажный сварочный материал.
- » Особая геометрия сварного соединения.

Решение

- » Всегда используйте качественные материалы и продукты.
- » Всегда поддерживайте сварочный материал в прекрасном чистом состоянии.
- » Осуществите предварительный подогрев свариваемых поверхностей.
- » Выполните последующий нагрев.
- » Выполните правильную последовательность операций в зависимости от типа соединения, которое должно быть сварено.


9. ТЕОРИЯ СВАРОЧНОГО ПРОЦЕССА

9.1 Аргонодуговая сварка (с непрерывной дугой)

Описание


При аргонодуговой сварке электрическая дуга возбуждается между неплавким электродом (из чистого вольфрама или его сплавов с температурой плавления примерно 3370 С) и свариваемым материалом. Область сварки защищается инертным газом (аргон). Для предотвращения нежелательных включений вольфрама в сварное соединение нельзя допускать контакта электрода со свариваемым материалом. Именно поэтому для возбуждения дуги используется дистанционный способ: возбуждение дуги с помощью высокочастотного осциллятора. Так же возможен и другой способ возбуждения дуги - возбуждение с отрывом электрода. При этом между свариваемым материалом и электродом пропускается невысокий ток короткого замыкания, при отрыве электрода возбуждается дуга, а ток постепенно нарастает до установленного значения. Для улучшения качества при закрытии сварочного кратера рекомендуется точно подбирать время спада сварочного тока. Также необходимо, чтобы после выключения дуги в течение нескольких секунд продолжался обдув сварочной ванны защитным газом. Это улучшает качество и внешний вид сварного соединения. В многих случаях полезно иметь два предустановленных значения сварочного тока, чтобы легко переключаться между ними в процессе сварки (режим BILEVEL).

Полярность сварки

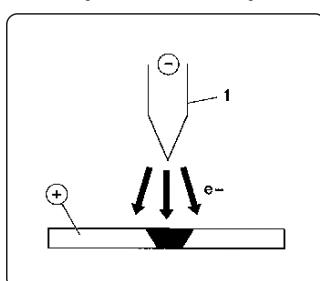

Постоянный ток, прямая полярность


Это наиболее широко используемый тип полярности, сокращает износ электрода (1), поскольку 70% тепла концентрируется на аноде (т.е. на свариваемом материале). При такой полярности, сварочный кратер получается узким и глубоким, подача тепла сокращается, скорость прохода увеличивается.

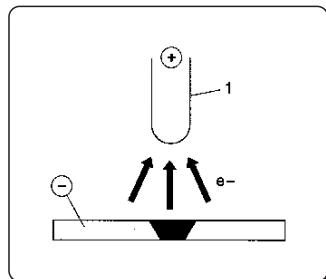

Постоянный ток, обратная полярность

Обратная полярность используется при сварке материалов с отражающей оксидной пленкой на поверхности, которая имеет большую температуру плавления, чем сам материал.

При этой полярности нельзя использовать высокие сварочные токи, поскольку это резко увеличивает износ электрода.

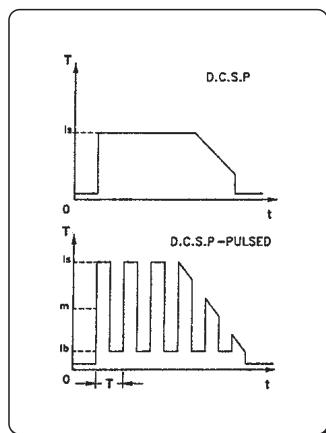

Импульсный ток, прямая полярность

Использование импульсного тока позволяет лучше контролировать размер сварочной ванны.

Сварочная ванна формируется пиковым током (I_p), тогда как дуга поддерживается основным током (I_b). Этот способ позволяет сваривать тонкие листы металла с минимизацией деформации, улучшенным фактором формы и как следствие - снижением риска растрескивания материала и проникновения газа.

При увеличении частоты импульсов дуга становится более тонкой, концентрированной, более стабильной. При этом качество сварки тонких деталей еще более возрастает.

Аргонодуговая сварка стали

Аргонодуговая сварка хорошо подходит для сварки углеродистой и легированной стали, для первых проходов при сварке труб, а также в тех случаях, где важен хороший внешний вид сварочного соединения. Сварка производится на прямой полярности.

Подготовка краев свариваемых деталей


При сварке стали необходима тщательная очистка и подготовка краев соединения.

Выбор и подготовка электрода

Рекомендуется использовать электроды из торированного вольфрама (2% тория, цвет-красный), а также церированные или лантанированные электроды с диаметрами, указанными в таблице:

Øэлектрода(мм)	Диапазон тока(A)
1.0 mm	15÷75 A
1.6 mm	60÷150 A
2.4 mm	130÷240 A

Электрод должен быть заточен, как показано на рисунке.

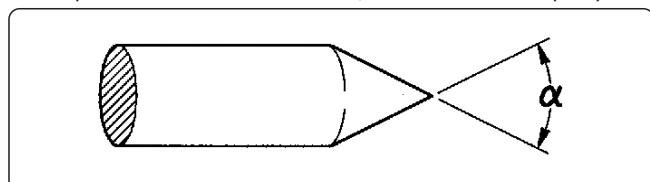

α°	Диапазон тока
30	0÷30 A
60÷90	30÷120 A
90÷120	120÷250 A

Присадочный материал

Материал присадочного прутка должен иметь те же характеристики, что и основной сварочный материал.

Не используйте полоски, нарезанные из основного материала, поскольку они могут быть недостаточно очищены, что негативно отразиться на качестве сварки.

Защитный газ

Обычно в качестве защитного газа используется чистый аргон (99,99%).

Сварочный ток	Øэлектрода (мм) Диапазон тока(A)	Газовое сопло №	Газовое сопло	Поток аргона
30 A	0÷30 mm	4/5	6/8.0 mm	5-6 l/min
60÷90 A	30÷120 mm	4/5/6	6.5/8.0/9.5 mm	6-7 l/min
90÷120 A	120÷250 mm	6/7	9.5/11.0 mm	7-8 l/min

Аргонодуговая сварка меди

Поскольку аргонодуговая сварка характеризуется высокой концентрацией тепла, то она прекрасно подходит для сварки материалов с высокой теплопроводностью, например меди.

В общем случае аргонодуговую сварку меди выполняют так же, как и аргонодуговую сварку стали, если не предусмотрены какие-либо специфические рекомендации к конкретному случаю.

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрические характеристики URANOS NX 4000 TLH			U.M.
Напряжение питания U1 (50/60 Hz)	3x230 ($\pm 15\%$)	3x400 ($\pm 15\%$)	Vac
Zmax (@PCC)*	57	57	mΩ
Плавкая вставка	35	25	A
Магистральная шина	ЦИФРОВОЙ	ЦИФРОВОЙ	
Максимальная потребляемая мощность (MMA)	13.0	16.9	kVA
Максимальная потребляемая мощность (MMA)	12.4	16.1	kW
Максимальная потребляемая мощность (TIG)	13.0	12.6	kVA
Максимальная потребляемая мощность (TIG)	12.4	12.1	kW
Потребляемая мощность в неактивном состоянии	74	74	W
Коэффициент мощности (PF)	0.95	0.95	
Kпд (μ)	87	88	%
Cos φ	0.99	0.99	
Максимальный потребляемый ток I1max	31.8	24.4	A
Действующее значение тока I1eff	24.6	18.9	A
Диапазон настройки	3-400	3-400	A
Напряжение холостого хода Uo	73	73	Vdc
Максимальное напряжение Up	10.1	10.1	kV

* Это оборудование соответствует директиве EN / IEC 61000-3-11.

* Это оборудование отвечает стандарту EN / IEC 61000-3-12 при условии, если максимально допустимое сопротивление в точке подключения к коммунальной сети меньше или равно указанной величине Zmax. Если оборудование подключено к коммунальной низковольтной энергосистеме, то в этом случае ответственность ложится на установщика или пользователя оборудования, которые при необходимости должны проконсультироваться с оператором распределительной сети.

Коэффициент рабочего цикла URANOS NX 4000 TLH			U.M.
	3x230V	3x400V	U.M.
Коэффициент рабочего цикла MMA (40°C)			
(X=60%)	-	400	A
(X=100%)	320	360	A
Коэффициент рабочего цикла MMA (25°C)			
(X=100%)	320	400	A
Коэффициент рабочего цикла TIG (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Коэффициент рабочего цикла TIG (25°C)			
(X=100%)	400	400	A

Физические характеристики URANOS NX 4000 TLH			U.M.
Классификация защиты по IP	IP23S		
Класс изоляции	H		
Габаритные размеры (длина x ширина x высота)	690x290x510		
Масса	35.4		
Конструкционные стандарты	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN IEC 60974-3:2019 EN 60974-10/A1:2015		
Раздел Сетевой кабель	4x4		
длина кабеля электропитания	5		

RU

**Электрические характеристики
URANOS NX 5000 TLH**

U.M.

Напряжение питания U1 (50/60 Hz)	3x230 ($\pm 15\%$)	3x400 ($\pm 15\%$)	Vac
Zmax (@PCC)*	49	49	m Ω
Плавкая вставка	45	30	A
Магистральная шина	ЦИФРОВОЙ	ЦИФРОВОЙ	
Максимальная потребляемая мощность (MMA)	17.4	23.6	kVA
Максимальная потребляемая мощность (MMA)	16.5	22.5	kW
Максимальная потребляемая мощность (TIG)	18.9	18.2	kVA
Максимальная потребляемая мощность (TIG)	18.0	17.4	kW
Потребляемая мощность в неактивном состоянии	74	74	W
Коэффициент мощности (PF)	0.95	0.95	
KпД (μ)	87	88	%
Cos φ	0.99	0.99	
Максимальный потребляемый ток I1max	47.4	33	A
Действующее значение тока I1eff	33.5	23.9	A
Диапазон настройки	3-500	3-500	A
Напряжение холостого хода Uo	73	73	Vdc
Максимальное напряжение Up	10.1	10.1	kV

* Это оборудование соответствует директиве EN / IEC 61000-3-11.

* Это оборудование отвечает стандарту EN / IEC 61000-3-12 при условии, если максимально допустимое сопротивление в точке подключения к коммунальной сети меньше или равно указанной величине Zmax. Если оборудование подключено к коммунальной низковольтной энергосистеме, то в этом случае ответственность ложится на установщика или пользователя оборудования, которые при необходимости должны проконсультироваться с оператором распределительной сети.

Коэффициент рабочего цикла
URANOS NX 5000 TLH

3x230V

3x400V

U.M.



Коэффициент рабочего цикла MMA (40°C)			
(X=50%)	-	500	A
(X=60%)	-	470	A
(X=100%)	400	420	A
Коэффициент рабочего цикла MMA (25°C)			
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	400	470	A
Коэффициент рабочего цикла TIG (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Коэффициент рабочего цикла TIG (25°C)			
(X=70%)	500	-	A
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	460	470	A

Физические характеристики
URANOS NX 5000 TLH


U.M.

Классификация защиты по IP	IP23S	
Класс изоляции	H	
Габаритные размеры (длина x ширина x высота)	690x290x510	mm
Масса	37.3	Kg
Конструкционные стандарты	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN IEC 60974-3:2019 EN 60974-10/A1:2015	
Раздел Сетевой кабель	4x6	mm ²
длина кабеля электропитания	5	m

11. ЗАВОДСКИЕ МАРКИ

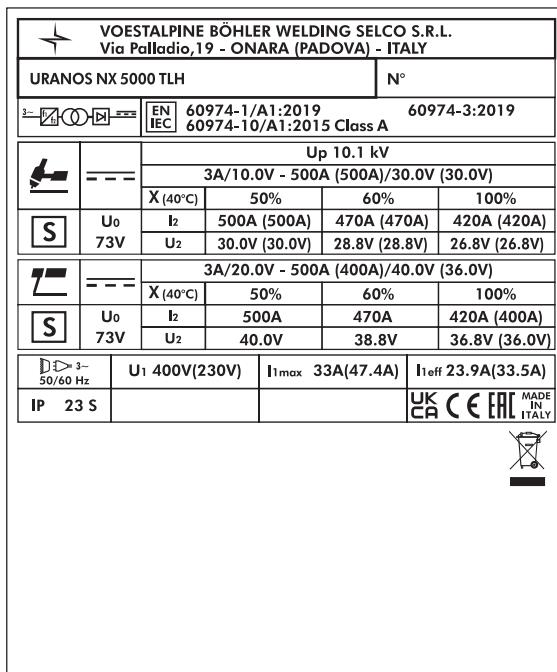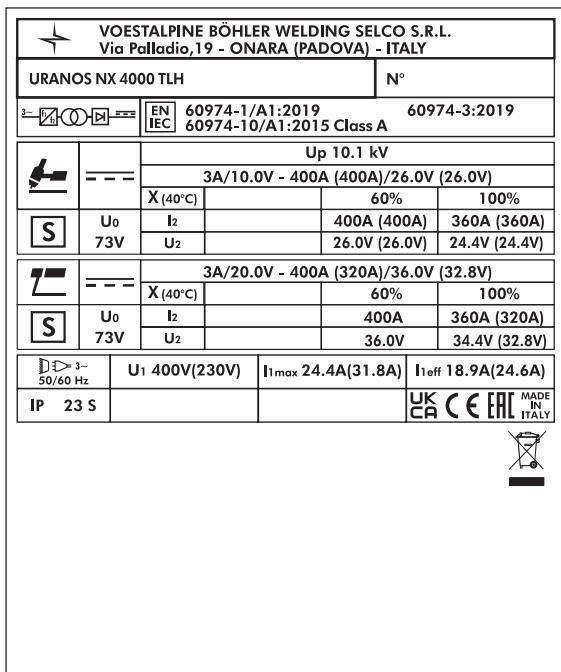

12. ЗАВОДСКИЕ МАРКИ ВЫПРЯМИТЕЛЯ

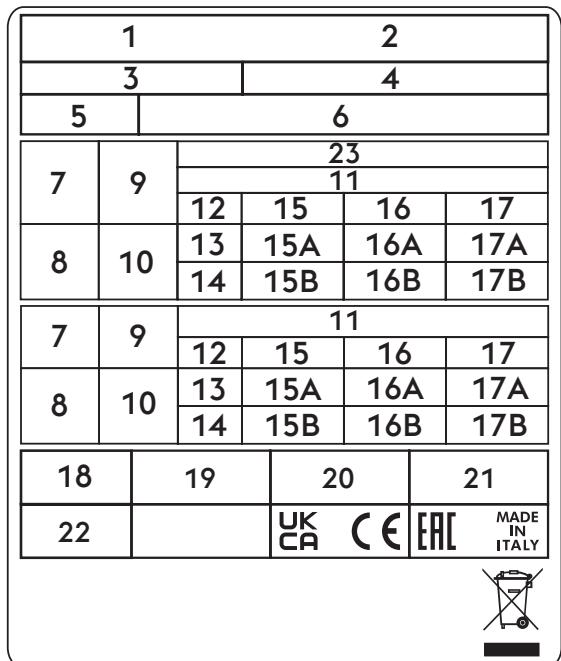

CE Заявление о соответствии EU
 EAC Заявление о соответствии EAC
 UKCA Заявление о соответствии UKCA

- 1 Торговая марка
- 2 Название и адрес производителя
- 3 Модель аппарата
- 4 Серийный номер
- 5 Тип сварочного аппарата
- 6 Конструкционные стандарты
- 7 Символическое обозначение типа сварочного процесса
- 8 Символ для сварочного оборудования, которое подходит для использования в условиях повышенного риска поражения электрическим током
- 9 Тип сварочного тока
- 10 Номинальное значение напряжения холостого хода
- 11 Диапазон значений (от максимального до минимального) сварочного тока и соответствующего напряжения нагрузки
- 12 Символическое обозначение ПВ
- 13 Символическое обозначение сварочного тока
- 14 Символическое обозначение сварочного напряжения
- 15 Значения ПВ
- 16 Значения ПВ
- 17 Значения ПВ
- 18 Номинальное значение сварочного тока
- 19 Номинальное значение сварочного тока
- 20 Номинальное значение сварочного тока
- 21 Соответствующее значение сварочного напряжения
- 22 Соответствующее значение сварочного напряжения
- 23 Соответствующее значение сварочного напряжения
- 24 Символ напряжения питания
- 25 Номинальное значение напряжения питания
- 26 Максимальное номинальное значение тока в цепи питания
- 27 Максимальное эффективное значение тока в цепи питания
- 28 Класс защиты
- 29 Номинальное пиковое напряжение

RU

AB UYGUNLUK BEYANI

İnşaatçı

voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY
Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - www.voestalpine.com/welding

kendi sorumluluğu altında aşağıdaki ürünün:

URANOS NX 4000 TLH	55.07.046
	55.07.047
URANOS NX 5000 TLH	55.07.048
	55.07.049

uyumlu olduğu beyan edilmektedir EU:

- 2014/35/EU LOW VOLTAGE DIRECTIVE
2014/30/EU EMC DIRECTIVE
2011/65/EU RoHS DIRECTIVE

ve aşağıdaki uyumlaştırılmış standartların uygulandığını:


EN IEC 60974-1/A1:2019	WELDING POWER SOURCE
EN IEC 60974-3:2019	ARC STRIKING AND STABILIZING DEVICES
EN 60974-10/A1:2015	ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

Direktiflere uygunluğu onaylayan belgeler, yukarıda belirtilen imalatçında denetimler için hazır bulundurulacaktır.

voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. tarafından önceden yetki verilmemiş olan her türlü işletim veya değişiklik bu sertifika ile geçersiz kılınacaktır.

Onara di Tombolo, 03/07/2023

voestalpine Böhler Welding Selco s.r.l.

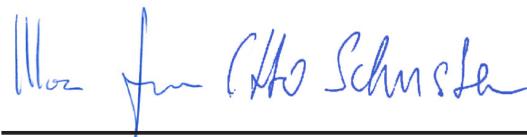

Mirco Frasson
Managing Directors

Otto Schuster
Managing Directors

İNDEKS

1. UYARI.....	107
1.1 Kullanım ortamı	107
1.2 Operatör ve öteki şahısların korunması	107
1.3 Pis kokulu dumanlara ve gazlara karşı korunma	108
1.4 Yangın/infilak önleme	108
1.5 Yakıt kaplarının kullanılmasında alınacak önlemler.....	109
1.6 Elektrik şokundan korunma	109
1.7 Elektromanyetik alanlar & parazitler/karışımlar	109
1.8 IP Koruma derecesi	110
1.9 Atık yönetimi	110
2. MONTAJ	111
2.1 Kaldırma, nakliye ve boşaltma prosedürleri.....	111
2.2 Sistemin yerleştirilmesi.....	111
2.3 Bağlantı.....	111
2.4 Hizmete sokma / Donanım	112
3. TEMİN TANITIMI.....	113
3.1 Arka panel	113
3.2 Prizler paneli.....	113
3.3 Ön kontrol paneli URANOS NX 4000/5000 TLH	114
3.4 Ön kontrol paneli URANOS NX 4000/5000 TLH (LCD 3.5")	114
4. EKİPMANIN KULLANIMI	115
4.1 Başlatma Ekranı.....	115
4.2 Esas Ekran.....	115
5. KURULUM	118
5.1 Parametre kurulumu ve ayarı.....	118
5.2 Parametrelerin özel kullanım prosedürleri.....	125
6. BAKIM.....	129
6.1 Güç kaynağı üzerinde aşağıdaki periyodik kontrolleri yapın	129
6.2 Ansva.....	129
7. ALARM KODLARI	130
8. TEŞHİSLER VE ÇÖZÜMLER	131
9. KAYNAK TEORİSİ	134
9.1 TIG kaynağı (sürekli ark)	134
10. TEKNİK AYRINTILAR	136
11. DERECELENDİRME PLAKASI	138
12. GÜÇ KAYNAĞI DERECELENDİRME PLAKASININ ANLAMI.....	138
13. DIYAGRAM-ŞEMA.....	413
14. BAĞLANTILAR-REKORLAR	417
15. YEDEK PARÇA LISTESİ.....	419

SEMBOLLER



Ciddi vücut zararına yol açılabilen ciddi vücut zararı ve tehlikeli davranışların yakın tehlikesi.



Küçük yaralanmalar ve mülke yönelik hasardan kaçınmak için izlenmesi gereken önemli tavsiye.



Bu sembolün önünde olduğu notlar esasen tekniktir ve işlemleri kolaylaştırır.

1. UYARI



Makine üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce, bu el kitabının içeriğini iyice okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun.

Tavsiye edilmemiş olan değişiklikler veya bakım işlemleri yapmayın. Üretici operatörlerin bu elkitabının içeriğini okumamasının veya uygulamamasının neden olduğu personele veya mülke yönelik hasar için sorumlu tutulamaz. Kullanım kılavuzu, sürekli olarak cihazın kullanıldığı yerde muhafaza edilmelidir. Kullanım kılavuzuna ek olarak, kazaları önlemeye ve çevrenin korunmasına yönelik genel ve yerel düzenlemelere de uyulması zorunludur.



Cihazın devreye alınması, kullanılması, bakımı ve onarımı ile görevli kişilerin,

- gerekli yetkinliğe sahip olması,
- kaynak bilgisine sahip olması
- bu kullanım kılavuzunu eksiksiz bir şekilde okuyarak tam olarak uygulaması zorunludur.

Eğer makinenin kullanımına ilişkin herhangi bir şüp- heniz veya problem varsa, burada açıklanmamış olsa bile, kalifiye bir personele danışın.

1.1 Kullanım ortamı



Herhangi bir sistem özellikle tasarlandığı işlemler için, veri plakasında ve/veya elkitabında belirtilen şekillerde ve aralıklarda, emniyete ilişkin ulusal ve uluslararası direktiflere göre kullanılmalıdır. İmalatçı tarafından açık bir şekilde beyan edilen farklı bir kullanımın tümü ile uygunsuz ve tehlikeli olacağı addedilmesi gereklidir ve bu durumda imalatçı bütün sorumluluğu ret edecektir.



Bu cihaz sadece sanayi ortamlarında, profesyonel uygulamalar için kullanılmalıdır. İmalatçı yerel ortamlardaki sistemin neden olduğu hiçbir hasar için sorumlu olmayacağından emin olun.



Sistem -10°C ile +40°C Arası (+14°F ile +104°F Arası) bir sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmalıdır.

Sistem -25°C ile +55°C Arası (-13°F ile +131°F Arası) bir sıcaklıktaki ortamlarda nakledilmeli ve depolanmalıdır.

Sistem tozdan, asitten, gazdan veya başka her türlü paslandırcı maddelerden arındırılmış ortamlarda kullanılmalıdır.

Sistem 40°C derecede (104°F) %50 den daha yüksek olmayan bir bağıl neme sahip ortamlarda kullanılmalıdır.

Sistem 20°C derecede (68°F) %90 dan daha yüksek olmayan bir bağıl neme sahip ortamlarda kullanılmalıdır.

Sistem deniz seviyesinden maksimum 2,000 metre (6,500 fut) yükseklikte kullanılmalıdır.



Bu makineyi boruların buzunu çözmek için kullanmayın.

Bu ekipmanı pilleri ve/veya akülerleri şarj etmek için kullanmayın.

Bu ekipmanı motorları atlama kablosu ile çalıştırma için kullanmayın.

1.2 Operatör ve öteki şahısların korunması



Kaynak işlemi zararlı bir radyasyon, gürültü, sıcaklık ve gaz yayınları işlemidir. Çevreyi ışınlardan, ıvılıcılardan ve akkor cürüflardan kaynak alanı korumak için ateşe dayanıklı bir bölge yerleştirin. Çevredeki herkese arka kaynak alanı veya akkor metale baktmamayı ve uygun bir koruma tedbiri almayı tavsiye edin.



Cildinizi ark ışınlarından, ıvılıcılardan veya akkor metallерden korumak için koruyucu elbise giyin. Elbise vücutun tümünü kapatmalıdır ve aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

- sağlam ve iyi durumda olmalıdır
- yanmaz özellikle olmalıdır
- izole edici ve kuru olmalıdır
- vücuda uymalı ve manşetli veya kıvrımlı olmamalıdır



Daima sağlam ve sudan izolasyonu güvence altına alabilen uygun ayakkabılar kullanın.

Daima elektriksel ve termal izolasyonu güvence altına alabilen uygun eldivenler kullanın.



Gözler için yandan korumalı ve uygun koruma filtreli (en azından NR10 veya üstü) maskeler takın.



Özellikle kaynak cürüflarının el ile veya mekanik olarak kaldırılması esnasında daima yandan korumalı emniyet gözlükler takın.



Kontak lensler takmayın.



Eğer kaynak esnasında tehlikeli gürültü seviyelerine ulaşılıyorsa kulaklık kullanın. Eğer gürültü seviyesi yasa ile tespit edilen limitleri aşarsa, çalışma sahnesini sınırlayın ve ona yaklaşanların kulaklıklar veya kulak tıkaçları ile korunduğundan emin olun.



Kaynak yaparken yan panelleri daima kapalı tutun. Sistemlerde hiçbir şekilde değişiklik yapılmamalıdır.



Henüz kaynak yapılmış olan parçalara dokunmaktan kaçının, yüksek sıcaklık ciddi yanmaya veya kavrulmaya neden olabilir. Yukarıda açıklanan bütün önlemlere ve ayrıca cüruflar soğuma esnasında parçalardan ayrılabileceği için kaynak işleminden sonra yapılan bütün işlemlerdeki önlemlere uyın.



Onunla çalışmadan veya onun bakımını yapmadan önce, hamlacın soğuk olduğunu kontrol edin.



Soğutma sıvısının giriş ve dönüş borularını sökmeden önce soğutma ünitesinin kapalı olduğundan emin olun. Borulardan dışarı çıkan sıcak su yanmaya veya kavrulmaya neden olabilir.



Kullanmak için bir ilk yardım setini hazırlatın.
Yanmayı veya yaralanmayı küçümsemeyin.



İşi paydos etmeden önce insana veya mala yönelik kaza hasarından kaçınmak için çalışma alanını emniyetli hale sokun.

TR

1.3 Pis kokulu dumanlara ve gazlara karşı korunma



Kaynak işlemi esnasında çıkan pis kokulu dumanlar, gazlar ve tozlar sağlığınız için zararlı olabilir. Belli şartlar altında, kaynak işleminin neden olduğu pis kokulu dumanlar kansere neden olabilir veya hamile kadınların ceninlerine zarar verebilir.

- Başınızı her türlü kaynak gazından ve pis kokulu dumanlarından uzak tutun.
- İster doğal veya ister basınçlı olsun, çalışma sahasında uygun havalandırma sağlayın.
- Yetersiz havalandırma halinde, maskeler veya solunum aparatları kullanın.
- Son derece küçük çalışma yerlerinde kaynak işlemi yapılması halinde, kaynak işlemi yapan operatöre dışında duran bir meslektaşının nezaret etmesi gereklidir.
- Havalandırma için oksijen kullanmayın.
- Zararlı egzoz gazlarının miktarını düzenli olarak emniyet yönetmeliklerinde belirtilen değerler ile karşılaştırarak emisinin çalıştığından emin olun.
- Pis kokulu gazların miktarı ve tehlike seviyesi kullanılan esas malzemeye, kaynak malzemesine, kaynak yapılacak parçaların temizlenmesinde ve yağını alımrasında kullanılan maddelere dayalıdır, Teknik sayfalarда verilen talimatlar ile birlikte imalatçının talimatlarına uyın.
- Yağ alma veya boyama istasyonları yakınında kaynak işleri yapmayın.
- Gaz tüplerini dışarıya veya iyi havalandırılmış yerlere koyun.

1.4 Yangın/infilak önleme



Kaynak işlemi yangınlara ve/veya infilaklara neden olabilir.

- Çalışma sahnesini ve onun çevresindeki sahayı her türlü tutuşabilir ve yanıcı malzemelerden ve objelerden arındırın.
- Tutuşabilir malzemeler kaynak sahnesinden en az 11 metre (35 fut) uzakta olmalı veya uygun bir şekilde korunmalıdır.
- Kivilcimler ve akkor partiküler anlık olarak açık tutulan deliklerden bile oldukça uzak mesafelere kolayca püskürebilir ve çevre sahalara ulaşabilir. İnsanların ve malın emniyetini sağlamak için özel dikkat gösterin.
- Basınçlı kaplar üzerinde veya yakınında kaynak işleri yapmayın.
- Kapalı kaplar veya borular üzerinde kaynak işleri yapmayın. Kaynak tüplerine veya kaplarına, hatta onlar açık, boş ve iyice temizlenmiş olsalar bile, özel dikkat gösterin. Her türlü gaz, yanık, yağ veya benzeri malzeme kalıntısı bir infilaka neden olabilir.
- Patlayıcı tozların, gazların veya buharların mevcut olduğu yerlerde kaynak yapmayın.
- Kaynak işlemi sonunda, gerilim taşıyan devrenin toprak hattına bağlı herhangi bir parçaya kaza ile temas edemediğini kontrol edin.
- Çalışma sahnesi yakınına bir yangınla mücadele cihazı veya malzemesi koyun.

1.5 Yakıt kaplarının kullanılmasında alınacak önlemler



Atılı yakıt kapları basınçlı gaz içerebilir ve eğer nakliye, depolama ve kullanım için minimum emniyet şartları güvence altına alınmazsa patlayabilir.

- Yakıt kapları bir duvara veya başka destekleyici yapıya karşı düşemeyecek veya kaza ile başka herhangi bir şey ile vurulamayacak şekilde dik bir konumda tespit edilmelidirler.
- Nakliye, kullanım esnasında ve herhangi bir kaynak işi sonunda vanayı korumak için kapağı içe doğru döndürerek kapatın.
- Yakıt kaplarını direkt güneş ışığına, ani ısısı değişikliklerine, çok yüksek veya çok şiddetli sıcaklık derecelerine maruz bırakmayın. Yakıt kaplarını çok şiddetli veya çok yüksek sıcaklık derecelerine maruz bırakmayın.
- Yakıt kaplarının çiplak alevler, elektrik arkları, hamlaçlar veya elektrot tabancaları ve kaynak işlemi ile püskürtülen akkor maddeler ile temas etmesine izin vermeyin.
- Yakıt kaplarını kaynak devrelerinden ve genel elektrik devrelerinden uzak tutun.
- Yakıt kaplarını açarken, başınızı gaz çıkışından uzak tutun.
- Yakıt kabı vanasını kaynak işlemi sonunda daima kapatın.
- Basınçlı bir yakıt kabına asla kaynak yapmayın.
- Basınçlı bir yakıt kabı makine basınç redüktörü ile asla doğrudan doğruya birleştirilmemelidir. Basınç bir patlama ile sonuçlanacak şekilde redüktörün kapasitesini aşabilir.

1.6 Elektrik şokundan korunma



Elektrik şoku sizi öldürebilir.

- Kaynak sisteminin hem içindeki ve hem de dışındaki gerilim altında olan parçalara dokunmaktan kaçının, çünkü bu sistem aktif haldeyken (hamlaçlar, tabancalar, topraklama kabloları, elektrotlar, teller, rulolar ve bobinler kaynak devresine elektriksel olarak bağlıdır).
- Kuru ve topraklama ve kütle potansiyelinden yeterince izole edilmiş zeminler ve tabanları kullanarak sistemin ve operatörün elektrik izolasyonunu sağlayın.
- Sistemin bir topraklama kablosu ile bağlı olan bir prize ve bir güç kaynağına doğru bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
- İki hamlaca veya iki elektrot tutucusuna aynı anda dokunmayın.
- Eğer bir elektrik şoku hissederseniz, kaynak işlerine derhal ara verin.



Ark çakması ve dengeleme cihazı manüel veya mekanik olarak yönlendirilen operasyon için tasarlanmaktadır.



Hamlaç veya kaynak kablolarının uzunluğunu 8 metreden den fazla artırmak elektrik şokunun riskini artıracaktır.

1.7 Elektromanyetik alanlar & parazitler/karışımalar



İç ve dış sistem kablolarından akımı kaynak kablolarının ve sistemin kendisinin etrafında bir elektromanyetik alan yaratır.

- Elektromanyetik alanlar onlara uzun süre maruz kalan insanların sağlığını etkileyebilir (kesin etkileri hala bilinmemektedir).
- Elektromanyetik alanlar kalp pili veya işitme cihazı gibi ekipmanlar ile parazit yapabilir.



Kendisine kalp pili takılmış olan insanlar ark kaynağı işleri üslenmeden.

1.7.1 Standarda göre EMC sınıflandırması: EN 60974-10/A1:2015.



Sınıf B ekipmanı elektrik gücünün kamu düşük voltaj besleme sistemi tarafından temin edildiği ikamete ayrılmış mahalleri içeren endüstriyel ve ikamete ayrılmış ortamlardaki elektromanyetik uygunluk gereksinimleri ile uyumludur.



Sınıf A ekipmanı elektrik gücünün kamu düşük voltaj besleme sistemi tarafından temin edildiği ikamete ayrılmış mahallerde kullanmak için amaçlanmaz. İletilenlerin yanı sıra yayılan bozukluklar nedeni ile, bu mahallerdeki Sınıf A ekipmanın elektromanyetik uyumluluğun sağlanmasında potansiyel güçlükler olabilir.

Daha fazla bilgi için bölümę bakın: PLAKA ŞARTNAMELERİ veya TEKNİK AYRINTILAR.

1.7.2 Montaj, kullanım ve saha muayenesi

Bu ekipman normalleştirilmiş EN60974-10 yönetmeliği talimatlarına uyumlu olarak imal edilmekte EN 60974-10/A1:2015 ve "SINIF A" olarak tanımlanmaktadır. Bu cihaz sadece sanayi ortamlarında, profesyonel uygulamalar için kullanılmalıdır. İmalatçı yerel ortamlardaki sistemin neden olduğu hiçbir hasar için sorumlu olmayacağından.



Kullanıcı sektörde bir uzman olmalıdır, çünkü böyle bir ekipmanın imalatçının talimatlarına göre kurulmasından ve kullanımından sorumludur. Eğer herhangi bir elektromanyetik rahatsızlık fark edilirse, kullanıcı problemi çözmeli ve eğer gerekirse imalatçının teknik yardımını ile.



Her halükarda, elektromanyetik rahatsızlıklar daha fazla sorun olmayıncaya kadar azaltılmalıdır.



Bu aparatı monte etmeden önce, kullanıcı çevrede bulunan insanların sağlık şartlarını dikkate almak suretiyle, örneğin kalp pili veya işitme cihazı takılı şahıslar için, çevrede ortaya çıkabilecek elektromanyetik sorunları değerlendirmelidir.

1.7.3 Şebeke beslemesi gereksinimleri

Yüksek güç ekipmanı, şebeke beslemesinden çekilen ana akım nedeni ile ızgaranın güç kalitesini etkileyebilir. Bu nedenle maksimum izin verilebilir şebeke empedansına veya kamu ızgarasına (Z_{max}) (ortak kuplaj PPC noktası) yönelik arabirimdeki gerekli minimum besleme kapasitesine (S_{sc}) ilişkin bağlantı kısıtlamaları veya gereksinimleri bazı ekipman türleri için uygulanabilir (teknik verilere bakın). Bu durumda, bu işlem eğer gerekirse dağıtım şebekesi operatörü ile konsültasyon vasıtasıyla, ekipmanın bağlanabilmesini sağlamak ekipmanın montörünün veya kullanıcının sorumluluğudur. Parazit halinde, şebeke voltajının filtre edilmesi gibi daha fazla önlemler alınmak gereklidir.

Güç besleme kablosuna zırh geçirme olanağını düşünmekte gereklidir.

Daha fazla bilgi için bölüme bakın: TEKNİK AYRINTILAR.

1.7.4 Kablolarla ilgili önlemler

Elektromanyet alanlarının etkilerini en aza indirmek için aşağıdaki talimatlara uyın:

- Mümkin olması halinde, toprak ve güç kablosunu sarın ve sağlamlaştırın.
- Kablolarının vücudunuzun etrafını sarmasından kaçının.
- Toprak ve güç kabloları arasında durmaktan kaçının (her ikisini de aynı tarafta tutun).
- Kablolar mümkün olduğu kadar kısa tutulmalı, birbirlerine yakın yerleştirilmeli ve toprak seviyesinde veya ona yaklaştırmalıdır.
- Sistemi kaynak sahasından biraz uzağa yerleştirin.
- Kablolar başka her türlü kablodan uzakta olmalıdır.

1.7.5 Eş potansiyelli bağlantı

Kaynak tesisatı ve ona yakın yerdeki bütün metal bileşenlerin toprak bağlantısı dikkate alınmalıdır. Ulusal yönetmeliklere göre eş potansiyelli bağlantı yapılmalıdır.

1.7.6 İşlenen parçanın topraklanması

İşlenen parça elektriksel emniyet nedenleri açısından veya onun büyülüğu ve pozisyonu nedeni ile topraklanmadığı zaman, işlenen parçanın topraklanması yayını azaltılabilir. İşlenen parçanın operatörler için kaza riski yaratmayacağı, ve başka elektrik ekipmanına zarar vermeyeğini hatırlamak önemlidir. Topraklama ulusal yönetmeliklere göre yapılmalıdır.

1.7.7 Zırh Geçirme

Öteki kablolara ve çevredekide mevcut ekipmana seçici bir şekilde zırh geçirilmesi parazit nedeni ile oluşan problemleri azaltabilir. Tüm kaynak tesisatına zırh geçirilmesi özel uygulamalar için dikkate alınabilir.

1.8 IP Koruma derecesi



IP23S

- Tehlikeli parçalara parmaklar ile erişime ve 12.5 mm den daha büyük veya ona eşit çapa sahip katı yabancı kütüklere karşı gövde koruması.
- 60° derece dikey hatta düşen yağımra karşı gövde koruması.
- Ekipmanın hareket eden parçaları çalışmadığı zaman sızan suyun zararlı etkilerine karşı gövde koruması.

1.9 Atık yönetimi



Elektrikli ekipmanı normal çöp ile birlikte atmayın!

2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliğine uyumlu ve ulusal yasalara göre uygulanmasına uygun olarak, kullanım ömrünün sonuna gelmiş elektrikli ekipman ayrı olarak toplanmalı ve geri kazanım ve bertaraf merkezine gönderilmelidir. Ekipman sahibi, mahalli idareler ile görüşerek yetkili toplama merkezlerini belirlemelidir. Avrupa Yönergesine başvurmak suretiyle, çevreyi ve insan sağlığını iyileştireceksiniz!

2. MONTAJ



Montaj sadece imalatçı tarafından yetki verilen uzman personel tarafından yapılmalıdır.



Montaj için, güç kaynağının şebeke hattından çıkarıldığından emin olun.



Jeneratörlerin bağlantısı (seri veya paralel) yasaktır.

2.1 Kaldırma, nakliye ve boşaltma prosedürleri

- Sistem ile birlikte el ile hareket için bir kol temin edilmektedir.
- Sisteme özel kaldırma parçaları takılı değildir.
- Hareket ettirmeye esnasında güç kaynağının devrilmesini önlemek için dikkat ederek bir forklift kullanın.



Ekipmanın ağırlığını küçümsemeyin; teknik şartnamelere bakın.

Kaldırılan yükü insanlar ve eşyalar üzerine doğru hareket ettirmeyin veya onlar üzerinde konumlandırmayın. Sistem veya münferit cihazı düşürmeyin veya onlar üzerinde aşırı baskı uygulamayın.

2.2 Sistemin yerleştirilmesi



Aşağıdaki kurallara uyun:

- Ekipman kumandalarına ve bağlantılarına kolay erişim sağlanmalıdır.
- Ekipmanı küçültülümsüz/çok küçük yerlere yerleştirmeyin.
- Sistemi yatay yüzeyle ilgili olarak 10° dereceyi geçen eğimli yüzeylere yerleştirmeyin.
- Sistemi kuru, temiz ve uygun bir şekilde havalandırılan bir yere yerleştirin.
- Sistemi yağmur ve güneş almaya karşı koruyun.

2.3 Bağlantı



Güç kaynağı kaynağa bağlantı için bir güç kablosu ile temin edilmektedir.

Sisteme aşağıdakiler ile güç verilebilir:

- Üç fazlı 400V
- Üç fazlı 230V


Ekipmanın nominal değerler ilgili olarak %±15 toleranslı voltajda çalışması garanti edilmektedir (örneğin: Vnom 400V ile çalışma voltajı 320V ile 440V arasındadır).



İnsanlara yönelik yaralanma veya sisteme yönelik hasarı önlemek için, makineyi şebeke voltajına bağlamadan ÖNCE seçilen şebeke voltajı sigortaları kontrol edilmelidir. Ayrıca kablonun topraklı bir prize takılı olduğunu kontrol edin.



Sisteme muhtemel bütün çalışma şartlarında ve güç kaynağı tarafından sağlanabilen maksimum güçte beyan edilen, imalatçı tarafından nominal voltaj değeri ile ilgili olarak, ±%15 seviyesinde dengeli bir güç beslemesi garanti etmesi şartıyla bir üretici set ile güç verilebilir. Normal olarak, eğer tek faz ise ve gücün 1.5 katı ise, eğer üç faz ise, güç kaynağının iki katı gücünde üretici setler kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Size elektronik kontrollü üretici setler kullanmayı tavsiye ediyoruz.

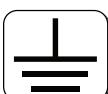


Kullanıcıları korumak için, sistem uygun bir şekilde topraklanmış olmalıdır. Güç kaynağı voltajı toprak hatlı bir fişe bağlanmış olması gereken bir toprak hattı kablosu (sarı-yeşil) ile temin edilmektedir. Bu sarı-yeşil tel ASLA başka voltaj iletkenleri ile kullanılmamalıdır. Kullanılan fabrikadaki topraklanmanın varlığı ve prizlerin iyi durumda olduğundan emin olun. Sadece emniyet yönetmeliklerine göre onaylanan fişler monte edin.



Elektrik sistemi belli profesyonel ve teknik vasıflara sahip ehliyetli teknisyenler tarafından ekipmanın kurulduğu ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere uyumlu olarak yapılmalıdır.

2.4 Hizmete sokma / Donanım


2.4.1 Havalı Ark ile Oluk Açıma (Kesme) İşlemi için Bağlantılar

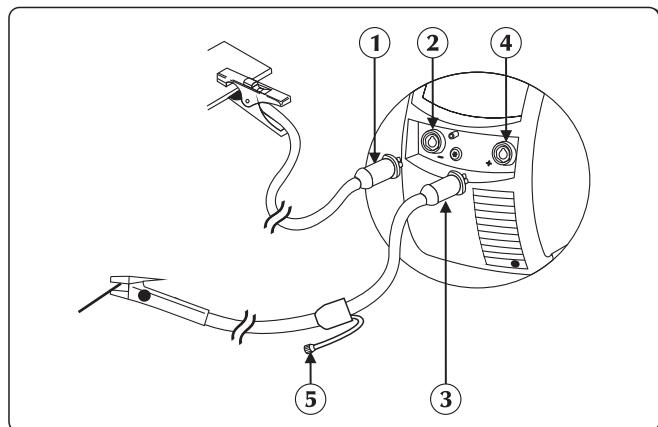

- ① Topraklama kelepçesi konektörü
- ② Negatif güç prizi (-)
- ③ ARC AIR tutucu konektörü
- ④ Pozitif güç prizi (+)
- ⑤ Hava borusu konektörü

- Topraklama pensini, güç kaynağının negatif soketine (-) bağlayınız.
- ARC-AIR tutucusunun kablo konektörünü jeneratörün artı (+) soketine bağlayın.
- Hava hortumu üzerindeki konektörü, hava kaynağına ayrıca bağlayınız.


2.4.2 TIG kaynağına bağlantı

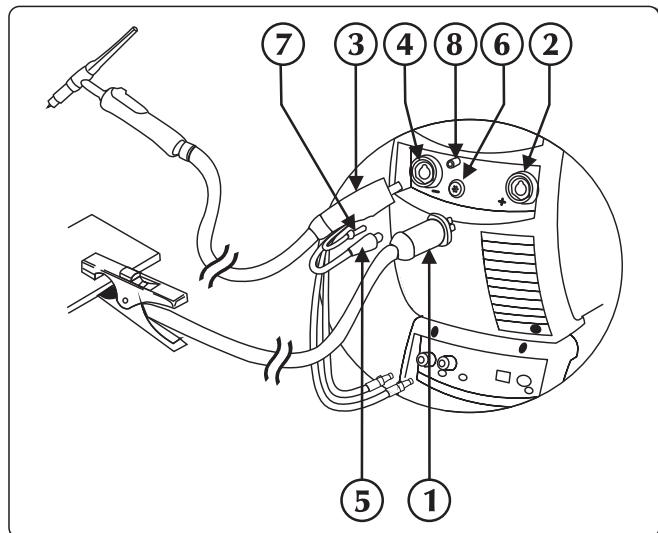

- ① Topraklama kelepçesi konektörü
- ② Pozitif güç prizi (+)
- ③ TIG hamlaç bağlantısı
- ④ Torç soketi
- ⑤ Torç sinyal kablosunu
- ⑥ Bağlayıcı
- ⑦ Torç gaz tübü
- ⑧ Gaz birime/bağlantı

- Topraklama pensini, güç kaynağının pozitif soketine (+) bağlayınız. Fişi sokun ve bütün parçalar tutturuluncaya kadar saat yönünde döndürün.
- TIG hamlaç kaplinini (kuplaj), güç kaynağının hamlaç soketine bağlayınız. Fişi sokun ve bütün parçalar tutturuluncaya kadar saat yönünde döndürün.
- Fenerin sinyal kablosunu uygun konektöre takın.
- Fenerin gaz hortumunu uygun birime/bağlantı noktasına takın.
- Hamlacın soğutma suyu dönüş hortumunu (kırmızı renkli) uygun bağlantı parçasına/kuplajına (kırmızı renkli sembolüne)bağlayın.

- Hamlacın soğutma suyu ikmal hortumunu (mavi renkli) uygun bağlantı parçasına/kuplajına (mavi renkli simbolüne) bağlayın.

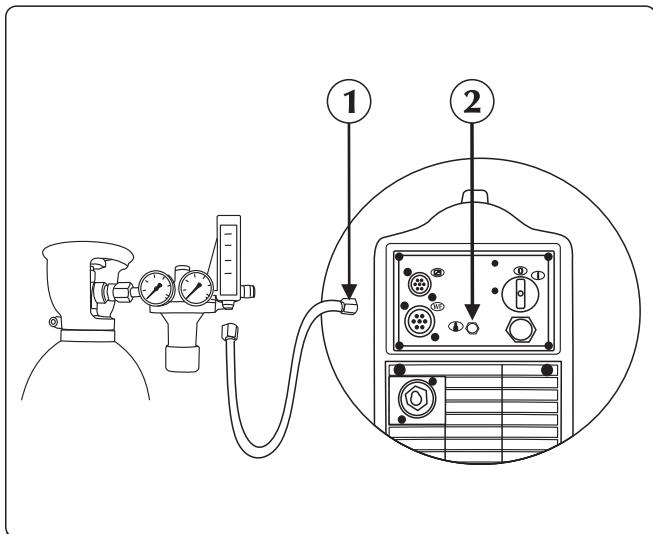


- ① Gaz tüpü
- ② Gaz birime/bağlantı

- Silindirden gelen gaz borusunu arka gaz bağlantısına bağlayın. Gaz akışını 5 l/dakikadan 15 l/dakikaya ayarlayın.


3. TEMİN TANITIMI

3.1 Arka panel

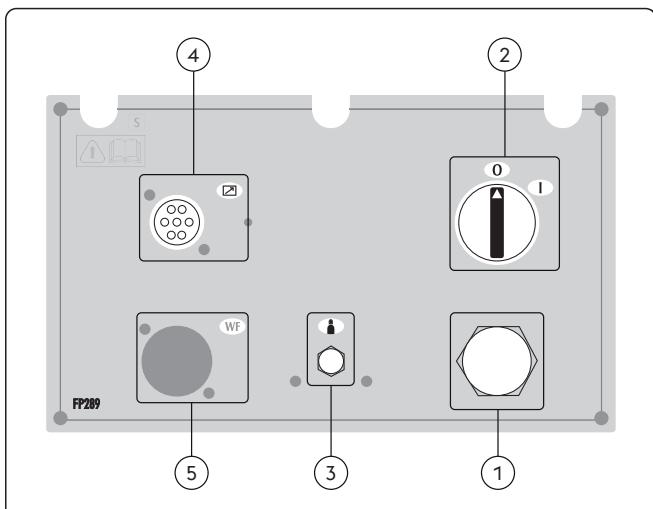


- ① Güç besleme kablosu
Sistemi şebekeye bağlar
- ② Kapama/Açma anahtarı
Kaynak makinesine elektrik gücü verir.
İki pozisyona sahiptir, "O" kapalı, ve "I" açık.
- ③ Gaz bağlantısı
- ④ Sinyal kablosu CAN-BUS girişi (RC, RI...)
- ⑤ Kullanılmamış

3.2 Prizler paneli

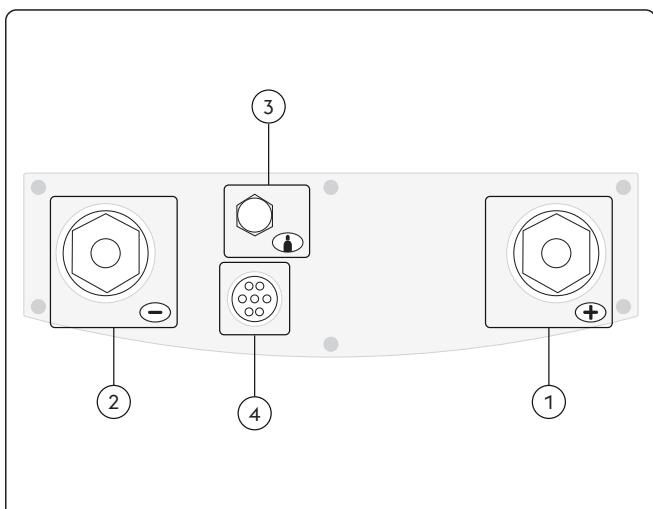

- ① Pozitif güç prizi (+)
İşlemi TIG: Toprak kablosunun bağlantısı
- ② Negatif güç prizi (-)
İşlemi TIG: Torç bağlantısı
- ③ Gaz bağlantısı
- ④ Sinyal kablosu girişi
Torç bağlantısı

3.3 Ön kontrol paneli URANOS NX 4000/5000 TLH

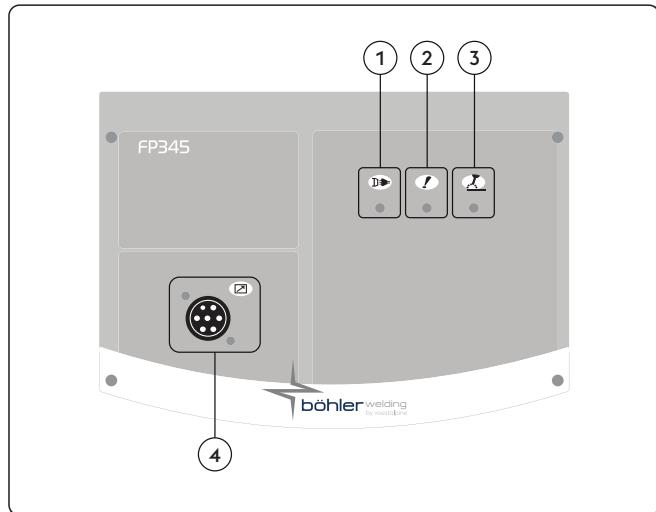

① Güç LED ışığı

Ekipmanın şebeke gerilimine bağlandığını ve açık olduğunu gösterir.

② Ana alarm LED ışığı

Sıcaklık koruması gibi koruma cihazlarının muhtemel müdahalesini gösterir.


③ Aktif güç LED ışığı

Ekipman priz bağlantılarında voltajın mevcut olduğunu gösterir.

④ Sinyal kablosu CAN-BUS girişi (RC, RI...)

TR

3.4 Ön kontrol paneli URANOS NX 4000/5000 TLH (LCD 3.5")

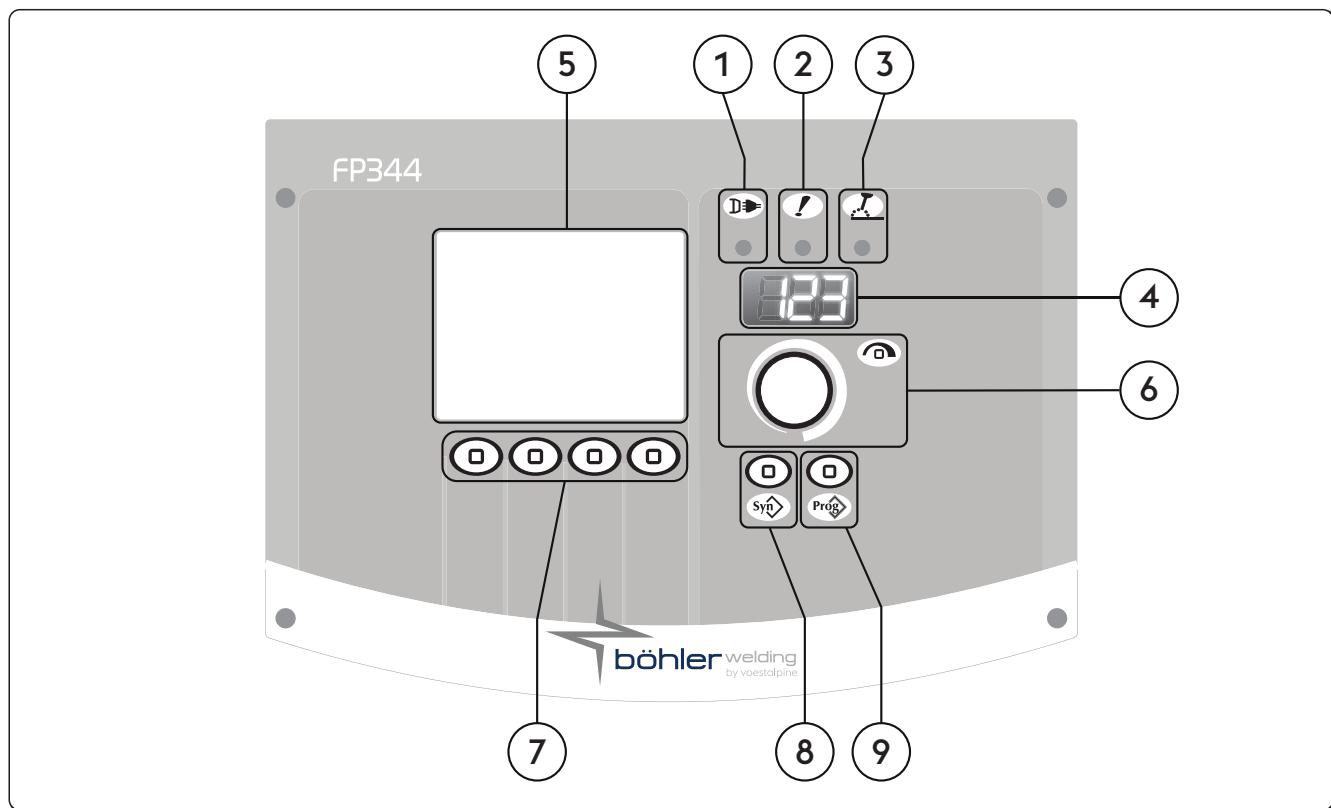

1 Güç LED ışığı

Ekipmanın şebeke gerilimine bağlandığını ve açık olduğunu gösterir.



2 Ana alarm LED ışığı

Sıcaklık koruması gibi koruma cihazlarının muhtemel müdahalesini gösterir.



3 Aktif güç LED ışığı

Ekipman priz bağlantılarında voltajın mevcut olduğunu gösterir.



4 7-Bölümlü ekran

Kaynak yaparken, ve alarmları kodlarken başlatma, ayarlar, akım ve voltaj okumaları esnasında genel kaynak makinesi parametrelerinin görüntülenmesine olanak sağlar.

Başlatma esnasında genel kaynak makinesi bilgilerinin, kaynak işlemi esnasındaki ayarların ve mevcut akım ve voltaj değerlerinin, ve alarm kodlarının görüntülenmesine olanak sağlar.



5 LCD ekran

Kaynak yaparken, ve alarmları kodlarken başlatma, ayarlar, akım ve voltaj okumaları esnasında genel kaynak makinesi parametrelerinin görüntülenmesine olanak sağlar.
Bütün çalışmaların anında görüntülenmesine olanak sağlar.



6 Ana ayarlama kolu

Kaynağın akımın sürekli olarak ayarlanması olanağı sağlar.
Kaynak parametrelerinin oluşturulmasına, seçilmesine ve ayarlanması girişe olanağı sağlar.




7 Fonksiyon tuşu

Çeşitli sistem fonksiyonları arasında seçim yapmanızı sağlar:

- Kaynak işlemi
- Kaynak metotları
- Akım titresimi
- Grafik modu



8 Kullanılmayan tuş

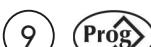

9 Prog anahtarı

Operatör tarafından kişiselleştirilebilen 240 kaynak programının saklanması ve yönetimine olanağı sağlar.

TR

4. EKİPMANIN KULLANIMI


4.1 Başlatma Ekranı

Çalıştırıldığı zaman, jeneratör sistemin ve ona bağlı olan bütün cihazların doğru çalışmasını güvence altına almak için bir dizi kontroller yapar. Bu aşamada gaz besleme sistemine uygun bağlantıyı kontrol etmek için gaz testi işlemi de yapılır.

4.2 Esas Ekran

Sistemin ve kaynak işleminin kontrolüne, esas ayarların gösterilmesine olanağı sağlar.


4.3 TIG işlemi ana ekranı

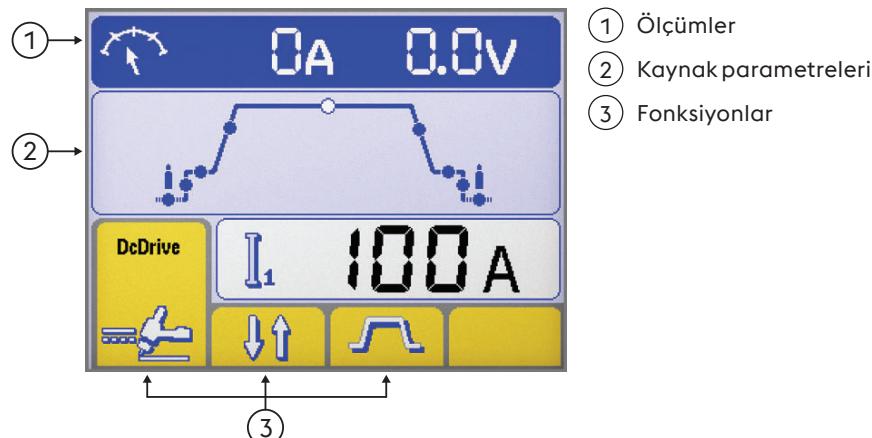


Ölçümler

Kaynak saflarında sırasında gerçek akım ve gerilim ölçümleri LCD ekranda gösterilir.

- ① Kaynak akımı
- ② Kaynak voltajı

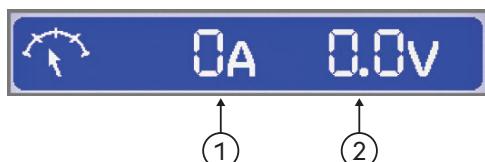

Kaynak parametreleri

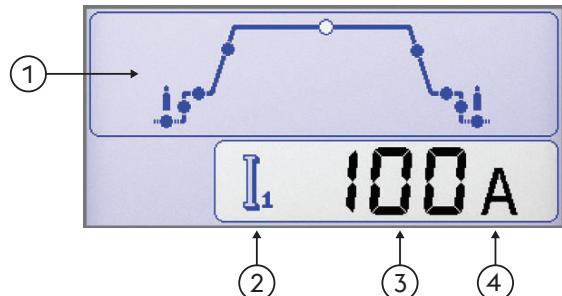

① Kaynak parametreleri

- Kodlayıcı butonuna basmak suretiyle istenen parametreyi seçin.
- Kodlayıcıyı döndürmek suretiyle seçilen parametrenin değerini ayarlayın.


② Parametre simgesi

③ Parametre değeri

④ Parametrelerin ölçü birimi

Fonksiyonlar

En önemli işlem fonksiyonlarının ve kaynak metodlarının ayarlanması olanak sağlarlar.

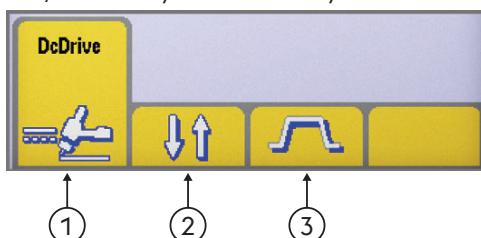

Kaynak işlemi



Kaynak metodları

Kaynak metodunun seçimine olanak sağlar

2 Aşama

2 Aşamada, düğmeye basılması gazın akışına ve vuruşlara neden olur. ark; düğme bırakıldığı zaman akım eğim iniş zamanı içinde sıfıra geri döner; ark söndürülür söndürülmez, gaz gaz-sonrası zamanı için akar.

4 Aşama

4 aşamada, düğme üzerindeki ilk basınç gazın akmasına neden olur, bir manuel ön-gazı oluşturur; düğme bırakıldığı zaman ark çakar.

Bilevel

BILEVEL kapsamında kaynakçı ile önceden ayarlanmış olan 2 farklı akım ile kaynak yapabilir. Düğmedeki ilk basınç ön-gaz zamanına, arkin çakmasına ve ilk akım ile kaynak yapılmasına yol açar. İlk bırakma akım eğim-artışı "11" e yol açar. Eğer kaynakçı düğmeye hızla basar ve onu hızla bırakırsa. "12" ye yönelik bir değişiklik vardır. Düğmeye hızla basılması ve onun hızla bırakılması "11" e geri döner ve işlem bu şekilde devam eder. Eğer düğmeye daha uzun süre basarsanız, akım için alçaltma rampası çalışmaya başla, böylece nihai akıma ulaşır. Düğmeye basılması gazın gaz-sonrası zamanı için akmeye devam etmesi esnasında arkı söndürür.



Akım titreşimi



Sabit akım



Titreşimli akım



Fast Pulse



EasyArc

4.4 Programlar ekranı




Operatör tarafından kişiselleştirilebilen 240 kaynak programının saklanması ve yönetimine olanak sağlar.

Programlar (JOB)

Ana ekran bölümüne bakınız

Programın saklanması

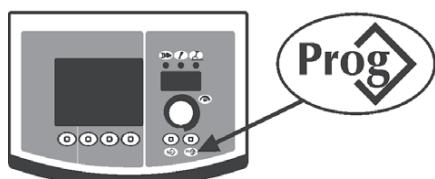

- Tuşa basarak "program saklama" ekranına girin tuşa basarak "sinerjiler" ekranına girin.




- ▶ Kodlayıcıyı döndürmek suretiyle istenen programı seçin (veya boş belleği) seçin.

---- Bellek boş

Saklanan program

- ▶ Buton e basmak suretiyle operasyonu onaylayın .
- ▶ Buton e basmak suretiyle seçilen programdaki mevcut bütün ayarları kaydedin. .

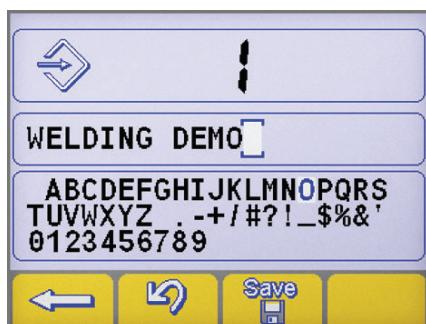

Programın bir açıklamasını sunun.


- ▶ Kodlayıcıyı döndürmek suretiyle istenen harfi seçin.
- ▶ Kodlayıcıya basmak suretiyle seçilen harfi saklayın.
- ▶ Cancel the last letter by pressing button. .
- ▶ Buton e basmak suretiyle operasyonu onaylayın .
- ▶ Buton e basmak suretiyle operasyonu onaylayın .

Önceden işgal edilen bir bellek mahallinde yeni bir programın saklanması zorunlu bir prosedür ile o bellek mahallinin iptalini gerektirir.



- ▶ Buton e basmak suretiyle operasyonu onaylayın .
- ▶ (1) numaralı düğmeye basarak seçilen programı çıkarın. .
- ▶ Saklama prosedürüni yeniden başlatın.

Programa erişim

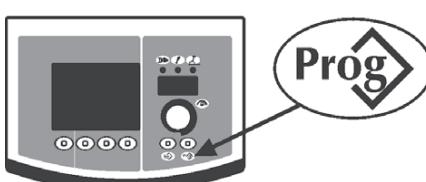


- ▶ Numaralı düğmeye basarak mevcut olan 1 erişin .
 - ▶ Kodlayıcıyı döndürmek suretiyle istenen programı seçin.
 - ▶ Numaralı düğmeye basarak istenen programı seçin. .
- Boş olanlar otomatik olarak atlanırken, sadece bir program tarafından işgal edilen bellekler mahalline erişilir.

Program iptali



- ▶ Kodlayıcıyı döndürmek suretiyle istenen programı seçin.
- ▶ (1) numaralı düğmeye basarak seçilen programı çıkarın. .
- ▶ Buton e basmak suretiyle operasyonu onaylayın .

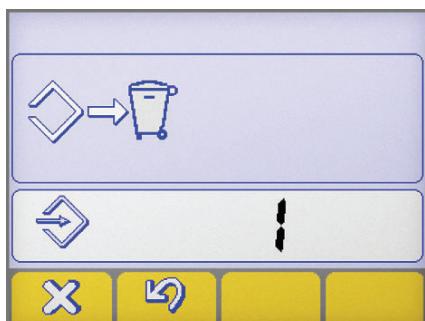

- ▶ Buton e basmak suretiyle operasyonu onaylayın .
- ▶ (1) numaralı düğmeye basarak seçilen programı çıkarın. .

5. KURULUM

5.1 Parametre kurulumu ve ayarı

TR

Kaynak sisteminin ileri ve daha doğru kontrolü için bir dizi ek parametrelerin kurulum ve ayarlanması olanak sağlar. Kurulumda mevcut olan parametreler seçilen kaynak süreci ile ilgili olarak düzenlenir ve nümerik bir koda sahiptir.

Kuruluma giriş



- ▶ Enkoder tuşuna 5 saniye basılarak gerçekleştir.
- ▶ Giriş, ekranada 0 yazısı ile onaylanacaktır.


İstenen parametrenin seçimi ve ayarlanması

- ▶ Kodlayıcıyı istenen parametre için nümerik kodu görüntülemenize kadar döndürün.
- ▶ Eğer kodlayıcı anahtar bu noktada önceden ayarlı ise, seçilen parametre seçilen değer görüntülenebilir ve ayarlanabilir.

Kurulumdan çıkış

- ▶ “Ayarlama” kısmından çıkmak için, kodlayıcıya tekrar basın.
- ▶ Kurulumdan çıkmak için, “0” parametresine (kaydet ve çıkış) gidin ve Kodlayıcı anahtara e basın.
- ▶ Buton e basmak suretiyle operasyonu onaylayın .
- ▶ Değişikliği kaydetmek ve kurulumdan çıkmak için tuşa basınız: .

5.1.1 Kurulum parametrelerinin listesi (MMA)

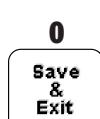

0 Kaydet ve çıkış

Değişiklikleri kaydetmenize ve kurulumdan çıkışmanıza olanak sağlar.



1

Sıfırla

Bütün parametreleri sıfırlamanıza Varsayılan değerlere ayarlamانıza olanak sağlar.



3

Hot start

MMA'daki sıcak start değerinin ayarlanması olanak sağlar.

Ark vuruşu aşamalarındaki start işlemlerini kolaylaştırın sıcak startın ayarlanması olanak sağlar.

Esas elektrot

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
0/kapalı	500%	80%

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
0/kapalı	500%	150%

CrNi elektrot

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
0/kapalı	500%	100%

Alüminyum elektrot

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
0/kapalı	500%	120%

Dökme Demir elekrot

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
0/kapali	500%	100%

7**Kaynak akımı**

Kaynak akımının ayarlanması olanağ sağlar.

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
3 A	I _{max}	100 A

8**Arc force**

MMA daki Ark gücünün ayarlanması olanağ sağlar.

Kaynakta, Kaynakçının çalışmalarını kolaylaştırın olanağ sağlar.

Elektrotun yapışması risklerini azaltmak için ark gücünün değerinin artırılması.

Esas elekrot

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
0/kapali	500%	30%

Selüloz elekrot

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
0/kapali	500%	350%

CrNi elekrot

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
0/kapali	500%	30%

Alüminyum elekrot

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
0/kapali	500%	100%

Dökme Demir elekrot

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
0/kapali	500%	70%

204**Dynamic power control (DPC)**

Arzu edilen V/I özelliğinin seçilmesine olanağ sağlar.

I=C Sabit akım

Ark yüksekliğindeki artışın veya azalmanın istenen kaynak akımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Elektrot için önerilir: Esas, Doğal Titanyum Dioksit, Asit, Çelik, Demir döküm

1:20 Azalan çıkış kontrolü

Ark yüksekliğindeki artış her volt için 1 ile 20 amper arası yüklenen değere göre kaynak akımında bir azalmaya neden olur (aynı durum bunun tersi için de geçerlidir).

Elektrot için önerilir: Selülozik, Alüminyum

P=C Sabit güç

Ark yüksekliğindeki artış kanununa göre kaynak akımında bir azalmaya neden olur (aynı durum bunun tersi için de geçerlidir). V·I=K

Elektrot için önerilir: Selülozik, Alüminyum

312**Ark ayırmaya voltajı**

Elektrik ark kapanışının zorlandığı voltaj değerini ayarlamana olanağ sağlar.

Ortaya çıkan çeşitli işletim şartlarının geliştirilmiş yönetimine olanağ sağlar.

Nokta kaynağı aşamasında, örneğin, düşük bir ayırım voltajı elektrotu parçadan uzaklaştırırken, spreyi azaltırken, parçayı yakarken ve oksitlerken arkın tekrar vuruşunu azaltır.

Eğer yüksek voltaj gerektiren elektrotlar kullanılıyorsa, kaynak işlemi esnasında ark kesintisini önlemek için yüksek bir eşik değer ayarlamamanız tavsiye edilir.



Asla güç kaynağının yüksüz voltajından daha büyük bir ark ayırım voltajı ayarlamayın.

Esas elekrot

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
0/kapali	99.9 V	57.0 V

Selüloz elekrot

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
0/kapali	99.9 V	70.0 V

TR

399**Kesim Hızı**

Kaynak hızını ayarlamamanızı sağlar.



Default cm/min: Manuel kaynak işlemindeki referans hız.

Syn: Sinerjiden değer.

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
1 cm/min	200 cm/min	15 cm/min

500**Makine ayarı**

İstenen grafik arabirimin seçilmesine olanak sağlar.

Daha yüksek ayar seviyelerine erişilmesine olanak sağlar.
kısımına bakın "Interface personalisation (Set up 500)"

Değeri	Kullanıcı arayüzü
XE	Kolay Mod
XA	Uzman Modu
XP	Profesyonel Mod

Değeri	Seçilen düzey
USER	Kullanıcı
SERV	Service
vaBW	vaBW

551**Lock/unlock**


Panel kumandalarının kilitlenmesine ve bir koruma kodunun sokulmasına olanak sağlar.

kısımına bakın "Lock/unlock (Set up 551)".

552**Zil tonu**

Zil tonunun ayarlanması olanak sağlar.

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
0/kapalı	10	10

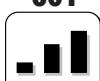601**Düzenleme adımı**

Operatör tarafından kişiselleştirilebilir bir adımla bir parametrenin düzenlenmesine olanak sağlar.

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
1	lmax	1

602**Harici parametre CH1, CH2, CH3, CH4**

Dış parametrenin yönetimine olanak sağlar 1, 2, 3, 4 (minimum değer, maksimum değer, varsayılan değer, seçilen parametre).

kısımına bakın "Harici kontroller yönetimi (Set up 602)".

705**Devre direnci kalibrasyonu**

Sistemin kalibrasyonunu sağlar.

kısımına bakın "Devre direnci kalibrasyonu (set up 705)".

751**Akım değerini okuma**

Gerçek kaynak akımı değerinin görüntülenmesine olanak sağlar.

752**Voltaj değerini okuma**

Gerçek kaynak voltajı değerinin görüntülenmesine olanak sağlar.

768**Hı ıısı girdisi ölçümü**

Kaynakta ısı girdisi ölçüm değerinin okunmasını sağlar.



851

ARC-AIR fonksiyonu

ARC-AIR fonksiyonunu etkinleştirir.

Değeri	Varsayılan değer	ARC-AIR
açık	-	AKTİF
kapalı	X	AKTİF DEĞİL

KURULUM

5.1.2 Set up parametreleri listesi(TIG)

0 Kaydet ve çıkış

Save & Exit

Değişiklikleri kaydetmenize ve kurulumdan çıkışınıza olanak sağlar.

1 Sıfırla

Bütün parametreleri sıfırlamanıza Varsayılan değerlere ayarlamانıza olanak sağlar.

Res

2 Gaz Öncesi

Gaz akışının arkın kıvılcım saçması öncesi gaz akışına göre kurmanıza ve ayarlamانıza olanak sağlar.
Hamlaça gaz doldurulmasına ve çevrenin kaynak için hazırlanmasına olanak sağlar.

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
0/kapalı	99.9 s	0.1 s

3 Başlangıç akımı

A

Allows regulation of the weld starting current.

Allows a hotter or cooler welding pool to be obtained immediately after the arc striking.

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer	Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
1%	500%	50%	3 A	Imax	-

5 Başlangıç akım zamanı

Allows setting of the time for which the initial current is maintained.

t

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
0/kapalı	99.9 s	0/kapalı

6 Yukarı eğim

İlk akım ile kaynak akımı arasında tedrici bir geçiş ayarlamانıza olanak sağlar. Parametre saniyeler içinde ayarlanır.

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
0/kapalı	99.9 s	0/kapalı

7 Kaynak akımı

Kaynak akımının ayarlanmasıına olanak sağlar.

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
3 A	Imax	100 A

8 İki Seviyeli (bilevel) akım

İki seviyeli kaynak kipindeki ikinci akımın ayarlanmasıına olanak sağlar.

Hamlaça düğmesinin ilk sürecinde, ön-gaz başlar, ark çakar ve kaynak yaparken ilk akım kullanılacaktır.

Onun ilk devreye sokulmasında, kaynak akımı "II" nin yükselme rampası olur.

Eğer kaynakçı şimdi düğmeye hızlı bir şekilde basar ve bırakırsa, "12" kullanılabilir.

Ona tekrar hızlı bir şekilde basıp bırakmak suretiyle, "II" tekrar kullanılır ve bu şekilde devam eder.

Eğer düğmeye daha uzun süre basarsanız, akımı için alçaltma rampası çalışmaya başla, böylece nihai akıma ulaşır.

Düğmenin tekrar bırakılması ile, ark kaybolur ve gaz, gaz öncesi aşama için akar.

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer	Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
3 A	Imax	-	1%	500%	50%

10**Baz akım**

Darbeli ve hızlı darbeli kipte baz akımının ayarlanması olanak sağlar.

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer	Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
3 A	Isald	-	1%	100%	50%

12**Titreşimli frekans**

Darbe frekansının düzenlenmesine olanak sağlar.

İnce malzemelerin kaynaklanması elde edilecek daha iyi sonuçlara ve kaynak kordonunun daha iyi estetik kalitesine olanak sağlar.

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
0.1 Hz	25 Hz	5 Hz

13**Titreşimli görev devresi**

Darbe kaynağındaki döngü görevinin düzenlenmesine olanak sağlar.

Daha kısa veya daha uzun bir zamanı korumak için zirve akımına olanak sağlar.

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
1 %	99 %	50 %

14**Hızlı darbe frekansı**

Darbe frekansının düzenlenmesine olanak sağlar.

Elde edilecek elektrik arkının odaklanma eylemine ve daha iyi dengesine olanak sağlar.

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
0.02 KHz	2.5 KHz	0.25 KHz

15**Pulsed slopes**

Darbe operasyonu esnasında bir eğim zamanının ayarlanması olanak sağlar.

Zirve akım ile esas akım arasında elde edilecek daha fazla veya az yumuşak kaynak arkına sahip olan düzgün bir adıma olanak sağlar.

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
0/kapalı	100 %	0/kapalı

16**Aşağı eğim**

Kaynak akımı ile nihai akım arasında tedrici bir geçiş ayarlamانıza olanak sağlar.

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
0/kapalı	99.9 s	0/kapalı

17**Nihai akım**

Nihai akımın ayarlanması olanak sağlar.

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer	Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
3 A	I _{max}	10 A	1 %	500 %	-

19**Nihai akım zamanı**

Nihai akımın korunduğu zamanın ayarlanması mümkün kılar.

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
0/kapalı	99.9 s	0/kapalı

20**Önceki gaz**

Kaynak işlemi sonundaki gaz akışının ayarlanması olanak sağlar.

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
0.0 s	99.9 s	syn

203**Tig start (HF)**

Ark vuruşu hallerinin seçimine olanak sağlar.



Değeri	Varsayılan değer	Geri arama işlevi
açık	X	HF START
kapalı	-	LIFT START

204**Punta kaynağı**

Size "punta kaynağı" işlemi yapabilme ve kaynak zamanının tespit edebilme olanağı sağlar.

Kaynak sürecinin zamanlanmasıne olanak sağlar.



Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
0/kapalı	99.9 s	0/kapalı

205**Restart**

Yeniden başlatma fonksiyonun çalıştırılmasına olanak sağlar.

Kaynak döngüsünün iniş eğimi veya yeniden başlatılması esnasında arkın derhal söndürülmesine olanak sağlar.



Değeri	Varsayılan değer	Geri arama işlevi
0/kapalı	-	kapalı
1/on	X	açık
2/of1	-	kapalı

206**Easy joining**

Darbeli akımdaki arkın çakmasına olanak ve önceden ayarlı kaynak şartlarının otomatik olarak yeniden eski haline sokulmasından önceki fonksiyonun zamanlanmasıne olanak sağlar.

Parçaların punto kaynağı işlemleri esnasında daha büyük hız ve doğruluğa olanak sağlar.



Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
0.1 s	25.0 s	0/kapalı

399**Kesim Hızı**

Kaynak hızınızı ayarlamamanızı sağlar.



Default cm/min: Manuel kaynak işlemindeki referans hız.

Syn: Sinerjiden değer.

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
1 cm/min	200 cm/min	10 cm/min

500**Makine ayarı**

İstenen grafik arabirimin seçilmesine olanak sağlar.



Daha yüksek ayar seviyelerine erişilmesine olanak sağlar.

kısımına bakın "Interface personalisation (Set up 500)"

Değeri	Kullanıcı arayüzü
XE	Kolay Mod
XA	Uzman Modu
XP	Profesyonel Mod

Değeri	Seçilen düzey
USER	Kullanıcı
SERV	Service
vaBW	vaBW

551**Lock/unlock**

Panel kumandalarının kilitlenmesine ve bir koruma kodunun sokulmasına olanak sağlar.



kısımına bakın "Lock/unlock (Set up 551)".

552**Zil tonu**

Zil tonunun ayarlanmasıne olanak sağlar.




Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
0/kapalı	10	10

TR

601**Düzenleme adımı**

Operatör tarafından kişiselleştirilebilen bir adımla bir parametrenin düzenlenmesine olanak sağlar.

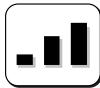

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
1	Imax	1

602**Harici parametre CH1, CH2, CH3, CH4**

Dış parametrenin yönetimine olanak sağlar 1, 2, 3, 4 (minimum değer, maksimum değer, varsayılan değer, seçilen parametre).

kısımına bakın "Harici kontroller yönetimi (Set up 602)".

**606****U/D torch**

Dış parametrenin yönetimine olanak sağlar (U/D).



Değeri	Varsayılan değer	Geri arama işlevi
0/kapalı	-	kapalı
1/I1	X	Akım
	-	Programa erişim

705**Devre direnci kalibrasyonu**

Sistemin kalibrasyonunu sağlar.

kısımına bakın "Devre direnci kalibrasyonu (set up 705)".

**751****Akım değerini okuma**

Gerçek kaynak akımı değerinin görüntülenmesine olanak sağlar.

**752****Voltaj değerini okuma**

Gerçek kaynak voltajı değerinin görüntülenmesine olanak sağlar.

**755****Gaz akışının okunması (WFR)**

Görüntülenecek gerçek gaz akışına olanak sağlar.

**757****Tel hızı**

Motor enkoderi 1 değerini görüntülemenize olanak verir.

**760****Akım değerini okuma (motor 1)**

Gerçek akımı değerinin görüntülenmesine olanak sağlar (motor 1).

**768****Hı ıslı girdisi ölçümü**

Kaynakta ısı girdisi ölçüm değerinin okunmasını sağlar.

**801****Koruyucu limitler**

Uyarı limitlerinin ve koruyucu limitlerin ayarlanmasıına olanak sağlar.

Esas ölçülebilir parametreler için uyarı limitlerini ve koruyucu limitleri ayarlamak suretiyle kaynak sürecinin kontrol edilmesine olanak sağlar.



Ceşitli kaynal aşamalarının doğru kontrolüne olanak sağlar.

kısımına bakın "Koruyucu limitler (Set up 801)".

851

ARC-AIR fonksiyonu

ARC-AIR fonksiyonunu etkinleştirir.



Değeri	Varsayılan değer	ARC-AIR
açık	-	AKTİF
kapalı	X	AKTİF DEĞİL

5.1.3 Set up parametreleri listesi (MIG/MAG)**32 İkincil voltaj (Bilevel MIG)**

İkincil darbe seviyesi voltajının düzenlenmesine olanak sağlar.

Çeşitlidarbe aşamaları esnasında daha fazla ark dengesi elde etmeyi mümkün kılar.



Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
-5.0	+5.0	0/syn

33 İkincil endüktans (Bilevel MIG)

İkincil darbe seviyesi endüktans düzenlenmesine olanak sağlar.

Kaynakçının hareketlerini ve doğal kaynağın değişimini dengelemek için daha hızlı veya daha yavaş bir ark elde edilmesini mümkün kılar.

Düşük endüktans = reaktif ark (daha fazla serpinti).

Yüksek endüktans = daha az reaktif ark (daha az serpinti).

Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
-30	+30	0/syn

399

Kesim Hızı

Kaynak hızını ayarlamınızı sağlar.

Default cm/min: Manuel kaynak işlemindeki referans hız.

Syn: Sinerjiden değer.



Minimum olarak	Maksimum	Varsayılan değer
syn min	syn max	35 cm/min

705

Devre direnci kalibrasyonu

Sistemin kalibrasyonunu sağlar.

kısımına bakın "Devre direnci kalibrasyonu (set up 705)".



768

Hı ıısı girdisi ölçümü

Kaynaktaki ısı girdisi ölçüm değerinin okunmasını sağlar.



EN 1011-1

5.2 Parametrelerin özel kullanım prosedürleri**5.2.1 7 bölümlük görüntü kişiselleştirilmesi**

7 segmentli ekranda bir parametrenin değerini sürekli olarak görüntülemesini sağlar.

Setup XP User

3	
φ 5.0 m/min	
35.1	Save & Exit

- ▶ Kodlayıcı anahtara en azından 5 saniye basmak suretiyle kurguyu girin.
- ▶ Kodlayıcıyı çevirerek gereken parametreyi seçiniz.
- ▶ Buton e basmak suretiyle 7 bölümlük görüntüde seçilen parametreyi saklayın .
-
- ▶ Buton e basmak suretiyle mevcut ekranı kaydedin ve çıkışın .

5.2.2 Interface personalisation (Set up 500)


Parametrelerin ana menüden özelleştirilmesine olanak verir.

500 Makine ayarı


İstenen grafik arabirimin seçilmesine olnak sağlar.

Değeri	Kullanıcı arayüzü
XE	Kolay Mod
XA	Uzman Modu
XP	Profesyonel Mod


XE MODU

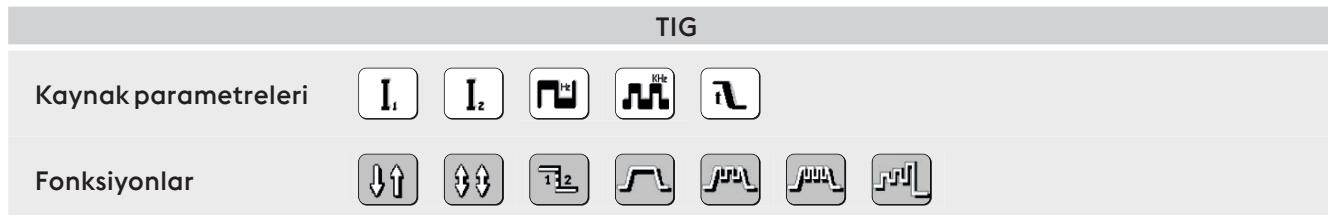

XA MODU

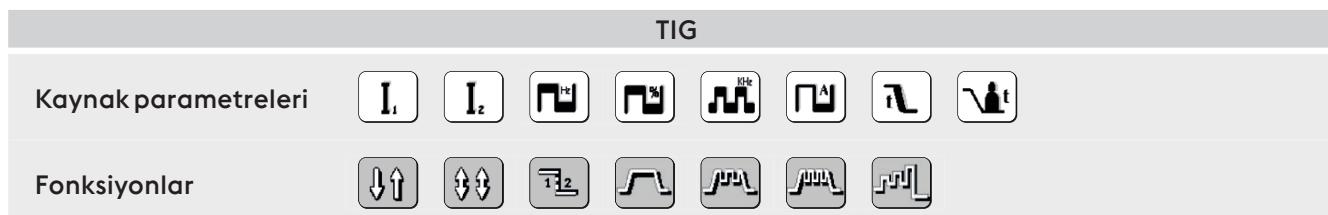

XP MODU

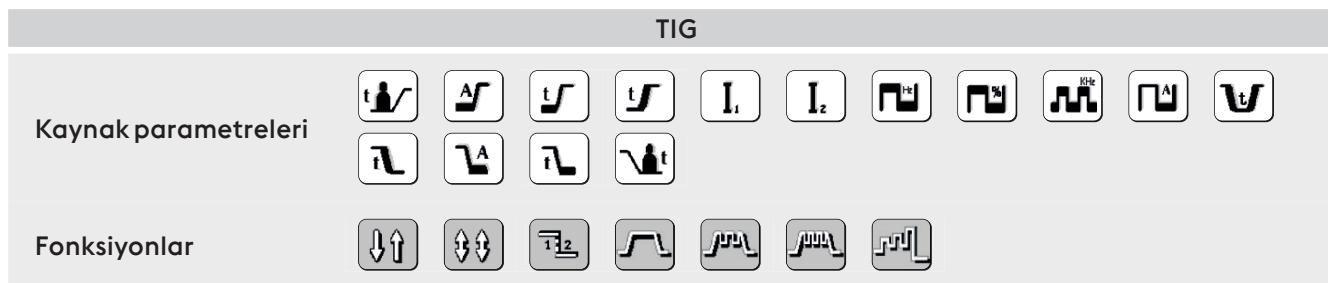

5.2.3 Lock/unlock (Set up 551)

Panel kumandalarının kilitlenmesine ve bir koruma kodunun sokulmasına olanak sağlar.

Setup XP User

551	Off

Parametre seçimi

- ▶ Kodlayıcı anahtara en azından 5 saniye basmak suretiyle kurguyu girin.
- ▶ İstenen parametreyi seçin (551).
- ▶ Kodlayıcı butona basmak suretiyle seçilen parametrenin düzenlemesini etkinleştirin.

Setup XP User

551	33


Şifre ayarı

- ▶ Kodlayıcıyı döndürmek suretiyle nümerik bir kod (şifre) girin.
- ▶ Enkoder tuşuna basarak işlemi onaylayın.
- ▶ Buton e basmak suretiyle operasyonu onaylayın .
- ▶ Değişikliği kaydetmek için düğmeye basın: .

Panel fonksiyonları



Kilitlenen bir kontrol panelde herhangi bir işlemin yapılması özel bir ekranın görülmemesine neden olur.

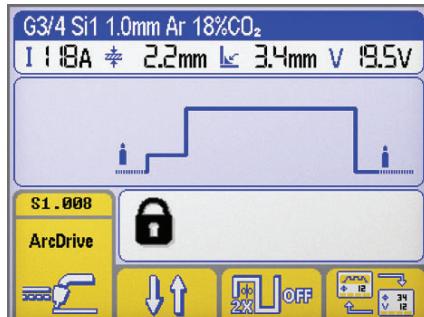

Panel fonksiyonları

- ▶ Kodlayıcıyı döndürmek ve doğrusifreyi girmek suretiyle panele fonksiyonelliklerine geçici olarak (5 dakika) ulaşın.
- ▶ Enkoder tuşuna basarak işlemi onaylayın.
- ▶ Kurguya girmek suretiyle kontrol panelini tam olarak açın yukarıda verilen talimatları izleyin) ve parametre 551 yi tekrar "off (kapalı)" konuma alın.
- ▶ Enkoder tuşuna basarak işlemi onaylayın.
- ▶ Değişikliği kaydetmek için düğmeye basın: .

5.2.4 Harici kontroller yönetimi (Set up 602)

Dış parametrenin yönetimine olanak sağlar 2 (minimum değer, maksimum değer, varsayılan değer, seçilen parametre).




Parametre seçimi

- ▶ Kodlayıcı anahtara en azından 5 saniye basmak suretiyle kurguyu girin.
- ▶ İstenen parametreyi seçin (602).
- ▶ Kodlayıcı butona basmak suretiyle "Harici kontroller yönetimi" ekranına girin.


5.2.5 Devre direnci kalibrasyonu (set up 705)

Jeneratörü mevcut kaynak devresinin rezistansına göre kalibre etmesini sağlar.

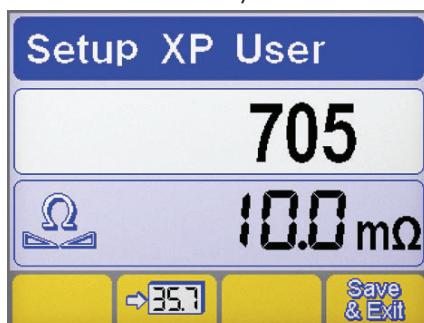

Parametre seçimi

- ▶ Kodlayıcı anahtara en azından 5 saniye basmak suretiyle kurguyu girin.
- ▶ İstenen parametreyi seçin (705).
- ▶ Kodlayıcı butona basmak suretiyle seçilen parametrenin düzenlemesini etkinleştirin.
- ▶ Jeneratörü kaynak devresine bağlayın (tezgah veya iş parçası).
- ▶ Açıktı kalan torcun nozul tutucu ucunu yerleştirmek için kapağı çıkarın. (MIG/MAG)

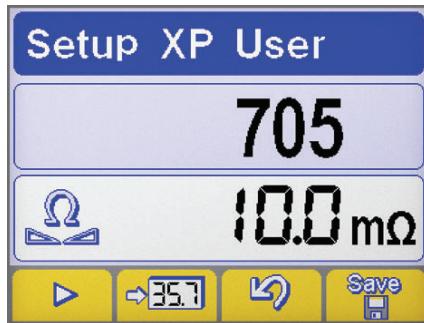

Kalibrasyonu

- ▶ Kılavuz telin ucunu iş parçası ile elektrik teması sağlayacak şekilde yerleştiriniz. (MIG/MAG)
- ▶ Prosedürü başlatmak için  düğmesine basın.
- ▶ En az bir saniye temas halinde tutun.
- ▶ Ekranda gösterilen değer kalibrasyondan sonra güncellenecektir.
- ▶ Buton e basmak suretiyle operasyonu onaylayın .
- ▶ Buton e basmak suretiyle operasyonu onaylayın .
- ▶ Değişikliği kaydetmek ve kurulumdan çıkmak için tuşa basınız: .


5.2.6 Koruyucu limitler (Set up 801)

Uyarı limitlerinin ve koruyucu limitlerin ayarlanması olanak sağlar.

Eşas ölçülebilir parametreler için uyarı limitlerini ve koruyucu limitleri ayarlamak suretiyle kaynak sürecinin kontrol edilmesine olanak sağlar.


Çeşitli kaynal aşamalarının doğru kontrolüne olanak sağlar.

Dikkat sınırları		Koruyucu limitler	
	Kaynak akımı		Kaynak voltajı
	Gaz akışının okunması		Robot hareket hızı
	Akım değerini okuma (motor 1)		Akım değerini okuma (motor 2)
	Soğutucu akışı okuma		Tel hızı
	Soğutma suyu sıcaklığı okuma		

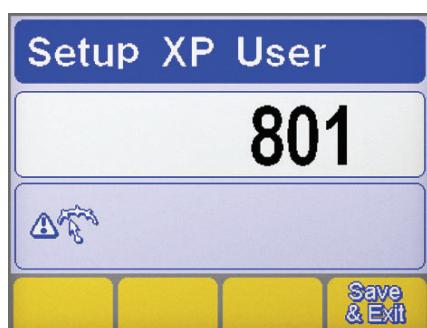

Parametre seçimi

- Kodlayıcı anahtara en azından 5 saniye basmak suretiyle kurguya girin.
- İstenen parametreyi seçin (801).
- Kodlayıcı butona basmak suretiyle "Koruyucu limitler" ekranını girin.

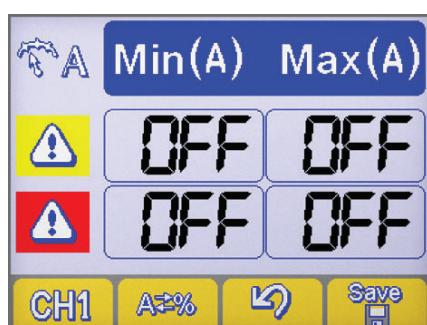


Parametre seçimi

- Düğmesine basarak gereken parametreyi seçiniz .
- Buton e namsak suretiyle koruyucu limitleri ayarlama metodunu seçin .

Makine ayarı

Mutlak değer Yüzde değeri

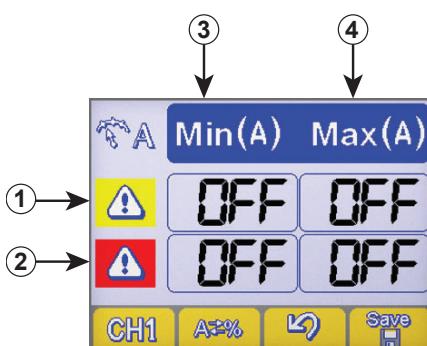

Koruma sınırları ayarı

- ① → Uyarı limitleri satırı
- ② → Alarm limitleri satırı
- ③ → Minimum seviyeler kolonu
- ④ → Maksimum seviyeler kolonu

- Kodlayıcı anahtara basmak suretiyle istenen kutuyu seçin (seçilen kutu ters kontrast ile görüntülenir).
- Kodlayıcıyı döndürmek suretiyle seçilen limitin seviyesini ayarlayın.
- Değişikliği kaydetmek için düğmeye basın: .



-  Uyarı limitlerinin birine geçit vermek kontrol panelinde görsel bir sinyalin görülmemesine neden olur.
-  Uyarı limitlerinin birine geçit vermek kontrol panelinde görsel bir sinyalin görülmemesine ve kaynak çalışmalarının derhal bloke edilmesine neden olur.
-  Arkın çakılması ve söndürülmesi esnasındaki hata sinyallerini engellemek için kaynak filtrelerini başlatmayı ve sonlandırmayı ayarlamak mümkündür ("Kurgu" kısmına - 802-803-804 numaralı parametrelere bakın).

6. BAKIM



Rutin bakım sistemi üzerinde imalatçının direktiflerine göre yürütülmeli dir. Ekipman çalışırken bütün erişim ve işletim kapıları ve kapakları kapalı ve sabit olmalıdır. Sistemlerde hiçbir şekilde değişiklik yapılmamalıdır. Metal tozun havalandırma yüzgeçleri yakınında veya onlar üzerinde birikmesini önleyin.



Her türlü bakım faaliyet sadece kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Sistemdeki herhangi bir parçanın yetkili personel dışında personel tarafından yapılması ürünün garantisinin geçersiz ve hükümsüz olmasına neden olacaktır. Sistemdeki herhangi bir parçanın tamiri veya değiştirilmesi sadece kalifiye mühendisler tarafından yürütülmelidir.




Her işlemden önce güç beslemesini çıkarın!

6.1 Güç kaynağı üzerinde aşağıdaki periyodik kontrolleri yapın

6.1.1 Aggregat



Güç kaynağını düşük basınçlı sıkıştırılmış hava ve yumuşak killi fırçalar vasıtasi ile temizleyin. Elektrik bağlantılarını ve bütün bağlantı kablolarını kontrol edin.

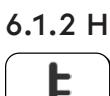

Ünite nin sıcaklık derecesini kontrol edin ve onların aşırı derecede ısınmadığından emin olun.



Daime güvenlik standartları ile uyumlu eldivenler kullanın.



Uygun somun anahtarları ve aletler kullanın.

6.2 Ansva



Sözü edilen bakımın yapılmaması bütün garantileri geçersiz kılacak ve imalatçıyı yükümlülükten muaf tutacaktır. İmalatçı aşağıdaki talimatlara uyulmaması halinde her türlü sorumluluğu reddeder. Her türlü şüphe ve/veya problem için size en yakın servis merkeziniz ile temas etmek konusunda tereddüt etmeyin.

7. ALARM KODLARI



ALARM

Bir alarma müdahale edilmesi veya kritik koruma sınırlarının aşılması, kontrol panelinde görsel bir sinyale ve kaynak işlemlerinin hemen durmasına neden olur.



DİKKAT

Bir alarma müdahale edilmesi veya kritik koruma sınırlarının aşılması, kontrol panelinde görsel bir sinyale ve kaynak işlemlerinin hemen durmasına neden olur.

Sistemle ilgili bütün alarm ve koruma sınırları aşağıda listelenmiştir.

E01	Aşırı sıcaklık		E02	Aşırı sıcaklık	
E03	Aşırı sıcaklık		E07	Tel besleme motoru güç sistemi arızası	
E08	Moteur bloqué		E10	Güç modülünün aşırı akımı (Inverter)	
E11	Sistem yapılandırma hatası		E12	İletişim hatası (WF - DSP)	
E13	İletişim hatası		E14	Program geçersiz	
E15	Program geçersiz		E16	İletişim hatası (RI) (Otomasyon ve robotbilim)	
E17	İletişim hatası (μP-DSP)		E18	Program geçersiz	
E19	Sistem yapılandırma hatası		E20	Bellek bozuluyor	
E21	Veri kaybı		E22	İletişim hatası (DSP)	
E29	Tutarsız ölçüler		E30	İletişim hatası (H.F.)	
E32	Veri kaybı		E38	Gerilim altında	
E39	Sistem güç kaynağı arızası		E40	Sistem güç kaynağı arızası	
E43	Soğutma sıvısı eksikliği		E48	Tel eksikliği (Otomasyon ve robotbilim)	
E49	Acil durum anahtarı (Otomasyon ve robotbilim)		E50	Yapıtırlmış tel (Otomasyon ve robotbilim)	

E51	Desteklenmeyen ayarlar (Otomasyon ve robotbilim)		E52	Çarpma önleyici (Otomasyon ve robotbilim)	
E53	Dış akış şalteri hatası (Otomasyon ve robotbilim)		E54	Akım düzeyi aşılmış (Alt sınır)	
E55	Akım düzeyi aşılmış (Üst sınır)		E56	Gerilim düzeyi aşılmış (Alt sınır)	
E57	Gerilim düzeyi aşılmış (Üst sınır)		E60	Aşılmış hız sınırı (Alt sınır)	
E61	Aşılmış hız sınırı (Üst sınır)		E62	Akım düzeyi aşılmış (Alt sınır)	
E63	Akım düzeyi aşılmış (Üst sınır)		E64	Gerilim düzeyi aşılmış (Alt sınır)	
E65	Gerilim düzeyi aşılmış (Üst sınır)		E68	Aşılmış hız sınırı (Alt sınır)	
E69	Aşılmış hız sınırı (Üst sınır)		E70	Ayarlanan koruma sınırları uyumlu değil	
E71	Soğutma sıvısı aşırı sıcaklığı				

8. TEŞHİSLER VE ÇÖZÜMLER

Sistem çalışmıyor (yeşil LED kapalı)

Sebep

- » Prizde şebeke voltajı yok.
- » Kusurlu Fiş veya besleme kablosu.
- » Hat sigortası atık.
- » Kusurlu start anahtarı.
- » Kusurlu elektronik.

Çözüm

- » Elektrik sistemini ihtiyaça göre kontrol edin ve tamir edin.
- » Kalifiye personel kullanın.
- » Kusurlu parçayı değiştirin.
- » Sistemi tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun.
- » Kusurlu parçayı değiştirin.
- » Kusurlu parçayı değiştirin.
- » Sistemi tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun.
- » Sistemi tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun.

Hiçbir güç verimi yok (Sistem kaynak yapmıyor)

Sebep

- » Kusurlu hamlaç düğmesi.
- » Sistem aşırı ısınmış (termal alarm - sarı LED yanıyor).
- » Yanlış toprak bağlantısı.
- » Şebeke voltajı menzil dışında (Sarı LED yanık).
- » Kusurlu elektronik.

Çözüm

- » Kusurlu parçayı değiştirin.
- » Sistemi tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun.
- » Sistemi kapatmadan onun soğumasını bekleyin.
- » Sistemi doğru bir şekilde topraklayın.
- » "Hizmete Verme" paragrafını okuyun ".
- » Şebeke voltajını güç kaynağı menzili aralığına alın.
- » Sistemi doğru bir şekilde topraklayın.
- » "Bağlantılar" paragrafını okuyun ".
- » Sistemi tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun.

TR

Yanlış güç beslemesi**Sebep**

- » Kaynak sürecinde yanlış seçim veya kusurlu selektör.
- » Sistem parametreleri veya fonksiyonları yanlış bir şekilde ayarlı.
- » Kaynak akımının ayarı için kusurlu potansiyometre/kodlayıcı.
- » Şebeke voltajı menzil dışı.
- » Bir faz eksik.
- » Kusurlu elektronik.

Çözüm

- » Kaynak sürecini doğru bir şekilde seçin.
- » Kusurlu parçayı değiştirin.
- » Sistemi tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun.
- » Sistemi ve kaynak parametrelerini yeniden ayarlayın.
- » Kusurlu parçayı değiştirin.
- » Sistemi tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun.
- » Sistemi doğru bir şekilde topraklayın.
- » “Bağlantılar” paragrafını okuyun “.
- » Sistemi doğru bir şekilde topraklayın.
- » “Bağlantılar” paragrafını okuyun “.
- » Sistemi tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun.

TR

Ark dengesizliği**Sebep**

- » Yetersiz gaz koruması.
- » Kaynak gazında nemlilik.
- » Yanlış kaynak parametreleri.

Çözüm

- » Gaz akışını ayarlayın.
- » Yayınımcının ve hamlaçın gaz nozülünün iyi durumda olduğunu kontrol edin.
- » Daima kaliteli malzemeler ve ürünler kullanın.
- » Gaz besleme sisteminin daima mükemmel durumda olduğundan emin olun.
- » Kaynak sistemini dikkatlice kontrol edin.
- » Sistemi tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun.

Çok fazla püskürme**Sebep**

- » Yanlış ark uzunluğu.
- » Yanlış kaynak parametreleri.
- » Yetersiz gaz koruması.
- » Yanlış ark dinamikleri.
- » Yanlış kaynak kipi.

Çözüm

- » Elektrot ile parça arasındaki mesafeyi azaltın.
- » Kaynak voltajını azaltın.
- » Kaynak voltajını azaltın.
- » Gaz akışını ayarlayın.
- » Yayınımcının ve hamlaçın gaz nozülünün iyi durumda olduğunu kontrol edin.
- » Devre endükleysi değerini yükseltin.
- » Daha büyük bir endükleysi priz kullanın.
- » Hamlaç açısını azaltın.

Yetersiz delme**Sebep**

- » Yanlış kaynak kipi.
- » Yanlış kaynak parametreleri.
- » Yanlış elektrot.
- » Uçların yanlış hazırlanması.
- » Yanlış toprak bağlantısı.
- » Kaynak yapılacak parçalar çok büyük.

Çözüm

- » Kaynak yaparken besleme hızını azaltın.
- » Kaynak akımını artırın.
- » Daha küçük çaplı elektrot kullanın.
- » Kalafat demiri açığını artırın.
- » Sistemi doğru bir şekilde topraklayın.
- » “Hizmete Verme” paragrafını okuyun “.
- » Kaynak akımını artırın.

Atık karışmaları**Sebep**

- » Eksik atık çıkarılması.
- » Elektrot çapı çok büyük.
- » Uçların yanlış hazırlanması.
- » Yanlış kaynak kipi.

Çözüm

- » Kaynak önce parçaları doğru bir şekilde temizleyin.
- » Daha küçük çaplı elektrot kullanın.
- » Kalafat demiri açığını artırın.
- » Elektrot ile parça arasındaki mesafeyi azaltın.
- » Bütün kaynak aşamaları esnasında düzenli olarak besleyin.

Tungsten karışmaları

Sebep

- » Yanlış kaynak parametreleri.
- » Yanlış elektrot.
- » Yanlış kaynak kipi.

Çözüm

- » Kaynak voltajını azaltın.
- » Daha büyük çaplı elektrot kullanın.
- » Daima kaliteli malzemeler ve ürünler kullanın.
- » Elektrotu dikkatlice bileyin.
- » Elektrot ile kaynak havuzu arasındaki temastan kaçının.

Üfleme delikleri

Sebep

- » Yetersiz gaz koruması.

Çözüm

- » Gaz akışını ayarlayın.
- » Yayınımcının ve hamlacın gaz nozülünün iyi durumda olduğunu kontrol edin.

Yapışma

Sebep

- » Yanlış ark uzunluğu.
- » Yanlış kaynak parametreleri.
- » Yanlış kaynak kipi.
- » Kaynak yapılacak parçalar çok büyük.
- » Yanlış ark dinamikleri.

Çözüm

- » Elektrot ile parça arasındaki mesafeyi artırın.
- » Kaynak voltajını artırın.
- » Kaynak akımını artırın.
- » Kaynak voltajını artırın.
- » Hamlaç açısını artırın.
- » Kaynak akımını artırın.
- » Devre endükleysiçi değerini yükseltin.
- » Daha büyük bir endükleysiçi priz kullanın.

Marjinal girintiler

Sebep

- » Yanlış kaynak parametreleri.
- » Yanlış ark uzunluğu.
- » Yanlış kaynak kipi.
- » Yetersiz gaz koruması.

Çözüm

- » Kaynak voltajını azaltın.
- » Elektrot ile parça arasındaki mesafeyi azaltın.
- » Kaynak voltajını azaltın.
- » Doldururken yan salınım hızını azaltın.
- » Kaynak yaparken besleme hızını azaltın.
- » Kaynak yapılacak malzemelere uygun gazlar kullanın.

Oksitlenmeler

Sebep

- » Yetersiz gaz koruması.

Çözüm

- » Gaz akışını ayarlayın.
- » Yayınımcının ve hamlacın gaz nozülünün iyi durumda olduğunu kontrol edin.

Gözeneklilik

Sebep

- » Kaynatılacak parçalarda yağ, vernik, pas veya kir.
- » Kaynak malzemesinde yağ, vernik, pas veya kir.
- » Metal malzemede nemlilik.
- » Yanlış ark uzunluğu.
- » Kaynak gazında nemlilik.
- » Yetersiz gaz koruması.

Çözüm

- » Kaynak önce parçaları doğru bir şekilde temizleyin.
- » Daima kaliteli malzemeler ve ürünler kullanın.
- » Kaynak malzemesini daima mükemmel şartlarda tutun.
- » Daima kaliteli malzemeler ve ürünler kullanın.
- » Kaynak malzemesini daima mükemmel şartlarda tutun.
- » Elektrot ile parça arasındaki mesafeyi azaltın.
- » Kaynak voltajını azaltın.
- » Daima kaliteli malzemeler ve ürünler kullanın.
- » Gaz besleme sisteminin daima mükemmel durumda olduğundan emin olun.
- » Gaz akışını ayarlayın.
- » Yayınımcının ve hamlacın gaz nozülünün iyi durumda olduğunu kontrol edin.

TR

- » Kaynak havuzu çok çabuk katılıyor.
- » Kaynak yaparken besleme hızını azaltın.
- » Kaynatılacak parçaları önceden ısıtin.
- » Kaynak akımını artırın.

Sıcak çatlaklar

Sebep

- » Yanlış kaynak parametreleri.
- » Kaynatılacak parçalarda yağı, vernik, pas veya kir.
- » Kaynak malzemesinde yağı, vernik, pas veya kir.
- » Yanlış kaynak kipi.
- » Kaynatılacak parçalar farklı niteliklere sahip.

Çözüm

- » Kaynak voltajını azaltın.
- » Kaynak önce parçaları doğru bir şekilde temizleyin.
- » Daima kaliteli malzemeler ve ürünler kullanın.
- » Kaynak malzemesini daime mükemmel şartlarda tutun.
- » Kaynatılacak bağlantı türü için doğru sıralı işlemleri yürütün.
- » Kaynaktan önce yağ kaplama işlemi yapın.

Soğuk çatlaklar

Sebep

- » Metal malzemedede nemlilik.
- » Kaynatılacak bağlantının özel geometrisi.

Çözüm

- » Daima kaliteli malzemeler ve ürünler kullanın.
- » Kaynak malzemesini daime mükemmel şartlarda tutun.
- » Kaynatılacak parçaları önceden ısıtin.
- » Isıtma sonrası işlem yapın.
- » Kaynatılacak bağlantı türü için doğru sıralı işlemleri yürütün.

TR


9. KAYNAK TEORİSİ

9.1 TIG kaynağı (sürekli ark)

Açıklama


TIG (Tungsten Inert Gas) kaynağı işlemi tüketilebilir olmayan bir elektrot (yaklaşık 3370°C derecelik bir erime sıcaklığına sahip saf veya alaşım tungsten) ile çalışılan parça arasındaki bir elektrik arkının varlığına dayalıdır; atılı bir gaz (argon) atmosferi kaynak havuzunu korur. Tungstenin bağlantıdaki tehlikeli karışımıları önlemek için, elektrot hiçbir zaman çalışılan parça ile temas etmemelidir; bu nedenle kivircım H.F. güç kaynağı vasıtası ile başlatılır, böylece elektrik arkının uzaktan çakıştı güvence altına alınır. Azaltılan tungsten karışımı ile bir başka başlatma türü de mümkündür: yüksek frekans gerektirmeyen kaldırma startı, ama sadece elektrot ile çalışılan parça arasında düşük akımdaki bir başlangıç kısa devresi; elektrot kaldırıldığı zaman, ark başlatılacak ve akım ayarlanan kaynak değerine ulaşınca kadar yükselecektir. Kaynak kordonunun ucunun kalitesini artırmak için akımın düşüşünü dikkatlice kontrol etmek önemlidir ve ark parlamasından birkaç saniye sonra gazın kaynak havuzuna akmaya devam etmesi gereklidir. Birçok işletim şartları altında, önceden ayarlı iki kaynak akımını kullanılabilmek birinden ötekine (BILEVEL) kolayca hareket edebilmek için faydalıdır.

Kaynak polaritesi

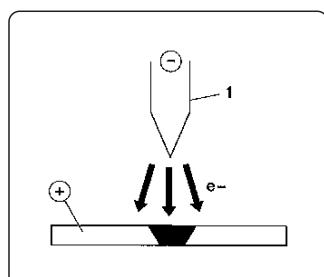


D.C.S.P. (Direkt Düz Akım Polaritesi)

Bu en çok kullanılan polaritedir ve elektrotun sınırlı aşınmasını güvence altına alır (1), çünkü ısının %70 i anot üzerinde yoğunlaşır (parça). Yüksek ilerleme hızları ve düşük ısı tedariki ile dar ve derin kaynak havuzları elde edilir.

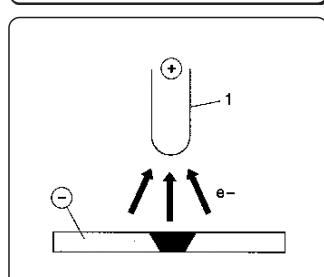

D.C.R.P. (Direkt Ters Akım Polaritesi)

Ters polarite erimez bir oksit katmanı ile kaplı metallere kıyasla daha yüksek erime sıcaklığına sahip alaşımlara kaynak yapmak için kullanılır. Elektrotun aşırı aşınmasına neden olduğu için yüksek akımlar kullanılamaz.

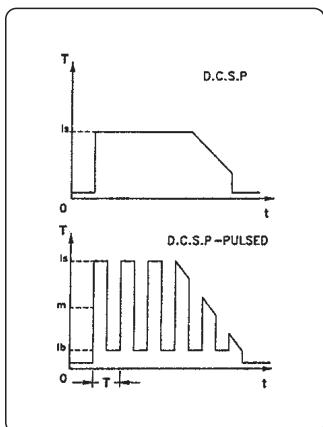

D.C.S.P. Darbeli (Darbeli Direkt Düz Akım Polaritesi)

Darbeli doğru akımın kullanılması özel işletim şartlarında kaynak banyosunun daha iyi kontrol edilmesine olanak sağlar.

Kaynak banyosu baz akım (I_b) arkı ateşlenmiş durumda tutarken zirve darbeler (I_p) ile oluşturulur. Bu metot daha ince levhaların daha az deformasyon, daha iyi form faktörü ve sonuç olarak daha düşük bir sıcak çatlağın tehlikesi ve gaz delmesi ile kaynatılmasına yardım eder.

Frekansın (MF) artırılması ile ark incelir, ince levhalarda daha yoğun, daha sağlam ve kaliteli kaynak daha da artırılır.

Çelik TIG kaynağı

TIG prosedürü borularındaki ilk uygulamalarda hem karbon ve hem de alaşım çeliği kaynağı ve görünüşün önemli olduğu yerdeki kaynak için çok etkilidir. Doğrudan polarite gereklidir (D.C.S.R.).

Kenarların hazırlanması


Kenarların doğru bir biçimde temizlenmesi ve hazırlanması gereklidir.

Elektrotun seçimi ve hazırlanması

Toryum tungsten elektrotlarını (%2 toryum-kırmızı renklendirmeli) veya alternatif olarak aşağıdaki çaplara sahip seryum veya lantan elektrotlarını kullanmanız tavsiye edilir:

Ø elektrot	Akım aralığı
1.0 mm	15÷75 A
1.6 mm	60÷150 A
2.4 mm	130÷240 A

Elektrot şekilde gösterilen ucta olmalıdır.

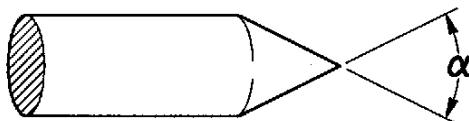

α°	Akım aralığı
30	0÷30 A
60÷90	30÷120 A
90÷120	120÷250 A

Doldurucu malzeme

Doldurucu çubuklar baz malzemeye kıyasla mekanik niteliklere sahip olmalıdır.

Baz malzemelerden elde edilen parçaları kullanmayın, çünkü onlar kaynağın kalitesini olumsuz etkileyebilen çalışma safsızlıklarını içerebilirler.

Koruyucu gaz

Pratik olarak, saf argon (99.99%) her zaman kullanılır.

Kaynak akımı	Ø elektrot	Gaz memesi nr	Gaz memesi	Argon akışı
30 A	0÷30 mm	4/5	6/8.0 mm	5-6 l/min
60÷90 A	30÷120 mm	4/5/6	6.5/8.0/9.5 mm	6-7 l/min
90÷120 A	120÷250 mm	6/7	9.5/11.0 mm	7-8 l/min

Bakır TIG kaynağı

TIC kaynağı yüksek ısı konsantrasyonu ile nitelendirilen bir süreç olduğuna göre, bakır gibi yüksek termal iletkenlikte sahip kaynak malzemeleri için özellikle uygundur.

Bakırın TIC kaynağı için, çeliğin TIC kaynağı için olan aynı direktiflere veya özel talimatlara uygun.

10. TEKNİK AYRINTILAR

Elektriksel özellikler URANOS NX 4000 TLH				U.M.
Güç beslemesi voltajı U1 (50/60 Hz)	3x230 ($\pm 15\%$)	3x400 ($\pm 15\%$)	Vac	
Zmax (@PCC) *	57	57	mΩ	
Gecikmeli hat sigortası	35	25	A	
Kablo-İletişim arabası	SAYISAL	SAYISAL		
Emilen maksimum güç (MMA)	13.0	16.9	kVA	
Emilen maksimum güç (MMA)	12.4	16.1	kW	
Emilen maksimum güç (TIG)	13.0	12.6	kVA	
Emilen maksimum güç (TIG)	12.4	12.1	kW	
Boş durumdayken emilen güç	74	74	W	
Güç faktörü (PF)	0.95	0.95		
Verimlilik (μ)	87	88	%	
Cos ϕ	0.99	0.99		
Emilen maksimum akım I1max	31.8	24.4	A	
Verimli akım I1eff	24.6	18.9	A	
Ayar aralığı	3-400	3-400	A	
Yüksüz voltaj Uo	73	73	Vdc	
Maksimum voltaj Up	10.1	10.1	kV	

* Bu ekipman EN / IEC 61000-3-11 uyumlu değildir.

* Bu ekipman EN / IEC 61000-3-12 ile uyumludur. Kamu şebekesine yönelik ara yüz noktasındaki (ortak kuplaj noktası, pcc) ana şebeke impedansı belirtilen "zmax" değerinden daha küçüktür veya ona eşittir. Eğer bir kamu düşük voltaj sistemine bağlanırsa, bu işlem eğer gerekirse dağıtım şebekesi operatörü ile konsültasyon vasıtasıyla, ekipmanın bağlanılabilmesini sağlamak ekipmanın montörünün veya kullanıcının sorumluluğudur.

Görev faktörü URANOS NX 4000 TLH				U.M.
	3x230V	3x400V		U.M.
Görev faktörü MMA (40°C)				
(X=60%)	-	400	A	
(X=100%)	320	360	A	
Görev faktörü MMA (25°C)				
(X=100%)	320	400	A	
Görev faktörü TIG (40°C)				
(X=60%)	400	400	A	
(X=100%)	360	360	A	
Görev faktörü TIG (25°C)				
(X=100%)	400	400	A	

Fiziksel özellikler URANOS NX 4000 TLH				U.M.
	IP23S			U.M.
IP Koruma derecesi	IP23S			
İzolasyon sınıfı	H			
Boyutlar (uxdxy)	690x290x510			mm
Ağırlık	35.4			Kg
Yapı standartları	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN IEC 60974-3:2019 EN 60974-10/A1:2015			
Güç besleme kablosu kısmına	4x4			mm ²
Güç kablosu uzunluğu	5			m

Elektriksel özellikler
URANOS NX 5000 TLH
U.M.

Güç beslemesi voltajı U1 (50/60 Hz)	3x230 ($\pm 15\%$)	3x400 ($\pm 15\%$)	Vac
Zmax (@PCC)*	49	49	mΩ
Gecikmeli hat sigortası	45	30	A
Kablo-İletişim arabası	SAYISAL	SAYISAL	
Emilen maksimum güç (MMA)	17.4	23.6	kVA
Emilen maksimum güç (MMA)	16.5	22.5	kW
Emilen maksimum güç (TIG)	18.9	18.2	kVA
Emilen maksimum güç (TIG)	18.0	17.4	kW
Boş durumdayken emilen güç	74	74	W
Güç faktörü (PF)	0.95	0.95	
Verimlilik (μ)	87	88	%
Cos φ	0.99	0.99	
Emilen maksimum akım I1max	47.4	33	A
Verimli akım I1eff	33.5	23.9	A
Ayar aralığı	3-500	3-500	A
Yüksüz voltaj Uo	73	73	Vdc
Maksimum volaj Up	10.1	10.1	kV

* Bu ekipman EN / IEC 61000-3-11 uyumlu değildir.

* Bu ekipman EN / IEC 61000-3-12 ile uyumludur. Kamu şebekesine yönelik ara yüz noktasındaki (ortak kuplaj noktası, pcc) ana şebeke impedansı belirtilen "zmax" değerinden daha küçütür veya ona eşittir. Eğer bir kamu düşük voltaj sistemeine bağlanırsa, bu işlem eğer gerekirse dağıtım şebekesi operatörü ile konsültasyon vasıtası ile, ekipmanın bağlanabilmesini sağlamak ekipmanın montörünün veya kullanıcının sorumluluğudur.

Görev faktörü
URANOS NX 5000 TLH
3x230V
3x400V
U.M.



Görev faktörü MMA (40°C)			
(X=50%)	-	500	A
(X=60%)	-	470	A
(X=100%)	400	420	A
Görev faktörü MMA (25°C)			
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	400	470	A
Görev faktörü TIG (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Görev faktörü TIG (25°C)			
(X=70%)	500	-	A
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	460	470	A

Fiziksel özellikler
URANOS NX 5000 TLH
U.M.


IP Koruma derecesi	IP23S	
İzolasyon sınıfı	H	
Boyutlar (uxdxy)	690x290x510	mm
Ağırlık	37.3	Kg
Yapı standartları	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN IEC 60974-3:2019 EN 60974-10/A1:2015	
Güç besleme kablosu kısmına	4x6	mm ²
Güç kablosu uzunluğu	5	m

TR

11. DERECELENDIRME PLAKASI

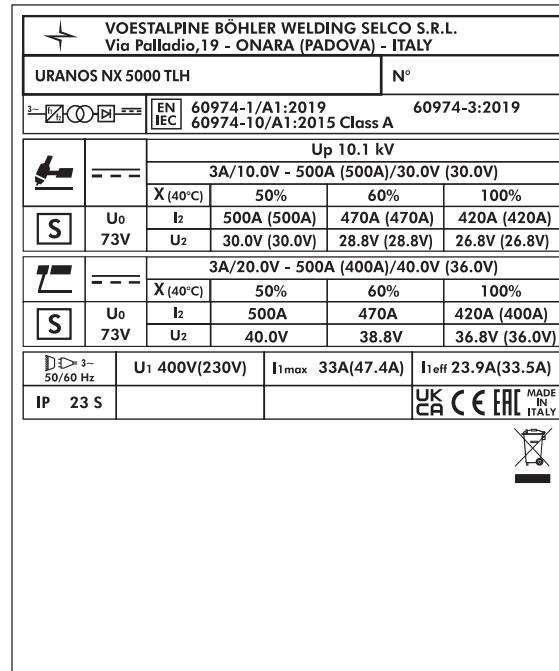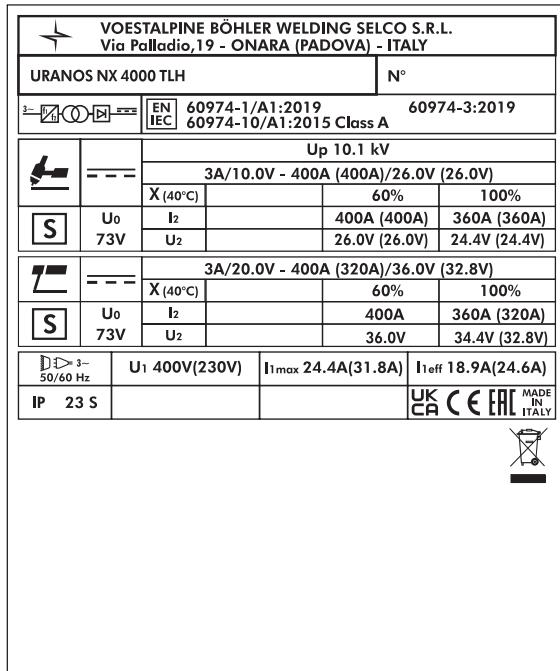

12. GÜC KAYNAĞI DERECELENDIRME PLAKASININ ANLAMI

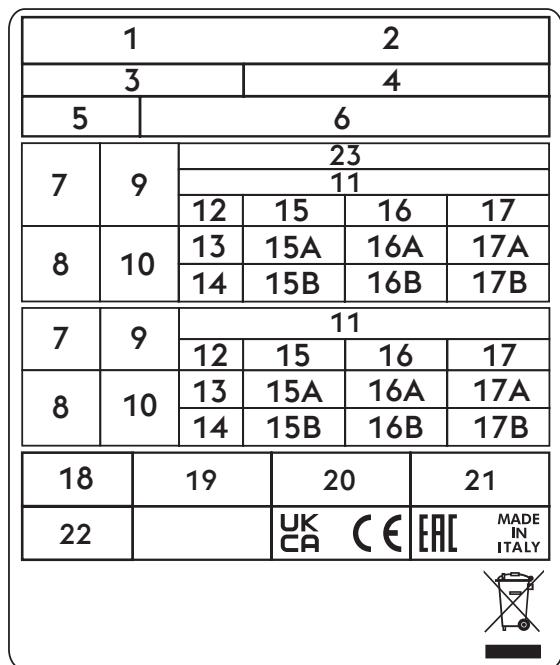

CE AB uygunluk beyanı
EAC EAC uygunluk beyanı
UKCA UKCA uygunluk beyanı

- 1 Ticari marka
- 2 İmalatçının adı ve adresi
- 3 Makine modeli
- 4 Seri no.
- 5 Kaynak makinesi tipi sembolü
- 6 Yapım standartları referansı
- 7 Kaynak süreci sembolü
- 8 Artan elektrik şoku riskli ortamlarda çalışmak için uygun kaynak makineleri için sembol
- 9 Kaynak akımı sembolü
- 10 Tahsis edilen yüksüz voltaj
- 11 Tahsis edilen maksimum ve minimum akım aralıkları ve ilgili çevresel yük voltajı
- 12 Aralıklı devre sembolü
- 13 Tahsis edilen kaynak akımı sembolü
- 14 Tahsis edilen kaynak voltajı sembolü
- 15 Aralıklı devre değerleri
- 16 Aralıklı devre değerleri
- 17 Aralıklı devre değerleri
- 18 Tahsis edilen kaynak akımı değerleri
- 19 Tahsis edilen kaynak akımı değerleri
- 20 Tahsis edilen kaynak akımı değerleri
- 21 Tahsis edilen kaynak akımı değerleri
- 22 Tahsis edilen kaynak akımı değerleri
- 23 Tahsis edilen kaynak akımı değerleri

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Constructorul

voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY

Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - www.voestalpine.com/welding

declară pe propria răspundere că următorul produs:

URANOS NX 4000 TLH	55.07.046
	55.07.047
URANOS NX 5000 TLH	55.07.048
	55.07.049

este conform normelor europene:

2014/35/EU LOW VOLTAGE DIRECTIVE

2014/30/EU EMC DIRECTIVE

2011/65/EU RoHS DIRECTIVE

și că au fost aplicate următoarele standarde armonizate:

EN IEC 60974-1/A1:2019 WELDING POWER SOURCE

EN IEC 60974-3:2019 ARC STRIKING AND STABILIZING DEVICES


EN 60974-10/A1:2015 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

Documentația care atestă conformitatea cu directivele va fi păstrată disponibilă pentru inspecții la producătorul menționat anterior.

Orice operație sau modificare care nu a fost autorizată în prealabil de voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. va anula această carte tehnică.

Onara di Tombolo, 03/07/2023

voestalpine Böhler Welding Selco s.r.l.

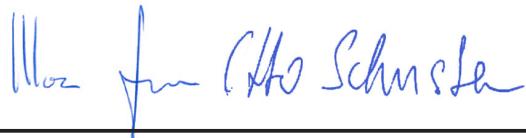

Mirco Frasson

Otto Schuster

Managing Directors

INDEX

1. AVERTIZARE	141
1.1 Mediul de lucru.....	141
1.2 Protecția utilizatorului și a altor persoane	141
1.3 Protecția împotriva fumului și gazelor	142
1.4 Prevenirea focului/explozilor	142
1.5 Precauții la folosirea tuburilor cu gaz.....	143
1.6 Protecție împotriva șocurilor electrice.....	143
1.7 Câmpuri electromagnetice & intervenții	143
1.8 Estimarea protecției (IP).....	144
1.9 Eliminarea ca deșeu	144
2. INSTALAREA.....	145
2.1 Procedee de ridicare, transport și descărcare.....	145
2.2 Poziționarea echipamentului.....	145
2.3 Conectarea	145
2.4 Instalarea	146
3. PREZENTAREA SISTEMULUI	147
3.1 Panoul din spate	147
3.2 Panoul fișe	147
3.3 Panoul de comandă frontal URANOS NX 4000/5000 TLH	147
3.4 Panoul de comandă frontal URANOS NX 4000/5000 TLH (LCD 3.5")	148
4. UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI	149
4.1 Ecran de start.....	149
4.2 Ecranul principal	149
5. SETAREA	152
5.1 Configurarea și setarea parametrilor.....	152
5.2 Proceduri specifice de utilizare a parametrilor	159
6. ÎNTREȚINEREA	162
6.1 Efectuați periodic următoarele operații de întreținere a sursei de sudare	162
6.2 Ansvar	163
7. CODURI ALARMĂ	163
8. POSIBILE PROBLEME	164
9. SUDAREA	168
9.1 Sudarea WIG (cu arc continuu).....	168
10. SPECIFICAȚII TEHNICE	170
11. PLĂCUȚĂ ÎNDICATOARE A CARACTERISTICILOR TEHNICE	172
12. SEMNIFICAȚIA PLĂCUȚEI INDICATOARE CARACTERISTICILOR TEHNICE ALE SURSEI	172
13. DIAGRAMA	413
14. CONECTORI	417
15. LISTA PIESELOR DE SCHIMB	419

SIMBOLURI



Pericol iminent de producere de răni grave și conduite periculoase care pot duce la răniri corporale.



Sfat important de urmat pentru a evita accidentările ușoare sau a produce pagube proprietății.



Specificații tehnice pentru a ușura operațiile.

1. AVERTIZARE



Înainte de a realiza orice operație cu această mașină, asigurați-vă că ați citit în amănuntit și ați înțeles conținutul acestei broșuri.

Nu efectuați modificări sau operații de întreținere care nu apar în text. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru accidente de persoane sau bunuri cauzate prin nerespectarea de către utilizatorii a instrucțiunilor din broșură.

Manualul de utilizare trebuie păstrat tot timpul în locația de utilizare a aparatului. În plus față de conținutul manualului de utilizare trebuie respectate toate reglementările general valabile, precum și cele locale privind prevenirea accidentelor și protecția mediului înconjurător.



Toate persoanele care sunt implicate în montarea, punerea în funcțiune, operarea, revizia și întreținerea aparatului trebuie:

- să fie calificate în mod corespunzător,
- să aibă cunoștințe despre sudură
- să citească în totalitate și să respecte cu strictețe prezentul manual de utilizare.

Dacă aveți orice îndoială sau problemă în legatură cu utilizarea echipamentului, vă rugăm să consultați personal calificat.

1.1 Mediul de lucru



Orice echipament trebuie folosit exclusiv pentru operațiile pentru care a fost desemnat, prin modalitățile și categoriile prevăzute în norme și/sau în această broșură, potrivit instrucțiunilor naționale și internaționale privind protecția. Alte întrebuiențări decât cele declarate exclusiv de către producător vor fi considerate total inadecvate și periculoase și astfel acesta nu își asumă nicio responsabilitate.



Acest element trebuie folosit doar pentru aplicații profesionale, într-un mediu industrial. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru nicio daună produsă folosind aparatul în mediu casnic.



Echipamentul trebuie folosit în mediu cu temperatură între -10°C și +40°C (între +14°F și +104°F).

Echipamentul trebuie transportat și păstrat la o temperatură între -25°C și +55°C (între -13°F și 311°F).

Echipamentul nu trebuie folosit în mediu cu praf, acid, gaz sau orice alte substanțe corozive.

Echipamentul nu trebuie folosit în medii cu o umiditate mai mare de 50% la 40°C (104°F).

Echipamentul nu trebuie folosit în medii cu o umiditate mai mare de 90% la 20°C (68°F).

Sistemul nu trebuie folosit la o altitudine mai mare de 2000 metri deasupra nivelului mării.



Nu folosiți această mașină pentru decongelarea țevilor.

Nu folosiți acest echipament pentru încărcarea bateriilor și/sau a acumulatoarelor.

Nu folosiți acest echipament pentru pornirea moarelor.

1.2 Protecția utilizatorului și a altor persoane



Procesul de sudare este o sursă de propagare de radiații, zgomot căldură și gaz care sunt dăunătoare. Poziționați un paravan ignifugă pentru a proteja zona de sudură de raze, picături și zgură încinsă. Avertizați orice persoană să nu se uite fix la sudură și să se protejeze de razele arcului sau de metalul incandescent.



Purtați haine de protecție pentru a vă proteja pielea de radiațiile arcului electric, de stropi și metal incandescent. Hainele trebuie să acopere tot corpul și trebuie să fie:

- intace și în condiții bune
- rezistente la foc
- izolate și uscate
- de mărime potrivită și fără manșete și mânceti suflete



Folosiți întotdeauna pantofi potriviti care să asigure izolația împotriva apei.

Folosiți întotdeauna mănuși potrivite care izolează electric și termic.



Purtați măști care protejează fața și au un filtru potrivit de protecție pentru ochi (cel puțin nr. 10 sau chiar mai mult).



Purtați ochelari cu protecție laterală, mai ales în timpul crățuirii sau în timpul îndepărării zgurii produsă în urma sudării.



Nu purtați lentile de contact!

RO



Dacă în timpul sudării se produce zgomot puternic care devine periculos, folosiți căști duble. Dacă zgomotul ajunge la un nivel care depășește limita legală, delimitați-vă locul de muncă și asigurați-vă că oricine este prin preajmă poartă căști de protecție.



Întotdeauna mențineți capacul derulatorului închis în timpul procesului de sudare. Sistemul nu trebuie să suferă nici un fel de modificare.




Nu atingeți elementele proaspăt sudate: căldura poate cauza arsuri grave. Urmați toate prevederile descrise mai sus și de asemenea în toate operațiile efectuate după sudare, întrucât zgura se poate detașa de elementele sudate în timp ce acestea se răesc.



Verificați ca pistoletul să fie rece înainte de a începe orice operație.



Asigurați-vă că sistemul de răcire este oprit înaintea decuplării conductelor de la acesta. Lichidul cald ce ieșe din conducte poate cauza arsuri.

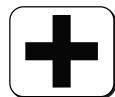

Întotdeauna să aveți la indemâna un echipament de prim ajutor. Nu subestimați nicio arsură sau rană.



Înainte de a pleca de la muncă, asigurați-vă că totul este în siguranță pentru a evita eventuale accidente de persoane sau bunuri.

RO

1.3 Protecția împotriva fumului și gazelor



Fumul, gazul și praful produse în timpul procesului de sudare pot fi dăunătoare sănătății.

În anumite circumstanțe, fumul cauzat de sudură poate duce la apariția cancerului sau poate copiilor femeilor însărcinate.

- Stați la distanță de orice gaz sau fum produs în urma sudării.
- Asigurați, în perimetru de lucru, o ventilație potrivită, naturală sau forțată.
- Dacă ventilația este slabă, folosiți măști sau aparate pentru respirație.
- Dacă se sudează în locuri foarte mici, acțiunea trebuie supravegheată de un coleg care stă afară.
- Nu folosiți oxigen pentru ventilație.
- Verificați dacă sistemul de absorție al nozelor funcționează, controlând în mod regulat cantitatea de gaze dăunătoare absobite, în comparație cu valorile determinate în normele de siguranță.
- Cantitatea și nivelul de pericol al fumului depinde de materialul de bază folosit, materialul de adaos și de unele substanțe folosite pentru curățarea și degresarea pieselor care vor fi sudate. Astfel urmăriți instrucțiunile redate de producător împreună cu instrucțiunile din schițele tehnice.
- Nu efectuați operații de sudare în preajma locurilor de degresare sau vopsire.
- Poziționați cilindrii cu gaz afară sau în locuri cu o ventilație foarte bună.

1.4 Prevenirea focului/explozilor



Procesul de sudare poate cauza foc și/sau explozii.

- Curățați locul de lucru și împrejurimile de orice combustibil, produs sau obiect inflamabil.
- Materialele inflamabile trebuie să fie la o distanță de cel puțin 11 metri față de locul unde se sudează, dacă nu, trebuie să fie protejate corespunzător.
- Scânteile și particulele incandescente pot sări ușor destul de departe și pot ajunge în împrejurimi chiar și prin orificii minuscule. Acordați o atenție deosebită asupra siguranței oamenilor și bunurilor.
- Nu efectuați operații de sudare pe sau lângă recipiente sub presiune.
- Nu efectuați operații de sudare pe recipiente sau conducte închise. Fiți foarte atenți atunci când efectuați operații de sudură pe țevi sau recipiente, chiar dacă acestea sunt deschise, golite sau curățite foarte bine. Orice rest de gaz, combustibil, ulei sau orice alt material similar poate cauza o explozie.
- Nu sudați în locuri unde se află pulbere explozivă, gaze sau vapori.
- Când terminați de sudat, verificați ca orice circuit activ să nu intre, din greșeală, în contact cu nimic ce este conectat la circuitul de masă.
- Poziționați un extintor lângă zona de lucru.

1.5 Precauții la folosirea tuburilor cu gaz



Tuburile cu gaz inert conțin gaz sub presiune și pot exploda dacă nu se respectă condițiile de transport, depozitare sau utilizare.

- Tuburile trebuie fixate prin mijloace adecvate, în poziție verticală lângă un perete sau alt suport pentru a nu cădea sau lovi nimic din jur.
- Înșurubați capacul pentru a proteja robinetul în timpul transportului, folosirii și la sfârșitul oricărei operații de sudare.
- Nu lăsați tuburile de gaz la soare, în condiții de schimbări brusă de temperatură, la temperaturi prea mari sau prea scăzute. Nu expuneți tuburile la temperaturi prea joase sau prea înalte.
- Țineți tuburile de gaz la distanță de flăcări deschise, arcuri electrice, pistolete sau pistolet-electrod și materiale incandescente pulverizate în timpul sudării.
- Țineți tuburile de gaz la distanță de circuitele de sudură și circuitele electrice, în general.
- Când deschideți robinetul tubului, feriți-vă capul de orificiul de evacuare a gazelor.
- Închideți întotdeauna supapa cilindrului când operațiile de sudare sunt terminate.
- Nu efectuați operații de sudare pe un tub de gaz etanșat.
- Un tub cu aer comprimat nu trebuie să fie niciodată cuplat direct la reductorul de presiune. Presiunea poate depăși capacitatea reductorului cauzând explozia acestuia.

1.6 Protecție împotriva șocurilor electrice



Șocurile electrice pot produce moarte.

- Nu atingeți piesele parcurse de curentul electric din interiorul sau din afara sistemului de sudare care este activ (pistoletele, țevile, cablurile de masă, sârmele, cilindrii, bobinele, toate sunt conectate electric la circuitul de sudură).
- Asigurați izolarea electrică a echipamentului și a operatorului utilizând suprafețe uscate și baze bine izolate de potențialul pământului și al masei.
- Asiduраți-vă că sistemul este conectat corect la o priză și la o sursă de putere care are împământare.
- Nu atingeți două pistolete sau doi portelectrozi în același timp.
- Dacă simțiți un șoc electric, întrerupeți imediat operația de sudare.



Aprinderea arcului și dispozitivul de stabilizare sunt proiectate pentru operații de sudare manuale sau mecanizate.



Creșterea lungimii pistoletului sau a cablurilor de sudare cu peste 8 m va mări riscul producerii unui șoc electric.

1.7 Câmpuri electromagnetice & intervenții



Curentul trecând prin sistemul intern și extern de cabluri crează un câmp electromagnetic în vecinătatea cablurilor și chiar a echipamentului.

- Câmpurile electromagnetice pot afecta sănătatea oamenilor care se expun la acestea un timp mai îndelungat (efectele exacte sunt încă necunoscute).
- Câmpurile electromagnetice interacționează cu unele echipamente precum stimulatori cardiaci sau aparate auditive.




Persoanele care au stimulatori cardiaci trebuie să își consulte medicii înainte de a începe operațiile de sudare.



1.7.1 Clasificarea EMC în concordanță cu: EN 60974-10/A1:2015.



Echipamentul clasa B corespunde la cerințele de compatibilitate electromagnetică în medii industriale și rezidențiale, inclusiv locațiile rezidențiale unde energia electrică este asigurată de sistemul public de alimentare de joasă tensiune.

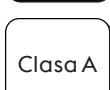

Echipamentul clasa A nu este prevăzut pentru folosirea în locații rezidențiale unde energia electrică este asigurată de sistemul public de alimentare de joasă tensiune. În aceste locații pot apărea anumite dificultăți în asigurarea compatibilității electromagnetice a echipamentului de clasă A datorită deranjamentelor atât conduse cât și radiante.

Pentru mai multe informații, consultați capitolul: SPECIFICAȚII ALE PLĂCUȚEI sau SPECIFICAȚII TEHNICE.

1.7.2 Instalarea, folosirea și examinarea zonei

Acest echipament este confectionat în concordanță cu cerințele standardului european EN 60974-10/A1:2015 și se identifică ca un echipament "CLASA A". Acest element trebuie folosit doar pentru aplicații profesionale, într-un mediu industrial. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru nicio daună produsă folosind aparatul în mediu casnic.



Utilizatorul trebuie să fie expert în această activitate și totodată responsabil pentru punerea în funcțiune și folosirea echipamentului în concordanță cu instrucțiunile date de producător. Dacă se observă vreo defecțiune de natură electromagnetică, utilizatorul trebuie să rezolve problema chiar și cu o asistență tehnică, dacă este necesar, din partea producătorului.



În orice situație, defecțiunile de natură electromagnetice trebuie rezolvate cât de repede posibil.



Înainte de instalarea aparatului, utilizatorul trebuie să evaluateze potențialele probleme electromagnetice care pot apărea în imprejurimi, ținând seama de condițiile de sănătate ale persoanelor din preajmă, de exemplu, persoanele care au stimulatori cardiaci sau aparate auditive.

1.7.3 Cerințele sursei principale

Echipamentul de putere înaltă, datorită curentului inițial scos din sursa principală, poate influența calitatea puterii grilei. Prin urmare, restricțiile de conexiune sau cerințele ce prevăd impedanța rețelei maxim permisibilă (Z_{max}), sau capacitatea minimă de alimentare (S_{sc}) cerută de la punctul interfaței la grila publică (punct al cuplajului comun, PCC) pot recurge la anumite tipuri de echipamente (a se vedea datele tehnice). În acest caz, este responsabilitatea instalatorului sau a utilizatorului de echipament, să se asigure, prin consultarea cu operatorul de distribuție de rețea, dacă este cazul, că echipamentul se poate conecta. În caz de interferențe, este necesar să se ia măsuri suplimentare de precauție, ca filtrarea alimentării principale.

Este de asemenea necesar să se ia în considerare posibilitatea izolării cablului de alimentare.

Pentru mai multe informații, consultați capitolul: SPECIFICAȚII TEHNICE.

1.7.4 Precauții privind caburile

Pentru a minimaliza efectele câmpurilor electromagnetici urmați instrucțiunile de mai jos:

- Dacă este posibil, strângeți și asigurați cablurile de putere și cele de masă.
- Nu înfășurați niciodată cabluri în jurul corpului.
- Nu vă poziționați între cele două cabluri (țineți-le pe amândouă pe aceeași parte).
- Cablurile trebuie să fie cât mai scurte, trebuie să fie poziționate cât mai strâns una de alta și să fie pe podea sau cât mai aproape de aceasta.
- Poziționați echipamentul la o anumită distanță față de zona de sudare.
- Cablurile trebuie să fie ținute la distanță de alte cabluri.

1.7.5 Împământarea

Trebuie să se țină seama de împământarea tuturor componentelor din metal ale echipamentului de sudare și a celor din apropierea acestuia. Împământarea trebuie făcută în concordanță cu normele țării.

1.7.6 Împământarea piesei de lucru

Când piesa de lucru nu este împământată din motive de siguranță electrică sau datorită mărimii sau poziției, împământarea piesei poate reduce emisiile. Este important de știut că împământarea piesei de lucru nu trebuie să mărească riscul accidentelor utilizatorului, nici să distrugă alte echipamente electrice. Împământarea trebuie făcută în concordanță cu normele țării.

1.7.7 Izolarea

Izolarea altor cabluri sau echipamente aflate în zonă poate reduce problemele cauzate de interferențe electromagnetice. Pentru aplicații speciale trebuie să se țină seama de izolarea întregului echipament de sudare.

1.8 Estimarea protecției (IP)

IP23S

IP

- Incintă protejată împotriva accesului la părțile periculoase la care se poate ajunge cu degetele sau unde pot pătrunde obiecte, cu un diametru mai mare sau egal cu 12,5 mm.
- Incintă protejată împotriva ploii la un unghi de 60°.
- Incintă protejată împotriva efectelor dăunătoare cauzate de pătrunderea apei în echipament când părțile mobile ale acestuia nu funcționează.

1.9 Eliminarea ca deșeu

Nu aruncați echipament electric împreună cu rezidurile normale.



În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și cu reglementările naționale de transpunere a acesteia, echipamentele electrice care au ajuns la sfârșitul ciclului de viață trebuie colectate separat și predate la un centru de valorificare a deșeurilor. Proprietarul echipamentului trebuie să identifice centrele de colectare autorizate adresându-se administrațiilor locale. Aplicând aceste directive europene veți îmbunătății starea mediului înconjurător și sănătatea umană!

2. INSTALAREA



Instalarea trebuie realizată doar de personal expert și autorizat de producător.



În timpul instalării, asigurați-vă ca sursa de energie să fie deconectată de la rețea.



Este interzisă conectarea multiplă a sursei de energie (în serie sau în paralel).

2.1 Procedee de ridicare, transport și descărcare

- Sistemul este prevăzut cu un mâner pentru transportul manual.
- Sistemul nu este prevăzut cu elemente speciale pentru ridicare.
- Folosiți un motostivuitor și aveți grijă ca echipamentul să nu cadă.



Nu subestimați greutatea echipamentului: consultați specificațiile tehnice.

Nu mutați sau suspenați încărcătura deasupra persoanelor sau lucrurilor.

Nu aruncați sau aplicați presiune mare pe echipament.

2.2 Poziționarea echipamentului



Urmați regulile de mai jos:

- Lăsați acces la comenzi (panoul de comandă) și conexiunile echipamentului.
- Nu poziționați echipamentul în locuri foarte mici.
- Nu poziționați echipamentul pe o suprafață cu o înclinație mai mare de 10° decât suprafața plană.
- Poziționați echipamentul într-un loc uscat, curat și ventilat corespunzător.
- Feliți echipamentul de ploaie și de soare.

2.3 Conectarea



Echipamentul este prevăzut cu un cablu de alimentare pentru conexiunea la rețea.


Sistemul poate fi alimentat de la rețea:

- trifazată de 400V
- trifazată de 230V

Operația cu acest echipament este garantată pentru o tensiune până la $\pm 15\%$ ținând seama de valoarea reglată.



Pentru a preveni rănirea persoanelor sau distrugerea echipamentului, trebuie verificată tensiunea rețelei stabilită și tensiunea principală selectată, respectiv siguranțele înainte de conectarea mașinii la rețea. Verificați de asemenea dacă cablul este conectat la o priză cu împământare.

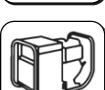

Echipamentul poate fi pus în funcțiune de un generator care garantează o tensiune de alimentare stabilă de $\pm 15\%$, ținând seama de valoarea tensiunii declarate de producător, în toate condițiile posibile de operare și la o putere nominală maximă. În mod normal, de recomandă să se folosească un motogenerator cu o rată dublă a puterii monofazate sau de 1,5 ori mai mare decât o sursă trifazată. Înainte de conectarea sursei de energie trebuie să vă asigurați că generatorul este controlat electronic.



Pentru a proteja utilizatorii, echipamentul trebuie împământat corect. Tensiunea de rețea este prevăzută cu un conductor de legare (galben - verde), care trebuie conectat la o priză cu împământare. Această sărmă galbenă / verde nu trebuie să fie NICIODATĂ folosită cu alți conductori de tensiune. Verificați dacă instalațiile folosite au împământare și dacă prizele se află în condiții bune. Instalați doar prizele certificate în condiții de siguranță.




Conexiunile electrice trebuie făcute de un tehnician calificat profesional, iar acestea să fie în concordanță cu normele actuale din țara în care echipamentul este instalat.

RO

2.4 Instalarea


2.4.1 Conexiune pentru crăițuirea ARC-AER

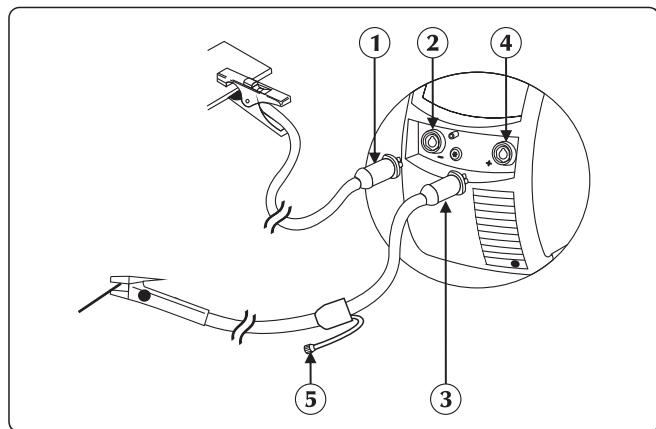

- ① Conector clemă de masă
- ② Priză negativă (-)
- ③ Conector clemă ARC AIR
- ④ Priză pozitivă (+)
- ⑤ Conector tub de aer


- ▶ Conectați cablul de masă la priza negativă (-) a sursei de putere.
- ▶ Conectați conectorul cablului clemei ARC-AIR la priza pozitivă (+) a generatorului.
- ▶ Conectați separat conectorul de aer la conducta de alimentare cu aer.

2.4.2 Conexiunea pentru sudarea WIG

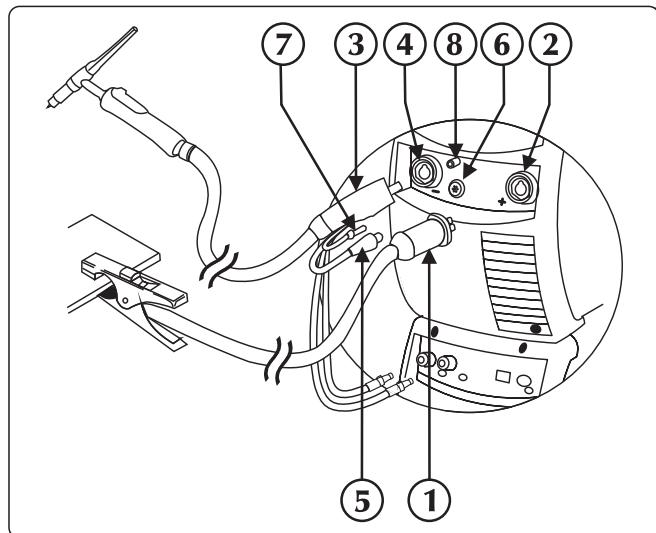

- ① Conector clemă de masă
- ② Priză pozitivă (+)
- ③ Cuplă pentru pistolet WIG
- ④ Priză pentru torță
- ⑤ Cablul de semnal al pistoletului
- ⑥ Conector
- ⑦ Tub de gaz cu lanternă
- ⑧ Racord de cuplare gaz

- ▶ Conectați cablul de masă la priza pozitivă (+) a sursei de putere. Introduceți în priză și răsuciți în sensul acelor de ceasornic până când toate părțile sunt fixate.
- ▶ Conectați cupla pentru pistoletul WIG la priza pistoletului a sursei de putere. Introduceți în priză și răsuciți în sensul acelor de ceasornic până când toate părțile sunt fixate.
- ▶ Conectați cablul de semnal al pistoletului la conexiunea potrivită.
- ▶ Conectați furtunul de gaz al pistoletului la conexiunea potrivită.
- ▶ Conectați conducta (culoare roșie) de apă a pistoletului la cupla rapidă de intrare (culoare roșie -) a elementului de răcire.
- ▶ Conectați conducta (culoare albastră) de apă a pistoletului la cupla rapidă de ieșire (culoare albastră) a elementului de răcire.

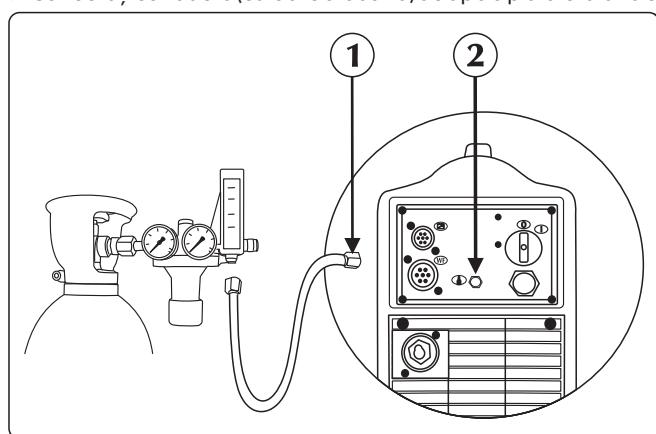


- ① Tub de gaz
- ② Racord de cuplare gaz

- ▶ Conectați tubul de gaz de la cilindru la conexiunea de gaz din spate. Reglați debitul de gaz de la 5 la 15 l/m.


3. PREZENTAREA SISTEMULUI

3.1 Panoul din spate

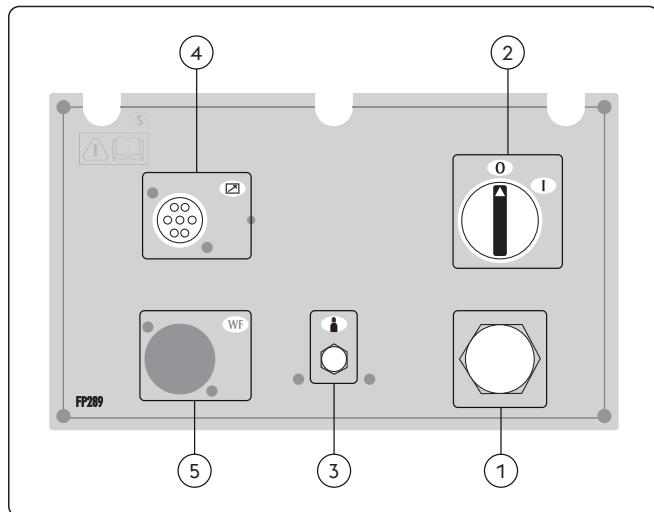


- ① Cablul de alimentare cu energie
Conectează sistemul la rețea.
- ② Întrerupător pornit/oprit
Pornește furnizarea energiei electrice către sudor.
Are două poziții, „0” - închis și „I” - deschis.
- ③ Orificiu pentru gaz.
- ④ Intrare cablu de semnal CAN-BUS (RC, RI...)
- ⑤ Nefolosit

3.2 Panoul fișe

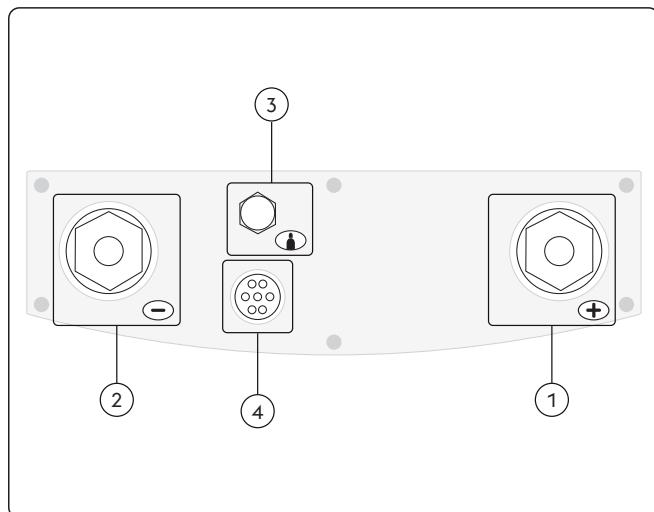

- ① Priză pozitivă (+)
Procesul TIG: Împământare
Conexiunea cablului de
- ② Priză negativă (-)
Procesul TIG: Conectare pistolet
- ③ Orificiu pentru gaz.
- ④ Căsuță de conectare cabluri de semnal
Conectare pistolet


3.3 Panoul de comandă frontal URANOS NX 4000/5000 TLH

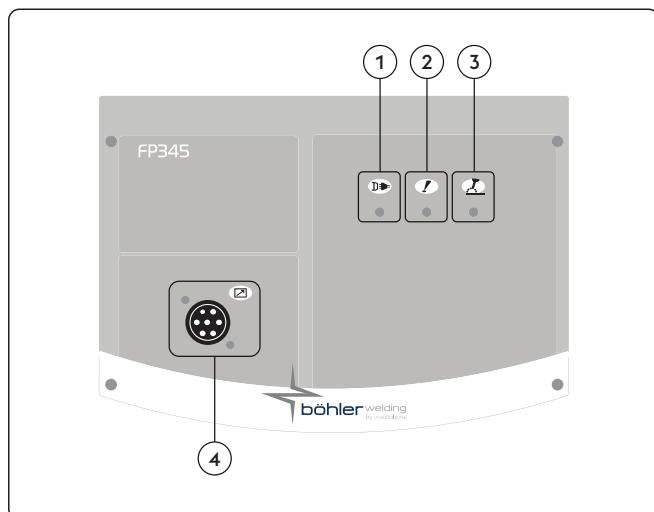

- ① LED de alimentare
Indică faptul că echipamentul este conectat la rețea și este pornit.
- ② LED de alarmă generală
Indică o posibilă intervenție a dispozitivelor de protecție, cum ar fi senzorul de temperatură.
- ③ LED de putere activă
Indică prezența tensiunii la bornele de ieșire ale echipamentului.
- ④ Intrare cablu de semnal CAN-BUS (RC, RI...)

RO

3.4 Panoul de comandă frontal URANOS NX 4000/5000 TLH (LCD 3.5")

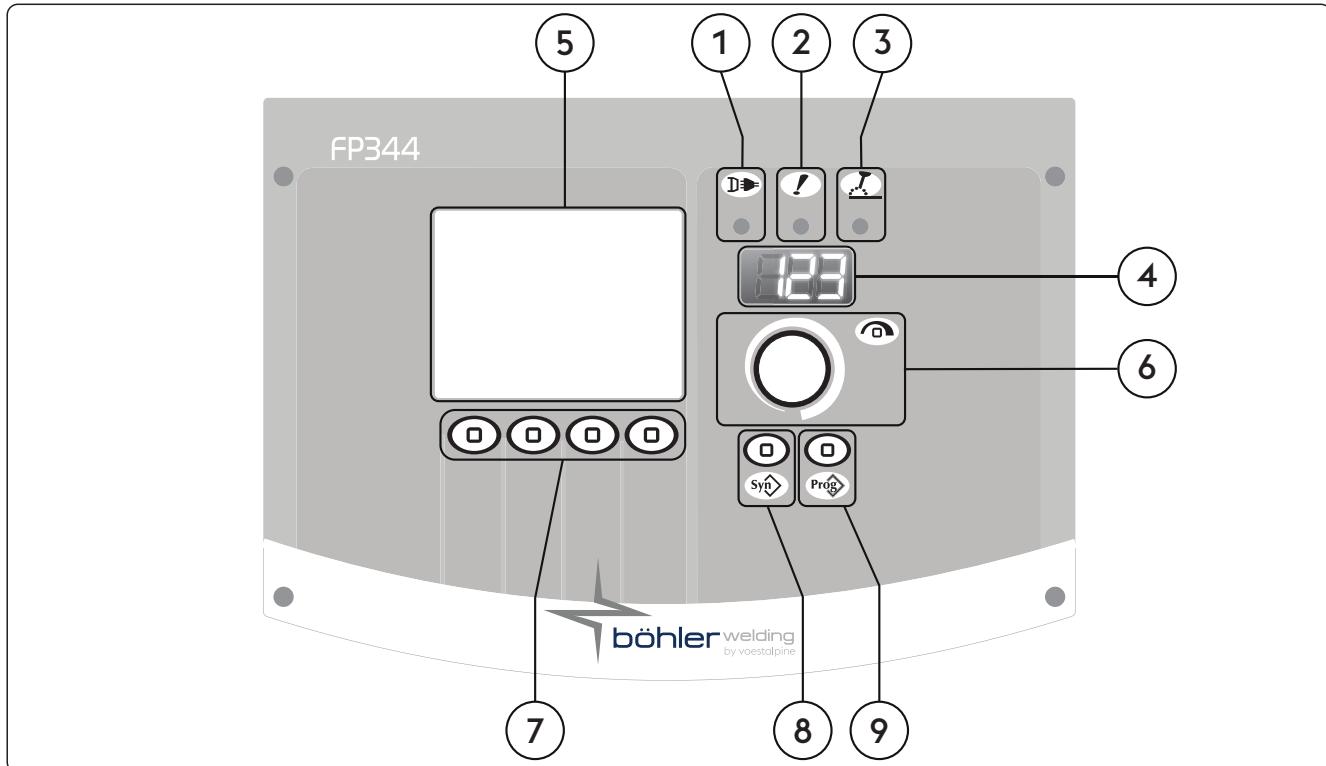

- 1**  **LED de alimentare**
Indică faptul că echipamentul este conectat la rețea și este pornit.
- 2**  **LED de alarmă generală**
Indică o posibilă intervenție a dispozitivelor de protecție, cum ar fi senzorul de temperatură.
- 3**  **LED de putere activă**
Indică prezența tensiunii la bornele de ieșire ale echipamentului.
- 4**  **Afișaj pe 7 segmente**
Afișează parametrii generali ai mașinii în timpul pornirii, setări, permite citirea curentului și tensiunii în timpul procesului de sudare, precum și afișarea posibilelor erori.
Arată informații generale despre rețea la început, IS2636:T2641n timpul operațiilor de sudare (setarea și citirea tensiunii și a curentului de ieșire), și în condiții de defectiune (coduri de alarmă).
- 5**  **Afișaj LCD**
Afișează parametrii generali ai mașinii în timpul pornirii, setări, permite citirea curentului și tensiunii în timpul procesului de sudare, precum și afișarea posibilelor erori.
Permite ca toate operațiile să fie afișate instantaneu.
- 6**  **Buton de reglare principal**
Permite reglarea continuă a curentului de sudare.
Permite intrarea în meniul mașinii, selectarea și setarea parametrilor de sudare.
- 7**  **Taste funcționale**
Permite selectarea diferitelor funcții ale sistemului:
 - Procese de sudare
 - Moduri de sudare
 - Pulsația curentului
 - Modalitate grafică
- 8**  **Tastă neutilizată**
- 9**  **Tastă job**
Permite înregistrarea și managementul a 240 de programe de sudare care pot fi personalizate de către operator.

4. UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI


4.1 Ecran de start

Când este pornită, sursa realizează o succesiune de verificări pentru a garanta operarea corectă a sistemului și a tuturor dispozitivelor conectate la acesta. La acest nivel, se efectuează și testul de gaz pentru a verifica dacă există o conexiune potrivită la sistemul de alimentare cu gaz.

4.2 Ecranul principal


Permite controlul sistemului și procesului de sudare, arătând setările principale.

4.3 Ecran principal al procesului TIG

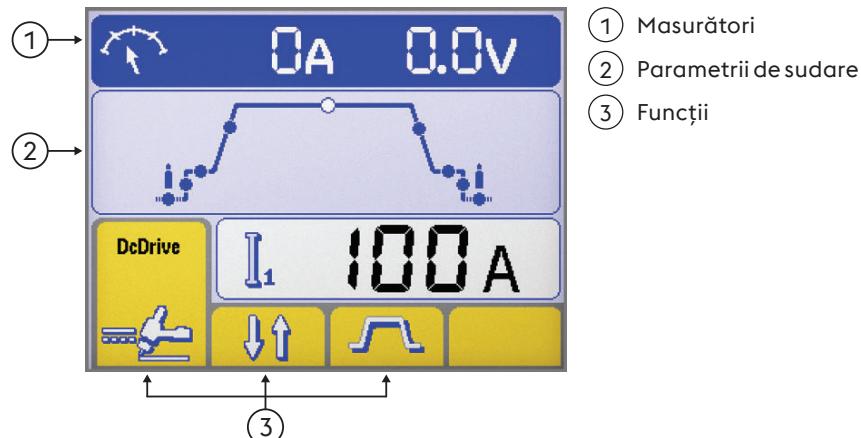


Masurători

În timpul operației de sudare, măsurătorile curentului respectiv tensiunii reale sunt afișate pe afișajul LCD.

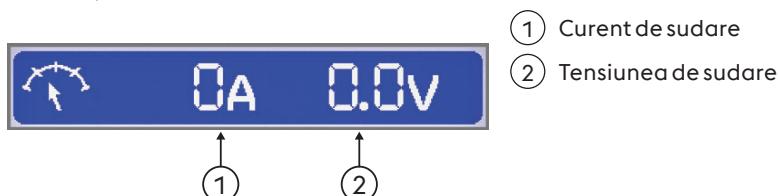


Parametrii de sudare

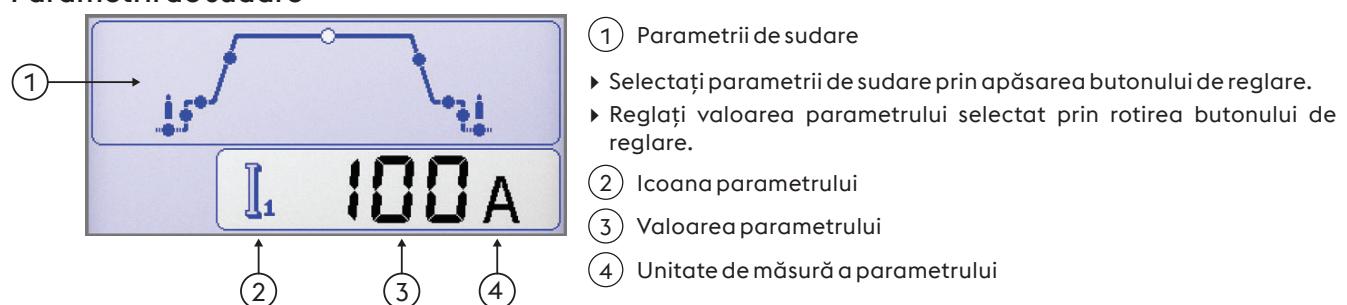

Funcții

Permite setarea celor mai importante funcții ale procedeului și metodele de sudare.

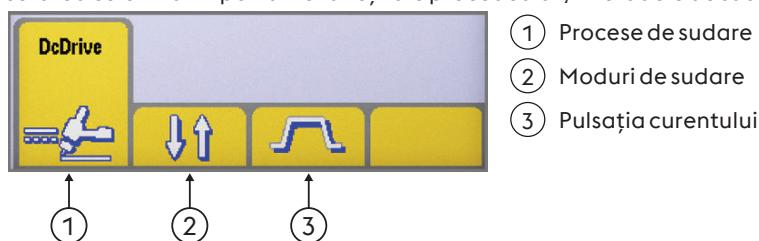

RO

**Procese de sudare**

WIG DC



MMA

**Moduri de sudare**

Permite selectarea metodei de sudare



2 Pași

În modul de sudare în 2 pași, ținând trăgaciul pistoletului apăsat începe purjarea gazului și arcul se aprinde;

când butonul este eliberat curentul revine la valoarea 0 în timpul presetat de descreștere; odată ce arcul s-a stins, gazul continuă să curgă pentru un timp de post-gaz presetat.



4 Pași

În modul de sudare în 4 pași, prima apăsare a trăgaciului pistoletului face ca procesul de purjare a gazului să înceapă, iar după eliberarea trăgaciului pistoletului arcul se aprinde.



Bilevel

În modul BILEVEL, sudorul poate suda cu 2 curenți diferenți. Prima apăsare a trăgaciului pistoletului face ca timpul de pregaz să se activeze începând astfel purjarea gazului și totodată aprinderea arcului de sudare cu curentul inițial. Prima eliberare a trăgaciului pistoletului conduce la activarea curentului presetat I1. Dacă în timpul procesului de sudare cu curentul I1, sudorul apasă și eliberează trăgaciul pistoletului într-un interval de timp foarte scurt se trece la curentul de sudare presetat I2. La o nouă apăsare și eliberare a butonului pistoletului în același interval de timp foarte scurt se trece din nou la I1 și invers. Dacă tineți butonul apăsat pentru mai mult timp, rampa de coborâre a curentului pornește și astfel se ajunge la curentul final. Eliberarea trăgaciului pistoletului stinge arcul de sudare în timp ce gazul continuă să curgă pentru un timp de post-gaz presetat.

**Pulsăția curentului**

Curent constant



Curent pulsat



Puls rapid



EasyArc


4.4 Ecran programe



Permite înregistrarea și managementul a 240 de programe de sudare care pot fi personalizate de către operator.

Programe (JOB)

Vezi secțiunea "Ecran principal"

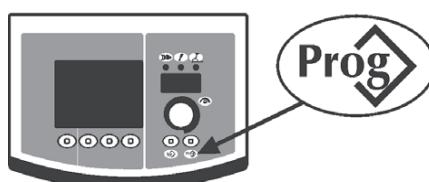Memorare program

► Întrați în meniul de "stocare program" apăsând butonul **Prog** timp de cel puțin o secundă.




► Selectați programul cerut (sau memoria goală) răsucind butonul de reglare.

--- Memorie goală**Program memorat**

► Confirmați operația prin apăsarea butonului .


► Salvați toate setările curentului pentru programul selectat apăsând butonul .

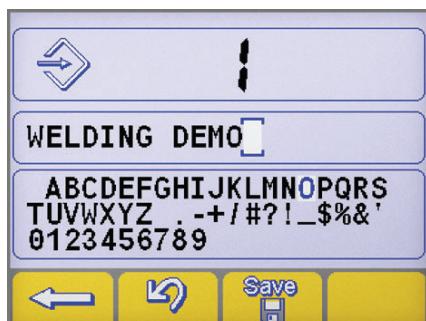

Introduceți o descriere a programului.


- ▶ Selectați litera cerută prin rotirea butonului de reglare.
- ▶ Memorați litera cerută prin apăsarea butonului de reglare.
- ▶ Ștergerea ultimei litere apăsând butonul
- ▶ Confirmați operația prin apăsarea butonului
- ▶ Confirmați operația prin apăsarea butonului

Memorarea unui nou program pe un spațiu de memorie deja ocupat necesită anularea locației de memorie printr-o procedură obligatorie.

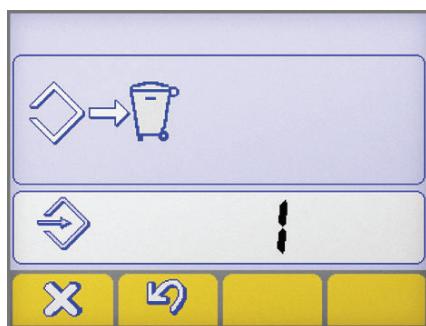

- ▶ Confirmați operația prin apăsarea butonului
- ▶ Ștergeți programul selectat apăsând butonul
- ▶ Reluați procedura se stocare.

Introducere program

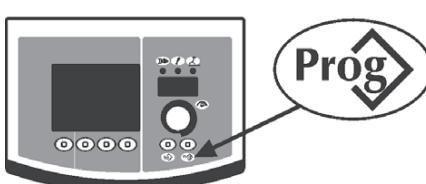

- ▶ Reintroduceți primul program disponibil apăsând butonul
- ▶ Selectați programul cerut prin rotirea butonului de reglare.
- ▶ Selectați programul dorit apăsând butonul

Doar locațiile de memorie ocupate de un program sunt reluate, în timp ce cele locațiile de memorie goale sunt omise automat.

Anulare program



- ▶ Selectați programul cerut prin rotirea butonului de reglare.
- ▶ Ștergeți programul selectat apăsând butonul
- ▶ Confirmați operația prin apăsarea butonului



- ▶ Confirmați operația prin apăsarea butonului
- ▶ Ștergeți programul selectat apăsând butonul

RO

5. SETAREA

5.1 Configurarea și setarea parametrilor

Permite setarea și reglarea unei serii de parametrii adiționali pentru un control corect și îmbunătățit al sistemului de sudare. Parametrii prezenti la setare sunt organizati în concordanță cu procesul de sudare selectat și au cod numeric.

Intrarea în modul de setare al sursei



- ▶ Se produce prin apăsarea timp de 5 secunde a tastei encoder.
- ▶ Intrarea va fi confirmată prin simbolul 0 pe display.

Selectarea și reglarea parametrului cerut

- ▶ Rotiți butonul de reglare până când se indică codul numeric corelat cu parametrul cerut.
- ▶ Dacă tasta codificatorului este apăsată în acest moment, valoarea setată pentru parametrul selectat poate fi afișată și reglată.

Ieșirea din modul de setare al sursei

- ▶ Pentru a ieși din sectorul de reglare, apăsați din nou butonul.
- ▶ Pentru a ieși din setare, selectați parametrul "0" (salvați și ieșiți) și apoi apăsați tastei timp.
- ▶ Confirmați operația prin apăsarea butonului .
- ▶ Pentru a salva modificarea și a ieși din meniu setări apăsați tasta: .

5.1.1 Lista de setare a parametrilor (SE; MMA)

0	Salvare și ieșire						
	Vă permite să salvați modificările și să ieșiți din setare.						
1	Resetare						
	Vă permite să resetați toți parametrii la valorile inițiale.						
3	Hot start						
	Permite reglarea valorii hot start-ului la sudarea manuală cu arc electric (SE). Permite reglarea hot start-ului în fazele de ardere a arcului facilitând operațiile de start.						
	Electrod Bazic						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Minim</th><th>Maxim</th><th>Standard</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0/oprit</td><td>500%</td><td>80%</td></tr> </tbody> </table>	Minim	Maxim	Standard	0/oprit	500%	80%
Minim	Maxim	Standard					
0/oprit	500%	80%					
	Electrod de celuloză						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Minim</th><th>Maxim</th><th>Standard</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0/oprit</td><td>500%</td><td>150%</td></tr> </tbody> </table>	Minim	Maxim	Standard	0/oprit	500%	150%
Minim	Maxim	Standard					
0/oprit	500%	150%					
	Electrod CrNi						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Minim</th><th>Maxim</th><th>Standard</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0/oprit</td><td>500%</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>	Minim	Maxim	Standard	0/oprit	500%	100%
Minim	Maxim	Standard					
0/oprit	500%	100%					
	Electrod de aluminiu						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Minim</th><th>Maxim</th><th>Standard</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0/oprit</td><td>500%</td><td>120%</td></tr> </tbody> </table>	Minim	Maxim	Standard	0/oprit	500%	120%
Minim	Maxim	Standard					
0/oprit	500%	120%					
7	Curent de sudare						
	Permite reglarea curentului de sudare.						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Minim</th><th>Maxim</th><th>Standard</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 A</td><td>Imax</td><td>100 A</td></tr> </tbody> </table>	Minim	Maxim	Standard	3 A	Imax	100 A
Minim	Maxim	Standard					
3 A	Imax	100 A					

8

Arc force

Permite reglarea valorii Arc Force în sudarea SE.

Permite reglarea răspunsului dinamic energetic la sudare, facilitând operațiile sudorului.

Crescând valoarea forței arcului se reduce riscul de lipire a electrodului.

Electrod Bazic

Minim	Maxim	Standard
0/oprit	500%	30%

Electrod de celuloză

Minim	Maxim	Standard
0/oprit	500%	350%

Electrod CrNi

Minim	Maxim	Standard
0/oprit	500%	30%

Electrod de aluminiu

Minim	Maxim	Standard
0/oprit	500%	100%

Electrod de fontă

Minim	Maxim	Standard
0/oprit	500%	70%

204**Dynamic power control (DPC)**

Permite selectarea și activarea caracteristicii V/I dorite.

$$I=C \quad \text{Current constant}$$

Creșterea sau reducerea lungimii arcului nu are niciun efect asupra curentului de sudare cerut.

Recomandat pentru electrod: Bazic, Rutilic, Acid, Otel, Fontă

$$1:20 \quad 1:20^* \text{Descreșterea indicatorului de control}$$

Creșterea lungimii arcului are ca efect reducerea curentului la sudare (și invers) în funcție de valoarea de la 1 până la 10 amperi / volt.

Recomandat pentru electrod: Celulozic, Aluminiu

$$P=C \quad P=C^* \text{Putere constantă}$$

Creșterea lungimii arcului are ca efect o reducere a curentului de sudare (și invers) conform relației: $V \cdot I = K$

Recomandat pentru electrod: Celulozic, Aluminiu

RO

312**Tensiunea de desprindere a arcului**

Permite setarea valorii tensiunii la care închiderea arcului electric este forțată.

Permite un management îmbunătățit al diferitelor condiții de operare care au loc.

De exemplu, în faza sudării electrice prin puncte, o tensiune mică de desprindere a arcului reduce reaprinderea arcului când electrodul se mișcă de pe piesă, reducând stropirea, arderea și oxidarea piesei.

Dacă se folosesc electrozi pentru care este nevoie de tensiune înaltă, este bine să setați un prag mai mare pentru a preveni închiderea arcului în timpul sudării.



Nu setați niciodată o tensiune a desprinderii arcului mai mare decât tensiunea care nu e în sarcină a unei surse de putere.

Electrod Bazic

Minim	Maxim	Standard
0/oprit	99.9 V	57.0 V

Electrod de celuloză

Minim	Maxim	Standard
0/oprit	99.9 V	70.0 V

399**Viteză de tăiere**

Permite reglarea vitezei de sudare

Default cm/min: viteză de referință pentru sudarea manuală.

Syn: valoarea sinergică.

Minim	Maxim	Standard
1 cm/min	200 cm/min	15 cm/min

500**Setare mașină**

Permite selectarea interfeței grafice cerute.

Permite accesul la nivele de setare superioare.

Consultați capitolul "Personalizarea interfaței (Set up 500)"

Valoarea	Interfață Utilizator
XE	Mod ușor
XA	Mod avansat
XP	Mod profesional

Valoarea	Nivel selectat
USER	Utilizator
SERV	Service
vaBW	vaBW



551 Lock/unlock

Permite închiderea panoului de comandă și inserarea unui cod de protecție.
Consultați capitolul "Lock/unlock (Set up 551)".

552 Sunetul soneriei

Permite reglarea sunetului soneriei

Minim	Maxim	Standard
0/oprit	10	10

601 Pasul de reglare

Permite reglarea parametrului cu un pas care poate fi personalizat de către operator.

Minim	Maxim	Standard
1	Imax	1

602 Parametru extern CH1, CH2, CH3, CH4

Permite managementul parametrilor externi 1, 2, 3, 4 (valoare minimă, valoare maximă, valoare standard, parametru selectat).

Consultați capitolul "Management control extern (Set up 602)".

705 Calibrarea rezistenței la circuit

Permite calibrarea echipamentului.

Consultați capitolul "Calibrarea rezistenței la circuit (set up 705)".

751 Citire curent

Permite afișarea valorii reale a curentului de sudare

752 Citire tensiune

Permite afișarea valorii reale a tensiunii de sudare

768 Măsurare aport termic HI

Permite citirea valorii măsurătorii aportului de căldură în timpul sudării.

851 Acționarea modului de sudare CRAITUIRE ARC AER

Activează funcția ARC-AIR.



Valoarea	Standard	ARC-AIR
pe	-	ACTIVĂ
oprit	X	INACTIVĂ

5.1.2 Lista parametrilor de setare (TIG)**0****Salvare și ieșire**

Vă permite să salvați modificările și să ieșiți din setare.

1**Resetare**

Vă permite să resetați toți parametrii la valorile inițiale.

2**Pre-gazul**

Permite setarea și reglarea debitului de gaz prioritar aprinderii arcului.

Permite umplerea pistoletului cu gaz, pregătirea zonei pentru sudare.

Minim	Maxim	Standard
0/oprit	99.9 s	0.1 s

**3****Curent inițial**

Permite reglarea curentului de pornire.

Permite obținerea unei băi de sudare mai caldă sau mai rece după aprinderea arcului.



Minim	Maxim	Standard
1%	500%	50%

Minim	Maxim	Standard
3 A	I _{max}	-

5**Timpul curentului inițial**

Permite reglarea timpului pentru care este menținut curentul inițial.



Minim	Maxim	Standard
0/oprit	99.9 s	0/oprit

6**Panta de creștere**

Permite setarea pasajului dintre curentul inițial și curentul de sudare.



Minim	Maxim	Standard
0/oprit	99.9 s	0/oprit

7**Curent de sudare**

Permite reglarea curentului de sudare.



Minim	Maxim	Standard
3 A	I _{max}	100 A

8**Curent pe 2 nivele**

Permite reglarea curentului secundar în sistemul de sudare pe 2 nivele.

La prima apasare a butonului pistoletului, gazul pornește, arcul se aprinde, iar curentul stabilit inițial va fi folosit pentru sudare.

La prima eliberare a butonului, intervine panta de urcare a curentului "I₁" la sudare.Dacă sudorul apasă și eliberează repede butonul, se poate folosi curentul "I₂".Apăsând și eliberând repede butonul, "I₁" se folosește din nou, și așa mai departe.

Dacă tineți butonul apăsat pentru mai mult timp, rampa de coborâre a curentului pornește și astfel se ajunge la curentul final.

Eliberând din nou butonul, arcul ieșe și gazul continuă să curgă până se ajunge la nivelul post gaz.

Minim	Maxim	Standard	Minim	Maxim	Standard
3 A	I _{max}	-	1%	500%	50%

10**Curentul de bază**

Permite reglarea curentului de bază în moduri / pulsate sau sisteme rapid pulsate.



Minim	Maxim	Standard
3 A	I _{sald}	-

Minim	Maxim	Standard
1%	100%	50%

12**Frecvența de pulsare**

Permite reglarea frecvenței pulsului.

Permite obținerea unor rezultate mai bune la sudarea materialelor subțiri sau o calitate mai bună a cordonului de sudare.



Minim	Maxim	Standard
0.1 Hz	25 Hz	5 Hz

13**Ciclu de lucru pulsat**

Permite reglarea ciclului de funcționare în modul de sudare pulsat.

Permite menținerea curentului de vârf pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp.



Minim	Maxim	Standard
1%	99 %	50 %

14**Frecvența pulsului rapid**

Permite reglarea frecvenței pulsului.

Permite calibrarea și o mai bună stabilizare a arcului electric.



Minim	Maxim	Standard
0.02 KHz	2.5 KHz	0.25 KHz

RO

15**Pante pulsate**

Permite reglarea timpului de coborâre în modul de sudare pulsat.

Permite obținerea unei treceri mai liniștite de la curentul de vârf la curentul de bază, având un arc de sudare mai mult sau mai puțin moale.

Minim	Maxim	Standard
0/oprit	100 %	0/oprit

16**Panta de coborâre**

Permite setarea unei treceri treptate între curentul de sudare și curentul final.

Minim	Maxim	Standard
0/oprit	99.9 s	0/oprit

17**Curentul final**

Permite reglarea curentului final.

Minim	Maxim	Standard
3 A	Imax	10 A

Minim	Maxim	Standard
1 %	500 %	-

19**Timpul curentului final**

Permite reglarea timpului de menținere a curentului final.

Minim	Maxim	Standard
0/oprit	99.9 s	0/oprit

20**Post gazul**

Permite reglarea debitului de gaz la sfârșitul sudurii.

Minim	Maxim	Standard
0.0 s	99.9 s	syn

203**Tig start (HF)**

Permite selectarea modului de aprindere a arcului prin.

Valoarea	Standard	Funcția de apel invers
pe	X	HF START
oprit	-	LIFT START

204**Sudură în puncte**

Permite activarea procesului de sudare în puncte și stabilirea timpului de sudare.

Permite cronometrarea procesului de sudare.

Minim	Maxim	Standard
0/oprit	99.9 s	0/oprit

205**Restart**

Permite activarea funcției de restart.

Permite stingerea imediată a arcului în timpul pantei de coborâre sau reînceperea ciclului de sudare.

Valoarea	Standard	Funcția de apel invers
0/oprit	-	oprit
1/on	X	pe
2/of1	-	oprit

206**Easy joining**

Permite aprinderea arcului în modul pulsat și cronometrarea funcției înainte de reinstalarea automată a condițiilor de sudare presestate.

Permite o acuratețe și o viteză mai mare în timpul operațiilor de prindere a pieselor.

Minim	Maxim	Standard
0.1 s	25.0 s	0/oprit

RO

399**Viteza de tăiere**

Permite reglarea vitezei de sudare

Default cm/min: viteza de referință pentru sudarea manuală.

Syn: valoarea sinergic.

Minim	Maxim	Standard
1 cm/min	200 cm/min	10 cm/min

500**Setare mașină**

Permite selectarea interfeței grafice cerute.

Permite accesul la nivele de setare superioare.

Consultați capitolul "Personalizarea interfaței (Set up 500)"

Valoarea	Interfață Utilizator
XE	Mod ușor
XA	Mod avansat
XP	Mod profesional

Valoarea	Nivel selectat
USER	Utilizator
SERV	Service
vaBW	vaBW

551**Lock/unlock**

Permite închiderea panoului de comandă și inserarea unui cod de protecție.

Consultați capitolul "Lock/unlock (Set up 551)".

552**Sunetul soneriei**

Permite reglarea sunetului soneriei

Minim	Maxim	Standard
0/oprit	10	10

601**Pasul de reglare**

Permite reglarea parametrului cu un pas care poate fi personalizat de către operator.

Minim	Maxim	Standard
1	Imax	1

602**Parametru extern CH1, CH2, CH3, CH4**

Permite managementul parametrilor externi 1, 2, 3, 4 (valoare minimă, valoare maximă, valoare standard, parametru selectat).

Consultați capitolul "Management control extern (Set up 602)".

606**Pistolet U/D**

Permite managementul parametrilor externi (U/D).

Valoarea	Standard	Funcția de apel invers
0/oprit	-	oprit
1/I1	X	Curent
	-	Introducere program

705**Calibrarea rezistenței la circuit**

Permite calibrarea echipamentului.

Consultați capitolul "Calibrarea rezistenței la circuit (set up 705)".

751**Citire curent**

Permite afișarea valorii reale a curentului de sudare

752**Citire tensiune**

Permite afișarea valorii reale a tensiunii de sudare

RO

755 Citire debit de gaz (WFR)

Permite afişarea valorii reale a debitului de gaz.

**757 Viteză sârmă**

Citire encoder motor 1.

**760 Citire curent (motor 1)**

Permite afişarea valorii reale a curentului (motor 1).

**768 Măsurare aport termic HI**

Permite citirea valorii măsurătorii aportului de căldură în timpul sudării.

**801 Limite de protecție**

Permite setarea limitelor de avertizare și de protecție.



Permite ca procesul de sudare să fie controlat setând limitele de avertizare și limitele de siguranță pentru parametrii măsurabili principali.

Permite controlul exact a diferitelor faze de sudare.

Consultați capitolul "Limite de protecție (Set up 801)".

851 Acționarea modului de sudare CRAȚUIRE ARC AER

Activează funcția ARC-AIR.



Valoarea	Standard	ARC-AIR
pe	-	ACTIVĂ
oprit	X	INACTIVĂ

5.1.3 Lista parametrilor de setare (MIG/MAG)**32 Tensiune secundară (2 Nivele MIG)**

Permite reglarea nivelului de tensiune a pulsăiei secundare.



Face posibilă obținerea unei mai bune stabilități a arcului în timpul variației fazelor de pulsăie.

Minim	Maxim	Standard
-5.0	+5.0	0/syn

33 Inductanță secundară (2 Nivele MIG)

Permite reglarea nivelului de inductanței a pulsăiei secundare.



Face posibilă obținerea unui arc mai rapid sau mai încet pentru a compensa mișcările sudorului sau instabilitatea de sudare cauzată de natură.

Inductanță scăzută = arc reactiv (stropi mai mulți).

Inductanță ridicată = arc mai puțin reactiv (stropi mai puțini).

Minim	Maxim	Standard
-30	+30	0/syn

399 Viteză de tăiere

Permite reglarea vitezei de sudare



Default cm/min: viteză de referință pentru sudarea manuală.

Syn: valoarea sinergică.

Minim	Maxim	Standard
syn min	syn max	35 cm/min

705 Calibrarea rezistenței la circuit

Permite calibrarea echipamentului.



Consultați capitolul "Calibrarea rezistenței la circuit (set up 705)".

768

Măsurare aport termic HI


Permite citirea valorii măsurătorii aportului de căldură în timpul sudării.



EN 1011-1

5.2 Proceduri specifice de utilizare a parametrilor**5.2.1 Personalizare ecran în 7 segmente**

Permite afișarea constantă a valorii unui parametru pe displayul 7 segmente.

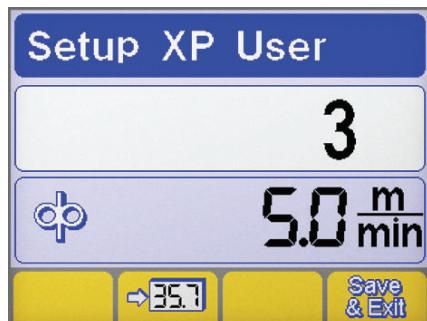

- ▶ Intrați în meniu ținând apăsat butonul de reglare timp de cel puțin 5 secunde.
- ▶ Selectați parametrul cerut rotind butonul de reglare.
- ▶ Înregistrați parametrul selectat în ecranul în 7 segmente apăsând butonul .
- ▶ Salvați și ieșiți din ecranul prezent apăsând butonul .

5.2.2 Personalizarea interfaței (Set up 500)



Permite optimizarea parametrilor în meniul principal.

500**Setare mașină**

Permite selectarea interfeței grafice cerute.



Valoarea	Interfață Utilizator
XE	Mod ușor
XA	Mod avansat
XP	Mod profesional

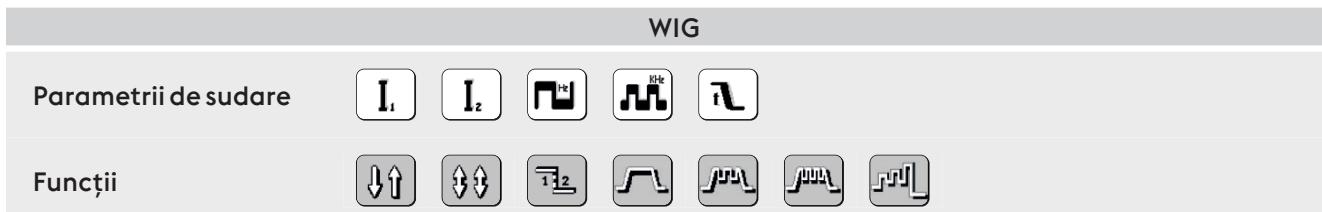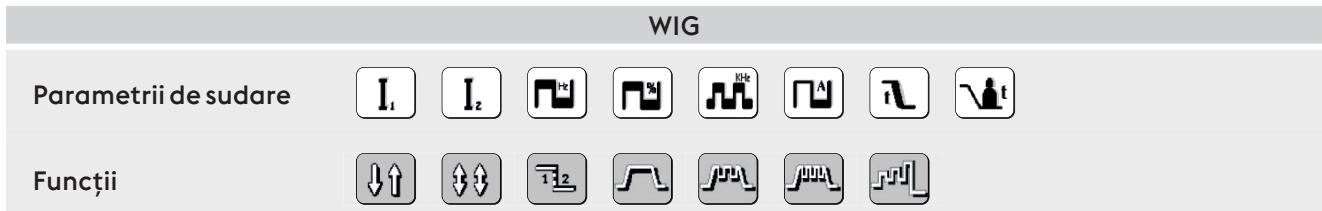GRAFICĂ XE**GRAFICĂ XA****GRAFICĂ XP**

RO


5.2.3 Lock/unlock (Set up 551)

Permite închiderea panoului de comandă și inserarea unui cod de protecție.



Selectare parametru

- Intrați în meniu ținând apăsat butonul de reglare timp de cel puțin 5 secunde.
- Selectați parametrul cerut (551).
- Activați reglarea parametrului selectat apăsând butonul de reglare.

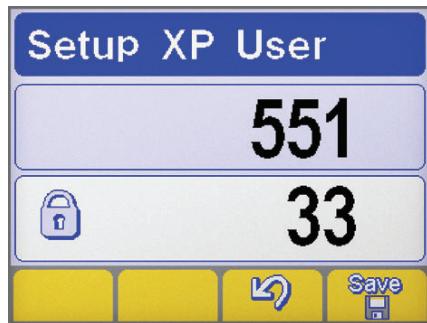


Setarea parolei

- Setați un cod numeric (parolă) rotind butonul de reglare.
- Confirmați operațiunea apăsând tasta-encoder.
- Confirmați operația prin apăsarea butonului .
- Pentru a salva modificarea apăsați butonul: .

Funcții panou



Realizarea oricărei operații pe un panou de comandă blocat cauzează apariția unui ecran special.

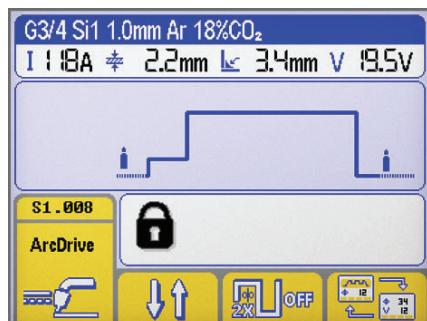

Funcții panou

- Accesați temporar funcționalitățile panoului (5 minute) rotind rotind butonul de reglare și tastând parola corectă.
- Confirmați operațiunea apăsând tasta-encoder.
- Deblocați definitiv panoul de comandă întrând în meniu (urmați instrucțiunile anterioare) și închideți parametrul 551.
- Confirmați operațiunea apăsând tasta-encoder.
- Pentru a salva modificarea apăsați butonul: .

5.2.4 Management control extern (Set up 602)

Permite managementul parametrilor externi 2 (valoare minimă, valoare maximă, valoare standard, parametru selectat).



Selectare parametru

- Intrați în meniu ținând apăsat butonul de reglare timp de cel puțin 5 secunde.
- Selectați parametrul cerut (602).
- Intrați în ecranul "managementul controlului extern" apăsând butonul de reglare.




Management control extern

- Selectați ieșirea comenzii la distanță RC cerută (CH1, CH2, CH3, CH4) prin apăsarea butonului .
- Selectați parametrul cerut (Min-Max-parametru) apăsând butonul de reglare.
- Stabiliiți parametrul cerut (Min-Max. parametru) rotind butonul de reglare.
- Pentru a salva modificarea apăsați butonul: .
- Confirmați operația prin apăsarea butonului .

5.2.5 Calibrarea rezistenței la circuit (set up 705)

Vă permite să calibrăți generatorul pe rezistența circuitului de sudare curent.

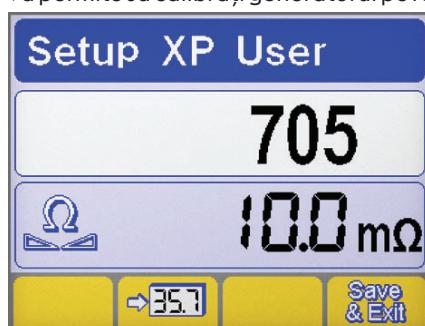

Selectare parametru

- ▶ Intrați în meniu ținând apăsat butonul de reglare timp de cel puțin 5 secunde.
- ▶ Selectați parametrul cerut (705).
- ▶ Activăți reglarea parametrului selectat apăsând butonul de reglare.
- ▶ Conectați generatorul la circuitul de sudare (banc sau piesă).
- ▶ Scoateți capacul pentru a descoperi suportul duzei. (MIG/MAG)



Calibrarea

- ▶ Plasați vârful sărmiei pentru a intra în contact electric cu piesa de lucru. (MIG/MAG)
- ▶ Apăsați butonul pentru a începe procedura.
- ▶ Mențineți contactul timp de cel puțin o secundă.
- ▶ Valoarea afișată pe display se va actualiza la finalul calibrării.
- ▶ Confirmați operația prin apăsarea butonului .
- ▶ Confirmați operația prin apăsarea butonului .
- ▶ Pentru a salva modificarea și a ieși din meniul setări apăsați tasta: .


5.2.6 Limite de protecție (Set up 801)

Permite setarea limitelor de avertizare și de protecție.

Permite ca procesul de sudare să fie controlat setând limitele de avertizare și limitele de siguranță pentru parametrii măsurabili principali.



Permite controlul exact a diferitelor faze de sudare.

Limite de atenționare	MIN MAX	Limite de protecție	MIN MAX
Curent de sudare		Tensiunea de sudare	
Citire debit de gaz		Viteză de mișcare a robotului	
Citire curent (motor 1)		Citire curent (motor 2)	
Citire flux lichid de răcire		Viteză sărmă	
Citire temperatură lichid de răcie			

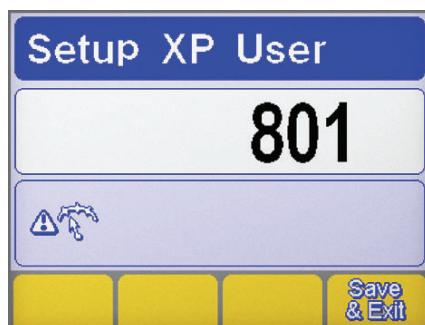

Selectare parametru

- ▶ Intrați în meniu ținând apăsat butonul de reglare timp de cel puțin 5 secunde.
- ▶ Selectați parametrul cerut (801).
- ▶ Întrați pe ecranul "Limite de protecție" apăsând butonul de reglare.

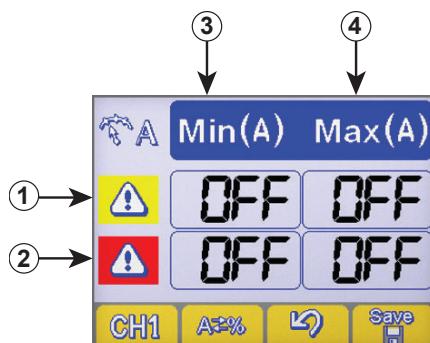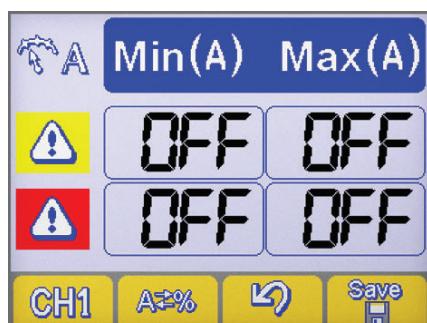

Selectare parametru

- ▶ Selectați parametrul cerut apăsând butonul **CH1**.
- ▶ Selectați metoda de setare a limitelor de protecție apăsând butonul **A±%**.

Setare mașină

A/V Valoare absolută

% Valoare procentuală

Setare limite de siguranță

- ① Linia limitelor de avertizare
- ② Linia limitelor de alarmă
- ③ Coloana nivelelor minime
- ④ Coloana nivelelor maxime

- ▶ Selectați căsuța cerută apăsând tasta de reglare (căsuța selectată este afișată cu un contrast inversat).
- ▶ Stabiliiți nivelul limitei selectate rotind butonul de reglare.
- ▶ Pentru a salva modificarea apăsați butonul: **Save**.



- Depășirea unei limite de siguranță are ca efect apariția unui semnal vizual pe panoul de comandă.
- Depășirea unei limite de alarmă are ca efect apariția unui semnal vizual pe panoul de comandă și blocarea imediată a operațiilor de sudare.
- Este posibilă setarea începutului și sfârșitului filtrelor de sudare pentru a preveni semnalele de eroare în timpul amorsării și stingerii arcului (consultați capitolul "Set up" - Parametrii 802-803-804).

6. ÎNTREȚINEREA



Întreținerea curentă trebuie realizată în concordanță cu specificațiile producătorului. În timpul funcționării echipamentului toate părțile de acces respectiv ușile carcaserelor trebuie să fie închise. Sistemul nu trebuie să suferă nici un fel de modificare. Preveniți acumularea prafului și a piliturii de fier (materiale conductive) pe componentele mașinii.



Orice operație de întreținere trebuie efectuată doar de personal calificat. Înlocuirea sau repararea oricăror părți din sistem de către personalul neautorizat pot face ca garanția să devină nulă și neavenită. Repararea sau înlocuirea oricăror părți componente ale sistemului trebuie efectuate doar de personal calificat.



Deconectați sursa de alimentare cu energie a mașinii înaintea efectuării oricărei operații de întreținere!

6.1 Efectuați periodic următoarele operații de întreținere a sursei de sudare

6.1.1 Anlæg



Curățați sursa de sudare înăuntru prin suflare cu un jet de aer de presiune joasă respectiv cu ajutorul unor peri moși. Curățați contactele electrice și toate conexiunile.

6.1.2 Pentru întreținerea sau înlocuirea componentelor pistoletelor portelectrodului și/sau cablului de masă:



Verificați temperatura componentelor și asigurați-vă ca acestea să nu fie supraîncălzite.



Folosiți întotdeauna mănuși de protecție în concordanță cu normele de protecție standard.



Folosiți unelte corespunzătoare.

6.2 Ansvar



Nerespectarea regulilor de întreținere mai sus menționate va conduce la anularea certificatelor de garanție și scutește producătorul de orice răspundere. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate în cazul nerespectării instrucțiunilor menționate mai sus. Pentru orice dubiu și/sau problemă nu ezitați să contactați cel mai apropiat service.

7. CODURI ALARMĂ



ALARMĂ

Declanșarea unei alarme sau depășirea unei limite de siguranță determină un semnal vizual pe panoul de comandă și oprirea imediată a operațiunilor de sudare.



AVERTISMENT

Declanșarea unei alarme sau depășirea unei limite de siguranță determină un semnal vizual pe panoul de comandă și oprirea imediată a operațiunilor de sudare.

Mai jos sunt enumerate toate alarmele și toate limitele de siguranță referitoare la echipament.

E01	Supratemperatură		E02	Supratemperatură	
E03	Supratemperatură		E07	Anomalie sistem de alimentare a motorului derulatorului	
E08	Moteur bloqué		E10	Supracurent la modulul de putere (Inverter)	
E11	Eroare configurare echipament		E12	Eroare de comunicare (WF - DSP)	
E13	Eroare de comunicare		E14	Program nevalabil	
E15	Program nevalabil		E16	Eroare de comunicare (RI) (Automatizare și robotizare)	
E17	Eroare de comunicare (μP-DSP)		E18	Program nevalabil	
E19	Eroare configurare echipament		E20	Memorie defectă	
E21	Pierdere date		E22	Eroare de comunicare (DSP)	

RO

	Valori incompatibile			Eroare de comunicare (H.F.)	
	Pierdere date			Subtensiune	
	Anomalie alimentare echipament			Anomalie alimentare echipament	
	Lipsă lichid de răcire			Lipsă sârmă (Automatizare și robotizare)	
	Întrerupător de urgență (Automatizare și robotizare)			Sârmă lipită (Automatizare și robotizare)	
	Setări nesuportate (Automatizare și robotizare)			Anticoliziune (Automatizare și robotizare)	
	Eroare fluxostat extern (Automatizare și robotizare)			Nivel de curent depășit (Limită inferioară)	
	Nivel de curent depășit (Limită superioară)			Nivel de tensiune depășit (Limită inferioară)	
	Nivel de tensiune depășit (Limită superioară)			Limită de viteză depășită (Limită inferioară)	
	Limită de viteză depășită (Limită superioară)			Nivel de curent depășit (Limită inferioară)	
	Nivel de curent depășit (Limită superioară)			Nivel de tensiune depășit (Limită inferioară)	
	Nivel de tensiune depășit (Limită superioară)			Limită de viteză depășită (Limită inferioară)	
	Limită de viteză depășită (Limită superioară)			Limite de siguranță depășite	
	Supratemperatură lichid de răcire				

8. POSSIBLE PROBLEMS

Sursa nu pornește (LED-ul verde nu se aprinde)

Cauza

- » Lipsa tensiunii de alimentare la priză.
- » Conectare greșită sau cablu întrerupt.
- » Siguranță de pe rețea sărită/arsă.

Soluția

- » Verificați și reparați rețelele electrice.
- » Acest lucru a se realize doar de către personal calificat.
- » Înlăcuți componente defecțe.
- » Contactați cel mai apropiat service pentru a repara sistemul.
- » Înlăcuți componente defecțe.

» Întrerupatorul principal defect.	» Înlăturiți componentele defecte. » Contactați cel mai apropiat service pentru a repara sistemul.
» Componente electronice defecte.	» Contactați cel mai apropiat service pentru a repara sistemul.

Lipsă curent de sudare (sistemul nu sudează)

Cauza	Soluția
» Trăgaciul pistoletului defect.	» Înlăturiți componentele defecte. » Contactați cel mai apropiat service pentru a repara sistemul.
» Sistemul s-a supraîncălzit (alarmă termică - LED-ul galben aprins).	» Așteptați ca sistemul să se răcească fără oprirea acestuia (LED-ul galben stins).
» Împământare incorectă.	» Împământați sistemul corect. » Citiți paragraful „Instalare”.
» Alimentare necorespunzătoare (LED-ul galben aprins).	» Alimentarea sursei de sudare cu tensiunea corespunzătoare funcționării acesteia. » Conectați corect a sistemul. » Citiți paragraful „Conectare”.
» Componente electronice defecte.	» Contactați cel mai apropiat service pentru a repara sistemul.

Tensiune de ieșire incorectă

Cauza	Soluția
» Selectarea greșită a procesului de sudare, sau selector defect.	» Selectați corect procesul de sudare. » Înlăturiți componentele defecte. » Contactați cel mai apropiat service pentru a repara sistemul.
» Setarea incorectă a parametrilor/funcțiilor.	» Resetați sistemul și parametrii de sudare.
» Potențiometru/buton pentru reglarea curentului de sudare defect.	» Înlăturiți componentele defecte. » Contactați cel mai apropiat service pentru a repara sistemul.
» Tensiunea principală în afara limitelor de funcționare.	» Conectați corect a sistemul. » Citiți paragraful „Conectare”.
» Lipsa unei faze.	» Conectați corect a sistemul. » Citiți paragraful „Conectare”.
» Componente electronice defecte.	» Contactați cel mai apropiat service pentru a repara sistemul.

Instabilitatea arcului

Cauza	Soluția
» Protecție de gaz insuficientă.	» Reglați debitul de gaz. » Verificați dacă difuzorul de gaz și calota sunt în bune condiții de funcționare.
» Umiditatea din gazul de sudare.	» Folosiți întotdeauna materiale și produse de calitate. » Asigurați-vă că sistemul de alimentare cu gaz este în stare perfectă de funcționare.
» Parametrii de sudare incorect selecționați.	» Verificați cu atenție sistemul de sudare. » Contactați cel mai apropiat service pentru a repara sistemul.

Stropire excesivă

Cauza	Soluția
» Lungimea incorectă a arcului.	» Micșorați distanța dintre electrod și piesă. » Micșorați tensiunea.
» Parametrii de sudare incorect selecționați.	» Micșorați tensiunea.
» Protecție de gaz insuficientă.	» Reglați debitul de gaz. » Verificați dacă difuzorul de gaz și calota sunt în bune condiții de funcționare.
» Reglarea incorectă a arcului.	» Creșteți valoarea inductanței. » Conectați cablul de masă la inductanță potrivită.
» Mod de sudare incorect.	» Micșorați unghiul de înclinație al pistoletului.

Pătrundere insuficientă

Cauza	Soluția
» Mod de sudare incorrect.	» Micșorați viteza de sudare.
» Parametrii de sudare incorrect selecționați.	» Creșteți curentul de sudare.
» Electrod selecționat greșit.	» Folosiți un electrod de diametru mai mic.
» Pregătirea incorrectă a pieselor.	» Măriți șanfrenul.
» Împământare incorrectă.	» Împământați sistemul corect.
» Grosimea prea mare a pieselor de sudat.	» Citiți paragraful „Instalare”.
	» Creșteți curentul de sudare.

Incluziuni de zgură

Cauza	Soluția
» Curățire insuficientă.	» Curățați piesele bine înainte de sudare.
» Diametrul prea mare al electrodului.	» Folosiți un electrod de diametru mai mic.
» Pregătirea incorrectă a pieselor.	» Măriți șanfrenul.
» Mod de sudare incorrect.	» Micșorați distanța dintre electrod și piesă. » Deplasați-vă cu viteză constantă în timpul procesului de sudare.

Incluziuni de Tungsten

Cauza	Soluția
» Parametrii de sudare incorrect selecționați.	» Micșorați tensiunea. » Folosiți un electrod de diametru mai mare.
» Electrod selecționat greșit.	» Folosiți întotdeauna materiale și produse de calitate. » Ascuțuiți cu atenție electrodul.
» Mod de sudare incorrect.	» Evitați contactul dintre electrod și baia de metal topit.

Pori

Cauza	Soluția
» Protecție de gaz insuficientă.	» Reglați debitul de gaz. » Verificați dacă difuzorul de gaz și calota sunt în bune condiții de funcționare.

Lipirea (electrodului/sârmei)

Cauza	Soluția
» Lungimea prea mare a arcului.	» Creșteți distanța dintre electrod și sârmă. » Creșteți curentul de sudare.
» Parametrii de sudare incorrect selecționați.	» Creșteți curentul de sudare. » Creșteți curentul de sudare.
» Mod de sudare incorrect.	» Măriți înclinația pistoletului. » Creșteți curentul de sudare.
» Grosimea prea mare a pieselor de sudat.	» Creșteți valoarea inductanței. » Conectați cablul de masă la inductanță potrivită.
» Reglarea incorrectă a arcului.	

Arsuri marginale

Cauza	Soluția
» Parametrii de sudare incorrect selecționați.	» Micșorați tensiunea.
» Lungimea prea mare a arcului.	» Micșorați distanța dintre electrod și piesă. » Micșorați tensiunea.
» Mod de sudare incorrect.	» Micșorați viteza de oscilare la umplere. » Micșorați viteza de sudare.
» Protecție de gaz insuficientă.	» Folosiți gazul potrivit pentru materialul pe care îl sudați.

Oxidare

Cauza

» Protecție de gaz insuficientă.

Soluția

» Reglați debitul de gaz.
» Verificați dacă difuzorul de gaz și calota sunt în bune condiții de funcționare.

Porozitate

Cauza

- » Grăsimi, vopsea, rugină și praf pe piesele ce urmează a fi sudate.
- » Grăsimi, vopsea, rugină și praf pe materialul de adaos.
- » Umiditate în materialul de adaos.
- » Lungime incorectă a arcului.
- » Umiditatea din gazul de sudare.
- » Protecție de gaz insuficientă.
- » Baia de metal topit se solidifică prea repede.

Soluția

- » Curătați piesele bine înainte de sudare.
- » Folosiți în totdeauna materiale și produse de calitate.
» Păstrați materialele în condiții perfecte.
- » Folosiți în totdeauna materiale și produse de calitate.
» Păstrați materialele în condiții perfecte.
- » Micșorați distanța dintre electrod și piesă.
» Micșorați tensiunea.
- » Folosiți în totdeauna materiale și produse de calitate.
» Asigurați-vă că sistemul de alimentare cu gaz este în stare perfectă de funcționare.
- » Reglați debitul de gaz.
» Verificați dacă difuzorul de gaz și calota sunt în bune condiții de funcționare.
- » Micșorați viteza de sudare.
» Preîncălziți piesele care trebuie sudate.
» Creșteți curentul de sudare.

Fisurare la Cald

Cauza

- » Parametrii de sudare incorect selecționați.
- » Grăsimi, vopsea, rugină și praf pe piesele ce urmează a fi sudate.
- » Grăsimi, vopsea, rugină și praf pe materialul de adaos.
- » Mod de sudare incorect.
- » Piese ce urmează a fi sudate au caracteristici diferite.

Soluția

- » Micșorați tensiunea.
- » Curătați piesele bine înainte de sudare.
- » Folosiți în totdeauna materiale și produse de calitate.
» Păstrați materialele în condiții perfecte.
- » Executați corect operațiile de pregătire a rostului de sudare.
» Executați o brazare înainte de sudare.

Fisuri la rece

Cauza

- » Umiditate în materialul de adaos.
- » Geometria specială a rostului de sudare.

Soluția

- » Folosiți în totdeauna materiale și produse de calitate.
» Păstrați materialele în condiții perfecte.
- » Preîncălziți piesele care trebuie sudate.
» Aplicați un tratament de postîncălzire.
» Executați corect operațiile de pregătire a rostului de sudare.


9. SUDAREA

9.1 Sudarea WIG (cu arc continuu)

Descriere

Procesul de sudarea WIG (Tungsten Inert Gas) se bazează pe prezența unui arc electric care se formează între un electrod neconsumabil (wolfram pur sau aliat, cu temperatură de topire de aproximativ 3370°C) și piesă; o atmosferă de gaz inert (argon) protejează baia de metal. Pentru a evita incluziunile periculoase de wolfram în îmbinare, electrodul nu trebuie niciodată să intre în contact cu piesă; din acest motiv, sursa de sudare este de obicei echipată cu un sistem de aprindere a arcului care generează o frecvență înaltă, o descărcare de tensiune între vârful electrodului și piesa de lucru. Astfel, datorită scânteii electrice, ionizând atmosfera de gaz, arcul electric se aprinde, evitându-se astfel contactul dintre electrod și piesă. Alt tip de pornire posibil este cel cu incluziuni reduse de tungsten: "pornirea prin ridicare", care nu are nevoie de curenți de înaltă frecvență, ci doar de un scurt circuit initial la curenți mici, între electrod și piesă; când electrodul este ridicat, arcul este stabilit și curentul crește până la valoarea setată. Pentru a îmbunătăți calitatea umplerii la sfârșitul cordonului de sudare, este important de controlat, cu atenție, pantă coborâtoare a curentului și este necesar ca gazul să protejeze pentru câteva secunde baia de sudură după ce arcul s-a stins. În multe condiții de operare, este folositor să se poată utiliza doi curenți de sudură presezați și să se poată trece cu ușurință de la un curent la altul (bilevel).


Polaritatea

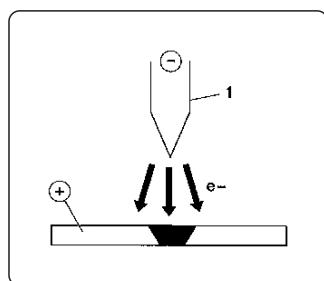

D.C.S.P. (Curent continuu - polaritate directă)

Acest tip de polaritate este cel mai des utilizat și asigură o uzură limitată a electrodului (1), din moment ce 70% din căldură se concentreză pe anod (piesă).


Se obțin băi de sudură înguste și adânci cu viteze mari de deplasare și cantitate mică de căldură.

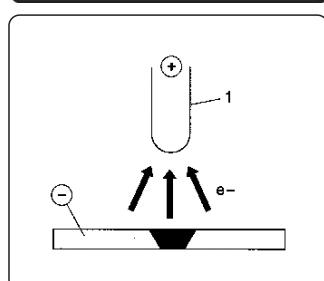

D.C.R.P. (Curent continuu - polaritate inversă)

Polaritatea inversă se utilizează la sudarea aliajelor acoperite de un strat de oxid refractar și temperatura de topire mai mare, comparativ cu metalele.

Nu se pot folosi curenți mai mari, deoarece aceștia ar cauza uzura excesivă a electrodului.

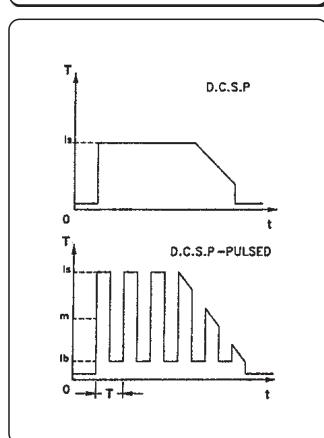

D.C.S.P. - Pulsat (Curent continuu - polaritate directă pulsată)

În anumite condiții de operare, sudarea în curent continuu în regim pulsatoriu conferă un bun control asupra lățimii și adâncimii băii de sudură.

Baia de sudură este formată de curentul de vârf (I_p), în timp ce curentul de bază (I_b) menține arcul aprins. Modul de operare ajută la sudarea tablelor mai subțiri cu mai puține deformații, un factor de formă mai bun și concomitant, un pericol scăzut la apariția fisurilor la cald și la pătrunderii gazului.

O dată cu creșterea frecvenței (MF), arcul devine mai îngust, mai concentrat, mai stabil și calitatea sudurii pe tablele subțiri crește.

Sudarea WIG a oțelurilor

Procedeul de sudarea WIG este foarte eficient atât pentru sudarea oțelului carbon cât și pentru sudarea oțelului aliat, la sudarea stratului de rădăcină la conducte și la suduri unde aspectul este foarte important. Se cere polaritatea directă (D.C.S.P.).

Pregătirea pieselor


Este necesară o curățire și o pregătire mai corectă a marginilor.

Alegerea și pregătirea electrodului

Este de preferat să folosiți electrozi de wolfram - thoriu (2% thoriu de culoare roșie) sau electrozi, alternativ ceriu sau lantaniu de următoarele diametre:

Øelectrod	Interval de curent
1.0 mm	15÷75 A
1.6 mm	60÷150 A
2.4 mm	130÷240 A

Electrodul trebuie ascuțit conform figurii.

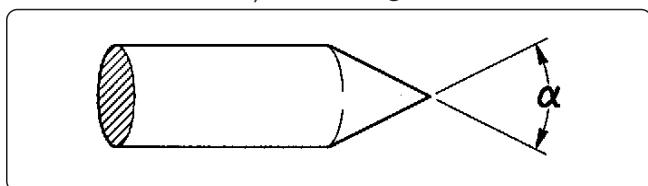

α°	Interval de curent
30	0÷30 A
60÷90	30÷120 A
90÷120	120÷250 A

Materialul de adaos

Vergelele trebuie să conțină proprietăți mecanice comparabile cu cele ale metalului de bază.

Nu folosiți fâșii obținute din materialul de bază deoarece ele pot conține impurități care pot afecta în mod negativ calitatea îmbinării sudate.

Gazul de protecție

În mod tipic, se folosește argon pur (99,99%)

Curent de sudare	Ø electrod	Duza de gaz n	Duza de gaz	Fluxul de argon
30 A	0÷30 mm	4/5	6/8.0 mm	5-6 l/min
60÷90 A	30÷120 mm	4/5/6	6.5/8.0/9.5 mm	6-7 l/min
90÷120 A	120÷250 mm	6/7	9.5/11.0 mm	7-8 l/min

Sudarea WIG a cuprului

Din moment ce sudarea WIG este un procedeu ce se caracterizează prin concentrare mare de sudură, este o particularitate potrivită pentru sudarea materialelor cu conductivitate termică ridicată, precum cuprul.

Pentru sudarea WIG a cuprului, respectați aceleași specificații ca și în cazul sudării WIG a oțelurilor.

10. SPECIFICAȚII TEHNICE

Caracteristici electrice URANOS NX 4000 TLH			U.M.
Tensiunea sursei U1 (50/60 Hz)	3x230 ($\pm 15\%$)	3x400 ($\pm 15\%$)	Vac
Zmax (@PCC)*	57	57	mΩ
Siguranță fuzibilă cu reacție întârziată	35	25	A
Comunicare bus	DIGITAL	DIGITAL	
Putere maximă de intrare (MMA)	13.0	16.9	kVA
Putere maximă de intrare (MMA)	12.4	16.1	kW
Putere maximă de intrare (TIG)	13.0	12.6	kVA
Putere maximă de intrare (TIG)	12.4	12.1	kW
Puterea absorbită în stare inactivă	74	74	W
Factor de putere (PF)	0.95	0.95	
Eficiență (μ)	87	88	%
Cos φ	0.99	0.99	
Curent maxim de intrare I1max	31.8	24.4	A
Curent efectiv I1eff	24.6	18.9	A
Plajă de reglare	3-400	3-400	A
Tensiune de mers în gol Uo	73	73	Vdc
Tensiune de vârf Up	10.1	10.1	kV

* Acest echipament corespunde cu EN / IEC 61000-3-11.

* Aceste echipamente corespund cu EN / IEC 61000-3-12 dacă impedanța maximă acceptată a rețelei de la punctul de interfață la rețeaua publică (punct al cuplajului direct PCC) este mai mică sau egală cu valoarea stabilită „Zmax”. Dacă se conectează la un sistem public de joasă tensiune, este responsabilitatea instalatorului sau a utilizatorului de echipament, să se asigure, prin consultarea cu operatorul de distribuție de rețea, dacă este cazul, că echipamentul se poate conecta.

Coeficient de utilizare URANOS NX 4000 TLH			U.M.
	3x230V	3x400V	U.M.
Coeficient de utilizare MMA (40°C)			
(X=60%)	-	400	A
(X=100%)	320	360	A
Coeficient de utilizare MMA (25°C)			
(X=100%)	320	400	A
Coeficient de utilizare WIG (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Coeficient de utilizare WIG (25°C)			
(X=100%)	400	400	A

Caracteristici fizice URANOS NX 4000 TLH			U.M.
Estimarea protecției (IP)	IP23S		
Clasa de izolație	H		
Dimensiuni (lxdxh)	690x290x510		
Greutate	35.4		
Referințe normative	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN IEC 60974-3:2019 EN 60974-10/A1:2015		
Capitolul cablul de alimentare cu energie	4x4		
Lungimea cablu de alimentare	5		
	mm ²		
	m		

Caracteristici electrice
URANOS NX 5000 TLH
U.M.

Tensiunea sursei U1 (50/60 Hz)	3x230 ($\pm 15\%$)	3x400 ($\pm 15\%$)	Vac
Zmax (@PCC)*	49	49	mΩ
Siguranță fuzibilă cu reacție întârziată	45	30	A
Comunicare bus	DIGITAL	DIGITAL	
Putere maximă de intrare (MMA)	17.4	23.6	kVA
Putere maximă de intrare (MMA)	16.5	22.5	kW
Putere maximă de intrare (TIG)	18.9	18.2	kVA
Putere maximă de intrare (TIG)	18.0	17.4	kW
Puterea absorbită în stare inactivă	74	74	W
Factor de putere (PF)	0.95	0.95	
Eficiență (μ)	87	88	%
Cos φ	0.99	0.99	
Curent maxim de intrare I1max	47.4	33	A
Curent efectiv I1eff	33.5	23.9	A
Plajă de reglare	3-500	3-500	A
Tensiune de mers în gol Uo	73	73	Vdc
Tensiune de vârf Up	10.1	10.1	kV

* Acest echipament corespunde cu EN / IEC 61000-3-11.

* Aceste echipamente corespund cu EN / IEC 61000-3-12 dacă impedanța maximă acceptată a rețelei de la punctul de interfață la rețeaua publică (punct al cuplajului direct PCC) este mai mică sau egală cu valoarea stabilită „Zmax”. Dacă se conectează la un sistem public de joasă tensiune, este responsabilitatea instalatorului sau a utilizatorului de echipament, să se asigure, prin consultarea cu operatorul de distribuție de rețea, dacă este cazul, că echipamentul se poate conecta.

Coeficient de utilizare
URANOS NX 5000 TLH
3x230V
3x400V
U.M.

Coeficient de utilizare MMA (40°C)			
(X=50%)	-	500	A
(X=60%)	-	470	A
(X=100%)	400	420	A
Coeficient de utilizare MMA (25°C)			
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	400	470	A
Coeficient de utilizare WIG (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Coeficient de utilizare WIG (25°C)			
(X=70%)	500	-	A
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	460	470	A

Caracteristici fizice
URANOS NX 5000 TLH
U.M.

Estimarea protecției (IP)	IP23S	
Clasa de izolație	H	
Dimensiuni (lxhxh)	690x290x510	mm
Greutate	37.3	Kg
Referințe normative	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN IEC 60974-3:2019 EN 60974-10/A1:2015	
Capitolul cablul de alimentare cu energie	4x6	mm ²
Lungimea cablu de alimentare	5	m

RO

11. PLĂCUȚĂ ÎNDICATOARE A CARACTERISTICILOR TEHNICE

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY																																	
URANOS NX 4000 TLH		N°																															
EN IEC 60974-1/A1:2019 60974-3:2019			60974-10/A1:2015 Class A																														
Up 10.1 kV 3A/10.0V - 400A (400A)/26.0V (26.0V) <table border="1"> <tr> <td>X (40°C)</td> <td>60%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>S U₀ 73V</td> <td>I₂</td> <td>400A (400A)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>360A (360A)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>U₂</td> <td>26.0V (26.0V)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>24.4V (24.4V)</td> </tr> </table> 3A/20.0V - 400A (320A)/36.0V (32.8V) <table border="1"> <tr> <td>X (40°C)</td> <td>60%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>S U₀ 73V</td> <td>I₂</td> <td>400A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>360A (320A)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>U₂</td> <td>36.0V</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>34.4V (32.8V)</td> </tr> </table>				X (40°C)	60%	100%	S U ₀ 73V	I ₂	400A (400A)			360A (360A)		U ₂	26.0V (26.0V)			24.4V (24.4V)	X (40°C)	60%	100%	S U ₀ 73V	I ₂	400A			360A (320A)		U ₂	36.0V			34.4V (32.8V)
X (40°C)	60%	100%																															
S U ₀ 73V	I ₂	400A (400A)																															
		360A (360A)																															
	U ₂	26.0V (26.0V)																															
		24.4V (24.4V)																															
X (40°C)	60%	100%																															
S U ₀ 73V	I ₂	400A																															
		360A (320A)																															
	U ₂	36.0V																															
		34.4V (32.8V)																															
50/60 Hz U ₁ 400V(230V) I _{1max} 24.4A(31.8A) I _{1eff} 18.9A(24.6A) IP 23 S																																	

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY																																			
URANOS NX 5000 TLH			N°																																
EN IEC 60974-1/A1:2019 60974-3:2019			60974-10/A1:2015 Class A																																
Up 10.1 kV 3A/10.0V - 500A (500A)/30.0V (30.0V) <table border="1"> <tr> <td>X (40°C)</td> <td>50%</td> <td>60%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>S U₀ 73V</td> <td>I₂</td> <td>500A (500A)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>470A (470A)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>U₂</td> <td>30.0V (30.0V)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>28.8V (28.8V)</td> </tr> </table> 3A/20.0V - 500A (400A)/40.0V (36.0V) <table border="1"> <tr> <td>X (40°C)</td> <td>50%</td> <td>60%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>S U₀ 73V</td> <td>I₂</td> <td>500A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>470A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>U₂</td> <td>40.0V</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>38.8V (36.0V)</td> </tr> </table>				X (40°C)	50%	60%	100%	S U ₀ 73V	I ₂	500A (500A)			470A (470A)		U ₂	30.0V (30.0V)			28.8V (28.8V)	X (40°C)	50%	60%	100%	S U ₀ 73V	I ₂	500A			470A		U ₂	40.0V			38.8V (36.0V)
X (40°C)	50%	60%	100%																																
S U ₀ 73V	I ₂	500A (500A)																																	
		470A (470A)																																	
	U ₂	30.0V (30.0V)																																	
		28.8V (28.8V)																																	
X (40°C)	50%	60%	100%																																
S U ₀ 73V	I ₂	500A																																	
		470A																																	
	U ₂	40.0V																																	
		38.8V (36.0V)																																	
50/60 Hz U ₁ 400V(230V) I _{1max} 33A(47.4A) I _{1eff} 23.9A(33.5A) IP 23 S																																			

RO

12. SEMNIFICAȚIA PLĂCUȚEI INDICATOARE CARACTERISTICILOR TEHNICE ALE SURSEI

1	2
3	4
5	6
7	9
12	15
13	15A
14	15B
18	19
22	MADE IN ITALY



- CE Declarăție de conformitate EU
 EAC Declarăție de conformitate EAC
 UKCA Declarăție de conformitate UKCA

- 1 Marca
- 2 Numele și adresa producătorului
- 3 Modelul mașinii
- 4 Numărul de serie X~~XX~~XXXXXXXXX Anul fabricației
- 5 Simbolul unității de sudare
- 6 Referințe la standardele constructive
- 7 Simbolul proceselor de sudare
- 8 Simbolul echipamentelor potrivite pentru desfășurarea activității în medii expuse la riscul șocurilor electrice
- 9 Simbolul curentului de sudare
- 10 Tensiunea de mers în gol desemnată
- 11 Tensiunea de încărcare convențională corespunzătoare curentului maxim – minim
- 12 Simbolul ciclului intermitent
- 13 Simbolul curentului de sudare desemnat
- 14 Simbolul tensiunii de sudare desemnată
- 15 Valorile ciclului intermitent
- 16 Valorile ciclului intermitent
- 17 Valorile ciclului intermitent
- 18 Simbolul alimentării
- 19 Tensiunea de alimentare desemnată
- 20 Currentul de alimentare maxim desemnat
- 21 Currentul de alimentare maxim efectiv
- 22 Clasa de protecție
- 23 Tensiune nominală de vârf

“ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕС

Строителят

voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY
Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - www.voestalpine.com/welding

декларира на своя единствена отговорност, че следният продукт:

URANOS NX 4000 TLH	55.07.046
	55.07.047
URANOS NX 5000 TLH	55.07.048
	55.07.049

Отговаря на следните европейски директиви:

- 2014/35/EU LOW VOLTAGE DIRECTIVE
2014/30/EU EMC DIRECTIVE
2011/65/EU RoHS DIRECTIVE

и че са приложени следните хармонизирани стандарти:


EN IEC 60974-1/A1:2019	WELDING POWER SOURCE
EN IEC 60974-3:2019	ARC STRIKING AND STABILIZING DEVICES
EN 60974-10/A1:2015	ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

Документацията, удостоверяваща спазването на директивите, ще бъде достъпна за проверки при гореспоменатия производител.

Всяка направена модификация, без оторизация от voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. прави невалиден този сертификат.

Onara di Tombolo, 03/07/2023

voestalpine Böhler Welding Selco s.r.l.

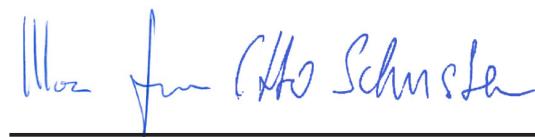

Mirco Frasson
Managing Directors

Otto Schuster
Managing Directors

BG

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ВНИМАНИЕ.....	175
1.1 Среда на употреба.....	175
1.2 Безопасна работа	175
1.3 Защита от дим и газове	176
1.4 Защита от пожар и експлозии.....	176
1.5 Предпазни мерки при използване на газови бутилки.....	177
1.6 Защита от токов удар.....	177
1.7 Електромагнитни полета и смущения.....	177
1.8 Защитен клас	178
1.9 Изхвърляне.....	178
2. ИНСТАЛИРАНЕ	179
2.1 Вдигане, транспорт и разтоварване	179
2.2 Позициониране на машината	179
2.3 Свързване	179
2.4 Инсталлиране	180
3. ОПИСАНИЕ НА МАШИНАТА	181
3.1 Заден панел	181
3.2 Свързващ панел	181
3.3 Преден панел за управление URANOS NX 4000/5000 TLH	182
3.4 Преден панел за управление URANOS NX 4000/5000 TLH (LCD 3.5").....	182
4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО.....	183
4.1 Стартов екран	183
4.2 Главен екран.....	183
5. НАСТРОЙКИ.....	186
5.1 Настройка и настройка на параметри	186
5.2 Специфични процедури за използване на параметрите.....	193
6. ПОДДРЪЖКА.....	197
6.1 Периодична поддръжка на токоизточника	197
6.2 Vastuu	198
7. АЛАРМНИ КОДОВЕ	198
8. ИЗДИРВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕДОСТАТЪЦИ И ДЕФЕКТИ	199
9. ТЕОРИЯ НА ЗАВАРЯВАНЕТО.....	203
9.1 ВИГ (TIG) заваряване	203
10. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	204
11. ФИРМЕНА ТАБЕЛА.....	207
12. ОЗНАЧЕНИЯ НА ТАБЕЛАТА С ОСНОВНИ ДАННИ НА ВОДНО ОХЛАЖДАЩАТА СИСТЕМА	207
13. СХЕМА	413
14. КОНЕКТОРИ	417
15. СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ	419

СИМВОЛИ



Възможна опасност от сериозни физически наранявания и опасни режими на работа, които могат да доведат до сериозни физически наранявания.



Важни съвети, които е хубаво да бъдат спазвани с цел избягване на големи щети или повреди на имуществото.



Записките предвождани от този символ са главно технически и улесняващи съвети.

1. ВНИМАНИЕ



Преди да започнете работа с машината, прочетете внимателно инструкцията за работа. Не извършвайте модификации или операции по поддръжка, които не са предписани. Производителят на машината не носи отговорност за повреди причинени по вина на оператора на машината. Да съхраняват винаги инструкциите за употреба на мястото на използване на уреда. Да се придържат както към инструкциите за употреба, така и към общите правила и местни регламенти, действащи в областта на предотвратяването на инциденти и опазването на околната среда.



Всички лица, занимаващи се с въвеждането в експлоатация, самата експлоатация, поддръжката и поправката на уреда, трябва

- да притежават специална квалификация
- да разполагат с необходимите компетенции в сферата на заваряването
- да прочетат изцяло и да спазват стриктно настоящите инструкции за употреба.

При възникване на проблеми, неописани в настоящата инструкция, се обърнете към оторизирания сервиз на Каммартон България ЕООД.

1.1 Среда на употреба



Оборудването трябва да се използва единствено по предназначение, по начини и в случаи описани на фирмениятабелаи/или в ръководството, всъгласие с международните директиви за безопасност. Други приложения освен описаните от производителя се считат за неуместни и опасни, и в тези случаи производителят отрича всяка отговорност.



Тази машина трябва да се използва само за професионални цели, в индустриална среда. Производителят не поема отговорност за нанесени щети при употреба на оборудването в домашни условия.



Оборудването трябва да се използва при температура на околната среда от -10°C до +40°C (+14°F ÷ +104°F). Оборудването трябва да се транспортира и съхранява на места с температура от -25°C до +55°C (+13°F ÷ +131°F).

Оборудването трябва да се използва при липса на прах, газ или други корозивни субстанции.

Оборудването не бива да се използва при относителна влажност по-висока от 50% при 40°C (104°F).

Оборудването не бива да се използва при относителна влажност по-висока от 90% при 20°C (68°F).

Машината не бива да се използва на надморска височина по-голяма от 2000 метра.



Не използвайте машината за размразяване на тръби.

Не използвайте оборудването за зареждане на батерии и / или акумулатори.

Не използвайте оборудването за преходно стартиране на двигателя.

1.2 Безопасна работа



Заваръчният процес причинява радиация, шум, топлоотделение и газови емисии. Поставете забавяящият огъня щит така че да защитите околната зона на заваряване от лъчи, пръски и гореща шлака. Посъветвайте близкостоящите хора да не гледат заваръчната дъга или или нажеженият метал, и да вземат мерки за адекватна защита.



Носете защитно облекло, което да ви предпазва от лъчите на дъгата, пръските или нажежен метал. Облеклото трябва да покрива цялото тяло и трябва да е:

- непокътнато и в добро състояние
- огнеупорно
- изолирано и сухо
- по-мярка и без ръкавели или маншети



Винаги носете здрави обувки и водно изолирани обувки.

Носете винаги подходящи ръкавици, които са електрически и термично изолирани.



Носете маски с странично лицева защита и подходящ защитен филтър (поне NR10 или повече) за очите.



Винаги носете защитни очила със странична защита, особено по време на ръчно или механично премахване на заваръчната шлака.



Не носете контактни лещи.

BG



Ако шума от заваряване е над допустимите норми, използвайте антифони. Ако нивото на шума надхвърля предписаните от закона граници, ограничете работната зона и се уверете, че всеки, който се приближава до нея, е защищен със слушалки или слушалки.



Винаги дръжте страничните капаци затворени по време на заваряване. Не изменяйте модификацията на машината по никакъв начин.



Избягвайте докосването на току що заварени детайли: топлината може да причини сериозни изгаряния. Следвайте всички изброени по-горе препоръки по-време и след заваряването, тъй като шлаката може да се отделя от детайлите известно време след охлажддането им.



Проверете дали горелката е студена, преди да работите по нея.



Уверете се че охлаждащата система е изключена преди да откачете тръбите на охлаждащата течност. Горещата течност излизаша от тръбите може да причини изгаряния.



Осигурете комплект за първа помощ близо до работното място.
Не подценявайте всякакви видове изгаряния или наранявания.



Преди да си тръгнете от работа, се уверете че сте обезопасили работното място с цел да избегнете инциденти.

1.3 Защита от дим и газове



Димът, газовете и прахът които се отделят в резултат на заваряване са вредни за Вашето здраве.

Доказано е че димът породен от заваряването може да причини рак или да навреди на зародиша на бременнона женя.

- Дръжте главата си далече от газовете и дима от заваряването.
- Използвайте естествената вентилация или система за принудителна аспирация.
- Ако заварявате при слаба вентилация, използвайте маски и аспирационни апарати.
- Заваряването в изключително малки помещения трябва да се извършва под наблюдението на намиращ се наблизо колега.
- Не използвайте кислород за вентилиране на работното място.
- Уверете се че аспирацията работи, като сравните количеството на вредните газове със стойностите формулирани в правилата за безопасност.
- Количеството и нивото на опасност на димът зависи от употребяваният метал, запълващият метали и субстанцията използвана за чистене и обезмасляване на детайлите за заваряване. Следвайте производствените инструкции и инструкциите дадени в техническите схеми.
- Не заварявайте близо до пречиствателни и бояджийски станции.
- Поставете бутилките със състен газ на място с добра вентилация.

1.4 Защита от пожар и експлозии



Заваръчният процес може да причини пожар или експлозия.

- Преди започване на работа, почистете работното място от опасни и възпламенени материали.
- Запалимите материали трябва да са на поне 11 метра от областта на заваряване, или трябва да са защитени по подходящ начин.
- Искрите и нажежените частици имат голям обхват и минават и през малки отвори. Пазете хората и имущество.
- Не заварявайте в близост до съдове под налягане.
- Незаварявайте в затворени контейнери или тръби. Внимавайте при заваряване на тръби и контейнери дорите да са отворени, празни и напълно почистени. Всеки остатък от газ, гориво, масло или подобни материали може да причини експлозия.
- Незаварявайте в близост до експлозивни прахове, газове или пари.
- Когато свършите със заваряването се уверете, че веригата под напрежение не може да направи контакт с която и да е заземена част.
- Поставете пожарогасител в близост до работното място.

1.5 Предпазни мерки при използване на газови бутилки



Инертно - газовите бутилки съдържат газ под налягане, който може да експлодира. Ако безопасните условия на транспорт са сведени до минимум, съхранението и употребата им може да не е безопасна.

- Бутилките трябва да стоят изправени до стената или други поддържащи структури, така че да не може да падне.
- Затворете капака зада защитите вентилът при транспортиране, въвеждане в експлоатация и в края на заваряването.
- Избягвайте излагането на газовите бутилки на директни слънчеви лъчи и на големи температурни разлики. Не излагайте бутилките на твърде ниски или твърде високи температури.
- Дръжте бутилките далеч от пламъци, електрични дъги, горелки, пистолети и леснозапалими материали изпръскани от заваряването.
- Дръжте бутилките далеч от заваръчни и електрични вериги.
- Дръжте главата си далеч от изхода на газовата бутилка, когато отваряте вентила.
- Винаги затваряйте бутилковият вентил в края на заваряването.
- Никога не заварявайте бутилка с газ под налягане.
- Бутилка със сгъстен въздух никога не трябва да бъде свързвана директно с редуцира на машината. Възможно е налягането да надхвърля капацитета на редуктора, който следователно може да експлодира!

1.6 Защита от токов удар



Токовият удар може да Ви убие.

- Избягвайте да докосвате части от машината заваръчния, които са под напрежение, докато са активни (горелки, пистолети, заземителни кабели, електроди, тел, ролките и макарите са електрично свързани със заваръчния кръг).
- Осигурете електрическото изолиране на инсталацията и на оператора с помощта на равнинни основи, които са сухи и достатъчно изолирани от потенциала на земята и на масата.
- Уверете се че системата е свързана вярно и токоизточникът е снабден със заземяващ проводник.
- Не докосвайте две горелки или два електродни държача едновременно.
- Ако почувствате токов удар, спрете заваряването незабавно.



Устройството за запалване и стабилизиране на дъгата е изработено за ръчна или механична употреба.



Удължаването на горелката или заваръчните кабели с повече от 8 м увеличава риска от електрически удар.

1.7 Електромагнитни полета и смущения



Ток минаващ през кабелите и проводниците на машината образува електромагнитно поле в заваръчните кабели и самата машина.

- Електромагнитните полета могат да се отразят на здравето на хората, които са изложени на тях продължително време.
- Електромагнитните полета могат да попречат на апарати като изкуствен водач на сърцето или слухов апарат.




Хорас изкуствен водач на сърцето, трябва да се консултират лекарят си преди да започнат да се занимават със заваряване.

1.7.1 Класификация по стандарт като EMC: EN 60974-10/A1:2015.



Оборудване клас В отговаря на изискванията за електромагнитна съвместимост в индустриална и не индустриална среда, включително градска и извънградска, където електричеството е осигурено от обществена мрежа ниско напрежение.

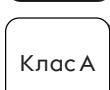

Оборудване клас А не е предназначено за употреба в не индустриална среда, където електричеството е осигурено от обществена мрежа ниско напрежение. Възможни са трудности при осигуряването на електромагнитна съвместимост от клас А в подобни среди, поради наличието на източници на смущения.

Вижте главата за повече информация: ИДЕНТИФИКАЦИОННА ТАБЕЛА или ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

BG

1.7.2 Инсталиране, употреба и сфера на приложение

Това оборудване е произведено в съгласие с EN 60974-10/A1:2015 и се определя като „КЛАС А“ оборудване. Тази машина трябва да се използва само за професионални цели, в индустриална среда. Производителят не поема отговорност за нанесени щети при употреба на оборудването в домашни условия.



Потребителят трябва да е експерт в дейността и като такъв е отговорен за инсталациите и употребата на оборудването съгласно производствените инструкции. Ако бъдат забелязани някакви електромагнитни смущения, потребителят трябва да реши проблема, ако е необходимо с техническо съдействие от производителите / сервиза.



При всички случаи електромагнитното смущение трябва да бъде премахнато възможно най-бързо.



Преди да инсталирате оборудването, трябва да прецените потенциалните електромагнитни проблеми които могат да възникнат в близост на работното място, като се вземе предвид иначе здравно състояние на хората намиращи се в близост, например хора със сърдечни или слухови проблеми.

1.7.3 Изисквания за захранващата мрежа

Поради високият пусков ток на това мощно оборудване, е възможно влияние върху качеството на мощността на захранващата мрежа. Поради тази причина за някои типове оборудване (виж техническите данни) може да съществуват някои ограничения при свързването, изисквания относно максималния импеданс на мрежата (Z_{max}) или изискване за минимален капацитет (S_{sc}) на захранване при точката на свързване към мрежата. В този случай монтажникът или потребителят на оборудването трябва да се увери, ако е необходимо чрез консултация с мрежовия доставчик, че оборудването може да бъде свързано. В случай на смущения може да се наложи да предприемете допълнителни предпазни мерки като филтриране на мрежовото захранване.

В някои случаи е препоръчително да се екранира захранващият кабел към машината.

Вижте главата за повече информация: **ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**.

1.7.4 Предпазни мерки относно кабелите

За да намалите ефектът на електромагнитните полета следвайте следните инструкции:

- Където е възможно съберете и обезопасете заземяващите и захранващите кабели заедно.
- Никога не увивайте кабели около себе си.
- Не заставайте между заземяващият и захранващият кабели (дръжте и двата кабела от една и съща страна).
- Кабелите трябва да са възможно най-къси, да са позиционирани възможно най-близо един до друг или приблизително на едно и също земно равнище.
- Машината трябва да е на известно разстояние от областта на заваряване.
- Работните кабели, трябва да се държат на страна от останалите кабели.

1.7.5 Заземяване

Трябва да разгледате целесъобразността на свързването с маса на всички метални компоненти в заваръчната инсталация и в близост до нея. Заземяването на работния детайл трябва да бъде направено в съответствие с националните норми затова.

1.7.6 Заземяване на работния детайл

Необходимо е заземяване на работния детайл с цел намаляване на риска от електрошок. Трябва да внимавате заземяването на обработвания детайл да не увеличи риска от злополука с ползвателите и да не повреди други електрически уреди. Заземяването на работния детайл трябва да бъде направено в съответствие с националните норми затова.

1.7.7 Екраниране

Екранирането на кабели, намиращи се в близост до работните кабели на машината, ще доведе до намаляване на риска от смущения.

Екранирането на цялата заваръчна инсталация може да се вземе предвид при специални приложения.

1.8 Защитен клас

IP23S

IP

- Няма възможност за допир на опасни части с пръсти. Защита от проникване на чужди външни тела с диаметър по-голям или равен на 12.5 mm.
- Защита от дъжд със ъгъл 60°C.
- Докато подвижните части на машината не работят, тя е защитена от вредния ефект на просмуваната вода.

1.9 Изхвърляне

Не изхвърляйте електрическото, заедно с обикновеният боклук.



В съответствие с европейска директива 2012/19/EC относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване и с приложението ѝ съгласно националните закони, електрическото оборудване, което е достигнало края на животния цикъл, трябва да се събира отделно и да се предава на център за събиране и обезвреждане. Собственикът на оборудването трябва да открие оторизирани центрове за събиране на отпадъци, като се допита до местната администрация. Спазвайки тази Европейска Директива Вие ще допринесете за опазването на околната среда и човешкото здраве!

2. ИНСТАЛИРАНЕ



Инсталирането трябва да се извърши само от специализиран персонал, оторизиран от производителя.



По време на инсталацията, токоизточникът трябва да е изключен от мрежата.



Последователното и паралелното свързване на токоизточниците е забранено.

2.1 Вдигане, транспорт и разтоварване

- Машината е снабдена с дръжка, за ръчно пренасяне.
- Машината не е снабдена със специфични елементи за повдигане.
- Използвайте самотоварач с вилкова хватка, като внимавате машината да не се обърне.



Не подценявайте теглото на машината: вижте техническите характеристики.

Не транспортирайте машината над хора.

Не изпускате или поставяйте под натиск машината.

2.2 Позициониране на машината



Спазвайте следните правила:

- Осигурете лесен достъп до кабелите и контролния панел.
- Не поставяйте машината е много малки пространства.
- Не поставяйте машината на места с наклон на повърхнината по-голям от 10° Спримо хоризонтала.
- Поставете машината на сухо, чисто и подходящо проветрявано място.
- Заштите системата срещу силен дъжд и слънцето.

2.3 Свързване



Машината е снабдена с захранващи кабели, за свързване с мрежата.

Машината може да бъде захранена:

- трифазно 400 V
- трифазно 230 V

Управлението на машината е гарантирано за $\pm 15\%$ отклонение на напрежението от номиналната му стойност (за V_{nom} 400 V работното напрежение е между 320 V и 440 V).



За да предотвратите нараняването на хора или повреда на машината, проверете избраното напрежение на мрежата и предпазителите преди да свържете машината в мрежата. Същотака проверете заземяващият кабел.



Машината може да бъде захранена от генератор, при условие, че се гарантира стабилно захранващо напрежение от $\pm 15\%$ от зададената от производителя номинална стойност, във всички възможни работни условия и с максимално захранване от генератора. Препоръчва се генератора да е два пъти по-мощен от токоизточника за монофазно и 1.5 за трифазно. Препоръчва се използването на електронно управлявани генератори.




За безопасно използване, системата трябва да е заземена. Захранващият кабел е снабден с проводник за заземяване (жълт - зелен). Този жълт / зелен проводник НИКОГА не трябва да се използва заедно с който и да е друг проводник за захранване с напрежение. Този кабел трябва да се използва само и единствено за заземяване. Използвайте само щепсели, съответстващи на стандартите на съответната държава.



Електрическото подвързване на машината трябва да бъде изпълнено от квалифициран техник.

2.4 Инсталиране


2.4.1 Свързване за рубене

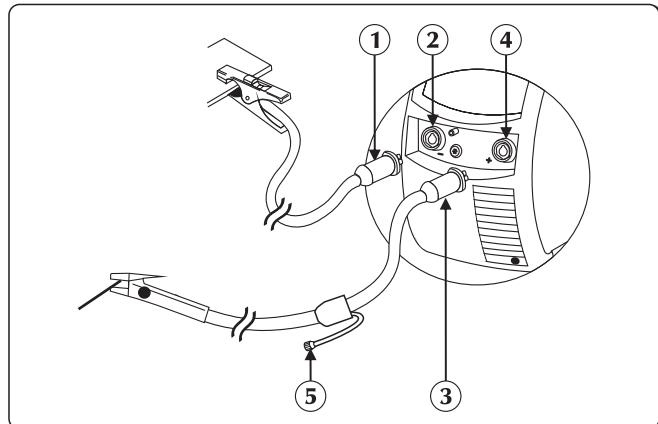

- ① Конектор на щипката за маса
- ② Отрицателна захранваща муфа (-)
- ③ Конектор на ръкохватката ARCAIR
- ④ Положителна захранваща муфа (+)
- ⑤ Конектор на тръба за въздух


- ▶ Свържете кабел масата към отрицателния извод (-) на токоизточника.
- ▶ Свържете конектора на кабела на ръкохватка ARC-AIR към положителния извод (+) на генератора.
- ▶ Отделно свържете шланга от източника на въздуха към щуцера на държача за рубене.

2.4.2 Свързване за ВИГ заваряване

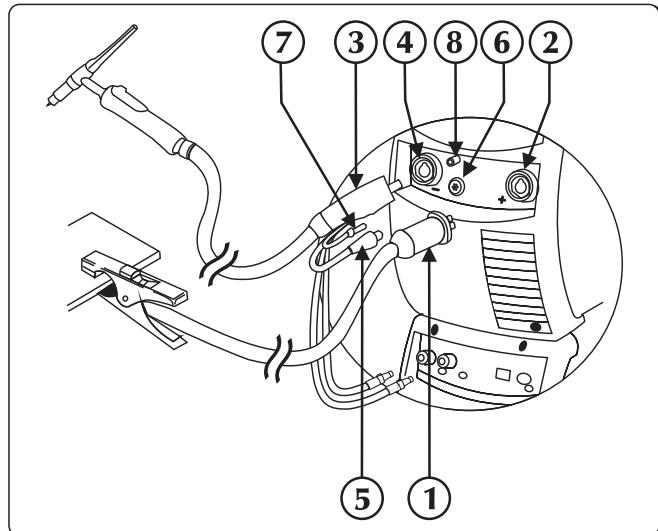

- ① Конектор на щипката за маса
- ② Положителна захранваща муфа (+)
- ③ ВИГ връзка на горелката
- ④ Гнездо за горелка
- ⑤ Сигналния кабел на горелката
- ⑥ Конектор
- ⑦ Газова тръба на факела
- ⑧ Фитинг-връзка за газ

- ▶ Свържете кабел масата към положителният извод (+) на токоизточника. Поставете щепсела и завъртете по посока на часовниковата стрелка докато всички части не се обезопасят.
- ▶ Свържете куплунга на ВИГ горелката към извода за горелка на токоизточника. Поставете щепсела и завъртете по посока на часовниковата стрелка докато всички части не се обезопасят.
- ▶ Свържете сигналния кабел на горелката към подходящия конектор.
- ▶ Свържете газовия шланг към подходящата свръзка.
- ▶ Свържете оцветената в червено водна тръба на горелката с входящата бърза връзка на охлаждащата система (червено).
- ▶ Свържете оцветената в синьо водна тръба на горелката с изходящата бърза връзка на охлаждащата система (оцветена в синьо).

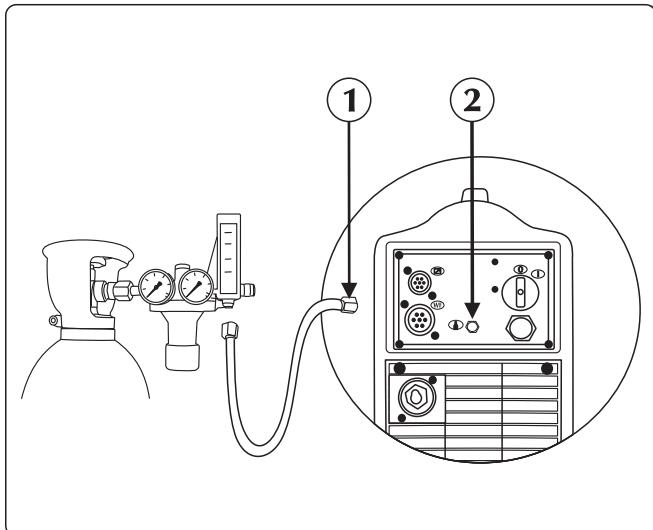


- ① Газова тръба
- ② Фитинг-връзка за газ

► Свържете газовият шланг от бутилката към задната газова връзка. Настроете потокът на газ от 5 на 15 л/мин.

3. ОПИСАНИЕ НА МАШИНАТА


3.1 Заден панел

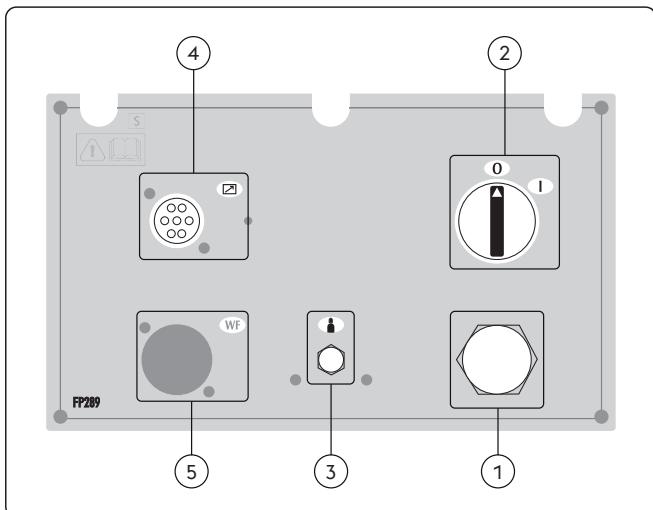

- ① Захранващ кабел
Свързва машината със захранваща мрежа.
- ② Превключвател за Изключване / включване
Подава електричество към заварчика.
Има две позиции, „O“ изключена, и „I“ включена.
- ③ Връзка за газта.
- ④ Вход на сигналния кабел CAN-BUS (RC, RI...)
- ⑤ Не се използва


BG

3.2 Свързващ панел

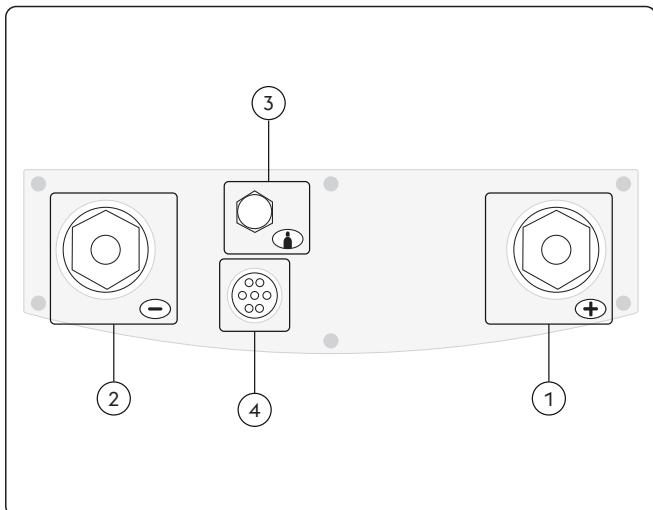

- ① Положителна захранваща муфа (+)
Процес TIG: Свързване на заземителен кабел
- ② Отрицателна захранваща муфа (-)
Процес TIG: Свързване на горелката
- ③ Връзка за газта.
- ④ Вход за сигналния кабел
Свързване на горелката

3.3 Преден панел за управление URANOS NX 4000/5000 TLH

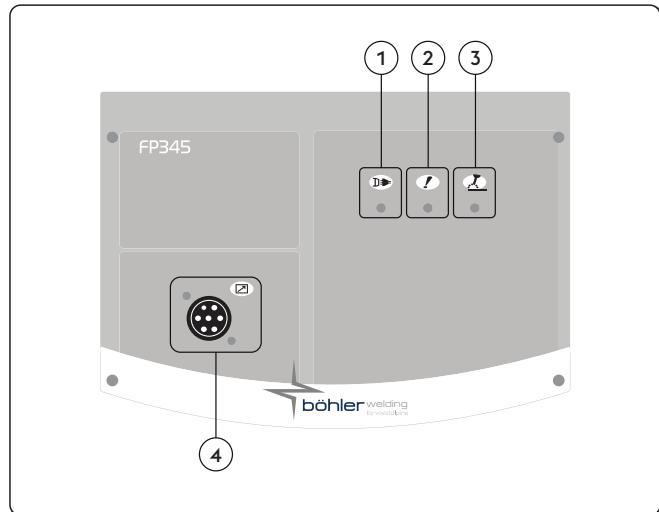

① Светодиод за захранване

Сигнализира за свързването на машината с мрежата и включването ѝ.

② Светодиод за общ алерма


Сигнализира възможната интервенция на защитните устройства, като термичната защита.

③ Светодиод за активна мощност

Сигнализира наличието на напрежение в изходните връзки на машината.

④ Вход на сигналния кабел CAN-BUS (RC, RI...)

3.4 Преден панел за управление URANOS NX 4000/5000 TLH (LCD 3.5")

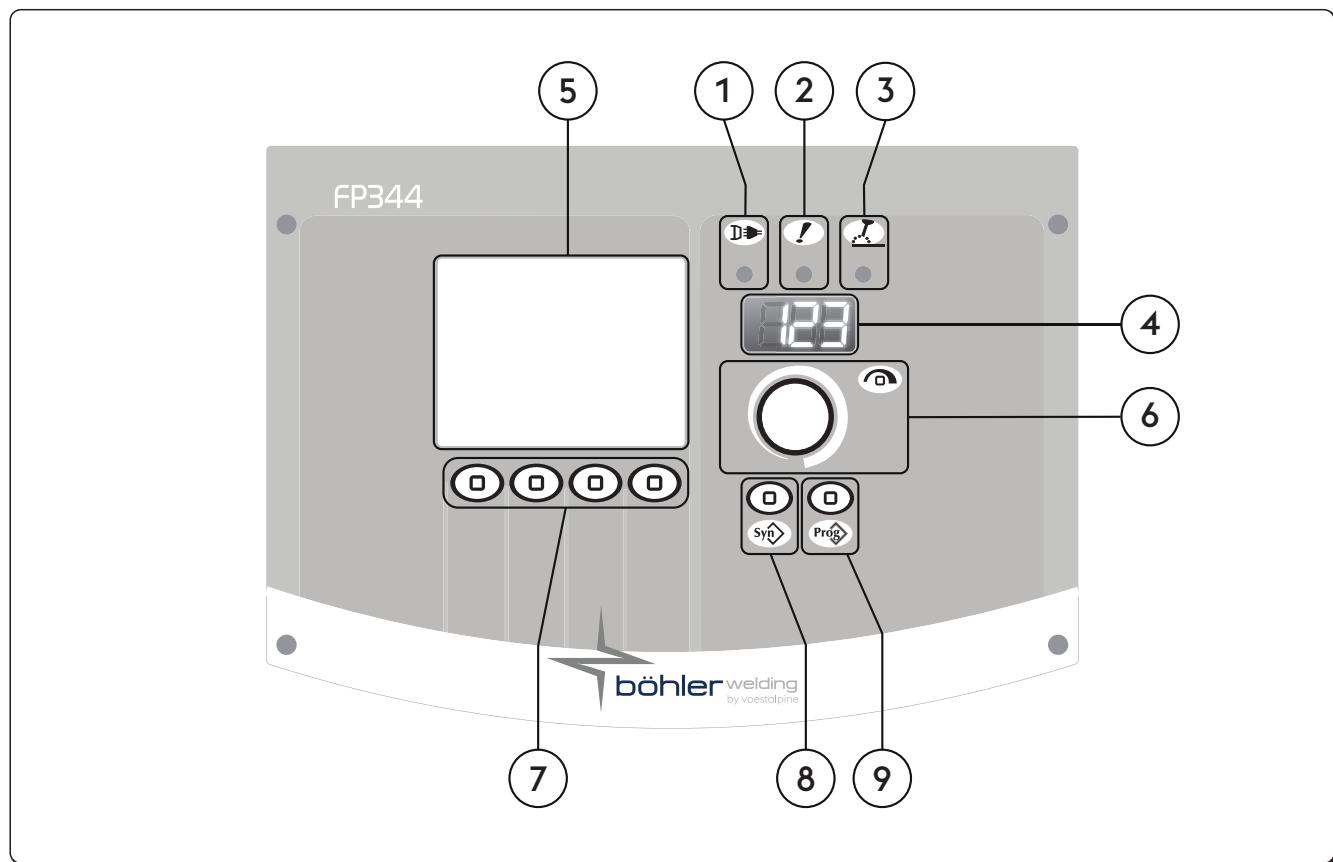

① Светодиод за захранване

Сигнализира за свързването на машината с мрежата и включването ѝ.



② Светодиод за общ алерма

Сигнализира възможната интервенция на защитните устройства, като термичната защита.



③ Светодиод за активна мощност

Сигнализира наличието на напрежение в изходните връзки на машината.

4 888

Дисплей

На него се изписват основните заваръчни параметри на машината по време на стартирането, настройките, отчита токът и напрежението по време на заваряването, и кодовете на алармите.

На него се изписва информация за токоизточника по време на стартирането на машината, по времена заваръчните операции (настройките и отчитането на изходния ток и напрежение) и по време на състоянията на повреда (алармени кодове).

5


LSD дисплей

На него се изписват основните заваръчни параметри на машината по време на стартирането, настройките, отчита токът и напрежението по време на заваряването, и кодовете на алармите.

Позволява всички операции да се изписват моментално.

6


Ръчка за главни настройки

Позволява постоянната настройка на заваръчния ток.

Позволява влизането в настройки, избора и настройване на заваръчните параметри.

7


Функционални клавиши

Дава възможност за избор на произволни системни функции:

- Заваръчен процес
- Заваръчни методи
- Импулсен режим на работа
- Графичен режим

8


Неизползван клавиш

9


Бутон job

Позволява съхранението и управлението на 240 заваръчни програми, които могат да бъдат персонализирани от оператора.

BG

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО


4.1 Стартов еcran

Когато е включен, машината изпълнява поредица от проверки, за да гарантира правилното опериране на системата и навсички устройства, свързани с нея. Натоварен газовият тест се провежда също, задава провери правилната връзка със системата за снабдяване с газ.

4.2 Главен еcran


Позволява контрола на системата и на заваръчния процес, показвайки основните настройки.

4.3 Главна страница за процес TIG

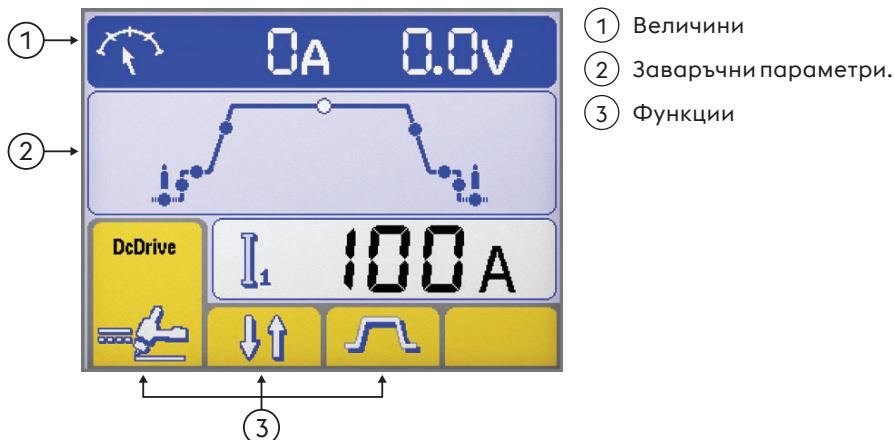


Величини

По време на заваръчната работа, реалният електрически ток и напрежение се показват на LCD екрана.

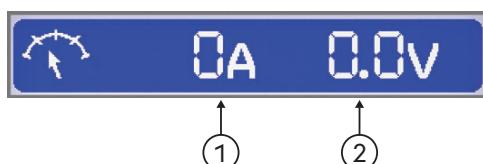

- ① Заваръчен ток
- ② Заваръчно напрежение


Заваръчни параметри.

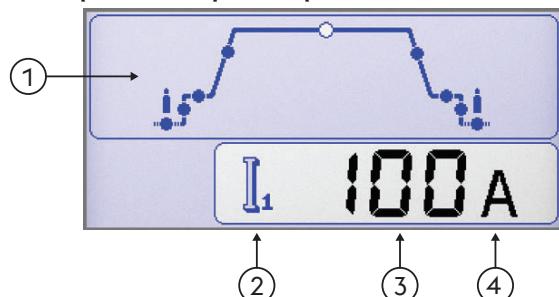

- ① Заваръчни параметри.
- Изберете необходимия параметър чрез натискане на бутона на потенциометъра.
- Настройте стойността на избрания параметър чрез въртене на потенциометъра.
- ② Икона на параметъра
- ③ Стойност на параметъра
- ④ Единица за измерване на параметъра

Функции

Позволява настройката на най-важните функции и заваръчните методи.

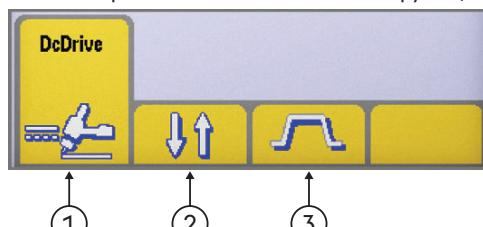

- ① Заваръчен процес
- ② Заваръчни методи
- ③ Импулсен режим на работа

Заваръчен процес



Заваръчни методи

Позволява избора на заваръчен метод

Вдвутактовият режим на работа
Вдвутактовият режим на работа, натискането на бутона предизвиква протичането на газ и запалването на дъгата;
когато отпуснете бутона токът плавно намалява до нула;
при пускане на бутона заваръчният ток плавно намалява до изключване на машината, подаването на защитен газ спира след зададено време.

Вчетиритактовият режим на работа

Вчетиритактовият режим на работа, първото натискане на бутона предизвиква протичането на защитен газ; когато го отпуснете дъгата се запалва.

Bilevel

В BILEVEL режима заварчика може да заварява с два различни тока, предварително зададени. Първото натискане на бутона води до протичане на защитен газ, след което заваръчният ток нараства до пилотна стойност (няколко ампера) - дъгата е запалена. С първото освобождаване на бутона токът се покачва до "I1". Ако заварчикът натисне и пусне бутона бързо, токът става "I2". при ново бързо натискане и отпускане на бутона токът се връща към стойността си "I1" и т.н. Ако задържите бутона на горелката за по-дълго, токът започва да намалява докато не достигне крайният ток. Освобождаването на бутона води до угасването на дъгата и подаването на защитен газ се прекратява след зададения интервал от време.

Импулсен режим на работа



4.4 Програмен екран




Позволява съхранението и управлението на 240 заваръчни програми, които могат да бъдат персонализирани от оператора.

Програми (JOB)

Виж секцията "Главен экран"

Съхранение на програмата

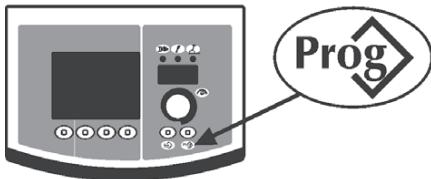

- ▶ Влезте в меню "program storage" (запаметяване на програма) като натиснете бутон за поне една секунда.




- ▶ Изберете нужната програма (или празната памет) чрез въртене на потенциометъра.

Свободна памет


Програма запаметена

- ▶ Потвърдете операцията чрез натискане на бутон .
- ▶ Запишете всички текущи настройки на избраната програма чрез натискане на бутон .

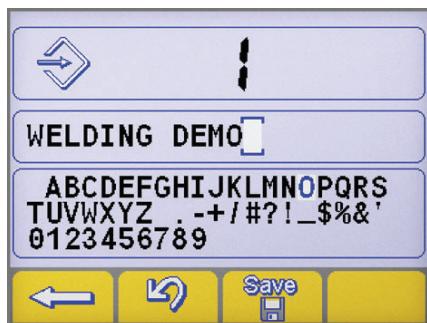


Въведете описание на програмата.

- ▶ Изберете нужната буква чрез въртене на потенциометъра.
- ▶ Съхранете избраната буква чрез натискане на потенциометъра.
- ▶ Изтрийте последния знак като натиснете бутон .
- ▶ Потвърдете операцията чрез натискане на бутон .
- ▶ Потвърдете операцията чрез натискане на бутон .

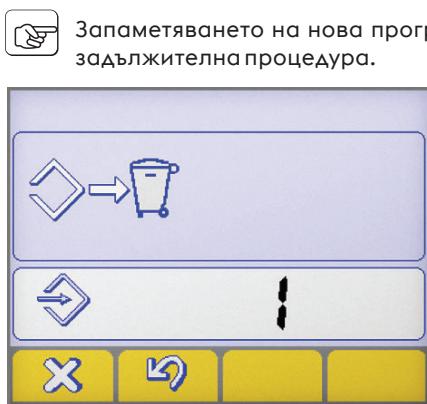

- ▶ Потвърдете операцията чрез натискане на бутон .
- ▶ Изтрийте избраната програма като натиснете бутон .
- ▶ Започнете отново процедурата по запаметяване.

Зареждане на програмата

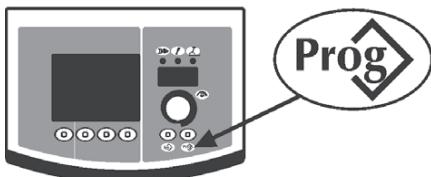

- ▶ Отидете на първата валидна програма като натиснете бутон .
- ▶ Изберете нужната програма чрез въртене на потенциометъра.
- ▶ Изберете нужната програма като натиснете бутон .

Показват се само места в паметта, заети от програма, а празните се пропускат.

Изтриване на програма



- ▶ Изберете нужната програма чрез въртене на потенциометъра.
- ▶ Изтрийте избраната програма като натиснете бутона .
- ▶ Потвърдете операцията чрез натискане на бутона .



- ▶ Потвърдете операцията чрез натискане на бутона .
- ▶ Изтрийте избраната програма като натиснете бутона .

5. НАСТРОЙКИ

5.1 Настройка и настройка на параметри

Позволява настройката на редица параметри спомагащи за по-доброто и сигурно заваряване.

Настройващите се параметри са организирани във връзка с заваръчният процес и имат собствен цифрен код.

Вход в настройки



- ▶ Осъществява се чрез натискане на бутона на енкодера за 5 секунди.
- ▶ Влизането се потвърждава чрез надпис 0 върху дисплея.

Избор и настройка на желаните параметри

- ▶ Става чрез завъртане на кодирацият ключ, докато се изпише цифровият код отговарящ на даденият параметър.
- ▶ Ако в този момент натиснете кодирааният ключ, стойността настроена за този параметър може да се изпише и да се настрои.

Изход от настройки

- ▶ За да излезете от секцията за настройване на параметъра натиснете кодирацият ключ отново.
- ▶ За да излезете от „настройки“, отидете на параметър 0 (запази и излез) и натиснете кодирацият ключ.
- ▶ Потвърдете операцията чрез натискане на бутона .
- ▶ За да запазите промяната и да излезете от настройките, натиснете клавиша: .

5.1.1 Списък на настройващите се параметри (РЕД3)



0 Запази и излез

Позволява да се запазят направените промени и да се излезе от Настройки.



1 Нулиране

Връща всички параметри към фабричните им стойности.

3
Hot start

Позволява настройката на стойностите за hot start опцията в РЕД3.

Чрез тази функция се настройва hot start опцията във фазите на запалване на дъгата, което улеснява старта.

Базична електродно

Минимум	Максимум	Фабрично
0/изключен	500%	80%

Целулозен електродно

Минимум	Максимум	Фабрично
0/изключен	500%	150%

CrNi електродно

Минимум	Максимум	Фабрично
0/изключен	500%	100%

Алуминиев електродно

Минимум	Максимум	Фабрично
0/изключен	500%	120%

Електродно на чугун

Минимум	Максимум	Фабрично
0/изключен	500%	100%

7
Заваръчен ток

Позволява настройката на заваръчния ток.



Минимум	Максимум	Фабрично
3 A	I _{max}	100 A

8
Arc force

Позволява настройката на силата на дъгата в РЕД3 режим.

Чрез тази опция се настройва силата на динамичната характеристика, което улеснява заварчика.

Увеличаването на стойността на силата на дъгата намалява риска от залепване на електрода.

Базична електродно

Минимум	Максимум	Фабрично
0/изключен	500%	30%

Целулозен електродно

Минимум	Максимум	Фабрично
0/изключен	500%	350%

CrNi електродно

Минимум	Максимум	Фабрично
0/изключен	500%	30%

Алуминиев електродно

Минимум	Максимум	Фабрично
0/изключен	500%	100%

Електродно на чугун

Минимум	Максимум	Фабрично
0/изключен	500%	70%

204
Dynamic power control (DPC)

Позволява избора на желаната V/I характеристика.

I=C Постоянен ток

Повишаването или намаляването на дължината на дъгата не влияе на зададения ток.

Препоръчва се за електрод: Базична, Рутилови, Кисела, Стоманени, Чугунени

1:20 Низходяща характеристика с настройваща се стъпка.

Повишаването на дължината на дъгата причинява намаляване на то (и обратното) според зададената стойност от 1 до 20 A/V.

Препоръчва се за електрод: Целуозни, Алуминиеви

P=C Постоянно захранване

Нарастването на дължината на дъгата причинява намаляването на заваръчният ток съгласно закона: $V \cdot I = K$

Препоръчва се за електрод: Целуозни, Алуминиеви

BG


312**Напрежение на дъгата**

Позволява настройка на напрежението при което дъгата се изключва.

Позволява по-добро управление при различни условия на средата.

Например, при точковото заваряване, ниското напрежение за откачване на дъгата намалява броят на повторните удари на дъгата, когато отмествате електрода от детайла, намалява пръскането, изгарянето и оксидирането на детайла.

Ако използвате електроди които изискват по-голям волтаж, се препоръчва да настроите по-голям горен праг на защитното загасяване по време на заваряването.



Никога не настройвайте по-високо напрежение на отделяне на дъгата от това, което се отделя от токоизточника.

Базична електродно

Минимум	Максимум	Фабрично
0/изключен	99.9 V	57.0 V

Целулозен електродно

Минимум	Максимум	Фабрично
0/изключен	99.9 V	70.0 V

399**Скорост на режете**

Дава възможност за настройка на скоростта на заваряване.

Default cm/min: отговарящо на скоростта при ръчно заваряване.

Syn: Sinergic стойност.

Минимум	Максимум	Фабрично
1 cm/min	200 cm/min	15 cm/min

500**Настройване на машината**

Избира нужния графичен интерфейс.

Позволява достъп до настройки на по-високо ниво.

Консултирайте се с "Персонализиране на интерфейса (Setup 500)"

Стойност	Потребителски интерфейс
ХЕ	лесен режим
ХА	режим за напреднали
ХР	профессионален режим

Стойност	Избрано ниво
USER	Потребител
SERV	Service
vaBW	vaBW

551**Lock/unlock**

Позволява заключването на контролните механизми на панела и въвеждането на защищен код.

Консултирайте се с "Lock/unlock (Setup 551)".

552**Фабричен сигнал**

Позволява настройката на фабричният сигнал.

Минимум	Максимум	Фабрично
0/изключен	10	10

601**Регулатационна стъпка**

Позволява регулацията на параметър със стъпка, която може да бъде избрана от оператора.

Минимум	Максимум	Фабрично
1	lmax	1

602**Външен параметър CH1, CH2, CH3, CH4**

Позволява управлението на външен параметър 1, 2, 3, 4 (минимална стойност, максимална стойност, стойност по настройка, избран параметър).

Консултирайте се с "Управление на външните контролни механизми (Setup 602)".

705**Калибиране на съпротивлението в кръга**

Позволява тарирани на инсталацията.

Консултирайте се с "Калибиране на съпротивлението в кръга (set up 705)".

751**Отчитане на електрическия ток**

Позволява отчитането на реалната стойност на заваръчния ток.

752

Отчитане на напрежението

Позволява показването на реалната стойност на заваръчното напрежение.

768

Измерване на количеството внесена топлина H

Позволява отчитане на стойността на измерено количество внесена топлина при заваряването.

851

ARC-AIR

Активира функция ARC-AIR.

Стойност	Фабрично	ARC-AIR
На	-	АКТИВНА
изключен	X	НЕАКТИВНА

5.1.2 Списък на параметри за настройване (TIG)

0

Запази и излез

Позволява да се запазят направените промени и да се излезе от Настройки.

1

Нулиране

Връща всички параметри към фабричните им стойности.

2

Зашитен газ

Позволява настройка на протичането на защитен газ преди запалването на дъгата.

Пълни горелката с газ и подгответя средата за заваряване.

Минимум	Максимум	Фабрично
0/изключен	99.9 s	0.1 s

3

Начален ток

Регулира стартовия заваръчен ток.

Позволява постигането на по-горещ или по-студен заваръчна въднага след запалването на дъгата.

Минимум	Максимум	Фабрично	Минимум	Максимум	Фабрично
1%	500%	50%	3 A	I _{max}	-

5

Начално време на заваряване

Позволява настройката на време, за което да се поддържа началният електрически ток.

Минимум	Максимум	Фабрично
0/изключен	99.9 s	0/изключен

6

Нарастване

Позволява да настроите бавен преход от началният към заваръчният ток.

Минимум	Максимум	Фабрично
0/изключен	99.9 s	0/изключен

7

Заваръчен ток

Позволява настройката на заваръчния ток.

Минимум	Максимум	Фабрично
3 A	I _{max}	100 A

BG

8**BILEVEL ток**

Позволява настройката на вторият ток в BILEVEL режима на заваряване.

При първото натискане на бутона на горелката протича защитен газ, дъгата се запалва и заваръчният ток достига пилотна стойност (няколко ампера).

При първото отпускане на бутона, заваръчният ток нараства до номинална стойност „I1“.

Ако заварчикът сега натисне и отпусне бутона бързо заваръчният ток намалява до пилотна стойност “I2”.

Чрез следващо бързо натискане и отпускане на бутона се заварчикът се връща към „I1“ и т.н.

Ако задържите бутона на горелката за по-дълго, токът започва да намалява докато не достигне крайният ток.

Посредством ново отпускане на бутона, дъгата изгасва и подаването на защитен газ се прекратява след зададения интервал от време.

Минимум	Максимум	Фабрично	Минимум	Максимум	Фабрично
3 A	I _{max}	-	1%	500%	50%

10**Основен ток**

Чрез тази функция се настройва основният ток при пулсиращите и бързо - пулсиращите режими.

Минимум	Максимум	Фабрично	Минимум	Максимум	Фабрично
3 A	I _{sald}	-	1%	100%	50%

12**Пулсираща честота**

Позволява регулирането на пулсовата честота.

Позволява постигането на по-добри заваръчни резултати при работа с тънки материали и по-добър заваръчен шеф.

Минимум	Максимум	Фабрично
0.1 Hz	25 Hz	5 Hz

13**Пулсиращ режим на работа**

Регулира цикъла на действие при пулсово заваряване.

Позволява върховия ток да се поддържа за по-кратко или по-дълго време.

Минимум	Максимум	Фабрично
1%	99 %	50 %

14**Честота на бърз пулс**

Позволява регулирането на пулсовата честота.

Позволява по-фокусирана работа и по-добра стабилност на електрическата дъга.

Минимум	Максимум	Фабрично
0.02 KHz	2.5 KHz	0.25 KHz

15**Пулсиращи криви**

Настройва времето между основния и върховия ток по време на пулсово заваряване.

Позволява постигането на плавно преминаване между върховия и основния ток с по-мека или твърда заваръчна дъга.

Минимум	Максимум	Фабрично
0/изключен	100 %	0/изключен

16**Намаляване**

Позволява да настроите бавен преход от заваръчният към крайният ток.

Минимум	Максимум	Фабрично
0/изключен	99.9 s	0/изключен

17**Краен ток**

Позволява настройването на крайният ток.

Минимум	Максимум	Фабрично	Минимум	Максимум	Фабрично
3 A	I _{max}	10 A	1%	500 %	-

19**Време на крайният ток**

Позволява настройването на време, за което да се поддържа финалния електрически ток.

Минимум	Максимум	Фабрично
0/изключен	99.9 s	0/изключен

20

Защитен газ

Стази функция настройваме потокът на газ в края на заваръчния процес.

Минимум	Максимум	Фабрично
0.0 s	99.9 s	syn

203

Tig start (HF)

Позволява избора на метод за запалване на дъгата:

Стойност	Фабрично	Функция за обратно извикване
На	X	HF START
изключен	-	LIFT START

204

Точково заваряване

Позволява процеса „точково заваряване“ и настройка на заваръчното време.

Позволява регулирането на заваръчния процес.

Минимум	Максимум	Фабрично
0/изключен	99.9 s	0/изключен

205

Restart

Позволява активирането на функция рестарт.

Позволява незабавното загасяване на дъгата при преминаване от върхов към основен ток или при рестартиране на заваръчния цикъл.

Стойност	Фабрично	Функция за обратно извикване
0/изключен	-	изключен
1/on	X	На
2/of1	-	изключен

206

Easy joining

Позволява запалването на дъгата при пулсов електрически ток и регулиране на времето на функцията преди автоматичното възстановяване на предварително настроеното заваръчно състояние.

Позволява по-добра скорост и точност при точково заваряване на детайлите.

Минимум	Максимум	Фабрично
0.1 s	25.0 s	0/изключен

399

Скорост на режете

Дава възможност за настройка на скоростта на заваряване.

Default cm/min: отговарящо на скоростта при ръчно заваряване.

Syn: Sinergic стойност.

Минимум	Максимум	Фабрично
1 cm/min	200 cm/min	10 cm/min

500

Настройване на машината

Избира нужния графичен интерфейс.

Позволява достъп до настройки на по-високо ниво.

Консултирайте се с "Персонализиране на интерфейса (Set up 500)"

Стойност	Потребителски интерфейс
XE	лесен режим
XA	режим за напреднали
XP	профессионален режим

Стойност	Избрано ниво
USER	Потребител
SERV	Service
vaBW	vaBW

551

Lock/unlock

Позволява заключването на контролните механизми на панела и въвеждането на защитен код.

Консултирайте се с "Lock/unlock (Set up 551)".

BG

552**Фабричен сигнал**

Позволява настройката на фабричния сигнал.



Минимум	Максимум	Фабрично
0/изключен	10	10

601**Регулационна стъпка**

Позволява регулацията на параметър със стъпка, която може да бъде избрана от оператора.



Минимум	Максимум	Фабрично
1	lmax	1

602**Външен параметър CH1, CH2, CH3, CH4**

Позволява управлението на външен параметър 1, 2, 3, 4 (минимална стойност, максимална стойност, стойност по настройка, избран параметър).

Консултирайте се с "Управление на външните контролни механизми (Set up 602)".

**606****U/D горелка**

Позволява управлението на външен параметър (U/D).



Стойност	Фабрично	Функция за обратно извикване
0/изключен	-	изключен
1/I1	X	Ток
	-	Зареждане на програмата

705**Калибиране на съпротивлението в кръга**

Позволява тариране на инсталацията.

Консултирайте се с "Калибиране на съпротивлението в кръга (set up 705)".

**751****Отчитане на електрическия ток**

Позволява отчитането на реалната стойност на заваръчния ток.

**752****Отчитане на напрежението**

Позволява показването на реалната стойност на заваръчното напрежение.

**755****Отчитане на газовия поток (WFR)**

Позволява показването на реалната стойност на газовия поток.

**757****Скорост на телта**

Отчитане енкодер двигател 1.

**760****Отчитане на електрическия ток (двигател 1)**

Позволява отчитането на реалната стойност на ток (двигател 1).

**768****Измерване на количеството внесена топлина HI**

Позволява отчитане на стойността на измерено количество внесена топлина при заваряването.

**801****Предпазни лими**

Позволява настройката на предупредителните лимити и предпазните лимити.

Позволява заваръчният процес да бъде контролиран чрез поставяне на предупредителни лимити и предпазни лимити за главните измерими параметри.

Позволява точния контрол на различните заваръчни фази.

Консултирайте се с "Предпазни лими (Set up 801)".



851
ARC-AIR

Активира функция ARC-AIR.



Стойност	Фабрично	ARC-AIR
На	-	АКТИВНА
изключен	X	НЕАКТИВНА

5.1.3 Списък на параметри за настройване (МИГ/МАГ)
32
Вторично напрежение (Bilevel МИГ)

Позволява регулиране на напрежението на вторичното пулсиращо ниво.

Позволява получаването на по-голяма стабилност на дъгата по време на различни пулсиращи фази.



Минимум	Максимум	Фабрично
-5.0	+5.0	0/syn

33
Вторично Индуктивност (Bilevel МИГ)

Позволява регулиране на Индуктивността на вторичното пулсиращо ниво.

Позволява получаването на по-бърза или по-бавна дъга, която да компенсира движенията на заварчиците и естествената нестабилност на заваряването.

Ниска индуктивност = реактивна дъга (повече пръскане).

Висока индуктивност = по-малко реактивна дъга (по-малко пръскане).



Минимум	Максимум	Фабрично
-30	+30	0/syn

399
Скорост на режете

Дава възможност за настройка на скоростта на заваряване.

Default cm/min: отговарящо на скоростта при ръчно заваряване.

Syn: Sinergic стойност.



Минимум	Максимум	Фабрично
syn min	syn max	35 cm/min

705
Калибиране на съпротивлението в кръга

Позволява тарирани на инсталацията.

Консултирайте се с "Калибиране на съпротивлението в кръга (set up 705)".


768
Измерване на количеството внесена топлина H1

Позволява отчитане на стойността на измерено количество внесена топлина при заваряването.


BG
5.2 Специфични процедури за използване на параметрите
5.2.1 Персонализиране на 7-сегментния дисплей

Позволява постоянно показване на стойността на даден параметър върху 7-сегментния дисплей.



- ▶ Влезте в менюто за настройка чрез задържане на потенциометъра натиснат за поне 5 секунди.
- ▶ Изберете желаните параметри чрез завъртане на главния ключ (потенциометъра).
- ▶ Запишете избрания параметър в 7-сегментния дисплей чрез натискане на бутон .
- ▶ Запишете и изlezte от текущия экран чрез натискане на бутон .

5.2.2 Персонализиране на интерфейса (Set up 500)

Позволява параметрите да се избират от главното меню.

500 Настойване на машината

Избира нужния графичен интерфейс.



Стойност	Потребителски интерфейс	
ХЕ	лесен режим	
ХА	режим за напреднали	
ХР	профессионален режим	

РЕЖИМ ХЕ

ВИГ

Заваръчни параметри.

Функции

РЕЖИМ ХА

ВИГ

Заваръчни параметри.

Функции

BG

РЕЖИМ ХР

ВИГ

Заваръчни параметри.

Функции

5.2.3 Lock/unlock (Set up 551)

Позволява заключването на контролните механизми на панела и въвеждането на защитен код.

Setup XP User

551	Save & Exit
Off	

Избор на параметър

- Влезте в менюто за настройка чрез задържане на потенциометъра натиснат за поне 5 секунди.
- Изберете нужния параметър (551).
- Активирайте регулирането на избрания параметър чрез натискане бутона на потенциометъра.

Setup XP User

551	Save & Exit
33	


Задаване на парола

- Въведете цифров код (парола) чрез въртене на потенциометъра.
- Потвърдете операцията чрез натискане на клавиша-енкодер.
- Потвърдете операцията чрез натискане на бутона .
- За да запазите промяната, натиснете бутона: .

Функции на панела



Провеждането на каквато и да било операция на заключен контролен панел води до появяването на специален еcran:

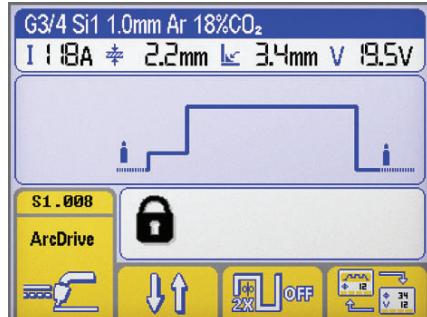

Функции на панела

- ▶ Установете достъп до функциите на панела временно (5 минути) чрез въртене на потенциометъра и въвеждане на правилната парола.
- ▶ Потвърдете операцията чрез натискане на клавиша-енкодер.
- ▶ Отключете окончателно контролния панел като влезете в менюто за настройка (следвайте горните инструкции) и върнете параметър 551 на „0“.
- ▶ Потвърдете операцията чрез натискане на клавиша-енкодер.
- ▶ За да запазите промяната, натиснете бутон: .

5.2.4 Управление на външните контролни механизми (Set up 602)

Позволява управлението на външен параметър 2 (минимална стойност, максимална стойност, стойност по настройка, избран параметър).



Избор на параметър

- ▶ Влезте в менюто за настройка чрез задържане на потенциометъра и натиснат за поне 5 секунди.
- ▶ Изберете нужния параметър (602).
- ▶ Влезте в екрана „Управление на външните контролни механизми“ чрез натискане на бутона на потенциометъра.



Управление на външните контролни механизми

- ▶ Изберете нужния изход за дистанционно управление (CH1, CH2, CH3, CH4) като натиснете бутон: .
- ▶ Изберете нужния параметър (Мин-Макс-параметър) чрез натискане бутона на потенциометъра.
- ▶ Настройте нужния параметър (Мин-Макс-параметър) чрез въртене на потенциометъра.
- ▶ За да запазите промяната, натиснете бутон: .
- ▶ Потвърдете операцията чрез натискане на бутона .

5.2.5 Калибиране на съпротивлението в кръга (set up 705)

Позволява да регулирате генератора въз основа на текущото съпротивление на заваръчната верига.



Избор на параметър

- ▶ Влезте в менюто за настройка чрез задържане на потенциометъра и натиснат за поне 5 секунди.
- ▶ Изберете нужния параметър (705).
- ▶ Активирайте регулирането на избрания параметър чрез натискане бутона на потенциометъра.
- ▶ Свържете генератора към заваръчната верига (работна маса или детайл).
- ▶ Отстранете главата, за да откриете носещия дюзата накрайник на горелката. (MIG/MAG)

BG

Setup XP User

705

10.0 mΩ

Калибриране

- ▶ Поставете върха на тела в електрически контакт с работния детайл. (MIG/MAG)
- ▶ Натиснете бутона , за да започнете процедурата.
- ▶ Поддържайте контакта в продължение на поне една секунда.
- ▶ Показваната на дисплея стойност се актуализира след извършване на тариранието.
- ▶ Потвърдете операцията чрез натискане на бутона .
- ▶ Потвърдете операцията чрез натискане на бутона .
- ▶ За да запазите промяната и да излезете от настройките, натиснете клавиша: .

5.2.6 Предпазни лими (Set up 801)

Позволява настройката на предупредителните лимити и предпазните лимити.

Позволява заваръчният процес да бъде контролиран чрез поставяне на предупредителни лимити и предпазни лимити за главните измерими параметри.

Позволява точния контрол на различните заваръчни фази.

Предупредителни контролни граници		MIN	MAX	Предпазни лими		MIN	MAX
	Заваръчен ток		Заваръчно напрежение				
	Отчитане на газовия поток		Скорост на движение на робота				
	Отчитане на електрическия ток (двигател 1)		Отчитане на електрическия ток (двигател 2)				
	Отчитане на потока охлаждаща течност		Скорост на телта				
	Отчитане на температура на охлаждаща течност						

Setup XP User

801

OFF **OFF**
OFF **OFF**

Избор на параметър

- ▶ Влезте в менюто за настройка чрез задържане на потенциометъра натиснат за поне 5 секунди.
- ▶ Изберете нужния параметър (801).
- ▶ Влезте в екрана "Предпазни лими" чрез натискане бутона на потенциометъра.


OFF **OFF**
OFF **OFF**

Избор на параметър

- ▶ Изберете нужния параметър чрез натискане на бутона .
- ▶ Изберете метода за определяне на предпазните лимити чрез натискане на бутона .

Настройване на машината

Абсолютно стойност Процентна стойност

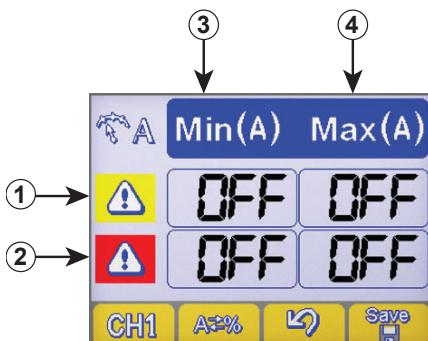

Настройване на контролни граници

- ① на предупредителните лимити
- ② Редица на алармените лимити
- ③ Колона на минималните нива
- ④ Колона на максималните нива

- ▶ Изберете нужната кутийка чрез натискане на потенциометъра (избраната кутийка се показва с обратен контраст).
- ▶ Настройте нивото на избрания лимит чрез въртене на потенциометъра.
- ▶ За да запазите промяната, натиснете бутон:



- Преминаването на един от предупредителните лимити води до появяване на визуален сигнал върху контролния панел.
- Преминаването на един от алармените лимити води до появяване на визуален сигнал върху контролния панел и незабавно блокиране на заваръчните операции.
- Възможно е да се настроят началото и краят на заваръчните филтри, за да се избегнат сигнали за грешка по време на запалването и гасенето на дъгата (консултирайте се със секция „Настройка“ - Параметър 802-803-804).

6. ПОДДРЪЖКА

BG



Рутинната техническа експлоатация на машината се осъществява според производствените инструкции. Когато машината работи, тя трябва да бъде затворена. Не изменяйте модификацията на машината по никакъв начин. Не позволяйте вентилатора на машината да засмука метален прах.



Всички техническо експлоатационни действия трябва да бъдат извършени от квалифициран персонал. Поправянето или замяната на каквото и да е части на системата от не оторизирани лица прави невалидна гарантията ѝ. Поправянето или замяната на която и да е част от системата трябва да се извърши единствено от квалифициран персонал.



Преди каквато и да е интервенция в машината, изключете захранващите кабели и централното електрическо захранване.

6.1 Периодична поддръжка на токоизточника

6.1.1 Laite



Почиствайте машината отвътре с помощта на състен въздух. Проверявайте състоянието на кабелите и кабелните връзки.

6.1.2 За поддръжка или смяна на консумативи на ТИГ/МИГ горелката или кабел масата:



Проверете температурата на консумативите и се уверете, че не са прегрязти/стопени.



Винаги използвайте предпазни ръкавици при смяна на консумативи.



Използвайте подходящ инструмент при замяна.

6.2 Vastuu



Забележка: Гаранцията на машината е невалидна, ако не се спазват условията за поддръжка. Производителят се отказва от отговорност, ако потребителят не следва тези инструкции. При поява на някакво съмнение и / или проблем не се колебайте да се свържете с най-близкия сервиз на производителя / дистрибутора.

7. АЛАРМНИ КОДОВЕ

АЛАРМА



Сработването на дадена аларма или надхвърлянето на критична контролна граница предизвиква подаване на зрителен сигнал върху командния панели и незабавно блокиране на заваръчните операции.

ВНИМАНИЕ



Сработването на дадена аларма или надхвърлянето на критична контролна граница предизвиква подаване на зрителен сигнал върху командния панели и незабавно блокиране на заваръчните операции.

По-долу са изброени всички аларми и всички контролни граници, отнасящи се до инсталацията.

E01	Свръхтемпература		E02	Свръхтемпература	
E03	Свръхтемпература		E07	Проблем в захранващата система на мотора на телоподаващото устройство	
E08	Moteur bloqué		E10	Свръхток силов модул (Inverter)	
E11	Грешка при конфигуриране на инсталацията		E12	Комуникационна грешка (WF - DSP)	
E13	Комуникационна грешка		E14	Невалидна програма	
E15	Невалидна програма		E16	Комуникационна грешка (RI) (Автоматизация и роботика)	
E17	Комуникационна грешка (μP-DSP)		E18	Невалидна програма	
E19	Грешка при конфигуриране на инсталацията		E20	Повредена памет	
E21	Загуба на данни		E22	Комуникационна грешка (DSP)	
E29	Несъвместими размери		E30	Комуникационна грешка (H.F.)	
E32	Загуба на данни		E38	Твърде ниско напрежение	
E39	Проблем със захранване на инсталацията		E40	Проблем със захранване на инсталацията	

	E43	Липса на охладителна течност			E48	Липса на тел (Автоматизация и роботика)	
	E49	Авариен прекъсвач (Автоматизация и роботика)			E50	Залепен тел (Автоматизация и роботика)	
	E51	Неподдържани настройки (Автоматизация и роботика)			E52	Против сблъсък (Автоматизация и роботика)	
	E53	Грешка външен флусостат (Автоматизация и роботика)			E54	Надхвърлено ниво на ток (Долна граница)	
	E55	Надхвърлено ниво на ток (Горна граница)			E56	Надхвърлено ниво на напрежение (Долна граница)	
	E57	Надхвърлено ниво на напрежение (Горна граница)			E60	Надхвърлена граница на скорост (Долна граница)	
	E61	Надхвърлена граница на скорост (Горна граница)			E62	Надхвърлено ниво на ток (Долна граница)	
	E63	Надхвърлено ниво на ток (Горна граница)			E64	Надхвърлено ниво на напрежение (Долна граница)	
	E65	Надхвърлено ниво на напрежение (Горна граница)			E68	Надхвърлена граница на скорост (Долна граница)	
	E69	Надхвърлена граница на скорост (Горна граница)			E70	Настроените контролни граници не са съвместими	
	E71	Свръхтемпература на охладителната течност					

8. ИЗДИРВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕДОСТАТЪЦИ И ДЕФЕКТИ

Машината не се включва (изключена зелена светлина)

Причина

- » Няма мрежово захранване.
- » Повреден щепсел или кабел.
- » Изгорял предпазител.
- » Повреден включващ / изключващ ключ.
- » Грешка в електрониката.

Решение

- » Проверете и поправете електричната система, ако е необходимо.
- » Проверката и поправката да се изпълни само от квалифициран персонал.
- » Заменете грешния компонент.
- » Свържете се с най-близкият сервизен център, за да ви оправи машината.
- » Заменете грешния компонент.
- » Заменете грешния компонент.
- » Свържете се с най-близкият сервизен център, за да ви оправи машината.
- » Свържете се с най-близкият сервизен център, за да ви оправи машината.

BG

Липса на изходяща мощност (машината не заварява)**Причина**

- » Повреден спусък на горелката.
- » Машината е прегряла (термична аларма - светеща жълта светлина.).
- » Неправилна земна връзка.
- » Захранващото напрежение е извън граници (свети жълта светлина).
- » Грешка в електрониката.

Решение

- » Заменете грешният компонент.
- » Свържете се с най-близкият сервизен център, за да ви оправи машината.
- » Изчакайте машината да се охлади без да я изключвате.
- » Заземете машината правилно.
- » Прочетете точка „Инсталиране“.
- » Чрез токоизточникът върнете захранващото напрежение в нормални граници.
- » Свържете системата правилно.
- » Прочетете точка „Свързване“.
- » Свържете се с най-близкият сервизен център, за да ви оправи машината.

Грешна изходяща мощност**Причина**

- » Грешен избор на заваряване процес или грешен изборен бутон.
- » Параметрите или функциите на машината са настроени неправилно.
- » Повреден потенциометър / кодиращ ключ за настройка на тока на заваръчния.
- » Захранващата мощност е извън граници.
- » Входящата захранваща фаза липсва.
- » Грешка в електрониката.

Решение

- » Изберете заваряването вярно.
- » Заменете грешният компонент.
- » Свържете се с най-близкият сервизен център, за да ви оправи машината.
- » Върнете машината и параметрите на заваряване към фабричното им състояние.
- » Заменете грешният компонент.
- » Свържете се с най-близкият сервизен център, за да ви оправи машината.
- » Свържете системата правилно.
- » Прочетете точка „Свързване“.
- » Свържете системата правилно.
- » Прочетете точка „Свързване“.
- » Свържете се с най-близкият сервизен център, за да ви оправи машината.

Нестабилна дъга**Причина**

- » Недостатъчно количество защищен газ.
- » Влажност в заваряващия газ.
- » Неправилни параметри на заваряване.

Решение

- » Настройте потокът на газ.
- » Проверете състоянието на дифузера и газовата дюза.
- » Винаги използвайте качествени материали и продукти.
- » Уверете се, че захранващата система е винаги в перфектно състояние.
- » Проверете системата за заваряване внимателно.
- » Свържете се с най-близкият сервизен център, за да ви оправи машината.

Прекомерно пръскане**Причина**

- » Грешна дължина на дъгата.
- » Неправилни параметри на заваряване.
- » Недостатъчно количество защищен газ.
- » Грешно регулиране на дъгата.
- » Грешен режим на заваряване.

Решение

- » Намалете разстоянието между електрода и детайла.
- » Намалете заваръчното напрежение.
- » Намалете заваръчното напрежение.
- » Настройте потокът на газ.
- » Проверете състоянието на дифузера и газовата дюза.
- » Увеличете настроената индуктивна стойност на еквивалентна мрежа.
- » Използвайте по-високо настроена индуктивна връзка.
- » Сменете щигла на горелката.

Ниска проницаемост

Причина

- » Грешен режим на заваряване.
- » Неправилни параметри на заваряване.
- » Грешен електрод.
- » Грешно подготвяне на ръбовете.
- » Неправилна земна връзка.
- » Прекалено големи парчета за заваряване.

Решение

- » Намалете скоростта на заваряване.
- » Увеличете токът на заваряване.
- » Използвайте електрод с по-малък диаметър.
- » Увеличете фаската.
- » Заземете машината правилно.
- » Прочетете точка „Инсталиране“.
- » Увеличете токът на заваряване.

Включвания на шлака

Причина

- » Не добре почистени повърхнини.
- » Прекалено голям електрод.
- » Грешно подготвяне на ръбовете.
- » Грешен режим на заваряване.

Решение

- » Почистете добре детайлите преди заваряване.
- » Използвайте електрод с по-малък диаметър.
- » Увеличете фаската.
- » Намалете разстоянието между електрода и детайла.
- » Движете правилно по време на заваряването.

Волфрамови включвания

Причина

- » Неправилни параметри на заваряване.
- » Грешен електрод.
- » Грешен режим на заваряване.

Решение

- » Намалете заваръчното напрежение.
- » Използвайте електрод с по-голям диаметър.
- » Винаги използвайте качествени материали и продукти.
- » Заострете внимателно електрода.
- » Избягвайте контакта между електрода и заваръчната вана.

BG

Вдълбнатини

Причина

- » Недостатъчно количество защитен газ.

Решение

- » Настройте потокът на газ.
- » Проверете състоянието на дифузера и газовата дюза.

Залепване

Причина

- » Грешна дължина на дъгата.
- » Неправилни параметри на заваряване.
- » Грешен режим на заваряване.
- » Прекалено големи парчета за заваряване.
- » Грешно регулиране на дъгата.

Решение

- » Увеличете разстоянието между електрода и детайла.
- » Увеличете заваръчното напрежение.
- » Увеличете токът на заваряване.
- » Увеличете заваръчното напрежение.
- » Наклонете горелката още.
- » Увеличете токът на заваряване.
- » Увеличете настроената индуктивна стойност на еквивалентна мрежа.
- » Използвайте по-високо настроена индуктивна връзка.

Образуване на канали

Причина

- » Неправилни параметри на заваряване.
- » Грешна дължина на дъгата.
- » Грешен режим на заваряване.
- » Недостатъчно количество защитен газ.

Решение

- » Намалете заваръчното напрежение.
- » Намалете разстоянието между електрода и детайла.
- » Намалете заваръчното напрежение.
- » Намалете скоростта на страничното вибриране докато попълвате.
- » Намалете скоростта на заваряване.
- » Използвайте подходящи за заваряването на тези материали газове.

Окисление

Причина

» Недостатъчно количество защищен газ.

Решение

- » Настройте потокът на газ.
- » Проверете състоянието на дифузера и газовата дюза.

Шупливост

Причина

» Има грес, лак, ръжда или прах върху заварявания детайл.

Решение

- » Почистете добре детайлите преди заваряване.

» Има грес, лак, ръжда или прах върху филтриращият материал.

- » Винаги използвайте качествени материали и продукти.
- » Дръжте пълнещият метал винаги в добро състояние.

» Влажен пълнещ метал.

- » Винаги използвайте качествени материали и продукти.
- » Дръжте пълнещият метал винаги в добро състояние.

» Грешна дължина на дъгата.

- » Намалете разстоянието между електрода и детайла.
- » Намалете заваръчното напрежение.

» Влажност в заваряващият газ.

- » Винаги използвайте качествени материали и продукти.
- » Уверете се, че захранващата система е винаги в перфектно състояние.

» Недостатъчно количество защищен газ.

- » Настройте потокът на газ.

» Заваръчната вана се втвърдява твърде бързо.

- » Проверете състоянието на дифузера и газовата дюза.
- » Намалете скоростта на заваряване.
- » Подгрявайте детайлите, докато заварявате.
- » Увеличете токът на заваряване.

Горещи пукнатини

Причина

» Неправилни параметри на заваряване.

Решение

- » Намалете заваръчното напрежение.

» Има грес, лак, ръжда или прах върху заварявания детайл.

- » Почистете добре детайлите преди заваряване.

» Има грес, лак, ръжда или прах върху филтриращият материал.

- » Винаги използвайте качествени материали и продукти.
- » Дръжте пълнещият метал винаги в добро състояние.

» Грешен режим на заваряване.

- » Извършете правилната последователност от операции за заваряване според типа на материала.

» Заваряваните детайли имат различни характеристики.

- » Направете буферен слой преди заваряването им.

Студени пукнатини

Причина

» Влажен пълнещ метал.

Решение

- » Винаги използвайте качествени материали и продукти.
- » Дръжте пълнещият метал винаги в добро състояние.

» Особена геометрия на заваряваните детайли.

- » Подгрявайте детайлите, докато заварявате.

» Направете последващо награване.

- » Извършете правилната последователност от операции за заваряване според типа на материала.


9. ТЕОРИЯ НА ЗАВАРЯВАНЕТО

9.1 ВИГ (TIG) заваряване

Описание


ВИГ (волфрам - инертен газ) заваряването се основава на наличието на запалена електро дъга между нетопим електрод (от чист или легиран волфрам с приблизителна температура на топене 3370 оС) и заварявания детайл. Процесът протича в атмосферата на инертен газ (argon), който предпазва заваръчната вана. За да се избегнат опасни включения на волфрам в присъединителния шев, електродите никога не трябва да контактуват с детайла; за тази цел заваръчният токоизточник обикновено е съоръжен с устройство за високочестотно палене, което генерира висока честота и високо волтово разреждане между върха на електрода и работния детайл. Така, благодарение на електрическата искра, ионизираща газовата атмосфера, заваръчната дъга се запалва без каквъто и да е контакт между електрода и детайла. Възможен е и друг вид старт, който намалява волфрамовите включения: LIFT START, който не изисква висока честота, а само първоначално късо съединение при нисък ток между електрода и работния детайл. Когато електродът е повдигнат, дъгата е стабилизирана и заваръчният ток нараства докато стигне установената стойност за заваряване. За да се подобри качеството на шева в края на заварката, е важно да се контролира внимателно пада на заваръчния ток, като е необходимо и да се осигури приток на защитен газ в заваръчната вана за няколко секунди, след като дъгата е загасена. В процеса на много оперативни условия е полезна възможността за употреба на два предварително фиксирани заваръчни тока и възможността лесно да се превключва от единия на другия (BILEVEL).

Заваръчна полярност

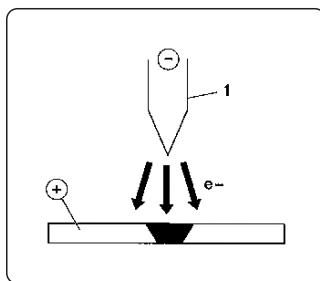

D.C.S.P. (ток с права полярност)


Това е най-често използваната полярност и осигурява ограничено износване на електрода (1), докато 70% от топлината се концентрира в анода (работния детайл). Тясна и дълбока заваръчна вана се получава при висока скорост на придвижване и слабо загряване.

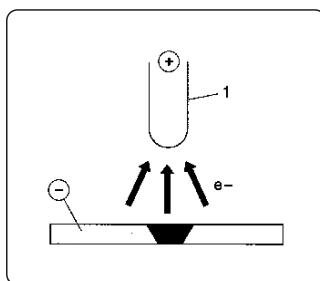

D.C.R.P (обратна полярност)

Обръщането на полярността се използва при заваряване на сплави, покрити със слой трудно топими оксиди, чиято температура на топене е по-висока в сравнение с тази на металите.

Не може да се използва висок заваръчен ток, защото това ще доведе до извънредно голямо износване на електрода.

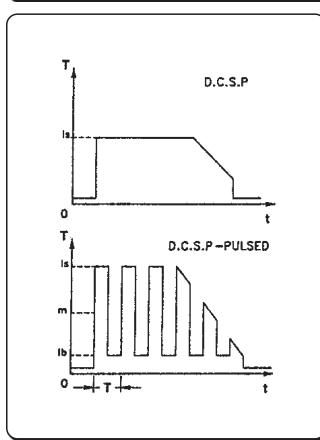

D.C.S.P.-Pulsed (ток с пулсова права полярност)

Използването на пулсов ток с права полярност позволява по-добър контрол, особено на оперативните условия, на ширината и дълбочината на заваръчната вана. Заваръчната вана се формира чрез пиков пулс (I_p), докато основният ток (I_b) поддържа дъгата запалена. Този работен режим помага при заваряване на по-тънки метални листове (ламарина) спомалко деформации, по-добър формов фактор и съответно - по-малка опасност от горещи пукнатини и проникване на газ.

Увеличаването на честотата (MF) на дъгата става по-тъсно, по-концентрирано, по-стабилно и качеството на заваряване на тънки листа се увеличава.

ВИГ заваряване на стомана

Процесът на ВИГ заваряване е много ефективен за заваряване на въглеродни и легирани стомани, за първоначално заваряване на тръби и за направа на заваръчни шевове, където добрият външен вид е важен. Изисква се права полярност D.C.S.P.

Подготвяне на ръбовете


Необходимо е почистване и подготовка на ръбовете на детайлите.

BG

Избор и подготовка на електроди

Желателно е да използвате ториеви волфрамови електроди (2% торий - оцветени в червено) или като алтенатива - цериеви или лантанови електроди със следните размери:

Електродите трябва да бъдат заточвани, както е показано на фигурата:

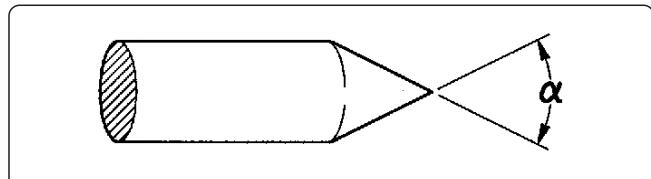

Диам. на електрода Ф	Диапазон заваръчния ток
1.0 mm	15÷75 A
1.6 mm	60÷150 A
2.4 mm	130÷240 A

α°	Диапазон заваръчния ток
30	0÷30 A
60÷90	30÷120 A
90÷120	120÷250 A

Запълващ материал

Пръчките пълнител трябва да имат механични качества, сравними с тези на изходния метал.

Не използвайте ленти, получени от изходния метал, защото те може да съдържат работни примеси, които да окажат негативен ефект върху качеството на заварката.

Зашитен газ

Обикновено и най-често се използва чист аргон (99.99%).

Заваръчен ток	Диам. на електрода Ф	Дюза за газ n°	Дюза за газ	Поток на аргон
30 A	0÷30 mm	4/5	6/8.0 mm	5-6 l/min
60÷90 A	30÷120 mm	4/5/6	6.5/8.0/9.5 mm	6-7 l/min
90÷120 A	120÷250 mm	6/7	9.5/11.0 mm	7-8 l/min

ВИГ заваряване на мед

Тъй като ВИГ заваряването е процес, характеризиращ се с концентрация на голяма топлина, той е особено подходящ за заваряване на материали с висока топлопроводимост, като медта.

За ВИГ заваряване на мед следвайте същите насок, както за ВИГ заваряване на стомана или ползвайте специални инструкции.

10. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електрически характеристики URANOS NX 4000 TLH			U.M.
Напрежение U1 (50/60 Hz)	3x230 ($\pm 15\%$)	3x400 ($\pm 15\%$)	Vac
Zmax (@PCC)*	57	57	mΩ
Закъснение на предпазителя	35	25	A
Комуникационна мрежа	ЦИФРОВА	ЦИФРОВА	
Максимална консумирана мощност (MMA)	13.0	16.9	kVA
Максимална консумирана мощност (MMA)	12.4	16.1	kW
Максимална консумирана мощност (TIG)	13.0	12.6	kVA
Максимална консумирана мощност (TIG)	12.4	12.1	kW
Консумирана мощност в неактивно състояние	74	74	W
Фактор на мощността (PF)	0.95	0.95	
KПД(μ)	87	88	%
Cos φ	0.99	0.99	
Максимален входящ ток I1max	31.8	24.4	A
Ефективен ток I1 eff	24.6	18.9	A
Обхват на настройката	3-400	3-400	A
Зарядно напрежение Uo	73	73	Vdc
Върхово напрежение Up	10.1	10.1	kV

* Това оборудване отговаря на EN/IEC 61000-3-11.

* Това оборудване е в съответствие с EN/IEC 61000-3-12, ако максималния импеданс на мрежата в точката на свързване към обществената мрежа (точка на общо свързване, TOC) е по-малък или равен на посочената стойност на "Zmax". Ако оборудването бъде свързано към обществена мрежа НН, монтажникът или потребителят на оборудването трябва да се увери, ако е необходимо чрез консултация с мрежовия доставчик, че оборудването може да бъде свързано.

Коефициент на запълване URANOS NX 4000 TLH	3x230V	3x400V	U.M.
Коефициент на запълване MMA (40°C)			
(X=60%)	-	400	A
(X=100%)	320	360	A
Коефициент на запълване MMA (25°C)			
(X=100%)	320	400	A
Коефициент на запълване ВИГ (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Коефициент на запълване ВИГ (25°C)			
(X=100%)	400	400	A

Физически характеристики URANOS NX 4000 TLH	U.M.
Зашитен клас	IP23S
Клас на приложение	H
Размери (ДхШхВ)	690x290x510 mm
Тегло	35.4 Kg
Стандарти	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN IEC 60974-3:2019 EN 60974-10/A1:2015
Раздел Захранващ кабел	4x4 mm ²
Дължина на захранващия кабел	5 m

Електрически характеристики URANOS NX 5000 TLH	U.M.
Напрежение U1 (50/60 Hz)	3x230 ($\pm 15\%$)
Zmax (@PCC)*	49 mΩ
Закъснение на предпазителя	45 A
Комуникационна мрежа	ЦИФРОВА ЦИФРОВА
Максимална консумирана мощност (MMA)	17.4 kVA
Максимална консумирана мощност (MMA)	16.5 kW
Максимална консумирана мощност (TIG)	18.9 kVA
Максимална консумирана мощност (TIG)	18.0 kW
Консумирана мощност в неактивно състояние	74 W
Фактор на мощността (PF)	0.95
KПД (μ)	87 %
Cos φ	0.99
Максимален входящ ток I1max	47.4 A
Ефективен ток I1 eff	33.5 A
Обхват на настройката	3-500 A
Зарядно напрежение Uo	73 Vdc
Върхово напрежение Up	10.1 kV

BG

* Това оборудване отговаря на EN/IEC 61000-3-11.



* Това оборудване е в съответствие с EN/IEC 61000-3-12, ако максималния импеданс на мрежата в точката на свързване към обществената мрежа (точка на общо свързване, TOC) е по-малък или равен на посочената стойност на "Zmax". Ако оборудването бъде свързано към обществена мрежа НН, монтажникът или потребителят на оборудването трябва да се увери, ако е необходимо чрез консултация с мрежовия доставчик, че оборудването може да бъде свързано.

Коефициент на запълване URANOS NX 5000 TLH	3x230V	3x400V	U.M.
Коефициент на запълване MMA (40°C)			
(X=50%)	-	500	A
(X=60%)	-	470	A
(X=100%)	400	420	A
Коефициент на запълване MMA (25°C)			
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	400	470	A
Коефициент на запълване ВИГ (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Коефициент на запълване ВИГ (25°C)			
(X=70%)	500	-	A
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	460	470	A

BG

Физически характеристики URANOS NX 5000 TLH	U.M.
Зашитен клас	IP23S
Клас на приложение	H
Размери (ДxШxВ)	690x290x510 mm
Тегло	37.3 Kg
Стандарти	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN IEC 60974-3:2019 EN 60974-10/A1:2015
Раздел Захранващ кабел	4x6 mm ²
Дължина на захранващия кабел	5 m

11. ФИРМЕНА ТАБЕЛА

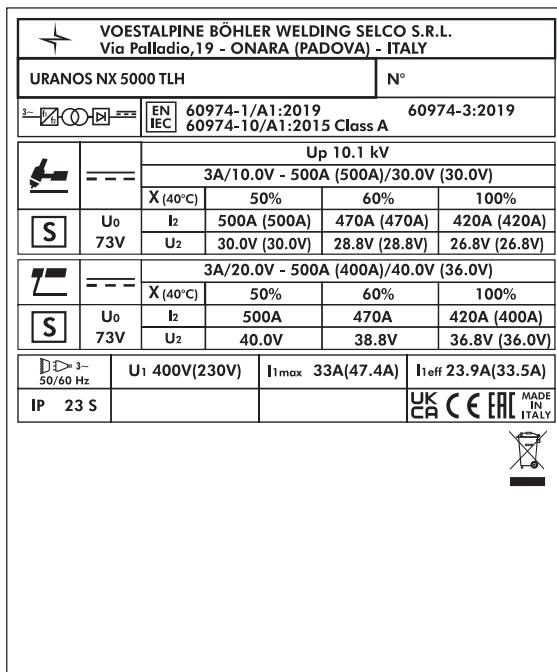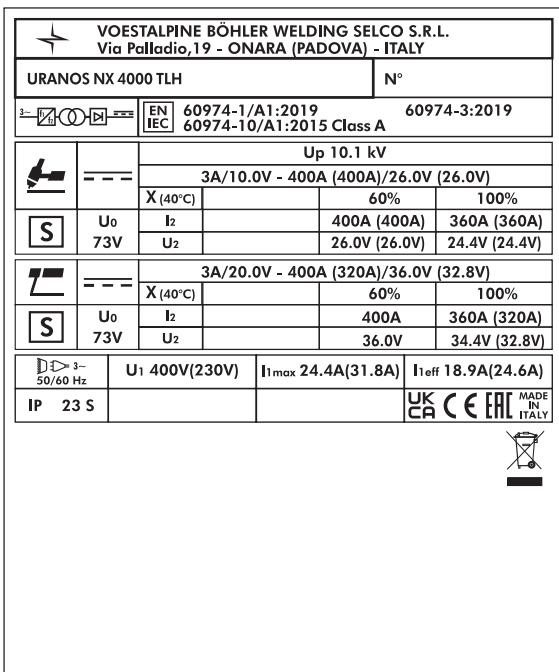

12. ОЗНАЧЕНИЯ НА ТАБЕЛАТА С ОСНОВНИ ДАННИ НА ВОДНО ОХЛАЖДАЩАТА СИСТЕМА

1		2	
3		4	
5		6	
7	9	23	
		11	
		12	15
8	10	13	16A
		14	17A
7	9	11	
		12	15
8	10	13	16A
		14	17A
18	19	20	21
22		UK CA CE EAC MADE IN ITALY	

CE Декларация за съответствие на ЕС
EAC Декларация за съответствие на Евразийски митнически съюз EAC
UKCA Декларация за съответствие на Обединеното кралство UKCA

- 1 Търговска марка
- 2 Име и адрес на производителя
- 3 Модел на машината
- 4 Сериен номер
- 5 Символ на заваръчната машина
- 6 Изисквания към конструктивните стандарти
- 7 Символ на заваръчният процес
- 8 Символ на оборудване подходящо за работа в среда с висок риск от токов удар
- 9 Символ на заваръчният ток
- 10 Номинално напрежение при нулев натоварване
- 11 Max-Min номинален ток и съответно стандартно напрежение.
- 12 Символ за скокообразен цикъл на работа
- 13 Символ на нноминалният ток
- 14 Символ на номиналното напрежение
- 15 Стойности на скокообразен цикъл на работа
- 16 Стойности на скокообразен цикъл на работа
- 17 Стойности на скокообразен цикъл на работа
- 15A Стойности на номиналния заваръчен ток
- 16A Стойности на номиналния заваръчен ток
- 17A Стойности на номиналния заваръчен ток
- 15B Съответни стойности на напрежението
- 16B Съответни стойности на напрежението
- 17B Съответни стойности на напрежението
- 18 Символ на захранването
- 19 Символ на номиналното захранване.
- 20 Максимален номинален захранващ ток
- 21 Максимален ефективен захранващ ток
- 22 Клас на защита
- 23 Върхово номинално напрежение

BG

BG

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Staviteľ

voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY
Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - www.voestalpine.com/welding

vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že nasledujúci produkt:

URANOS NX 4000 TLH	55.07.046
	55.07.047
URANOS NX 5000 TLH	55.07.048
	55.07.049

zodpovedá predpisom smerníc EÚ:

2014/35/EU LOW VOLTAGE DIRECTIVE

2014/30/EU EMC DIRECTIVE

2011/65/EU RoHS DIRECTIVE

a že sa uplatnili nasledujúce harmonizované normy:


EN IEC 60974-1/A1:2019	WELDING POWER SOURCE
EN IEC 60974-3:2019	ARC STRIKING AND STABILIZING DEVICES
EN 60974-10/A1:2015	ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

Dokumentácia potvrdzujúca súlad so smernicami bude k dispozícii na účely kontroly u vyššie uvedeného výrobcu.

Akákoľvek zmena alebo zásah nepovolený firmou voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l., ruší platnosť tohto vyhlásenia.

Onara di Tombolo, 03/07/2023

voestalpine Böhler Welding Selco s.r.l.

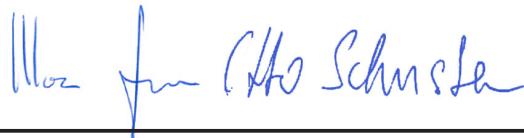

Mirco Frasson
Managing Directors

Otto Schuster
Managing Directors

OBSAH

1. UPOZORNENIE.....	211
1.1 Miesto použitia.....	211
1.2 Ochrana obsluhy a tretích osôb	211
1.3 Ochrana pred výparmi a plynnimi	212
1.4 Prevencia požiaru/výbuchu	212
1.5 Prevencia pri používaní nádob s plynom	213
1.6 Ochrana proti úrazu el. Prúdom	213
1.7 Elektromagnetické polia a rušenie	213
1.8 Stupeň krytia IP	214
1.9 Likvidácia.....	214
2. INŠTALÁCIA.....	215
2.1 Spôsob zdvívania, prepravy a vykladania	215
2.2 Umiestnenie zariadenia	215
2.3 Pripojenie	215
2.4 Uvedenie do prevádzky	216
3. POPIS ZVÁRAČKY.....	217
3.1 Zadný panel.....	217
3.2 Panel so zásuvkami.....	217
3.3 Čelný ovládací panel URANOS NX 4000/5000 TLH.....	218
3.4 Čelný ovládací panel URANOS NX 4000/5000 TLH (LCD 3.5").....	218
4. POUŽITIE ZARIADENIA.....	219
4.1 Obrazovka pri spustení.....	219
4.2 Hlavná obrazovka.....	219
5. SETUP.....	222
5.1 Set up a nastavenie parametrov	222
5.2 Špecifické postupy použitia parametrov	229
6. ÚDRŽBA	232
6.1 Pravidelné kontroly generátora	233
6.2 Zodpovednosť	233
7. ALARM KÓDY.....	233
8. DIAGNOSTIKA A RIEŠENIA.....	235
9. TEORETICKÉ POZNÁMKY O ZVÁRACOM REŽIME.....	238
9.1 Zváranie metódou TIG (plynulé zváranie)	238
10. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	239
11. IDENTIFIKAČNÝ ŠTÍTOK	242
12. VÝZNAM IDENTIFIKAČNÉHO ŠTÍTKA GENERÁTORA.....	242
13. SCHÉMA.....	413
14. KONEKTORY	417
15. ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV	419

SYMBOLY

-  Hroziace nebezpečenstvá, ktoré spôsobujú vážne poranenia, a riskantné správanie, ktoré by mohlo spôsobiť vážne poranenia.
-  Správanie, ktoré by mohlo spôsobiť ľahšie poranenie a škody na majetku.
-  Poznámky, ktoré sú uvedené týmto symbolom, sú technického charakteru a uľahčujú operácie.

1. UPOZORNENIE



Pred začatím akejkoľvek operácie si musíte pozorne prečítať a pochopiť túto príručku.

Nevykonávajte úpravy alebo práce údržby, ktoré nie sú popísané v tejto príručke. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody na zdraví osôb alebo na majetku, spôsobených nedbalosťou pri čítaní príručky alebo pri uvádzaní pokynov v nej uvedených do praxe.

Tento návod na obsluhu treba mať neustále uložený na mieste použitia zariadenia. Okrem tohto návodu na obsluhu treba dodržiavať všeobecne platné, ako aj miestne predpisy na prevenciu úrazov a na ochranu životného prostredia.



Všetky osoby, ktoré sú poverené uvedením do prevádzky, obsluhou, údržbu a udržiavaním tohto zariadenia, musia:

- byť zodpovedajúco kvalifikované,
- mať znalosti zo zvárania
- a kompletne si prečítať tento návod na obsluhu a postupovať presne podľa neho.

V prípade akýchkoľvek pochybností a problémov s používaním tohto zariadenia sa vždy obráťte na kvalifikovaných pracovníkov, ktorí vám radi pomôžu.

1.1 Miesto použitia



Zariadenie je nutné používať výlučne na činnosti, na ktoré je zariadenie určené, a to spôsobmi a v medziach uvedených na typovom štítku, resp. v tomto návode, v súlade so štátными aj medzinárodnými bezpečnostnými predpismi. Použitie iné než výslovne stanovené výrobcom bude považované za celkom nesprávne, nebezpečné a výrobca v takom prípade odmieta prevziať akúkoľvek záruku.



Toto zariadenie musí byť používané iba na profesionálne účely v priemyselnom prostredí. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené týmto zariadením na okolitom prostredí.



Zariadenie je možné používať v prostredí s teplotami pohybujúcimi sa od -10 °C do +40 °C (sa od +14°F do +104°F). Prepravná a skladovacia teplota pre zariadenie je -25 °C až +55 °C (je -13°F až 131°F).

Zariadenie je možné používať iba v priestoroch zbavených prachu, kyselín, plynov a iných korozívnych látok.

Zariadenie je možné používať v prostredí s relatívou vlhkosťou neprevyšujúcou 50 % pri 40 °C (104°F).

Zariadenie je možné používať v prostredí s relatívou vlhkosťou neprevyšujúcou 90 % pri 20 °C (68°F).

Zariadenie je možné prevádzkovať v maximálnej nadmorskej výške 2000 m.



Nepoužívajte toto zariadenie na odmrazenie rúrok.

Je zakázané používať toto zariadenie na nabíjanie batérií alebo akumulátorov.

Toto zariadenie nie je možné používať na pomocné štartovanie motorov.

1.2 Ochrana obsluhy a tretích osôb



Zvárací proces je zdrojom škodlivého žiarenia, hľuku a plynových výparov. Umiestnite deliacu nehorľavú zástenu slúžiacu na oddelenie žiarenia, iskier a žeravých šupín zo zváracieho miesta. Upozornite prípadné tretie osoby, aby sa nepozerali do zváracieho oblúka a aby sa chránili pred žiareniom oblúka alebo časticami žeravého kovu.



Používajte ochranný odev a zváraciu kuklu slúžiacu na ochranu pred oblúkovým žiareniom. Pracovný odev musí zakrývať celé telo a ďalej musí byť:

- neporušený a vo vyhovujúcom stave
- ohňovzdorný
- izolujúci a suchý
- priliehavý a bez manžiet či záložiek na nohaviciach.



Vždy používajte predpísanú pracovnú obuv, ktorá je silná a izoluje proti vode.

Vždy používajte predpísané rukavice slúžiace ako elektrická a tepelná izolácia.



Používajte štíty alebo masky s bočnými ochranami a vhodným ochranným filtrom (minimálne stupeň 10 alebo vyšší) pre ochranu očí.



Vždy používajte ochranné okuliare s bočnými zásterkami, najmä pri ručnom alebo mechanickom odstraňovaní odpadu zvárania.



Nepoužívajte kontaktné šošovky!

SK



Používajte chrániče sluchu, ak sa zvárací proces stane zdrojom nebezpečnej hladiny hluku. Ak hladina hluku presahuje limity stanovené zákonom, ohráťte pracovné miesto a skontrolujte, či osoby, ktoré doň vstupujú, sú vybavené chráničmi sluchu.



Počas zvárania vždy majte bočný panel zatvorený. Na zariadeniach je zakázané vykonávať akékoľvek druhy úprav.




Zabráňte dotyku s práve zváranými časťami, vysoká teplota môže spôsobiť vážne popáleniny. Vyššie uvedené bezpečnostné opatrenia je nutné dodržiavať aj počas činností vykonávaných po ukončení zvárania vzhľadom na možné oddelenie trosky od dielov počas ich chladnutia.



Skontrolujte, či je horák chladný skôr, než na ňom budete pracovať alebo vykonávať údržbu.



Skontrolujte vypnutie chladiacej jednotky pred odpojením prívodných a vratných hadičiek chladiacej kvapaliny. Nebezpečenstvo oparenia vytiekajúcou horúcou kvapalinou.

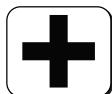

Obstarajte si vybavenie prvej pomoci.
Nepodceňujte popáleniny alebo zranenia.



Pred opustením pracoviska zaistite pracovné miesto proti náhodnej ujme na zdraví osôb a škode na majetku.

1.3 Ochrana pred výparmi a plynmi



Za určitých okolností môžu výpari spôsobené zváraním spôsobiť rakovinu alebo poškodiť plod tehotných žien. Hlavu majte v dostatočnej vzdialosti od zváracích plynov a výparov.

- Udržujte hlavu v dostatočnej vzdialosti od plynov a spalín vznikajúcich pri zváraní.
- Zaistite zodpovedajúce vetranie pracovného miesta, či už prirodzené, alebo nútene.
- V prípade nedostatočného vetrania použite kuklu a dýchaciu jednotku.
- V prípade zvárania v obmedzených priestoroch odporúčame dohľad pracovníka umiestneného mimo tohto priestoru nad pracovníkom, ktorý vykonáva prácu.
- Nepoužívajte kyslík na vetranie.
- Overte funkčnosť odsvámania pravidelnou kontrolou množstva škodlivých plynov podľa hodnôt uvádzaných v bezpečnostných nariadeniach.
- Množstvo a nebezpečná miera výparov závisí od použitého základného materiálu, zvarového materiálu a prípadných ďalších látok použitých na čistenie a odmastenie zváraného kusa. Dodržujte pokyny výrobcu aj inštrukcie uvádzané v technických listoch.
- Nevykonávajte zváranie na pracoviskách odmašťovania alebo lakovania.
- Umiestnite plynové fľaše na otvorenom priestranstve alebo na miestach s dobrou cirkuláciou vzduchu.

1.4 Prevencia požiaru/výbuchu



Zvárací proces môže zapríčiniť požiar a/alebo výbuch.

- Vyprakte pracovné miesto a jeho okolie od horľavých alebo zápalných materiálov alebo predmetov.
- Horľavé materiály musia byť vzdialé minimálne 11 metrov od zváračej plochy, inak musia byť vhodným spôsobom chránené.
- Iskry a žeravé častice sa môžu ľahko rozptýliť do veľkej vzdialosti po okolitom priestore aj nepatrými otvormi. Venujte mimoriadnu pozornosť zaisteniu bezpečnosti osôb a majetku.
- Nezvárajte nad tlakovými nádobami alebo v ich blízkosti.
- Nevykonávajte zváranie na uzatvorených rúrkach alebo nádobách. Venujte zvláštnu pozornosť zváraniu rúrok, zásobníkov, aj keď sú tieto otvorené, vyprázdené a dôkladne vyčistené. Prípadné zvyšky plynu, paliva, oleja a podobných látok môžu spôsobiť výbuch.
- Nezvárajte v prostredí, ktoré obsahuje prach, výbušné plyny alebo výpari.
- Na záver zvárania skontrolujte, či okruh zdroja pod napätiom nemôže prísť do náhodného kontaktu s dielmi spojenými s uzemneným vodičom.
- Inštalujte do blízkosti pracovného miesta hasiacie zariadenie alebo hasiaci prístroj.

1.5 Prevencia pri používaní nádob s plynom



Nádoby s inertným plynom sú pod tlakom a v prípade nedodržania základných bezpečnostných opatrení pre ich prepravu, skladovanie a používanie hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

- Nádoby musia byť vo zvislej polohe bezpečne zaistené vhodnými prostriedkami k stene alebo inej opornej konštrukcii proti zvaleniu a nárazu na iné predmety.
- Naskrutkujte veko na ochranu uzáveru (ventilu) počas prepravy, ak nie je používaný a pri ukončení zváracích operácií.
- Nevystavujte tlakové nádoby priamemu slnečnému žiareniu a vysokým teplotným výkyvom. Nevystavujte tlakové nádoby príliš nízkym alebo príliš vysokým teplotám.
- Nádoby nesmú prísť do styku s otvoreným plameňom, elektrickým oblúkom, horákmi, držiakmi elektród a rozžeravenými časticami rozstrekaným zváraním.
- Uchovávajte nádoby z dosahu zváracích okruhov a elektrických obvodov vôbec.
- Pri otváraní uzáveru nádoby majte hlavu mimo plynového výstupu.
- Po ukončení zvárania vždy uzáver nádoby zavrite.
- Je zakázané zvárať tlakové plynové nádoby.
- Nikdy nezapájajte tlakovú flášu stlačeného vzduchu priamo na regulátor stroja! Tlak by mohol presiahnuť kapacitu tlakového regulátora a spôsobiť výbuch!

1.6 Ochrana proti úrazu el. Prúdom



Nebezpečenstvo smrteľného úrazu elektrickým prúdom.

- Je zakázané sa dotýkať častí pod napäťom ako vnútri, tak zvonku zváracieho zariadenia v čase, keďže toto zariadenie činné (horáky, pištole, uzemňovacie káble, elektródy, vodiče, kladky a cievky drôtu sú elektricky pripojené na zvárací okruh).
- Zabezpečte elektrickú izoláciu zariadenia a obsluhy použitím suchých povrchov a podstavcov, dostatočne izolovaných od zemniateho potenciálu a potenciálu ukostrenia.
- Skontrolujte, či je zariadenie správne zapojené do zásuvky a zdroj vybavený uzemňovacím zvodom.
- Odporúčame, aby sa pracovník nedotýkal súčasne horáka alebo uzemnených klieští a držiaka elektródy.
- Okamžite prerušte zváranie, ak máte pocit zasiahnutia elektrickým prúdom.



Zariadenie pre zapálenie oblúka a stabilizáciu je určené pre manuálnu alebo mechanicky riadenú prevádzku.



Zväčšenie dĺžky horáka alebo zváracích káblov o viac než 8 metrov zvýši riziko úrazu elektrickým prúdom.

1.7 Elektromagnetické polia a rušenie



Prúd prechádzajúci káblami vnútorného aj vonkajšieho systému vytvára v blízkosti zváracích zdrojov aj daného vlastného systému elektromagnetické pole.

- Tieto elektromagnetické polia môžu pôsobiť na zdravie osôb, ktoré sú vystavené ich dlhodobému účinku (presné účinky nie sú dosiaľ známe).
- Elektromagnetické polia môžu pôsobiť rušivo na niektoré zariadenia, ako sú srdcové stimulátory, prístroje pre slabopoučujúcich.




Osoby s elektronickými prístrojmi (pace-maker) sa musia poradiť s lekárom pred priblížením sa k zváraniu oblúkom.

1.7.1 Klasifikácia EMC je v súlade s: EN 60974-10/A1:2015.



Zariadenie triedy B vyhovuje požiadavkám elektromagnetickej kompatibility v priemyselných a obytných priestoroch, vrátane obytných priestorov, kde je elektrický prúd vybavený systémom napájania nízkonapäťovým prúdom.

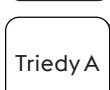

Zariadenia triedy A nie sú určené na použitie v obytných priestoroch, kde je elektrický prúd vybavený systémom napájania nízkonapäťovým prúdom. Môže existovať potenciálny problém so zabezpečením elektromagnetickej kompatibility zariadení triedy A v týchto priestoroch kvôli rušeniu šíreného vedením ako aj rádiového rušenia.

Viac informácií nájdete v kapitole: IDENTIFIKAČNÝ ŠTÍTOK alebo TECHNICKÉ ÚDAJE.

SK

1.7.2 Inštalácia, použitie a hodnotenie pracovného miesta

Toto zariadenie sa vyrába v súlade s ustanoveniami normy EN 60974-10/A1:2015 a má určenie "TRIEDY A". Toto zariadenie musí byť používané iba na profesionálne účely v priemyselnom prostredí. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené týmto zariadením na okolitom prostredí.



Užívateľ musí byť kvalifikovanou osobou v odbore a ako taký je zodpovedný za inštaláciu a použitie zariadenia podľa pokynov výrobcu. Hneď ako je zistené elektromagnetické rušenie, užívateľ má za povinnosť túto situáciu vyriešiť s pomocou technickej asistencie výrobcu.



V každom prípade musí byť elektromagnetické rušenie znížené na hranicu, pri ktorej nepredstavuje zdroj problémov.



Pred inštaláciou tohto zariadenia musí užívateľ zhodnotiť eventuálne problémy elektromagnetického charakteru, ku ktorým by mohlo dôjsť v okolí zariadenia, a najmä nebezpečné pre zdravie okolitých osôb, napríklad pre: nositeľov pace-makera a načúvacích prístrojov.

1.7.3 Požiadavky na sieťové napájanie (Pozri technické údaje)

Vysokovýkonné zariadenie môže, kvôli primárному prúdu odčerpávanému z napájajacej siete, ovplyvniť kvalitu výkonu rozvodnej siete. Preto môžu platiť pre niektoré typy zariadení (pozri technické údaje) obmedzenia na pripojenie alebo požiadavky ohľadom maximálne povolenej sieťovej impedancie (Zmax) alebo požadovanej minimálnej sieťovej kapacity (Ssc) v mieste pripojenia na verejnú sieť (spoločný napájací bod, PCC). V tomto prípade je na zodpovednosť inštalatéra alebo užívateľa zariadenia zabezpečiť, po konzultácii s prevádzkovateľom distribučnej siete, ak je to potrebné, či zariadenie môže byť pripojené. V prípade interferencií môže byť nutné prijať ďalšie opatrenie, ako napríklad filtračia napájania zo siete.

Okrem toho je potrebné zvážiť nutnosť použitia tieneneho sieťového kabla.

Viac informácií nájdete v kapitole: TECHNICKÉ ÚDAJE.

1.7.4 Opatrenia, týkajúce sa káblu

Pre minimalizáciu účinkov elektromagnetických polí dodržujte nasledujúce pokyny:

- podľa možností vykonajte zvinutie a zaistenie zemného a silového kabla spoločne.
- Je zakázané ovíjať káble okolo vlastného tela.
- je zakázané stavať sa medzi uzemňovací a silový kábel horáka alebo držiaka elektród (oba musia byť na jednej a tej istej strane).
- káble musia byť čo najkratšie a musia byť umiestnené blízko seba a na podlahe alebo v blízkosti úrovne podlahy.
- Zariadenie umiestnite v určitej vzdialosti od zváracej plochy.
- káble musia byť dostatočne vzdialé od prípadných iných káblov.

1.7.5 Pospájanie

Je potrebné zvážiť aj spojenie všetkých kovových častí zváracieho zariadenia a kovových častí v jeho blízkosti. Dodržujte národné normy týkajúce sa týchto spojení.

1.7.6 Uzemnenie spracovávaného dielu

Tam, kde spracovávaný diel nie je napojený na uzemnenie z dôvodu elektrickej bezpečnosti alebo z dôvodu jeho rozmerov alebo polohy, spojenie na kostru medzi dielom a uzemnením by mohlo znížiť rušenie. Je potrebné venovať maximálnu pozornosť tomu, aby uzemnenie spracovávaného dielu nezvyšovalo nebezpečenstvo úrazu pre užívateľa alebo nebezpečenstvo poškodenia ostatných elektrických zariadení. Dodržujte národné normy týkajúce sa uzemnenia.

1.7.7 Tienenie

Doplnkové tienenie ostatných káblov a zariadení vyskytujúcich sa v okolí môže znížiť problémy interferencie.

Pri špeciálnych aplikáciách môže byť zvážená možnosť tienenia celého zváracieho zariadenia.

1.8 Stupeň krytie IP

IP23S



- Obal zamedzujúci prístupu prstov k nebezpečným živým časťam a proti prieniku pevných častí s priemerom rovnajúcim sa alebo vyšším ako 12,5 mm.
- Plášť chránený pred daždom s vertikálnym sklonom 60°.
- Obal chránený proti škodlivému účinku vody, hneď ako sú pohybujúce sa časti stroja zastavené.

1.9 Likvidácia



Nelikvidujte elektrické prístroje spoločne s bežným odpadom!

Na základe európskej smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej implementácii v zhode s národnými zákonmi, elektrické zariadenia, ktoré dosiahli koniec životnosti, musia byť zhromažďované oddelené a odovzdané na recykláciu a likvidáciu v zbernom stredisku. Vlastník zariadenia sa bude musieť informovať u miestnych orgánov ohľadom identifikácie autorizovaných zberných stredísk. Tým, že budete dodržiavať smernice pre spracovanie tohto druhu odpadu, prispejete k ochrane nielen životného prostredia, ale tiež svojho zdravia!

2. INŠTALÁCIA



Inštaláciu smú vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci poverení výrobcom.



Ste povinní pred inštaláciou skontrolovať odpojenie zdroja od hlavného prívodu.



Je zakázané sériové alebo paralelné prepojenie generátorov.

2.1 Spôsob zdvívania, prípravy a vykladania

- Zariadenie je vybavené držadlom, ktoré uľahčuje manipuláciu.
- Systém nie je vybavený príchytkami na zdvívanie.
- Použite zdvížny vozík a počas pohybu budte maximálne pozorní, aby nedošlo k preklopeniu zdroja.



Nepodceňujte hmotnosť zariadenia, pozrite technické údaje.

Nepremiestňujte alebo nenechávajte zariadenie zavesené nad osobami alebo predmetmi.

Dbajte na to, aby sa zariadenie alebo jednotka nezrútila alebo nebola silou položená na zem.

2.2 Umiestnenie zariadenia



Dodržujte nasledujúce pravidlá:

- Lahký prístup k ovládaniu a zapojeniu.
- Zariadenie nesmie byť umiestnené v tienenom priestore.
- Je zakázané umiestňovať daný systém na plochu so sklonom prevyšujúcim 10 %.
- Zariadenie zapojte na suchom, čistom a vzdušnom mieste.
- Chráňte zariadenie proti prudkému dažďu a slnku.

2.3 Pripojenie



Zdroj je vybavený káblom pre pripojenie do napájacej siete.

Systém môže byť napájaný:

- 400 V trojfázový
- 230 V trojfázový

SK

Funkcia zariadenia je zaručená pre napäcia, ktoré sa pohybujú v rozmedzí $\pm 15\%$ od nominálnej hodnoty; (príklad: Vnom 400 V prevádzkové napätie sa pohybuje v rozmedzí od 320 V do 440 V).



Za účelom zamedzenia škôd na zdraví osôb alebo na zariadení je potrebné skontrolovať zvolené napätie siete a tavné poistiky PRED zapojením stroja na sieť. Okrem toho je potrebné zaistiť, aby bol kábel zapojený do zásuvky vybavenej uzemňovacím kontaktom.



Zariadenie je možné napájať pomocou generátora prúdu, ak jednotka je schopná zaistiť stabilné napájacie napätie s výchylkami $\pm 15\%$ vzhľadom na nominálne napätie označené výrobcom vo všetkých prevádzkových podmienkach a pri najvyššom výkone generátora. Zvyčajne odporúčame použitie jednotiek s výkonom 2-krát vyšším, než je výkon zváracieho/rezacieho zariadenia pri jednofázovom vyhotovení a 1,5-krát vyšším pri trojfázovom. Odporúčame jednotky s elektronickým riadením.




Za účelom ochrany užívateľov musí byť zariadenie správnym spôsobom uzemnené. Sieťový kábel je vybavený vodičom (žltozeleným) pre uzemnenie, ktorý musí byť napojený na zástrčku vybavenú uzemňovacím kontaktom. Tento žltozelený vodič nesmie byť NIKDY používaný ako živý vodič. Skontrolujte prítomnosť "uzemnenia" pri používanom zariadení a dobrý stav zásuvky siete. Montujte iba zástrčky, ktoré boli homologizované podľa bezpečnostných noriem.



Elektrické pripojenie musí byť realizované technikmi, ktorých profesionálny profil zodpovedá špecifickým technickým a odborným požiadavkám a v súlade so zákonomi štátu, v ktorom je zariadenie inštalované.

2.4 Uvedenie do prevádzky


2.4.1 Zapojenie drážkovacieho držiaku elektród

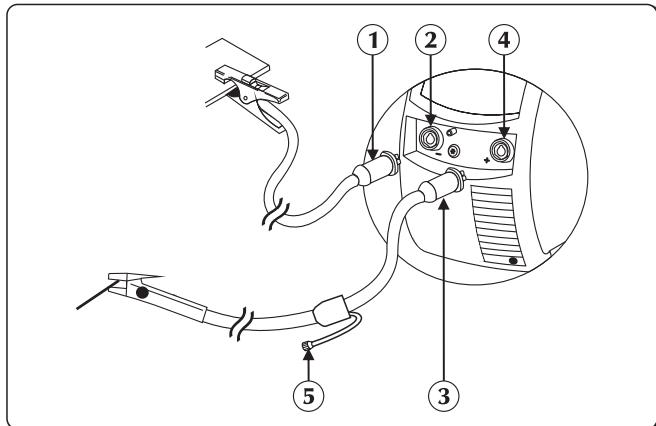

- ① Konektor zemniacich klieští
- ② Záporný pól výkonu (-)
- ③ Konektor klieští ARC AIR
- ④ Kladný pól výkonu (+)
- ⑤ Konektor hadice na vzduch


- ▶ Zapojte zvárací mínus vodič (svorka) na zváracom zdroji do konektoru oznečeného polaritou (-).
- ▶ Pripojte konektor kábla klieští ARC-AIT do zásuvky kladného pólu (+) generátora.
- ▶ Zapojte samostatne prívod stlačeného vzduchu na drážkovacom držiaku elektród k prívodu stlačeného vzduchu (zdroj - kompresor).

2.4.2 Zapojenie pre zváranie TIG

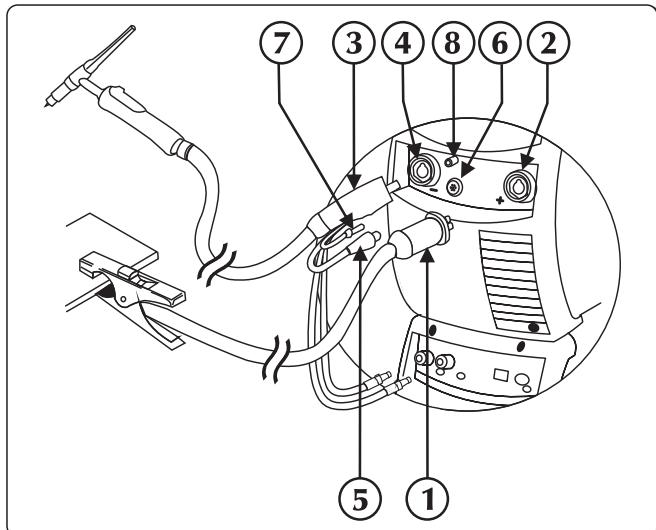

- ① Konektor zemniacich klieští
- ② Kladný pól výkonu (+)
- ③ Prípojka horáka TIG
- ④ Zásuvka horáka
- ⑤ Signálny kábel horáku
- ⑥ Konektor
- ⑦ Plynová trubica horáka
- ⑧ Plynus spojky/prípojky

- ▶ Zapojte zvárací mínus vodič (svorka) na zváracom zdroji do konektoru oznečeného polaritou (+). Vložte bajonet do zásuvky a otočte ním v smere hodinových ručičiek tak, aby všetky časti boli zaistené.
- ▶ Zapojte zvárací horák TIG na zváracom zdroji do konektoru pripojenia horáku. Vložte bajonet do zásuvky a otočte ním v smere hodinových ručičiek tak, aby všetky časti boli zaistené.
- ▶ Pripojte signálny kábel horáku do príslušného konektora.
- ▶ Pripojte plynovú hadicu horáku do príslušnej spojky/prípojky.
- ▶ Napojte spätnú hadicu chladiaceho média pre horák (červená farba) na príslušnú armatúru/spojku (červená farba/symbol).
- ▶ Napojte hadicu s prívodom chladiaceho média horáka (modrý odtieň) na príslušnú armatúru/spojku (modrá farba - symbol).

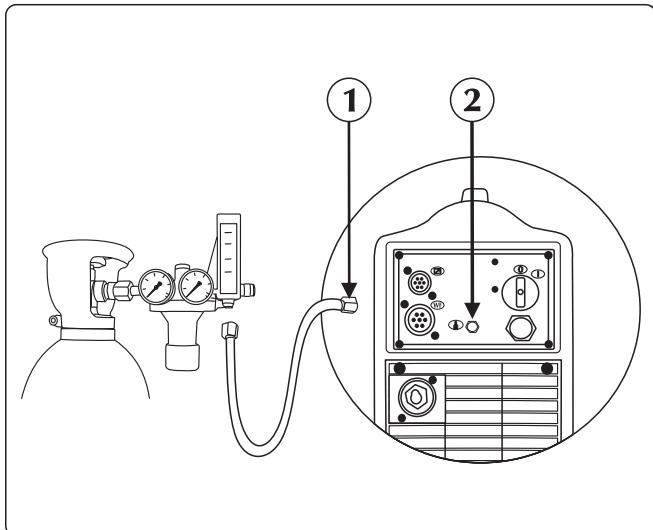


- ① Plynová trubica
- ② Plynú spojky/prípojky

► Pripojte hadicu plynu z plynovej bomby na prípojku plynu na zadnej strane zváračky. Nastavte prietok plynu na hodnotu medzi 5 a 15 l/min.

3. POPIS ZVÁRAČKY


3.1 Zadný panel

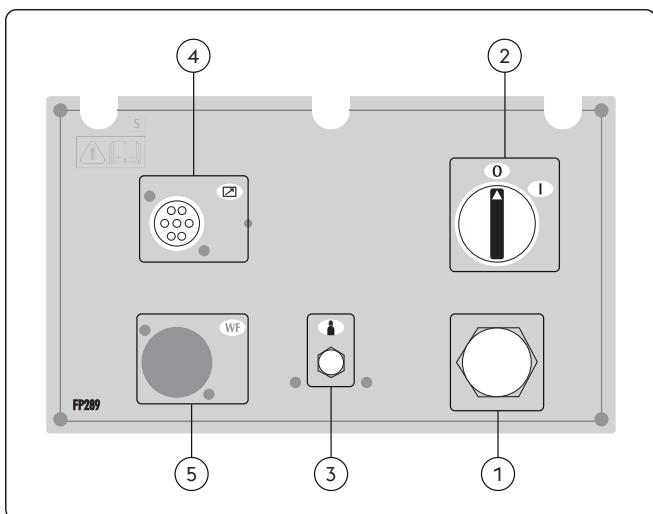

- ① Sieťový kábel
Umožňuje napájať zariadenie napojením do siete.
- ② Vypínač
Ovláda zapínanie zváračky.
Má dve polohy "O" vypnutá; "I" zapnutá.
- ③ Prípojka plynu
- ④ Pripojenie signálu CAN-BUS (RC, RI...)
- ⑤ Nepoužité


SK

3.2 Panel so zásuvkami

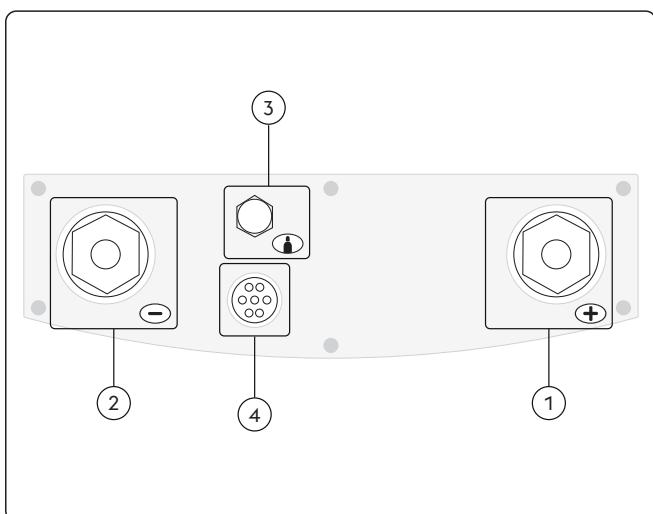

- ① Kladný pól výkonu (+)
Proces TIG: Pripojenie uzemňovacieho kábla
- ② Záporný pól výkonu (-)
Proces TIG: Pripojenie zváračej pištole
- ③ Prípojka plynu
- ④ Vstup signalizačného kábla
Pripojenie zváračej pištole

3.3 Čelný ovládací panel URANOS NX 4000/5000 TLH

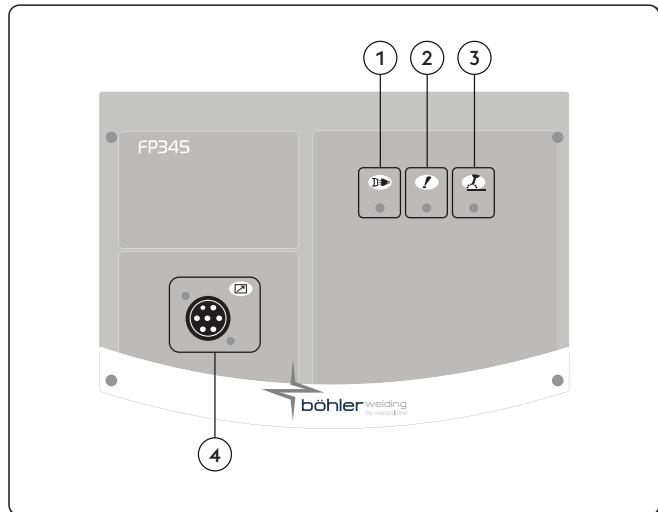

① LED napájanie

Signalizuje pripojenie zariadenia do napájacej siete.

② LED všeobecného alarmu


Signalizuje možný zásah ochrán, ako napríklad tepelných ochrán.

③ LED aktívneho výkonu

Signalizuje prítomnosť napäcia na výstupných svorkách.

④ Pripojenie signálu CAN-BUS (RC, RI...)

3.4 Čelný ovládací panel URANOS NX 4000/5000 TLH (LCD 3.5")

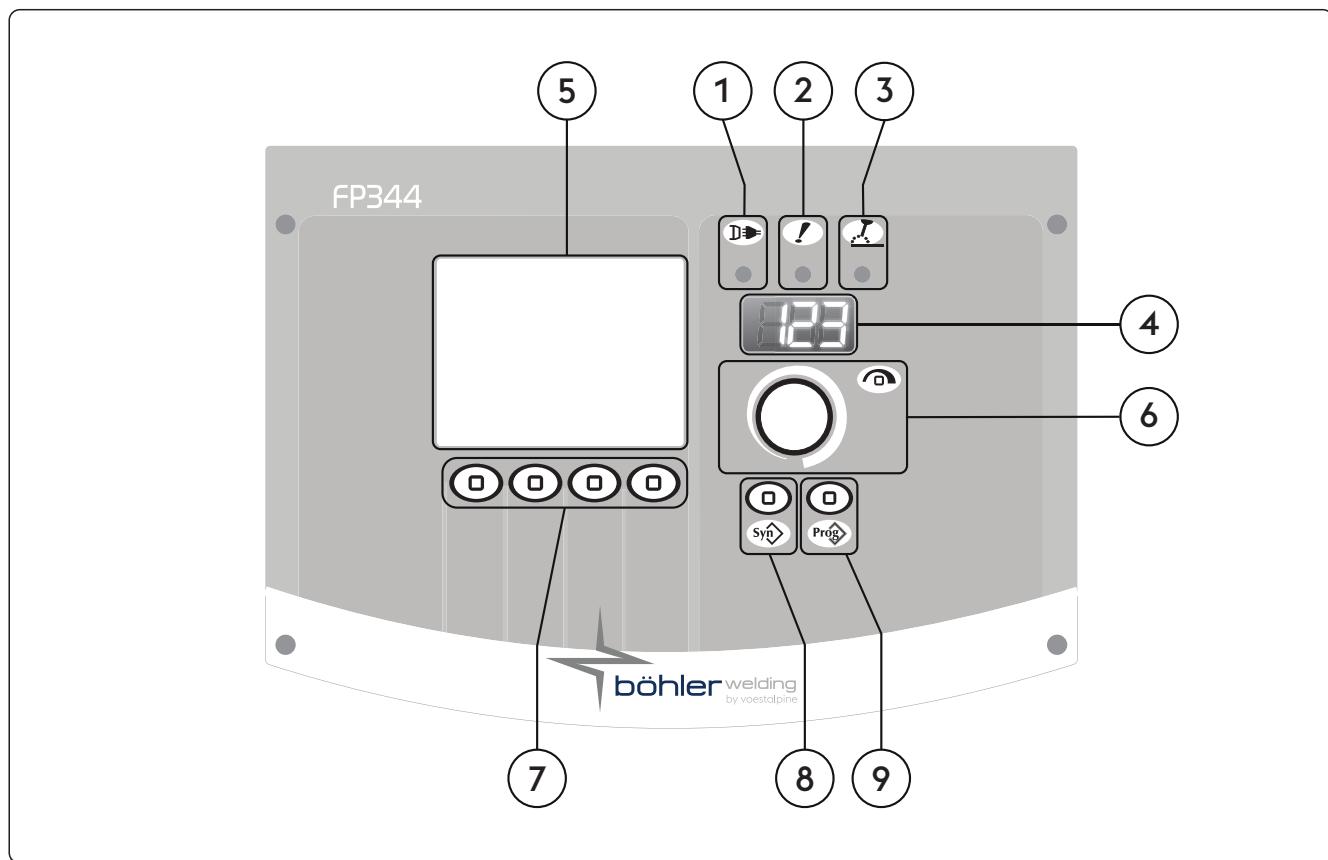

① LED napájanie

Signalizuje pripojenie zariadenia do napájacej siete.

② LED všeobecného alarmu

Signalizuje možný zásah ochrán, ako napríklad tepelných ochrán.

③ LED aktívneho výkonu

Signalizuje prítomnosť napäcia na výstupných svorkách.

④ 7-segmentový displej

Umožňuje zobrazenie základných zváracích parametrov počas spustenia, nastavenia, načítania prúdu a napäcia, počas zvárania, a číselné kódy alarmov.

Zobrazuje údaje zváračky vo fáze štartu, nastavenia a odčítania hodnoty napäcia a prúdu pri zváraní, kódy poplachov.


5 LCD displej

Umožňuje zobrazenie základných zváracích parametrov počas spustenia, nastavenia, načítania prúdu a napäťa, počas zvárania, a číselné kódy alarmov.

Umožňuje okamžité zobrazenie všetkých operácií.


6 Hlavný nastavovací prvok

Plynulé nastavenie zváracieho prúdu.

Umožňuje vstup do set-up, výber a nastavenie parametrov.


7 Funkčné tlačidlá

Umožňuje vám zvoľiť rôzne programové funkcie:

- Zvárací proces
- Režim zvárania
- Priebeh prúdu
- Grafický režim


8 Nepoužívané tlačidlo

9 Tlačidlo zváracej úlohy

Umožňuje ukladanie a riadenie 240 programov zvárania, ktoré môžu byť upravované operátorom.

4. POUŽITIE ZARIADENIA


4.1 Obrazovka pri spustení

Ked' zapnete generátor, vykoná sled kontrol, aby sa zaručila správna prevádzka systému a všetkých zariadení pripojených k nemu. V tejto fáze sa vykoná aj plynová skúška a kontrola správneho pripojenia na systém dodávky plynu.

4.2 Hlavná obrazovka

Umožňuje riadenie systému a zváracích procesov, zobrazuje hlavné nastavenie.

4.3 Hlavná strana procesu TIG

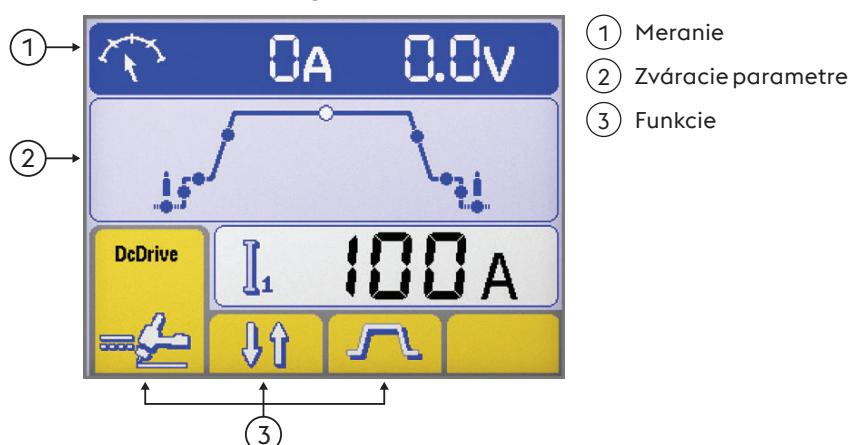



Meranie

Počas prevádzky zvárania sú skutočne namerané prúdy a napäťa zobrazené na displeji LCD.

① Zvárací prúd

② Zváracie napätie


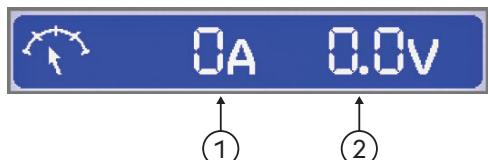


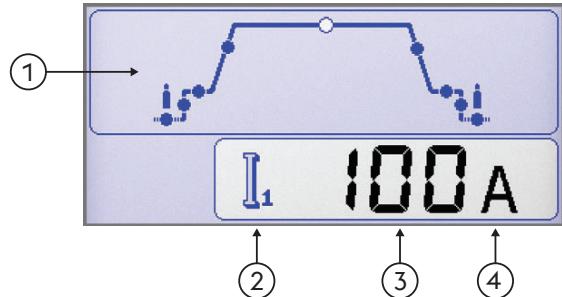Zváracie parametre**① Zváracie parametre**

- ▶ Výber žiadnych parametrov prostredníctvom stlačenia gombíka enkodéra.
 - ▶ Nastavenie hodnoty vybraného parametra otáčaním gombíka enkodéra.
- ② Ikony parametrov**
- ③ Hodnoty parametrov**
- ④ Meranie parametrov - jednotka**

Funkcie

Umožňuje nastavenie najdôležitejších funkcií procesu a zváracích metód.

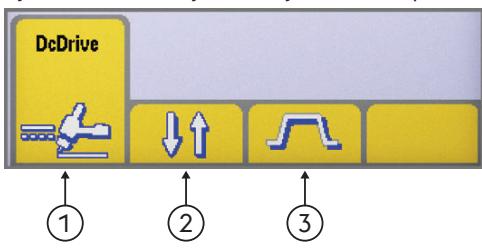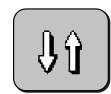**① Zvárací proces****② Režim zvárania****③ Priebeh prúdu****Zvárací proces****Režim zvárania**

Umožňuje výber spôsobu zvárania

2 takt

V režime 2-takt stlačením tlačidla horáka začne prúdiť plyn a zapáli oblúk;
Uvoľnením tlačidla začne prúd klesať na nulovú hodnotu podľa nastaveného času dobehu;
Po zhasnutí oblúka prebieha dofuk plynu podľa času dofuku.

**4 takt**

V režime 4-takt prvé stlačenie tlačidla horáka spustí prúdenie plynu, pridržaním vykonáva ručný predfuk.
Po uvoľnení zapáľuje oblúk.

**Bilevel**


Po predchádzajúcej voľbe BILEVEL tlačidlom môže zvárač voliť medzi dvoma rozdielnymi zváracími prúdmi. Prvým stlačením tlačidla spustíme predfuk plynu, zapálenie oblúka a zvárame prvým prúdom. Uvoľnenie tlačidla spustí nábeh na „I1“. Ak zvárač rýchlo stlačí a uvoľní tlačidlo, prejde na „I2“. Stlačením a uvoľnením tlačidla sa rýchlo vrátite na „I1“ atď. Ak budete stláčať tlačidlo dlhšiu dobu, priebeh prúdu začne klesať, takto sa dosiahne konečný prúd. Úplným uvoľnením tlačidla zhasne oblúk a prebieha dofuk plynu podľa času dofuku.

**Priebeh prúdu****Konštantný prúd****Pulzový prúd****Rýchly pulz****EasyArc****4.4 Obrazovka programov**

Umožňuje ukladanie a riadenie 240 programov zvárania, ktoré môžu byť upravované operátorom.

Programy (JOB)

Pozri časť "Hlavná obrazovka"

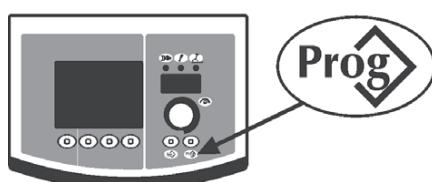Ukladanie programu

▶ Vstúpte do menu "ukladanie programov" stlačením tlačidla. najmenej na dobu jednej sekundy.




- ▶ Zvolte požadovaný program (alebo vyprázdnite pamäť) otáčaním enkodéra.

---- Pamäť prázdna

Program uložený

- ▶ Potvrdte operáciu stlačením tlačidla .

▶ Uložte všetky aktuálne nastavenia na zvolenom programe stlačením tlačidla **Save**.

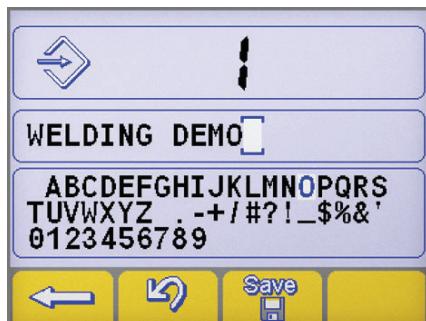

Zoznámte sa s popisom programu.

- ▶ Zvolte potrebný list otáčaním enkodéra.
- ▶ Uložte zvolený list stlačením enkodéra.
- ▶ Zrušte posledný list stlačením tlačidla .
- ▶ Potvrdte operáciu stlačením tlačidla .
- ▶ Potvrdte operáciu stlačením tlačidla **Save**.




Loženie nového programu na už obsadené miesto v pamäti vyžaduje zrušenie miesta v pamäti obligatórnym postupom.



- ▶ Potvrdte operáciu stlačením tlačidla .
- ▶ Odstráňte zvolený program stlačením tlačidla .
- ▶ Znovu spustite postup ukladania.

Vyhľadávanie programu

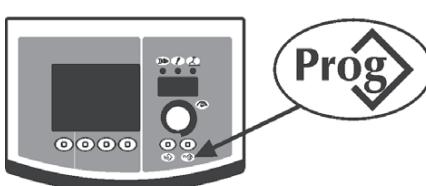

- ▶ Vyhľadajte prvý dostupný program stlačením tlačidla .

- ▶ Vyberte potrebný program otáčaním enkodéra.

- ▶ Vyberte potrebný program stlačením tlačidla .

Vyhľadávajú sa miesta v pamäti obsadené programom, pričom prázdne miesta sa automaticky preskakujú.

Zrušenie programu



- ▶ Vyberte potrebný program otáčaním enkodéra.
- ▶ Odstráňte zvolený program stlačením tlačidla .
- ▶ Potvrdte operáciu stlačením tlačidla .

SK



- ▶ Potvrdte operáciu stlačením tlačidla .
- ▶ Odstráňte zvolený program stlačením tlačidla .

5. SETUP

5.1 Set up a nastavenie parametrov

Umožňuje nastavenie a upravenie celého radu prídavných parametrov pre lepšie a presnejšie ovládanie zváracieho zariadenia. Parametre obsiahnuté v procese set up sú definované v závislosti od zvoleného zváracieho procesu a sú vybavené číselnými kódmi.

Prístup k procesu set up



- ▶ Vykonáva sa stlačením tlačidla rotačného snímača na dobu 5 sekúnd.
- ▶ Zadanie bude potvrdené nápisom 0 na displeji.

Volba a nastavenie požadovaného parametra

- ▶ Otáčajte enkodérom až do chvíle, keď sa zobrazí numerický kód vzťahujúci sa k požadovanému parametru.
- ▶ Stlačenie tlačidla kódovacieho zariadenia v tomto okamihu umožní zobrazenie nastavenej hodnoty pre zvolený parameter a jej nastavenie.

Výstup z nastavenia - set up

- ▶ Ak chcete opustiť sekciu "nastavenie", znova stlačte enkodér.
- ▶ Ak chcete ukončiť nastavenie - set up, nastavte parameter "0" (ulož a ukonči) a stlačte tlačidlo kódovacieho.
- ▶ Potvrdte operáciu stlačením tlačidla .
- ▶ Pre uloženie zmeny a ukončenie zobrazovania nastavenia stlačte tlačidlo: .

5.1.1 Zoznam parametrov procesu set up (MMA)



0 Ulož a vystúp


Umožňuje uložiť zmeny a vystúpiť z procesu set up.



1

Reset

Umožňuje znova nastaviť všetky parametre na hodnoty továrenskeho nastavenia (default).

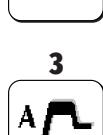

3

Hot start

Umožňuje nastavenie hodnoty hot start v režime MMA.

Umožňuje viac či menej „teplý“ štart vo fázach zapáľovania oblúka a uľahčuje tak štart stroja.

Bázický elektróda

Minimum	Maximum	Prednastavené
0/vypnutý	500%	80%

Celulózový elektróda

Minimum	Maximum	Prednastavené
0/vypnutý	500%	150%

CrNi elektróda

Minimum	Maximum	Prednastavené
0/vypnutý	500%	100%

Elektróda hliníka

Minimum	Maximum	Prednastavené
0/vypnutý	500%	120%

**Elektróda liatiny**

Minimum	Maximum	Prednastavené
0/vypnutý	500%	100%

7**Zvárací prúd**

Umožňuje prednastavenie zváracieho prúdu.

Minimum	Maximum	Prednastavené
3 A	Imax	100 A

8**Arc force**

Umožňuje reguláciu hodnoty Arc force v režime MMA.

Umožňuje väčšiu či menšiu energetickú dynamickú reakciu pri zváraní a uľahčuje tak prácu zvárača.

Zvýšením hodnoty funkcie ArcForc znížime možnosť prilepenia elektródy.

Bázický elektród

Minimum	Maximum	Prednastavené
0/vypnutý	500%	30%

Celulózový elektród

Minimum	Maximum	Prednastavené
0/vypnutý	500%	350%

CrNi elektród

Minimum	Maximum	Prednastavené
0/vypnutý	500%	30%

Elektróda hliníka

Minimum	Maximum	Prednastavené
0/vypnutý	500%	100%

Elektróda liatiny

Minimum	Maximum	Prednastavené
0/vypnutý	500%	70%

204**Dynamic power control (DPC)**

Povoluje požadovanú V/I charakteristiku.

I=C Konštantný prúd

Zvýšenie alebo zníženie výšky oblúku nemá vplyv na požadovaný zvárací prúd.

Odporúčané pre elektródu: Bázický, Rutilová, Kyslý, Ocel, Liatina

1:20 Zniženie kontroly stúpania

Zvýšenie výšky zváracieho oblúka spôsobuje redukciu požadovaného zváracieho prúdu od hodnoty 1 po 20 ampérov na volt.

Odporúčané pre elektródu: Celulózová, Hliník

P=C Konštantný výkon

Zvýšenie výšky zváracieho oblúka spôsobuje redukciu požadovaného zváracieho prúdu podľa vzorca. V·I=K

Odporúčané pre elektródu: Celulózová, Hliník

SK

312**Zhášacie napätie oblúka**

Umožňuje nastaviť hodnotu napäťia, pri ktorom je nútene zhasnutý zvárací oblúk.

Umožňuje tak riadiť tým najlepším spôsobom rôzne prevádzkové podmienky, ktoré môžu nastať.

Vo fáze zvárania napríklad nízka hodnota zhášacieho napäťia oblúka umožňuje kratší oblúk pri oddialení elektródy od zvarenca a znížuje tak rozstrek, spáleniny a oxidáciu zvarenca.

Ak používate elektródy, ktoré vyžadujú vysoké napätie, odporúčame nastaviť vysokú hranicu, aby sa zabránilo hasnutiu oblúka počas zvárania.

*Nikdy nenastavujte zhášacie napätie oblúka vyššie, než je napätie generátora naprázdno.***Bázický elektród**

Minimum	Maximum	Prednastavené
0/vypnutý	99.9 V	57.0 V

Celulózový elektród

Minimum	Maximum	Prednastavené
0/vypnutý	99.9 V	70.0 V

399**Rýchlosť rezania**

Umožňuje nastaviť rýchlosť zvárania.

Default cm/min: referenčná rýchlosť pre ručné zváranie.

Syn: Sinergic hodnota.

Minimum	Maximum	Prednastavené
1 cm/min	200 cm/min	15 cm/min

500**Nastavenie stroja**

Umožňuje voľbu potrebného grafického rozhrania.
Umožňuje prístup k úrovniam najvyššieho nastavenia.
Čítajte kapitolu "Úprava rozhrania (Set up 500)".

Hodnoty	Používateľské rozhranie
XE	Jednoduchý režim
XA	Pokročilý režim
XP	Profesionálny režim

Hodnoty	Zvolená úroveň
USER	živatel'
SERV	Service
vaBW	vaBW

551**Lock/unlock**

Umožňuje uzamknúť ovládací panel a vložiť bezpečnostný kód.
Čítajte kapitolu "Lock/unlock (Set up 551)".

552**Tón bzučiaka**

Umožňuje nastavenie tónu zvukovej signalizácie tlačidiel.

Minimum	Maximum	Prednastavené
0/vypnutý	10	10

601**Krok regulácie**

Umožňuje obsluhe podľa vlastnej potreby upraviť krok regulácie.

Minimum	Maximum	Prednastavené
1	Imax	1

602**Externé parametre CH1, CH2, CH3, CH4**

Umožňuje riadenie externého parametra 1, 2, 3, 4 (minimálna hodnota, maximálna hodnota, nastavená hodnota, vybraný parameter).

Čítajte kapitolu "Správa externého ovládania (Set up 602)".

705**Kalibrácia odporu okruhu**

Umožňuje kalibráciu zariadenia.

Čítajte kapitolu "Kalibrácia odporu okruhu (set up 705)".

751**Meraný prúd**

Umožňuje zobrazenie reálnej hodnoty prúdu.

752**Merané napätie**

Umožňuje zobrazenie reálnej hodnoty napäcia.

768**Meranie tepelného príkonu HI**

Umožňuje čítanie nameranej hodnoty tepelného príkonu pri zváraní.

851**DRÁŽKOVANIE funkcia**

Aktivácia funkcie ARC-AIR.

Hodnoty	Prednastavené	ARC-AIR
na	-	AKTÍVNY
vypnutý	X	NIE AKTÍVNY

5.1.2 Zoznam parametrov nastavenia (TIG)**0****Ulož a vystúp**

Umožňuje uložiť zmeny a vystúpiť z procesu set up.

1**Res****Reset**

Umožňuje znova nastaviť všetky parametre na hodnoty továrenského nastavenia (default).

2**Prefuk plynu**

Umožňuje nastaviť a prietok plynu pred zapálením oblúka.

Umožňuje naplnenie horáka plynom a prípravu prostredia na zváranie.

Minimum	Maximum	Prednastavené
0/vypnutý	99.9 s	0.1 s

3**Počiatočný prúd**

Umožňuje reguláciu spúšťacieho prúdu zvárania.

Umožňuje získať teplejší alebo chladnejší tavný zvárací kúpeľ ihneď po zapálení oblúka.

Minimum	Maximum	Prednastavené	Minimum	Maximum	Prednastavené
1%	500%	50%	3 A	Imax	-

5**Čas počiatočného prúdu**

Umožňuje nastavenie času, po ktorom sa udržiava východzí prúd.

Minimum	Maximum	Prednastavené
0/vypnutý	99.9 s	0/vypnutý

6**Nábeh prúdu**

Umožňuje nastavovať pozvoľný prechod medzi počiatočným prúdom a zváracím prúdom.

Minimum	Maximum	Prednastavené
0/vypnutý	99.9 s	0/vypnutý

7**Zvárací prúd**

Umožňuje prednastavenie zváracieho prúdu.

Minimum	Maximum	Prednastavené
3 A	Imax	100 A

8**Prúd v režime bilevel**

Umožňuje nastavenie druhého prúdu v režime zvárania bilevel - dvojitý prúd.

Po prvom stlačení tlačidla horáku sa spustí prefuk, zapálí sa oblúk a pri zváraní sa bude používať začiatočný prúd.

Po jeho prvom uvoľnení dojde k stúpaniu priebehu zváracieho prúdu „I1“.

Ak zvárač teraz stlačí a uvoľní rýchlo tlačidlo, môže sa použiť prúd „I2“.

Po jeho rýchлом stlačení a uvoľnení znova „I1“ atď.

Ak budete stláčať tlačidlo dlhšiu dobu, priebeh prúdu začne klesať, takto sa dosiahne konečný prúd.

Po ďalšom stlačení tlačidla oblúk zhasne a plyn bude tieť do fázy dofuku.

Minimum	Maximum	Prednastavené	Minimum	Maximum	Prednastavené
3 A	Imax	-	1%	500%	50%

10**Prúd základný**

Umožňuje nastavenie základného prúdu pre pulzový a stredofrekvenčný pulzový režim.

Minimum	Maximum	Prednastavené	Minimum	Maximum	Prednastavené
3 A	Isald	-	1%	100%	50%

12**Frekvencia pulzu**

Umožňuje reguláciu frekvencie pulzov.

Umožňuje dosiahnuť lepšie výsledky vo zváraní tenkých materiálov a lepšiu estetickú kvalitu húsenice.

Minimum	Maximum	Prednastavené
0.1 Hz	25 Hz	5 Hz

13**Pulzový cyklus**

Umožňuje reguláciu pracovného cyklu v pulznom zváraní.

Umožňuje udržiavanie špičkového prúdu na kratší alebo dlhší čas.

Minimum	Maximum	Prednastavené
1 %	99 %	50 %

SK

14**Frekvencia rýchlych pulzov**

Umožňuje reguláciu frekvencie pulzov.

Umožňuje dosiahnuť úkon zaostrenia a lepšiu stabilitu elektrického oblúka.

Minimum	Maximum	Prednastavené
0.02 KHz	2.5 KHz	0.25 KHz

15**Pulzový dobeh**

Umožňuje nastavenie času poklesu prúdu počas pulznej operácie.

Umožňuje dosiahnuť plynulý prechod medzi špičkovým prúdom a základným prúdom pri viac alebo menej mäkkom zváracom oblúku.

Minimum	Maximum	Prednastavené
0/vypnutý	100 %	0/vypnutý

16**Dobeh prúdu**

Umožňuje nastavovať pozvoľný prechod medzi zváracím prúdom a konečným prúdom.

Minimum	Maximum	Prednastavené
0/vypnutý	99.9 s	0/vypnutý

17**Konečný prúd**

Umožňuje reguláciu konečného prúdu.

Minimum	Maximum	Prednastavené	Minimum	Maximum	Prednastavené
3 A	I _{max}	10 A	1 %	500 %	-

19**Čas konečného prúdu**

Umožňuje nastaviť čas, po ktorom sa udržiava konečný prúd.

Minimum	Maximum	Prednastavené
0/vypnutý	99.9 s	0/vypnutý

20**Dofuk**

Umožňuje reguláciu prívodu plynu na konci zvárania.

Minimum	Maximum	Prednastavené
0.0 s	99.9 s	syn

203**Tig start (HF)**

Umožňuje voľbu potrebného režimu zapálenia oblúka

Hodnoty	Prednastavené	Funkcia spätného volania
na	X	HF START
vypnutý	-	LIFT START

204**Bodové svařování**

Umožňuje režim bodovania s nastavením času zvárania.

Umožňuje časovanie procesu zvárania.

Minimum	Maximum	Prednastavené
0/vypnutý	99.9 s	0/vypnutý

205**Restart**

Umožňuje aktiváciu funkcie reštartovania.

Umožňuje okamžité zhasnutie oblúka počas poklesu prúdu alebo neštartovania zváracieho cyklu.

Hodnoty	Prednastavené	Funkcia spätného volania
0/vypnutý	-	vypnutý
1/on	X	na
2/of1	-	vypnutý

**206****Easy joining**

Umožňuje zapálenie oblúka pri pulznom prúde a časovanie funkcie pred automatickým obnovením platnosti prednastavených podmienok zvárania.

Umožňuje väčšiu rýchlosť a presnosť počas operácií bodového zvárania na dieloch.

Minimum	Maximum	Prednastavené
0.1 s	25.0 s	0/vypnutý

399**Rýchlosť rezania**

Umožňuje nastaviť rýchlosť zvárania.

Default cm/min: referenčná rýchlosť pre ručné zváranie.

Syn: Sinergic hodnota.

Minimum	Maximum	Prednastavené
1 cm/min	200 cm/min	10 cm/min

500**Nastavenie stroja**

Umožňuje volbu potrebného grafického rozhrania.

Umožňuje prístup k úrovniam najvyššieho nastavenia.

Čítajte kapitolu "Úprava rozhrania (Set up 500)"

Hodnoty	Používateľské rozhranie
XE	Jednoduchý režim
XA	Pokročilý režim
XP	Profesionálny režim

Hodnoty	Zvolená úroveň
USER	žívateľ
SERV	Service
vaBW	vaBW

551**Lock/unlock**

Umožňuje uzamknúť ovládací panel a vložiť bezpečnostný kód.

Čítajte kapitolu "Lock/unlock (Set up 551)".

552**Tón bzučiaka**

Umožňuje nastavenie tónu zvukovej signalizácie tlačidiel.

Minimum	Maximum	Prednastavené
0/vypnutý	10	10

601**Krok regulácie**

Umožňuje obsluhe podľa vlastnej potreby upraviť krok regulácie.

Minimum	Maximum	Prednastavené
1	Imax	1

602**Externé parametre CH1, CH2, CH3, CH4**

Umožňuje riadenie externého parametra 1, 2, 3, 4(minimálna hodnota, maximálna hodnota, nastavená hodnota, vybraný parameter).

Čítajte kapitolu "Správa externého ovládania (Set up 602)".

606**U/D horák**

Umožňuje riadenie externého parametra (U/D).

Hodnoty	Prednastavené	Funkcia spätného volania
0/vypnutý	-	vypnutý
1/I1	X	Prúd
	-	Vyhľadávanie programu

705**Kalibrácia odporu okruhu**

Umožňuje kalibráciu zariadenia.

Čítajte kapitolu "Kalibrácia odporu okruhu (set up 705)".

SK

751**Meraný prúd**

Umožňuje zobrazenie reálnej hodnoty prúdu.

**752****Merané napätie**

Umožňuje zobrazenie reálnej hodnoty napäťia.

**755****Prietok plynu meraný (WFR)**

Umožňuje zobrazenie reálnej hodnoty prietoku plynu.

**757****Rýchlosť drôtu**

Údaje enkodéra motora 1.

**760****Meraný prúd (motor 1)**

Umožňuje zobrazenie reálnej hodnoty prúdu (motor 1).

**768****Meranie tepelného príkonu HI**

Umožňuje čítanie nameranej hodnoty tepelného príkonu pri zváraní.

**801****Bezpečnostné limity**

Umožňuje nastavenie medzných hodnôt výstrah a ochrán.



Dovoľujú kontrolu zváracieho procesu prostredníctvom nastavených bezpečnostných a výstražných obmedzení podľa hlavných meraných parametrov.

Umožňuje presné kontrolovanie zmien v jednotlivých fázach zvárania.

Čítajte kapitolu "Bezpečnostné limity (Set up 801)".

SK

851**DRÁŽKOVANIE funkcia**

Aktivácia funkcie ARC-AIR.



Hodnoty	Prednastavené	ARC-AIR
na	-	AKTÍVNY
vypnutý	X	NIE AKTÍVNY

5.1.3 Zoznam parametrov nastavenia (MIG/MAG)**32****Sekundárne napätie pulzu (Bilevel MIG)**

Umožňuje nastavenie úrovne sekundárneho napäťia pulzu.



Dáva možnosť zvýšiť stabilitu oblúka počas meniacich sa fáz pulzového procesu.

Minimum	Maximum	Prednastavené
-5.0	+5.0	0/syn

33**Sekundárne indukčnosť / tlmivka (Bilevel MIG)**

Umožňuje nastavenie úrovne sekundárneho tlmivky/indukčnosti.



Ponúka možnosť dosiahnutia okamžitej alebo pozvoľnej kompenzácie, zváračom spôsobenej alebo prirodzenej nestability oblúka.

Nižšia indukčnosť = ostrejší oblúk (väčší rozstrek).

Väčšia indukčnosť = menej ostrý/reagujúci oblúk (menší rozstrek).

Minimum	Maximum	Prednastavené
-30	+30	0/syn

**399****Rýchlosť rezania**

Umožňuje nastaviť rýchlosť zvárania.

Default cm/min: referenčná rýchlosť pre ručné zváranie.

Syn: Sinergichodnota.



Minimum	Maximum	Prednastavené
syn min	syn max	35 cm/min

705**Kalibrácia odporu okruhu**

Umožňuje kalibráciu zariadenia.


Čítať kapitolu "Kalibrácia odporu okruhu (set up 705)".

**768****Meranie tepelného príkonu HI**

Umožňuje čítanie nameranej hodnoty tepelného príkonu pri zváraní.

**5.2 Špecifické postupy použitia parametrov****5.2.1 Užívateľské prispôsobenie 7-segmentového displeja**

Umožňuje nepretržite zobrazovať hodnotu parametra na 7-segmentovom displeji.

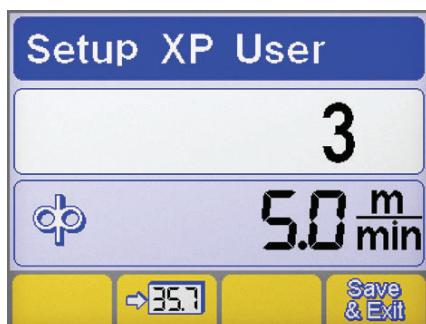

- ▶ Vstup do set-up vykonáme stlačením gombíka enkodéra dlhšie než 5 sekundy.
- ▶ Zvolte potrebný parameter otočením enkodéra.
- ▶ Uloženie vybraných parametrov zo 7-segmentového displeja stlačením tlačidla .
- ▶ Uloženie a opustenie aktuálnej obrazovky stlačením tlačidla .

5.2.2 Úprava rozhrania (Set up 500)



Umožňuje úpravu parametrov v hlavnom menu.

500**Nastavenie stroja**


Umožňuje voľbu potrebného grafického rozhrania.



Hodnoty	Používateľské rozhranie
XE	Jednoduchý režim
XA	Pokročilý režim
XP	Profesionálny režim

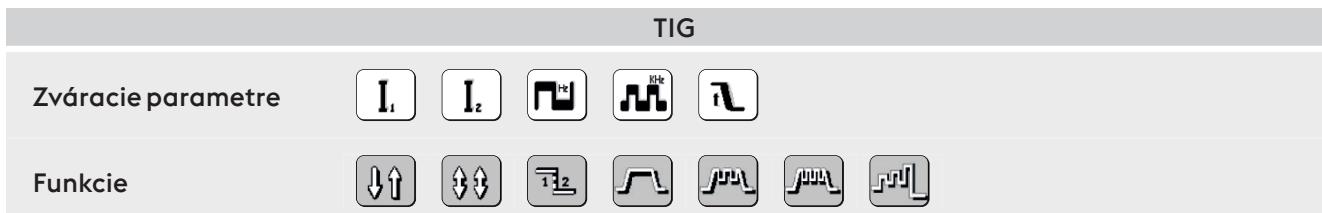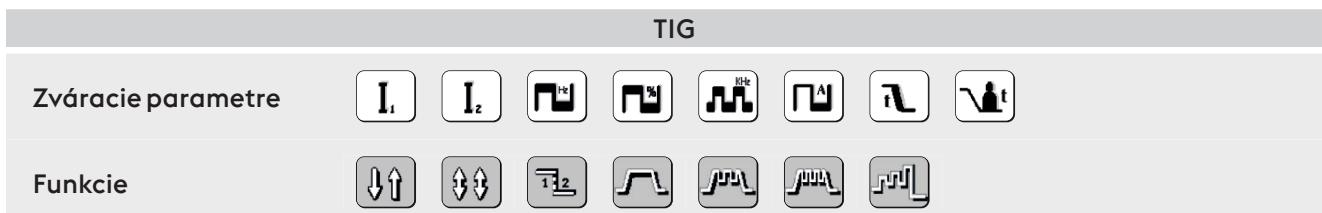
REŽIM XE**REŽIM XA**

REŽIM XP

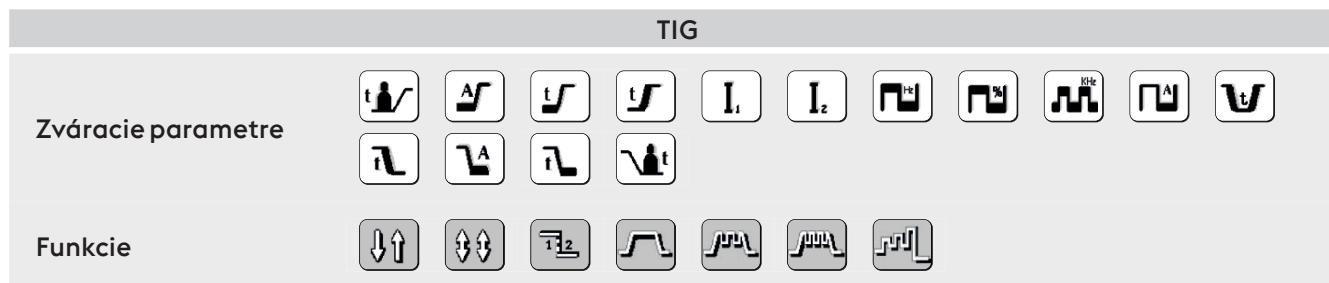


5.2.3 Lock/unlock (Set up 551)

Umožňuje uzamknúť ovládací panel a vložiť bezpečnostný kód.

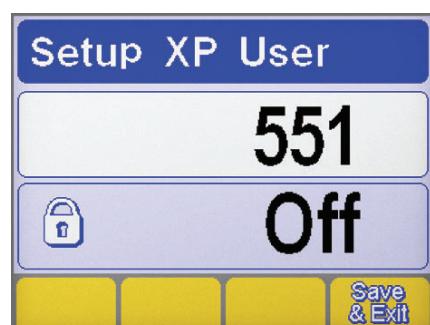

Vol'ba parametra

- ▶ Vstup do set-up vykonáme stlačením gombíka enkodéra dlhšie než 5 sekundy.
- ▶ Vyberte potrebný parameter (551).
- ▶ Aktiváciu regulácie vybraných parametrov stlačením gombíka enkodéra.

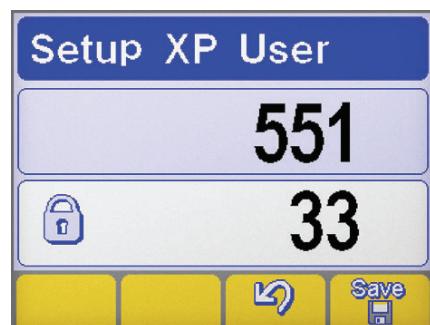


Nastavenie hesla

- ▶ Nastavenie číselného kódu (hesla) otáčaním enkodéra.
- ▶ Potvrďte daný úkon stlačením tlačidla rotačného snímača.
- ▶ Potvrďte operáciu stlačením tlačidla .
- ▶ Pre uloženie zmeny stlačte tlačidlo: .

Funkcia panelu



Na vykonanie operácií na zamknutom ovládacom paneli sa používa špeciálny panel.

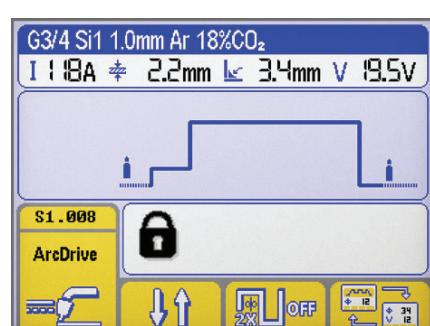

Funkcia panelu

- ▶ Vstup do panelu dočasnej funkčnosti (5 minút) otáčaním enkodéra a vložením správneho hesla.
- ▶ Potvrďte daný úkon stlačením tlačidla rotačného snímača.
- ▶ Definitívne odomknutie ovládacieho panelu - vstupom do set-up (dodržte vopred dané inštrukcie) a vráťte parameter 551 do stavu "0".
- ▶ Potvrďte daný úkon stlačením tlačidla rotačného snímača.
- ▶ Pre uloženie zmeny stlačte tlačidlo: .

5.2.4 Správa externého ovládania (Set up 602)

Umožňuje riadenie externého parametra 2 (minimálna hodnota, maximálna hodnota, nastavená hodnota, vybraný parameter).



Vol'ba parametra

- ▶ Vstup do set-up vykonáme stlačením gombíka enkodéra dlhšie než 5 sekundy.
- ▶ Vyberte potrebný parameter (602).
- ▶ Vstup do okna "Správa externého ovládania" stlačením gombíka enkodéra.



Správa externého ovládania

- ▶ Vyberte potrebný výstup diaľkového ovládača RC(CH1, CH2, CH3, CH4) stlačením tlačidla .
- ▶ Výber žiadaných parametrov (Min-Max-parametrov) stlačením gombíka enkodéra.
- ▶ Nastavenie žiadaných hodnôt (Min-Max-parametrov) otáčaním gombíka enkodéra.
- ▶ Pre uloženie zmeny stlačte tlačidlo: .
- ▶ Potvrďte operáciu stlačením tlačidla .


5.2.5 Kalibrácia odporu okruhu (set up 705)

Umožňuje vykonať kalibráciu generátora na rezistor aktuálneho zváracieho obvodu.



Volba parametra

- ▶ Vstup do set-up vykonáme stlačením gombíka enkodéra dlhšie než 5 sekundy.
- ▶ Vyberte potrebný parameter (705).
- ▶ Aktiváciu regulácie vybraných parametrov stlačením gombíka enkodéra.
- ▶ Pripojte generátor k zváraciemu obvodu (stôl alebo diel).
- ▶ Odložte krytku kvôli odhaleniu koncovej časti držiaka trysky zváracej pištole. (MIG/MAG)

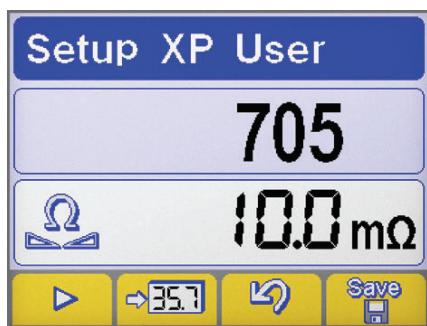

Kalibrácia

- ▶ Dajte hrot vedenia drôtu do elektrického kontaktu s obrobkom. (MIG/MAG)
- ▶ Zahájte postup stlačením tlačidla .
- ▶ Vykonajte kontakt podržaním na aspoň 1 s.
- ▶ Hodnota, zobrazená na displeji, bude aktualizovaná po vykonaní kalibrácie.
- ▶ Potvrďte operáciu stlačením tlačidla .
- ▶ Potvrďte operáciu stlačením tlačidla .
- ▶ Pre uloženie zmeny a ukončenie zobrazovania nastavenia stlačte tlačidlo: .

5.2.6 Bezpečnostné limity (Set up 801)

Umožňuje nastavenie medzných hodnôt výstrah a ochrán.

Dovoľujú kontrolu zváracieho procesu prostredníctvom nastavených bezpečnostných a výstražných obmedzení podľa hlavných meraných parametrov.

Umožňuje presné kontrolovanie zmien v jednotlivých fázach zvárania.

Limity upozornenia		Bezpečnostné limity	
Zvárací prúd	Zváracie napätie		
Prietok plynu meraný	Rýchlosť pohybu robota		
Meraný prúd (motor 1)	Meraný prúd (motor 2)		
Meraný prietok chladiaceho média	Rýchlosť drôtu		
Meraný teplota chladiaceho média			

Setup XP User

801

Min(A) Max(A)

	OFF	OFF
	OFF	OFF

CH1 A±% Save

Volba parametra

- Vstup do set-up vykonáme stlačením gombíka enkodéra dlhšie než 5 sekundy.
- Vyberte potrebný parameter (801).
- Vstup do okna "Bezpečnostné limity" stlačením tlačidla enkodéra.

Min(A) Max(A)

	OFF	OFF
	OFF	OFF

CH1 A±% Save

Volba parametra

- Výber žiadnych parametrov stlačením tlačidla .
- Výber spôsobu nastavenia bezpečnostných obmedzení stlačením tlačidla .

Nastavenie stroja



Nominálna hodnota



Percentuálna hodnota

SK

Nastavenie výstražných limitov

- ① Riadok výstražných obmedzení
- ② Riadok Alarm limits line
- ③ Stĺpik minimálnej úrovne
- ④ Stĺpik maximálnej úrovne

- Výber žiadaneho polička stlačením gombíka enkodéra (vybrané poličko je zobrazené s opačným kontrastom).
- Nastavenie úrovne vybraného obmedzenia otáčaním enkodéra.
- Pre uloženie zmeny stlačte tlačidlo: .

Alarm

E 54 A↓

- V prípade prekročenia výstražného obmedzenia sa objaví vizuálna informácia na riadiacom paneli.
- V prípade prekročenia alarm obmedzenia sa objaví vizuálna informácia na riadiacom paneli a okamžite zablokuje zváracie operácie.
- Je možné nastaviť začiatok a koniec aktivácie filtrov na zamedzenie chybových signalizácií počas zapálenia a ukončenia oblúka (čítajte oddiel "Set-up" parametre 802-803-804).

6. ÚDRŽBA



Zariadenie musí byť podrobnené bežnej údržbe podľa pokynov výrobcu. Všetky vstupné a prevádzkové dvierka a kryty musia byť dobre uzavorené a dobre upevnené hneď, ako je stroj v prevádzke. Na zariadeniach je zakázané vykonávať akékoľvek druhý úprav. Zamedzte hromadeniu kovového prachu v blízkosti rebier vetrania alebo na nich.



Pripadná údržba musí byť vykonávaná kvalifikovaným personálom. Záruka stráca platnosť v prípade opravy a výmeny časťí zariadenia (systému) neoprávnenými osobami. Iba technik s príslušnou kvalifikáciou smie vykonávať opravy a výmeny dielov.



Pred akýmkolvek zásahom na zariadení odpojte zariadenie od prívodu elektrickej energie!

6.1 Pravidelné kontroly generátora

6.1.1 Zariadenie



Vykonalte čistenie vnútorných častí pomocou stlačeného vzduchu s nízkym tlakom a mäkkých štetcov. Skontrolujte elektrické zapojenia a všetky spájacie káble.

6.1.2 Pri údržbe a výmene dielov horákov, kliešťí na držanie elektródy a/alebo uzemňovacieho kábla:



Skontrolujte teplotu komponentov a overte, či nie sú prehriate.



Používajte vždy rukavice zodpovedajúce príslušnej norme.



Používajte vhodné klúče a náradie.

6.2 Zodpovednosť



Ak nebude vykonávaná údržba zariadenia, budú zrušené všetky záruky a výrobca je v každom prípade zbavený akejkoľvek zodpovednosti. Výrobca odmieta akokoľvek zodpovednosť v prípade, že obsluha nedodrží uvedené pokyny. Pri akejkoľvek pochybnosti a/alebo probléme sa obráťte na najbližšie servisné stredisko.

7. ALARM KÓDY

ALARM



Aktivácia alarmu alebo prekročenie kritického limitu z dôvodu vizuálnej signalizácie na ovládacom paneli a okamžité zablokovanie zvárania.

POZOR



Aktivácia alarmu alebo prekročenie kritického limitu z dôvodu vizuálnej signalizácie na ovládacom paneli a okamžité zablokovanie zvárania.

Nižšie sú uvedené všetky alarmy a všetky kritické limity, týkajúce sa zariadenia.

E01	Príliš vysoká teplota		E02	Príliš vysoká teplota	
E03	Príliš vysoká teplota		E07	Porucha systému napájania motora podávača drôtu	
E08	Moteur bloqué		E10	Nadprud výkonového modulu (Inverter)	
E11	Chyba konfigurácie zariadenia		E12	Chyba komunikácie (WF - DSP)	
E13	Chyba komunikácie		E14	Neplatný program	
E15	Neplatný program		E16	Chyba komunikácie (RI) (Automatizácia a robotika)	
E17	Chyba komunikácie (μP-DSP)		E18	Neplatný program	

SK

E19	Chyba konfigurácie zariadenia	?	E20	Porucha pamäte	
E21	Strata údajov		E22	Chyba komunikácie(DSP)	
E29	Nekompatibilné opatrenia		E30	Chyba komunikácie(H.F.)	
E32	Strata údajov		E38	Podpätie	
E39	Porucha napájania zariadenia		E40	Porucha napájania zariadenia	
E43	Chýba chladiaca kvapalina		E48	Chýba zvárací drôt (Automatizácia a robotika)	
E49	Vypínač núdzového zastavenia (Automatizácia a robotika)		E50	Prikepený zvárací drôt (Automatizácia a robotika)	
E51	Nepodporované nastavenia (Automatizácia a robotika)		E52	Ochrana proti kolízii (Automatizácia a robotika)	
E53	Chyba externého prietokového spínača (Automatizácia a robotika)		E54	Prekročenie úrovne prúdu (Dolný limit)	
E55	Prekročenie úrovne prúdu (Horný limit)		E56	Prekročenie úrovne napätia (Dolný limit)	
E57	Prekročenie úrovne napätia (Horný limit)		E60	Prekročenie limitu rýchlosťi (Dolný limit)	
E61	Prekročenie limitu rýchlosťi (Horný limit)		E62	Prekročenie úrovne prúdu (Dolný limit)	
E63	Prekročenie úrovne prúdu (Horný limit)		E64	Prekročenie úrovne napätia (Dolný limit)	
E65	Prekročenie úrovne napätia (Horný limit)		E68	Prekročenie limitu rýchlosťi (Dolný limit)	
E69	Prekročenie limitu rýchlosťi (Horný limit)		E70	Nastavené výstražné limity nie sú kompatibilné	
E71	Príliš vysoká teplota chladiacej kvapaliny				

8. DIAGNOSTIKA A RIEŠENIA

Zariadenie nie je možné spustiť (nesvieti zelená kontrolka)

Príčina

» Zásuvka nie je napájaná sieťovým napäťom.

» Chybná zástrčka, príp. napájací kábel.

» Prerušená sieťová poistka.

» Chybný hlavný vypínač.

» Porucha elektroniky.

Riešenie

» Skontrolujte a podľa potreby opravte elektroinštaláciu.

» Smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.

» Vykonalajte výmenu chybného dielu.

» Kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré vykoná opravu.

» Vykonalajte výmenu chybného dielu.

» Vykonalajte výmenu chybného dielu.

» Kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré vykoná opravu.

» Kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré vykoná opravu.

Bez výstupného výkonu (prístroj nezvára)

Príčina

» Chybné tlačidlo horáka.

» Prístroj je prehriaty (signalizácia teplotnej ochrany - svieti žltá kontrolka).

» Nesprávne uzemňovacie pripojenie.

» Sieťové napätie mimo dovoleného rozsahu (svieti žltá kontrolka).

» Porucha elektroniky.

Riešenie

» Vykonalajte výmenu chybného dielu.

» Kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré vykoná opravu.

» Skôr než prístroj vypnete, počkajte, kým vychladne.

» Vykonalajte riadne uzemnenie prístroja.

» Prečítajte si kapitolu "Uvedenie do prevádzky"

» Zaistite, aby sieťové napätie do zdroja bolo v stanovených medziach.

» Vykonalajte riadne zapojenie prístroja.

» Čítajte kapitolu „Pripojenie“

» Kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré vykoná opravu.

Nesprávne napájanie

Príčina

» Nesprávna voľba metódy zvárania, príp. chybný volič.

» Nesprávne nastavené parametre systému, príp. funkcie.

» Chybný potenciometer/enkodér pre nastavenie zváracieho prúdu.

» Sieťové napätie mimo dovoleného rozsahu.

» Chýba jedna fáza.

» Porucha elektroniky.

Riešenie

» Zvoľte správnu metódu zvárania.

» Vykonalajte výmenu chybného dielu.

» Kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré vykoná opravu.

» Resetujte (vynulujte) parametre systému a zvárania.

» Vykonalajte výmenu chybného dielu.

» Kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré vykoná opravu.

» Vykonalajte riadne zapojenie prístroja.

» Čítajte kapitolu „Pripojenie“

» Vykonalajte riadne zapojenie prístroja.

» Čítajte kapitolu „Pripojenie“

» Kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré vykoná opravu.

SK

Nestabilný oblúk

Príčina

» Nedostatočná ochrana ochranným plynom.

» Prítomnosť vlhkosti v ochrannom plyne.

» Nesprávne parametre zvárania.

Riešenie

» Nastavte prietok vzduchu.

» Skontrolujte stav difuzéra a plynovej hubice horáka.

» Vždy používajte kvalitný materiál a výrobky.

» Vždy skontrolujte kvalitu odoberaného plynu.

» Vykonalajte dôkladnú prehliadku systému zvárania.

» Kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré vykoná opravu.

Nadmerný rozstrek

Príčina

» Nesprávna dĺžka oblúka.

» Nesprávne parametre zvárania.

Riešenie

» Zmenšte vzdialenosť medzi elektródou a spracovávaným kusom.

» Znížte zváracie napätie.

» Znížte napätie zvárania.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> » Nedostatočná ochrana ochranným plynom. » Nesprávna dynamika oblúka. » Nesprávny režim zvárania. | <ul style="list-style-type: none"> » Nastavte prietok vzduchu. » Skontrolujte stav difuzéra a plynovej hubice horáka. » Zväčšite hodnotu indukčného obvodu. » Použite vyššiu odbočku tlmivky. » Zmenšite uhol držania horáka. |
|---|--|

Nedostatočné prevarenie/prerez

Príčina	Riešenie
» Nesprávny režim zvárania.	» Počas zvárania znížte reznú rýchlosť.
» Nesprávne parametre zvárania.	» Zväčšite zvárací prúd.
» Nesprávna elektróda.	» Použite elektródu s menším priemerom.
» Nesprávna príprava koncov.	» Zväčšite otvor medzeru.
» Nesprávne uzemňovacie pripojenie.	» Vykonalajte riadne uzemnenie prístroja.
» Zvárané kusy sú príliš veľké.	» Prečítajte si kapitolu "Uvedenie do prevádzky"
	» Zväčšite zvárací prúd.

Zvarové nežiaduce čiastočky

Príčina	Riešenie
» Neúplné odstránenie nežiaducich čiastočiek.	» Spracovávané kusy pred zváraním dokonale a presne očistite.
» Nadmerný priemer elektródy.	» Použite elektródu s menším priemerom.
» Nesprávna príprava koncov.	» Zväčšite otvor medzeru.
» Nesprávny režim zvárania.	» Zmenšite vzdialenosť medzi elektródou a spracovávaným kusom.
	» Prisunujte pravidelne počas všetkých fáz zvárania.

Nežiaduce čiastočky volfrámu

Príčina	Riešenie
» Nesprávne parametre zvárania.	» Znížte napätie zvárania.
» Nesprávna elektróda.	» Použite elektródu s väčším priemerom.
» Nesprávny režim zvárania.	» Vždy používajte kvalitný materiál a výrobky. » Elektródu správne naostrrite.

SK

Pory

Príčina	Riešenie
» Nedostatočná ochrana ochranným plynom.	» Nastavte prietok vzduchu. » Skontrolujte stav difuzéra a plynovej hubice horáka.

Zlepenie

Príčina	Riešenie
» Nesprávna dĺžka oblúka.	» Zväčšite vzdialenosť medzi elektródou a spracovávaným kusom.
» Nesprávne parametre zvárania.	» Zväčšite zvárací prúd.
» Nesprávny režim zvárania.	» Zväčšite zváracie napätie.
» Zvárané kusy sú príliš veľké.	» Zväčšite uhol držania horáka.
» Nesprávna dynamika oblúka.	» Zväčšite zvárací prúd.
	» Zväčšite hodnotu indukčného obvodu.
	» Použite vyššiu odbočku tlmivky.

Okraje

Príčina	Riešenie
» Nesprávne parametre zvárania.	» Znížte napätie zvárania.
» Nesprávna dĺžka oblúka.	» Zmenšite vzdialenosť medzi elektródou a spracovávaným kusom. » Znížte zváracie napätie.

- » Nesprávny režim zvárania.
- » Nedostatočná ochrana ochranným plynom.

- » Znížte bočnú striedavú (oscilujúcu) rýchlosť pri plnení.
- » Počas zvárania znižte reznú rýchlosť.
- » Používajte plyny vhodné pre dané zvárané materiály.

Oxidácia

Príčina

- » Nedostatočná ochrana ochranným plynom.

Riešenie

- » Nastavte prietok vzduchu.
- » Skontrolujte stav difuzéra a plynovej hubice horáka.

Poréznosť

Príčina

- » Na zváraných kusoch je mastnota, lak, hrdza alebo iná nečistota.
- » Na zváranom materiáli je mastnota, lak, hrdza a iná nečistota.
- » Prítomnosť vlhkosti vo zvarovom materiáli.
- » Nesprávna dĺžka oblúka.
- » Prítomnosť vlhkosti v ochrannom plyne.
- » Nedostatočná ochrana ochranným plynom.
- » Zvarový kúpeľ tuhne príliš rýchlo.

Riešenie

- » Spracovávané kusy pred zváraním dokonale a presne očistite.
- » Vždy používajte kvalitný materiál a výrobky.
- » Udržujte zvarový materiál vždy v dokonalom stave.
- » Vždy používajte kvalitný materiál a výrobky.
- » Udržujte zvarový materiál vždy v dokonalom stave.
- » Zmenšte vzdialenosť medzi elektródou a spracovávaným kusom.
- » Znížte zváracie napätie.
- » Vždy používajte kvalitný materiál a výrobky.
- » Vždy skontrolujte kvalitu odoberaného plynu.
- » Nastavte prietok vzduchu.
- » Skontrolujte stav difuzéra a plynovej hubice horáka.
- » Počas zvárania znižte reznú rýchlosť.
- » Predhrejte dané kusy určené na zváranie.
- » Zväčšíte zvárací prúd.

Trhliny za tepla

Príčina

- » Nesprávne parametre zvárania.
- » Na zváraných kusoch je mastnota, lak, hrdza alebo iná nečistota.
- » Na zváranom materiáli je mastnota, lak, hrdza a iná nečistota.
- » Nesprávny režim zvárania.
- » Zvárané kusy sa vyznačujú rôznymi (odlišnými) vlastnosťami.

Riešenie

- » Znížte napätie zvárania.
- » Spracovávané kusy pred zváraním dokonale a presne očistite.
- » Vždy používajte kvalitný materiál a výrobky.
- » Udržujte zvarový materiál vždy v dokonalom stave.
- » Vykonajte operácie v správnom poradí pre daný druh zváraného spoja.
- » Pred vlastným zváraním naneste pastu.

SK

Trhliny z vnútorného pnutia

Príčina

- » Prítomnosť vlhkosti vo zvarovom materiáli.
- » Zvláštna geometria zváraného spoja.

Riešenie

- » Vždy používajte kvalitný materiál a výrobky.
- » Udržujte zvarový materiál vždy v dokonalom stave.
- » Predhrejte dané kusy určené na zváranie.
- » Vykonajte dodatočný ohrev.
- » Vykonajte operácie v správnom poradí pre daný druh zváraného spoja.


9. TEORETICKÉ POZNÁMKY O ZVÁRACOM REŽIME

9.1 Zváranie metódou TIG (plynulé zváranie)

Popis

Princíp zvárania TIG (Tungsten Inert Gas) je založený na elektrickom oblúku, ktorý sa zapáli medzi elektródou s vysokým bodom tavenia (čistý volfrám alebo zlatina volfrámu, ktorého teplota tavenia je približne 3370°C) a zváraným dielom; atmosféra inertného plynu (Argón) zaistuje ochranu kúpeľa. Za účelom zabránenia nebezpečných nežiaducich čiastočiek volfrámu v spoji, elektróda sa nesmie nikdy dostať do styku so zváraným kusom, z tohto dôvodu sa pomocou jednotky H.F. vytvára výboj, ktorý na diaľku zapaľuje elektrický oblúk. Existuje aj iný spôsob zapálenia oblúka s obmedzenými nežiaducimi čiastočkami volfrámu: start lift, ktorý nevyužíva vysoké frekvencie, ale začatie skratom pri nízkom prúde medzi elektródou a dielom; vo chvíli, keď sa elektróda zdvihne, vznikne oblúk a prúd sa plynule zvýši až do nastavenej hodnoty zváracieho prúdu. Za účelom zlepšenia kvality konečnej časti zvarového spoja je dôležité presne kontrolovať dobeh zváracieho prúdu a ďalej je nutné, aby plyn prúdil na zvárací kúpeľ ešte niekoľko sekúnd po zhasnutí oblúka. V mnohých prevádzkových podmienkach je užitočné mať k dispozícii 2 zváracie prúdy a ľahko prechádzať z jedného na druhý (BILEVEL).


Polarita zvárania

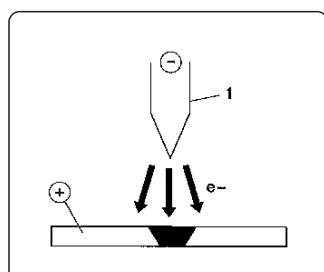

D.C.S.P. (Direct Current Straight Polarity)

Je to najčastejšie používaná polarita (priama polarita), umožňuje obmedzené opotrebovanie elektródy (1), keďže 70 % tepla sa koncentruje na anóde (diel).


Dosiahnuté kúpele sú úzke a hlboké s vysokou rýchlosťou posuvu a následným nízkym prívodom tepla.

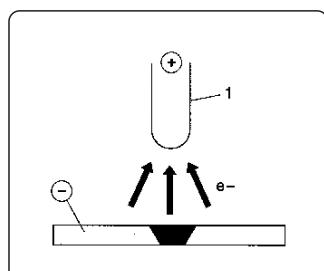

D.C.R.P. (Direct Current Reverse Polarity)

Je to nepriama polarita a umožňuje zváranie zlatiat s vrstvou žiaruvzdorného oxidu s teplotou tavenia vyššou než je teplota tavenia kovu.

Nie je možné používať vysoký prúd, pretože by vyvolal zvýšené opotrebovanie elektródy.

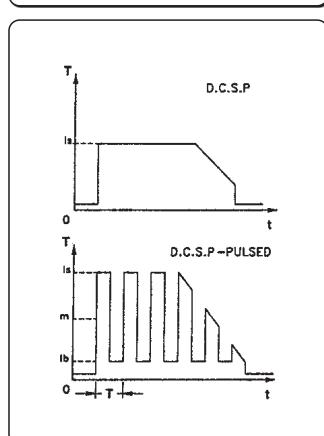

D.C.S.P.-Pulsed (Direct Current Straight Polarity Pulsed)

Použitie pulzového jednosmerného prúdu umožňuje lepšiu kontrolu zváracieho kúpeľa vo zvláštnych pracovných podmienkach.

Zvárací kúpeľ je tvorený prúdovými pulzmi (I_p), zatiaľ čo základný prúd (I_b) udržuje oblúk zapálený; to uľahčuje zváranie tenkých hrúbok s obmedzenou deformáciou, lepším tvarovacím faktorom a vďaka tomu aj menším nebezpečenstvám trhlín za tepla a pórovitosti. Zvýšením kmotaču (stredným kmotačom) sa dosahuje užší, koncentrovanejší a stabilnejší oblúk a vyššia kvalita zvárania tenkých hrúbok.

Zváranie TIG ocelí

Proces TIG je veľmi účinný pri zváraní ako uhlíkových ocelí, tak legovaných ocelí, pre prvý zvar na rúrkach a pre zvary, ktoré musia mať optimálny estetický vzhľad. Vyžaduje priamu polaritu (D.C.S.P.).

Príprava návarových hrán


Tento proces vyžaduje dôkladné očistenie návarových hrán a ich starostlivú prípravu.

Volba a príprava elektródy

Odporučame použiť volfrámové elektródy s prímesou (2 % tória - červené zafarbenie) alebo elektródy s cérom alebo lantánom s nasledujúcimi priemermi:

Ø elektróda	Rozsah prúdu
1.0 mm	15÷75 A
1.6 mm	60÷150 A
2.4 mm	130÷240 A

Elektróda musí byť zahrotená spôsobom označeným na obrázku.

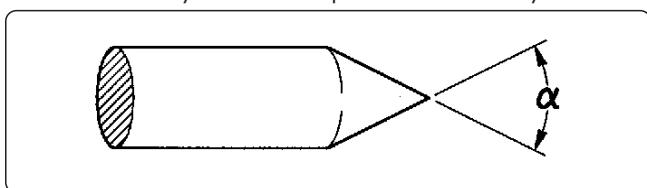

α°	Rozsah prúdu
30	0÷30 A
60÷90	30÷120 A
90÷120	120÷250 A

Prídavný materiál

Mechanické vlastnosti drôtov prídavného materiálu musia byť porovnateľné s vlastnosťami základného materiálu. Neodporúčame použitie páskov získaných zo základného materiálu, mohli by obsahovať nečistoty spôsobené opracovaním, ktoré by mohli ohroziť kvalitu zvarov.

Ochranný plyn

Je prakticky vždy používaný čistý argón (99,99 %).

Zvárací prúd	Ø elektróda	Plynová tryska č	Plynová tryska	Tok argónu
30 A	0÷30 mm	4/5	6/8.0 mm	5-6 l/min
60÷90 A	30÷120 mm	4/5/6	6.5/8.0/9.5 mm	6-7 l/min
90÷120 A	120÷250 mm	6/7	9.5/11.0 mm	7-8 l/min

Zváranie medi

Vzhľadom na to, že proces TIG je procesom s vysokou koncentráciou tepla, je preto vhodný najmä na zváranie materiálov s vysokou vodivosťou tepla, ako je med'.

Pri zváraní medi procesom TIG dodržujte rovnaké pokyny ako pre zváranie TIG ocelí alebo pokyny uvedené v príslušných špecifických materiáloch.

10. TECHNICKÉ ÚDAJE

Elektrické charakteristiky URANOS NX 4000 TLH

U.M.

Napájacie napätie U1 (50/60 Hz)	3x230 ($\pm 15\%$)	3x400 ($\pm 15\%$)	Vac
Zmax (@PCC) *	57	57	mΩ
Oneskorená napájacia tavná poistka	35	25	A
Kumonuikačná zbernice (rozhranie)	DIGITÁLNA	DIGITÁLNA	
Maximálny príkon (MMA)	13.0	16.9	kVA
Maximálny príkon (MMA)	12.4	16.1	kW
Maximálny príkon (TIG)	13.0	12.6	kVA
Maximálny príkon (TIG)	12.4	12.1	kW
Príkon v neaktívnom stave	74	74	W
Účinník (PF)	0.95	0.95	
Výkon (μ)	87	88	%
Cos ϕ	0.99	0.99	
Maximálny príkon v režime I1max	31.8	24.4	A
Efektívna hodnota prúdu I1eff	24.6	18.9	A
Prúdový rozsah	3-400	3-400	A
Napätie naprázdno Uo	73	73	Vdc
Napäťová špička Up	10.1	10.1	kV

SK

* Toto zariadenie vyhovuje EN / IEC 61000-3-11.

* Zariadenie vyhovuje EN / IEC 61000-3-12, pokiaľ maximálna povolená impedancia elektrického vedenia v mieste pripojenia do verejnej elektrickej siete (napäťová zásuvka) je menšia alebo rovná predpísanej hodnote impedancie Zmax (Z-impedancia). Ak sa pripojí na verejnú nízkonapäťovú sieť, je na zodpovednosť inštalatéra alebo užívateľa zariadenia zabezpečiť, po konzultácii s prevádzkovateľom distribučnej siete, ak je to potrebné, či zariadenie môže byť pripojené.

Zaťažovateľ URANOS NX 4000 TLH	3x230V	3x400V	U.M.
Zaťažovateľ MMA (40°C)			
(X=60%)	-	400	A
(X=100%)	320	360	A
Zaťažovateľ MMA (25°C)			
(X=100%)	320	400	A
Zaťažovateľ TIG (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Zaťažovateľ TIG (25°C)			
(X=100%)	400	400	A

Fyzická charakteristika URANOS NX 4000 TLH	U.M.
Stupeň krycia IP	IP23S
Trieda izolácie	H
Rozmery (d x š x v)	690x290x510
Hmotnosť	35.4
Výrobné normy	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN IEC 60974-3:2019 EN 60974-10/A1:2015
Časť sieťový kábel	4x4
Dĺžka sieťový kábel	5

Elektrické charakteristiky URANOS NX 5000 TLH	U.M.
Napájacie napätie U1 (50/60 Hz)	3x230 ($\pm 15\%$)
Zmax (@PCC) *	49
Oneskorená napájacia tavná poistka	45
Kumonuникаčná zbernice (rozhranie)	DIGITÁLNA
Maximálny príkon (MMA)	17.4
Maximálny príkon (MMA)	16.5
Maximálny príkon (TIG)	18.9
Maximálny príkon (TIG)	18.0
Príkon v neaktívnom stave	74
Účinník (PF)	0.95
Výkon (μ)	87
Cos φ	0.99
Maximálny príkon v režime I _{1max}	47.4
Efektívna hodnota prúdu I _{1eff}	33.5
Prúdový rozsah	3-500
Napätie naprázdno U _o	73
Napäťová špička U _p	10.1

* Toto zariadenie vyhovuje EN / IEC 61000-3-11.

* Zariadenie vyhovuje EN / IEC 61000-3-12, pokiaľ maximálna povolená impedancia elektrického vedenia v mieste pripojenia do verejnej elektrickej siete (napäťová zásuvka) je menšia alebo rovná predpísanej hodnote impedancie Zmax (Z-impedancia). Ak sa pripojí na verejnú nízkonapäťovú sieť, je na zodpovednosť inštalatéra alebo užívateľa zariadenia zabezpečiť, po konzultácii s prevádzkovateľom distribučnej siete, ak je to potrebné, či zariadenie môže byť pripojené.

Zaťažovateľ

URANOS NX 5000 TLH

	3x230V	3x400V	U.M.
Zaťažovateľ MMA (40°C)			
(X=50%)	-	500	A
(X=60%)	-	470	A
(X=100%)	400	420	A
Zaťažovateľ MMA (25°C)			
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	400	470	A
Zaťažovateľ TIG (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Zaťažovateľ TIG (25°C)			
(X=70%)	500	-	A
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	460	470	A

Fyzická charakteristika


URANOS NX 5000 TLH

U.M.

Stupeň krytia IP	IP23S	
Trieda izolácie	H	
Rozmery (d x š x v)	690x290x510	mm
Hmotnosť	37.3	Kg
Výrobné normy	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN IEC 60974-3:2019 EN 60974-10/A1:2015	
Časť sietový kábel	4x6	mm ²
Dĺžka sietový kábel	5	m

SK

11. IDENTIFIKAČNÝ ŠTÍTOK

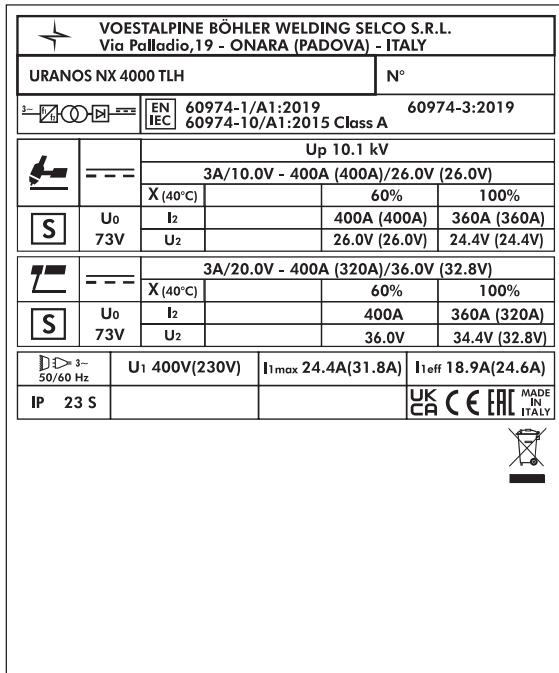

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY			
URANOS NX 5000 TLH		N°	
EN IEC 60974-1/A1:2019 60974-3:2019 EN IEC 60974-10/A1:2015 Class A			
	Up 10.1 kV		
	3A/10.0V - 500A (500A)/30.0V (30.0V)		
X (40°C)	50%	60%	100%
S U ₀ 73V	I ₂	500A (500A)	470A (470A)
	U ₂	30.0V (30.0V)	28.8V (28.8V)
50/60 Hz	U ₁ 400V(230V)	I _{1max} 33A(47.4A)	I _{1eff} 23.9A(33.5A)
IP 23 S		MADE IN ITALY	

12. VÝZNAM IDENTIFIKAČNÉHO ŠTÍTKA GENERÁTORA

1	2	
3	4	
5	6	
7	9	23
		11
12	15	16
13	15A	16A
14	15B	16B
8	10	17
7	9	11
12	15	16
13	15A	16A
14	15B	17A
18	19	20
22		21
	MADE IN ITALY	

CE Vyhlásenie o zhode EÚ
 EAC Vyhlásenie o zhode EAC
 UKCA Vyhlásenie o zhode UKCA

- Výrobná značka
- Meno a adresa výrobcu
- Typ zariadenia
- Výrobné číslo
X~~XX~~XXXXXXXXXX Rok výroby
- Symbol typu zváračky
- Odkaz na výrobné normy
- Symbol zváracieho procesu
- Symbol pre zdroje, ktoré môžu pracovať v prostredí so zvýšeným nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom
- Symbol zváracieho prúdu
- Napätie naprázdno
- Rozsah minimálneho a maximálneho zváracieho prúdu a zodpovedajúceho napäťa pri záťaži
- Symbol zaťažovateľa
- Symbol zváracieho prúdu
- Symbol zváracieho napäťa
- Hodnoty zaťažovateľa
- Hodnoty zaťažovateľa
- Hodnoty zaťažovateľa
- Hodnoty menovitého zváracieho prúdu
- Hodnoty menovitého zváracieho prúdu
- Hodnoty menovitého zváracieho prúdu
- Hodnoty menovitého napäťa pri záťaži
- Hodnoty menovitého napäťa pri záťaži
- Hodnoty menovitého napäťa pri záťaži
- Symbol pre napájanie
- Napájacie napätie
- Maximálny menovitý napájací prúd
- Maximálny účinný napájací prúd
- Stupeň krytia
- Menovité špičkové napätie
- Menovité špičkové napätie

ELi VASTAVUSDEKLARATSIOON

Ehitaja

voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY
Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - www.voestalpine.com/welding

deklareerib ainuisikuliselt, et järgmine toode:

URANOS NX 4000 TLH	55.07.046
	55.07.047
URANOS NX 5000 TLH	55.07.048
	55.07.049

vastab EL-i direktiividele:

- 2014/35/EU LOW VOLTAGE DIRECTIVE
2014/30/EU EMC DIRECTIVE
2011/65/EU RoHS DIRECTIVE

ning et on kohaldatud järgmisi ühtlustatud standardeid:


EN IEC 60974-1/A1:2019	WELDING POWER SOURCE
EN IEC 60974-3:2019	ARC STRIKING AND STABILIZING DEVICES
EN 60974-10/A1:2015	ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

Direktiividele vastavust tõendav dokumentatsioon jäääb kontrollimiseks kätesaadavaks eespool nimetatud tootjal.

Igasugused tööd või muudatused, mis pole saanud eelnevat voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. luba, muudavad selle sertifikaadi kehtetuks.

Onara di Tombolo, 03/07/2023

voestalpine Böhler Welding Selco s.r.l.

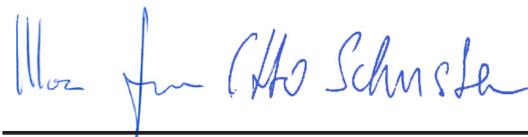

Mirco Frasson
Managing Directors

Otto Schuster
Managing Directors

ET

INDEKS

1. HOIATUS.....	245
1.1 Töökeskkond	245
1.2 Kasutajate ja teiste isikute kaitse	245
1.3 Kaitse aurude ja gaaside eest.....	246
1.4 Tulekahju/plahvatuse ennetamine	246
1.5 Ennetamine gaasiballooni kasutamisel.....	247
1.6 Kaitse elektrilõigi eest.....	247
1.7 Elektromagnetilised väljad ja häiringud.....	247
1.8 IP-kaitseaste	248
1.9 Kõrvaldamine	248
2. PAIGALDAMINE	249
2.1 Tõstmine, transport ja mahalaadimine.....	249
2.2 Seadme asendi valimine	249
2.3 Ühendamine	249
2.4 Paigaldamine	250
3. SÜSTEEMI TUTVUSTUS.....	251
3.1 Tagapaneel.....	251
3.2 Pesade paneel.....	251
3.3 Eesmine juhtpaneel URANOS NX 4000/5000 TLH.....	251
3.4 Eesmine juhtpaneel URANOS NX 4000/5000 TLH (LCD 3.5").....	252
4. SEADMETE KASUTAMINE	253
4.1 Algkuva.....	253
4.2 Põhikuva.....	253
5. SEADISTAMINE	255
5.1 Parameetri seadistamine ja seadistamine.....	255
5.2 Parameetrite kasutamise eriprotseduurid.....	262
6. HOOLDUS	266
6.1 Kontrollige toiteallikat regulaarselt alljärgnevalt.....	266
6.2 Отговорност	266
7. ALARMIDE KOODID	266
8. TÕRKEOTSING	268
9. KEEVITAMISTEOORIA.....	271
9.1 TIG-keevitamine (pidev kaar)	271
10. TEHNILISED ANDMED	273
11. NIMEPLAAT	276
12. TOITEALLIKA NIMEPLAADI TÄHENDUSED	276
13. DIAGRAMM	413
14. ÜHENDUSED.....	417
15. VARUOSALOEND	419

SÜMBOLID



Vahetu ohtlikust käitumisest tulenev tõsistest vigastustest.



Juhiseid tuleb kindlasti järgida, et vältida väiksemaid vigastusi või varalist kahju.



Tehnilised tööjuhised.

1. HOIATUS



Enne igasuguseid masinaga seotud töid õppige selle juhendi sisu hoolikalt selgeks.

Ärge tehke muudatusi või töid, mida pole kirjeldatud. Tootja ei vastuta vigastuste või varalise kahju eest, mis tuleneb valest kasutamisest või selle kasutusjuhendi juhistest eiramisest.

KJ-i tuleb alati hoida seadme kasutuskohas. Lisaks KJ-i teabele tuleb järgida ka üldkehtivaid ning kohalikke tööhutuse ja keskkonnakaitse norme.



Kõik isikud, kes on seotud seadme kasutuselevõtu, käsitsemise, hoolduse ja korras hoituga,

- peavad olema sobivalt kvalifitseeritud,
- neil peavad olema teadmistest keevitamisest
- nad peavad lugema selle KJ täielikult labi ja tegutsema selle juhistest järgi.

Pidage nõu spetsialistidega, kui teil tekib seadme kasutamisel kahtlusi või probleeme.

1.1 Töökeskkond



Kõiki seadmeid tuleb eranditult kasutada otstarbekohaselt, lähtudes andmetest nimeplaadil ja selles juhendis, samuti tuleb järgida riiklikke ja rahvusvahelisi ohutusnõudeid. Muu kasutus, milleks pole tootja selget luba andnud, on otstarbevastane ja ohtlik ning sellisel juhul välistab tootja igasuguse omapoolse vastutuse.



Seda üksust tohib kasutada ainult profitasemel, tööstuskeskkondades. Tootja ei vastuta ühegi kahjustuse eest, kui seda kasutatakse koduses keskkonnas.



Seadet tuleb kasutada keskkonnas, mille temperatuur jäääb vahemikku -10 °C kuni +40 °C (+14 °F kuni +104 °F). Seadet tuleb transportida ja ladustada keskkonnas, mille temperatuur jäääb vahemikku -25 °C kuni +55 °C (-13 °F kuni 131 °F).

Seadet tuleb kasutada keskkondades, kus pole tolmu, hapet, gaasi ega muid korrosiivseid aineid.

Seadet ei tohi kasutada keskkondades, mille suhteline õhuniiskus on kõrgem kui 50% temperatuuril 40 °C (104 °F).

Seadet ei tohi kasutada keskkondades, mille suhteline õhuniiskus on kõrgem kui 90% temperatuuril 20°C (68°F).

Süsteemi ei tohi kasutada kõrgemal kui 2000 m (6500 jalga) üle merepinna.



Ärge kasutage seda masinat torude lahtisulatamiseks.

Ärge kasutage seda seadet patareide ja/või akude laadimiseks.

Ärge kasutage seda seadet mootorite abikäivituseks.

1.2 Kasutajate ja teiste isikute kaitse



Keevitamisprotsess on mürgine kiiruse, müra, kuumuse ja gaasi allikas. Kasutage tuletökkekilpi, et kaitsta keevitusala kiirte, sädemete ja hõõgivate tükkide eest. Juhtige kõikide läheduses viibivate inimeste tähelepanu sellele, et keevituskaart või hõõguvat metalli ei tohi otse vaadata ja tagage sobivate kaitsevahendite olemasolu.



Kandke kaitseriideid, et kaitsta oma nägu keevituskaare, sädemete või hõõgava materjali eest. Riided peavad katma kogu keha ja peavad olema:

- terved ja korralikud,
- tulekindlad,
- isoleerivad ja kuivad,
- Õige suurusega ja ilma mansettideta.



Kasutage alati sobivaid tööjalatseid, mis on tugevad ja veekindlad.

Kasutage alati sobivaid töökindaid, mis kaitsevad elektrilöökide ja kuumuse eest.



Kandke küljekaitsetega näomaske ja sobivat kaitsefiltrit (vähemalt NR10 või kõrgem) silmade jaoks.



Kandke alati küljekaitsetega kaitseprille, eriti siis, kui eemaldate keevitusjääke käsitsi või mehaaniliselt.



Ärge kandke kontaktläätsi!



Kasutage kõrvaklappe, kui keevitamisel tekib ohtlikult tugev müra. Kui müratase ületab seaduses ettenähtud piiri, piirake juurdepääs töölalale ja veenduge, et kõik läheduses viibivad isikud kannaksid kõrvaklappe või muud kuulmiskaitset.



Hoidke küljekatted keevitamise ajal alati suletuna. Süsteeme ei tohi vähimalgi määral muuta.



Ärge puudutage äsja keevitatud esemeid, kuna kuumus võib põhjustada tösiseid põletusi. Järgige köiki eelnevalt kirjeldatud ettevaatusabinõusid ka keevitamisjärgsete tööde ajal, kuna keevitusjäägid võivad esemete küljest jahtumise ajal lahti tulla.



Veenduge, et põleti oleks jahtunud enne sellega seotud töid, nt hooldamist.



Veenduge, et jahutamismoodul oleks välja lülitatud, enne kui võtate jahutusvedeliku torud lahti. Torudest väljuv kuum vedelik võib põhjustada põletusi.



Hoidke esmaabikomplekt käepärast. Ärge alahinnake ühtki põletust või muud vigastust.



Tagage enne töölt lahkumist töökoha ohutus, et vältida inimeste või vara juhuslikku kahjustamist.

1.3 Kaitse aurude ja gaaside eest



Keevitamisel tekivad aurud, gaasid ja tolm võivad kahjustada teie tervist.

Teatud oludes võivad keevitamisaurud põhjustada vähki või kahjustada rasedate naiste looteid.

- Ärge hoidke pead keevitamisel gaasi ja aurude lähedal.
- Tagage töökohas korralik ventilatsioon, olgu siis looduslik või sundventilatsioon.
- Ebapiisava ventilatsiooni korral tuleb kasutada maski ja hingamisaparaati.
- Eriti kitsastes oludes keevitamisel peab väljaspool tööala viibima kolleeg.
- Ärge kasutage ventilatsiooni jaoks hapnikku.
- Kontrollige, kas aurude väljatömmme töötab. Selleks võrrelge regulaarselt kahjulike väljatömbegaaside kogust ohutusnõuetest näidatud kogusega.
- Aurude kogus ja ohtlikkus oleneb kasutatud põhimetallist, täitemetallist ja muudest ainetest, mida kasutatakse keevitusdetailide puastamise ja neilt määrete eemaldamiseks. Järgige tootja juhised koos tehnilisel andmelehel olevate juhistega.
- Ärge keevitage määrdeemaldus- või värvimisjaamade läheduses.
- Seadke gaasisilindrid välitingimustesse või hea ventilatsiooniga kohtadesse.

1.4 Tulekahju/plahvatuse ennetamine



Keevitamine võib põhjustada tulekahjusid ja/või plahvatusi.

- Puhastage tööala ja ümbritsev ala igasugusest põlevast või süttimisohtlikust materjalist ja objektidest.
- Põlevad materjalid peavad olema keevitamisalast vähemalt 11 m (35 jala) kaugusel või siis tuleb need sobivalt varjesta.
- Sädemed ja hõoguvad osakesed võivad paiskuda väga kaugele ja päaseda ümbrusesse isegi läbi väikeste avade. Olge eriti tähelepanelik, et tagada inimeste ja vara ohutus.
- Ärge keevitage rõhu all olevate mahutite läheduses.
- Ärge keevitage suletud mahutite või torude läheduses. Olge torude või mahutite keevitamisel eriti tähelepanelik isegi siis, kui need on avatud, tühjad ja põhjalikult puastatud. Igasugune gaasi, kütuse, öli või muu sarnase aine jäak võib põhjustada plahvatuse.
- Ärge keevitage kohtades, kus on plahvatusohtlikku tolmu, gaasi või auru.
- Veenduge keevitamise lõpetamisel, et voolu all olev ahel ei saaks kogemata kokku puutuda ühegi osaga, mis on ühendatud maandusahelaga.
- Hoidke töökoha läheduses sobivaid kustutusvahendeid.

1.5 Ennetamine gaasiballoonide kasutamisel



Väärisgaasi balloonid sisaldavad rõhu all olevat gaasi ja võivad plahvatada, kui minimaalsed transportimise, ladustamise ja kasutamise ohutud tingimused pole täidetud.

- Balloonid tuleb kinnitada sobivate vahenditega vertikaalselt seina või muu toe külge selliselt, et need ei saaks kukkuda või kogemata millegagi kokku põrgata.
- Keerake ventili kork transpordi ja kasutuselevõtu ajaks ning pärast keevitamise lõpetamist alati peale.
- Ärge jätkage balloone otsese päikesevalguse, järskude temperatuurimuutustega, liiga kõrgete või äärmuslike temperatuuride käte. Ärge jätkage balloone liiga madalate või kõrgete temperatuuride käte.
- Balloonide läheduses ei tohi kasutada lahtist leeki, elektrikaart, põleteid või elektroode, samuti ei tohi nende lähedusse sattuda hõõguv materjal.
- Üldreegel on, et keevitus- ja elektriahelad ei tohi sattuda balloonide lähedusse.
- Ärge hoidke pead balloonni ventili avamisel gaasiotsaku juures.
- Sulgege alati balloonni ventiil, kui olete keevitamise lõpetanud.
- Rõhu all olevat gaasiballooni ei tohi mingil juhul keevitada.
- Suruõhuballooni ei tohi kunagi otse ühendada masina rõhureduktoriga. Rõhk võib olla suurem reduktori võimekusest, selle tagajärjel võib reduktor plahvatada.

1.6 Kaitse elektrilöögi eest



Elektrilöök võib tappa.

- Ärge puudutage voolu all olevaid osi keevitamissüsteemi sees või väljas, kui keevitamine on aktiivne (põletid, püstolid, maanduskaablid, elektroodid, juhtmed, rullikud ja poolid on elektriliselt keevitusahelaga ühendatud).
- Veenduge, et süsteem oleks elektriliselt isoleeritud. Kasutage selleks kuvi aluseid ja põrandaid, mis on maapinnast piisavalt isoleeritud.
- Kontrollige, kas süsteem on korralikult soklisse ühendatud ja toide on maandusega ühendatud.
- Ärge puudutage kaht põletit või kaht elektroodi hoidikut samaaegselt.
- Kui tunnate elektrilööki, peatage keevitamine otsekohe.



Kaare süütamis- ja stabiliseerimisseade on möeldud käsitsi või mehaaniliselt juhitud kasutamiseks.



Põleti- või keevituskaablite pikendamine üle 8 m suurendab elektrilöögi ohtu.

1.7 Elektromagnetilised väljad ja häiringud




Sisemisi ja välimisi süsteemikaableid läbiv elektrivool tekib kaablite ja seadme läheduses elektromagnetilise välja.

- Elektromagnetilised väljad võivad mõjutada pikka aega nende läheduses viibivate inimeste tervist (täpne mõju pole veel teada).
- Elektromagnetilised väljad võivad segada mõningaid seadmeid, nagu südamestimulaatorid või kuuldeaparaadid.




Südamestimulaatoritega isikud peavad eelnevalt arstiga nõu pidama, enne kui tohivad kasutada kaarkeevitust.

1.7.1 EMC-klassifikatsiooni aluseks on standard: EN 60974-10/A1:2015.

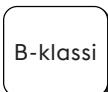

B-klassi seade vastab elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele, mis on vajalikud tööstus- ja elamukeskkondades, sh elamupiirkonnad, mis kasutavad elektrivoolu jaoks avalikku madalpinge-toitevõrku.

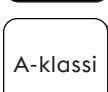

A-klassi seade ei ole ette nähtud kasutamiseks elamupiirkondades, kus elektrienergiaga varustatakse avaliku madalpinge-toitevõrgu kaudu. A-klassi seadme puhul võib nendes asukohtades nii juhtivusliku häiringu kui ka kiirgushäiringu tõttu olla raskusi elektromagnetilise ühilduvuse tagamisega.

Lisateavet leiate peatükist: TRÜKKPLAADI ANDMED või TEHNILISED ANDMED.

1.7.2 Paigaldamine, kasutamine ja ala kontrollimine

Seadme tootmisel on lähtutud harmoneeritud standardist EN 60974-10/A1:2015 ja tegu on A-KLASSI seadmega. Seda üksust tohib kasutada ainult profitasemel, tööstuskeskkondades. Tootja ei vastuta ühegi kahjustuse eest, kui seda kasutatakse koduses keskkonnas.



Kasutaja peab oma tööd tundma ja vastutab seega seadme tootja juhistele vastava paigaldamise ja kasutamise eest. Elektromagnetilise häiringut tuvastamisel peab kasutaja probleemi lahendama ja kasutama vajadusel selleks tootja tehnilist abi.



Igal juhul tuleb elektromagnetiliste häiringute probleemi vähendada, kuni need ei tekita enam probleeme.



Enne selle aparaadi paigaldamist peab kasutaja hindama võimalikke elektromagnetilisi probleeme, mis võivad ümbruses tekkida, pidades seejuures eriti silmas läheduses viibivate isikute tervislikku seisundit, nt südamestimulaatorite või kuulmisaparaatide kasutamist.

1.7.3 Vooluvõrgu nõuded (vt tehnilisi andmeid)

Suure võimsusega seadmed võivad vooluvõrgu põhivoolu tarbimise tõttu mõjutada võrgu kvaliteeti. Seepärast tuleb teatud seadmete puhul kasutada ühendamispürranguid, mis mõjutavad maksimaalset lubatud nävitakistust (Z_{max}) või vajalikku nõutud minimaalset vooluvõrgu jõudlust (S_{sc}) avaliku vooluvõrgu ühenduspunktis (PCC) (vt tehnilisi andmeid). Sellisel juhul lasub paigaldajal või kasutajal vastutus kontrollida, vajadusel pidades nõu jaotusvõrgu operaatoriga, kas seadet võib ühendada.

Häiringu korral võib olla vajalik võtta tarvitusele lisameetmed, nt toitevõrgu filtreerimine. Lisaks tuleb kaaluda, kas toitekaabel tuleks varjestada.

Lisateavet leiate peatükist: TEHNILISED ANDMED.

1.7.4 Ettevaatusabinõud kaablite osas

Järgige alolevaid juhiseid, et vähendada elektromagnetiliste väljade mõju.

- Võimalusel paigaldage ja kinnitage maandus- ja toitekaablid koos.
- Kaablit ei tohi mitte mingil juhul ümber keha mähkida.
- Ärge viibige maandus- ja toitekaablite vahel (hoidke mölemaid ühel pool keha).
- Kaablid peavad olema võimalikult lühikesed, võimalikult üksteise lähedal ja maapinna ligidal.
- Seadke seade keevitusala last kaugemale.
- Kaablid ei tohi olla muude kaablite läheduses.

1.7.5 Maandusühendus

Tuleb jälgida, et kõik keevitamisseadme komponendid maandataks. Maanduse loomisel tuleb lähtuda kohalikest eeskirjadest.

1.7.6 Töödeldava eseme maandamine

Kui ese pole maandatud elektriohutuse tõttu või oma suuruse ja asukoha tõttu, võib eseme maandamine vähendada emissioone. Ei tohi unustada, et eseme maandamine ei tohi kasutajat suuremassesse ohtu seada ega kahjustada muid elektriseadmeid. Maanduse loomisel tuleb lähtuda kohalikest eeskirjadest.

ET

1.7.7 Varjestus

Läheduses olevate teiste kaablite ja seadmete selektiivne varjestus võib vähendada elektromagnetilise häiringu probleeme. Eriksutuse puhul tuleb arvestada kogu keevitamisseadme varjestusega.

1.8 IP-kaitseaste

IP23S



- Ümbris takistab ohtlike osade sõrmedega puudutamist ja ei lase sisse tungida tahkistel, mille läbimõõt on suurem või vordne 12,5 mm.
- Ümbris kaitseb 60° nurga all sadava vihma eest.
- Ümbris kaitseb sissetungiva vee kahjuliku mõju eest, kui seadme liikuvad osad ei tööta.

1.9 Kõrvaldamine

Elektriseadmeid ei tohi visata olmeprügi hulka!



Kooskõlas elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitleva Euroopa direktiivi 2012/19/EL ja selle rakendamisega siseriiklike seaduste kohaselt tuleb elutsükli lõppu jõudnud elektriseadmed eraldi kokku koguda ning taaskasutuskeskusesse saata. Seadme omanik peab kindlaks tegema kohalike asutuste kaudu, millised on volitatud kogumiskeskused. Selle Euroopa direktiivi järgimisega aitata kaitsta keskkonda ja inimeste tervist!

2. PAIGALDAMINE



Paigaldada tohib ainult tootja volitustega oskuspersonal.



Veenduge, et paigaldamise ajaks oleks toide vooluvõrgust lahutatud.



Toiteallikate mitmekordne ühendamine (jadamisi või paralleelselt) on keelatud.

2.1 Tõstmine, transport ja mahalaadimine

- Seadmeli on käes transportimiseks käepide.
- Seadmeli pole erilisi töstevahendeid.
- Kasutage kahveltõstukit ja jälgige, et generaator ei saaks ümber kukkuda.



Ärge alahinnake seadme kaalu, vaadake tehnilisi andmeid.

Ärge liigutage rippuvat koormat üle inimeste või asjade ega jätkte nende kohale.

Ärge pillake seadet maha ega avalda sellele liigset survet.

2.2 Seadme asendi valimine



Järgige allolevaid reegleid.

- Tagage lihtne juurdepääs seadme juhtseadistele ja ühendustele.
- Ärge paigaldage seadet väga kitsastesse oludesse.
- Ärge paigaldage seadet kallakutele, mis on horisontaalpinna suhtes rohkem kaldus kui 10°.
- Paigaldage seade kuiva, puhtasse ja piisava õhutusega kohta.
- Kaitske seadet vihma ja päikese eest.

2.3 Ühendamine



Seadmeli on olemas toitekaabel vooluvõrku ühendamiseks.

Süsteemi toite jaoks sobivad alljärgnevad variandid:

- kolmefaasiline, 400 V;
- kolmefaasiline, 230 V;

Seadme töö on garanteeritud, kui pingi jääb nimiväärtuse tolerantsipiiri $\pm 15\%$ sisse (nt: kui V_{nom} on 400 V, siis tööpinge peab jääma vahemikku 320 V ja 440 V).



Vigastuste vältimiseks või seadme kahjustamiseks tuleb valitud toitepinget ja kaitsmeid kontrollida ENNE masina toitevõrku ühendamist. Lisaks kontrollige, kas kaabel on ühendatud pesasse, milles on olemas maandusühendus.



Seade võib töötada generaatori jõul, kui see tagab stabiilse, tootja poolt nõutud toitepinge, mis jääb kõikide tööttingimustele ja maksimaalse nimivõimsuse korral tolerantsipiiri $\pm 15\%$ sisse. Tavaliselt soovitame kasutada generaatorikomplekte, mis on kaks korda võimsamad ühefaasilise toite nimivõimsusest või 1,5 korda võimsamad kolmefaasilise toite nimivõimsusest. Soovitame kasutada elektrooniliselt reguleeritavaid generaatorikomplekte.



Kasutajate kaitsmiseks peab seade olema korralikult maandatud. Toitepingel on olemas maandusujuhe (kollane-roheline), mis tuleb ühendada maandusega pistikupesasse. Kollast-rohelist juhet ei tohi MITTE KUNAGI kasutada muude pingemuutustega. Kontrollige, kas kasutatud seadmes on maandus olemas ja pistikupesad on töökorras. Kasutage ainult sertifikaadiga pistikuid, mis vastavad ohutusnõuetele.




Elektriühenduse peab looma elektrik, kellel on olemas vajalikud oskused ja tehniline kvalifikatsioon; seejuures tuleb lähtuda seadme paigaldusriigis kehtivatest eeskirjadest.

ET

2.4 Paigaldamine


2.4.1 Defektieemalduse ARC-AIR ühendus

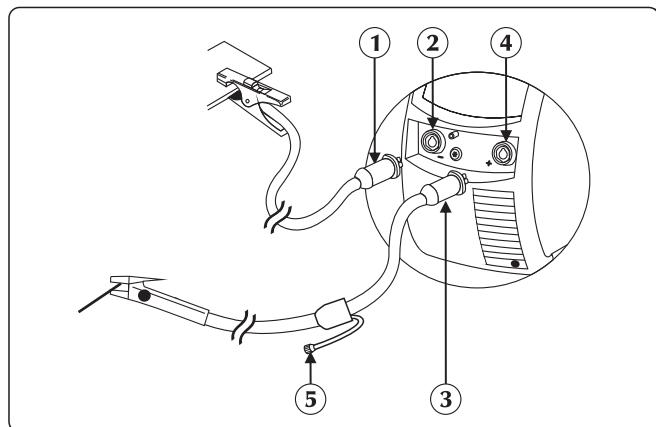

- ① Maandusklambi pistik
- ② Negatiivne toitepesa (-)
- ③ ARC-AIRi klambri konnektor
- ④ Positiivne toitepesa (+)
- ⑤ Õhuvoooliku konnektor


- ▶ Ühendage maandusklemm toiteallika miinuspesaga (-).
- ▶ Ühendage ARC-AIRi klambri juhtme konnektor generaatori positiivse (+) pistikupesaga.
- ▶ Ühendage õhutoru liitmisel eraldi õhuvarustusega.

2.4.2 Argoonkeevituse (TIG) ühendus

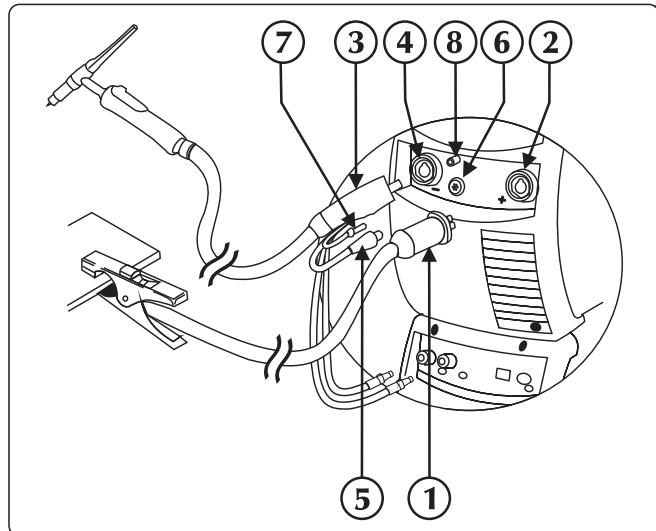

- ① Maandusklambi pistik
- ② Positiivne toitepesa (+)
- ③ TIG-põleti kinnitus
- ④ Taskulambipesa
- ⑤ Põleti signaalkaabel
- ⑥ Ühendus
- ⑦ Torchi gaasitoru
- ⑧ Gaasi liitmikühendus

- ▶ Ühendage maandusklemm toiteallika plusspesaga (+). Sisestage pistik ja keerake päripäeva, kuni kõik osad on kinnitatud.
- ▶ Ühendage TIG-põleti liitmisel toiteallika põletipesaga. Sisestage pistik ja keerake päripäeva, kuni kõik osad on kinnitatud.
- ▶ Ühendage põleti signaalkaabel sobiva liitmikuga.
- ▶ Ühendage põleti gaasivoolik sobiva liitmikuga.
- ▶ Ühendage põleti veetoru (punast värviga) jahutusüksuse sisendi kiirliitmikuga (punast värviga).
- ▶ Ühendage põleti veetoru (sinine värv) jahutusüksuse väljundi kiirliitmikuga (sinine värv).

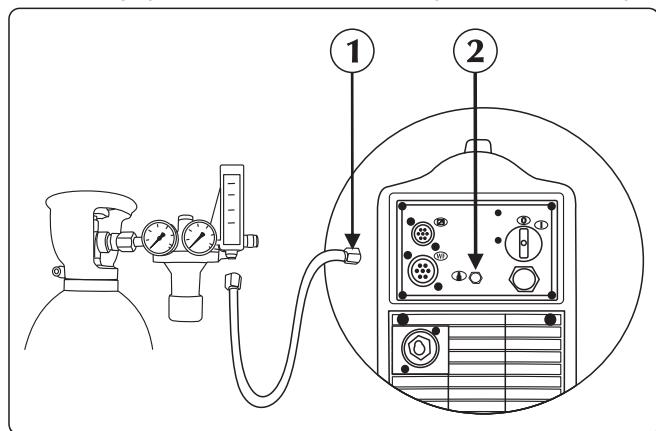


- ① Gaasitoru
- ② Gaasi liitmikühendus

- ▶ Ühendage ballooniga gaasivoolik tagumise gaasiliitmikuga. Reguleerige gaasivoolu vahemikus 5 kuni 15 l/min.

3. SÜSTEEMI TUTVUSTUS

3.1 Tagapaneel

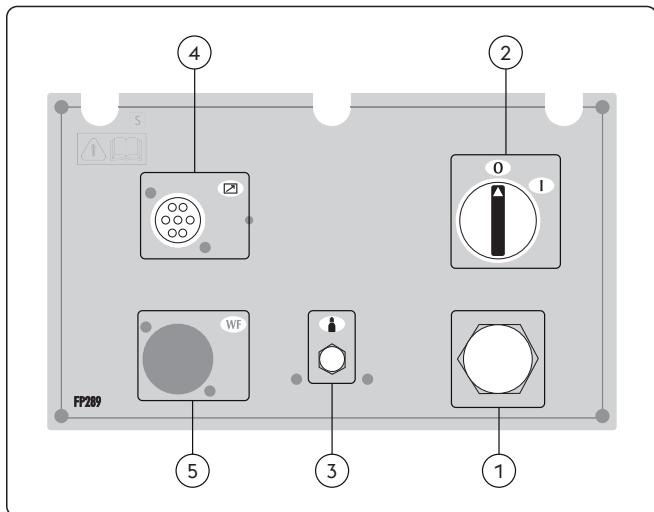

① Toitekaabel

Ühendus süsteemi ja vooluvõrgu vahel.

② Välja/sisse lülitி


Lülitab keevitusaparaadi elektritoite sisse.
Sellel on kaks asendit O (väljas) ja I (sees).

③ Gaasiühendus

④ Signaalikaabli CAN-SIIN sisend (RC, RI...)

⑤ Pole kasutatud

3.2 Pesade paneel

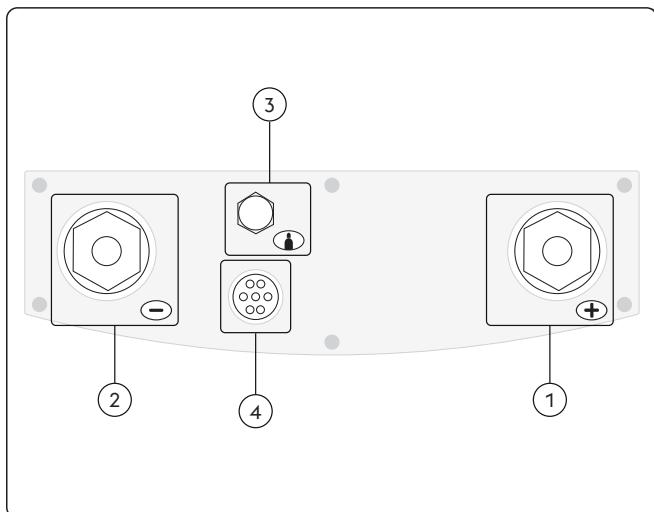

① Positiivne toitepesa (+)

Protsess TIG: Maanduskaabli ühendamine

② Negatiivne toitepesa (-)


Protsess TIG: Pöleti ühendus

③ Gaasiühendus

④ Signaalikaabli sisend

Pöleti ühendus

3.3 Eesmine juhtpaneel URANOS NX 4000/5000 TLH

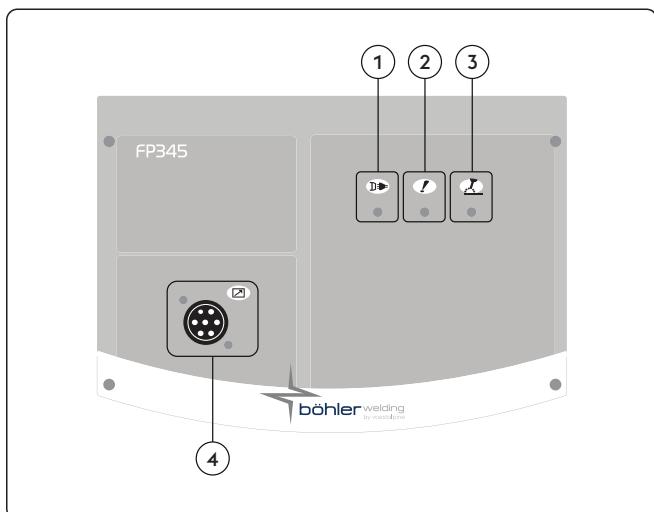

① Toite LED

Näitab, et seade on ühendatud vooluvõrku ja sisse lülitatud.

② Üldhäire LED

Näitab kaitseseadiste võimalikku aktiveerumist, nt temperatuurikaitse.


③ Aktiivse toite LED

Näitab et seadme väljundites on toide olemas.

④ Signaalikaabli CAN-SIIN sisend (RC, RI...)

ET

3.4 Eesmine juhtpaneel URANOS NX 4000/5000 TLH (LCD 3.5")

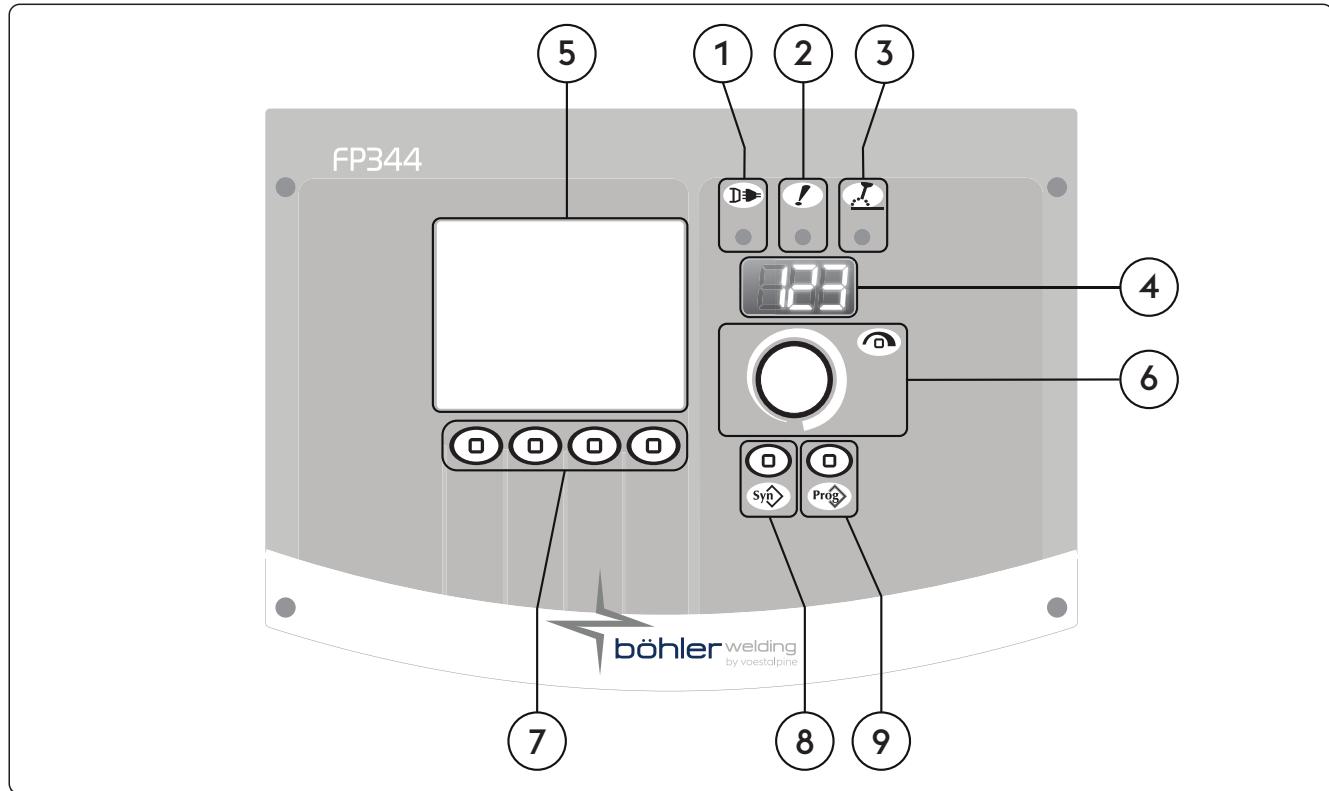

- 1** **Toite LED**
Näitab, et seade on ühendatud vooluvõrku ja sisse lülitatud.
- 2** **Üldhäire LED**
Näitab kaitseseadiste võimalikku aktiveerumist, nt temperatuurikaitse.
- 3** **Aktiivse toite LED**
Näitab et seadme väljundites on toide olemas.
- 4** **7-osaline ekraan**
Võimaldab käivitamise ajal kuvada üldiseid keevitusaparaadi parameetreid ning seadistusi, voolu ja pingelugemeid keevitamise ajal, samuti alarmkoode.
Näitab üldist toiteallika teavet käivitamise, keevitamise (väljundvoolu ja -pinge seadistused ja vääritud) ja rikkeseisundite (alarmkoodid) ajal.
- 5** **LCD-ekraan**
Võimaldab käivitamise ajal kuvada üldiseid keevitusaparaadi parameetreid ning seadistusi, voolu ja pingelugemeid keevitamise ajal, samuti alarmkoode.
Võimaldab kuvada kõiki toiminguid samaaegselt.
- 6** **Peamine reguleerimiskäepide**
Võimaldab keevitamisvoolu sujuvalt reguleerida.
Võimaldab seadistada, valida ja muuta keevitamise parameetreid.
- 7** **Funktsooniklahvid**
Võimaldab teil valida erinevaid süsteemifunktsoone:
- Keevitamisprotseduur
- Keevitamismeetodid
- Voolu pulseerimine
- Graafiku režiim
- 8** **Klahv pole kasutuses**
- 9** **Tööklahv**
Võimaldab salvestada ja hallata 240 keevitusprogrammi, mida kasutaja saab vastavalt vajadusele muuta.

4. SEADMETE KASUTAMINE


4.1 Algkuva

Sisselülitamisel kontrollib generaator mitut tegurit, et veenduda, kas süsteem ja sellega ühendatud seadmed töötavad nõuetekohaselt. Selles astmes toimub ka gaasikontroll, et kontrollida, kas gaasivarustus on õigesti ühendatud.

4.2 Põhikuva


Võimaldab juhtida süsteemi ja keevitamisprotseduuri, kuvab põhiseadistusi.

4.3 TIG protseduuri peaekraan

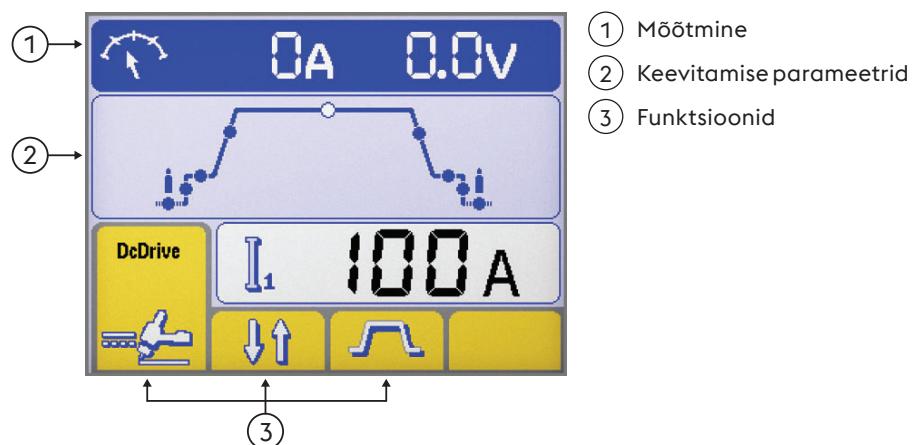


Mõõtmine

Keevitamise ajal kuvab LCD-ekraan tegelikku voolu ja pingenaitusid.

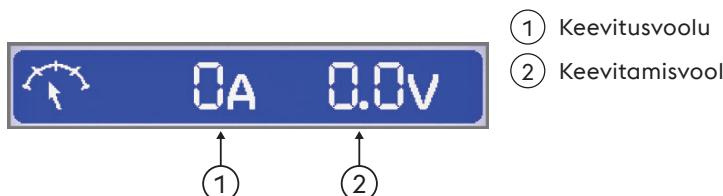


Keevitamise parameetrid

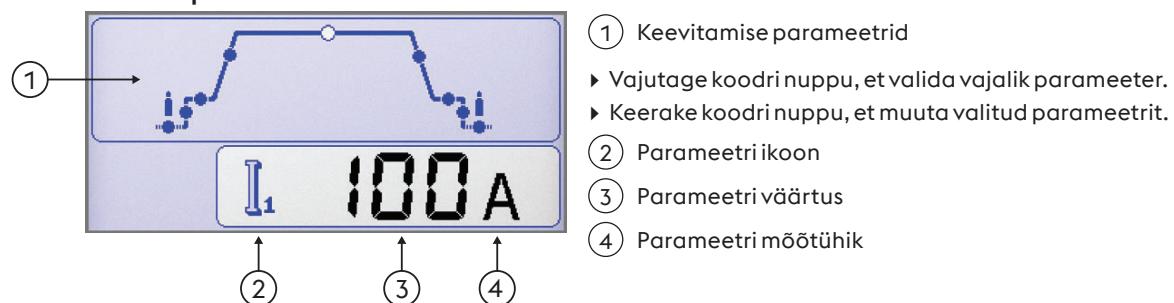

Funktsioonid

Võimaldab valida kõige olulisemaid protseduuri funktsioone ja keevitamismeetodeid.

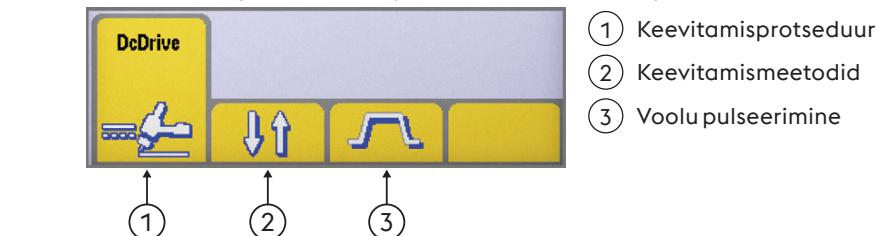

Keevitamisprotseduur



Keevitamismeetodid

Võimaldab valida keevitamismeetodi



2-astmeline

2-astmelises hakkab nupu vajutamisel gaas voolama ja süütab kaare; kui nupp vabastatakse, väheneb vool tagasi nulli määratud aja jooksul. Kui kaar on kustunud, voolab gaas veel määratud aja jooksul.



4-astmeline

4-astmelises aktiveerib esimene nupuvajutus gaasivoolu, tekitades manuaalse eelgaasi; selle vabastamisel süttib kaar.



Bilevel

KAHETASEMELISE korral saab keevitaja keevitada eelnevalt määratud kahe erineva vooluga. Esimene vajutus nupule käivitab eelgaasi aja, kaare süütamise ja keevitamise esialgse vooluga. Esimene vabastamine põhjustab voolu tõusmise „I1”. Kui keevitaja vajutab ja vabastab nupu kiirelt, toimub muudatus „I2”. Nupu uuesti vajutamine ja kiire vabastamine põhjustab taas muudatuse „I1” ja nii edasi. Kui te hoiata nuppu kauem vajutatult, algab voolu vähindamine, jöudes seega lõppvooluni. Nupu vabastamine kustutab kaare, gaas jätkab voolamist määratud järeltööaja jooksul.



Voolu pulseerimine



Püsivool



Pulseeriv vool



Impulss



EasyArc

4.4 Programmide kuva




Võimaldab salvestada ja hallata 240 keevitusprogrammi, mida kasutaja saab vastavalt vajadusele muuta.

Programmid (JOB)

Vaadake jaotist põhikuva kohta.

Programmi salvestamine

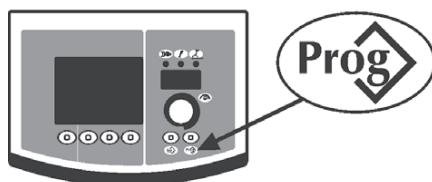


- Hoidke nuppu vajutatult, et siseneda programmi salvestamise menüüse.



- Keerake koodrit, et valida vajalik programm (või tühi mälu).

Mälu tühi

- Vajutage nuppu, et protseduur kinnitada .
- Vajutage nuppu, et valitud programmi kõik seadistused salvestada. .

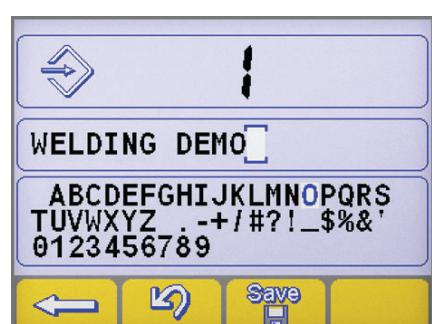


Lisage programmi kirjeldus.

- Keerake koodrit, et valida vajalik täht.
- Vajutage koodrit, et salvestada valitud täht.
- Vajutage nuppu, et tühistada eelmine täht. .
- Vajutage nuppu, et protseduur kinnitada .
- Vajutage nuppu, et protseduur kinnitada .




Uue programmi salvestamine juba hõivatud mälukohta nõuab mälusukoha tühistamist kohustusliku protseduuriga.

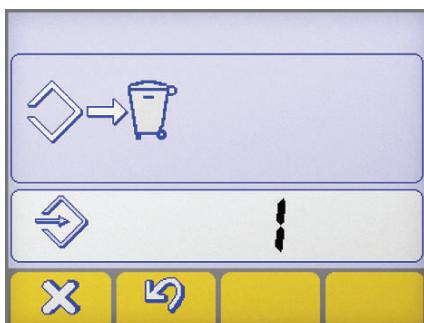

- ▶ Vajutage nuppu, et protseduur kinnitada .
- ▶ Vajutage nuppu, et eemaldada valitud programm. .
- ▶ Jätkake salvestamist.

Programmi laadimine

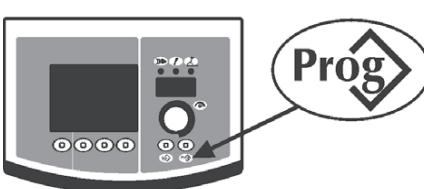


- ▶ Vajutage nuppu, et laadida 1 saadaolev programm .
- ▶ Keerake koodrit, et valida vajalik programm.
- ▶ Vajutage nuppu, et valida vajalik programm. .
- Laaditakse ainult hõivatud mälukohad, tühjad jäetakse automaatselt vahel.

Programmi tühistamine



- ▶ Keerake koodrit, et valida vajalik programm.
- ▶ Vajutage nuppu, et eemaldada valitud programm. .
- ▶ Vajutage nuppu, et protseduur kinnitada .

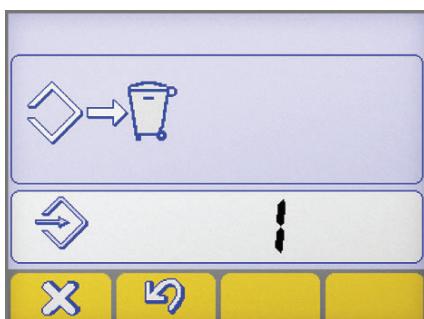

- ▶ Vajutage nuppu, et protseduur kinnitada .
- ▶ Vajutage nuppu, et eemaldada valitud programm. .

5. SEADISTAMINE

5.1 Parameetri seadistamine ja seadistamine

Võimaldab seadistada ja muuta mitmeid lisaparameetreid, mis annavad keevitamissüsteemi üle parema ja täpsema kontrolli. Alguse parameetrid on organiseeritud alljärgnevalt.

Seadistamisse sisenemine



- ▶ Toimub, kui vajutatakse 5 sekundit kooderi klahvile.
- ▶ Sisestamist kinnitab ekraanile ilmuv 0.

ET

Vajaliku parameetri valimine ja muutmine

- Keerake koodrit, kuni ilmub vajaliku parameetri numbrikoode.
- Vajutage nüüd klahvi koodrit, et kuvada parameetri jaoks määratud väärthus ja seda muuta.

Seadistamisest väljumine

- Seadistamisest väljumiseks vajutage uuesti klahvi koodrit.
- Seadistamisest väljumiseks avage parameeter 0 (salvestage ja lõpetage) ning vajutage klahvi koodrit.
- Vajutage nuppu, et protseduur kinnitada .
- Muudatuse salvestamiseks ja seadistusest väljumiseks vajutage klahvile: .

5.1.1 Seadistamisparameetrite loend (MMA)

0

Salvesta ja lõpetä

Save & Exit

Lähtestamine

Võimaldab lähtestada kõik parameetrid vaikeväärustele.

Res

3

Hot start

Võimaldab reguleerida kuumkäivituse väärust MMA-keevituses.

Lubab kasutada reguleeritavat kuumkäivitust kaare süütamisaasides, kergendades alustamist.



Lihtrne elektrood

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
0/väljas	500%	80%

Tselluloosielektrood

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
0/väljas	500%	150%

CrNielektrood

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
0/väljas	500%	100%

Alumiinium elektrood

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
0/väljas	500%	120%

Malm elektrood

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
0/väljas	500%	100%

7

Keevitusvoolu

Võimaldab muuta keevitamisvoolu.



Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
3 A	I _{max}	100 A

8

Arc force

Võimaldab reguleerida kaarejõu väärust MMA-keevituses.

Võimaldab reguleeritavad energеetilist dünaamilist tagasisidet keevitamise ajal, kergendades seeläbi keevitaja tööd.

Suurendab kaarejõu väärust, et vähendada elektroodi kinnijäämise ohtu.

Lihtrne elektrood

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
0/väljas	500%	30%

Tselluloosielektrood

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
0/väljas	500%	350%

CrNielektrood

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
0/väljas	500%	30%

Alumiinium elektrood

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
0/väljas	500%	100%

Malm elektrood

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
0/väljas	500%	70%

ET

204

Dynamic power control (DPC)

See annab võimaluse valida soovitud V/I parameetrit.

I=C Püsivool

Kaare pikkuse suurendamine või vähendamine ei mõjuta vajalikku keevitusvoolu.

Elektroodi jaoks soovitatav: Lihtne, rutiil, Hape, teras, Valumalm

1:20 langev karateristik reguleeritava kallakuga

Kaarepikkuse suurenemisel väheneb keevitusvool (ja vastupidi) lähtuvalt väärthusest, mida rakendatakse 1 kuni 20 amprit voldi kohta alusel.

Elektroodi jaoks soovitatav: Tselluloos, Alumiinium

P=C Pidevtoide

Kaarepikkuse suurenemisel väheneb keevitusvool (ja vastupidi) järgneva reegli alusel: $V \cdot I = K$

Elektroodi jaoks soovitatav: Tselluloos, Alumiinium

312

Kaare eemaldamise pinge

Võimaldab määrata pingeväärtsuse, mille juures toimub elektrikaare sunnitud väljalülitamine.

Lubab töhusamalt toime tulla erinevate võimalike töötüngimustega.

Näiteks punktkeevitusfaasis vähendab madal kaare eemaldamise pinge kaare taassüttimist, kui elektrood eemaldatakse tooriku juurest. See vähendab pritsmeid ning tooriku põlemist ja oksüdeerumist.

Kõrgepinget vajavate elektroodide kasutamisel tuleks määrata kõrge lävi, et vältida keevitamise ajal kaare kustumist.



Mitte mingil juhul ei tohi kaare eemaldamise pinget seada kõrgemaks kui toiteallika koormusesta pinget.

Lihtne elektrood

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
0/väljas	99.9 V	57.0 V

Tselluloosi elektrood

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
0/väljas	99.9 V	70.0 V

399

Liikumiskiirus

Laseb määrata keevitamise kiiruse.

Default cm/min: manuaalse keevitamise kiiruse lähteväärtsus.

Syn: Sünergiaväärustus

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
1 cm/min	200 cm/min	15 cm/min

500

Masina seadistus

Võimaldab valida vajaliku graafikaliidese

Võimaldab kasutada kõrgemaid seadistamistasandeid.

Vaadake jaotist "Liidese kohandamine (Set up 500)"

Väärtsus	Kasutajaliides
XE	Lihtne režiim
XA	Põhjalikum režiim
XP	Profirežiim

Väärtsus	Valitud tase
USER	Kasutaja
SERV	Service
vaBW	vaBW

ET
551

Lock/unlock

Võimaldab paneeli juhtseadiste lukustamist ja turvakoodi sisestamist.

Vaadake jaotist "Lock/unlock (Set up 551)".

552

Sumisti helitugevus

Võimaldab seadistada sumisti helitugevust.

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
0/väljas	10	10

601

Reguleerimissamm

Võimaldab reguleerida parameetreid sammuga, mida saab kasutaja ise muuta.

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
1	Imax	1

602 Välised parameetrid CH1, CH2, CH3, CH4

Võimaldab väliste parameetrite haldamist 1, 2, 3, 4 (minimaalne väärus, maksimaalne väärus, vaikeväärus, valitud parameeter).

Vaadake jaotist "Väliste juhtseadiste haldamine (Set up 602)".

705 Ahela takistuse kalibreerimine

Võimaldab süsteemi seadistamist.

Vaadake jaotist "Ahela takistuse kalibreerimine (set up 705)".

751 Vooluväärtus

Võimaldab kuvada keevitusvoolu tegelikku väärtust.

**752 Pingeväärtus**

Võimaldab kuvada keevituspinge tegelikku väärtust.

**768 Soojussisalduse (HI) mõõtmine**

Võimaldab lugeda keevitamisel kasutatava soojuskoormuse väärtust.

**851 KAAR-ÕHK aktiveerimine**

Lubab funktsiooni ARC-AIR.



Väärtus	Vaikeseade	ARC-AIR
peal	-	AKTIIVNE
väljas	X	MITTEAKTIIVNE

5.1.2 Seadistatavate parameetrite loend (TIG)**0 Salvesta ja lõpetta**

Võimaldab muudatused salvestada ja seadistamisest väljuda.

**1 Lähtestamine**

Võimaldab lähtestada kõik parameetrid vaikeväärustele.

**2 Eelgaas**

Võimaldab seadistada kaare süttimisele eelnevat gaasivoolu.

Võimaldab täita põleti gaasiga ja valmistada keskkonna keevitamiseks ette.



Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
0/väljas	99.9 s	0.1 s

3 Algvool

Võimaldab reguleerida keevitamise alguse voolu.

Võimaldab kuumemamat või jahedamat keevituskohta vahelt pärast kaare süütamist.



Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
1%	500%	50%

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
3 A	Imax	-

5 Algvoolu aeg

Võimaldab määrata algvoolu hoidmise aja.



Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
0/väljas	99.9 s	0/väljas

6 Tõus

Võimaldab määrata sujuvat seost voolu ja keevitusvoolu vahel.



Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
0/väljas	99.9 s	0/väljas

7

Keevitusvoolu

Võimaldab muuta keevitamisvoolu.

I₁

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
3 A	Imax	100 A

8

Kahetasemeline vool

Võimaldab seadistada sekundaarvoolu kahetasemelise keevitamise režiimis.

I₂

Pöletinupu esimesel vajutamisel aktiveerub eelgaas, kaar süttib ja keevitamiseks kasutatakse algvoolu. Esimesel vabastamisel aktiveerub keevitamise „11” töüsurada.

Kui keevitaja seejärel vajutab ja vabastab nupu kiirelt, saab kasutada seadet „12”.

Uuesti vajutades ja kiirelt vabastades aktiveerub taas „11” ja nii edasi.

Kui te hoiate nuppu kauem vajutatult, algab voolu vähendamine, jõudes seega lõppvooluni.

Nupu uesti vabastamisel kaar kustub ja gaas jätkab voolamist määratud järeltööaja jooksul.

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade	Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
3 A	Imax	-	1%	500%	50%

10

Põhivool

Võimaldab seadistada põhivoolu impulsiga kiire impulsi režiimis.

A_p

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
3 A	Isald	-

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
1%	100%	50%

12

Impulsi sagedus

Võimaldab reguleerida impulsi sagedust.

A_{Hz}

Võimaldab saada õhukeste materjalide keevitamisel paremaid tulemusi ja keevituskohtade paremat esteetilist kvaliteeti.

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
0.1 Hz	25 Hz	5 Hz

13

Impulsi töötsükkel

Võimaldab reguleerida impulsskeevituse töötsüklit.

A_w

Võimaldab hoida tippvoolu lühemat või pikemat aega.

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
1 %	99 %	50 %

14

Kiire impulsi sagedus

Võimaldab reguleerida impulsi sagedust.

KHz

Võimaldab saavutada täpsemat tööd ja elektrikaare paremat stabiilsust.

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
0.02 KHz	2.5 KHz	0.25 KHz

ET
15

Impulsi kallakud

Võimaldab seadistada kallakuaja impulsirežiimi jaoks.

t_u

Võimaldab saavutada sujuvat üleminekut tippvoolu ja põhivoolu vahel, tagades enam-vähem sujuva keevituskaare.

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
0/väljas	100 %	0/väljas

16

Langus

Võimaldab määrata sujuvat seost keevitusvoolu ja lõppvoolu vahel.

t_l

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
0/väljas	99.9 s	0/väljas

17

Lõppvool

Võimaldab seadistada lõppvoolu.

t_A

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
3 A	Imax	10 A

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
1%	500%	-

19**Lõppvoolu aeg**

Võimaldab määrata lõppvoolu hoidmise aja.

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
0/väljas	99.9 s	0/väljas

20**Järelgaas**

Võimaldab seadistada ja reguleerida keevitamise lõpu gaasivoolu.

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
0.0 s	99.9 s	syn

203**Tig start (HF)**

Võimaldab valida vajalikke kaare süütamise režiime.

Väärtus	Vaikeseade	Tagasielistamisfunktsioon
peal	X	HF START
väljas	-	LIFT START

204**Punktkeevitus**

Võimaldab aktiveerida punktkeevituse ja määrata keevitamisaja.

Võimaldab seadistada ajastust keevitamis-protseduuri jaoks.

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
0/väljas	99.9 s	0/väljas

205**Restart**

Võimaldab aktiveerida taaskäivitamisfunktsiooni.

Võimaldab kaare kiirelt kustutada alandamisel või keevitamistsükli taaskäivitamisel.

Väärtus	Vaikeseade	Tagasielistamisfunktsioon
0/väljas	-	väljas
1/on	X	peal
2/of1	-	väljas

206**Easy joining**

Võimaldab kaare süütamist impulsi-, voolu- ja ajafunktsiooniga enne eelseadistatud keevitamistingimuste automaatset taastamist.

Võimaldab suuremat kiirust ja täpsust detailide eelkeevituse ajal.

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
0.1 s	25.0 s	0/väljas

399**Liikumiskiirus**

Laseb määrata keevitamise kiiruse.

Default cm/min: manuaalse keevitamise kiiruse lähteväärtus.

Syn: Sünergiaväärtust

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
1 cm/min	200 cm/min	10 cm/min

500**Masina seadistus**

Võimaldab valida vajaliku graafikaliidese

Võimaldab kasutada kõrgemaid seadistamistasandeid.

Vaadake jaotist "Liidese kohandamine (Set up 500)"

Väärtus	Kasutajaliides
XE	Lihtne režiim
XA	Põhjalikum režiim
XP	Profirežiim

Väärtus	Valitud tase
USER	Kasutaja
SERV	Service
vaBW	vaBW

551**Lock/unlock**

Võimaldab paneeli juhtseadiste lukustamist ja turvakoodi sisestamist.

Vaadake jaotist "Lock/unlock (Set up 551)".

552

Sumisti helitugevus

Võimaldab seadistada sumisti helitugevust.

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
0/väljas	10	10

601

Reguleerimissamm

Võimaldab reguleerida parameetreid sammuga, mida saab kasutaja ise muuta.

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
1	Imax	1

602

Välised parameetrid CH1, CH2, CH3, CH4

Võimaldab väliste parameetrite haldamist 1, 2, 3, 4 (minimaalne väärus, maksimaalne väärus, vaikeväärus, valitud parameeter).

Vaadake jaotist "Väliste juhtseadiste haldamine (Set up 602)".

606

U/D põleti

Võimaldab väliste parameetrite haldamist (U/D).

Väärus	Vaikeseade	Tagasihelelistamisfunktsioon
0/väljas	-	väljas
1/I1	X	Vool
	-	Programmi laadimine

705

Ahela takistuse kalibreerimine

Võimaldab süsteemi seadistamist.

Vaadake jaotist "Ahela takistuse kalibreerimine (set up 705)".

751

Vooluväärtus

Võimaldab kuvada keevitusvoolu tegelikku väärust.

752

Pingeväärtus

Võimaldab kuvada keevituspinge tegelikku väärust.

755

Gaasivoolu väärus (WFR)

Võimaldab kuvada tegelikku gaasivoolu väärust.

ET
757

Traadi kiirus

Võimaldab kuvada mootori 1. koodri väärust.

760

Vooluväärtus (1. mootor)

Võimaldab kuvada voolu tegelikku väärust (1. mootor).

768

Soojussisalduse (HI) mõõtmine

Võimaldab lugeda keevitamisel kasutatava soojuskoormuse väärust.

801

Kaitsepiirid

Võimaldab määräta hoiatuspiirid ja kaitsepiirid.

Võimaldab juhtida keevitamisprotseduuri, määrates hoiatus- ja kaitsepiirid peamiste mõõdetavate parameetrite jaoks.

Võimaldab erinevaid keevitamisfaasse täpselt kontrollida.

Vaadake jaotist "Kaitsepiirid (Set up 801)".

851**KAAR-ÕHK aktiveerimine**

Lubab funktsiooni ARC-AIR.



Väärtus	Vaikeseade	ARC-AIR
peal	-	AKTIIVNE
väljas	X	MITTEAKTIIVNE

5.1.3 Seadistatavate parameetrite loend (MIG/MAG)**32****Sekundaarpinge (kahetasemeline MIG)**

Võimaldab reguleerida sekundaarse impulsitaseme pinget.

Võimaldab saavutada stabiilsema kaare erinevates impulsifaasides.

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
-5.0	+5.0	0/syn

33**Sekundaarinduktiivsus (kahetasemeline MIG)**

Võimaldab reguleerida sekundaarsel impulsitaseme induktiivsust.

Võimaldab saada tulemuseks kiirema või aeglasema kaare, et komponeerida keevitaja liigutusi ja keevitamise loomulikku ebastabiilsust.

Madal induktiivsus = reageeriv kaar (rohkem pritsmeid).

Kõrge induktiivsus = vähem reageeriv kaar (vähem pritsmeid).

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
-30	+30	0/syn

399**Liikumiskiirus**

Laseb määrata keevitamise kiiruse.

Default cm/min: manuaalse keevitamise kiiruse lähteväärtus.

Syn: Sünergiaväärtust

Minimaalne	Maksimaalne	Vaikeseade
syn min	syn max	35 cm/min

705**Ahela takistuse kalibreerimine**

Võimaldab süsteemi seadistamist.

Vaadake jaotist "Ahela takistuse kalibreerimine (set up 705)".

768**Soojussisalduse (HI) mõõtmine**

Võimaldab lugeda keevitamisel kasutatava soojuskoormuse väärtust.

5.2 Parameetrite kasutamise eriprotseduurid**5.2.1 7-osalise ekraani kohandamine**

Võimaldab vaadata pidevalt parameetri väärtust 7-osalisel ekraanil.

Setup XP User

3	
φ	5.0 m/min
→ 357	Save & Exit

- ▶ Sisenege seadistamisse, vajutage selleks koodri nuppu vähemalt 5 sekundit.
- ▶ Keerake koodrit, et valida vajalik parameeter.
- ▶ Vajutage nuppu, et salvestada valitud parameeter 7-osalisel ekraanil .
- ▶ Vajutage nuppu, et praegune kuva salvestada ja sellest lahkuda .

5.2.2 Liidese kohandamine (Set up 500)

Võimaldab põhimenüüs parameetreid kohandada.

500

Masina seadistus

Võimaldab valida vajaliku graafikaliidese



Väärtus	Kasutajaliides
XE	Lihtne režiim
XA	Põhjalikum režiim
XP	Profirežiim

REŽIIM XE

TIG

Keevitamise parameetrid



Funktsioonid



REŽIIM XA

TIG

Keevitamise parameetrid



Funktsioonid



REŽIIM XP

TIG

Keevitamise parameetrid



Funktsioonid



5.2.3 Lock/unlock (Set up 551)

Võimaldab paneeli juhtseadiste lukustamist ja turvakoodi sisestamist.

Setup XP User

551

Off

Save & Exit

Parameetri valik

- ▶ Sisenerge seadistamisse, vajutage selleks koodri nuppu vähemalt 5 sekundit.
- ▶ Valige vajalik parameeter (551).
- ▶ Vajutage koodri nuppu, et aktiveerida valitud parameetri reguleerimine.

Setup XP User

551

33

Save

Parooli seadistus


- ▶ Keerake koodrit, et määrata numbriline kood (parool).
- ▶ Kinnitage toiming, vajutades koodeeri klahvile.
- ▶ Vajutage nuppu, et protseduur kinnitada .
- ▶ Muudatuse salvestamiseks vajutage nuppu: .

ET

Paneeli funktsioonid



Lukustatud juhtpaneeli kasutamisel ilmub eriline kuva.

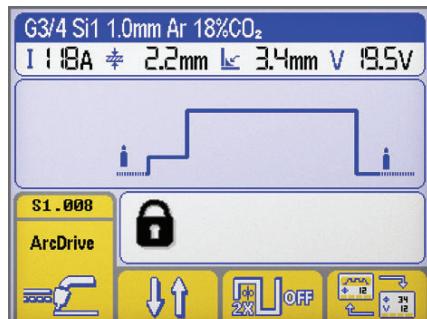

Paneeli funktsioonid

- ▶ Paneeli funktsioone saab kasutada ajutiselt (5 min), kui keerate koodrit ja sisestate õige parooli.
- ▶ Kinnitage toiming, vajutades kooderi klahvile.
- ▶ Avage juhtpaneel täielikult, sisenege seadistamismenüüsse (vaadake eelnevaid juhiseid) ja seadke parameeter 551 valikule „0”.
- ▶ Kinnitage toiming, vajutades kooderi klahvile.
- ▶ Muudatuse salvestamiseks vajutage nuppu: .

5.2.4 Väliste juhtseadiste haldamine (Set up 602)

Võimaldab väliste parameetrite haldamist 2 (minimaalne väärus, maksimaalne väärus, vaikeväärus, valitud parameeter).



Parameetri valik


- ▶ Sisenege seadistamisse, vajutage selleks koodri nuppu vähemalt 5 sekundit.
- ▶ Valige vajalik parameeter (602).
- ▶ Vajutage koodri nuppu, et siseneda väliste juhtseadiste haldamise kuvasse.

Väliste juhtseadiste haldamine

- ▶ Vajutage nuppu, et valida vajalik RC kaugjuhitimise väljund (CH1, CH2, CH3, CH4). 
- ▶ Vajutage koodri nuppu, et valida vajalik parameeter (min-maks-parameeter).
- ▶ Keerake koodrit, et muuta vajalikku parameetrit (min-maks-parameetrit).
- ▶ Muudatuse salvestamiseks vajutage nuppu: .
- ▶ Vajutage nuppu, et protseduur kinnitada .


5.2.5 Ahela takistuse kalibreerimine (set up 705)

Võimaldab seadistada generaatorit vooluahela takistuse järgi.

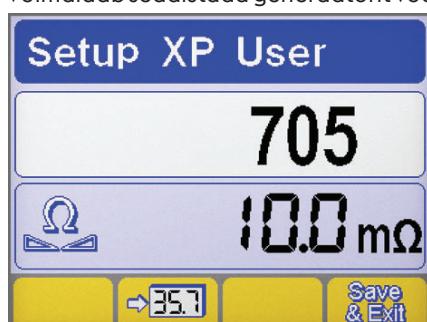

Parameetri valik

- ▶ Sisenege seadistamisse, vajutage selleks koodri nuppu vähemalt 5 sekundit.
- ▶ Valige vajalik parameeter (705).
- ▶ Vajutage koodri nuppu, et aktiveerida valitud parameetri reguleerimine.
- ▶ Ühendage generaator keevitusahelaga (pink või detail).
- ▶ Eemaldage kork, et asetada kohale paljastatud põleti otsiku kinniti. (MIG/MAG)

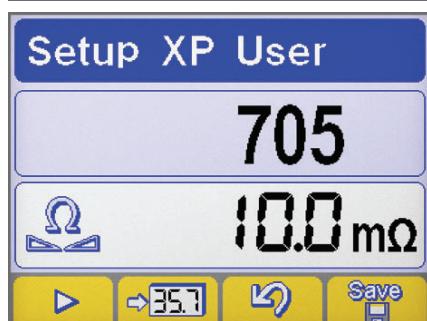

Kalibreerimine



- ▶ Asetage traadijuhiku ots toorikuga elektrit juhtivasse kontakti. (MIG/MAG)
- ▶ Vajutage protseduuri alustamiseks nupule .
- ▶ Hoidke ühendust vähemalt üks sekund.
- ▶ Ekraanile kuvatav väärus uueneb pärast seadistamist.
- ▶ Vajutage nuppu, et protseduur kinnitada .
- ▶ Vajutage nuppu, et protseduur kinnitada .
- ▶ Muudatuse salvestamiseks ja seadistusest väljumiseks vajutage klahvile: .

5.2.6 Kaitsepiirid (Set up 801)

Võimaldab määrata hoiatuspiirid ja kaitsepiirid.


Võimaldab juhtida keevitamisprotseduuri, määrates hoiatus- ja kaitsepiirid peamiste mõõdetavate parameetrite jaoks.

Võimaldab erinevaid keevitamisfaase täpselt kontrollida.

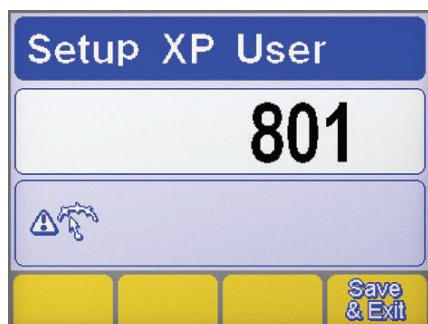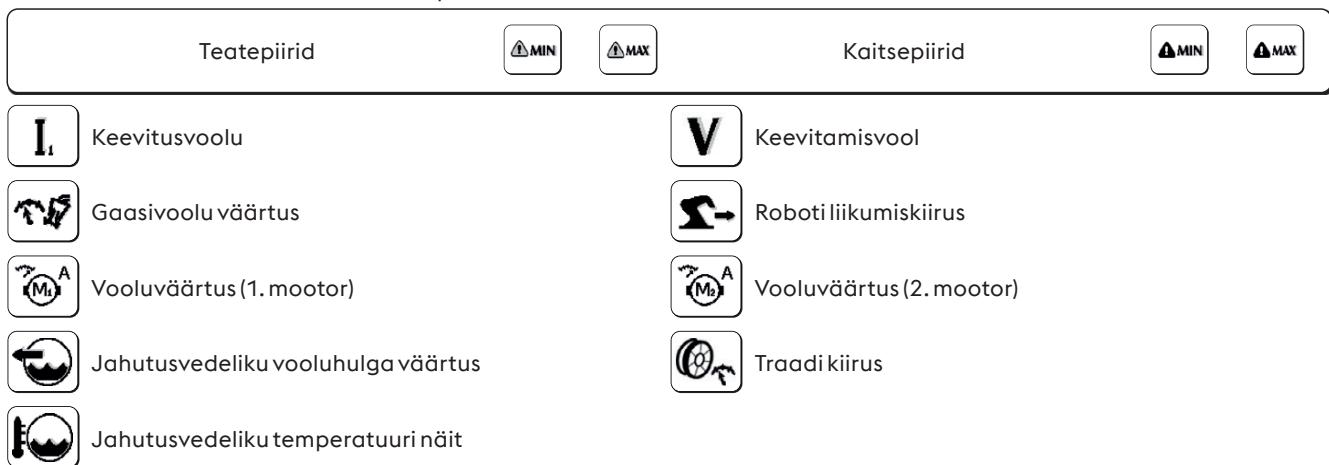

Parameetri valik

- Sisenerge seadistamisse, vajutage selleks koodri nuppu vähemalt 5 sekundit.
- Valige vajalik parameeter (801).
- Vajutage koodri nuppu, et siseneda kaitsepiiride kuvasse.

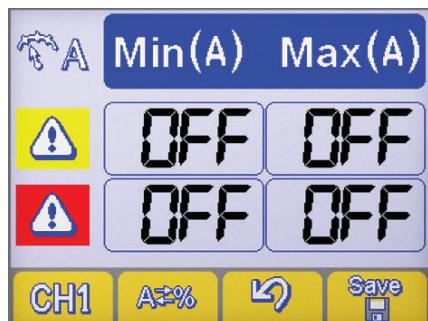


Parameetri valik

- Vajutage nuppu (1, et valida vajalik parameeter **CH1**).
- Vajutage nuppu, et määrata kaitsepiirid **A%**.

Masina seadistus

Absoluutväärthus Protsentväärthus

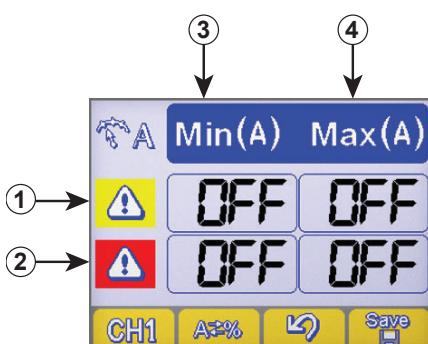

Valvepiiride seadistus

- Hoiatuspiiride rida
- Alarmpiiride rida
- Miinimumtasemete veerg
- Maksimumtasemete veerg

- Vajutage koodri klahvi, et valida vajalik kast (valitud kast on tähistatud vastupidise kontrastiga).
- Keerake koodrit, et muuta valitud piiri taset.
- Muudatuse salvestamiseks vajutage nuppu: **Save**.



- Mõne hoiatuspiiri ületamisel ilmub juhtpaneelile visuaalne märguanne.
- Mõne alarmpiiri ületamisel ilmub juhtpaneelile visuaalne märguanne ja keevitamine blokeeritakse.
- Selleks, et vältida veasignaale kaare süttimise ja kustumise ajal, saab määrata keevitamise alguse ja lõpu filtriid. (vaadake jaotust seadistamise kohta, parameetrid 802-803-804).

6. HOOLDUS



Süsteemi tuleb regulaarselt hooldada tootja juhiste järgi. Seadmete töö ajal peavad kõik kontroll-luugid ja katted olema suletud ja lukustatud. Süsteeme ei tohi vähimalgi määral muuta. Ärge laske elektrit juhtival tolmul koguneda võrede lähedusse ja nende peale.



Kõiki hooldustöid peab tegema ainult kvalifitseeritud personal. Süsteemi mis tahes osa remontimine või vahetamine volitatama personali poolt tühistab toote garantii. Süsteemi kõiki osi peab remontima või vahetama ainult kvalifitseeritud personal.




Lahutage toide enne seadme kallal töötamist!

6.1 Kontrollige toiteallikat regulaarselt alljärgnevalt

6.1.1 Инсталация



Puhastage toiteallika sisemust madala survelise suruõhuga ja pehmete harjastega. Kontrollige kõiki elektriühendus ja ühenduskaableid.

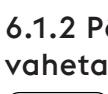

Kontrollige komponendi temperatuuri ja veenduge, et need poleks ülekuumenenud.



Kasutage alati ohutusnõuetele vastavaid kindaid.



Kasutage sobivaid vôtmeid ja tööriisti.

ET

6.2 Отговорност



Eelnimetatud hooldustööde tegemata jätmisel kaotab garantii kehtivuse ja välistab igaüksuse tootjapoolse vastutuse. Tootja ütleb lahti igaüksusest vastutusest, kui kasutaja eirab neid juhiseid. Kui teil tekib kahtluseid ja/või probleeme, võtke kindlasti ühendust lähima teeninduskeskusega.

7. ALARMIDE KOODID



HÄIRE

Häire sekkumine või kriitilise valvepiiri ületamine tekitab juhtpaneelile visuaalse signaali ja keevitustoimingute viivitamatu blokeerimise.



ETTEVAATUST!

Häire sekkumine või kriitilise valvepiiri ületamine tekitab juhtpaneelile visuaalse signaali ja keevitustoimingute viivitamatu blokeerimise.

Allpool on ära toodud kõik süsteemiga seotud häired ja valvepiirid.

E01	Ülekuumenemine		E02	Ülekuumenemine	
E03	Ülekuumenemine		E07	Rike traadisööturi toitesüsteemis	
E08	Moteur bloqué		E10	Toitemooduli ülevool (Inverter)	
E11	Süsteemi konfiguratsiooniviga		E12	Kommunikatsiooni viga (WF - DSP)	
E13	Kommunikatsiooni viga		E14	Kehtetu programm	
E15	Kehtetu programm		E16	Kommunikatsiooni viga (RI) (Automatiserimine ja robootika)	
E17	Kommunikatsiooni viga (μP-DSP)		E18	Kehtetu programm	
E19	Süsteemi konfiguratsiooniviga		E20	Mälu rike	
E21	Andmekadu		E22	Kommunikatsiooni viga (DSP)	
E29	Sobimatud meetmed		E30	Kommunikatsiooni viga (H.F.)	
E32	Andmekadu		E38	Alapinge	
E39	Süsteemi toiteallika anomaaalia		E40	Süsteemi toiteallika anomaaalia	
E43	Jahutusvedeliku puudumine		E48	Traadi puudumine (Automatiserimine ja robootika)	
E49	Hädaseiskamine (Automatiserimine ja robootika)		E50	Traat kinni kleepunud (Automatiserimine ja robootika)	
E51	Toetamata seaded (Automatiserimine ja robootika)		E52	Kokkupörkekaitse (Automatiserimine ja robootika)	
E53	Välise voolulülitiviga (Automatiserimine ja robootika)		E54	Elektrivoolu tase ületatud (Alumine piir)	
E55	Elektrivoolu tase ületatud (Ülemine piir)		E56	Pinge tase ületatud (Alumine piir)	

ET

E57	Pinge tase ületatud (Ülemine piir)		E60	Kiirusepiirang ületatud (Alumine piir)	
E61	Kiirusepiirang ületatud (Ülemine piir)		E62	Elektrivoolu tase ületatud (Alumine piir)	
E63	Elektrivoolu tase ületatud (Ülemine piir)		E64	Pinge tase ületatud (Alumine piir)	
E65	Pinge tase ületatud (Ülemine piir)		E68	Kiirusepiirang ületatud (Alumine piir)	
E69	Kiirusepiirang ületatud (Ülemine piir)		E70	Seadistatud valvepiirid ei ühildu	
E71	Jahutusvedeliku ülekuumenemine				

8. TÖRKEOTSING

Süsteem ei lülitu sisse (roheline LED ei põle)

Põhjus

» Pistikupesas puudub toitepinge.

» Rikkis pistik või kaabel.

» Kaitse on läbi põlenud.

» Rikkis toitelülit.

» Elektroonikarike.

Lahendus

» Kontrollige ja vajadusel remontige elektrisüsteemi.

» Kasutage ainult kvalifitseeritud personali.

» Asendage rikkis komponent.

» Pöörduge lähimasse teeninduspunkti, et lasta süsteem remontida.

» Asendage rikkis komponent.

» Asendage rikkis komponent.

» Pöörduge lähimasse teeninduspunkti, et lasta süsteem remontida.

» Pöörduge lähimasse teeninduspunkti, et lasta süsteem remontida.

Väljundpinge puudub (süsteem ei keevita)

Põhjus

» Rikkis pöletinupp.

» Süsteem on üle kuumenenud (temperatuurialarm - kollane LED põleb).

» Vale maandusühendus.

» Toitepinge pole lubatud piirides (kollane LED põleb).

» Elektroonikarike.

Lahendus

» Asendage rikkis komponent.

» Pöörduge lähimasse teeninduspunkti, et lasta süsteem remontida.

» Laske süsteemil jahtuda, ärge lülitage välja.

» Maandage süsteem õigesti.

» Lugege peatükki „Paigaldamine”.

» Seadke toitepinge toiteallika jaoks lubatud vahemikku.

» Ühendage süsteem õigesti.

» Lugege peatükki „Ühendamine”.

» Pöörduge lähimasse teeninduspunkti, et lasta süsteem remontida.

Vale väljundvõimsus

Põhjus

» Valesti valitud keevitamisprotseduur või rikkis valiklülit.

» Süsteemi parameetrid või funktsioonid on valesti seadistatud.

» Rikkis keevitamisvoolu seadistamise potentsiomeeter/kooder.

Lahendus

» Valige õige keevitamisprotseduur.

» Asendage rikkis komponent.

» Pöörduge lähimasse teeninduspunkti, et lasta süsteem remontida.

» Lähestage süsteem ja keevitamisparameetrid.

» Asendage rikkis komponent.

» Pöörduge lähimasse teeninduspunkti, et lasta süsteem remontida.

» Toitepinge pole lubatud vahemikus.

» Ühendage süsteem õigesti.
» Lugege peatükki „Ühendamine”.

» Sisendi peafaas puudub.

» Ühendage süsteem õigesti.
» Lugege peatükki „Ühendamine”.

» Elektroonikarike.

» Pöörduge lähimasse teeninduspunkti, et lasta süsteem remontida.

Ebastabilne kaar

Põhjus

» Varjestusgaasi liiga vähe.

Lahendus

» Reguleerige gaasivoolu.
» Kontrollige, kas hajutu ja pöleti gaasiosak on töökorras.

» Keevitusgaasis on niiskust.

» Kasutage alati kvaliteetseid materjale ja tooteid.

» Valed keevitamisparameetrid.

» Veenduge, et gaasivarustussüsteem oleks alati veatus seisundis.
» Kontrollige keevitamissüsteemi hoolikalt.
» Pöörduge lähimasse teeninduspunkti, et lasta süsteem remontida.

Liiga palju pritsmeid

Põhjus

» Kaare pikkus vale.

Lahendus

» Vähendage kaugust elektroodi ja tooriku vahel.
» Vähendage keevitamispinget.

» Valed keevitamisparameetrid.

» Vähendage keevitamispinget.

» Varjestusgaasi liiga vähe.

» Reguleerige gaasivoolu.
» Kontrollige, kas hajutu ja pöleti gaasiosak on töökorras.

» Kaare reguleerimine vale.

» Suurendage ekvivalentahela induktiivväärtsuse seadistust.
» Kasutage kõrgema seadistusega induktiivühendust.

» Vale keevitamisrežiim.

» Vähendage pöleti nurka.

Ebapiisav läbitungimine

Põhjus

» Vale keevitamisrežiim.

Lahendus

» Vähendage keevitamise ajal liikumiskiirust.

» Valed keevitamisparameetrid.

» Suurendage keevitamisvoolu.

» Vale elektrood.

» Kasutage väiksema läbimõõduga elektroodi.

» Vale serva ettevalmistamine.

» Suurendage kaldserva.

» Vale maandusühendus.

» Maandage süsteem õigesti.

» Keevitatavad detailid liiga suured.

» Lugege peatükki „Paigaldamine”.

» Suurendage keevitamisvoolu.

Töötlemisjäägid jäävad materjali sisse

Põhjus

» Ebapiisav puhastamine.

Lahendus

» Puhastage detaile põhjalikult enne keevitamist.

» Elektroodi läbimõõt on liiga suur.

» Kasutage väiksema läbimõõduga elektroodi.

» Vale serva ettevalmistamine.

» Suurendage kaldserva.

» Vale keevitamisrežiim.

» Vähendage kaugust elektroodi ja tooriku vahel.

» Liikuge keevitamise sujuvalt.

Volframijäägid jäävad materjali sisse

Põhjus

» Valed keevitamisparameetrid.

Lahendus

» Vähendage keevitamispinget.

» Vale elektrood.

» Kasutage suurema diameetriga elektroodi.

» Vale keevitamisrežiim.

» Kasutage alati kvaliteetseid materjale ja tooteid.

» Teritage elektroodi ettevaatlikult.

» Vältige kontakti elektroodi ja keevituskoha vahel.

Augud**Põhjus**

» Varjestusgaasi liiga vähe.

Lahendus

» Reguleerige gaasivoolu.
» Kontrollige, kas hajutja ja pöleti gaasiotsak on töökorras.

Kinnijäämine**Põhjus**

» Kaare pikkus vale.

Lahendus

» Suurendage kaugust elektroodi ja tooriku vahel.
» Suurendage keevitamispinget.

» Valed keevitamisparameetrid.

» Suurendage keevitamisvoolu.
» Suurendage keevitamispinget.

» Vale keevitamisrežiim.

» Hoidke pöletit suurema nurga all.

» Keevitataavad detailid liiga suured.

» Suurendage keevitamisvoolu.

» Kaare reguleerimine vale.

» Suurendage ekvivalentahela induktiivväärtsuse seadistust.
» Kasutage kõrgema seadistusega induktiivühendust.

Pöletusjäljed**Põhjus**

» Valed keevitamisparameetrid.

Lahendus

» Vähendage keevitamispinget.

» Kaare pikkus vale.

» Vähendage kaugust elektroodi ja tooriku vahel.

» Vähendage keevitamispinget.

» Vale keevitamisrežiim.

» Vähendage täitmise ajal külgusuunalist vibreerimiskiirust.

» Vähendage keevitamise ajal liikumiskiirust.

» Varjestusgaasi liiga vähe.

» Kasutage keevitataava materjaliga sobivaid gaase.

Oksüdeerumine**Põhjus**

» Varjestusgaasi liiga vähe.

Lahendus

» Reguleerige gaasivoolu.

» Kontrollige, kas hajutja ja pöleti gaasiotsak on töökorras.

Poorsus**Põhjus**

» Määre, lakk, rooste või mustus keevitatavatel toorikutel.

Lahendus

» Puhastage detaile põhjalikult enne keevitamist.

» Määre, lakk, rooste või mustus täitematerjalil.

» Kasutage alati kvaliteetseid materjale ja tooteid.

» Jälgige, et täitematerjali seisund oleks alati laitmatu.

» Täitematerjalis on niiskust.

» Kasutage alati kvaliteetseid materjale ja tooteid.

» Jälgige, et täitematerjali seisund oleks alati laitmatu.

» Kaare pikkus vale.

» Vähendage kaugust elektroodi ja tooriku vahel.

» Vähendage keevitamispinget.

» Keevitusaasis on niiskust.

» Kasutage alati kvaliteetseid materjale ja tooteid.

» Veenduge, et gaasivarustussüsteem oleks alati veatus seisundis.

» Varjestusgaasi liiga vähe.

» Reguleerige gaasivoolu.

» Kontrollige, kas hajutja ja pöleti gaasiotsak on töökorras.

» Keevituskohat hakub liiga kiirelt.

» Vähendage keevitamise ajal liikumiskiirust.

» Eelkuumutage keevitataavad toorikuid.

» Suurendage keevitamisvoolu.

Kuumuspraod**Põhjus**

» Valed keevitamisparameetrid.

Lahendus

» Vähendage keevitamispinget.

» Määre, lakk, rooste või mustus keevitatavatel toorikutel.

» Puhastage detaile põhjalikult enne keevitamist.

» Määre, lakk, rooste või mustus täitematerjalil.

» Kasutage alati kvaliteetseid materjale ja tooteid.

» Jälgige, et täitematerjali seisund oleks alati laitmatu.

- » Vale keevitamisrežiim.
- » Läbige enne keevitamist antud liitekoha tüübi jaoks vajalikud töösammud.
- » Keevitatavatel toorikutel on erinevad omadused.
- » Looge enne keevitamist vahekiht.

KÜLMPRAOD

Põhjus

- » Täitematerjalis on niiskust.

Lahendus

- » Kasutage alati kvaliteetseid materjale ja tooteid.
- » Jälgige, et täitematerjali seisund oleks alati laitmatu.
- » Eelkuumutage keevitatavaid toorikuid.
- » Kuumutage pärast tööd.
- » Läbige enne keevitamist antud liitekoha tüübi jaoks vajalikud töösammud.


9. KEEVITAMISTEOORIA

9.1 TIG-keevitamine (pidev kaar)

Kirjeldus

TIG-keevitamisel (volfram-intergaas) süttib elektrikaar mittetarvitatava elektroodi (puhas volfram või sulam, mille ligikaudne sulamistemperatuur on 3370°C) ja tooriku vahel. Inertgaas (argon) kaitseb keevituskohta. Et volframei satuks liitekohta, ei tohi elektrood mitte kunagi kokku puutuda toorikuga. Sel põhjusel on keevitamise toiteallikal tavaliselt kaare süütamisseade, mis loob körgsagedusliku körgepingelahenduse elektroodi teraviku ja tooriku vahel. Seega tänu elektrisädemele ja gaasiatmosfääri ioniseeritusele süttib keevituskaar, ilma et oleks tarvis elektroodiga toorikut puudutada. Võimalik on ka teist tüüpi süütamine, mille puhul on volframi sissesatumise oht väiksem. Töstmisega süütamine ei vaja körgsagedust, kuid ainult esialgset lühist madala voolu juures elektroodi ja tooriku vahel. Elektroodi töstmisel kaar süttib ja vool töuseb kuni seadistatud keevitamisväärtuseni. Täitmiskvaliteedi tõhustamiseks keevituskoha lõpus on oluline täpselt juhtida voolulanguse kallakut, lisaks tuleb tagada, et gaas voolaks keevituskohta veel mõni sekund pärast kaare kustutamist. Paljud tööttingimustest puhul on mõistlik kasutada kaht eelseadistatud keevitusvoolu, mille vahel saab raskusteta lülitada (KAHETASEMELINE).


Keevitamise polaarsus

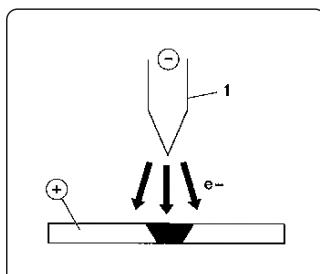

D.C.S.P. (alalisvoolu otsepolaarsus)

See on enimkasutatud polaarsus ja tagab elektroodi (1) vähese kulumise, kuna 70% kuumusest on suunatud anoodi (toorikusse).


Tulemuseks on kitsad ja sügavad keevituskohad, suure liikumiskiiruse ja madala kuumusvajadusega.

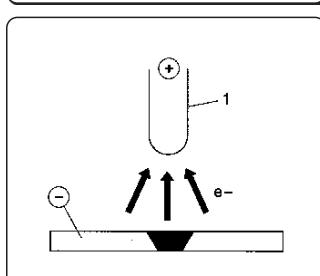

D.C.R.P. (alalisvoolu vastassuunaline polaarsus)

Vastassuunalist polaarsust kasutatakse keevitussulamate jaoks, mis on kaetud oksiidikihiga, millel on metalliga võrreldes suurem sulamiskiht.

Suurt voolutugevust ei saa kasutada, kuna see kulutaks elektroodi liigelt.

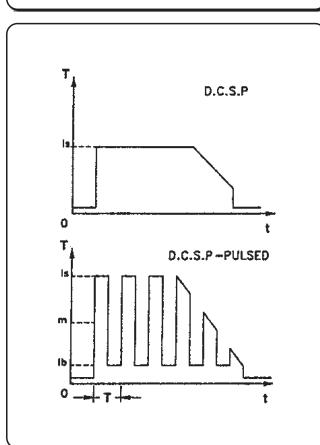

D.C.S.P.-impulss (alalisvoolu otsepolaarsusega impuls)

Impulsiga alalisvoolu kasutamine võimaldab teatud tööttingimustes keevituskoha laiust ja sügavust täpsemalt juhtida. Keevituskohat moodustatakse tippimpulssidega (I_p), sellal kui põhivool (I_b) hoiab kaare süüdatuna.

See töorežiim võimaldab keevitada õhemaid metall-lehti vähemate deformatsioonidega, parema kujuteguriga ja ühtlaselt madalamana kuumuspragude ja gaasi läbitungimise ohuga.

Sageduse (MF) suurendamisel muutub kaar kitsamaks, kontsentreeritudamaks, stabiilsemaks ja õhukeste lehtede keevitamise kvaliteet töuseb veelgi rohkem.

ET

Terase TIG-keevitamine

TIG-protseduur on väga töhus niihästi süsinikterase kui ka terasesulamite keevitamisel, torude esmatööluse jaoks ja keevitustöödel, kus tulemuse hea välimus on oluline. Vaja läheb otsepolaarsust (D.C.S.P.).

Servade ettevalmistamine


Servad tuleb hoolikalt puhastada ja ette valmistada.

Elektroodi valimine ja ettevalmistamine

Soovitame kasutada toorium-volfram-elektroode (2% punane toorium) või selle asemel tseerium-lantaanelektroode alljärgnevate läbimõõtudega:

elektroodi Ø	Vooluvahemik
1.0 mm	15÷75 A
1.6 mm	60÷150 A
2.4 mm	130÷240 A

Elektroodit tuleb teritada nii, nagu on joonisel näidatud.

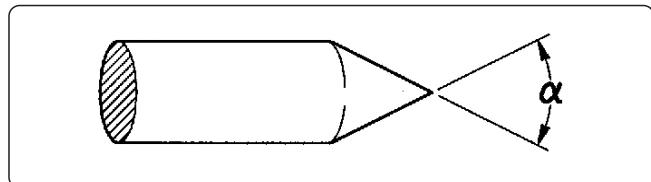

α°	Vooluvahemik
30	0÷30 A
60÷90	30÷120 A
90÷120	120÷250 A

Täitematerjal

Täitevarraste mehaanilised omadused peavad olema põhimetalli omadega sarnased.

Ärge kasutage põhimetallist võetud ribasid, kuna neis võib olla töötlemisdefekte, mis võivad keevisi liite kvaliteeti halvasti mõjutada.

Varjestusgaas

Tavaliselt kasutatakse puhast argooni (99,99%).

Keevitusvoolu	elektroodi Ø	Gaasipihusti nr	Gaasipihusti	Argoonivoog
30 A	0÷30 mm	4/5	6/8.0 mm	5-6 l/min
60÷90 A	30÷120 mm	4/5/6	6.5/8.0/9.5 mm	6-7 l/min
90÷120 A	120÷250 mm	6/7	9.5/11.0 mm	7-8 l/min

Vase TIG-keevitamine

Kuna TIG-keevitamisprotseduuriga kaasneb tugev kuumuse kontsentratsioon, sobib see eriti hästi suure soojusuhtivusega materjalide (nt vask) keevitamiseks.

Vase TIG-keevitamisele kehtivad samad juhised, nagu terase TIG-keevitamisel või siis erijuhised.

10. TEHNILISED ANDMED

Elektrilised omadused URANOS NX 4000 TLH			U.M.
Toitepinge U1 (50/60 Hz)	3x230 ($\pm 15\%$)	3x400 ($\pm 15\%$)	Vac
Zmax (@PCC) *	57	57	mΩ
Aeglane kaitse	35	25	A
Sidesiin	DIGITAALNE	DIGITAALNE	
Maksimaalne sisendvõimsus (MMA)	13.0	16.9	kVA
Maksimaalne sisendvõimsus (MMA)	12.4	16.1	kW
Maksimaalne sisendvõimsus (TIG)	13.0	12.6	kVA
Maksimaalne sisendvõimsus (TIG)	12.4	12.1	kW
Energiatarve tühikäigul	74	74	W
Võimsustegur (PF)	0.95	0.95	
Efektiivsus (μ)	87	88	%
Cos φ	0.99	0.99	
Maks. sisendvool Umax	31.8	24.4	A
Efektiivne vool Ueff	24.6	18.9	A
Seadistamisvahemik	3-400	3-400	A
Avatud ahela pinge Uo	73	73	Vdc
Tippinge üles Up	10.1	10.1	kV

* See seade vastab standardile EN / IEC 61000-3-11.

* See seade vastab standardile EN / IEC 61000-3-12, kui maksimaalne lubatud toitevõrgu näivtakistus avaliku vooluvõrguga ühendamise punktis (ühine ühendamiskoht, PCC) on väiksem kui Zmax juures näidatud vääritus või sellega võrdne. Kui see ühendatakse avalikku madalpingevõrku, vastutab seadme paigaldaja või kasutaja selle eest, et seadme ühendamisluba saadaks jaotusvõrgu operatoorilt.

Töötetegur URANOS NX 4000 TLH	3x230V	3x400V	U.M.
Töötetegur MMA (40°C) (X=60%)	-	400	A
(X=100%)	320	360	A
Töötetegur MMA (25°C) (X=100%)	320	400	A
Töötetegur TIG (40°C) (X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Töötetegur TIG (25°C) (X=100%)	400	400	A

ET

Füüsilised omadused
URANOS NX 4000 TLH

U.M.

IP-kaitseaste	IP23S	
Isolatsiooniklass	H	
Mõõtmed (p × s × k)	690x290x510	mm
Mass 88 kg.	35.4	Kg
Tootmisstandardid	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN IEC 60974-3:2019 EN 60974-10/A1:2015	
Jaotist kohta toitekaabel	4x4	mm ²
Toitekaabli pikkus	5	m

Elektrilised omadused
URANOS NX 5000 TLH

U.M.

Toitepinge U1 (50/60 Hz)	3x230 ($\pm 15\%$)	3x400 ($\pm 15\%$)	Vac
Zmax (@PCC) *	49	49	mΩ
Aeglane kaitse	45	30	A
Sidesiin	DIGITAALNE	DIGITAALNE	
Maksimaalne sisendvõimsus (MMA)	17.4	23.6	kVA
Maksimaalne sisendvõimsus (MMA)	16.5	22.5	kW
Maksimaalne sisendvõimsus (TIG)	18.9	18.2	kVA
Maksimaalne sisendvõimsus (TIG)	18.0	17.4	kW
Energiatarve tühikäigul	74	74	W
Võimsustegur (PF)	0.95	0.95	
Efektiivsus (μ)	87	88	%
Cos φ	0.99	0.99	
Maks. sisendvool Umax	47.4	33	A
Efektiivne vool Ueff	33.5	23.9	A
Seadistamisvahemik	3-500	3-500	A
Avatud ahela pinge Uo	73	73	Vdc
Tipppinge üles Up	10.1	10.1	kV

* See seade vastab standardile EN / IEC 61000-3-11.

* See seade vastab standardile EN / IEC 61000-3-12, kui maksimaalne lubatud toitevõrgu näivtakistus avaliku vooluvõrguga ühendamise punktis (ühine ühendamiskoht, PCC) on väiksem kui Zmax juures näidatud väärthus või sellega võrdne. Kui see ühendatakse avalikku madalpingevõrku, vastutab seadme paigaldaja või kasutaja selle eest, et seadme ühendamisluba saadaks jaotusvõrgu operaatoriit.

**Töötetegur
URANOS NX 5000 TLH**



	3x230V	3x400V	U.M.
Töötetegur MMA (40°C)			
(X=50%)	-	500	A
(X=60%)	-	470	A
(X=100%)	400	420	A
Töötetegur MMA (25°C)			
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	400	470	A
Töötetegur TIG (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Töötetegur TIG (25°C)			
(X=70%)	500	-	A
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	460	470	A

**Füüsilised omadused
URANOS NX 5000 TLH**

	U.M.
IP-kaitseaste	IP23S
Isolatsiooniklass	H
Mõõtmned (p × s × k)	690x290x510
Mass 88 kg.	37.3
Tootmisstandardid	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN IEC 60974-3:2019 EN 60974-10/A1:2015
Jaotist kohta toitekaabel	4x6
Toitekaabli pikkus	5

ET

11. NIMEPLAAT

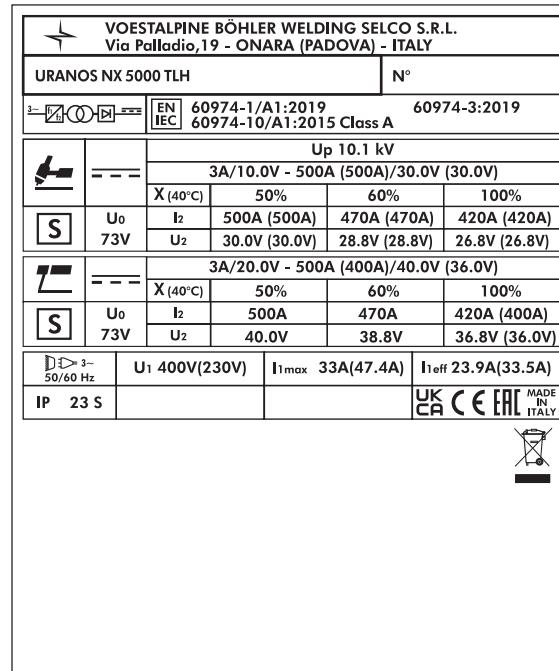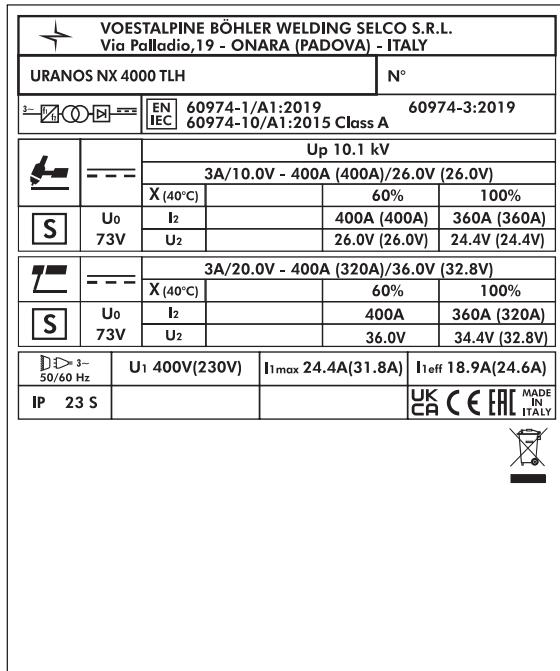

12. TOITEALLIKA NIMEPLAADI TÄHENDUSED

1	2
3	4
5	6
7	9
12	15
13	15A
14	15B
12	16
13	16A
14	16B
12	17
13	17A
14	17B
18	19
22	UK CA CE EAC MADE IN ITALY

CE EL-i vastavusdeklaratsioon
EAC EAC vastavusdeklaratsioon
UKCA UKCA vastavusdeklaratsioon

- Kaubamärk
- Tootja nimi ja aadress
- Masina mudel
- Seerianr
X XX XXXXXXXXXX Tootmisaasta
- Keevitamisüksuse sümbol
- Viide tootmisstandarditele
- Keevitamisprotseduuri sümbol
- Sümbol, mis tähistab seadmeid, mida on lubatud kasutada suurendatud elektrilöögihuga keskkondades
- Keevitamisvoolu sümbol
- Koormuseta nimipinge
- Maks-min vooluvahemik ja vastav tavaline koormuspinge
- Vahelduva tsükli sümbol
- Keevitamise nimivoolu sümbol
- Keevitamise nimipinge sümbol
- Vahelduva tsükli väärтused
- Vahelduva tsükli väärтused
- Vahelduva tsükli väärтused
- Keevitamise nimivoolu väärтused
- Keevitamise nimivoolu väärтused
- Keevitamise nimivoolu väärтused
- Tavalised koormuspinge väärтused
- Tavalised koormuspinge väärтused
- Tavalised koormuspinge väärтused
- Toite sümbol
- Toite nimipinge
- Maksimaalne toite nimipinge
- Maksimaalne efektiivne toitepinge
- Kaitseaste
- Nominaalne tipp-pinge
- Nominaalne tipp-pinge

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Celtnieks

voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY
Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - www.voestalpine.com/welding

ar savu atbildību paziņo, ka šāds produkts:

URANOS NX 4000 TLH	55.07.046
	55.07.047
URANOS NX 5000 TLH	55.07.048
	55.07.049

atbilst šīm ES direktīvām:

- 2014/35/EU LOW VOLTAGE DIRECTIVE**
2014/30/EU EMC DIRECTIVE
2011/65/EU RoHS DIRECTIVE

un ka ir piemēroti šādi saskaņotie standarti:


EN IEC 60974-1/A1:2019	WELDING POWER SOURCE
EN IEC 60974-3:2019	ARC STRIKING AND STABILIZING DEVICES
EN 60974-10/A1:2015	ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

Dokumentācija, kas apliecina atbilstību direktīvām, būs pieejama pārbaudēm pie iepriekšminētā ražotāja.

Jebkuras darbības vai modifikācijas, kuras nav iepriekš pilnvarojis uzņēmums **voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l.** padara šo sertifikātu par spēkā neesošu.

Onara di Tombolo, 03/07/2023

voestalpine Böhler Welding Selco s.r.l.

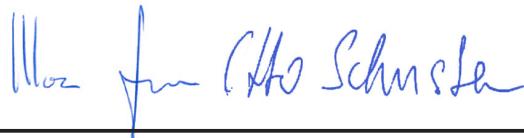

Mirco Frasson **Otto Schuster**
Managing Directors

LV

SATURS

1. BRĪDINĀJUMS	279
1.1 Darba vide.....	279
1.2 Lietotāja un citu personu aizsardzība.....	279
1.3 Aizsardzība no izgarojumiem un gāzēm.....	280
1.4 Aizsardzība pret ugunsgrēku/sprādzienu.....	280
1.5 Piesardzības pasākumi gāzes balonu izmantošanas laikā	280
1.6 Aizsardzība no elektrotrieciena	281
1.7 Elektromagnētiskie lauki un traucējumi	281
1.8 IP aizsardzības klase.....	282
1.9 Utilizācija	282
2. UZSTĀDĪŠANA	282
2.1 Celšana, transportēšana un izkraušana.....	283
2.2 Iekārtas novietošana.....	283
2.3 Pieslēgšana	283
2.4 Uzstādīšana	283
3. IEKĀRTAS APRAKSTS.....	285
3.1 Aizmugurējais panelis	285
3.2 Ligzdu panelis.....	285
3.3 Priekšējais vadības panelis URANOS NX 4000/5000 TLH	285
3.4 Priekšējais vadības panelis URANOS NX 4000/5000 TLH (LCD 3.5")	286
4. IEKĀRTAS LIETOŠANA.....	287
4.1 Sākuma ekrāns.....	287
4.2 Galvenais ekrāns.....	287
5. IESTATĪŠANA	289
5.1 Parametru iestatīšana un iestatīšana.....	289
5.2 Īpašas procedūras parametru izmantošanai	296
6. TEHNISKĀ APKOPE	300
6.1 Barošanas avotā jāveic šādas periodiskas pārbaudes.....	300
6.2 Atbildība.....	300
7. TRAUKNĀVIENĀKO KODI	300
8. PROBLĒMU NOVĒRŠANA.....	302
9. METINĀŠANAS TEORIJA.....	305
9.1 TIG metināšana (nepārtraukts loks)	305
10. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS	307
11. DATU PLĀKSNI.....	309
12. BAROŠANAS AVOTA DATU PLĀKSNIES SKAIDROJUMS.....	309
13. SHĒMA	413
14. SAVIENOTĀJI	417
15. REZERVES DAĻU SARAKSTS.....	419

SIMBOLI



Nopietnu traumu nenovēršami draudi un bīstama uzvedība, kas var novest pie nopietnām traumām.



Svarīgs padoms, kas jāievēro, lai izvairītos no nenozīmīgām traumām vai īpašuma bojājumiem.



Tehniskās piezīmes, lai atvieglotu ekspluatāciju.

1. BRĪDINĀJUMS



Pirms jebkuras darbības veikšanas ar iekārtu, pārliecinieties, ka rūpīgi izlasījāt un sapratāt šīs instrukcijas saturu. Neveiciet instrukcijā neparedzētas modifikācijas vai tehniskās apkopes darbības. Ražotājs neuzņemas atbildību par personu traumēšanu vai īpašuma bojāšanu, ja lietotājs nepareizi izmanto vai nepielieto šīs instrukcijas norādījumus.

Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju aparāta izmantošanas vietā. Papildus lietošanas instrukcijai, ievērojet arī vispārējos noteikumus un vietējos spēkā esošos noteikumus par negadījumu novēršanu un vides aizsardzību.



Visām personām, kuras iesaistītas aparāta ievadē ekspluatācijā, lietošanā, apkopē un remontā, ir

- jābūt piemērotai kvalifikācijai;
- jābūt nepieciešamām prasmēm metināšanas jomā;
- pilnībā jāizlasa un rūpīgi jāievēro šī lietošanas instrukcija.

Jājums rodas šaubas vai grūtības iekārtas lietošanā, lūdzu, konsultējieties pie kvalificēta personāla.

1.1 Darba vide



Visas iekārtas jāizmanto tikai tādām darbībām, kurām tās ir paredzētas, un tādā veidā, kā arī tādiem pielietojumiem, kādi ir norādīti datu plāksnītē un/vai šajā instrukcijā, atbilstoši valsts un starptautiskām drošības direktīvām. Jebkāda cita veida lietošana, par kuru ražotājs nav atklāti paziņojis, tiek uzskatīta par pilnīgi neatbilstošu un bīstamu, un tādā gadījumā ražotājs atsakās no jebkādas atbildības.



Šīekārtā jālieto tikai profesionāļiem un rūpnieciskā vidē. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radīti, lietojot iekārtu mājsaimniecības apstākjos.



Iekārtā jāizmanto temperatūrā no -10 °C līdz +40 °C (no +14 °F līdz +104 °F).

Iekārtā jātransportē un jāuzglabā temperatūrā no -25 °C līdz +55 °C (no -13 °F līdz 131 °F).

Iekārtā jāizmanto vidē, kur nav putekļu, skābes, gāzes vai kādu citu korodējošo vielu.

Iekārtu nedrīkst izmantot vidē, kur relatīvais gaisa mitrums ir augstāks par 50% 40 °C (104 °F) temperatūrā.

Iekārtu nedrīkst izmantot vidē, kur relatīvais gaisa mitrums ir augstāks par 90% 20 °C (68 °F) temperatūrā.

Iekārtu nedrīkst izmantot, ja augstums virs jūras līmeņa ir lielāks par 2000 metriem (6500 pēdām).



Nelietojiet iekārtu cauruļu atkausēšanai.

Nelietojiet iekārtu bateriju un/vai akumulatoru uzlādēšanai.

Nelietojiet iekārtu elektrodzinēju iedarbināšanai.

1.2 Lietotāja un citu personu aizsardzība



Metināšanas process ir kaitīgs radiācijas, trokšņu, siltuma un gāzes emisiju avots. Izvietojiet ugunsizturīgu ekrānu, lai pasargātu apkārtējo metināšanas zonu no stariem, dzirkstelēm un kvēlojošiem sārniem. Darba metināšanas zonā esošajām personām iesakiet neskatīties uz loku vai kvēlojošo metālu un atbilstoši sevi aizsargāt.



Valkājiet aizsargapģērbu, lai aizsargātu ādu no loka stariem, dzirkstelēm vai kvēlojoša metāla. Apģērbam jānosedz viss ķermenis, kā arī jābūt:

- nebojātam un labā stāvoklī;
- ugunsizturīgam;
- izolējošam un sausam;
- labi piegulošam, bez manšetēm un atlokiem.



Vienmēr valkājiet speciālus apavus, kuri ir izzturīgi un nodrošina ūdens izolāciju.

Vienmēr valkājiet speciālus cimdus, kuri nodrošina elektrisko un siltuma izolāciju.



Valkājiet sejas aizsargus ar sānu aizsargiem un piemērotu aizsardzības filtru acīm (vismaz NR10 vai augstākas kategorijas).



Vienmēr valkājiet aizsargbrilles ar sānu aizsargiem, jo īpaši veicot manuālu vai mehānisku metināšanas sārņu nojēmšanu.



Nelietojiet kontaktlēcas!



Ja metināšanas laikā rodas dzirdei bīstams troksnis, izmantojiet ausu aizsargus. Ja trokšņa līmenis pārsniedz likumā noteikto, ierobežojiet piekļuvi darba zonai un pārliecinieties, lai jebkurš, kas tai tuvojas, lietotu ausu aizsargus.



Metināšanas laikā sānu pārsegiem vienmēr jābūt aizvērtiem. Iekārtu nedrīkst modifīcēt.



Nepieskarieties tikko sametinātiem priekšmetiem, jo karstums var izraisīt nopietnus apdegumus vai apsvilumu. Ievērojet iepriekš aprakstītos piesardzības pasākumus arī veicot darbības pēc metināšanas, jo, atdziestot, sārni var atdalīties no priekšmetiem.



Pirms veikt darbus ar degli vai pirms veikt tā tehnisko apkopi, pārliecinieties, ka tas ir auksts.



Pirms dzesēšanas šķidruma cauruļu atvienošanas pārliecinieties, ka dzesēšanas ierīce ir izslēgta. No caurulēm iznākošais karstais šķidrums var izraisīt nopietnus apdegumus vai apsvilumu.



Pirmās palīdzības aptieciņai jāatrodas pieejamā vietā.

Nenovērtējiet par zemu apdegumus vai traumas.



Pirms darba zonas pamešanas, padariet to drošu, lai izvairītos no nejaušu bojājumu nodarīšanas personām vai īpašumam.

1.3 Aizsardzība no izgarojumiem un gāzēm



Izgarojumi, gāzes un pulveri, kas veidojas metināšanas procesā, var būt kaitīgi veselībai.

Noteiktos apstākjos, izgarojumi, kas veidojas metināšanas procesā, var izraisīt vēzi vai kaitēt grūtnieču auglim.

- Netuviniet galvu gāzēm un izgarojumiem, kas veidojas metināšanas procesā.
- Nodrošiniet darba zonā atbilstošu ventilāciju (dabisko vai mākslīgo).
- Ja ventilācija ir slīkta, izmantojet maskas un elpošanas aparātus.
- Metinot joti šaurā vietā, darbs ir jāuzrauga ārpus darba zonas stāvošam kolēgim.
- Ventilācijai neizmantojet skābekli.
- Pārbaudiet izgarojumu ekstraktora darbību, regulāri salīdzinot kaitīgo izplūdes gāzu daudzumu ar drošības noteikumos atļautām vērtībām.
- Izgarojumu daudzums un bīstamības līmenis ir atkarīgs no izmantojamā pamatmetāla, piedevu metāla un vielām, ko izmanto sagataves tīrīšanai un attaukošanai. Ievērojet ražotāja instrukcijas un tehniskajās lapās sniegtās instrukcijas.
- Neveiciet metināšanas darbības attaukošanas vai krāsošanas staciju tuvumā.
- Novietojiet gāzes balonu ārpus telpām vai vietā ar labu ventilāciju.

1.4 Aizsardzība pret ugunsgrēku/sprādzienu



Metināšanas process var izraisīt aizdegšanos vai sprādzienu.

- LV**
- Iznesiet no darba zonas un apkārtējās zonas jebkurus uzliesmojošus vai viegli uzliesmojošus materiālus un priekšmetus.
 - Uzliesmojošiem materiāliem jāatrodas vismaz 11 metru (35 pēdu) attālumā no metināšanas zonas, vai arī jābūt atbilstoši aizsargātiem.
 - Dzirksteles un kvēlojošas daļas var viegli tālu aizlidot un sasniegt apkārtējās zonas pat caur mazām atverēm. Pievērsiet īpašu uzmanību, lai nodrošinātu cilvēku un mantas drošību.
 - Neveiciet metināšanas darbības ar spiedtvertnēm un to tuvumā.
 - Neveiciet metināšanas darbības ar slēgtām tvertnēm vai caurulēm. Esiet īpaši uzmanīgs, veicot metināšanas darbus ar caurulēm vai tvertnēm pat ja tās ir atvērtas, tukšas un tika labi izmazgātas. Jebkura nelikvidētā gāze, degviela vai līdzīgi materiāli var izraisīt sprādzienu.
 - Nemetiniet vietās, kur atrodas sprāgsti pulveri, gāzes vai tvaiki.
 - Metināšanas beigās pārbaudiet, lai līnija zem sprieguma nejauši nepieskartos zemējuma ķēdei.
 - Novietojiet ugunsdzēsības aparātu vai materiālu tuvu darba zonai.

1.5 Piesardzības pasākumi gāzes balonu izmantošanas laikā



Balonos ar inerto gāzi atrodas gāze zem spiediena, kura var uzsprāgt, ja netiek nodrošināti minimālās drošības apstākļi transportēšanas, uzglabāšanas un izmantošanas laikā.

- Baloni jānostiprina vertikāli pie sienas vai citas atbalsta konstrukcijas, izmantojot atbilstošus līdzekļus, lai tie nekristu vai neatsistos.
- Uzskrūvējiet vāku, lai aizsargātu ventili transportēšanas, nodošanas ekspluatācijā un metināšanas darbības beigās.
- Nepakļaujiet balonus tiešu saules staru iedarbībai, krasām temperatūras izmaiņām, pārāk augstas vai ekstremālās

- temperatūras iedarbībai. Nepakļaujiet balonus pārāk zemas vai pārāk augstas temperatūras iedarbībai.
- Uzglabājiet balonus pēc iespējas tālāk no atklātām liesmām, elektriskajiem lokiem, degļiem vai pistolēm metināšanai ar elektrodiem un kvēlojošiem materiāliem, kas veidojas metināšanas laikā.
 - Sargiet balonus no metināšanas kēdēm un elektriskām kēdēm.
 - Netuviniet galvu gāzes atverei, kad atverat balona ventili.
 - Obligāti aizveriet balona ventili metināšanas darbību beigās.
 - Neveiciet metināšanas darbības ar gāzes balonu zem spiediena.
 - Balonu ar saspilstu gaisu nekādā gadījumā nedrīkst tieši pieslēgt iekārtas spiediena reduktoram. Spiediens var pārsniegt reduktora kapacitāti, kas var uzsprāgt.

1.6 Aizsardzība no elektrotrieciena



Elektrotrieciens var nogalināt.

- Nepieskarieties daļām zem sprieguma metināšanas sistēmas iekšpusē un ārpusē, kad sistēma ir aktīva (degļi, pistoles, zemējuma vadi, elektrodi, vadi, rullīši un spoles) ir elektriski pieslēgti metināšanas kēdei).
- Nodrošiniet, lai sistēma būtu elektriski izolēti, izmantojot sausus pamatus un grīdas, kuras ir pietiekami izolētas no zemes.
- Nodrošiniet, lai sistēma būtu pareizi pieslēgta elektriskajai kontaktligzdai un barošanas avots būtu aprīkots ar zemējumvadu.
- Nepieskarieties diviem degļiem vai diviem elektrodu turētājiem vienlaicīgi.
- Ja sajūtat elektrotriecienu, uzreiz pārtrauciet metināšanas darbības.



Loka izveidošanās un stabilizācijas ierīce paredzēta manuālai vai mehāniskai vadībai.



Ja degļa vai metināšanas vadi būs garāki par 8 m, palielināsies elektrotrieciena risks.

1.7 Elektromagnētiskie lauki un traucējumi



Strāva, kas iet cauri iekšējiem un ārējiem sistēmas vadiem, veido elektromagnētisko lauku metināšanas vadu un aprīkojuma tuvumā.

- Elektromagnētiskie lauki var ietekmēt to cilvēku veselību, kuri pakļauti to iedarbībai ilgu laiku (precīza iedarbība vēl nav zināma).
- Elektromagnētiskie lauki var traucēt tāda aprīkojuma darbībai, kā elektrokardiostimulatori un dzirdes aparāti.



Personām ar elektrokardiostimulatoriem, kas plāno veikt lokmetināšanas darbības, ir jākonsultējas ar ārstu.



B klases aprīkojums atbilst elektromagnētiskās saderības prasībām industriālā un sadzīves vidē, tostarp dzīvojamās zonās, kur elektrisko jaudu nodrošina publiskā zemsprieguma padeves sistēma.

A klases aprīkojums nav paredzēts lietošanai dzīvojamās zonās, kur elektrisko jaudu nodrošina publiskā zemsprieguma padeves sistēma. Šajās vietās var būt potenciāli grūti nodrošināt A klases aprīkojuma elektromagnētisko savietojamību konduktīvo, kā arī radiatīvo traucējumu dēļ.

Plašāku informāciju skatiet sadaļā: PLATES SPECIFIKĀCIJAS vai TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS.

1.7.2 Uzstādīšana, izmantošana un vietas pārbaude

Aprīkojums tiek ražots atbilstoši saskaņotā standarta prasībām EN 60974-10/A1:2015 un tiek identificēts kā „A KLASES” aprīkojums. Šīiekārtā jālieto tikai profesionāļiem un rūpnieciskā vidē. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radīti, lietojot iekārtu mājsaimniecības apstākļos.



Lietotājam jābūt ekspertam veicamajā darbībā un tas ir atbildīgs par iekārtas uzstādīšanu un izmantošanu atbilstoši ražotāja instrukcijām. Ja tiek konstatēti elektromagnētiskie traucējumi, lietotājam ir jānovērš to cēlonis, nepieciešamības gadījumā, ar ražotāja tehnisko palīdzību.



Jebkurā gadījumā elektromagnētisko traucējumu cēlonis ir jāsamazina līdz tādam līmenim, līdz tas vairs nav traucējošs.



Pirms iekārtas uzstādīšanas, lietotājam jānovērtē potenciālie elektromagnētiskie traucējumi, kas var rasties apkārtējā zonā, jo īpaši nemot vērā tuvumā esošo personu veselību, piemēram, personu ar elektrokardiostimulatoriem vai dzirdes aparātiem.

1.7.3 Elektroapgādes prasības (skat. tehniskos datus)

Lieljaudas aprīkojums ietekmē tīkla jaudas kvalitāti, jo primārā strāva tiek nemta no elektrotīkla. Tāpēc dažiem aprīkojumu veidiem var tikt piemēroti ierobežojumi un prasības pret savienojumu attiecībā uz maksimāli pieļaujamo pilno pretestību (Z_{max}) vai nepieciešamo minimālo jaudu (S_{sc}) pieslēguma punktā ar publisko elektrotīklu (kopīgā pieslēguma punkts, KPP) (skat. tehniskos datus). Šajā gadījumā aprīkojuma uzstādītājs vai operators ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka šādu aprīkojumu iespējams pieslēgt, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar sadales tīkla operatoru.

Ja rodas traucējumi, var būt nepieciešams veikt papildu piesardzības pasākumus, piemēram, strāvas padeves filtrēšanu. Ir arī jāapsver iespēja ekranēt strāvas padeves vadu.

Plašāku informāciju skatiet sadaļā: TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS.

1.7.4 Piesardzības pasākumi, kas attiecas uz kabeļiem

Lai līdz minimumam samazinātu elektromagnētiskā lauka ietekmi, ievērojiet zemāk norādītās instrukcijas.

- Ja iespējams, sakopojiet un nostipriniet zemējuma un strāvas padeves vadus.
- Neaptiniet vadus ar savu ķermenī.
- Nestāviet starp zemējuma un strāvas padeves vadiem (tiem jāatrodas vienā no pusēm).
- Vadiem jābūt pēc iespējas īsākiem, novietotiem pēc iespējas tuvāk cits citam un jāatrodas grīdas vai gandrīz grīdas līmenī.
- Novietojiet aprīkojumu drošā attālumā no metināšanas zonas.
- Vadi jānovieto atsevišķi no citiem vadiem.

1.7.5 Zemējuma savienojums

Jāizvērtē visu metināšanas aprīkojuma metālico daļu zemējuma iespēja un tuvākā apkārtne. Zemējuma savienojums jāizveido saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

1.7.6 Sagataves iezemēšana

Kad sagatave nav iezemēta elektriskās drošības apsvērumu dēļ vai izmēru un pozīcijas dēļ, iezemēšana var samazināt emisijas. Ir svarīgi atcerēties, ka sagataves zemējums nedrīkst palielināt lietotāju nelaimes gadījumu vai cita elektriskā aprīkojuma bojāšanas risku. Zemējums jāveic saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

1.7.7 Ekrānēšana

Citu apkārtējā zonā esošo vadu un aprīkojuma selektīva ekrānēšana var samazināt elektromagnētiskos traucējumus.

Īpašos lietošanas apstākļos jāizvērtē visa metināšanas aprīkojuma ekrānēšana.

1.8 IP aizsardzības klase

IP23S

IP

- Korpus ir aizsargāts no piekļuves bīstamām daļām ar pirkstiem un no cietu svešķermēnu, kuru diametrs ir lielāks/vienāds ar 12,5 mm, iekļūšanas.
- Korpus ir aizsargāts no lietus 60° leņķī.
- Korpus ir aizsargāts no kaitīgas ūdens iekļūstošas iedarbības, kad iekārtas kustīgās daļas nav aktīvas.

1.9 Utilizācija



Nelikvidējiet elektrisko aprīkojumu kopā ar sadzīves atkritumiem!

Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un īstenošanas tiesību aktiem, kas ir spēkā attiecīgajās dalībvalstīs, elektroiekārtas, kas sasniegūšas sava aprites cikla beigas, jāsavāc dalīti un jānosūta reģenerācijai un apglabāšanai. Iekārtas īpašniekam ir jāatrod pilnvarotie savākšanas centri, pieprasot informāciju vietējām varas iestādēm. Piemērojot šo Eiropas Direktīvu, jūs uzlabosiet vidi un cilvēku veselību!

2. UZSTĀDĪŠANA



Uzstādīšana jāveic tikai ekspertiem, kurus pilnvarojis ražotājs.



Uzstādīšanas laikā nodrošiniet, lai barošanas avots būtu atvienots no elektrotīkla.



Iraizliegts izmantot barošanas avotus ar vairākām pieslēguma vietām (seriālos vai paralēlos).

2.1 Celšana, transportēšana un izkraušana

- Iekārtā ir aprīkota ar rokturi pārvietošanai rokās.
- Iekārtā nav aprīkota ar īpašiem pacelšanas elementiem.
- Izmantojiet autoiekrāvēju ar piesardzību, lai iekārtā neapgāztos.



Nenovērtējiet par zemu iekārtas svaru: skat. tehniskās specifikācijas.
Nepārvietojiet un nenovietojiet kravu virs personām vai priekšmetiem.
Nemetiet iekārtu un nepiemērojiet tai spiedienu.

2.2 Iekārtas novietošana



Ievērojiet zemāk uzskaitītos noteikumus.

- Nodrošiniet ērtu piekļuvī iekārtas vadīklām un savienojumiem.
- Nenovietojiet iekārtu Joti ierobežotās vietās.
- Nenovietojiet iekārtu uz virsmām, kuru slīpums horizontālā plaknē pārsniedz 10° .
- Novietojiet iekārtu sausā, tīrā un atbilstoši ventilētā vietā.
- Sargiet iekārtu no lietus un saules.

2.3 Pieslēgšana



Iekārtā ir aprīkota ar strāvas padeves vadu elektrotīkla pieslēgumam.

Iekārtā var tikt darbināta ar šādu strāvu:

- trīsfāžu 400 V;
- trīsfāžu 230V;


Iekārtas darbība ir garantēta ar sprieguma pielaidēm $\pm 15\%$ pret nominālo spriegumu (piemēram: ar Vnom 400 V darba spriegums ir no 320 V līdz 440 V).



Lai nepieļautu personu traumēšanu vai iekārtas bojājumus, izvēlētais tīkla spriegums un drošinātāji ir jāpārbauda PIRMS iekārtas pieslēgšanas elektrotīklam. Pārbaudiet arī, lai vads būtu pievienots iezemētai kontaktligzdai.



Iekārtu var darbināt ar ģeneratoru, kas garantē stabilu strāvas padeves spriegumu $\pm 15\%$ pret nominālā sprieguma vērtību, par kuru informējis ražotājs, visos iespējamos darba apstākļos un ar maksimālo nominālo jaudu. Mēs iesakām izmantot ģeneratoru ar nominālo jaudu, kas divreiz lielāka par vienfāzes barošanas avota jaudu, vai nominālo jaudu, kas 1,5 reizes lielāka par trīsfāžu barošanas avota jaudu. Ir ieteicams izmantot ģeneratoru ar elektronisko vadību.

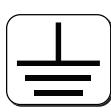


Lai pasargātu lietotājus, iekārtai jābūt pareizi iezemētai. Strāvas padeves sprieguma vadam jābūt aprīkotam ar zemējuma vadu (dzeltenu un zaļu), kam jābūt pieslēgtam iezemētai kontaktligzdai. Šo dzelteno/zaļo vadu nekādā gadījumā nedrīkst izmantot ar citiem sprieguma vadiem. Pārbaudiet, vai izmantojamā iekārtā ir iezemēta un vai kontaktligzdas ir labā stāvoklī. Uzstādīet tikai sertificētus spraudņus atbilstoši drošības noteikumiem.



Elektriskie savienojumi jāizveido kvalificētiem tehniķiem, kuriem ir īpaša profesionālā un tehniskā kvalifikācija un kuri atbilst noteikumiem, kas ir spēkā valstī, kur tiek uzstādīta iekārta.

2.4 Uzstādīšana

2.4.1 Savienojums LOKA-GAISA metinājuma šuves tīrīšanai

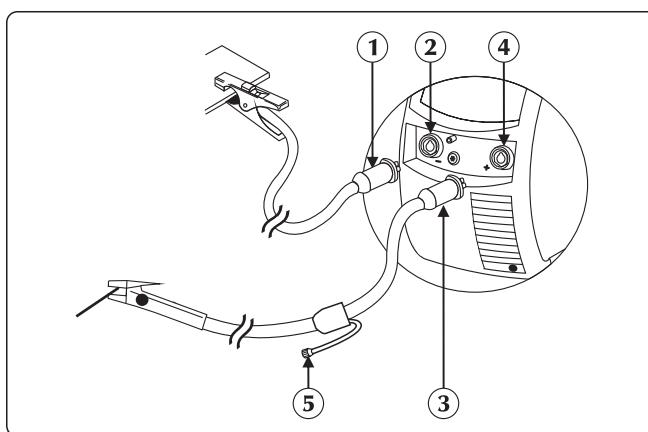


- ① **Masas spailes savienotājs**
- ② **Negatīvas jaudas ligzda (-)**
- ③ **ARC AIR spailes savienotājs**
- ④ **Pozitīvas jaudas ligzda (+)**
- ⑤ **Gaisa šķūtenes savienotājs**

- ▶ Pievienojiet zemējuma spaili barošanas avota negatīvajai ligzdai (-).
- ▶ Pievienojiet ARC AIR spailes vada savienotāju pie ģeneratora pozitīvās (+) ligzdas.
- ▶ Atsevišķi pievienojiet gaisa caurules savienotāju gaisa padeves avotam.


LV

2.4.2 Savienojums TIG metināšanai

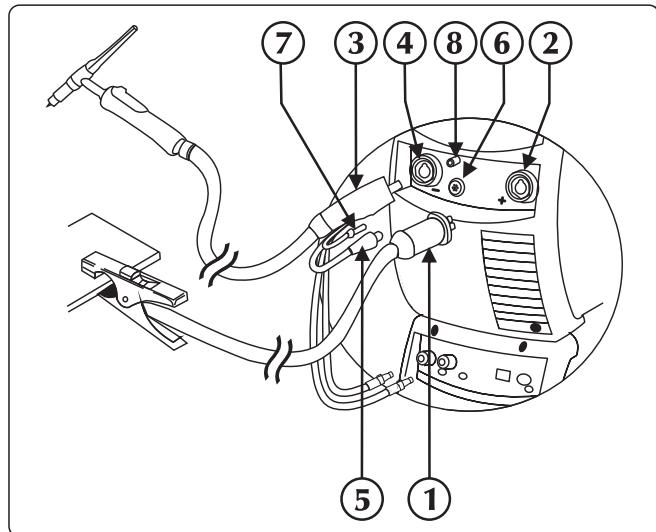

- ① **Masas spailes savienotājs**
- ② **Pozitīvas jaudas ligzda (+)**
- ③ **TIG degļa armatūra**
- ④ **Degļa ligzda**
- ⑤ **Degļa signālvadu**
- ⑥ **Savienotāj**
- ⑦ **Degļa gāzes caurule**
- ⑧ **Gāzes uzmavai/savienotājam**


- ▶ Pievienojiet zemējuma spaili barošanas avota pozitīvajai ligzdai (+). Ievietojiet kontaktdakšu un grieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz visas daļas ir nostiprinātas.
- ▶ Pievienojiet TIG degļa uzmauvu barošanas avota degļa ligzdai. Ievietojiet kontaktdakšu un grieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz visas daļas ir nostiprinātas.
- ▶ Pievienojiet degļa signālvadu atbilstošam savienotājam.
- ▶ Pievienojiet degļa gāzes šķūteni atbilstošai uzmaivai/savienotājam.
- ▶ Pievienojiet degļa (sarkanās krāsas) ūdens cauruli dzesēšanas ierīces ieejas ātrajam (sarkanās krāsas) savienotājam.
- ▶ Pievienojiet degļa (zilas krāsas) ūdens cauruli dzesēšanas ierīces izejas ātrajam (zilas krāsas) savienotājam.

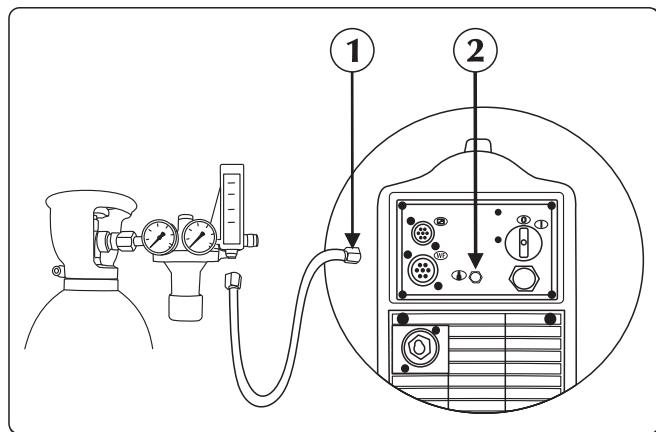

- ① **Gāzes caurule**
- ② **Gāzes uzmavai/savienotājam**

3. IEKĀRTAS APRAKSTS

3.1 Aizmugurējais panelis

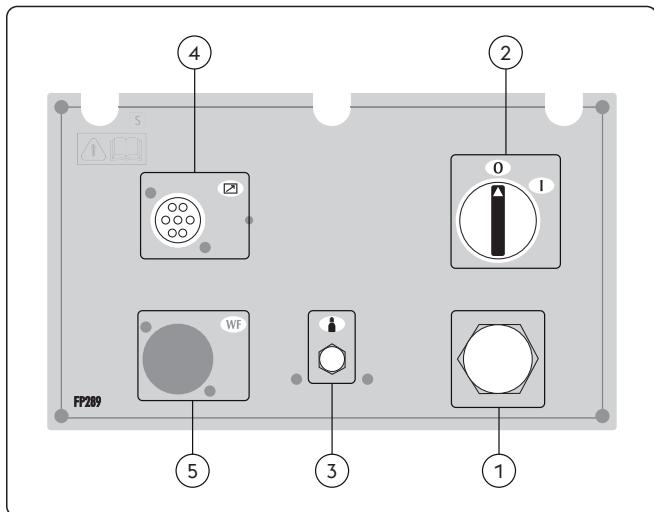

① Strāvas padeves vads

Pieslēdziet sistēmu elektrotīklam.

② Izslēgšanas/ieslēgšanas slēdzis


Metinātājam ieslēdz elektriskās strāvas pievadi.
Tam ir divas pozīcijas: „O” – izslēgts un „I” – ieslēgts.

③ Gāzes armatūra

④ Signālvada CAN-BUS ieeja (RC, RI...)

⑤ Nav izmantots

3.2 Ligzdu panelis

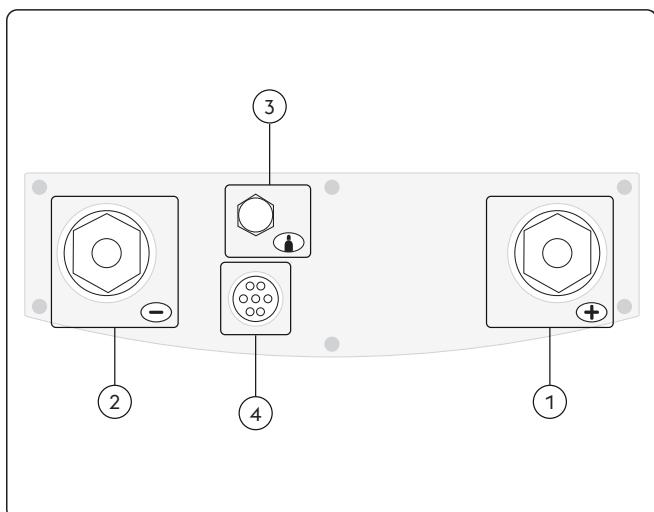

① Pozitīvas jaudas ligzda (+)

Process TIG: Zemējuma kabeļa savienojums

② Negatīvas jaudas ligzda (-)


Process TIG: Degļa savienojums

③ Gāzes armatūra

④ Signālvada ieeja

Degļa savienojums

3.3 Priekšējais vadības panelis URANOS NX 4000/5000 TLH

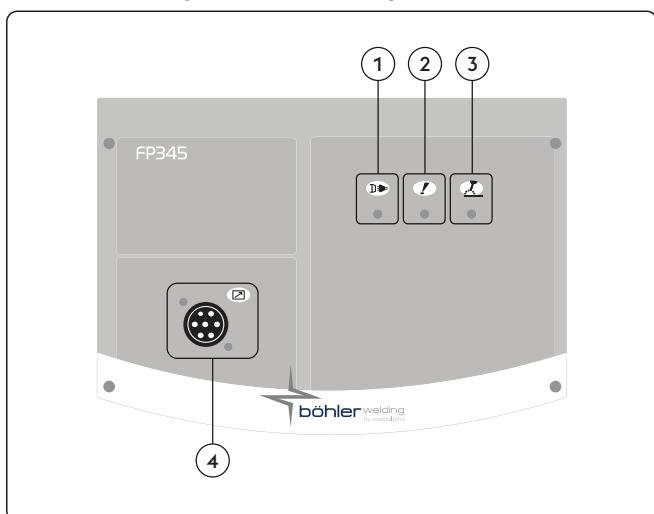

① Barošanas gaismas diode

Norāda, ka iekārta ir pieslēgta elektrotīklam un ir ieslēgta.

② Vispārējas trauksmes gaismas diode

Norāda uz aizsardzības ierīču, piemēram, temperatūras aizsardzības, iespējamo aktivizēšanos.


③ Aktīvas enerģijas padeves gaismas diode

Norāda uz sprieguma esamību iekārtas izejas savienojumos.

④ Signālvada CAN-BUS ieeja (RC, RI...)

LV

3.4 Priekšējais vadības panelis URANOS NX 4000/5000 TLH (LCD 3.5")

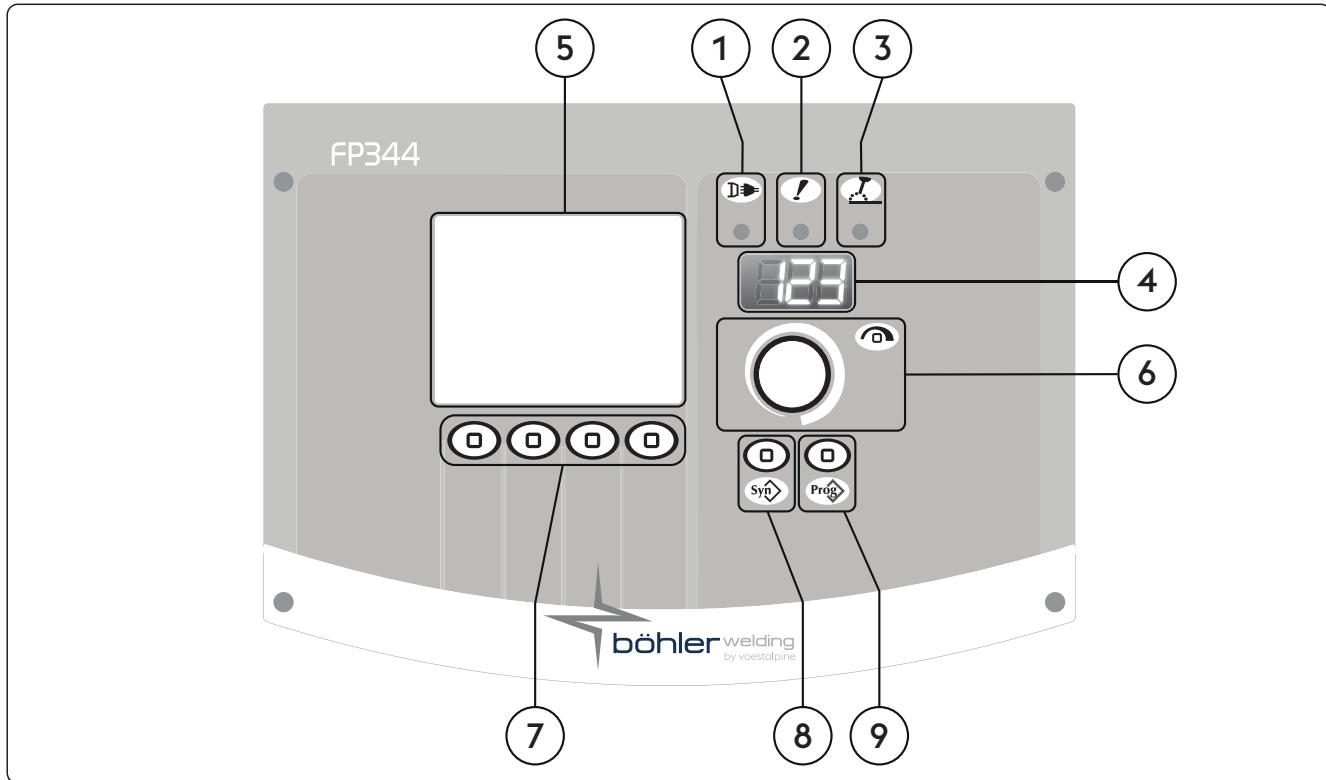

1 Barošanas gaismas diode

Norāda, ka iekārta ir pieslēgta elektrotīklam un ir ieslēgta.

2 Vispārējas trauksmes gaismas diode

Norāda uz aizsardzības ierīču, piemēram, temperatūras aizsardzības, iespējamo aktivizēšanos.

3 Aktīvas enerģijas padeves gaismas diode

Norāda uz sprieguma esamību iekārtas izejas savienojumos.

4 7 segmentu displejs

Ataino vispārējos metināšanas iekārtas parametrus palaides laikā, iestatījumus, strāvas un sprieguma rādījumus metināšanas laikā un trauksmu kodus.

Tas ataino vispārīgu barošanas avota informāciju palaides laikā, metināšanas darbību (izejas strāvas un sprieguma iestatījumus un rādījumus) un kļūdas stāvokļa (trauksmu kodu) laikā.

5 LCD displejs

Ataino vispārējos metināšanas iekārtas parametrus palaides laikā, iestatījumus, strāvas un sprieguma rādījumus metināšanas laikā un trauksmu kodus.

Ataino visas darbības vienlaicīgi.

6 Galvenais regulēšanas rokturis

Ļauj nepārtrauktī regulēt metināšanas strāvu.

Ļauj ieiet iestatījumos, atlasīt un iestatīt metināšanas parametrus.

7 Funkciju taustiņi

Ļauj izvēlēties dažādas sistēmas funkcijas:

- Metināšanas process
- Metināšanas metodes
- Strāvas pulsācija
- Grafiskais režīms

8 Taustiņš netiek izmantots

Ļauj uzglabāt un pārvaldīt 240 metināšanas programmas, kuras var personalizēt operators.



Syn



Prog

4. IEKĀRTAS LIETOŠANA


4.1 Sākuma ekrāns

Kad ieslēgts, ģeneratora veic vairākas pārbaudes, lai garantētu sistēmas un visu tai pieslēgto ierīču pareizo darbību. Šajā etapā tiek veikta arī gāzes pārbaude, lai pārbaudītu, vai ir pareizs savienojums ar gāzes padeves sistēmu.

4.2 Galvenais ekrāns


Īauj kontrolēt sistēmu un metināšanas procesu, atainojot galvenos iestatījumus.

4.3 Galvenais TIG procesa ekrāns

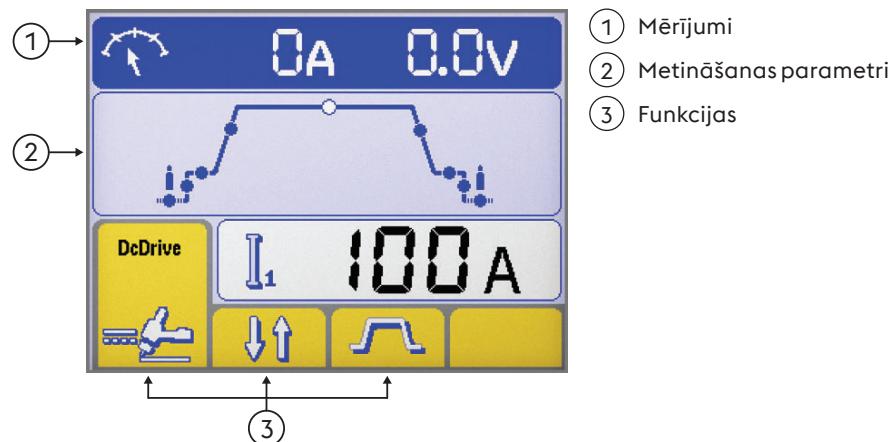


Mērijumi

Metināšanas laikā faktiskās strāvas un sprieguma mērijumi tiek atainoti LCD displejā.

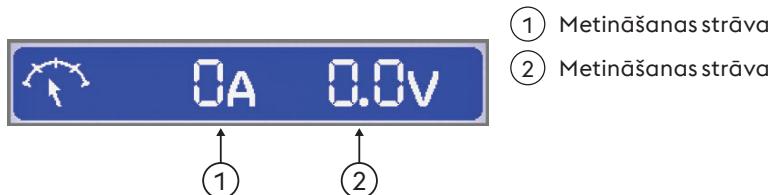


Metināšanas parametri

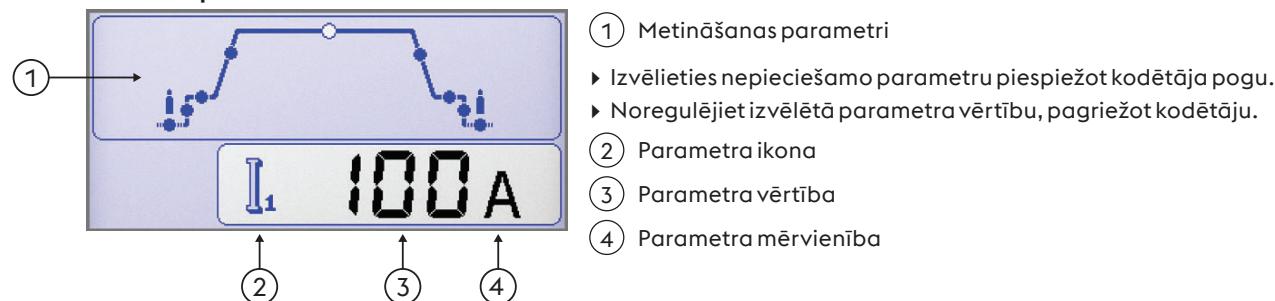

LV

Funkcijas

Īauj iestatīt vissvarīgākās procesa funkcijas un metināšanas metodes.

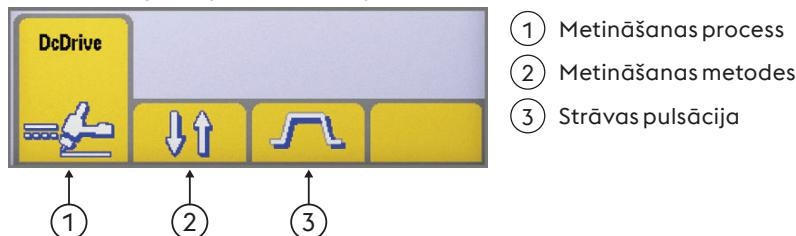

**Metināšanas process**

TIG DC



MMA

**Metināšanas metodes**

Izvēlies metināšanas metodi

2 soļi

Ja 2 soļu metodē piespiest pogu, gāze sāks plūst un izveidos loka.

Kad poga būs atlaista, strāva atgriežas uz nulli strāvas samazināšanas laikā.

Kad loks būs pārtraukts, gāze plūst gāzes pēcplūsmas laikā.



4 soļi

Kad 4 soļu metodē pogu piespiež pirmo reizi, gāze sāk plūst, nodrošinot manuālo gāzes pirmsplūsmu. Atlaižot tiek izveidots loks.



Bilevel

Režīmā DIVI LĪMENI metinātājs var metināt ar 2 dažādām iepriekš iestatītām strāvām. Piespiežot pogu pirmo reizi, sākas gāzes pirmsplūsmas laiks, tiek izveidots loks un sākas metināšana ar sākotnējo strāvu. Atlaižot pogu pirmo reizi, sākas strāvas palielināšana „I1”. Ja metinātājs piespiež un ātri atlaiž pogu, notiek pārslēgšana uz „I2”. Ja ātri piespiež un atlaiž pogu, notiek pārslēgšanās uz „I1” utt. Ja tur piespietu pogu ilgāku laiku, sākas strāvas samazināšana un tiek sasniegta beigu strāva. Ja atlaiž pogu, loks tiek pārtraukts, bet gāze turpina plūst pēcplūsmas laikā.

**Strāvas pulsācija**Constant current
(nemainīgā strāva)

Pulsejošā strāva



Ātri Impulsi




EasyArc

4.4 Programmas ekrāns

Izvēlies uzglabāt un pārvaldīt 240 metināšanas programmas, kuras var personalizēt operators.

Programmas (JOB)

Skatiet sadaļu „Galvenais ekrāns”

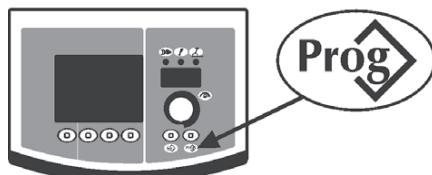Programmas atmiņa

Ieejiet izvēlnē „programmas atmiņa”, turot piespiestu pogu un turot to vismaz vienu sekundi.




Atlasiet nepieciešamo programmu (vai tukšu atmiņu), pagriežot kodētāju.

Atmiņa tukša**Programma saglabāta**

Apstipriniet darbību, piespiežot pogu .

Saglabājiet visus pašreizējos iestatījumus izvēlētajā programmā, piespiežot pogu .

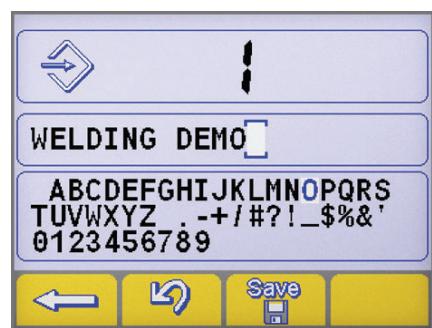

Ievadiet programmas aprakstu.

Atlasiet nepieciešamo burtu, pagriežot kodētāju.


Saglabājiet izvēlēto burtu, piespiežot kodētāju.

Atceliet pēdējo burtu, piespiežot pogu .

Apstipriniet darbību, piespiežot pogu .


Apstipriniet darbību, piespiežot pogu .

Lai saglabātu jaunu programmu jau aizņemtajā atmiņā, jāatceļ atmiņas vieta ar obligāto procedūru.

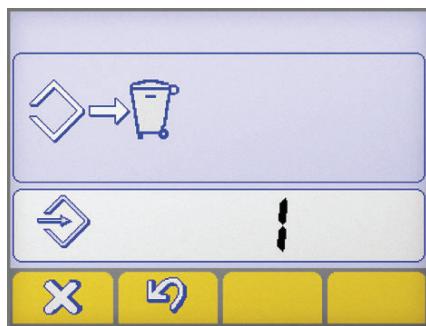

- ▶ Apstipriniet darbību, piespiežot pogu .
- ▶ Noņemiet izvēlēto programmu, piespiežot pogu .
- ▶ Atsāciet saglabāšanas procedūru.

Programmas izgūšana

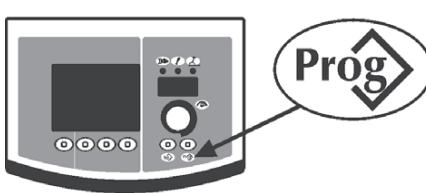


- ▶ Izgūstiet 1 pieejamo programmu, piespiežot pogu .
- ▶ Atlasiet nepieciešamo programmu, pagriežot kodētāju.
- ▶ Izvēlieties nepieciešamo programmu, piespiežot pogu .

Tieki izgūtas tikai atmiņas vietas, kur atrodas programmas, bet tukšas vietas tiek automātiski izlaistas.

Programmas atcelšana



- ▶ Atlasiet nepieciešamo programmu, pagriežot kodētāju.
- ▶ Noņemiet izvēlēto programmu, piespiežot pogu .
- ▶ Apstipriniet darbību, piespiežot pogu .

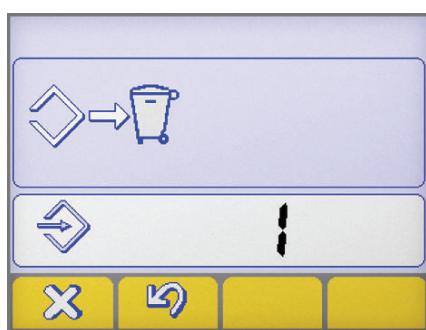

- ▶ Apstipriniet darbību, piespiežot pogu .
- ▶ Noņemiet izvēlēto programmu, piespiežot pogu .

5. IESTATĪŠANA

5.1 Parametru iestatīšana un iestatīšana

Ālauj iestatīt un regulēt papildparametru sērijas metināšanas sistēmas uzlabotai un precīzākai kontrolei. Iestatīšanas laikā esošie parametri tiek organizēti attiecībā uz atlasīto metināšanas procesu un ir apzīmēti ar ciparu kodu. Ieiešana iestatījumos



- ▶ Ar šo nolūku nospiediet un 5 sekundes turiet enkodera pogu.
- ▶ Ieraksts tiks apstiprināts ar uzrakstu 0 uz displeja.

LV

Nepieciešamā parametra izvēle un regulēšana

- Grieziet kodētāju līdz atainosies nepieciešamā parametra cipara kods.
- Ja šajā brīdī piespiež taustiņu kodētāju, atainosies izvēlētā parametra iestatītā vērtība, ko var noregulēt.

Iziešana no iestatījumiem

- Lai izietu no „regulēšanas” sadaļas, piespiediet taustiņu kodētāju vēlreiz.
- Lai izietu no iestatījumiem, dodieties uz parametru „0” (saglabāt un iziet) un piespiediet taustiņu kodētāju.
- Apstipriniet darbību, piespiežot pogu .
- Lai saglabātu izmaiņas un izietu no iestatīšanas, nospiediet taustiņu: .

5.1.1 Iestatīšanas parametru saraksts (MMA)

0 Saglabāt un iziet

Save & Exit

Ļauj saglabāt izmaiņas un iziet no iestatījumiem.

1 Atiestate

Res

Ļauj atiestatīt visus parametrus uz noklusētām vērtībām.



3 Hot start

Ļauj regulēt karstās palaides vērtību MMA režīmā.

Ļauj veikt regulējamo karsto palaidi loka izveidošanas fāzē, kas atvieglo palaides darbības.

Pamata elektrodu

Minimums	Maksimums	Noklusējums
0/izslēgts	500%	80%

Celulozes elektrodu

Minimums	Maksimums	Noklusējums
0/izslēgts	500%	150%

Čuguna elektrodu

Minimums	Maksimums	Noklusējums
0/izslēgts	500%	100%

7 Metināšanas strāva

I₁

Ļauj regulēt metināšanas strāvu.

Minimums	Maksimums	Noklusējums
3 A	I _{max}	100 A

8 Arc force

L

Ļauj regulēt loka forsēšanas vērtību MMA metināšanā.

Pieļauj regulējamo enerģētisko dinamisko reakciju metināšanā, kas atvieglo palaides darbības.

Loka forsēšanas vērtības palielināšana, lai samazinātu elektroda pielipšanas risku.

Pamata elektrodu

Minimums	Maksimums	Noklusējums
0/izslēgts	500%	30%

Celulozes elektrodu

Minimums	Maksimums	Noklusējums
0/izslēgts	500%	350%

CrNi elektrodu

Minimums	Maksimums	Noklusējums
0/izslēgts	500%	30%

Alumīnija elektrodu

Minimums	Maksimums	Noklusējums
0/izslēgts	500%	100%

Čuguna elektrodu

Minimums	Maksimums	Noklusējums
0/izslēgts	500%	70%

204

Dynamic power control (DPC)

ļauj izvēlēties nepieciešamo V/I funkciju.

I=C Constant current (nemainīgā strāva)

Loka garuma palielinājumam vai samazinājumam nav būtiskas ietekmes uz nepieciešamo metināšanas strāvu.
Ieteicams elektrodam: Pamata, Rutils, Skābe, Tērauds, Čuguns

1:20 Krītoša raksturlikne ar regulējamu slīpumu

Loka garuma palielinājums izraisa metināšanas strāvas samazinājumu (un otrādi) atbilstoši vērtībai, kas noteikta no 1 līdz 20 apmēriem uz voltu.

Ieteicams elektrodam: Celuloze, Alumīnijs

P=Č Pastāvīga jauda

Loka garuma palielinājums izraisa metināšanas strāvas samazinājumu (un otrādi) atbilstoši likumam: $V \cdot I = K$
Ieteicams elektrodam: Celuloze, Alumīnijs

312

Loka atdalīšanas spriegums

ļauj iestatīt sprieguma vērtību, pie kuras tiek forsēta elektriskā loka pārtraukšana.

ļauj labāk pārvaldīt dažādus ekspluatācijas apstākļus.

Piemēram, punktmetināšanas fāzē zems loka atdalīšanas spriegums samazina loka atkārtotas izveidošanas iespējamību, kad elektrodu pārvieto tālāk no sagataves, samazinot sagataves apšakstīšanas, apdedzināšanas un oksidācijas iespējamību.

Jāizmanto elektrodus, kuriem nepieciešams augsts spriegums, ir ieteicams iestatīt augstu slieksni, lai novērstu loka pārtraukšanu metināšanas laikā.



Nekādā gadījumā neiestatiet loka atdalīšanas spriegumu augstāku par barošanas avota tukšgaitas spriegumu.

Pamatā elektrodu

Minimums	Maksimums	Noklusējums
0/izslēgts	99.9 V	57.0 V

Celulozes elektrodu

Minimums	Maksimums	Noklusējums
0/izslēgts	99.9 V	70.0 V

399

Metināšanas ātrums

ļauj iestatīt metināšanas ātrumu.

Default cm/min: references ātrums manuālai metināšanai.

Syn: Sinerģisko vērtību

Minimums	Maksimums	Noklusējums
1 cm/min	200 cm/min	15 cm/min

500

Iekārtas iestatīšana

ļauj izvēlēties nepieciešamo grafisko interfeisu.

ļauj piekļūt augstākiem iestatījumu līmeņiem.

Skatiet sadaļu "Interfeisa personalizācija (Set up 500)"

Vērtība	Lietotāja interfeiss
XE	Vienkāršotais režīms
XA	Paplašinātais režīms
XP	Profesionālais režīms

Vērtība	Atlasītais līmenis
USER	Lietotājs
SERV	Service
vaBW	vaBW

LV
551

Lock/unlock

ļauj bloķēt paneļa vadīklas un ievadīt aizsardzības kodu.

Skatiet sadaļu "Lock/unlock (Set up 551)".


552

Pīksteņa signāls

ļauj regulēt pīksteņa signālu.

Minimums	Maksimums	Noklusējums
0/izslēgts	10	10

601

Regulēšanas solis

ļauj regulēt parametru ar soli, kuru var personalizēt operators.

Minimums	Maksimums	Noklusējums
1	Imax	1



602**Ārējais parametrs CH1, CH2, CH3, CH4**

Ļauj pārvaldīt ārējo parametru 1, 2, 3, 4 (minimālā vērtība, maksimālā vērtība, noklusējuma vērtība, izvēlētais parametrs).

Skatiet sadaļu "Ārējo vadīku pārvaldība (Set up 602)".

705**Kēdes pretestības kalibrēšana**

Ļauj kalibrēt iekārtu.

Skatiet sadaļu "Kēdes pretestības kalibrēšana (set up 705)".

751**Strāvas rādījums**

Ļauj atainot metināšanas strāvas faktisko vērtību.

**752****Sprieguma rādījums**

Ļauj atainot metināšanas sprieguma faktisko vērtību.

**768****Siltuma pieplūdes HI mēriņums**

Ļauj nolasīt metināšanas siltuma pieplūdes mēriņuma vērtību.

**851****ARC-AIR (LOKS-GAISS) iespējošana**

Iespējo funkciju ARC-AIR.



Vērtība	Noklusējums	ARC-AIR
ieslēgts	-	IESLĒGTA
izslēgts	X	IZSLĒGTA

5.1.2 Iestatīšanas parametru saraksts (TIG)**0 Saglabāt un iziet**

Ļauj saglabāt izmaiņas un iziet no iestatījumiem.

1**Atiestate**

Ļauj atiestatīt visus parametrus uz noklusētām vērtībām.

Res**2****Gāzes pirmsplūsma**

Ļauj iestatīt un regulēt gāzes plūsmu pirms loka izveidošanas.

Ļauj piepildīt degvielu ar gāzi un sagatavot vidi metināšanai.



Minimums	Maksimums	Noklusējums
0/izslēgts	99.9 s	0.1 s

3**Sākotnējā strāva**

Ļauj regulēt metināšanas sākuma strāvu.

Ļauj metināšanas vannai uzreiz pēc loka izveidošanas būt karstākai vai aukstākai.



Minimums	Maksimums	Noklusējums
1%	500%	50%

Minimums	Maksimums	Noklusējums
3 A	Imax	-

5**Sākotnējās strāvas laiks**

Ļauj iestatīt laiku, kādu sākotnējā strāva tiek uzturēta.



Minimums	Maksimums	Noklusējums
0/izslēgts	99.9 s	0/izslēgts

6


Strāvas pakāpeniska palielināšana

Ļauj iestatīt pakāpenisku pāreju no strāvas uz metināšanas strāvu.

Minimums	Maksimums	Noklusējums
0/izslēgts	99.9 s	0/izslēgts

7


Metināšanas strāva

Ļauj regulēt metināšanas strāvu.

Minimums	Maksimums	Noklusējums
3 A	Imax	100 A

8


Divu līmeņu strāva

Ļauj regulēt sekundāro strāvu divu līmeņu metināšanas režīmā.

Piespiežot degja pogu pirmoreiz, gāzes pirmsplūsma izveido loku, metināšanai tiek izmantota sākotnējā strāva. Atlaižot to pirmoreiz, notiek metināšanas strāvas pakāpeniska paaugstināšana līdz „11”.

Ja metinātājs piespiež un ātri atlaiž pogu, var tikt izmantots „12”.

Ja atkal ātri piespiež un atlaiž pogu, notiek pārslēgšanās uz „11” utt.

Ja tur piesiestu pogu ilgāku laiku, sākas strāvas samazināšana un tiek sasniegta beigu strāva.

Ja atlaiž pogu, loks tiek pārtraukts, bet gāze turpina plūst pēcpļūsmas etapā.

Minimums	Maksimums	Noklusējums	Minimums	Maksimums	Noklusējums
3 A	Imax	-	1%	500%	50%

10


Pamatstrāva

Ļauj regulēt pamatstrāvu impulsu, ātru impulsu režīmā.

Minimums	Maksimums	Noklusējums
3 A	Isald	-

Minimums	Maksimums	Noklusējums
1%	100%	50%

12


Impulsu frekvence

Ļauj regulēt impulsu frekvenci.

Ļauj iegūt labākus rezultātus, metinot plānus materiālus un labāku valnīša estētisko kvalitāti.

Minimums	Maksimums	Noklusējums
0.1 Hz	25 Hz	5 Hz

13


Impulsu darba cikls

Ļauj regulēt darba ciklu impulsmetināšanā.

Ļauj uzturēt maksimumstrāvu īsāku vai ilgāku laiku.

Minimums	Maksimums	Noklusējums
1%	99 %	50 %

14


Ātro impulsu frekvence

Ļauj regulēt impulsu frekvenci.

Ļauj fokusēt darbību un labāk stabilizēt elektrisko loku.

Minimums	Maksimums	Noklusējums
0.02 KHz	2.5 KHz	0.25 KHz

LV
15


Impulsu strāvas izmaiņas

Ļauj iestatīt strāvas izmaiņu laiku impulsu režīmā.

Ļauj nodrošināt laidenu soli starp maksimumstrāvu un pamata strāvu, kas nodrošinās aptuveni vāju metināšanas loku.

Minimums	Maksimums	Noklusējums
0/izslēgts	100 %	0/izslēgts

16


Strāvas pakāpeniska samazināšana

Ļauj iestatīt pakāpenisku pāreju no metināšanas strāvas uz beigu strāvu.

Minimums	Maksimums	Noklusējums
0/izslēgts	99.9 s	0/izslēgts

17**Beigu strāva**

Ļauj regulēt beigu strāvu.



Minimums	Maksimums	Noklusējums
3 A	Imax	10 A

Minimums	Maksimums	Noklusējums
1 %	500 %	-

19**Beigu strāvas laiks**

Ļauj iestatīt laiku, kuru tiek uzturēta beigu strāva.



Minimums	Maksimums	Noklusējums
0/izslēgts	99.9 s	0/izslēgts

20**Gāzes pēcpļusma**

Ļauj iestatīt un regulēt gāzes plūsmu metināšanas beigās.



Minimums	Maksimums	Noklusējums
0.0 s	99.9 s	syn

203**Tig start (HF)**

Ļauj izvēlēties nepieciešamos loka izveidošanas režīmus.



Vērtība	Noklusējums	Atzvana funkcija
ieslēgts	X	HF START
izslēgts	-	LIFT START

204**Punktmetināšana**

Ļauj iespējot „punktmetināšanas” procesu un noteikt metināšanas laiku.



Ļauj izvēlēties laiku metināšanas procesam.

Minimums	Maksimums	Noklusējums
0/izslēgts	99.9 s	0/izslēgts

205**Restart**

Ļauj aktivizēt restartēšanas funkciju.



Ļauj nekavējoties pārtraukt loku strāvas samazināšanas vai metināšanas cikla restartēšanas laikā.

Vērtība	Noklusējums	Atzvana funkcija
0/izslēgts	-	izslēgts
1/on	X	ieslēgts
2/of1	-	izslēgts

206**Easy joining**

Ļauj izveidot loku impulsu režīmā, ar funkcijas strāvu un laiku pirms iepriekš iestatīto metināšanas apstākļu automātiskas atjaunošanas.

Ļauj nodrošināt lielāku ātrumu un precīzitāti, veicot detaļu pieķermetināšanu.

Minimums	Maksimums	Noklusējums
0.1 s	25.0 s	0/izslēgts

399**Metināšanas ātrums**

Ļauj iestatīt metināšanas ātrumu.

Default cm/min: references ātrums manuālai metināšanai.

Syn: Sinerģisko vērtību

Minimums	Maksimums	Noklusējums
1 cm/min	200 cm/min	10 cm/min

500**Iekārtas iestatīšana**

Ļauj izvēlēties nepieciešamo grafisko interfeisu.

Ļauj piekļūt augstākiem iestatījumu līmeniem.

Skatiet sadaļu "Interfeisa personalizācija (Set up 500)"

Vērtība	Lietotāja interfeiss
XE	Vienkāršotais režīms
XA	Paplašinātais režīms
XP	Profesionālais režīms

Vērtība	Atlasītais līmenis
USER	Lietotājs
SERV	Service
vaBW	vaBW

LV

551**Lock/unlock**

ļauj bloķēt paneļa vadīklas un ievadīt aizsardzības kodu.
Skatiet sadaļu "Lock/unlock (Set up 551)".

552**Pīksteņa signāls**

ļauj regulēt pīksteņa signālu.

Minimums	Maksimums	Noklusējums
0/izslēgts	10	10

601**Regulēšanas solis**

ļauj regulēt parametru ar soli, kuru var personalizēt operators.

Minimums	Maksimums	Noklusējums
1	Imax	1

602**Ārējais parametrs CH1, CH2, CH3, CH4**

ļauj pārvaldīt ārējo parametru 1, 2, 3, 4 (minimālā vērtība, maksimālā vērtība, noklusējuma vērtība, izvēlētais parametrs).

Skatiet sadaļu "Ārējo vadīku pārvaldība (Set up 602)".

606**U/D deglis**

ļauj pārvaldīt ārējo parametru (U/D).

Vērtība	Noklusējums	Atzvana funkcija
0/izslēgts	-	izslēgts
1/I1	X	Strāva
	-	Programmas izgūšana

705**Kēdes pretestības kalibrēšana**

ļauj kalibrēt iekārtu.

Skatiet sadaļu "Kēdes pretestības kalibrēšana (set up 705)".

751**Strāvas rādījums**

ļauj atainot metināšanas strāvas faktisko vērtību.

752**Sprieguma rādījums**

ļauj atainot metināšanas sprieguma faktisko vērtību.

755**Gāzes plūsmas rādījums (WFR)**

ļauj atainot gāzes plūsmas faktisko vērtību.

757**Stieples ātrums**

ļauj atainot elektrodzinēja kodētāja 1 vērtību.

760**Strāvas rādījums (elektrodzinējs 1)**

ļauj atainot strāvas faktisko vērtību (elektrodzinējs 1).

768**Siltuma pieplūdes HI mēriņums**

ļauj nolasīt metināšanas siltuma pieplūdes mēriņuma vērtību.

LV

801**Aizsardzības robežvērtības**

ļauj iestatīt brīdinājumu robežvērtības un aizsardzības robežvērtības.

ļauj kontrolēt metināšanas procesu, iestatīt brīdinājuma robežvērtības un aizsardzības robežvērtības galvenajiem mērāmajiem parametriem.

ļauj precīzi kontrolēt dažādas metināšanas fāzes.

Skatiet sadaļu "Aizsardzības robežvērtības (Set up 801)".

851**ARC-AIR (LOKS-GAISS) iespējošana**

Iespējo funkciju ARC-AIR.

Vērtība	Noklusējums	ARC-AIR
ieslēgts	-	IESLĒGTA
izslēgts	X	IZSLĒGTA

5.1.3 Iestatīšanas parametru saraksts (MIG/MAG)**32****Sekundārais spriegums (MIG, divi līmeņi)**

ļauj regulēt sekundāro pulsācijas līmeņa spriegumu.

ļauj sasniegt lielāku loka stabilitāti dažādu pulsāciju fāžu laikā.

Minimums	Maksimums	Noklusējums
-5.0	+5.0	0/syn

33**Sekundārā indukcija (MIG, divi līmeņi)**

ļauj regulēt sekundāro pulsācijas līmeņa indukciju.

ļauj iegūt ātrāku vai lēnāku loku, lai kompensētu metinātāja kustības un dabisko metināšanas nestabilitāti.

Zema indukcija = reaktīvs loks (vairāk šķakatu).

Augsta indukcija = mazāk reaktīvs loks (mazāk šķakatu).

Minimums	Maksimums	Noklusējums
-30	+30	0/syn

399**Metināšanas ātrums**

ļauj iestatīt metināšanas ātrumu.

Default cm/min: references ātrums manuālai metināšanai.

Syn: Sinerģisko vērtību

Minimums	Maksimums	Noklusējums
syn min	syn max	35 cm/min

705**Kēdes pretestības kalibrēšana**

ļauj kalibrēt iekārtu.

Skatiet sadaļu "Kēdes pretestības kalibrēšana (set up 705)".

768**Siltuma pieplūdes HI mēriņums**

ļauj nolasīt metināšanas siltuma pieplūdes mēriju vērtību.

LV

5.2 Īpašas procedūras parametru izmantošanai**5.2.1 7 segmentu displeja personalizācija**

ļauj nepārtrauktī rādīt parametra vērtību 7 segmentu displejā.

Setup XP User	
3	
	5.0 m/min
	35.1

- ▶ leejiet iestatījumos, turot piespiestu kodētāja pogu vismaz 5 sekundes.
- ▶ Izvēlieties nepieciešamo parametru, pagriežot kodētāju.
- ▶ Saglabājiet izvēlēto parametru 7 segmentu displejā, piespiežot pogu .
- ▶ Saglabājiet un izejet no pašreizējā ekrāna, piespiežot pogu .

5.2.2 Interfeisa personalizācija (Set up 500)

ļauj pielāgot parametrus galvenajā izvēlnē.

500 Iekārtas iestatīšana

ļauj izvēlēties nepieciešamo grafisko interfeisu.



Vērtība	Lietotāja interfeiss
XE	Vienkāršotais režīms
XA	Paplašinātais režīms
XP	Profesionālais režīms

XE REŽĪMS

TIG							
Metināšanas parametri							
Funkcijas							

XA REŽĪMS

TIG							
Metināšanas parametri							
Funkcijas							

XP REŽĪMS

TIG											
Metināšanas parametri											
Funkcijas											

5.2.3 Lock/unlock (Set up 551)

ļauj bloķēt paneļa vadīklas un ievadīt aizsardzības kodu.

Setup XP User	
551	
	Off

Parametra atlase

- ▶ Ieejiet iestatījumos, turot piespiestu kodētāja pogu vismaz 5 sekundes.
- ▶ Izvēlieties nepieciešamo parametru (551).
- ▶ Aktivizējiet izvēlētā parametra regulēšanu, piespriežot kodētāja pogu.

Setup XP User	
551	
	33

Paroles iestatīšana


- ▶ Iestatiet ciparu kodu (paroli), pagriežot kodētāju.
- ▶ Apstipriniet darbību, nospiežot enkodera taustiņu.
- ▶ Apstipriniet darbību, piespriežot pogu .
- ▶ Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet pogu: .

LV

Paneļa funkcijas



Veicot jebkuru darbību bloķētajā vadības panelī, parādās ūpašs ekrāns.

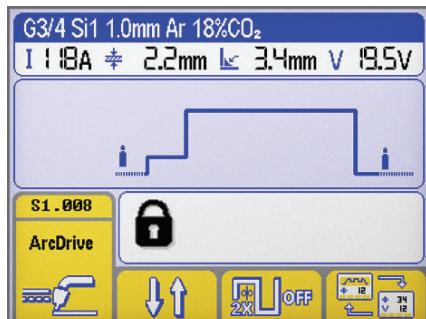

Paneļa funkcijas

- ▶ Uz laiku (5 minūtēm) piekļūstiet paneļa funkcijām, pagriežot kodētāju un ievadot pareizo paroli.
- ▶ Apstipriniet darbību, nospiežot enkodera taustiņu.
- ▶ Pilnīgi atbloķējiet vadības paneli, ieejot iestatījumos (skat. iepriekš sniegtās instrukcijas) un pārslēdziet parametru 551 uz „0” (izslēgts).
- ▶ Apstipriniet darbību, nospiežot enkodera taustiņu.
- ▶ Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet pogu: .

5.2.4 Ārējo vadīku pārvaldība (Set up 602)

Ļauj pārvaldīt ārējo parametru 2 (minimālā vērtība, maksimālā vērtība, noklusējuma vērtība, izvēlētais parametrs).



Parametra atlase


- ▶ Ieejiet iestatījumos, turot piespiestu kodētāja pogu vismaz 5 sekundes.
- ▶ Izvēlieties nepieciešamo parametru (602).
- ▶ Ieejiet ekrānā „Ārējo vadīku pārvaldība”, piespriežot kodētāja pogu.

Ārējo vadīku pārvaldība

- ▶ Izvēlieties nepieciešamo RC tālvadības izeju (CH1, CH2, CH3, CH4), piespiežot pogu: .
- ▶ Atlasiet nepieciešamo parametru (Min-Max-parametru), piespiežot kodētāja pogu.
- ▶ Noregulējiet nepieciešamo parametru (Min-Max-parametru), griežot kodētāju.
- ▶ Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet pogu: .
- ▶ Apstipriniet darbību, piespiežot pogu .


5.2.5 Ķēdes pretestības kalibrēšana (set up 705)

Ļauj kalibrēt ģeneratoru atbilstoši pašreizējai metināšanas ķēdes pretestībai.

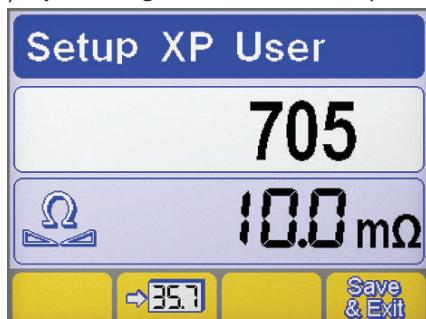

Parametra atlase

- ▶ Ieejiet iestatījumos, turot piespiestu kodētāja pogu vismaz 5 sekundes.
- ▶ Izvēlieties nepieciešamo parametru (705).
- ▶ Aktivizējiet izvēlētā parametra regulēšanu, piespriežot kodētāja pogu.
- ▶ Pieslēdziet ģeneratoru metināšanas ķēdei (galds vai sagatave).
- ▶ Noņemiet vāciņu, lai atklātu degļa sprauslas turētāja uzugali. (MIG/MAG)

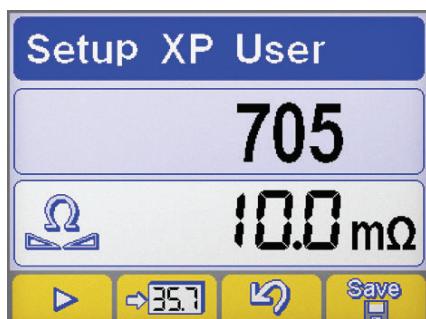

Kalibrēšana

- ▶ Novietojiet stieples vadotni elektriskajā kontaktā ar sagatavi. (MIG/MAG)
- ▶ Nospiediet pogu , lai sāktu procedūru.
- ▶ Pieskarieties uz vismaz vienu sekundi.
- ▶ Pēc kalibrēšanas pabeigšanas tiks atjaunināta displejā redzamā vērtība.
- ▶ Apstipriniet darbību, piespiežot pogu .
- ▶ Apstipriniet darbību, piespiežot pogu .
- ▶ Lai saglabātu izmaiņas un izietu no iestatīšanas, nospiediet taustiņu: .


5.2.6 Aizsardzības robežvērtības (Set up 801)

ļauj iestatīt brīdinājumu robežvērtības un aizsardzības robežvērtības.

ļauj kontrolēt metināšanas procesu, iestatīt brīdinājuma robežvērtības un aizsardzības robežvērtības galvenajiem mērāmajiem parametriem.


ļauj precīzi kontrolēt dažādas metināšanas fāzes.

Brīdinājuma robežvērtības		Aizsardzības robežvērtības	
Metināšanas strāva		Metināšanas strāva	
Gāzes plūsmas rādījums		Robota kustības ātrums	
Strāvas rādījums (elektrodzinējs 1)		Strāvas rādījums (elektrodzinējs 2)	
Dzesēšanas šķidruma plūsmas rādījums		Stieples ātrums	
Dzesēšanas šķidruma temperatūras rādījums			

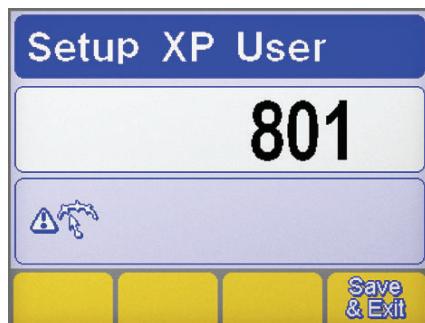

Parametra atlase

- leejiet iestatījumos, turot piespiestu kodētāja pogu vismaz 5 sekundes.
- Izvēlieties nepieciešamo parametru (801).
- leejiet ekrānā „Aizsardzības robežvērtības”, piespriežot kodētāja pogu.

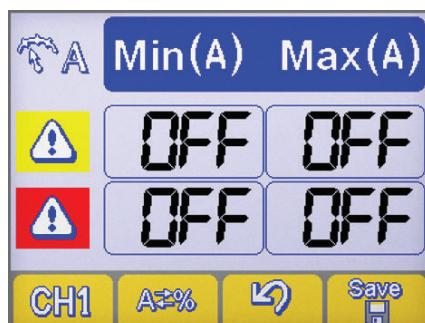


Parametra atlase

- Izvēlieties nepieciešamo parametru, piespriežot pogu .
- Izvēlieties aizsardzības robežvērtības iestatīšanas metodi, piespriežot pogu .

Iekārtas iestatīšana

Absolūta vērtība Procentuālā vērtība

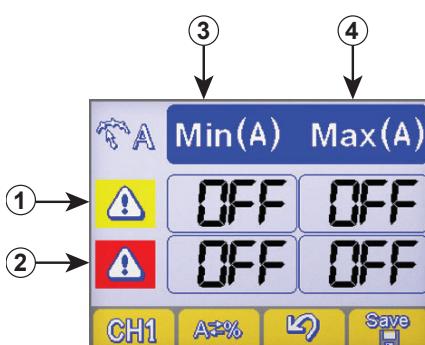

Drošības robežvērtību iestatīšana

- Brīdinājuma robežvērtību līnija
- Trauksmes robežvērtību līnija
- Minimālo līmeņu stabīņš
- Maksimālo līmeņu stabīņš

- Izvēlieties nepieciešamo aili, piespriežot kodētāja pogu (izvēlētā aile tiks izdalīta).
- Noregulējiet izvēlētās robežvērtības līmeni, pagriežot kodētāju.
- Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet pogu: .



- Ja tiek pārsniegta viena no brīdinājuma robežvērtībām, vadības panelī parādās vizuālais signāls.
- Ja tiek pārsniegta viena no trauksmes robežvērtībām, vadības panelī parādās vizuālais signāls un metināšanas darbības tiek uzreiz bloķetas.
- Var palaist vai apturēt metināšanas filtrus, lai novērstu kļūdainus signālus loka izveidošanas un pārtraukšanas laikā (skat. sadaju „Iestatīšana” - Parametri 802-803-804).

6. TEHNISKĀ APKOPE



Regulārā sistēmas tehniskā apkope atbilstoši ražotāja instrukcijām. Kad aprīkojums darbojas, visām piekļuves un darba durvīm un vākiem jābūt aizvērtiem un bloķētiem. Iekārtu nedrīkst modifcēt. Neļaujiet strāvvadošiem putekļiem uzkrāties blakus restēm un virs tām.



Jebkuru tehniskās apkopes darbību drīkst veikt tikai kvalificēts personāls. Jebkurš sistēmas detaļu remonts vai nomaiņa, ko veicis nepilnvarotais personāls anulē produkta garantiju. Jebkuru sistēmas detaļu remontu vai nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts personāls.




Atvienojiet strāvas padevi pirms katras darbības!

6.1 Barošanas avotā jāveic šādas periodiskas pārbaudes

6.1.1 Iekārtā



Iztīriet barošanas avota iekšpusi ar zema spiediena saspiesto gaisu un sukām ar mīkstiem sariem. Pārbaudiet elektriskos savienojumus un visus savienojuma vadus.

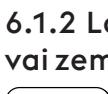

Pārbaudiet komponenta temperatūru un pārliecīneties, ka tas nav pārkarsis.



Vienmēr izmantojiet cimdus, kas atbilst drošības standartiem.



Izmantojiet piemērotas atslēgas un instrumentus.

LV

6.2 Atbildība



Ja netiek veikta iepriekš aprakstīta tehniskā apkope, visas garantijas tiek anulētas un ražotājs neuzņemas nekādu atbildību. Ražotājs atsakās no atbildības, ja lietotājs neievēro instrukcijas. Ja ir šaubas un/vai problēmas, vērsieties tuvākajā klientu apkalpošanas centrā.

7. TRAUKSMJU KODI



TRAUKSMES SIGNĀLS

Trauksmes ieslēgšanās vai kritiskās drošības robežvērtības pārsniegšanas gadījumā vadības panelī parādās vizuālais signāls un metināšanas operācijas tiek nekavējoties bloķetas.



UZMANĪBU!

Trauksmes ieslēgšanās vai kritiskās drošības robežvērtības pārsniegšanas gadījumā vadības panelī parādās vizuālais signāls un metināšanas operācijas tiek nekavējoties bloķetas.

Turpmāk ir uzskaitītas visi iekārtas trauksmes signāli un visas drošības robežvērtības.

E01	Pārkaršana		E02	Pārkaršana	
E03	Pārkaršana		E07	Stieples padevēja motora barošanas sistēmas kļūme	
E08	Moteur bloqué		E10	Spēka moduļa strāvas pārslodze (Inverter)	
E11	Iekārtas konfigurācijas kļūda		E12	Sakaru kļūda (WF - DSP)	
E13	Sakaru kļūda		E14	Nederīga programma	
E15	Nederīga programma		E16	Sakaru kļūda (RI) (Automātika un robottehnika)	
E17	Sakaru kļūda (μP-DSP)		E18	Nederīga programma	
E19	Iekārtas konfigurācijas kļūda		E20	Atmiņas kļūme	
E21	Datu zudums		E22	Sakaru kļūda (DSP)	
E29	Mērījumi nav saderīgi		E30	Sakaru kļūda (H.F.)	
E32	Datu zudums		E38	Pārāk zems spriegums	
E39	Iekārtas barošanas kļūme		E40	Iekārtas barošanas kļūme	
E43	Dzesēšanas šķidruma trūkums		E48	Trūkst stieples (Automātika un robottehnika)	
E49	Avārijas slēdzis (Automātika un robottehnika)		E50	Stieples pielipšana (Automātika un robottehnika)	
E51	Neatbalstīti iestatījumi (Automātika un robottehnika)		E52	Aizsardzība pret sadursmēm (Automātika un robottehnika)	
E53	Ārējā plūsmas releja kļūda (Automātika un robottehnika)		E54	Pārsniegts strāvas līmenis (Apakšējā robežvērtība)	
E55	Pārsniegts strāvas līmenis (Augšējā robežvērtība)		E56	Pārsniegts sprieguma līmenis (Apakšējā robežvērtība)	

E57	Pārsniegts sprieguma līmenis (Augšējā robežvērtība)		E60	Pārsniegts ātruma ierobežojums (Apakšējā robežvērtība)	
E61	Pārsniegts ātruma ierobežojums (Augšējā robežvērtība)		E62	Pārsniegts strāvas līmenis (Apakšējā robežvērtība)	
E63	Pārsniegts strāvas līmenis (Augšējā robežvērtība)		E64	Pārsniegts sprieguma līmenis (Apakšējā robežvērtība)	
E65	Pārsniegts sprieguma līmenis (Augšējā robežvērtība)		E68	Pārsniegts ātruma ierobežojums (Apakšējā robežvērtība)	
E69	Pārsniegts ātruma ierobežojums (Augšējā robežvērtība)		E70	Iestatītās drošības robežvērtības nav saderīgas	
E71	Dzesēšanas šķidruma pārkaršana				

8. PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Sistēma neieslēdzas (zaļā LED izslēgta)

Iemesls

- » Nav tīkla sprieguma kontaktligzdā.
- » Bojāta kontaktdakša vai vads.
- » Pārdedzis līnijas drošinātājs.
- » Bojāts ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis.
- » Bojāta elektronika.

Risinājums

- » Pēc nepieciešamības pārbaudiet un veiciet elektriskās sistēmas remontu.
- » Izmantojiet tikai kvalificētu personālu.
- » Aizvietojiet bojātu komponentu.
- » Sazinieties ar tuvāko servisa centru, lai veiktu sistēmas remontu.
- » Aizvietojiet bojātu komponentu.
- » Sazinieties ar tuvāko servisa centru, lai veiktu sistēmas remontu.
- » Aizvietojiet bojātu komponentu.
- » Sazinieties ar tuvāko servisa centru, lai veiktu sistēmas remontu.

Nav izejas jaudas (sistēma nemetina)

Iemesls

- » Bojāta degja melītes poga.
- » Sistēma pārkarsusi (temperatūras trauksme — dzeltenā LED ieslēgta).
- » Nepareizs zemējuma savienojums.
- » Tīkla spriegums ārpus diapazona (dzeltena LED ieslēgta).
- » Bojāta elektronika.

Risinājums

- » Aizvietojiet bojātu komponentu.
- » Sazinieties ar tuvāko servisa centru, lai veiktu sistēmas remontu.
- » Uzgaidiet līdz sistēma atdzīsīs, neizslēdzot to.
- » Pareizi iezemējiet sistēmu.
- » Izlasiet rindkopu „Uzstādīšana”.
- » Atgrieziet tīkla spriegumu barošanas avota pieļautajā diapazonā.
- » Pareizi pieslēdziet sistēmu.
- » Izlasiet rindkopu „Savienojumi”.
- » Sazinieties ar tuvāko servisa centru, lai veiktu sistēmas remontu.

Nepareiza izejas jauda

Iemesls

- » Nepareiza metināšanas procesa izvēle vai bojāts selektora slēdzis.
- » Sistēmas parametri vai funkcijas nepareizi iestatītas.
- » Bojāts potenciometrs/kodētājs metināšanas strāvas regulēšanai.

Risinājums

- » Pareizi izvēlieties metināšanas procesu.
- » Aizvietojiet bojātu komponentu.
- » Sazinieties ar tuvāko servisa centru, lai veiktu sistēmas remontu.
- » Atiestatiet sistēmu un metināšanas parametrus.
- » Aizvietojiet bojātu komponentu.
- » Sazinieties ar tuvāko servisa centru, lai veiktu sistēmas remontu.

» Tīkla spriegums ārpus diapazona

» Pareizi pieslēdziet sistēmu.

» Trūkst ievades tīkla fāzes.

» Izlasiet rindkopu „Savienojumi”.

» Bojāta elektronika.

» Pareizi pieslēdziet sistēmu.

» Izlasiet rindkopu „Savienojumi”.

Loka nestabilitāte

Iemesls

» Nepietiek aizsarggāzes.

Risinājums

» Noregulējet gāzes plūsmu

» Mitrums metināšanas gāzē.

» Pārbaudiet, vai difuzors un degļa gāzes sprausla ir labā stāvoklī.

» Nepareizi metināšanas parametri.

» Vienmēr izmantojiet kvalitatīvus materiālus un produktus.

» Nodrošiniet, lai gāzes padeves sistēma vienmēr būtu teicamā stāvoklī.

» Rūpīgi pārbaudiet metināšanas sistēmu.

» Sazinieties ar tuvāko servisa centru, lai veiktu sistēmas remontu.

Pārmērīgas šķakatas

Iemesls

» Nepareizs loka garums.

Risinājums

» Samaziniet attālumus starp elektrodu un sagatavi.

» Nepareizi metināšanas parametri.

» Samaziniet metināšanas spriegumu.

» Nepietiek aizsarggāzes.

» Samaziniet metināšanas spriegumu.

» Nepareiza loka regulēšana.

» Noregulējet gāzes plūsmu

» Pārbaudiet, vai difuzors un degļa gāzes sprausla ir labā stāvoklī.

» Nepareizs metināšanas rezīms.

» Palieliniet ekvivalentu ķēdes indukcijas vērtības iestatījumu.

» Izmantojiet indukcijas savienojumu ar augstāku iestatījumu.

» Samaziniet degļa leņķi.

Nepietiekams sakusuma dzījums

Iemesls

» Nepareizs metināšanas rezīms.

Risinājums

» Samaziniet virzības ātrumu metināšanas laikā.

» Nepareizi metināšanas parametri.

» Samaziniet metināšanas strāvu.

» Nepareizs elektrods.

» Izmantojiet mazāku diametra elektrodu.

» Nepareiza malas sagatavošana.

» Palieliniet malu nošķaušanu.

» Nepareizs zemējuma savienojums.

» Pareizi iezemējiet sistēmu.

» Izlasiet rindkopu „Uzstādīšana”.

» Metināmās sagataves ir pārāk lielas.

» Samaziniet metināšanas strāvu.

Sārnu iekļāvumi

Iemesls

» Netīrība.

Risinājums

» Rūpīgi notīriet sagatavi pirms metināšanas.

» Pārāk liels elektroda diametrs.

» Izmantojiet mazāku diametra elektrodu.

» Nepareiza malas sagatavošana.

» Palieliniet malu nošķaušanu.

» Nepareizs metināšanas rezīms.

» Samaziniet attālumus starp elektrodu un sagatavi.

» Veiciet vienmērīgas kustības metināšanas darbību laikā.

LV

Volframa iekļāvumi

Iemesls

» Nepareizi metināšanas parametri.

Risinājums

» Samaziniet metināšanas spriegumu.

» Nepareizs elektrods.

» Izmantojiet lielāku diametra elektrodu.

» Nepareizs metināšanas rezīms.

» Vienmēr izmantojiet kvalitatīvus materiālus un produktus.

» Rūpīgi noasiniet elektrodu.

» Nepieskarieties ar elektrodu metināšanas vannai.

Ieslēgumi**Iemesls**

» Nepietiek aizsarggāzes.

Risinājums

» Noregulējet gāzes plūsmu
» Pārbaudiet, vai difuzors un degja gāzes sprausla ir labā stāvoklī.

Pielipšana**Iemesls**

» Nepareizs loka garums.

Risinājums

» Palieliniet attālumus starp elektrodu un sagatavi.
» Palieliniet metināšanas spriegumu.

» Nepareizi metināšanas parametri.

» Samaziniet metināšanas strāvu.
» Palieliniet metināšanas spriegumu.

» Nepareizs metināšanas režīms.

» Vairāk nolieciet leņķi.

» Metināmās sagataves ir pārāk lielas.

» Samaziniet metināšanas strāvu.

» Nepareiza loka regulēšana.

» Palieliniet ekvivalentu ķedes indukcijas vērtības iestatījumu.
» Izmantojiet indukcijas savienojumu ar augstāku iestatījumu.

Iedzīves rievas**Iemesls**

» Nepareizi metināšanas parametri.

Risinājums

» Samaziniet metināšanas spriegumu.

» Nepareizs loka garums.

» Samaziniet attālumus starp elektrodu un sagatavi.
» Samaziniet metināšanas spriegumu.

» Nepareizs metināšanas režīms.

» Samaziniet sāna svārstību ātrumu aizmetināšanas laikā.
» Samaziniet virzības ātrumu metināšanas laikā.

» Nepietiek aizsarggāzes.

» Izmantojiet gāzes, kas piemērotas metināmiem materiāliem.

Oksidācija**Iemesls**

» Nepietiek aizsarggāzes.

Risinājums

» Noregulējet gāzes plūsmu
» Pārbaudiet, vai difuzors un degja gāzes sprausla ir labā stāvoklī.

Porainums**Iemesls**

» Tauki, laka, rūsa vai dubļi uz metināmām sagatavēm.

Risinājums

» Rūpīgi notīriet sagatavi pirms metināšanas.

» Tauki, laka, rūsa vai dubļi uz papildmateriāla.

» Vienmēr izmantojiet kvalitatīvus materiālus un produktus.
» Nodrošiniet, lai piedevu metāls vienmēr būtu teicamā stāvoklī.

» Mitrums piedevu metālā.

» Vienmēr izmantojiet kvalitatīvus materiālus un produktus.
» Nodrošiniet, lai piedevu metāls vienmēr būtu teicamā stāvoklī.

» Nepareizs loka garums.

» Samaziniet attālumus starp elektrodu un sagatavi.
» Samaziniet metināšanas spriegumu.

» Mitrums metināšanas gāzē.

» Vienmēr izmantojiet kvalitatīvus materiālus un produktus.
» Nodrošiniet, lai gāzes padeves sistēma vienmēr būtu teicamā stāvoklī.

» Nepietiek aizsarggāzes.

» Noregulējet gāzes plūsmu
» Pārbaudiet, vai difuzors un degja gāzes sprausla ir labā stāvoklī.

» Metināšanas vanna pārāk ātru sacietē.

» Samaziniet virzības ātrumu metināšanas laikā.
» Iepriekš sasildiet metināmās sagataves.
» Samaziniet metināšanas strāvu.

Karstas plaisas**Iemesls**

» Nepareizi metināšanas parametri.

Risinājums

» Samaziniet metināšanas spriegumu.

» Tauki, laka, rūsa vai dubļi uz metināmām sagatavēm.

» Rūpīgi notīriet sagatavi pirms metināšanas.

- » Tauki, laka, rūsa vai dubļi uz papildmateriāla.
- » Nepareizs metināšanas režīms.
- » Metināmajām sagatavēm ir dažādi raksturlielumi.

- » Vienmēr izmantojiet kvalitatīvus materiālus un produktus.
- » Nodrošiniet, lai piedevu metāls vienmēr būtu teicamā stāvoklī.
- » Veiciet pareizu darbību secību metināmā savienojuma veidam.
- » Pirms metināšanas veiciet uzkausēšanu.

Aukstas plāsas

Iemesls

- » Mitrums piedevu metālā.
- » Metināmās sagataves īpaša ģeometrija.

Risinājums

- » Vienmēr izmantojiet kvalitatīvus materiālus un produktus.
- » Nodrošiniet, lai piedevu metāls vienmēr būtu teicamā stāvoklī.
- » Iepriekš sasildiet metināmās sagataves.
- » Sasildiet pēc procesa.
- » Veiciet pareizu darbību secību metināmā savienojuma veidam.


9. METINĀŠANAS TEORIJA

9.1 TIG metināšana (nepārtraukts loks)

Apraksts


TIG (volframa inertās gāzes) metināšanas process ir balstīts uz izveidotu elektrisko loku starp neizlietojamo elektrodu (tīru volframu vai tā sakausējumu ar aptuvenu kušanas temperatūru 3370 °C) un sagatavi. Inertās gāzes (argons) atmosfēra aizsargā metināšanas vannu. Lai izvairītos no bīstamiem volframa iekļāvumiem šuvē, elektrods nedrīkst saskarties ar sagatavi. Šī iemesla dēļ metināšanas barošanas avots parasti ir aprīkots ar loka izveidošanas ierīci, kas ġenerē augstu frekvenci, augsta sprieguma izlādi starp elektroda galu un sagatavi. Ir iespējams arī cits palaides veids, ar samazinātiem volframa iekļāvumiem: loka veidošana, paceļot elektrodu, kurai nav nepieciešama augsta frekvence, bet tikai sākotnējs īsslēgums ar zemu strāvu starp elektrodu un sagatavi. Kad elektrods ir pacelts, tiek izveidots loks un strāva palielinās līdz iestatītas metināšanas vērtības sasniegšanai. Lai uzlabotu sametināšanas kvalitāti metināšanas valnīša beigās, ir svarīgi rūpīgi kontrolēt strāvas pakāpenisku samazināšanu un gāzei jāaplūst metināšanas vannā dažas sekundes pēc loka pārtraukšanas. Daudzos darba apstākļos būtu lietderīgi, ja būtu iespēja izmantot divas iepriekš iestatītas metināšanas strāvas un iespēja viegli pārslēgties starp tām (DIVI LĪMENI).

Metināšanas polaritāte

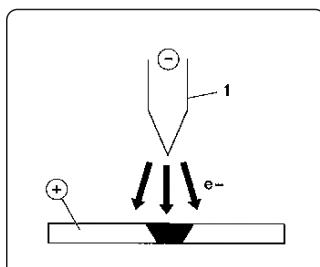


D.C.S.P. (Līdzstrāvas tiešā polaritāte)

Tā ir visbiežāk izmantojamā polaritāte, kas nodrošina ierobežotu elektroda nodilumu (1), jo 70% no karstuma ir koncentrēti anodā (sagatavē). Tiekiemētās šauras un dzījas metināšanas vannas, ar augstu virzības ātrumu un zemu siltuma padevi.

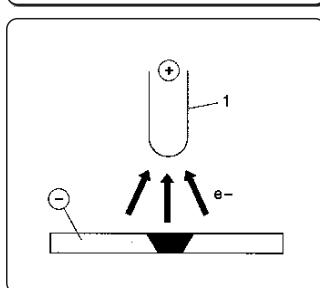

D.C.R.P. (Līdzstrāvas pretējā polaritāte)

Pretējā polaritāte tiek izmantota, lai metinātu sakausējumus, kas pārkāpti ar ugunsizturīga oksīda slāni ar augstāku kušanas temperatūru, salīdzinot ar metāliem. Nevar izmantot augstas strāvas, jo tās izraisīs pārmērīgu elektroda nodilumu.

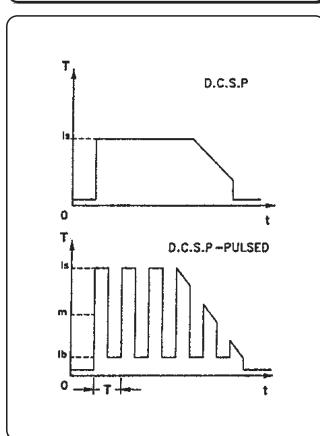

D.C.S.P.-Pulsed (Līdzstrāvas tiešā polaritāte, pulsējoša)

Pulsējošās līdzstrāvas izmantošana jauj labāk kontrolēt metināšanas vannas platumu un dzījumu, jo īpaši noteiktos darbības apstākļos. Metināšanas vanna tiek veidota ar maksimāliem impulsiem (I_p), bet pamata strāva (I_b) saglabā izveidotu loku.

Šis darbības režīms palīdz metināt plānākas metāla loksnes, mazāk tās deformējot, iegūstot labāku formas koeficientu un tādējādi karstu plāsu un gāzes iekļūšanas risks ir mazāks.

Ja palielinā frekvenci (MF) loks kļūst šaurāks, koncentrētāks, stabilāks un plānu lokšņu metināšanas kvalitāte palielinās vēl vairāk.

Tērauda TIG metināšana

TIG procedūra ir ļoti efektīva gan oglekļa tērauda, gan tērauda sakausējumu metināšanai, veicot pirmo gājienu uz caurulēm un metinot vietās, kur svarīgs ir labs izskats. Ir nepieciešama tiešā polaritāte (D.C.S.P.).

Malu sagatavošana


Ir nepieciešama rūpīga malu notīrīšana un sagatavošana.

Elektroda izvēle un sagatavošana

Ir ieteicams izmantot torija volframa elektrodus (2% sarkana torija) vai alternatīvi – cerija vai lantāna elektrodus ar šādiem diametriem:

elektroda Ø	Strāvas diapazons
1.0 mm	15÷75 A
1.6 mm	60÷150 A
2.4 mm	130÷240 A

Elektrods jānoasina, kā norādīts attēlā.

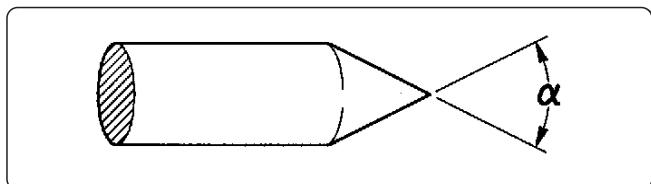

α°	Strāvas diapazons
30	0÷30 A
60÷90	30÷120 A
90÷120	120÷250 A

Piedevu metāls

Piedevu metāla stieņiem ir jābūt tādiem mehāniskiem raksturlielumiem, kas pielīdzināmi pamatmetālam.

Neizmantojet sloksnes, kas iegūtas no pamatmetāla, jo tās var saturēt darba netīrumus, kas var negatīvi ietekmēt šuvju kvalitāti.

Aizsarggāze

Parasti izmanto tīru argonu (99,99%).

Metināšanas strāva	elektroda Ø	Gāzes sprausla nr	Gāzes sprausla	Argona plūsma
30 A	0÷30 mm	4/5	6/8.0 mm	5-6 l/min
60÷90 A	30÷120 mm	4/5/6	6.5/8.0/9.5 mm	6-7 l/min
90÷120 A	120÷250 mm	6/7	9.5/11.0 mm	7-8 l/min

Vara TIG metināšana

Tā kā TIG procesu raksturo augsta karstuma koncentrācija, tas ir īpaši piemērots materiālu ar augstu termisko vadāmību metināšanai, piemēram, varam.

Lai metinātu varu, izmantojot TIG metināšanu, ievērojet tādus pašus norādījumus kā tērauda TIG metināšanai vai īpašas instrukcijas.

10. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Elektriskās īpašības URANOS NX 4000 TLH			U.M.
Strāvas padeves spriegums U1 (50/60 Hz)	3x230 ($\pm 15\%$)	3x400 ($\pm 15\%$)	Vac
Zmax (@PCC) *	57	57	mΩ
Lēni nostrādājošs līnijas drošinātājs	35	25	A
Sakaru kopne	DIGITĀLĀ	DIGITĀLĀ	
Maksimālā ieejas jauda (MMA)	13.0	16.9	kVA
Maksimālā ieejas jauda (MMA)	12.4	16.1	kW
Maksimālā ieejas jauda (TIG)	13.0	12.6	kVA
Maksimālā ieejas jauda (TIG)	12.4	12.1	kW
Jaudas patēriņš dīkstāvē	74	74	W
Jaudas koeficients (PF)	0.95	0.95	
Efektivitāte (μ)	87	88	%
Cos φ	0.99	0.99	
Maks. ieejas strāva I1max	31.8	24.4	A
Efektīvā strāva I1eff	24.6	18.9	A
Regulēšanas diapazons	3-400	3-400	A
Pārtrauktas ķēdes spriegums Uo	73	73	Vdc
Maksimumspriegums Up	10.1	10.1	kV

* Šis aprīkojums atbilst EN / IEC 61000-3-11.

* Šis aprīkojums atbilst EN / IEC 61000-3-12, ja maksimāli pieļaujamā tīkla pilna pretestība pieslēguma punktā ar publisko elektrotīklu (kopīgā pieslēguma punkts, KPP) ir mazāka vai vienāda ar norādīto Zmax vērtību. Ja tas tiek pieslēgts publiskai zemsprieguma sistēmai, aprīkojuma uzstādītājs vai operators ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka šādu aprīkojumu iespējams pieslēgt, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar sadales tīkla operatoru.

Izmantošanas koeficients URANOS NX 4000 TLH	3x230V	3x400V	U.M.
Izmantošanas koeficients MMA (40°C)			
(X=60%)	-	400	A
(X=100%)	320	360	A
Izmantošanas koeficients MMA (25°C)			
(X=100%)	320	400	A
Izmantošanas koeficients TIG (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Izmantošanas koeficients TIG (25°C)			
(X=100%)	400	400	A

Fiziskās īpašības URANOS NX 4000 TLH	U.M.
IP aizsardzības klase	IP23S
Izolācijas klase	H
Izmēri (g x d x a)	690x290x510
Svars 88 kg.	35.4
Ražošanas standarti	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN IEC 60974-3:2019 EN 60974-10/A1:2015
Strāvas padeves vads sadaļu	4x4
Strāvas padeves vada garums	5

LV

Elektriskās īpašības URANOS NX 5000 TLH				U.M.
Strāvas padeves spriegums U1 (50/60 Hz)	3x230 ($\pm 15\%$)	3x400 ($\pm 15\%$)	Vac	
Zmax (@PCC) *	49	49	mΩ	
Lēni nostrādājošs līnijas drošinātājs	45	30	A	
Sakaru kopne	DIGITĀLĀ	DIGITĀLĀ		
Maksimālā ieejas jauda (MMA)	17.4	23.6	kVA	
Maksimālā ieejas jauda (MMA)	16.5	22.5	kW	
Maksimālā ieejas jauda (TIG)	18.9	18.2	kVA	
Maksimālā ieejas jauda (TIG)	18.0	17.4	kW	
Jaudas patēriņš dīkstāvē	74	74	W	
Jaudas koeficients (PF)	0.95	0.95		
Efektivitāte (μ)	87	88	%	
Cos φ	0.99	0.99		
Maks. ieejas strāva I1max	47.4	33	A	
Efektīvā strāva I1eff	33.5	23.9	A	
Regulēšanas diapazons	3-500	3-500	A	
Pārtrauktas kēdes spriegums Uo	73	73	Vdc	
Maksimumspriegums Up	10.1	10.1	kV	

* Šis aprīkojums atbilst EN / IEC 61000-3-11.

* Šis aprīkojums atbilst EN / IEC 61000-3-12, ja maksimāli pieļaujamā tīkla pilna pretestība pieslēguma punktā ar publisko elektrotīklu (kopīgā pieslēguma punkts, KPP) ir mazāka vei vienāda ar norādīto Zmax vērtību. Ja tas tiek pieslēgts publiskai zemsrieguma sistēmai, aprīkojuma uzstādītājs vai operators ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka šādu aprīkojumu iespējams pieslēgt, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar sadales tīkla operatoru.

Izmantošanas koeficients URANOS NX 5000 TLH	3x230V	3x400V	U.M.
Izmantošanas koeficients MMA (40°C)			
(X=50%)	-	500	A
(X=60%)	-	470	A
(X=100%)	400	420	A
Izmantošanas koeficients MMA (25°C)			
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	400	470	A
Izmantošanas koeficients TIG (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Izmantošanas koeficients TIG (25°C)			
(X=70%)	500	-	A
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	460	470	A

Fiziskās īpašības URANOS NX 5000 TLH	U.M.
IP aizsardzības klase	IP23S
Izolācijas klase	H
Izmēri (g x d x a)	690x290x510
Svars 88 kg.	37.3
Ražošanas standarti	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN IEC 60974-3:2019 EN 60974-10/A1:2015
Strāvas padeves vads sadaļu	4x6
Strāvas padeves vada garums	5

11. DATU PLĀKSNĪTE

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY			
URANOS NX 4000 TLH		N°	
	EN IEC 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A	60974-3:2019	
Up 10.1 kV			
	3A/10.0V - 400A (400A)/26.0V (26.0V)	X (40°C)	60% 100%
S	U ₀ 73V	I ₂	400A (400A) 360A (360A) 26.0V (26.0V) 24.4V (24.4V)
	3A/20.0V - 400A (320A)/36.0V (32.8V)	X (40°C)	60% 100%
S	U ₀ 73V	I ₂	400A 360A (320A) 36.0V 34.4V (32.8V)
D 50/60 Hz	U ₁ 400V(230V)	I _{1max} 24.4A(31.8A)	I _{eff} 18.9A(24.6A)
IP 23 S			

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY			
URANOS NX 5000 TLH		N°	
	EN IEC 60974-1/A1:2019 60974-10/A1:2015 Class A	60974-3:2019	60974-3:2019
Up 10.1 kV			
	3A/10.0V - 500A (500A)/30.0V (30.0V)	X (40°C)	50% 60% 100%
S	U ₀ 73V	I ₂	500A (500A) 470A (470A) 420A (420A) 30.0V (30.0V) 28.8V (28.8V) 26.8V (26.8V)
	3A/20.0V - 500A (400A)/40.0V (36.0V)	X (40°C)	50% 60% 100%
S	U ₀ 73V	I ₂	500A 470A 420A (400A) 40.0V 38.8V 36.8V (36.0V)
D 50/60 Hz	U ₁ 400V(230V)	I _{1max} 33A(47.4A)	I _{eff} 23.9A(33.5A)
IP 23 S			

12. BAROŠANAS AVOTA DATU PLĀKSNĪTES SKAIDROJUMS

1	2
3	4
5	6
7	9
12	15
13	15A
14	15B
18	19
22	UK CA CE EAC MADE IN ITALY

CE ES atbilstības deklarācija
EAC EAC atbilstības deklarācija
UKCA UKCA atbilstības deklarācija

- 1 Preču zīme
- 2 Ražotāja nosaukums un adrese
- 3 Iekārtas modelis
- 4 Sērijas Nr.
- 5 Metināšanas iekārtas simbols
- 6 Atsauce uz būvniecības standartiem
- 7 Metināšanas procesa simbols
- 8 Iekārtu simboli, kas piemēroti darbībai vidē ar paaugstinātu elektrotriecienu risku
- 9 Metināšanas strāvas simbols
- 10 Nominālais tukšgaitas spriegums
- 11 Min.-Maks. strāvas diapazons un atbilstošais tradicionālais slogrežīma spriegums
- 12 Intermitējoša cikla simbols
- 13 Nominālās metināšanas strāvas simbols
- 14 Nominālā metināšanas sprieguma simbols
- 15 Intermitējoša cikla vērtības
- 16 Intermitējoša cikla vērtības
- 17 Intermitējoša cikla vērtības
- 18 Strāvas padeves simbols
- 19 Nominālais strāvas padeves spriegums
- 20 Maksimālā nominālā strāvas padeve
- 21 Maksimālā efektīvā strāvas padeve
- 22 Aizsardzības pakāpe
- 23 Nominālais maksimumspriegums

LV

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Statybininkas

voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY
Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - www.voestalpine.com/welding

savo atsakomybe pareiškia, kad šis produktas:

URANOS NX 4000 TLH	55.07.046
	55.07.047
URANOS NX 5000 TLH	55.07.048
	55.07.049

atitinka šių ES direktyvų reikalavimus:

- 2014/35/EU LOW VOLTAGE DIRECTIVE**
2014/30/EU EMC DIRECTIVE
2011/65/EU RoHS DIRECTIVE

ir kad buvo taikomi šie suderinti standartai:


EN IEC 60974-1/A1:2019	WELDING POWER SOURCE
EN IEC 60974-3:2019	ARC STRIKING AND STABILIZING DEVICES
EN 60974-10/A1:2015	ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

Dokumentai, patvirtinantys atitiktį direktyvoms, bus prieinami patikrinimui pas pirmiau minėtq gamintojq.

Eksplotuojant arba modifikuojant taip, kaip **voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l.** nėra numačiusi, nutruksta šio sertifikato galiojimas.

Onara di Tombolo, 03/07/2023

voestalpine Böhler Welding Selco s.r.l.

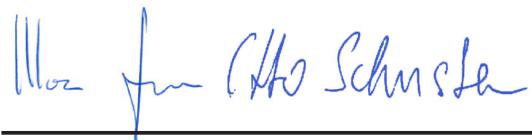

Mirco Frasson Otto Schuster
Managing Directors

LT

RODYKLĖ

1. ĮSPĖJIMAS	313
1.1 Darbo aplinka.....	313
1.2 Naudotojo ir kitų asmenų apsauga.....	313
1.3 Apsauga nuo dūmų ir dujų.....	314
1.4 Gaisro / sprogimo prevencija	314
1.5 Prevencinės priemonės naudojant dujų balionus	314
1.6 Apsauga nuo elektros šoko	315
1.7 Elektromagnetiniai laukai ir trukdžiai	315
1.8 IP apsaugos klasė.....	316
1.9 Atliekų tvarkymas	316
2. MONTAVIMAS.....	316
2.1 Kėlimas, transportavimas ir iškrovimas	316
2.2 Įrangos padėties nustatymas	317
2.3 Prijungimas	317
2.4 Montavimas	317
3. SISTEMOS PRISTATYMAS	319
3.1 Galinis pultas.....	319
3.2 Lizdų skydelis	319
3.3 Priekinis valdymo pultas URANOS NX 4000/5000 TLH	319
3.4 Priekinis valdymo pultas URANOS NX 4000/5000 TLH (LCD 3.5")	320
4. ĮRANGOS NAUDOJIMAS	321
4.1 Pradinis langas	321
4.2 Pagrindinis langas.....	321
5. SĄRANKA	323
5.1 Parametru nustatymas ir nustatymas.....	323
5.2 Ypatingos parametryų naudojimo procedūros.....	331
6. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	334
6.1 Atlikite šias reguliarias maitinimo šaltinio patikras	335
6.2 Atsakomybė	335
7. ĮSPĖJIMŲ KODAI	335
8. GEDIMŲ ŠALINIMAS	337
9. SUVIRINIMO TEORIJA	340
9.1 TIG suvirinimas (nepertraukiama lankas).....	340
10. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	341
11. DUOMENŲ PLOKŠTĖ	344
12. MAITINIMO ŠALTINIO DUOMENŲ PLOKŠTELĖS REIKŠMĖ	344
13. DIAGRAMA.....	413
14. JUNGTYS.....	417
15. ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS	419

SIMBOLIAI



Neišvengiamas sunkaus kūno sužalojimo pavojus ir pavojingas elgesys, dėl kurio galima sunkiai susižaloti.



Svarbus patarimas, kurio reikia laikytis, kad būtų išvengta nesunkių sužalojimų ar nuosavybės apgadinimo.



Techninės pastabos dėl sklandesnės ekspluatacijos.

1. ĮSPĖJIMAS



Prieš atlikdami bet kokius darbus mašina, atidžiai perskaitykite ir supraskite šios knygelės turinį. Neatlikite nenurodytų pakeitimų ar techninės priežiūros darbų. Gamintojas nėra atsakingas už žalą asmenims ar nuosavybei, atsiradusią dėl netinkamo šios knygelės turinio naudojimo arba nurodymų nesilaikymo. Naudojimo instrukcijas visada laikykite prietaiso naudojimo vietoje. Laikykites ne tik naudojimo instrukciją, bet ir vietoje galiojančių bendruju standartu ir reglamentu, susijusių su nelaimingu atsitikimų prevencija ir aplinkos apsauga.



Visi su prietaiso paleidimu, naudojimu, techninė priežiūra ir remontu susiję asmenys privalo

- turėti atitinkamą kvalifikaciją
- turėti atitinkamą suvirinimo įgūdžiu
- perskaityti šias naudojimo instrukcijas ir griežtai jų laikytis.

Kilus abejonėms ar sunkumams naudojant įrangą, pasikonsultuokite su specialistais.

1.1 Darbo aplinka



Visą įrangą būtina naudoti tik pagal paskirtį, atsižvelgiant į duomenų plokštéléje ir (arba) šioje knygelėje pateiktas vertes bei laikantis nacionalinių ir tarptautinių saugumo direktyvų. Naudojimas ne taip, kaip nurodė gamintojas, yra laikomas visiškai netinkamu ir pavojingu. Tokiu atveju gamintojas atsisako prisiimti atsakomybę.



Šį prietaisą gali naudoti tik specialistai pramoninėse aplinkose. Gamintojas neprisiims atsakomybės už pažeidimus, atsiradusius dėl to, kad buvo naudojama namų sąlygomis.



Įrangą naudoti reikia aplinkoje, kurioje temperatūra siekia nuo -10 °C iki +40 °C (nuo +14 °F iki +104 °F).
Įrangą transportuoti ir laikyti reikia aplinkoje, kurioje temperatūra siekia nuo -25 °C iki +55 °C (nuo -13 °F iki 131 °F).
Įrangą naudokite nuo dulkių, rūgčių, dujų ir kitų korozinių medžiagų apsaugotoje aplinkoje.
Įrangos negalima naudoti aplinkoje, kurioje drėgnumas siekia daugiau kaip 50 proc., esant 40 °C (104 °F).
Įrangos negalima naudoti aplinkoje, kurioje drėgnumas siekia daugiau kaip 90 proc., esant 20 °C (68 °F).
Sistemos negalima naudoti didesniame aukštyje virš jūros lygio nei 2 000 metrų (6 500 pėdų).



Šios mašinos nenaudokite vamzdžiams atšildyti.

Šios įrangos nenaudokite įkrauti baterijas ir (arba) akumuliatorius.

Šios įrangos nenaudokite užvesti varikliams.

1.2 Naudotojo ir kitų asmenų apsauga



Suvirinimo procesas yra radiacijos, triukšmo, karščio ir dujų emisijos šaltinis. Suvirinimo vieta nuo spindulių, kibirkščių ir įkaitusių šlakų apsaugokite ugniai atspariu skydu. Netoli ese esančius žmones suvirinimo įspėkite nežiūrėti į lanką ar įkaitintą metalą bei pasirūpinti tinkama apsauga.



Nuo lanko spindulių, kibirkščių ar įkaitusio metalo odą apsaugokite apsauginiais drabužiais. Drabužiai turi dengti visą kūną ir būti:

- neapgadinti ir geros būklės;
- atsparūs ugniai;
- hermetiški ir sausi;
- gerai priglusti, be rankogalių ar atvartų.



Visada mūvėkite tinkamus batus, kurie yra pakankamai tvirti ir atsparūs vandeniu.

Visada mūvėkite specialias pirštines, apsaugančias nuo elektros srovės ir karščio.



Naudokite kaukes su šoninėmis veido apsaugomis ir tinkamais akių filtrais (mažiausiai NR10 arba aukštesnės klasės).



Visada dėvėkite apsauginius akinius su šoninėmis apsaugomis, ypač rankiniu ar mechaniniu būdu šalindami suvirinimo metu susidariusius šlakus.



Nedėvėkite kontaktinių lėšių!



Jei suvirinimo metu triukšmo lygis pasiekia pavojingą ribą, užsidėkite ausines. Jei triukšmo lygis viršija įstatymų nustatyta ribą, aptverkite darbo vietą ir pasirūpinkite, kad visi priartėjantys prie šios vietas turėtų ausines.



Suvirinimo metu šoninius dangčius laikykite uždarytus. Sistemų niekaip nemodifikuokite.



Stenkiteis neliesti ką tik suvirintų vietų: karštis gali stipriai nudeginti ar nusvilinti.

Atlikę suvirinimo darbus taikykite tokias pačias atsargumo priemones, kaip aprašyta aukščiau, nes vėstant nuo suvirintų vietų gali atskirkinti šlakai.



Prieš pradédami dirbtį ar atlikti techninės priežiūros darbus patikrinkite, ar degiklis yra atvésęs.



Prieš atjungdami aušinimo skysčio vamzdžius patikrinkite, ar aušinimo įtaisas yra išjungtas. Iš vamzdžių išbėgęs jkaitės skystis gali nudeginti arba nusvilinti.



Turékite paruoštą naudoti pirmosios pagalbos vaistinélé.

Rimtai vertinkite kiekvieną nudegimą ar susižalojimą.



Prieš išeidami iš darbo vietas pasirūpinkite jossaugumu, kad netyčia nebūtų padaryta žala žmonėms ar nuosavybei.

1.3 Apsauga nuo dūmų ir dujų



Suvirinimo proceso metu susidarę dūmai, dujos ir milteliai gali būti žalingi jūsų sveikatai.

Tam tikromis aplinkybėmis suvirinimo metu susidarę dūmai gali sukelti vėžį ar pakenkti nėščios moters vaisiu.

- Galvą laikykite toliau nuo suvirinimo metu susidariusių dujų ir dūmų.
- Pasirūpinkite tinkamu darbo vietas vėdinimui (natūraliu arba dirbtiniu).
- Jei vėdinimas nepakankamas, naudokite kaukes ir kvėpavimo aparatus.
- Jei suvirinimo darbus atliekate labai mažose erdvėse, darbus turi prižiūrėti netoli ese lauke esantis kolega.
- Vėdinimui nenaudokite deguonies.
- Reguliariai lygindami pavojingų išmetamujų dujų ir saugos reikalavimuose nurodytų kiekij vertes užtikrinkite, kad dūmų ištraukimo prietaisais veikia tinkamai.
- Dūmų kiekis ir pavojingumo lygis priklauso nuo naudojamo pagrindinio metalo, užpildo metalo ir kitų ruošinių valymui bei riebalų pašalinimui naudojamų medžiagų. Vadovaukitės gamintojo pateiktais bei techniniuose lapuose esančiais nurodymais.
- Suvirinimo darbų neatlikite greta riebalų pašalinimo ar dažymo punktų.
- Dujų balionus laikykite lauke arba gerai vėdinamose vietose.

1.4 Gaisro / sprogimo prevencija



Suvirinimo procesas gali sukelti gaisrą ir (arba) sprogimą.

- Iš darbo vietas ir aplinkinių zonų pašalinkite visas degias ar lengvai užsiliepsnojančias medžiagas ir objektus.
- Degios medžiagos turi būti mažiausiai 11 metrų (35 pėdų) atstumu nuo suvirinimo vietas arba tinkamai apsaugotos.
- Kibirkštys ir jkaitusios dalelės gali nuskrieti gana toli ir pasiekti aplinkines vietas net ir pro mažiausius tarpelius. Ypatingą dėmesį skirkite žmonių ir nuosavybės saugumui užtikrinti.
- Suvirinimo darbų neatlikite ant arba greta slėgio veikiamų talpų.
- Suvirinimo darbų neatlikite ant uždarų talpų ar vamzdžių. Būkite ypač atsargūs suvirindami vamzdžius ar talpas, net jei jos yra atviros, tuščios ir kruopščiai išvalytos. Net ir nedidelis dujų, degalų, alyvos ar panašių medžiagų kiekis gali sukelti sprogimą.
- Suvirinimo darbų neatlikite vietose, kuriose yra sprogių miltelių, dujų ar garų.
- Baigę virinti patikrinkite, ar grandinė, kuria teka elektros srovė, netyčia negali prisiliesti prie kurios nors prie jžeminimo grandinės prijungtos dalies.
- Greta darbo vietas turékite gesintuvą ar atitinkamą priemonių.

1.5 Prevencinės priemonės naudojant dujų balionus



Inertinių dujų balionuose yra slėgio veikiamų dujų, kurios gali sprogti, jei nebus laikomasi minimalių transportavimo, laikymo ir naudojimo sąlygų.

- Balionus reikia laikyti vertikalioje padėtyje prie sienos ar kitos atraminės konstrukcijos, pritvirtinus tinkamomis priemonėmis, kad nenukristų ar j nieką neatsitrenktų.
- Apsauginės sklandės dangtelį transportavimo, paruošimo eksplotuoti metu ir suvirinimo darbų pabaigoje užsukite.

- Baliony nelaikykite tiesioginiuose saulēs spinduliuose, aplinkoje, kurioje būna staigū temperatūros pokyčių, labai aukštoje temperatūroje. Nelaikykite balionų labai aukštoje arba labai žemoje temperatūroje.
- Laikykite balionus toliau nuo atvirosliepsnos, elektros lanko, degiklių ar elektrodo ir jkaitusių medžiagų, skriejančių suvirinimo metu j šalis.
- Balionus laikykite toliau nuo suvirinimo grandinių ir elektros grandinių apskritai.
- Atsukdami baliono sklendę galvą laikykite toliau nuo dujų išleidimo angos.
- Baigę suvirinti, baliono sklendę visada užsukite.
- Suvirinimo darbų jokiu būdu neatlikite su slėgio veikiamu duju balionu.
- Slėgio veikiamo oro baliono jokiu būdu negalima prijungti tiesiai prie mašinos slėgio reduktoriaus. Slēgis gali viršyti reduktoriaus galiq ir gali kilti sprogimas.

1.6 Apsauga nuo elektros šoko



Elektros šokas gali mirtinai sužaloti.

- Nelieskite įjungtos suvirinimo sistemos viduje ir išorėje esančių dalių, kuriomis teka elektros srovė (degikliai, pistoletai, jžeminimo kabeliai, elektrodai, vielos, ritinėliai ir ritės yra elektriniu būdu prijungtos prie suvirinimo grandinės).
- Pasirūpinkite, kad sistema aparatas būtų izoliuotas ant sauso pagrindo arba grindų, tinkamai izoliuotų nuo žemės.
- Užtikrinkite, kad sistema yra tinkamai įjungta į lizdą, o maitinimo šaltinyje yra jžeminimo laidininkas.
- Vienu metu nelieskite dviejų degiklių ir dviejų elektrodo laikiklių.
- Jei jaučiate elektros šoką, nedelsdami nutraukite suvirinimo darbus.



Lanko uždegimo ir stabilizavimo prietaisas skirtas naudoti atliekant rankinio valdymo arba mechaninius darbus.



Elektros šoko riziką padidina degiklio arba suvirinimo kabelio pailginimas iki daugiau kaip 8 m.

1.7 Elektromagnetiniai laukai ir trukdžiai



Srovė, einanti vidiniais ir išoriniais sistemos kabeliais, greta suvirinimo kabelių ir pačios įrangos sukuria elektromagnetinių laukų.

- Elektromagnetiniai laukai daro įtaką ilgalaikį poveikį jutusių žmonių sveikatai (tikslus poveikis iki šiol neaiškus).
- Elektromagnetiniai laukai kenkia kai kuriai įrangai, pavyzdžiui, širdies stimulatoriams ar klausos aparatams.



Prieš atlikdami lankinio suvirinimo darbus širdies stimulatorių turintys asmenys privalo pasikonsultuoti su savo gydytoju.

1.7.1 EMS klasifikacija pagal: EN 60974-10/A1:2015.



B klasės įranga atitinka elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus pramoninėje ir buitinėje aplinkoje, įskaitant gyvenamąsias vietas, į kurias elektros energija tiekama viešaisiais žemos įtampos elektros paskirstymo tinklais.



A klasės įranga neskirta naudoti gyvenamosiose vietose, į kurias elektros energija yra tiekama žemos įtampos tinklais. Tokiose vietose dėl indukuotųjų bei elektromagnetinių trukdžių elektromagnetinių suderinamumų užtikrinti gali būti sunku.

Daugiau informacijos rasite skyriuje: SPECIFIKACIJŲ PLOKŠTELĖ arba TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS.

1.7.2 Montavimas, naudojimas ir vietas tikrinimas

Šią įrangą pagaminta pagal suderintojo standarto reikalavimus EN 60974-10/A1:2015 ir yra identifikuojama kaip A klasės įranga. Ši prietaisą gali naudoti tik specialistai pramoninėse aplinkose. Gamintojas neprisiims atsakomybės už pažeidimus, atsiradusius dėl to, kad buvo naudojama namų sąlygomis.



Naudotojas turi išmanyti savo darbą ir būdamas specialistu atsakyti už įrangos montavimą bei naudojimą pagal gamintojo nurodymus. Pastebėjęs elektromagnetinių trukdžių naudotojas privalo pašalinti problemą. Jei reikia, galima kreiptis į gamintoją dėl techninės pagalbos.



Bet kokiui atveju, elektromagnetinių trukdžių problemas būtina pašalinti, kad jos nebekeltų problemų.



Prieš montuodamas šį aparato naudotojas privalo įvertinti potencialias elektromagnetines problemas, galinčias kilti aplinkinėse vietose, ypač susijusias su greta esančių asmenų sveikata, pavyzdžiui, asmenų, kuriems yra jsodinti širdies stimulatoriai ar klausos aparatai.

1.7.3 Reikalavimai maitinimo tinklui

Dėl iš maitinimo tinklo paimtos pirminės srovės didelės galios įranga gali turėti įtakos elektros tiekimo kokybei. Dėl to, kai kurių tipų įrangai (žr. techniniuose duomenyse) yra taikomi prijungimo apribojimai arba reikalavimai dėl didžiausios leistinos tinklo varžos (Zmax) arba minimalios tiekimo galios (Ssc) sąsajos su viešuoju tinklu vietoje (bendrojo prijungimo vieta, PCC). Šiuo atveju montuotojas arba įrangos naudotojas, pasitaręs su tinklo operatoriumi (jei būtina), privalo pasirūpinti įrangos prijungimui. Atsiradus trukdžiams gali prireikti papildomų atsargumo priemonių, pavyzdžiui, tinklo filtravimo.

Taip pat reikia apsvarstyti galimybę apsaugoti maitinimo kabelį.

Daugiau informacijos rasite skyriuje: TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS.

1.7.4 Su kabeliais susijusios atsargumo priemonės

Kad sumažintumėte elektromagnetinių laukų poveikį, laikykite šių nurodymų:

- Jei jmanoma, kartu sudékite ir laikykite įžeminimo bei maitinimo kabelius;
- Kabelių jokiu būdu nevyniokite aplink save.
- Nestovėkite tarp įžeminimo ir maitinimo kabelių (abu laikykite vienoje pusėje).
- Kabeliai turi būti kuo trumpesni, sudėti kuo arčiau vienas kito ir nutiesti ant arba palei žemę.
- Įrangą pastatykite šiek tiek toliau nuo suvirinimo vietas.
- Kabelius reikia laikyti atskirai nuo kitų kabelių.

1.7.5 Įžeminimas

Būtina įvertinti visų suvirinimo įrangos bei netoli ese esančių metalinių dalių įžeminimą. Įžeminti būtina pagal vietinius reikalavimus.

1.7.6 Ruošinio įžeminimas

Jei dėl elektros saugos arba dėl dydžio ir padėties ruošinys nėra įžemintas, ruošinio įžeminimas padėtų sumažinti emisijas. Labai svarbu, kad įžeminus ruošinį nepadidėtų incidentų naudotojui ar elektros įrangos apgadinimų atvejų. Įžeminti būtina pagal vietinius reikalavimus.

1.7.7 Apsaugojimas

Selektyvusis kitų kabelių ir aplinkui esančios įrangos apsaugojimas gali sumažinti dėl elektromagnetinių trukdžių kylančių problemų riziką.

Specialiai atvejais galima apsaugoti visą suvirinimo įrangą.

1.8 IP apsaugos klasė

IP23S

IP

- Gaubtas, apsaugantis nuo prieigos prie pavojingų dalių ir nuo kietų dalelių, kurių skersmuo yra didesnis nei arba lygus 12,5 mm, patekimo į vidų.
- Gaubtas, apsaugantis nuo lietus 60° kampu.
- Gaubtas, apsaugantis nuo pavojingo įtekančio vandens daromo poveikio, kai įrangos judančios dalys neveikia.

1.9 Atliekų tvarkymas



Elektros įrangos nešalinkite kartu su buitinėmis atliekomis.

Remiantis Europos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir jos papildymais, laikantis nacionalinių įstatymų, elektros įranga, kurios eksplloatavimo laikotarpis baigėsi, turi būti surinkta atskirai ir nuvežta į perdirbimo bei šalinimo centrą. Įrangos savininkas, kreipdamasis į vienos administraciją, privalės rasti įgaliotuosius atliekų surinkimo centrus. Laikydamiesi šios Europos direktyvos reikalavimų, tausokite aplinką ir žmonių sveikatą.

2. MONTAVIMAS



Montavimo darbus privalo atlikti gamintojo įgalioti specialistai.



Montavimo metu užtikrinkite, kad maitinimo šaltinis iš elektros tinklo yra išjungtas.



Draudžiama papildomai prijungti kitus maitinimo šaltinius (nuosekliai arba lygiagrečiai).

2.1 Kėlimas, transportavimas ir iškrovimas

- Įranga turi rankeną, kad būtų galima nešti.
- Prie jos nėra pritvirtintų specialių kėlimui skirtų elementų.
- Keldami šakiniu krautuvu būkite atsargūs, kad neapvirstų generatorius.



Tinkamai įvertinkite įrangos svorį (žr. technines specifikacijas).

Pakelto krovonio negabenkite ir nelaikykite virš asmenų ar daiktų.

Įrangos nenumeskite ir nesuspauskite.

2.2 Įrangos padėties nustatymas



Vadovaukitės šiomis taisykliėmis:

- Pasirūpinkite, kad prieiga prie įrangos valdiklių ir jungčių būtų patogi;
- Įrangos nestatykite labai mažose vietose;
- Įrangos nestatykite ant didesnių nei 10° nuolydžių;
- Įrangą statykite sausoje, švarioje ir tinkamai vėdinamoje vietoje;
- saugokite įrangą nuo lietaus ir saulės spinduliu.

2.3 Prijungimas



Įranga pristatomata su maitinimo kabeliu, skirtu jungti į elektros tiekimo tinklą.

Sistemą galima maitinti iš:

- trifazio 400 V tinklo;
- trifazio 230 V tinklo;

Įranga tinkamai veiks, jei įtampos svyравimai nebus didesni kaip ± 15 proc. nuo nominalios vertės (pvz., jei nominali įtampa yra 400 V, tai faktinė įtampa gali svyruoti nuo 320 iki 440 V).



Kad asmenys nesusižalotų ir nebūtų padaryta žala įrangai, PRIEŠ įjungiant prietaisą į elektros tinklą būtina patikrinti pasirinkto tinklo įtampą ir saugiklius. Taip pat patikrinkite, ar į lizdą įjungtas kabelis turi įžeminimo kontaktą.



Generavimo įrenginių varoma įranga užtikrina stabilią ± 15 proc. įtampą nuo nominalios įtampos vertės, kurią deklaravo gamintojas, esant bet kokioms darbo sąlygoms ir didžiausiai nominaliai galiai. Įprastai generavimo įrenginius rekomenduojamame naudoti taikant dukart didesnę galią nei vienfazio maitinimo šaltinio galia arba 1,5 kartą didesnę nei trifazio maitinimo šaltinio galia. Rekomenduojama naudoti elektroniniu būdu valdomus generavimo įrenginius.




Kad naudotojams nekiltų pavojus, įrangą būtina tinkamai įžeminti. Maitinimo įtampa tiekama įžemintu kabeliu (geltonu ir žaliu), kurį reikia prijungti prie kištuko sujžeminimo kontaktu. Šio kabelio su geltona / žalia gija NEGALIMA naudoti su kitais įtampos laidininkais. Patikrinkite, ar naudojama įranga yra įžeminta ir kokia yra lizdų būklė. Naudokite tik sertifikuotus kištukus, laikydamiiesi saugos reikalavimų.



Elektros jungtis turi sujungti reikiamu įgūdžių turintis technikas, turintis profesinę ir techninę kvalifikaciją ir taikydamas šalyje, kurioje įranga yra montuojama, galiojančius reikalavimus.

2.4 Montavimas


2.4.1 Defektų šalinimo ARC-AIR jungtis

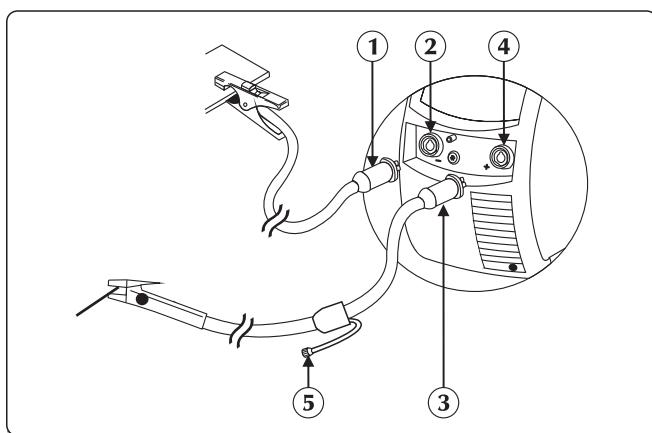

- ① Įžeminimo žnyplių jungtis
- ② Neigiamas maitinimo lizdas (-)
- ③ Žnyplių jungtis ARC AIR
- ④ Teigiamas maitinimo lizdas (+)
- ⑤ Oro vamzdžio jungtis


- ▶ Įžeminimo spaustuvą prijunkite prie neigiamo maitinimo šaltinio lizdo (-).
- ▶ Prijunkite ARC-AIR elektrodo laikiklio žnyplių kabelio jungtį prie teigiamo generatoriaus maitinimo šaltinio lizdo (+).
- ▶ Atskirai prie oro tiekimo jungties prijunkite oro vamzdžio jungtį.

2.4.2 Prijungimas TIG suvirinimo darbams atlikti

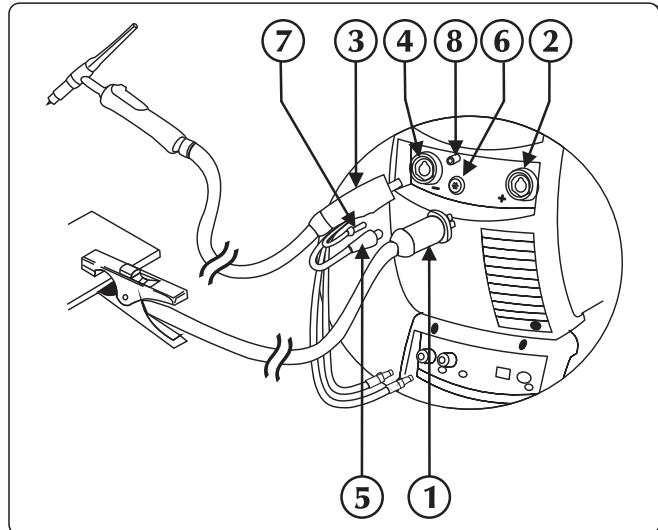

- ① Jžeminimo žnyplių jungtis
- ② Teigiamas maitinimo lizdas (+)
- ③ TIG degiklio jungiamoji detalė
- ④ Degiklio lizdas
- ⑤ Signalinj degiklio kabelj
- ⑥ Jungtis
- ⑦ Degiklio dujų vamzdis
- ⑧ Dujų įmovos / jungties

- ▶ Jžeminimo spaustuvą prijunkite prie teigiamo maitinimo šaltinio lizdo (+). Jkiškite kištuką ir pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi, kad prisitvirtintų.
- ▶ TIG degiklio movą prijunkite prie maitinimo šaltinio degiklio lizdo. Jkiškite kištuką ir pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi, kad prisitvirtintų.
- ▶ Signalinj degiklio kabelį prijunkite prie atitinkamo lizdo.
- ▶ Degiklio dujų žarną prijunkite prie atitinkamos įmovos / jungties.
- ▶ Vandens vamzdži (raudonos spalvos) prijunkite prie aušinimo įrenginio išleidimo angos jungties (raudonos spalvos).
- ▶ Vandens vamzdži (mėlynos spalvos) prijunkite prie aušinimo įrenginio išleidimo angos jungties (mėlynos spalvos).

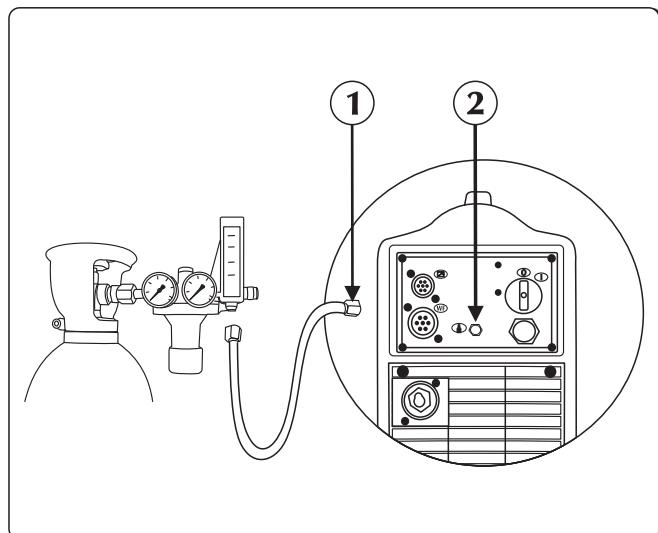


- ① Dujų vamzdis
- ② Dujų įmovos / jungties

- ▶ Baliono dujų žarną prijunkite prie galinės dujų jungties. Dujų srautą nustatykite nuo 5 iki 15 l/min.


3. SISTEMOS PRISTATYMAS

3.1 Galinis pultas

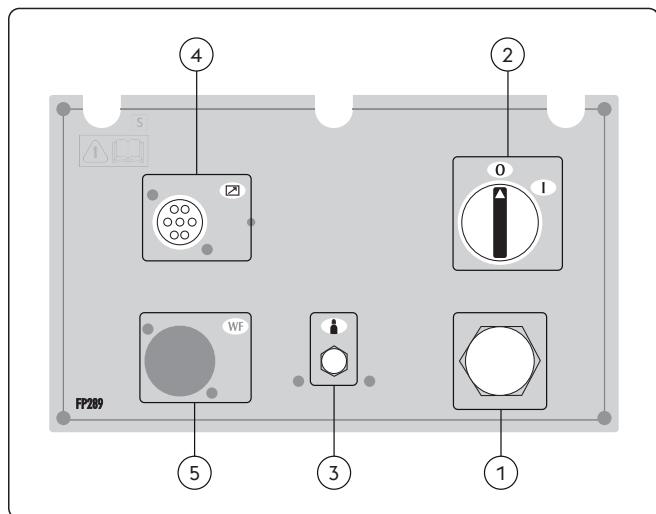


- ① **Maitinimo kabelis**
Įjunkite sistemą į elektros tinklą.
- ② **Išjungimo ir įjungimo jungiklis**
Įjungia suvirinimo aparato maitinimą.
Jis gali būti nustatytas dvejose padėtyse - „O“ - išjungta ir „I“ - įjungta.
- ③ **Duju jungiamoji detalė**
- ④ **Signalinio kabelio CAN-BUS žvestis (RC, RI...)**
- ⑤ **Nėra naudojamas**

3.2 Lizdų skydelis

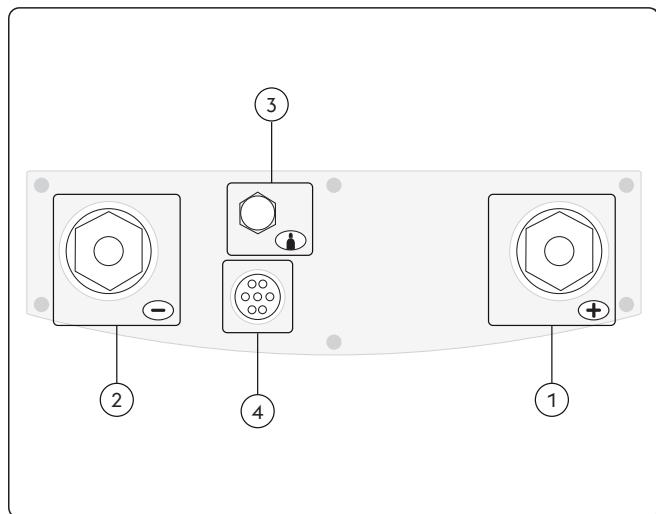

- ① **Teigiamas maitinimo lizdas (+)**
Procesas TIG: Jžeminimo kabelio prijungimas
- ② **Neigiamas maitinimo lizdas (-)**
Procesas TIG: Degiklio prijungimas
- ③ **Duju jungiamoji detalė**
- ④ **Signalinio kabelio žvestis**
Degiklio prijungimas


3.3 Priekinis valdymo pultas URANOS NX 4000/5000 TLH

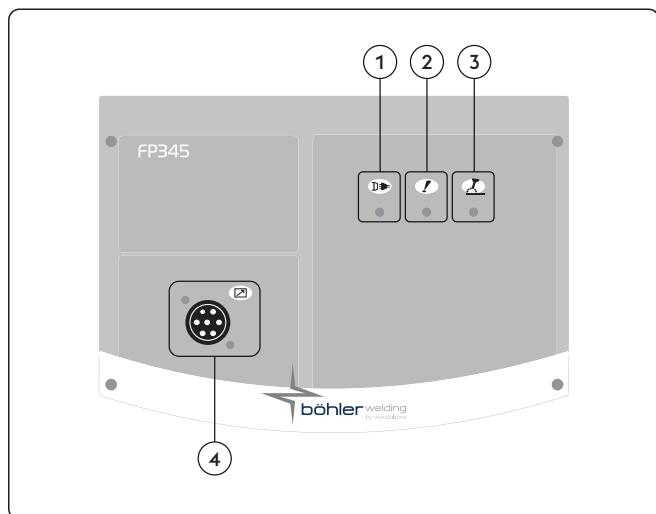

- ① **Maitinimo LED (šviesos diodas)**
Nurodo, kad įranga yra įjungta į tinklą ir veikia.
- ② **Bendrojo aliarimo LED (šviesos diodas)**
Nurodo galima apsauginių prietaisų intervenciją, pavyzdžiui, temperatūros apsaugą.
- ③ **Suaktyvintos galios LED (šviesos diodas)**
Nurodo, kad įrangos išėjimo angos jungtyje teka įtampa.
- ④ **Signalinio kabelio CAN-BUS žvestis (RC, RI...)**

LT

3.4 Priekinės valdymo pultas URANOS NX 4000/5000 TLH (LCD 3.5")

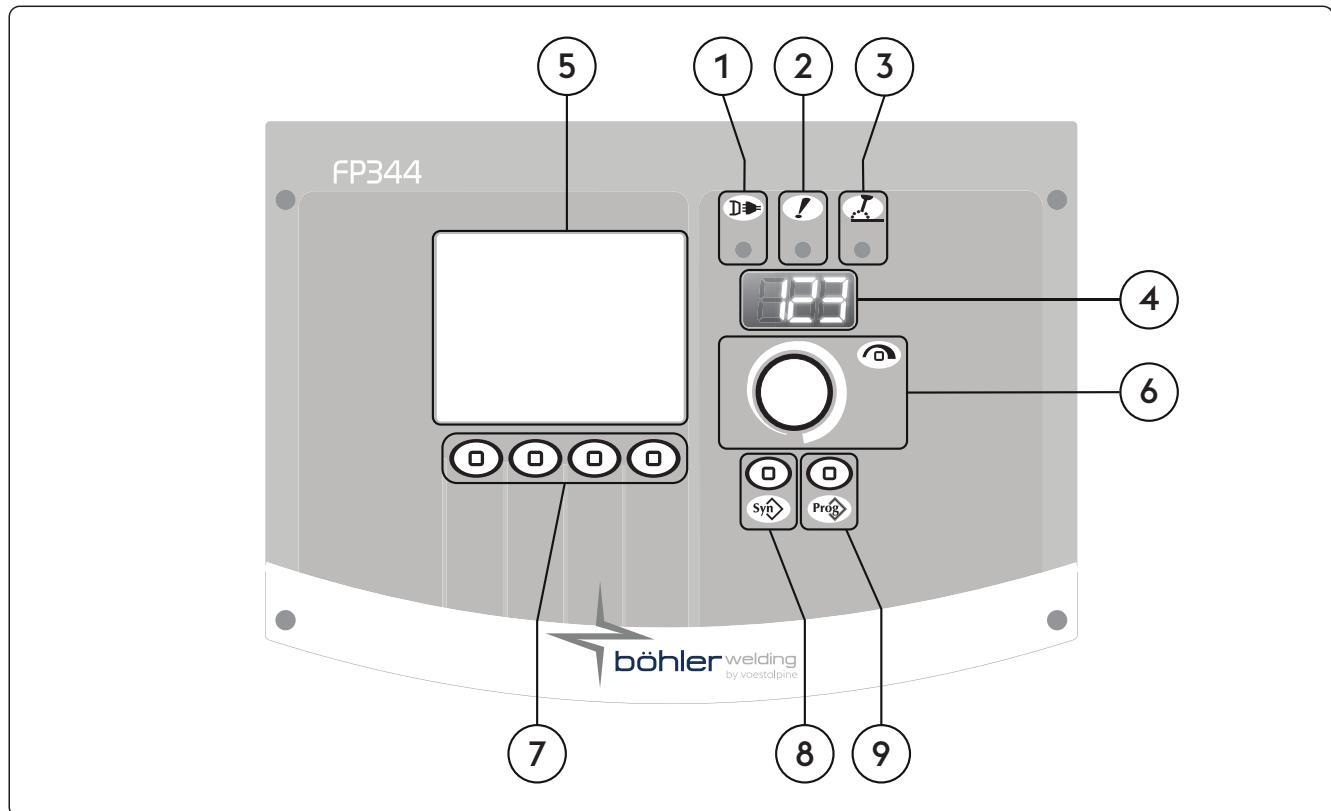

1 Maitinimo LED (šviesos diodas)

Nurodo, kad įranga yra įjungta į tinklą ir veikia.

2 Bendrojo alarmo LED (šviesos diodas)

Nurodo galima apsauginių prietaisų intervenciją, pavyzdžiui, temperatūros apsaugą.

3 Suaktyvintos galios LED (šviesos diodas)

Nurodo, kad įrangos išėjimo angos jungtyse teka jtampona.

4 7 segmentų langas

Paleidimo metu parodo bendruosius suvirinimo aparato parametrus, nustatymus, srovės ir jtampos rodmenis ir įspėjimų kodus.

Paleidimo, suvirinimo ir trikčių atsiradimo metu jame rodoma bendrojo pobūdžio informacija apie suvirinimo veiksmus (išėjimo srovės ir jtampos nustatymai bei rodmenys).

5 Skystujų kristalų ekranas

Paleidimo metu parodo bendruosius suvirinimo aparato parametrus, nustatymus, srovės ir jtampos rodmenis ir įspėjimų kodus.

Vienu metu leidžia peržiūrėti visus veiksmus.

6 Pagrindinė reguliavimo rankena

Leidžia nuolat reguliuoti suvirinimo srovę.

Leidžia įvesti, pasirinkti ir nustatyti suvirinimo parametrus.

7 Funkcijos klavišas

Leidžia pasirinkti įvairias sistemos funkcijas:

- Suvirinimo procesas
- Suvirinimo būdai
- Srovės pulsacija
- Grafinis režimas

8 Klavišas nenaudojamas

Leidžia saugoti ir tvarkyti 240 suvirinimo programmas, pritaikomas pagal operatoriaus poreikius.

9 Klavišas „job“

4. ĮRANGOS NAUDOJIMAS


4.1 Pradinis langas

Ijungus, generatorius atlieka keletą patikrų, kad užtikrintų, ar sistema ir visi prie jos prijungti prietaisai veikia tinkamai. Šiame etape taip pat atliekamas dujų patikrinimas, kad būtų įsitikinta, ar dujų tiekimo sistema yra prijungta tinkamai.

4.2 Pagrindinis langas


Parodo pagrindinius nustatymus ir leidžia kontroliuoti sistemą ir suvirinimo procesą.

4.3 TIG proceso pagrindinis langas

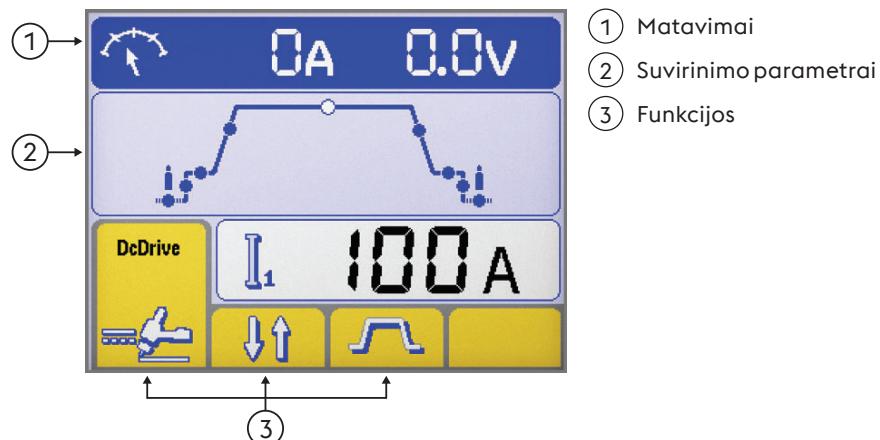


Matavimai

Suvirinimo metu skystujų kristalų ekrane rodoma faktinės srovės ir įtampos matmenys.

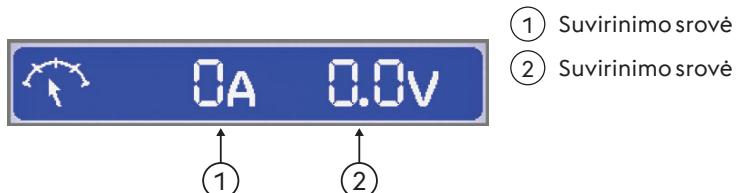


Suvirinimo parametrai

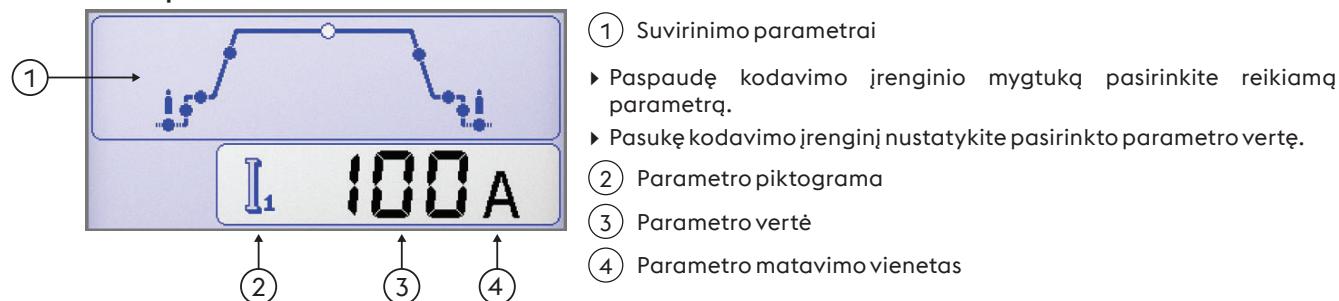

Funkcijos

Leidžia nustatyti svarbiausias proceso funkcijas bei suvirinimo būdus.

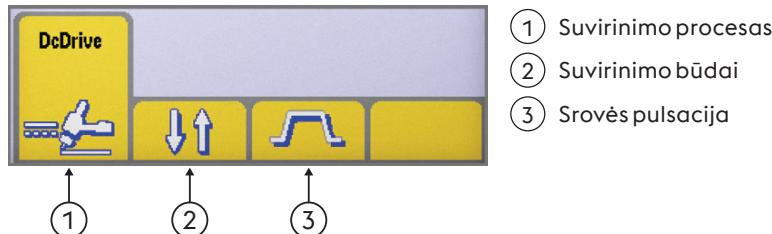

**Suvirinimo procesas**

TIG DC



MMA

**Suvirinimo būdai**

Leidžia pasirinkti suvirinimo būdą

2 etapas

2 etape paspaudus mygtuką ima tekėti dujos ir užsidega lankas;

mygtuką atleidus, srovė ima mažėti ir nutruksta;

lankui užgesus, pradedamas skaičiuoti apsauginių dujų padavimo laikas po suvirinimo.

4 etapas

4 etape pirmą kartą paspaudus mygtuką ima tekėti dujos, todėl išsijungia apsauginių dujų padavimas prieš suvirinimą; mygtuką atleidus užsidega lankas.

Bilevel

BILEVEL režimu suvirinimo darbus atliekantis asmuo gali virinti naudodamas 2 skirtinges iš anksto nustatytyas sroves. Pirmą kartą paspaudus mygtuką išsijungia apsauginių dujų padavimo prieš suvirinimą laikas, užsidega lankas ir pradedama virinti pagrindine srove. Pirmą kartą atleidus srovė padidinama „I1“. Paspaudus ir atleidus mygtuką pakeičiamā į „I2“. Greitai paspaudus ir atleidus mygtuką grįžtama prie „I1“ išt.t. Jei mygtuką laikysite nuspaukę ilgesnį laiką, srovė ims mažėti ir bus pasiekta kraterio užvirinimo srovė. Atleidus mygtuką lankas užgesinamas, o po suvirinimo dujos ir toliau teka.

**Srovės pulsacija**

Pastovi srovė



Impulsinė srovė



Greitas impulsas




EasyArc

4.4 Programų langas

Leidžia saugoti ir tvarkyti 240 suvirinimo programas, pritaikomas pagal operatoriaus poreikius.

Programos (JOB)

Žr. skyriuje „Pagrindinis langas“

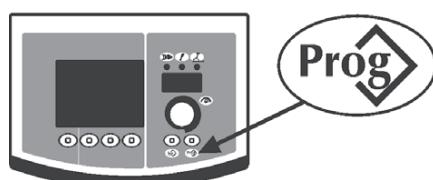Programos išsaugojimas

► Jeikitej „programos išsaugojimas“ langą nuspaudę klavišą jeikitej „sinergijos“ langą.



► Sukdam išrenginį pasirinkite reikiama programą (arba tuščią atmintį).

Atmintis tuščia**Programa išsaugota**

► Paspaudę mygtuką, patvirtinkite procedūrą .

► Paspaudę mygtuką, išsaugokite visus naujausius pasirinktos programos nustatymus. .



► Iveskite programos aprašymą.

► Pasukę kodavimo įrenginį pasirinkite reikiama raidę.


► Paspaudę kodavimo įrenginį išsaugokite pasirinktą raidę.

► Paspaudę mygtuką, ištrinkite paskutinę įvestą raidę. .

► Paspaudę mygtuką, patvirtinkite procedūrą .


► Paspaudę mygtuką, patvirtinkite procedūrą .

Jei naują programą norite išsaugoti jau užimtoje atminties vietoje, atminties vietai išvalyti reikės atlikti papildomą procedūrą.

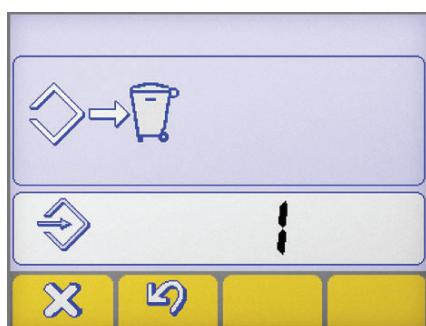

- ▶ Paspaudę mygtuką, patvirtinkite procedūrą .
- ▶ Pasirinktą programą pašalinkite paspaudę mygtuką .
- ▶ Toliau tēskite išsaugojimo procedūrą.

Programos nuskaitymas

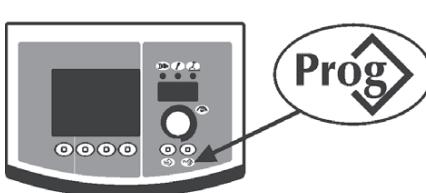


- ▶ Paspaudę mygtuką nuskaitykite pirmąjį programą .
 - ▶ Pasukę kodavimo įrenginį pasirinkite reikiama programą.
 - ▶ Paspaudę mygtuką pasirinkite reikiama programą. .
- Nuskaitomos tik užimtos atminties vietas, o tuščios - automatiškai praleidžiamos.

Programos atšaukimas



- ▶ Pasukę kodavimo įrenginį pasirinkite reikiama programą.
- ▶ Pasirinktą programą pašalinkite paspaudę mygtuką .
- ▶ Paspaudę mygtuką, patvirtinkite procedūrą .

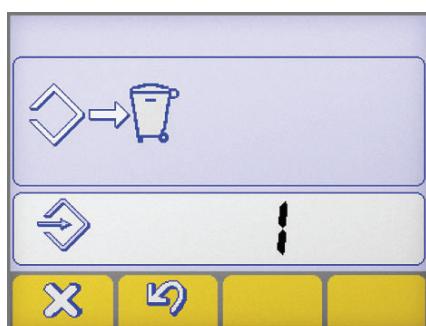

- ▶ Paspaudę mygtuką, patvirtinkite procedūrą .
- ▶ Pasirinktą programą pašalinkite paspaudę mygtuką .

5. SĄRANKA

5.1 Parametru nustatymas ir nustatymas

Leidžia nustatyti ir keisti jvairius papildomus tikslesnio suvirinimo sistemos valdymo parametrus.

Parametrai rodomi sąrankoje yra susieti su pasirinktu suvirinimo procesu ir turi skaitmeninį kodavimą.

Sąranka



- ▶ Bus įvykdytas paspaudus ir laikant nuspauštų kodavimo įrenginio klavišą 5 sekundes.
- ▶ Prieiga bus patvirtinta vaizduoklyje užrašu 0.

Reikiama parametru pasirinkimas ir keitimas

- ▶ Kodavimo įrenginį sukite tol, kol pamatysite reikiama parametru skaitinį kodą.
- ▶ Paspaudę mygtuką kodavimo įrenginys galite peržiūrėti pasirinkto parametru vertes ir jas pakeisti.

Sąrankos lango uždarymas

- ▶ Kad uždarytumėte pakeitimų langą, dar kartą spauskite mygtuką kodavimo įrenginys.
- ▶ Kad uždarytumėte sąrankos langą, pereikite prie parametru „0“ (išsaugoti ir uždaryti) ir spauskite kodavimo įrenginys mygtuką.
- ▶ Paspaudę mygtuką, patvirtinkite procedūrą .
- ▶ Norédami išsaugoti pakeitimus ir išeiti iš sąrankos, nuspauskite klavišą: .

5.1.1 Sąrankos parametru (MMA) sąrašas

0 Išsaugoti ir uždaryti

Save & Exit

Leidžia išsaugoti pakeitimus ir uždaryti sąrankos langą.

1 Nustatymas iš naujo

Res

Leidžia visus parametrus nustatyti kaip numatytuosius.

3 Hot start



MMA suvirinimo metu leidžia reguliuoti trumpalaikio suvirinimo srovės padidėjimo elektrodo uždegimo metu vertę.

Leidžia lanko uždegimo metu reguliuoti suvirinimo srovės padidėjimą. Dėl to paspartinamas darbas.

Bazinis elektrodo

Minimumas	Maksimumas	Numatytojivertė
0/išjungtas	500%	80%

Celiuliozés elektrodo

Minimumas	Maksimumas	Numatytojivertė
0/išjungtas	500%	150%

CrN elektrodo

Minimumas	Maksimumas	Numatytojivertė
0/išjungtas	500%	100%

Aluminio elektrodo

Minimumas	Maksimumas	Numatytojivertė
0/išjungtas	500%	120%

Ketaus elektrodo

Minimumas	Maksimumas	Numatytojivertė
0/išjungtas	500%	100%

7 Suvirinimo srovė

Leidžia keisti suvirinimo srovę.

I₁

Minimumas	Maksimumas	Numatytojivertė
3 A	I _{max}	100 A

8 Arc force

MMA suvirinimo metu leidžia reguliuoti lanko galios vertę.



Leidžia reguliуoti energetinę dinaminę reakciją, todėl pagreitėja suvirinimo darbai.

Didinama lanko galios vertė, kad sumažėtų elektrodo prikibimo rizika.

Bazinis elektrodo

Minimumas	Maksimumas	Numatytojivertė
0/išjungtas	500%	30%

Celiuliozés elektrodo

Minimumas	Maksimumas	Numatytojivertė
0/išjungtas	500%	350%

CrN elektrodo

Minimumas	Maksimumas	Numatytojivertė
0/išjungtas	500%	30%

Aluminio elektrodo

Minimumas	Maksimumas	Numatytojivertė
0/išjungtas	500%	100%

Ketus elektroodu

Minimumas	Maksimumas	Numatytojiverė
0/išjungtas	500%	70%

204**Dynamic power control (DPC)**

Jis leidžia pasirinkti pageidaujamas V/I charakteristikas.

I=C Pastovisrovė

Suvirinimo lanko ilgio padidinimas arba sumažinimas neturi įtakos suvirinimo srovės poreikiui.

Rekomenduojama elektroodu: Bazinis, Rutilas, Rūgštis, Plienas, Ketus

1:20 Kritimo savybės su reguliuojamu nuolydžiu

Pagal 1-20 amperų vienam voltui vertę, padidėjus lanko ilgiui sumažėja suvirinimo srovė (ir atvirkščiai).

Rekomenduojama elektroodu: Celiuliozė, Aluminis

P=C Nekintanti galiaRemiantis šia taisykle, padidėjus lanko ilgiui, sumažėja suvirinimo srovė (ir atvirkščiai): $V \cdot I = K$

Rekomenduojama elektroodu: Celiuliozė, Aluminis

312**Lanko atjungimo įtampa**

Leidžia nustatyti įtampos vertę, kuriai esant elektros lankas išjungiamas.

Suteikiama galimybė tiksliau nustatyti įvairias veikimo sąlygas.

Kontaktinio suvirinimo atveju, žema lanko atjungimo įtampa sumažėja, o elektrodą traukiant toliau nuo ruošinio lankas užsidegia pakartotinai. Dėl to sumažėja taškymasis, degimas ir oksidavimasis.

Jei naudojate tokius elektrodus, kuriems reikalinga didelė įtampa, patartina nustatyti didelę ribą, kad suvirinimo metu lankas neužgestų.

*Lanko atjungimo įtampos jokiu būdu nenustatykite didesnės nei maitinimo šaltinio įtampa, kai nėra apkrovos.***Bazinis elektroodu**

Minimumas	Maksimumas	Numatytojiverė
0/išjungtas	99.9 V	57.0 V

Celiuliozės elektroodu

Minimumas	Maksimumas	Numatytojiverė
0/išjungtas	99.9 V	70.0 V

399**Suvirinimo greitis**

Leidžia nustatyti suvirinimo greitį.

Default cm/min: atskaitos greitis rankinio suvirinimo atveju.

Sin.: Sinergetinė vertė

Minimumas	Maksimumas	Numatytojiverė
1 cm/min	200 cm/min	15 cm/min

500**Mašinos nustatymai**

Leidžia pasirinkti reikiamą grafinę sąsają.

Leidžia pasiekti aukštesnius sgrankos lygius.

Žr. skyriuje "Sąsajos pritaikymas pagal savo poreikius (Set up 500)"

Vertė	Naudotojo sąsaja
XE	Režimas pradedantiesiems
XA	Režimas pažengusiems
XP	Režimas profesionalams

Vertė	Pasirinktas lygis
USER	Naudotojas
SERV	Service
vaBW	vaBW

551**Lock/unlock**

Leidžia užrakinti pulto valdiklius ir įvesti apsaugos kodą.

Žr. skyriuje "Lock/unlock (Set up 551)".

552**Zirzeklio tonas**

Leidžia keisti zirzeklio toną.

Minimumas	Maksimumas	Numatytojiverė
0/išjungtas	10	10

601**Reguliavimo žingsnis**

Leidžia parametru keisti tokiu žingsniu, koks nustatė operatorius.



Minimumas	Maksimumas	Numatytojiverė
1	Imax	1

602**Išorinis parametras CH1, CH2, CH3, CH4**

Leidžia valdyti išorinį parametrą 1, 2, 3, 4 (mažiausia vertė, didžiausia vertė, numatytoji vertė, pasirinktas parametras).



Žr. skyriuje "Išorinių valdiklių valdymas (Set up 602)".

705**Grandinės varžos kalibravimas**

Leidžia atlinkti įrangos kalibravimą.



Žr. skyriuje "Grandinės varžos kalibravimas (set up 705)".

751**Srovės rodmuo**

Leidžia peržiūrėti faktinę suvirinimo srovės vertę.

**752****Jtampos rodmuo**

Leidžia peržiūrėti faktinę suvirinimo jtampos vertę.

**768****Tiekiamosios šiluminės galios matavimas**

Leidžia nuskaityti suvirinant tiekiamos šiluminės galios matavimų vertę.

**EN 1011-1****„ARC-AIR“ įjungimas**

Įjungia ARC-AIR funkciją.



Vertė	Numatytojiverė	ARC-AIR
ant	-	SUAKTYVINTA
išjungtas	X	IŠAKTYVINTA

5.1.2 „Set up“ (TIG) parametrų sąrašas**0****Išsaugoti ir uždaryti**

Leidžia išsaugoti pakeitimus ir uždaryti sąrankos langą.

**1****Nustatymas iš naujo**

Leidžia visus parametrus nustatyti kaip numatytuosius.

**2****Apsauginių dujų padavimo laikas prieš suvirinimą**

Leidžia nustatyti ir sureguliuoti dujų srautą prieš uždegant lanką.



Leidžia degiklį pripildyti dujų ir paruošti aplinką suvirinimui.

Minimumas	Maksimumas	Numatytojiverė
0/išjungtas	99.9 s	0.1 s

3**Pradinė srovė**

Leidžia sureguliuoti suvirinimo pradžios srovę.



Iškart po lanko uždegimo leidžia suformuoti karštesnę arba vėsesnę suvirinimo siūlę.

Minimumas	Maksimumas	Numatytojiverė
1%	500%	50%

Minimumas	Maksimumas	Numatytojiverė
3 A	Imax	-

LT

5


Pradinės srovės trukmė

Leidžia nustatyti trukmę, kiek pradinė srovė bus palaikoma.

Minimumas	Maksimumas	Numatytojiverė
0/iš jungtas	99.9 s	0/iš jungtas

6


Srovės didinimas

Leidžia palaipsniui pereiti nuo srovės prie suvirinimo srovės.

Minimumas	Maksimumas	Numatytojiverė
0/iš jungtas	99.9 s	0/iš jungtas

7


Suvirinimo srovė

Leidžia keisti suvirinimo srovę.

Minimumas	Maksimumas	Numatytojiverė
3 A	I _{max}	100 A

8


Dviejų lygių srovė

Leidžia sureguliuoti papildomą srovę dviejų lygių suvirinimo režime.

Pirmą kartą paspaudus degiklio mygtuką įsiungia apsauginių dujų padavimo laikas prieš suvirinimą, užsidega lankas ir įjungiamā suvirinimui naudojama pradinė srovė.

Pirmą kartą atleidus, įjungiamas srovės didinimas „11“.

Jei dabar mygtukas bus greitai paspaustas ir atleistas, bus galima naudoti „12“.

Dar kartą greitai paspaudus ir atleidus, vėl bus naudojamas „11“ i.r.t.t.

Jei mygtuką laikysite nuspaudę ilgesnį laiką, srovė ims mažėti ir bus pasiekta kraterio užvirinimo srovė.

Dar kartą atleidus mygtuką, lankas užgesinamas, o dujos ir toliau teka įsiungus apsauginių dujų padavimo laikui po suvirinimo.

Minimumas	Maksimumas	Numatytojiverė	Minimumas	Maksimumas	Numatytojiverė
3 A	I _{max}	-	1%	500%	50%

10


Bazinė srovė

Leidžia sureguliuoti bazinę srovę impulsinio suvirinimo greito pulsavimo režime.

Minimumas	Maksimumas	Numatytojiverė	Minimumas	Maksimumas	Numatytojiverė
3 A	I _{sald}	-	1%	100%	50%

12


Impulsinis dažnis

Leidžia reguliuoti impulsinį dažnį.

Suvirinant plonas medžiagas leidžia pasiekti geresnių rezultatų ir geresnio estetinio siūlių vaizdo.

Minimumas	Maksimumas	Numatytojiverė
0.1 Hz	25 Hz	5 Hz

13


Impulsinis ciklas

Leidžia reguliuoti impulsinio suvirinimo darbo ciklą.

Leidžia trumpiau arba ilgiau išlaikyti didžiausią srovę.

Minimumas	Maksimumas	Numatytojiverė
1 %	99 %	50 %

14


Greito impulso dažnis

Leidžia reguliuoti impulsinį dažnį.

Užtikrina geresnį fokusavimą ir didesni elektros lanko stabilumą.

Minimumas	Maksimumas	Numatytojiverė
0.02 KHz	2.5 KHz	0.25 KHz

15**Impulso kitimas**

Impulsinio suvirinimo metu leidžia nustatyti kitimo laiką.

Užtikrina sklandesnį perėjimą nuo didžiausios srovės prie bazinės srovės, naudojant daugiau ar mažiau minkštą suvirinimo lanką.

Minimumas	Maksimumas	Numatytojiverė
0/išjungtas	100 %	0/išjungtas

16**Srovės mažinimas**


Leidžia palaipsniui pereiti nuo suvirinimo srovės prie kraterio užvirinimo srovės.

Minimumas	Maksimumas	Numatytojiverė
0/išjungtas	99.9 s	0/išjungtas

17**Kraterio užvirinimo srovė**

Leidžia keisti kraterio užvirinimo srovę.

Minimumas	Maksimumas	Numatytojiverė	Minimumas	Maksimumas	Numatytojiverė
3 A	Imax	10 A	1 %	500 %	-

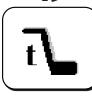19**Kraterio užvirinimo srovės trukmė**

Nustatomas laikas, kurį veiks kraterio užvirinimo srovė.

Minimumas	Maksimumas	Numatytojiverė
0/išjungtas	99.9 s	0/išjungtas

20**Apsauginių dujų padavimo laikas po suvirinimo**

Leidžia nustatyti ir sureguliuoti dujų tekėjimą suvirinimo pabaigoje.

Minimumas	Maksimumas	Numatytojiverė
0.0 s	99.9 s	syn

203**Tig start (HF)**

Leidžia pasirinkti reikiamus lanko uždegimo režimus.

Vertė	Numatytojiverė	Skambinimo funkcija
ant	X	HF START
išjungtas	-	LIFT START

204**Kontaktinis suvirinimas**

Leidžia įjungti kontaktinio suvirinimo procesą ir nustatyti suvirinimo trukmę.

Leidžia pasirinkti suvirinimo proceso

Minimumas	Maksimumas	Numatytojiverė
0/išjungtas	99.9 s	0/išjungtas

205**Restart**

Leidžia įjungti paleidimo iš naujo funkciją.

Mažinant srovę arba iš naujo paleidžiant suvirinimo ciklą leidžia iškart užgesinti lanką.

Vertė	Numatytojiverė	Skambinimo funkcija
0/išjungtas	-	išjungtas
1/on	X	ant
2/of1	-	išjungtas

LT

206

Easy joining

Prieš atkuriant iš anksto nustatyta suvirinimo slygas impulsinio suvirinimo atveju leidžia uždegti lanką, nustatyti srovę ir funkcijos trukmę.

Sukabinamojo suvirinimo metu leidžia nustatyti didesnį greitį ir didesnį tikslumą.

Minimumas	Maksimumas	Numatytojiverė
0.1 s	25.0 s	0/išjungtas

399

Suvirinimo greitis

Leidžia nustatyti suvirinimo greitį.

Default cm/min: atskaitos greitis rankinio suvirinimo atveju.

Sin.: Sinergetinė vertė

Minimumas	Maksimumas	Numatytojiverė
1 cm/min	200 cm/min	10 cm/min

500

Mašinos nustatymai

Leidžia pasirinkti reikiama grafinę sąsają.

Leidžia pasiekti aukštessnius sąrankos lygius.

Žr. skyriuje "Sąsajos pritaikymas pagal savo poreikius (Set up 500)"

Vertė	Naudotojo sąsaja
XE	Režimas pradedantiesiems
XA	Režimas pažengusiems
XP	Režimas profesionalams

Vertė	Pasirinktas lygis
USER	Naudotojas
SERV	Service
vaBW	vaBW

551

Lock/unlock

Leidžia užrakinti pulto valdiklius ir įvesti apsaugos kodą.

Žr. skyriuje "Lock/unlock (Set up 551)".

552

Zirzeklio tonas

Leidžia keisti zirzeklio toną.

Minimumas	Maksimumas	Numatytojiverė
0/išjungtas	10	10

601

Reguliavimo žingsnis

Leidžia parametrą keisti tokiu žingsniu, kokį nustatė operatorius.

Minimumas	Maksimumas	Numatytojiverė
1	lmax	1

602

Išorinis parametras CH1, CH2, CH3, CH4

Leidžia valdyti išorinių parametrų 1, 2, 3, 4 (mažiausia vertė, didžiausia vertė, numatytoji vertė, pasirinktas parametras).

Žr. skyriuje "Išorinių valdiklių valdymas (Set up 602)".

606

U/D degiklis

Leidžia valdyti išorinių parametrų (U/D).

Vertė	Numatytojiverė	Skambinimo funkcija
0/išjungtas	-	išjungtas
1/I1	X	Srovė
	-	Programos nuskaitymas

705

Grandinės varžos kalibravimas

Leidžia atlinkti įrangos kalibravimą.

Žr. skyriuje "Grandinės varžos kalibravimas (set up 705)".

LT

751**Srovės rodmuo**

Leidžia peržiūrėti faktinę suvirinimo srovės vertę.

**752****Įtampos rodmuo**

Leidžia peržiūrėti faktinę suvirinimo įtampos vertę.

**755****Dujų srauto rodmuo (WFR)**

Parodo faktinio dujų srauto vertę.

**757****Vielos tiekimo greitis**

Parodo variklio kodavimo įrenginio 1 vertę.

**760****Srovės rodmuo (1 variklis)**

Leidžia peržiūrėti faktinę srovės vertę (1 variklis).

**768****Tiekiamosios šiluminės galios matavimas**

Leidžia nuskaityti suvirinant tiekiamos šiluminės galios matavimų vertę.

**801****Apsaugos ribos**

Leidžia nustatyti įspėjimo ribas ir apsaugos ribas.



Leidžia suvirinimo procesą kontroliuoti pagrindiniams išmatuojamiems parametrams nustačius įspėjamąsioms ribas ir apsaugos ribas.

Leidžia tiksliai valdyti įvairius suvirinimo etapus.

Žr. skyriuje "Apsaugos ribos (Set up 801)".

851**„ARC-AIR“ įjungimas**

Įjungia ARC-AIR funkciją.



Vertė	Numatytoji vertė	ARC-AIR
ant	-	SUAKTYVINTA
išjungtas	X	ISAKTYVINTA

5.1.3 „Set up“ (MIG / MAG) parametrų sąrašas**32****Papildoma įtampa (MIG dviejų lygių)**

Leidžia reguliuoti papildomą pulsacijos įtampą.



Dėl to įvairių pulsacijos etapų metu padidėja lanko stabilumas.

Minimumas	Maksimumas	Numatytoji vertė
-5.0	+5.0	0/syn

LT

33**Papildomas induktvumas (MIG dviejų lygių)**

Leidžia reguliuoti papildomo pulsacijos lygio induktvumą.



Leidžia greičiau arba lėčiau uždegti lanką, kad būtų kompensuoti suvirintojo judesiai ir natūralus suvirinimo nestabilumas.

Mažas induktvumas = greitai užsidegantis lankas (daugiau taškymosi).

Didelis induktvumas = lėčiau užsidegantis lankas (mažiau taškymosi).

Minimumas	Maksimumas	Numatytoji vertė
-30	+30	0/syn

399
Suvirinimo greitis


Leidžia nustatyti suvirinimo greitį.

Default cm/min: atskaitos greitis rankinio suvirinimo atveju.

Sin.: Sinergetinė vertė

Minimumas	Maksimumas	Numatytojvertė
syn min	syn max	35 cm/min

705
Grandinės varžos kalibravimas


Leidžia atlinkti įrangos kalibravimą.

Žr. skyriuje "Grandinės varžos kalibravimas (set up 705)".


768
Tiekiamosios šiluminės galios matavimas


Leidžia nuskaitytis suvirinant tiekiamosios šiluminės galios matavimų vertę.

5.2 Ypatingos parametru naudojimo procedūros

5.2.1 7 segmentų lango pritaikymas pagal asmeninius poreikius

Leidžia nuolat rodyti parametru vertę 7 segmentų vaizduoklyje.

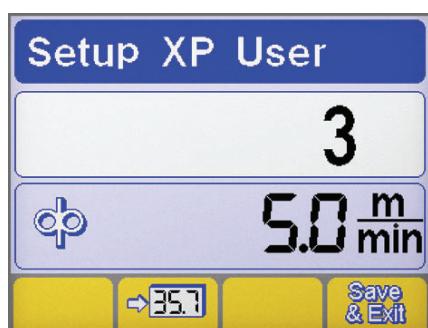

- ▶ Paspaudę ir mažiausiai 5 sekundes palaikę kodavimo įrenginio mygtuką atverkite srankos langą.
- ▶ Pasukę kodavimo įrenginij pasirinkite reikiamą parametrą.
- ▶ Paspaudę mygtuką, pasirinktą parametrą išsaugokite 7 segmentų lange .
- ▶ Paspaudę mygtuką išsaugokite ir uždarykite atvertą langą .

5.2.2 Sąsajos pritaikymas pagal savo poreikius (Set up 500)


Leidžia pagal savo poreikius pritaikyti pagrindinio meniu parametrus.

500
Mašinos nustatymai



Leidžia pasirinkti reikiamą grafinę sąsają.

Vertė	Naudotojo sąsaja
XE	Režimas pradedantiesiems
XA	Režimas pažengusiems
XP	Režimas profesionalams


XE REŽIMAS

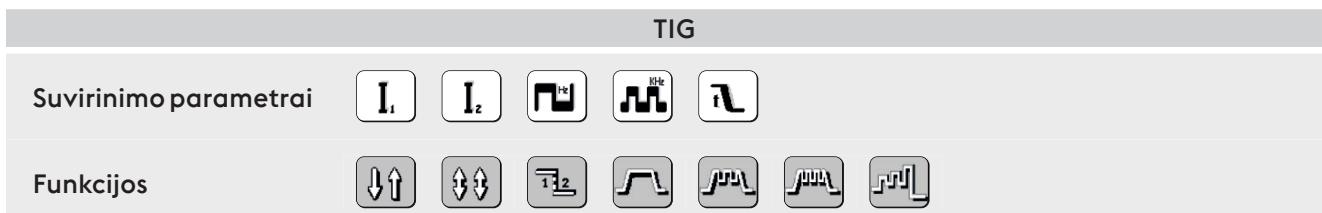

XA REŽIMAS

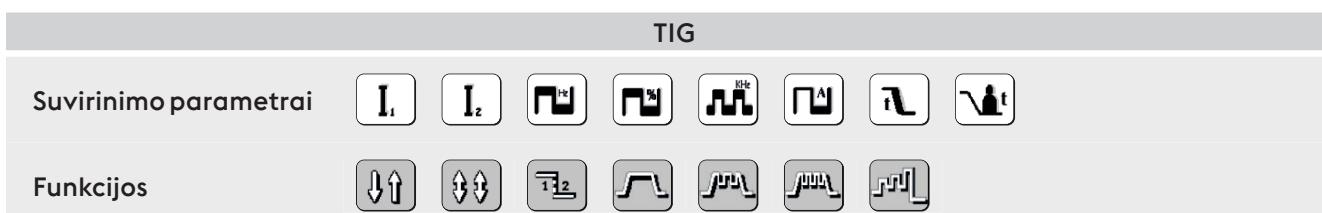


XP REŽIMAS

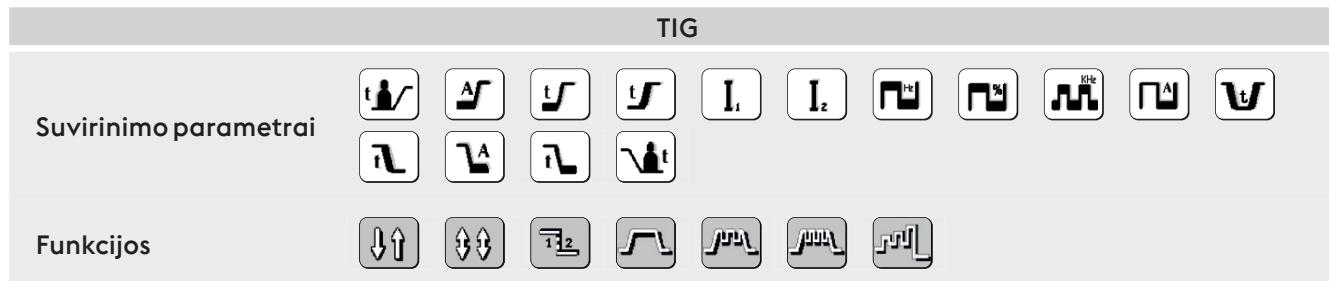


5.2.3 Lock/unlock (Set up 551)

Leidžia užrakinti pulto valdiklius ir įvesti apsaugos kodą.

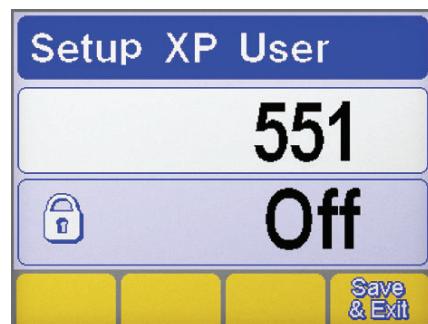

Parametru pasirinkimas

- ▶ Paspaudę ir mažiausiai 5 sekundes palaikę kodavimo įrenginio mygtuką atverkite sėrankos langą.
- ▶ Pasirinkite reikiama parametrą (551).
- ▶ Paspaudę kodavimo įrenginio mygtuką sureguliukite pasirinktą parametrą.

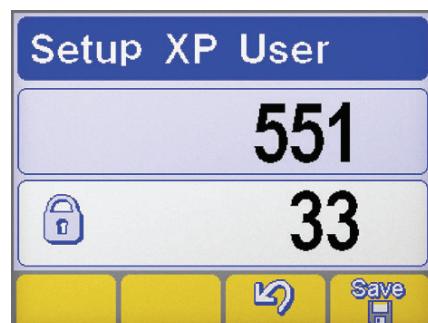


Slaptažodžio nustatymas

- ▶ Pasukę kodavimo įrenginį įveskite skaitinį kodą (slaptažodį).
- ▶ Patvirtinkite operaciją nuspausdami kodavimo įrenginio klavišą.
- ▶ Paspaudę mygtuką, patvirtinkite procedūrą .
- ▶ Norédami išsaugoti pakeitimus, nuspauskite mygtuką: .

Valdymo pulto funkcijos



Bandant užrakintu valdymo pultu atlikti kokius nors veiksmus, atsiveria specialus langas.

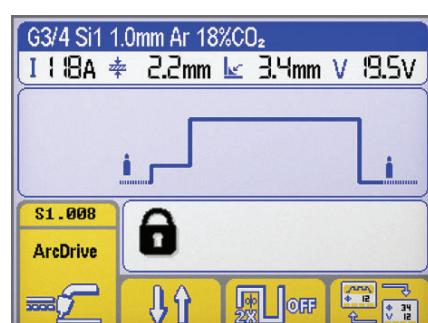

Valdymo pulto funkcijos

- ▶ Pulto funkcijas laikinai (5 minutes) naudoti galite pasukę kodavimo įrenginio rankenélį ir įvedę teisingą slaptažodį.
- ▶ Patvirtinkite operaciją nuspausdami kodavimo įrenginio klavišą.
- ▶ Valdymo pultą visam laikui atrakinti galite atvérę sėrankos langą (vadovaukitės auksčiau pateiktais nurodymais) ir išjungę 551 parametrą.
- ▶ Patvirtinkite operaciją nuspausdami kodavimo įrenginio klavišą.
- ▶ Norédami išsaugoti pakeitimus, nuspauskite mygtuką: .

5.2.4 Išorinių valdiklių valdymas (Set up 602)

Leidžia valdyti išorinių parametrų 2 (mažiausia vertė, didžiausia vertė, numatytoji vertė, pasirinktas parametras).



Parametru pasirinkimas

- ▶ Paspaudę ir mažiausiai 5 sekundes palaikę kodavimo įrenginio mygtuką atverkite sėrankos langą.
- ▶ Pasirinkite reikiama parametrą (602).
- ▶ Paspaudę kodavimo įrenginio mygtuką atverkite „išorinių valdiklių valdymo“ langą.



Išorinių valdiklių valdymas

- ▶ Paspaudę mygtuką pasirinkite reikiamą RC nuotolinio valdymo pulto išvestj (CH1, CH2, CH3, CH4).
- ▶ Paspaudę kodavimo įrenginio mygtuką pasirinkite reikiamą parametrą (min. ir maks. parametrą).
- ▶ Pasukę kodavimo įrenginį nustatykite reikiamą parametrą (min. ir maks. parametrą).
- ▶ Norėdami išsaugoti pakeitimus, nuspauskite mygtuką: .
- ▶ Paspaudę mygtuką, patvirtinkite procedūrą .


5.2.5 Grandinės varžos kalibravimas (set up 705)

Leidžia sukalibrhuoti generatorių pagal dabartinę suvirinimo grandinės varžą.



Parametru pasirinkimas

- ▶ Paspaudę ir mažiausiai 5 sekundes palaike kodavimo įrenginio mygtuką atverkite srankos langą.
- ▶ Pasirinkite reikiamą parametrą (705).
- ▶ Paspaudę kodavimo įrenginio mygtuką sureguliuokite pasirinktą parametrą.
- ▶ Prijunkite generatorių prie suvirinimo grandinės (stalas arba ruošinys).
- ▶ Nuimkite dangtelį, kad uždėtumėte esamo degiklio purkštuko laikiklio antgalį. (MIG/MAG)

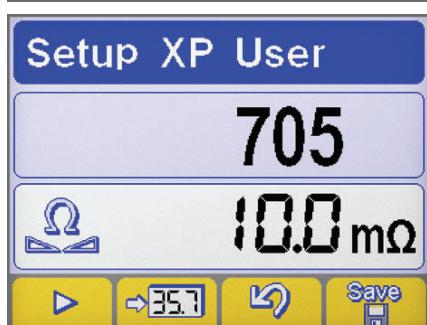

Kalibravimas

- ▶ Vielinio kreiptuvo galą įstatykite į ruošiniui skirtą elektros kontaktą. (MIG/MAG)
- ▶ Norėdami pradėti procedūrą, paspauskite mygtuką.
- ▶ Neatleiskite bent vieną sekundę.
- ▶ Vaizduoklyje rodoma vertė bus atnaujinta baigus kalibravimą.
- ▶ Paspaudę mygtuką, patvirtinkite procedūrą .
- ▶ Paspaudę mygtuką, patvirtinkite procedūrą .
- ▶ Norėdami išsaugoti pakeitimus ir išeiti iš srankos, nuspauskite klavišą: .



5.2.6 Apsaugos ribos (Set up 801)

Leidžia nustatyti jspéjimo ribas ir apsaugos ribas.

Leidžia suvirinimo procesų kontroliuoti pagrindiniams išmatuojamiems parametrams nustačius jspéjamqsių ribas ir apsaugos ribas.

Leidžia tiksliai valdyti įvairius suvirinimo etapus.

Dėmesio ribos		Apsaugos ribos	
Suvirinimo srovė	Suvirinimo srovė		
Dujų srauto rodmuo	Roboto judėjimo greitis		
Srovės rodmuo (1 variklis)	Srovės rodmuo (2 variklis)		
Aušalo srauto rodmuo	Vielos tiekimo greitis		
Aušalo temperatūros rodmuo			LT

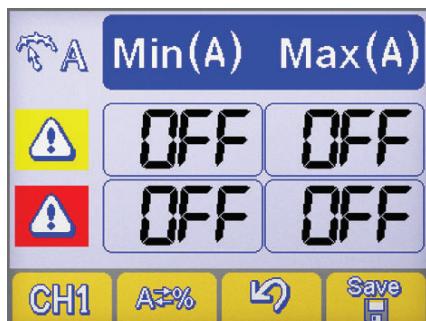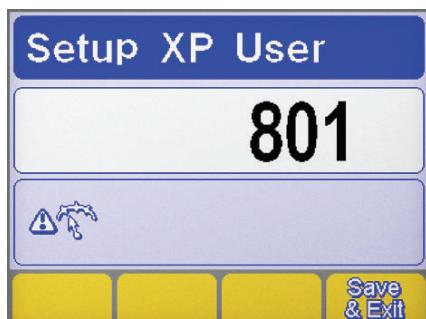

Parametru pasirinkimas

- Paspaudę ir mažiausiai 5 sekundes palaike kodavimo įrenginio mygtuką atverkite sėrankos langą.
- Pasirinkite reikiama parametrą (801).
- Paspaudę kodavimo įrenginio mygtuką atverkite „apsaugos ribų“ langą.

Parametru parinkimas

- Paspaudę mygtuką pasirinkite reikiama parametrą **CH1**.
- Paspaudę mygtuką pasirinkite apsaugos ribų nustatymo būdą **A±%**.




Mašinos nustatymai



Absoliučioji vertė



Procentinė vertė

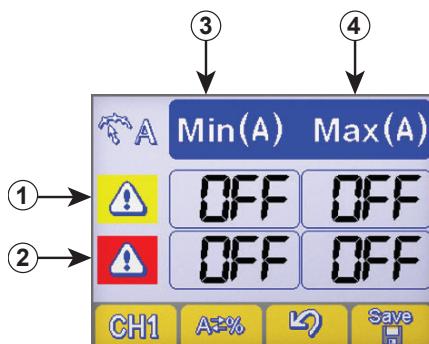

Priežiūros ribų nustatymai

- Įspėjamųjų ribų eilutė
- Įspėjimų eilutė
- Minimalių lygių stulpelis
- Maksimalių lygių stulpelis

Paspaudę kodavimo įrenginio mygtuką pasirinkite reikiama laukelį (pasirinktas laukelis parodomos atvirkštinio kontrasto spalvomis).

Pasukę kodavimo įrenginį sureguliuoikite pasirinktą ribą.

Norėdami išsaugoti pakeitimą, nuspauskite mygtuką: **Save**.



Viršijus vieną iš jspėjamųjų ribų valdymo pulte įsijungia vaizdinis signalas.

Viršijus vieną iš jspėjamųjų ribų valdymo pulte įsijungia vaizdinis signalas ir iškart sustabdomos visos suvirinimo procedūros.

Kad lanko uždegimo ir užgesinimo metu klaidų signalai nejsijungtų, galima nustatyti suvirinimo filtrų pradžią ir pabaigą (žr. skyriuje „Sėranką“, parametrai 802-803-804).

LT

6. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA



Kasdieninę sistemos priežiūrą būtina atlikti pagal gamintojo nurodymus. Jei įranga veikia, visas prieigas ir eksploatacines dureles bei dangčius reikia uždaryti ir užrakinti. Sistemų niekaip nemodifikuokite. Neleiskite, kad greta vėdinimo bokštelių ir ant jų kauptysi dulkės.



Visus techninės priežiūros darbus gali atlikti tik kvalifikuotas personalas. Jei sistemos dalis remontuos ar keis neįgalioti darbuotojais, nutrūks gaminio garantijos galiojimas. Visus sistemos dalų remonto ar keitimo darbus atlikti gali tik kvalifikuotas personalas.



Prieš atlikdami darbus atjunkite maitinimą!

6.1 Atlikite šias reguliarias maitinimo šaltinio patikras

6.1.1 Įranga



Žemo slėgio suslėgtojo oro srove ir minkštais šepečiais išvalykite maitinimo šaltinio vidų; Patikrinkite elektros jungtis ir visus jungiamuosius kabelius.

6.1.2 Atlikdami degiklio dalių, elektrodų laikiklių ir (arba) jžeminimo kabelių techninę priežiūrą ar keitimą:



Patikrinkite dalių temperatūrą ir įsitikinkite, kad jie neperkaitė.



Visada naudokite saugumo standartų reikalavimus atitinkančias pirštines.



Naudokite tinkamus veržliarakčius ir įrankius.

6.2 Atsakomybė



Nesilaikant techninės priežiūros nurodymų nutruksta visų garantijų galiojimas ir gamintojas atsisako įsipareigojimo prisiimti bet kokią atsakomybę. Gamintojas neprisiims atsakomybės, jei naudotojas nesilaikys šių nurodymų. Kilus abejonėms ir (arba) problemoms nedvejodami kreipkitės į artimiausią klientų aptarnavimo centrą.

7. ĮSPĖJIMŲ KODAI

ALIARMAS



Suveikus aliarmui arba viršijus apsauginę kritinę ribą, valdymo skydelyje vizualizuojamas signalinis pranešimas ir litavimo operacijos nedelsiant užblokuojamos.

DĒMESIO



Suveikus aliarmui arba viršijus apsauginę kritinę ribą, valdymo skydelyje vizualizuojamas signalinis pranešimas ir litavimo operacijos nedelsiant užblokuojamos.

Toliau pateikiama visi, su įranga susiję aliarmai ir apsauginės kritinės ribos.

E01	Pavojingas įkaitimas		E02	Pavojingas įkaitimas	
E03	Pavojingas įkaitimas		E07	Vielos tiektuvo variklio maitinimo sistemos anomalija	
E08	Moteur bloqué		E10	Jėgos modulio viršrovė (Inverter)	
E11	Klaida įrengimo konfigūracija		E12	Ryšio klaida (WF - DSP)	
E13	Ryšio klaida		E14	Negaliojanti programa	
E15	Negaliojanti programa		E16	Ryšio klaida (RI) (Automatika ir robotų technika)	
E17	Ryšio klaida (μP-DSP)		E18	Negaliojanti programa	

LT

E19	Klaida įrengimo konfigūracija		E20	Gedimas duomenų saugojime	
E21	Duomenų pradimas		E22	Ryšio klaida (DSP)	
E29	Nesuderinami matavimai		E30	Ryšio klaida (H.F.)	
E32	Duomenų pradimas		E38	Per mažą įtampa	
E39	Įrangos maitinimo anomalija		E40	Įrangos maitinimo anomalija	
E43	Aušinimo skysčio trūkumas		E48	Vielos nepakankamumas (Automatika ir robotų technika)	
E49	Avarinės situacijos jungiklis (Automatika ir robotų technika)		E50	Prilipusi viela (Automatika ir robotų technika)	
E51	Nepalaikomi nustatymai (Automatika ir robotų technika)		E52	Apsauga nuo susidürimų (Automatika ir robotų technika)	
E53	Išorinio srauto jungiklio klaida (Automatika ir robotų technika)		E54	Viršytas srovės lygis (Žemiausias apribojimas)	
E55	Viršytas srovės lygis (Aukščiausias apribojimas)		E56	Viršytas įtampos lygis (Žemiausias apribojimas)	
E57	Viršytas įtampos lygis (Aukščiausias apribojimas)		E60	Viršytas greičio lygis (Žemiausias apribojimas)	
E61	Viršytas greičio lygis (Aukščiausias apribojimas)		E62	Viršytas srovės lygis (Žemiausias apribojimas)	
E63	Viršytas srovės lygis (Aukščiausias apribojimas)		E64	Viršytas įtampos lygis (Žemiausias apribojimas)	
E65	Viršytas įtampos lygis (Aukščiausias apribojimas)		E68	Viršytas greičio lygis (Žemiausias apribojimas)	
E69	Viršytas greičio lygis (Aukščiausias apribojimas)		E70	Nesuderinamos priežiūros ribos	
E71	Aušinimo skysčio pavojingas įkaitimas				

8. GEDIMU ŠALINIMAS

Sistema neįsijungia (žalia diodinė lemputė nedega)

Priežastis

- » Lizde nėra įtampos.
- » Sugedęs kištukas arba kabelis.
- » Perdegė linijos saugiklis.
- » Sugedęs įjungimo ir išjungimo jungiklis.
- » Gedimas elektronikos dalyje.

Sprendimas

- » Patikrinkite ir pagal poreikį suremontuokite elektros sistemą.
- » Darbus atlikti gali tik kvalifikuotas personalas.
- » Pakeiskite sugedusią dalį.
- » Susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru, kad suremontuotų sistemą.
- » Pakeiskite sugedusią dalį.
- » Susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru, kad suremontuotų sistemą.
- » Susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru, kad suremontuotų sistemą.

Išėjime nėra galios (sistema nevirina)

Priežastis

- » Sugedęs degiklio įjungimo mygtukas.
- » Sistema perkaito (temperatūros įspėjamasis signalas - dega geltonos spalvos diodinė lemputė).
- » Netinkama žeminimo jungtis.
- » Tinklo įtampa viršija ribas (dega geltonos spalvos diodinė lemputė).
- » Gedimas elektronikos dalyje.

Sprendimas

- » Pakeiskite sugedusią dalį.
- » Susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru, kad suremontuotų sistemą.
- » Neišjungę palaukite, kol sistema atvės.
- » Tinkamai įžeminkite sistemą.
- » Dar kartą perskaitykite skyrių „Montavimas“.
- » Tinklo įtampa gržinkite į leistinas tinklo įtampos ribas.
- » Tinkamai prijunkite sistemą.
- » Perskaitykite skyrių „Jungtys“.
- » Susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru, kad suremontuotų sistemą.

Netinkama išėjimo galia

Priežastis

- » Netinkamas suvirinimo proceso pasirinkimas arba sugedęs pasirinkimo jungiklis.
- » Neteisingai nustatyti sistemos parametrai arba funkcijos.
- » Sugedęs suvirinimo strovei reguliuoti skirtas potenciometras / kodavimo įrenginys.
- » Tinklo įtampa viršija ribas.
- » Nėra tinklo fazės.
- » Gedimas elektronikos dalyje.

Sprendimas

- » Tinkamai pasirinkite suvirinimo procesą.
- » Pakeiskite sugedusią dalį.
- » Susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru, kad suremontuotų sistemą.
- » Iš naujo nustatykite sistemą ir suvirinimo parametrus.
- » Pakeiskite sugedusią dalį.
- » Susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru, kad suremontuotų sistemą.
- » Tinkamai prijunkite sistemą.
- » Perskaitykite skyrių „Jungtys“.
- » Tinkamai prijunkite sistemą.
- » Perskaitykite skyrių „Jungtys“.
- » Susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru, kad suremontuotų sistemą.

Lanko nestabilumas

Priežastis

- » Nepakanka apsauginių duju.
- » Drégmė suvirinimo dujose.
- » Netinkami suvirinimo parametrai.

Sprendimas

- » Sureguliuokite duju srautą.
- » Patikrinkite, ar degiklio sklaidytuvas ir duju antgalis yra geros būklės.
- » Visada naudokite kokybiškas medžiagas ir produktus.
- » Pasirūpinkite gera tiekimo sistemos būkle.
- » Atidžiai patikrinkite suvirinimo sistemą.
- » Susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru, kad suremontuotų sistemą.

Gausus taškymasis

Priežastis

- » Netinkamo ilgio lankas.
- » Netinkami suvirinimo parametrai.
- » Nepakanka apsauginių dujų.
- » Netinkamai reguliuojamas lankas.
- » Netinkamas suvirinimo režimas.

Sprendimas

- » Sumažinkite atstumą nuo elektrodo iki ruošinio.
- » Sumažinkite suvirinimo įtampą.
- » Sumažinkite suvirinimo įtampą.
- » Sureguliuokite dujų srautą.
- » Patirkinkite, ar degiklio sklaidytuvas ir dujų antgalis yra geros būklės.
- » Padidinkite atitinkamą grandinės indukcinę vertę.
- » Naudokite didesnės vertės indukcinę jungtį.
- » Sumažinkite degiklio kampą.

Nepakankamas prasiskverbimas

Priežastis

- » Netinkamas suvirinimo režimas.
- » Netinkami suvirinimo parametrai.
- » Netinkamas elektrodas.
- » Netinkamai paruoštas kraštas.
- » Netinkama įžeminimo jungtis.
- » Virinama dalis per didelę.

Sprendimas

- » Suvirindami sumažinkite judėjimo greitį.
- » Padidinkite suvirinimo srovę.
- » Naudokite mažesnio skersmens elektrodą.
- » Pagilinkite griovelius.
- » Tinkamai įžeminkite sistemą.
- » Dar kartą perskaitykite skyrių „Montavimas“.
- » Padidinkite suvirinimo srovę.

Šlakų priemaišos

Priežastis

- » Nešvara.
- » Per didelio skersmens elektrodas.
- » Netinkamai paruoštas kraštas.
- » Netinkamas suvirinimo režimas.

Sprendimas

- » Prieš suvirindami ruošinius kruopščiai nuvalykite.
- » Naudokite mažesnio skersmens elektrodą.
- » Pagilinkite griovelius.
- » Sumažinkite atstumą nuo elektrodo iki ruošinio.
- » Suvirindami judinkite tolygiai.

Volframo priemaišos

Priežastis

- » Netinkami suvirinimo parametrai.
- » Netinkamas elektrodas.
- » Netinkamas suvirinimo režimas.

Sprendimas

- » Sumažinkite suvirinimo įtampą.
- » Naudokite didesnio diametro elektrodą.
- » Visada naudokite kokybiškas medžiagas ir produktus.
- » Atsargiai pasmailinkite elektrodą.
- » Venkite elektrodo ir suvirinimo siūlės kontakto.

Pūslės

Priežastis

- » Nepakanka apsauginių dujų.

Sprendimas

- » Sureguliuokite dujų srautą.
- » Patirkinkite, ar degiklio sklaidytuvas ir dujų antgalis yra geros būklės.

Prikibimas

Priežastis

- » Netinkamo ilgio lankas.
- » Netinkami suvirinimo parametrai.
- » Netinkamas suvirinimo režimas.
- » Virinama dalis per didelę.
- » Netinkamai reguliuojamas lankas.

Sprendimas

- » Padidinkite atstumą nuo elektrodo iki ruošinio.
- » Padidinkite suvirinimo įtampą.
- » Padidinkite suvirinimo srovę.
- » Padidinkite suvirinimo įtampą.
- » Padidinkite degiklio kampą.
- » Padidinkite suvirinimo srovę.
- » Padidinkite atitinkamą grandinės indukcinę vertę.
- » Naudokite didesnės vertės indukcinę jungtį.

Išjovimai

Priežastis

- » Netinkami suvirinimo parametrai.
- » Netinkamo ilgio lankas.
- » Netinkamas suvirinimo režimas.
- » Nepakanka apsauginių dujų.

Sprendimas

- » Sumažinkite suvirinimo įtampą.
- » Sumažinkite atstumą nuo elektrodo iki ruošinio.
- » Sumažinkite suvirinimo įtampą.
- » Užvirindami sumažinkite šoninės vibracijos greitį.
- » Suvirindami sumažinkite judėjimo greitį.
- » Naudokite suvirinamoms medžiagoms tinkamas dujas.

Oksidacija

Priežastis

- » Nepakanka apsauginių dujų.

Sprendimas

- » Sureguliuokite dujų srautą.
- » Patirkinkite, ar degiklio sklaidytuvas ir dujų antgalis yra geros būklės.

Akytumas

Priežastis

- » Ant suvirinamų ruošinių yra tepalo, lako, rūdžių ar nešvarumų.
- » Ant užpildo medžiagos yra tepalo, lako, rūdžių ar nešvarumų.
- » Drėgmė užpildo metale.
- » Netinkamo ilgio lankas.
- » Drėgmė suvirinimo dujose.
- » Nepakanka apsauginių dujų.
- » Suvirinimo siūlė per greitai sukietėja.

Sprendimas

- » Prieš suvirindami ruošinius kruopščiai nuvalykite.
- » Visada naudokite kokybiškas medžiagas ir produktus.
- » Būtinai pasirūpinkite gera užpildo metalo būkle.
- » Visada naudokite kokybiškas medžiagas ir produktus.
- » Būtinai pasirūpinkite gera užpildo metalo būkle.
- » Sumažinkite atstumą nuo elektrodo iki ruošinio.
- » Sumažinkite suvirinimo įtampą.
- » Visada naudokite kokybiškas medžiagas ir produktus.
- » Pasirūpinkite gera tiekimo sistemos būkle.
- » Sureguliuokite dujų srautą.
- » Patirkinkite, ar degiklio sklaidytuvas ir dujų antgalis yra geros būklės.
- » Suvirindami sumažinkite judėjimo greitį.
- » Išanksto pašildykite ketinamą suvirinti ruošinį.
- » Padidinkite suvirinimo srovę.

Itrūkimai nuo karščio

Priežastis

- » Netinkami suvirinimo parametrai.
- » Ant suvirinamų ruošinių yra tepalo, lako, rūdžių ar nešvarumų.
- » Ant užpildo medžiagos yra tepalo, lako, rūdžių ar nešvarumų.
- » Netinkamas suvirinimo režimas.
- » Suvirinamos dalys skiriasi savo savybėmis.

Sprendimas

- » Sumažinkite suvirinimo įtampą.
- » Prieš suvirindami ruošinius kruopščiai nuvalykite.
- » Visada naudokite kokybiškas medžiagas ir produktus.
- » Būtinai pasirūpinkite gera užpildo metalo būkle.
- » Atlikite tinkamą suvirinamo sujetimo veiksmų seką.
- » Prieš suvirindami patepkite.

Itrūkimai atvésus

Priežastis

- » Drėgmė užpildo metale.
- » Ypatinga suvirinamos jungties geometrija.

Sprendimas

- » Visada naudokite kokybiškas medžiagas ir produktus.
- » Būtinai pasirūpinkite gera užpildo metalo būkle.
- » Išanksto pašildykite ketinamą suvirinti ruošinį.
- » Baigę virinti pašildykite.
- » Atlikite tinkamą suvirinamo sujetimo veiksmų seką.


9. SUVRINIMO TEORIJA

9.1 TIG suvirinimas (nepertraukiamas lankas)

Aprašymą


TIG (suvirinimas volframo elektrodu inertinėse dujose) suvirinimo procesas yra paremtas elektros lanku tarp nedylančio elektrodo (grynas arba lydytas volframas, kurio apytikslė lydymosi temperatūra siekia 3370°C) ir ruošinio; inertinių dujų (argono) aplinka saugo suvirinimo siūlę. Kad volframas pavojingai nejsimaišytų į siūlę, elektrodas jokiui būdu negali liestis su ruošiniu; dėl šios priežasties suvirinimo maitinimo šaltinyje įprasta išsumtuotas lanko uždegimo įtaisas, kuris generuoja aukšto dažnio, aukštostampos iškrovą tarp elektrodo galiuko ir ruošinio. Dėl elektros kibirkšties jonizuojančių dujų aplinkoje lankas yra uždegamas elektrodo neliečiant prie ruošinio. Galimas ir kitoks uždegimo būdas, kai jsimaišo mažesnis volframo kiekis - uždegimas pakeliant. Šiuo atveju nereikia aukšto dažnio. Reikia tik pradinio trumpojo jungimo naudojant nedidelę srovę tarp elektrodo ir ruošinio; elektrodą pakelus lankas užsidega, o srovė ima didėti iki nustatytos suvirinimo vertės. Kad siūlės galai būtų geresnės kokybės, labai svarbu atidžiai kontroliuoti srovės mažėjimą ir užtikrinti, kad užgesus lankui į suvirinimo siūlę dar kelias sekundes tekėtų dujos. Daugeliu atveju naudinga naudoti dvi iš anksto nustatytas suvirinimo sroves ir turėti galimybę lengvai vienq pakeisti kita (DVIEJŲ LYGIŲ).

Suvirinimo poliškumas

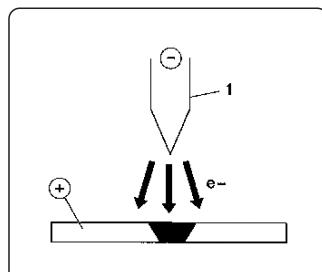


NSTP (nuolatinė srovė, tiesinis poliškumas)

Tai dažniausiai naudojamas poliškumas, užtikrinantis nedidelį elektrodo (1) nusidėvėjimą, nes 70 proc. karščio yra sutelkiamas į anodą (detalę). Naudojant didelį judėjimo greitį ir nedidelį karštį suformuojamos siauros ir gilios suvirinimo siūlės.

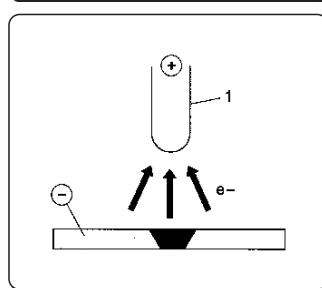

NSAP (nuolatinė srovė, atvirkštinis poliškumas)

Atvirkštinis poliškumas naudojamas sunkiai lydaus oksido sluoksniiu dengtiems lydiniams suvirinti, kai reikalinga aukštesnė lydymosi temperatūra. Didelių srovių naudoti negalima, nes dėl to smarkiai nusidėvi elektrodas.

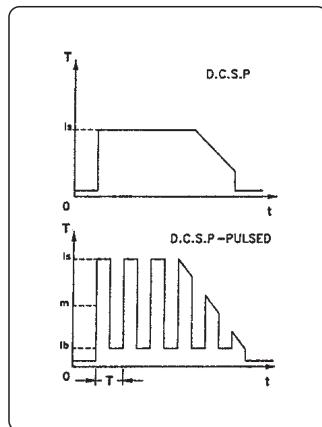

NSTPI (nuolatinė srovė, tiesinis poliškumas, impulsinis)

Naudojant impulsinę nuolatinę srovę ypatingomis darbo sąlygomis lengviau kontroliuojamas suvirinimo siūlės plotis ir gylis. Suvirinimo siūlė suformuojama pikiniais impulsais (I_p), kai tuo tarpu bazinė srovė (I_b) palaiko degantį lanką.

Šis režimas palengvina plonesnių metalo lakštų suvirinimą. Susidaro mažiau deformacijų, pasiekiamas geresnis susiformavimo koeficientas ir susidaro mažiau įtrūkimų nuo karščio bei dujų prasiskverbimo atvejų.

Padidinus dažnį (MF) lankas tampa siauresnis, labiau koncentruotas, stabilesnis ir pagerėja plonų lakštų suvirinimo kokybę.

LT

Plieno TIG suvirinimas

TIG procedūra yra labai efektyvi suvirinant anglinio plieno ir plieno lydinio ruošinius, pavyzdžiui, suvirinant vamzdžių pagrindines siūles ir tokias vietas, kur svarbu grožis. Reikalingas tiesinis poliškumas (NSTP)

Kraštų paruošimas


Atidžiai nuvalykite ir paruoškite kraštus.

Elektrodo pasirinkimas ir paruošimas

Rekomenduojama naudoti torio volframo elektrodus (2 proc. torio raudonos spalvos) arba cerio ar lantano elektrodus, kurių skersmuo yra:

elektrodo Ø	Srovės intervalas
1.0 mm	15÷75 A
1.6 mm	60÷150 A
2.4 mm	130÷240 A

Elektrodą reikia nusmailinti, kaip pavaizduota paveiksle.

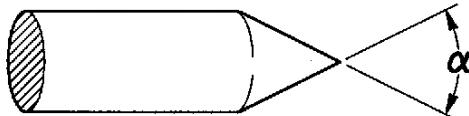

α°	Srovės intervalas
30	0÷30 A
60÷90	30÷120 A
90÷120	120÷250 A

Užpildo metalas

Užpildo strypų mechaninės savybės turi sutapti su pagrindinio metalo savybėmis.

Nenaudokite iš pagrindinio metalo gautas juosteles, nes jose gali būti nešvarumų, galinčių neigiamai paveikti suvirinimo kokybę.

Apsauginės dujos

Įprastai naudojamas grynas argonas (99,99 proc.).

Suvirinimo srovė	elektrodo Ø	Dujų antgalis nr	Dujų antgalis	Argono srautė
30 A	0÷30 mm	4/5	6/8.0 mm	5-6 l/min
60÷90 A	30÷120 mm	4/5/6	6.5/8.0/9.5 mm	6-7 l/min
90÷120 A	120÷250 mm	6/7	9.5/11.0 mm	7-8 l/min

Vario TIG suvirinimas

TIG suvirinimo procesas yra charakterizuojamas didele karščio koncentracija. Jis ypač tinkamas suvirinant didelio šiluminio laidumo medžiagas (pvz., varį).

Suvirindami varį TIG būdu vadovaukitės tais pačiais nurodymais, kaip plieno suvirinimo TIG būdu atveju arba specialiai nurodymais.

10. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Elektrinės charakteristikos **URANOS NX 4000 TLH**

U.M.

Maitinimo įtampa U1 (50/60 Hz)	3x230 ($\pm 15\%$)	3x400 ($\pm 15\%$)	Vac
Zmax (@PCC) *	57	57	$m\Omega$
Ilgo veikimo saugiklis	35	25	A
Komunikacinės šynos	SKAITMENINIS	SKAITMENINIS	
Didžiausia jėjimo gali (MMA)	13.0	16.9	kVA
Didžiausia jėjimo gali (MMA)	12.4	16.1	kW
Didžiausia jėjimo gali (TIG)	13.0	12.6	kVA
Didžiausia jėjimo gali (TIG)	12.4	12.1	kW
Absorbuojama galia pasyvioje būsenoje	74	74	W
Galių veiksny (PF)	0.95	0.95	
Naudingumo koeficientas (μ)	87	88	%
Cos ϕ	0.99	0.99	
Didžiausia jėjimo srovė I _{1max}	31.8	24.4	A
Naudingumo srovė I _{1eff}	24.6	18.9	A
Reguliavimo ribos	3-400	3-400	A
Atviros grandinės įtampa U _o	73	73	Vdc
Pikinė įtampa U _p	10.1	10.1	kV

* Šių ranga atitinka EN / IEC 61000-3-11 reikalavimus.

* Šių ranga atitinka EN / IEC 61000-3-12 reikalavimus, jei didžiausia leistinas tik pilnulinė varža sasajos su viešuoju tinklu vietoje (bendrojo sujungimo vietoje, PCC) yra mažesnė arba lygi Zmax nurodytais vertei. Jei ranga prijungta prie viešos žemos įtampos sistemos, tokiu atveju montuotojas arba įrangos naudotojas, pasitaręs su tinklo operatoriumi (jei būtina), privalo pasirūpinti įrangos prijungimui.

LT

Darbini koeficientas URANOS NX 4000 TLH	3x230V	3x400V	U.M.
Darbini koeficientas MMA (40°C)			
(X=60%)	-	400	A
(X=100%)	320	360	A
Darbini koeficientas MMA (25°C)			
(X=100%)	320	400	A
Darbini koeficientas TIG (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Darbini koeficientas TIG (25°C)			
(X=100%)	400	400	A

Fizinės savybės URANOS NX 4000 TLH	U.M.
IP apsaugos klasė	IP23S
Izoliacijos klasė	H
Matmenys (IxSxA)	690x290x510
Svoris	mm
Gamybos standartai	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN IEC 60974-3:2019 EN 60974-10/A1:2015
Skyriuje maitinimo kabelis	4x4
Maitinimo kabelis ilgis	mm ²
	m

Elektrinės charakteristikos URANOS NX 5000 TLH	U.M.
Maitinimo įtampa U1 (50/60 Hz)	3x230 ($\pm 15\%$)
Zmax (@PCC) *	3x400 ($\pm 15\%$)
49	49
Ilgo veikimo saugiklis	mΩ
45	30
Komunikacinės šynos	A
SKAITMENINIS	SKAITMENINIS
Didžiausia jėjimo gali (MMA)	23.6
17.4	kVA
Didžiausia jėjimo gali (MMA)	22.5
16.5	kW
Didžiausia jėjimo gali (TIG)	18.2
18.9	kVA
Didžiausia jėjimo gali (TIG)	17.4
18.0	kW
Absorbuojama galia pasyvioje būsenoje	74
74	W
Galios veiksny (PF)	0.95
Naudingumo koeficientas (μ)	0.95
87	%
Cos φ	0.99
Didžiausia jėjimo srovė I _{1max}	33
47.4	A
Naudingumo srovė I _{1eff}	23.9
33.5	A
Reguliacijos ribos	3-500
Atviros grandinės įtampa U _o	73
73	Vdc
Pikinė įtampa U _p	10.1
10.1	kV

* Šių ranga atitinka EN / IEC 61000-3-11 reikalavimus.

* Šių ranga atitinka EN / IEC 61000-3-12 reikalavimus, jei didžiausia leistinas tik pilnuitinė varža sąsajos su viešuoju tinklu vietoje (bendrojo sujungimo vietoje, PCC) yra mažesnė arba lygi Zmax nurodytais vertei. Jei ranga prijungta prie viešos žemos įtampos sistemas, tokiu atveju montuotojas arba rango naudotojas, pasitaręs su tinklo operatoriumi (jei būtina), privalo pasirūpinti rango prijungimui.

Darbini koeficientas
URANOS NX 5000 TLH

	3x230V	3x400V	U.M.
Darbini koeficientas MMA (40°C)			
(X=50%)	-	500	A
(X=60%)	-	470	A
(X=100%)	400	420	A
Darbini koeficientas MMA (25°C)			
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	400	470	A
Darbini koeficientas TIG (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Darbini koeficientas TIG (25°C)			
(X=70%)	500	-	A
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	460	470	A

Fizinės savybės
URANOS NX 5000 TLH
U.M.

IP apsaugos klasė	IP23S	
Izoliacijos klasė	H	
Matmenys (IxSxA)	690x290x510	mm
Svoris	37.3	Kg
Gamybos standartai	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN IEC 60974-3:2019 EN 60974-10/A1:2015	
Skyriuje maitinimo kabelis	4x6	mm ²
Maitinimo kabelis ilgis	5	m

11. DUOMENŲ PLOKŠTĘ

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY												
URANOS NX 4000 TLH		N°										
EN IEC 60974-1/A1:2019 60974-3:2019 60974-10/A1:2015 Class A												
Up 10.1 kV 3A/10.0V - 400A (400A)/26.0V (26.0V) <table border="1"> <tr> <td>X (40°C)</td> <td>60%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>S U₀ 73V</td> <td>I₂</td> <td>400A (400A) 360A (360A)</td> </tr> <tr> <td>U₂</td> <td></td> <td>26.0V (26.0V) 24.4V (24.4V)</td> </tr> </table>		X (40°C)	60%	100%	S U ₀ 73V	I ₂	400A (400A) 360A (360A)	U ₂		26.0V (26.0V) 24.4V (24.4V)		
X (40°C)	60%	100%										
S U ₀ 73V	I ₂	400A (400A) 360A (360A)										
U ₂		26.0V (26.0V) 24.4V (24.4V)										
3A/20.0V - 400A (320A)/36.0V (32.8V) <table border="1"> <tr> <td>X (40°C)</td> <td>60%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>S U₀ 73V</td> <td>I₂</td> <td>400A 360A (320A)</td> </tr> <tr> <td>U₂</td> <td></td> <td>36.0V 34.4V (32.8V)</td> </tr> </table>		X (40°C)	60%	100%	S U ₀ 73V	I ₂	400A 360A (320A)	U ₂		36.0V 34.4V (32.8V)		
X (40°C)	60%	100%										
S U ₀ 73V	I ₂	400A 360A (320A)										
U ₂		36.0V 34.4V (32.8V)										
D <small>50/60 Hz</small>	U ₁ 400V(230V)	I _{1max} 24.4A(31.8A)	I _{1eff} 18.9A(24.6A)									
IP 23 S												

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY													
URANOS NX 5000 TLH		N°											
EN IEC 60974-1/A1:2019 60974-3:2019 60974-10/A1:2015 Class A													
Up 10.1 kV 3A/10.0V - 500A (500A)/30.0V (30.0V) <table border="1"> <tr> <td>X (40°C)</td> <td>50%</td> <td>60%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>S U₀ 73V</td> <td>I₂</td> <td>500A (500A) 470A (470A)</td> </tr> <tr> <td>U₂</td> <td></td> <td>30.0V (30.0V) 28.8V (28.8V)</td> </tr> </table>		X (40°C)	50%	60%	100%	S U ₀ 73V	I ₂	500A (500A) 470A (470A)	U ₂		30.0V (30.0V) 28.8V (28.8V)		
X (40°C)	50%	60%	100%										
S U ₀ 73V	I ₂	500A (500A) 470A (470A)											
U ₂		30.0V (30.0V) 28.8V (28.8V)											
3A/20.0V - 500A (400A)/40.0V (36.0V) <table border="1"> <tr> <td>X (40°C)</td> <td>50%</td> <td>60%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>S U₀ 73V</td> <td>I₂</td> <td>500A 470A</td> </tr> <tr> <td>U₂</td> <td></td> <td>40.0V 38.8V</td> </tr> </table>		X (40°C)	50%	60%	100%	S U ₀ 73V	I ₂	500A 470A	U ₂		40.0V 38.8V		
X (40°C)	50%	60%	100%										
S U ₀ 73V	I ₂	500A 470A											
U ₂		40.0V 38.8V											
D <small>50/60 Hz</small>	U ₁ 400V(230V)	I _{1max} 33A(47.4A)	I _{1eff} 23.9A(33.5A)										
IP 23 S													

12. MAITINIMO ŠALTINIO DUOMENŲ PLOKŠTELĖS REIKŠMĖ

1	2
3	4
5	6
7	9
12	15
13	15A
14	15B
18	19
22	



CE ES atitikties deklaracija
EAC EAC atitikties deklaracija
UKCA UKCA atitikties deklaracija

- 1 Prekės ženklas
- 2 Gamintojo pavadinimas ir adresas
- 3 Aparato modelis
- 4 Serijos nr.
- 5 Suvirinimo įrenginio simbolis
- 6 Nuoroda į konstrukcijų standartus
- 7 Suvirinimo proceso simbolis
- 8 Įrangos, tinkamos naudoti padidintos elektros šoko rizikos aplinkose, simbolis
- 9 Suvirinimo srovės simbolis
- 10 Nominali įtampa be apkrovos
- 11 Didžiausios ir mažiausios srovės ribos ir atitinkama standartinė įtampa esant apkrovai
- 12 Ciklo su pertrūkiais simbolis
- 13 Nominalios suvirinimo srovės simbolis
- 14 Nominalios suvirinimo įtampos simbolis
- 15 Ciklo su pertrūkiais vertės
- 16 Ciklo su pertrūkiais vertės
- 17 Ciklo su pertrūkiais vertės
- 18 Maitinimo simbolis
- 19 Nominali maitinimo įtampa
- 20 Didžiausia nominali maitinimo srovė
- 21 Didžiausia naudingoji maitinimo srovė
- 22 Apsaugos lygis
- 23 Nominali pikinė įtampa

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az építető

voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY

Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - www.voestalpine.com/welding

kizárolagos felelősségre kijelenti, hogy a következő termék:

URANOS NX 4000 TLH	55.07.046
	55.07.047
URANOS NX 5000 TLH	55.07.048
	55.07.049

megfelel a következő EU direktíváknak:

- 2014/35/EU LOW VOLTAGE DIRECTIVE**
2014/30/EU EMC DIRECTIVE
2011/65/EU RoHS DIRECTIVE

és hogy a következő harmonizált szabványokat alkalmazták:


EN IEC 60974-1/A1:2019	WELDING POWER SOURCE
EN IEC 60974-3:2019	ARC STRIKING AND STABILIZING DEVICES
EN 60974-10/A1:2015	ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

Az irányelveknek való megfelelést igazoló dokumentációt a fent említett gyártóknál ellenőrzés céljából elérhetővé teszik.

A voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. által előzetesen nem engedélyezett műveletek és módosítások, érvénytelenítik ezt a bizonylatot.

Onara di Tombolo, 03/07/2023

voestalpine Böhler Welding Selco s.r.l.

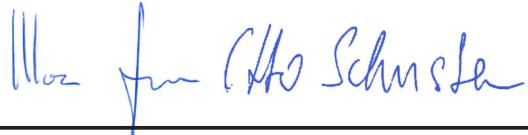

Mirco Frasson
Managing Directors

Otto Schuster
Managing Directors

HU

TÁRGY MUTATÓ

1. FIGYELMEZTETÉS	347
1.1 Munkakörnyezet	347
1.2 A felhasználók és más személyek védelme	347
1.3 Gőzök és gázok elleni védelem	348
1.4 Tűz- és robbanásvédelem	348
1.5 Védekezés gázpalackok használata esetén	349
1.6 Elektromos áramütés elleni védelem	349
1.7 Elektromágneses terek és zavarok	349
1.8 IP védettség	350
1.9 Ártalmatlanítás	350
2. ÜZEMBE HELYEZÉS	351
2.1 Felemelés, szállítás és kirakodás	351
2.2 A berendezés elhelyezése	351
2.3 Csatlakoztatás	351
2.4 Telepítés	352
3. A RENDSZER BEMUTATÁSA	353
3.1 Hátsó panel	353
3.2 Aljzatpanel	353
3.3 Elülső vezérlőpult URANOS NX 4000/5000 TLH	353
3.4 Elülső vezérlőpult URANOS NX 4000/5000 TLH (LCD 3.5")	354
4. A BERENDEZÉSEK HASZNÁLATA	355
4.1 Induló képernyő	355
4.2 Fő képernyő	355
5. BEÁLLÍTÁS	358
5.1 Paraméter beállítása és beállítása	358
5.2 A paraméterek használatára vonatkozó specifikus eljárások	365
6. KARBANTARTÁS	368
6.1 Az áramforrásban rendszeresen ellenőrizze a következőket	368
6.2 Odgovornost	369
7. RIASZTÁSI KÓDOK	369
8. HIBAELHÁRÍTÁS	370
9. HEGESZTÉSELMÉLET	374
9.1 TIG-hegesztés (folyamatos ív)	374
10. MŰSZAKI ADATOK	375
11. ADATTÁBLA	378
12. AZ ÁRAMFORRÁS TÍPUSTÁBLÁJÁNAK JELENTÉSE	378
13. RENDSZERDIAGRAM	413
14. CSATLAKOZÓK	417
15. PÓTALKATRÉSZEK	419

SZIMBÓLUMOK



Súlyos sérülés közvetlen veszélye, illetve veszélyes viselkedésmódok, amelyek súlyos sérüléshez vezethetnek.



Fontos tanács, amelyet követni kell kisebb sérülések vagy károkozás elkerülése végett.



Műszaki tartalmú megjegyzések a használat megkönnyítése érdekében.

1. FIGYELMEZTETÉS



Mielőtt bármilyen műveletet végezne a gépen, alaposan olvassa el és sajátítsa el ennek a leírásnak a tartalmát. Ne végezzen olyan módosítást vagy karbantartási tevékenységet, ami nincs előírva. A gyártó nem vállal felelősséget személyi sérülés vagy anyagi kár esetén, ha az a leírásban foglaltak helytelen alkalmazása, illetve alkalmazásának elmulasztása miatt következett be.

A kezelési útmutatót állandóan a készülék felhasználási helyén kell örizzni. A kezelési útmutató előírásain túl be kell tartani a balesetek megelőzésére és a környezet védelmére szolgáló általános és helyi szabályokat is.



A készülék üzembe helyezésével, kezelésével, karbantartásával és állagmegóvásával foglalkozó személyeknek

- megfelelően képzettnek kell lenniük,
- hegesztési ismeretekkel kell rendelkezniük
- teljesen ismerniük és pontosan követniük kell ezt a kezelési útmutatót.

Ha a berendezés használatával kapcsolatban bármilyen bizonytalanság vagy nehézség merül fel, konzultáljon képesített szakemberekkel.

1.1 Munkakörnyezet



Minden berendezést kizárolag rendeltetésének megfelelő célokra szabad használni a típustáblán és/vagy jelen leírásban rögzített módon, illetve működési tartományokon belül, továbbá az országos és nemzetközi biztonsági előírások betartása mellett. A gyártó által kifejezetten rögzítettől eltérő minden felhasználási módot teljes mértékben helytelennek és veszélyesnek kell tekinteni, és ilyen esetekre a gyártó nem vállal semmilyen felelősséget.



Az egység csak ipari környezetekben, professzionális alkalmazásokban használható. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a berendezés lakóhelyi környezetben való használatával összefüggésben keletkezett károkért.



Aberendezés -10°C és +40°C közötti hőmérsékletű környezetekben használható.

Aberendezés -25°C és +55°C közötti hőmérsékletű környezetekben szállítható, illetve tárolható.

Aberendezés csak olyan környezetekben használható, amelyek mentesek portól, savtól, gáztól vagy más korrozív anyaguktól.

Aberendezés nem használható olyan környezetekben, amelyek relatív páratartalma 40°C hőmérsékleten 50%-nál magasabb.

Aberendezés nem használható olyan környezetekben, amelyek relatív páratartalma 20°C hőmérsékleten 90%-nál magasabb.

Arendszer nem használható tengerszint feletti 2 000 méternél nagyobb magasságban.



Ne használja ezt a gépet csővezetékek fagytalánítására.

Ne használja ezt a berendezést elemek és/vagy akkumulátorok feltöltésére.

Ne használja ezt a berendezést motorok kézi beindításához.



A hegesztési eljárás a sugárzás-, zaj-, hő- és gázkibocsátások ártalmas forrása. Helyezzen el tűzgátló védőlemezt, amely védi a környező hegesztési területet a sugaraktól, szikráktól és izzó. A hegesztési területen lévő személyeket figyelmeztesse, hogy ne nézzenek az ívre és gondoskodjanak megfelelő védelemről.



Védőruhával védje bőrét az ívsugártról, a szikráktól és az izzó fémtől. A ruhákatnak a teljes testet fednie kell, továbbá az legyen:

- sértetlen és jó állapotú
- tűzálló
- szigetelő anyagból készült és száraz
- jó illeszkedjen gallérok és felhajtások nélkül



Mindig használjon előírásoknak megfelelő cipőt, amely erős és vízzárv.

Mindig használjon előírásoknak megfelelő kesztyűt, amely elektromosan és termikusan szigetelt.



Viseljen oldalvédelemmel és megfelelő szemvédő szűrővel (legalább NR10 vagy efölött) ellátott maszkot.



Mindig viseljen oldalvédelemmel ellátott védőszemüveget, különösen a hegesztési salak kézi vagy mechanikai eltávolításakor.



Ne viseljen kontaktlencsét!

HU



Viseljen fülvédőd, ha a hegesztés közben a zajszint eléri a veszélyes tartományt. Ha a zajszint meghaladja a törvényileg előírt határértékeket, akkor különítse el a munkaterületet, és biztosítsa, hogy bárki, aki a közelbe kerülhet, viseljen fülvédőt vagy füldugót.



Hegesztés közben az oldalsó burkolatok minden legyenek zárt állapotban. A rendszert tilos bármilyen módon megváltoztatni.




Ne érjen hozzá éppen hegesztett elemekhez: a forróság súlyos égési sérüléseket okozhat. A fent leírt óvintézkedéseket a hegesztés utáni műveletek végrehajtásakor is tartsa be, mivel salakdarabok lehűlés közben is leválthatnak az elemekről.



Munkavégzés vagy karbantartás előtt ellenőrizze, hogy a hegesztőpisztoly hideg.



Hűtőfolyadékcsövek szétválasztása előtt győződjön meg arról, hogy a hűtőegységet kikapcsolta. A csövekből kiömlő forró folyadék, a bőr égési sérülését vagy megpörköldését okozhatja.

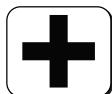

Legyen kéznél elsősegélynyújtó készlet.
Az égési és más sérülések hatását ne becsülje alá.



A munkahely elhagyása előtt tegye biztonságossá a területet az esetleges sérülések vagy tulajdoni kár elkerülése érdekében.

1.3 Gőzök és gázok elleni védelem



A hegesztési folyamat során keletkezett gőzök, gázok és porok egészségre ártalmasak lehetnek. Bizonyos körülmények között a hegesztés során keletkezett gőzök rákkeltők lehetnek, illetve veszélyeztethetik a terhes nők magzatát.

- Tartsa távol a fejét a hegesztés során keletkezett gázoktól és gőzöktől.
- A munkaterületen biztosítson megfelelő - akár természetes, akár mesterséges - szellőzést.
- Gyenge szellőzés esetén viseljen maszkot és légzőkészüléket.
- Nagyon kis helyen történő hegesztés esetén a munkát egy kollégának felügyelnie kell, aki a közelben, de kívül tartózkodik.
- Ne használjon oxigént a szellőzetés céljára.
- Gondoskodjon a gőzelszívó működésének ellenőrzéséről. A veszélyes gázok mennyisége nem haladhatja meg a biztonsági szabályokban előírt értékeket.
- A gőzök mennyisége és veszélyességi szintje a munkadarab anyagától, a kitöltő fém anyagától, és a hegesztendő munkadarab tisztítására és zsírtalanítására használt bármilyen egyéb anyaguktól függ. Kövesse a gyártói utasításokban és a műszaki adatlapokon megadott utasításokat.
- Ne végezzen hegesztést zsírtalanító vagy festő állomás közelében.
- A gázpalackokat kívül vagy jól szellőző területen helyezze el.

1.4 Tűz- és robbanásvédelem



A hegesztési eljárás tüzet és/vagy robbanást okozhat.

- A munkaterületről és a környező területekről távolítsa el minden tűzveszélyes vagy éghető anyagot és tárgyat.
- Tűzveszélyes anyagoknak a hegesztési területtől legalább 11 méterre kell lenniük vagy azokat megfelelő védelemmel kell ellátni.
- Szikrák és izzó anyagrészkek könnyen szóródhatnak megelhetősen messzire, még kisméretű nyílásokon keresztül is. Különösen figyeljen a személyi biztonságra és a tulajdontárgyak biztonságára.
- Ne végezzen hegesztési műveleteket nyomás alatt lévő tartályokon vagy azok közelében.
- Ne végezzen hegesztési műveleteket zárt tartályokon vagy csöveken. Hegesztési műveletek közben különös figyelemmel járjon el csövek és tartályok esetén, még akkor is, ha azok nyitottak, üresek és alapos tisztításon mentek keresztül. Bárminnyi megmaradt gáz, üzemanyag, olaj vagy hasonló anyagok okozhatnak robbanást.
- Ne végezzen hegesztést olyan helyeken, ahol robbanásveszélyes porok, gázok, gőzök vannak jelen.
- A hegesztés befejezésekor ellenőrizze, hogy a feszültség alatt lévő áramkör véletlenül sem kerülhet érintkezésbe a földelőkörhöz kapcsolt bármilyen komponenshez.
- A munkaterület közelében legyen tűzoltó eszköz vagy anyag.

1.5 Védekezés gázpalackok használata esetén



A nemesgázt tartalmazó palackokban túlnyomás van, így azok felrobbanhatnak, amennyiben a szállítás, tárolás és használat során a minimális biztonsági feltételek nincsenek biztosítva.

- A tartályokat függőleges helyzetben falhoz vagy más alátámasztó szerkezethez kell rögzíteni megfelelő eszközökkel úgy, hogy ne dőlhessenek el és ne ütközhessenek bárminek véletlenül.
- Szállítás, üzembe helyezés közben, illetve a hegesztés végén a sapkát csavarja rá a szelep védelme érdekében.
- Ne tegye ki a tartályt direkt napsütésnek, hirtelen hőmérsékletváltozásnak, illetve túl magas vagy extrém hőmérsékleteknek. Ne tegye ki a tartályt túl alacsony vagy túl magas hőmérsékletnek.
- Tartsa távol a tartályokat nyílt lángtól, elektromos ívektől, hegesztőpisztolyuktól vagy eletródapuskáktól, illetve védje a hegesztés közben szétszóródó izzó anyagrészektől.
- Tartsa távol a tartályokat hegesztő áramköröktől és általában elektromos áramköröktől.
- Tartsa távol a fejét a gázkiömléstől, ha kinyitja a tartály szelepét.
- Mindig zárja el a tartály szelepét a hegesztési műveletek befejezésekor.
- Soha ne végezzen hegesztési műveletet nyomás alatt lévő gáztartályon.
- Sűrített levegőt tartalmazó tartályt soha nem szabad közvetlenül rákötni a gép nyomáscsökkentőjére. A nyomás meghaladhatja a nyomáscsökkentő kapacitását, ami robbanáshoz vezethet.

1.6 Elektromos áramütés elleni védelem



Az áramütés halálos is lehet.

- Bekapcsolt állapotban ne érintse meg a hegesztő berendezés áram alatt lévő, burkolaton kívüli vagy belüli alkatrészeit (a vágópisztolyok, a hegesztőpisztolyok, a földelőkábelek, az elektródák, a vezetékek, a görgők és a tekercsek elektromosan csatlakoztatva vannak a hegesztő áramkörhöz).
- Száraz, és a föld- és testpotenciáltól megfelelően elszigetelt alap és padlózat használatával biztosítsa a berendezés és a kezelő védelmét.
- Győződjön meg arról, hogy a rendszer megfelelően csatlakozik az aljzathoz, és az áramforrás rendelkezik földvezetővel.
- Ne érjen hozzá egyszerre két hegesztőpisztolyhoz vagy két elektródatartóhoz.
- Ha elektromos áramütést érez, akkor haladéktalanul szakítsa meg a hegesztési műveleteket.



Az ívgyújtó és stabilizáló készülék kézi vagy mechanikailag irányított működésre van tervezve.



A hegesztőpisztoly kábel vagy a hegesztőkábel 8 m feletti meghosszabbítása növeli az elektromos áramütés veszélyét.

1.7 Elektromágneses terek és zavarok



A rendszer belső és külső kábelein áthaladó áram elektromágneses teret hoz létre, a hegesztőkábelek és a berendezés közelében.

- Az elektromágneses mezők befolyásolhatják azok egészségi állapotát, akik hosszú ideig ki vannak téve azok hatásainak (a hatások jelenleg sem ismertek pontosan).
- Az elektromágneses mezők zavarhatják bizonyos készülékek, pl. pacemakerek vagy hallókészülékek működését.



Pacemakerrel rendelkező személyeknek konzultálniuk kell orvosukkal, mielőtt hegesztésre vagy.

1.7.1 EMC osztály az szabvány szerint: EN 60974-10/A1:2015.



A Class B besorolású berendezés megfelel az ipari és lakóhelyi elektromágneses kompatibilitási követelményeknek, beleértve azokat a lakóhelyi területeket, ahol az elektromos áramot a lakossági kifeszültségű ellátórendszer biztosítja.



A Class A besorolású berendezéseket nem terveztek olyan lakóhelyi területeken való alkalmazásra, ahol az elektromos áramot a lakossági kifeszültségű ellátórendszer biztosítja. Az elektromosan vezetett, illetve kisugárzott zavarok miatt a Class A készülékek ilyen helyeken való alkalmazásakor előfordulhat, hogy az elektromágneses kompatibilitás nehezen biztosítható.

További információkért lásd a fejezetet: MŰSZAKI ADATTÁBLA vagy MŰSZAKI ADATOK.

HU

1.7.2 Telepítés, használat és a terület átvizsgálása

Ezt a berendezést az harmonizált szabvány követelményeivel összhangban állították elő. EN 60974-10/A1:2015 Besorolása: CLASS A. Az egység csak ipari környezetekben, professzionális alkalmazásokban használható. Agyártó semmilyen felelősséget nem vállal a berendezés lakóhelyi környezetben való használatával összefüggésben keletkezett károkért.



A berendezést az adott területen szakértő személy használhatja, aki ebben a minőségében felelős azért, hogy a készülék telepítése és használata a gyártó útmutatások szerint történjen. Elektromágneses zavar észlelése esetén, a problémát a felhasználónak kell megoldania, szükség esetén a gyártó műszaki segítségének igénybevételével.



Elektromágneses interferencia problémák esetén, a zavart le kell csökkenteni annyira, hogy az már ne legyen ártalmas.



A felhasználónak a berendezés telepítése előtt ki kell értékelnie a környezetben felmerülő lehetséges elektromágneses problémákat, különös tekintettel a közelben lévő személyek egészségi állapotára, például pacemaker vagy hallkészüléket viselő személyek esetén.

1.7.3 Hálózati áramellátási követelmények (Lásd a műszaki adatokat)

A nagy teljesítményigény, illetve a hálózatból felvett primer oldali áram befolyásolhatja az áramellátás minőségét. Ezért bizonyos típusú berendezésekre csatlakoztatási korlátok vagy követelmények lehetnek érvényben, pl. a maximális megengedhető hálózati impedancia (Z_{max}) vagy a szükséges minimális tápkapacitás (S_{sc}) tekintetében, a nyilvános hálózathoz való csatlakozás pontján (PCC - point of common coupling) (lásd a műszaki adatokat). A berendezés telepítőjének vagy felhasználójának a felelőssége annak ellenőrzése, szükség szerint az elektromos hálózat üzemeltetőjével folytatott egyeztetés alapján, hogy a berendezés csatlakoztatható a hálózathoz. Zavar esetén szükségessé válhat további óvintézkedések megtétele, pl. a hálózati táplálás szűrése.

Szintén fontolóra kell venni a tápellátó kábel árnyékolásának lehetőségét is.

További információkért lásd a fejezetet: MŰSZAKI ADATOK.

1.7.4 A kábelekre vonatkozó óvintézkedések

Az elektromágneses mezők hatásának minimalizálása érdekében, kövesse az alábbi utasításokat:

- Ahol csak lehetséges, gyűjtse egybe és együtt rögzítse a földelő és a tápkábeleket.
- Soha ne tekerje a kábeleket saját teste köré.
- Ne helyezkedjen a földelő és a tápkábel közé (mindkettő legyen azonos oldalon).
- A kábeleket a lehető legrövidebben kell tartani, a lehető legközelebb pozícionálva egymáshoz, a talajszinten vagy annak közelében vezetve
- A berendezést helyezze bizonyos távolságra a hegesztési területtől.
- A kábeleket minden más kábeltől távol kell tartani.

1.7.5 Földelő csatlakoztatás

A hegesztő berendezés minden fémrészének és a környező területnek a földelését fontolóra kell venni. A földelést a helyben érvényes jogszabályok szerint kell elvégezni.

1.7.6 A munkadarab földelése

Ha a munkadarab elektromos biztonsági okok, illetve mérete vagy pozíciója miatt nincs földelve, akkor a munkadarab földelésével csökkenhetők az emissziók. Ne felejtse el, hogy a munkadarab földelése nem növelheti sem a felhasználót érintő balesetveszél, sem más elektromos berendezés károsodásának kockázatát. A földelést a helyben érvényes jogszabályok szerint kell elvégezni.

1.7.7 Árnyékolás

A környezetben lévő más berendezések és kábelek szelektív árnyékolása csökkentheti az elektromágneses interferencia miatti problémákat.

Speciális alkalmazásokban a teljes hegesztő berendezés árnyékolása is felmerülhet.

1.8 IP védeeltség



IP23S

- Atokozat védelmet nyújt a veszélyes részek kézzel való megérintése ellen, valamint 12,5 mm vagy ennél nagyobb méretű szilárd tárgyrészkek bekerülése ellen
- A tokozat védett 60° szögben érkező esővíz ellen.
- A tokozat víz bejutása által okozott veszélyek ellen védett, amikor a berendezés mozgó részei nincsenek működésben.

1.9 Ártalmatlanítás



Elektromos készülékeket ne dobjon ki a normál szemettel együtt!

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelvnek és annak a nemzeti jogszabályokkal összhangban történő végrehajtásának megfelelően az életciklusuk végére ért elektromos berendezésekkel elkülönítetten kell gyűjteni, és hasznosító és ártalmatlanító központba kell szállítani. A berendezés tulajdonosának a helyi hatóságoknál kell informálni az engedélyezett gyűjtőközpontokról. A hivatalos európai irányelv betartásával kedvező hatást tesz a környezet állapotára és az emberi egészségre is!

2. ÜZEMBE HELYEZÉS



A telepítést csak a gyártó által felhatalmazott szakértő végezheti.



Telepítés közben biztosítsa, hogy az áramforrás le legyen választva az elektromos hálózatról.



Több áramforrás (soros vagy párhuzamos) összekapcsolása tilos!

2.1 Felemelés, szállítás és kirakodás

- A berendezés fogantyúval rendelkezik, kézben történő szállításhoz.
- A berendezés nem rendelkezik speciális emelő eszközzel.
- Alkalmazzon villás targoncát, vigyázva arra a műveletek során, hogy a generátor ne boruljon fel.



Ne becsülje alá a berendezés súlyát: lásd a műszaki adatok között.

A felfüggesztett terhet ne mozgassa személyek vagy vagyontárgyak felé, illetve felett.

Ne ejtse le a berendezést és ne tegye ki túlzott nyomóerőnek.

2.2 A berendezés elhelyezése



Tartsa be a következő szabályokat:

- Biztosítsa, hogy a berendezés kezelőszervei és csatlakozásai könnyen elérhetők legyenek.
- A helyezze el a berendezést nagyon kisméretű helyeken.
- Ne helyezze a berendezést a vízsinteshez képest 10°-nál nagyobb dőlésszögű felületen.
- A berendezést helyezze száraz, tiszta és megfelelően szellőző helyre.
- Védje a berendezést ömlő eső és nap ellen.

2.3 Csatlakoztatás



A berendezés tápfeszültséggábellyel rendelkezik a hálózathoz való csatlakoztatás céljára.

Arendszer táplálható a következőkről:

- három fázisú 400V
- három fázisú 230V

Aberendezés működőképessége a névleges feszültséghez képest legfeljebb $\pm 15\%$ eltérés esetén garantált (példa: $V_{nom}=400$ V esetén, a munkafeszültség 320 V és 440 V között lehet).



Személyi sérülés és anyagi kár elkerülése érdekében, a kiválasztott hálózati feszültséget és a biztosítékokat, a berendezés elektromos hálózathoz történő csatlakoztatása ELŐTT ellenőrizni kell. Szintén ellenőrizze, hogy a kábelt olyan aljzathoz csatlakoztatta, amelyik rendelkezik földelő csatlakozóval.



A berendezés generátorról is üzemelhető, amennyiben a stabil tápfeszültség a gyártó által megadott névleges értékhez képest $\pm 15\%$ határon belül marad minden lehetséges üzemi körülmény esetén, akár a maximális névleges teljesítmény esetén is. Alapesetben egyfázisú áramforrás esetén kétszeres, háromfázisú áramforrás esetén másfélszeres névleges teljesítményű generátor alkalmazását ajánljuk az áramforrás tejesítményéhez képest. Elektronikus vezérlésű generátorok használata ajánlott.




A felhasználók védelme érdekében, a berendezést megfelelően földelni kell. A tápfeszültség csatlakoztatásánál a meglévő földvezetéket (sárga-zöld), a földelőkontaktussal rendelkező dugóhoz kell csatlakoztatni. Ezt a sárga/zöld vezetéket SOHA nem szabad más feszültségű vezetőkkal együtt használni. Ellenőrizze a használt berendezésen belüli földelés meglétét, illetve az aljzatok megfelelő állapotát. Csak a biztonsági előírások szerint tanúsított csatlakozódugókat használjon.



Az elektromos csatlakozásokat szakképzett, a speciális szakmai és műszaki minősítésekkel rendelkező technikusnak kell összeszerelnie, annak az országnak az érvényben lévő jogszabályait betartva, ahol a berendezés telepítése történik.


2.4 Telepítés

2.4.1 Bekötés sorjátlanító ARC-AIR eljáráshez

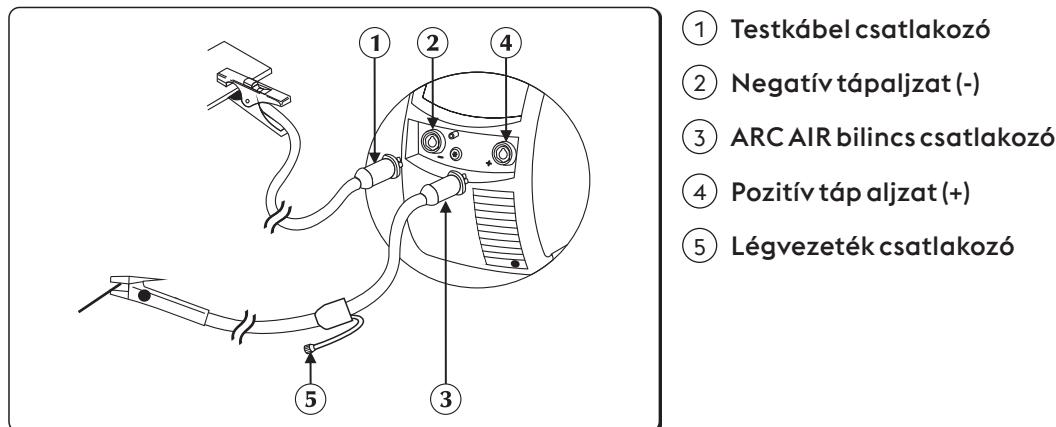


- ▶ Csatlakoztassa a földelőkapcsot az áramforrás negatív aljzatához (-).
- ▶ Csatlakoztassa az ARC-AIR bilincs kábelcsatlakozóját a generátor pozitív (+) aljzatához.
- ▶ Külön csatlakoztassa a levegőcsövön lévő csatlakozót a levegőellátáshoz.

2.4.2 Bekötés TIG hegesztéshez

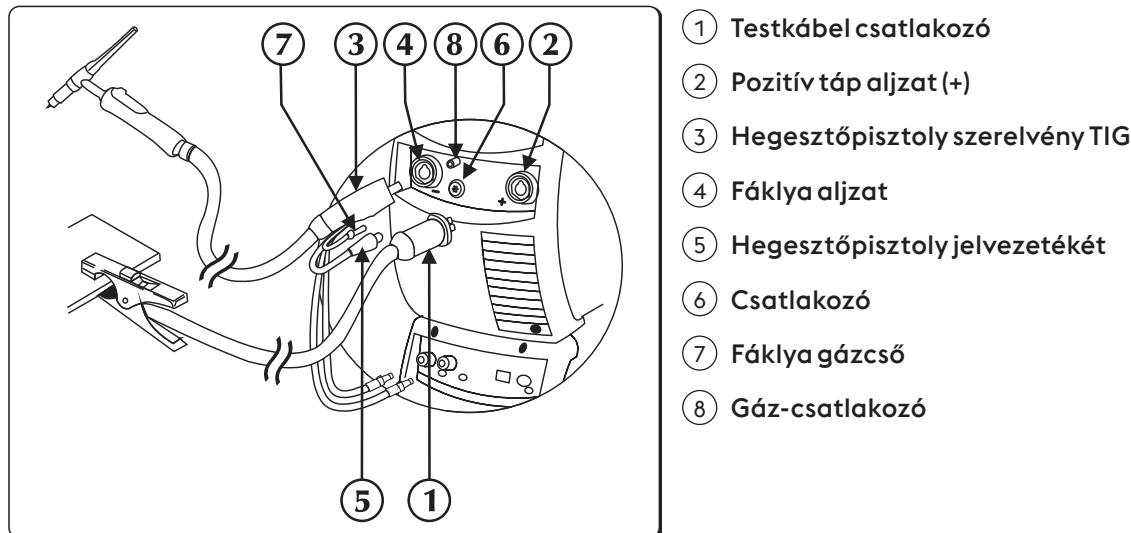


- ▶ Csatlakoztassa a földelőkapcsot az áramforrás pozitív aljzatához (+). Illessze be a dugót, majd fordítsa jobbra az alkatrészek rögzítéséhez.
- ▶ Csatlakoztassa a TIG hegesztőpisztoly kapcsát az áramforrás hegesztőpisztoly aljzatához. Illessze be a dugót, majd fordítsa jobbra az alkatrészek rögzítéséhez.
- ▶ Csatlakoztassa a hegesztőpisztoly jelvezetékét a megfelelő csatlakozóba.
- ▶ Csatlakoztassa a hegesztőpisztoly gáztömlőjét a megfelelő csőcsatlakozóba.
- ▶ Csatlakoztassa a hegesztőpisztoly (vörös színű) vízcsövét, a hűtőegység bemeneti gyorscsatlakozójához (vörös színű).
- ▶ Csatlakoztassa a hegesztőpisztoly (kék színű) vízcsövét, a hűtőegység kimeneti gyorscsatlakozójához (kék színű).

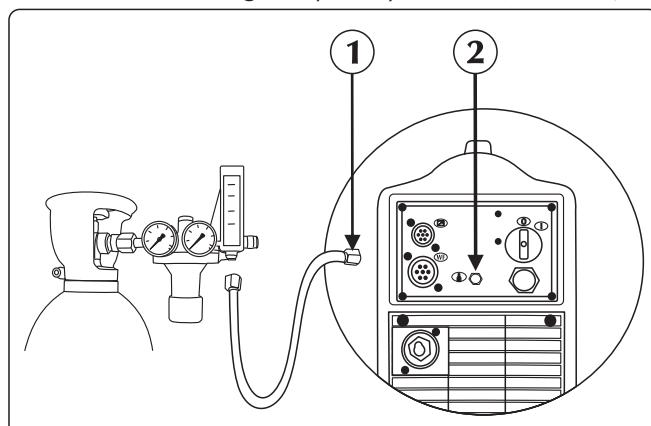

- ① Gázcső
- ② Gáz-csatlakozó
- ▶ Csatlakoztassa a palacktól jövő gáztömlőt a hátsó gázcsatlakozáshoz. Állítsa be a gázáramot 5...15 l/min szintre.

3. A RENDSZER BEMUTATÁSA

3.1 Hátsó panel

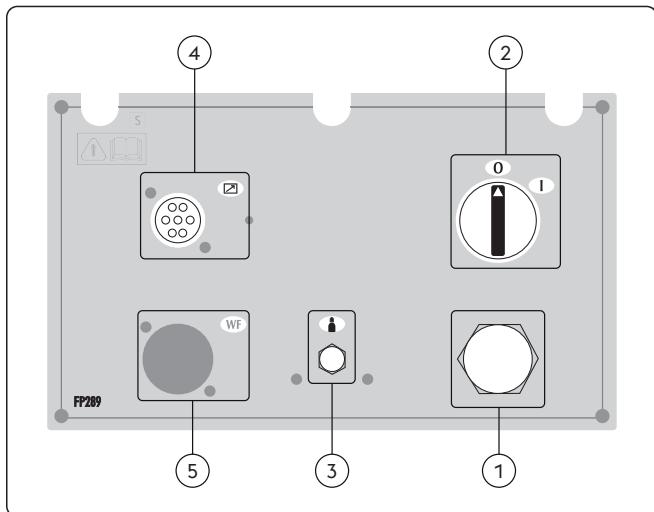

① Tápkábel

A rendszer elektromos hálózathoz való csatlakoztatására.

② Be/Ki kapcsoló


Bekapcsolja a hegesztő elektromos áramellátását. Két pozíciójában, "O" ki, illetve "I" be.

③ Gázidomok

④ Jelkábel CAN-BUS bemenet (RC, RI...)

⑤ Nem használt

3.2 Aljzatpanel

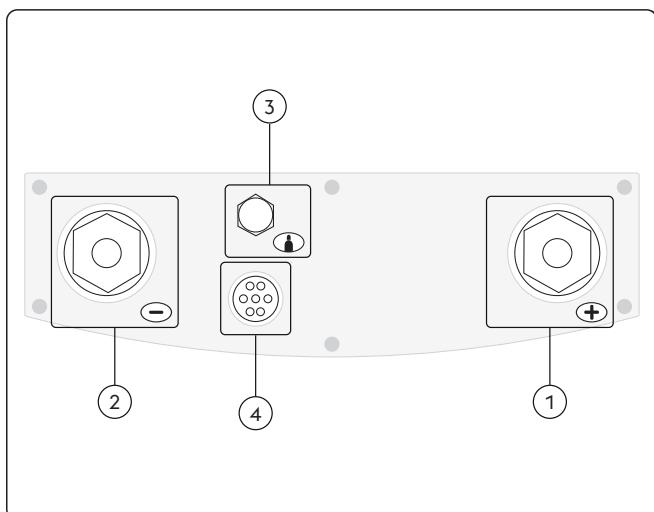

① Pozitív tápfaljazat (+)

Eljárás TIG: Földelő kábel csatlakoztatása

② Negatív tápfaljazat (-)


Eljárás TIG: Hegesztőpisztoly csatlakozás

③ Gázidomok

④ Jelkábel bemenet

Hegesztőpisztoly csatlakozás

3.3 Elülső vezérlőpult URANOS NX 4000/5000 TLH

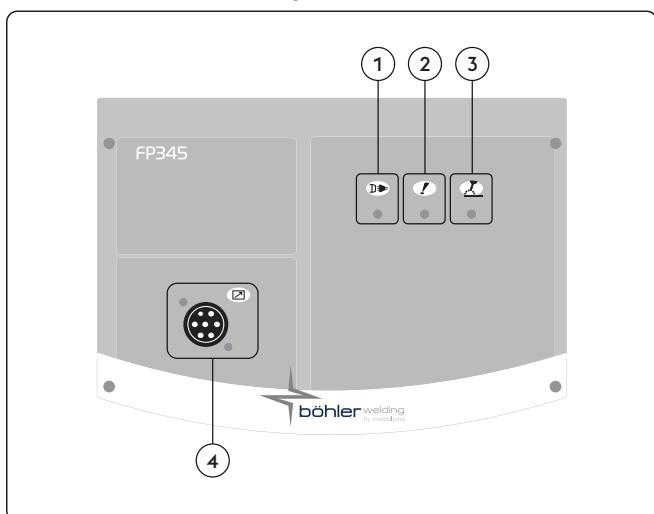

① Energiaellátás LED

Azt jelzi, hogy a berendezés az elektromos hálózathoz csatlakozik, és be van kapcsolva.

② Általános riasztás LED

Védelmi készülékek (pl. hőmérséklet védelem) lehetséges beavatkozását jelzi.


③ Aktív teljesítmény LED

Azt jelzi, hogy feszültség van a kimeneti csatlakozásokon.

④ Jelkábel CAN-BUS bemenet (RC, RI...)

HU

3.4 Elülső vezérlőpult URANOS NX 4000/5000 TLH (LCD 3.5")

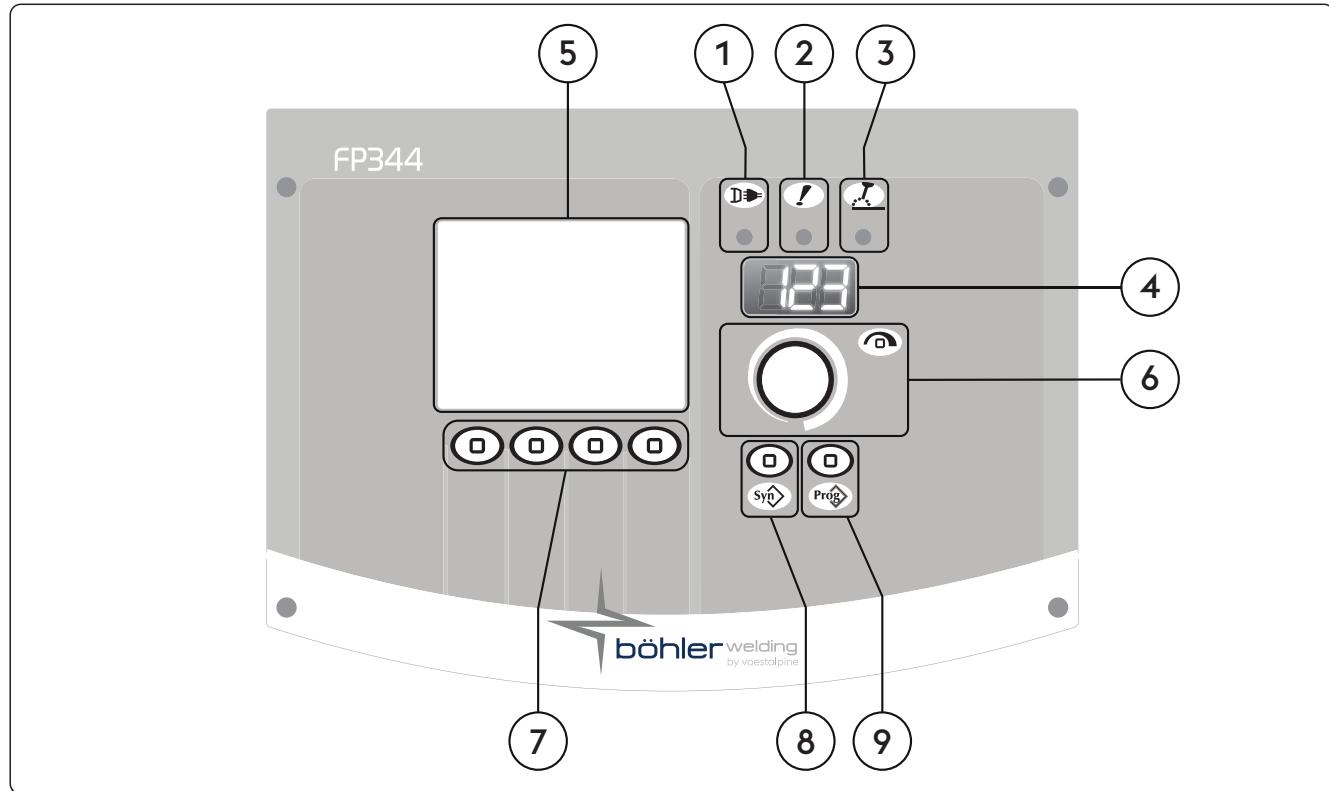

- 1** Energiaellátás LED
Azt jelzi, hogy a berendezés az elektromos hálózathoz csatlakozik, és be van kapcsolva.
- 2** Általános riasztás LED
Védelmi készülékek (pl. hőmérséklet védelem) lehetséges beavatkozását jelzi.
- 3** Aktív teljesítmény LED
Azt jelzi, hogy feszültség van a kimeneti csatlakozásokon.
- 4** 7-szegmenses kijelző
Lehetővé teszi indítás közben az általános hegesztési paraméterek megjelenítését, hegesztés közben a beállításokat, illetve az áram és feszültség értékek leolvasását, valamint a riasztások kódolását.
Az áramforrásra vonatkozó általános információkat mutatja a beindítás során, a hegesztési műveletek közben (kimeneti áram és feszültség beállítása, illetve mérése), valamint hibás üzemállapotokban (riasztási kódok).
- 5** LCD kijelző
Lehetővé teszi indítás közben az általános hegesztési paraméterek megjelenítését, hegesztés közben a beállításokat, illetve az áram és feszültség értékek leolvasását, valamint a riasztások kódolását.
Lehetővé teszi minden művelet azonnali megjelenítését.
- 6** Fő beállító fogantyú
Lehetővé teszi a hegesztési áram folyamatos módosítását.
Lehetővé teszi hegesztési paraméterek felkonfigurálását, kiválasztását és beállítását.
- 7** Funkcióbillentyűk
Különféle rendszerfunkciók választhatók ki:
- Hegesztési eljárás / - Hegesztési módszer / - Áramerősség pulzálása / - Grafikus üzemmód
- 8** Nem használt gomb
- 9** Job gomb
Lehetővé teszi az operátor által személyre szabható 240 hegesztőprogram tárolását és kezelését.

4. A BERENDEZÉSEK HASZNÁLATA


4.1 Induló képernyő

Bekapcsoláskor a generátor egy sor ellenőrzést hajt végre, így biztosítva a rendszer megfelelő működését, illetve, hogy minden tartozék és eszköz csatlakoztatva van hozzá. A gázteszt is ebben a szakaszban zajlik le, amivel a rendszer ellenőri, hogy megfelelőek a csatlakozások a gázellátó rendszerhez.

4.2 Fő képernyő


A legfontosabb beállításokat megjelenítve a rendszer és a hegesztési folyamat vezérlésére szolgál.

4.3 TIG folyamat főképernyő

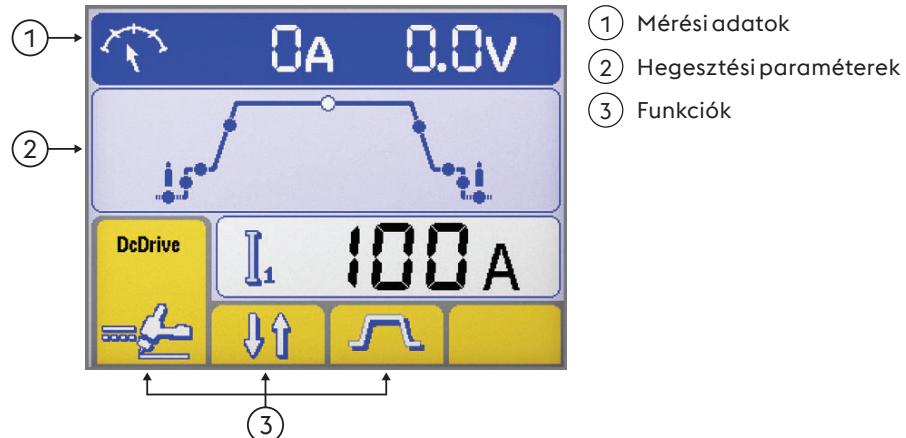


Mérési adatok

A hegesztés közben a tényleges áramerősség és feszültség látható az LCD kijelzőn.

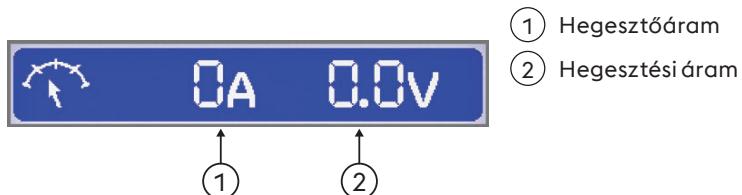


Hegesztési paraméterek

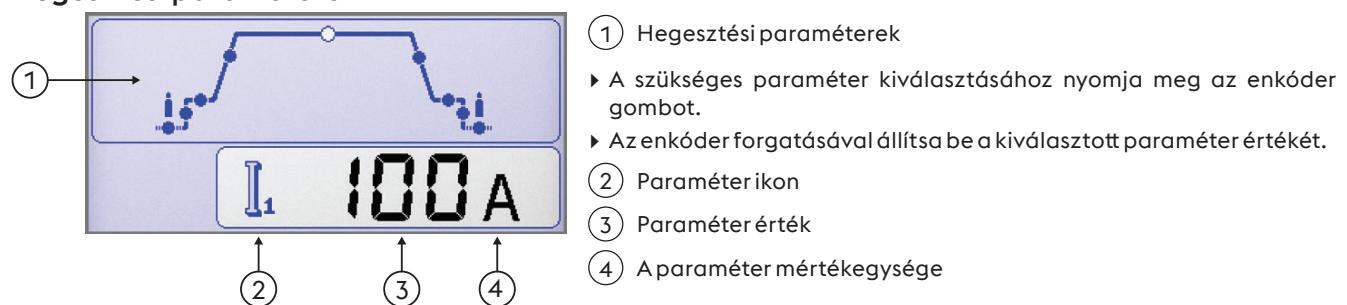

Funkciók

Lehetővé teszi a legfontosabb folyamattfunkciók és hegesztési módszerek beállítását.

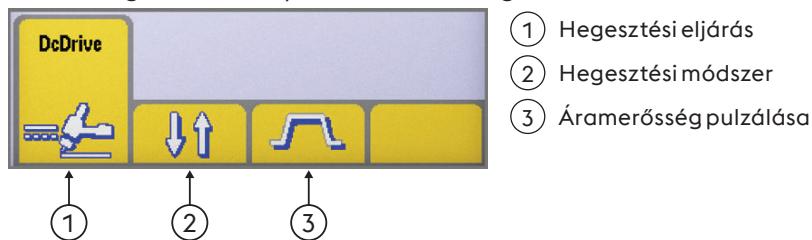

HU

Hegesztési eljárás



Hegesztési módszer



A hegesztési eljárás kiválasztására szolgál.

2 lépés

2 lépésekben, a gomb lenyomásának hatására a gázáramlás elindul, és begyullad az ív; az elengedésekor az áram a süllyedési idő alatt nullára csökken; az ív kialvása után a gáz, az utólagos gázadagolás időtartamáig áramlik még.

4 lépés

4 lépésekben, a gomb első megnyomására a gáz áramolni kezd, ezzel manuális előzetes gázadagolás történik; az ív a gomb elengedésekor gyújt be.

Bilevel

Kétszintű (BILEVEL) módszer esetén a hegesztő két különböző, előzetesen beállított áramerősséget használhat. A gomb első megnyomásakor végbe megy az előzetes gázadagolás időszaka, az ív begyújtása és a kezdeti árammal való hegesztés. Az első felengedés után, az „I1” áramerősségre emelkedés következik be. Ha a hegesztő gyorsan lenyomja és felengedi a gombot, akkor végbe megy a váltás „I2”-re. Következő lenyomásra és elengedésre pedig vissza „I1”-re stb. A gomb hosszabb ideig történő lenyomásakor az áram csökkenésének szakasza kezdődik meg, amely a befejezési áramerősséget elérésig tart. A gomb elengedésének hatására az ív kialszik, míg a gáz az utólagos gázadagolás időtartama alatt még áramlik.



Áramerősség pulzálása



Állandó áram



Impulzosos
áramerősség



Gyors impulzus



EasyArc

4.4 Programok képernyő




Lehetővé teszi az operátor által személyre szabható 240 hegesztőprogram tárolását és kezelését.

Programok (JOB)

Lásd a „Főképernyő” c. fejezetben

Program tárolása

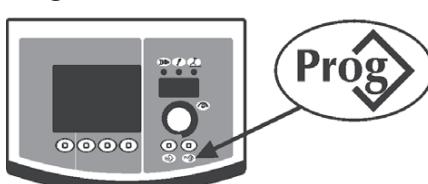

► A gomb megnyomásával lépjen a „” menübe. legalább egy másodpercig.




► Az enkoder forgatásával válassza ki a szükséges programot (vagy a memória törlését).

--- Memória törölve

Program eltárolva

► Erősítse meg a műveletet a gombbal .


► A kiválasztott program összes aktuális beállításának a mentéséhez nyomja meg a gombot. .

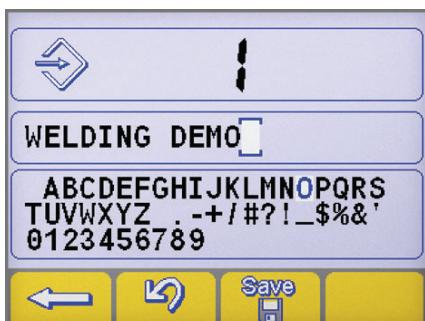

Megadhatja a program megnevezését.


- ▶ A szükséges betűt az enkóder forgatásával választhatja ki.
- ▶ A kiválasztott betű rögzítéséhez nyomja meg az enkódert.
- ▶ Az utolsó betűt az gomb lenyomásával érvénytelenítheti.
- ▶ Erősítse meg a műveletet a gombbal .
- ▶ Erősítse meg a műveletet a gombbal .

Új programnak már foglalt memórialokációra történő eltárolásához szükséges a memórialokáció törlése, egy kötelező eljárás végrehajtásával.

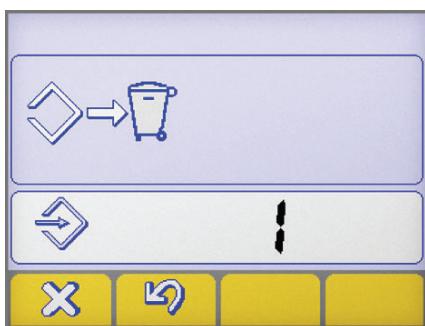

- ▶ Erősítse meg a műveletet a gombbal .
- ▶ A kiválasztott programot a gomb segítségével távolíthatja el. .
- ▶ Térjen vissza a tárolási eljáráshez.

Program visszatöltése

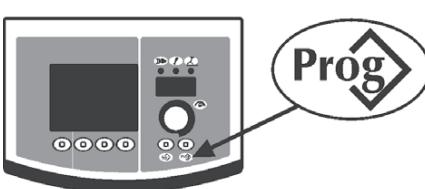


- ▶ A gomb megnyomásával töltse be az első elérhető programot .
- ▶ A szükséges program kiválasztásához forgassa az enkódert.
- ▶ A szükséges programot a gomb megnyomásával választhatja ki. .
- ▶ A rendszer csak a programok által lefoglalt memóriahelyeket tölti vissza, automatikusan kihagyva az üres helyeket.

Program törlése



- ▶ A szükséges program kiválasztásához forgassa az enkódert.
- ▶ A kiválasztott programot a gomb segítségével távolíthatja el. .
- ▶ Erősítse meg a műveletet a gombbal .

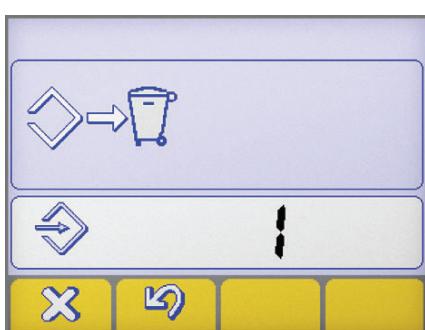

- ▶ Erősítse meg a műveletet a gombbal .
- ▶ A kiválasztott programot a gomb segítségével távolíthatja el. .

5. BEÁLLÍTÁS

5.1 Paraméter beállítása és beállítása

Lehetővé teszi egy sor további paraméter konfigurálását a hegesztőrendszer bővített és pontosabb vezérlése érdekében. A konfigurálás során megjelenő paraméterek a kiválasztott hegesztési eljárásnak megfelelően jelennek meg, és számkóddal vannak ellátva.

Belépés a beállításokba



- Ezt a kódoló gomb 5 másodpercig tartó lenyomásával lehet megtenni.
- A bevitelt a kijelzőn a 0 jel fogja megerősíteni.

A szükséges paraméter kiválasztása és módosítása

- Forgassa az enkódert, amíg a szükséges paraméter numerikus kódja meg nem jelenik.
- Ha ezen a ponton az enkóder gombot megnyomja, akkor a kiválasztott paraméter értéke megjelenik, és módosítható.

Kilépés a beállításokból

- A „módosítás” szekcióból történő kilépéshez nyomja meg ismét az enkódert.
- A beállításokból való kilépéshez álljon rá a „0” (mentés és kilépés) paramétere, majd nyomja meg az enkóder gomb.
- Erősítse meg a műveletet a gombbal .
- Amódosítás mentéséhez és a beállításból való kilépéshez nyomja meg a gombot: .

5.1.1 Beállítási paraméterek listája (MMA)

0	Mentés és kilépés						
	Menti a változtatásokat és kilép a beállításból.						
1	Visszaállítás						
	Az összes paraméter visszaállítása az alapértelmezett értékekre.						
3	Hot start						
	Forró indítás értékének beállítása bevont elektródás (MMA) hegesztés esetén. Szabályozható forróindítást tesz lehetővé az ívgyújtási időszakokban, ami a kezdeti műveleteket megkönnyíti.						
	Bázikus elektródás						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Minimum</th><th>Maximum</th><th>Alapértelmezett</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0/ki</td><td>500%</td><td>80%</td></tr> </tbody> </table>	Minimum	Maximum	Alapértelmezett	0/ki	500%	80%
Minimum	Maximum	Alapértelmezett					
0/ki	500%	80%					
	Cellulóz elektródás						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Minimum</th><th>Maximum</th><th>Alapértelmezett</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0/ki</td><td>500%</td><td>150%</td></tr> </tbody> </table>	Minimum	Maximum	Alapértelmezett	0/ki	500%	150%
Minimum	Maximum	Alapértelmezett					
0/ki	500%	150%					
	CrNi elektródás						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Minimum</th><th>Maximum</th><th>Alapértelmezett</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0/ki</td><td>500%</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>	Minimum	Maximum	Alapértelmezett	0/ki	500%	100%
Minimum	Maximum	Alapértelmezett					
0/ki	500%	100%					
	Alumínium elektródás						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Minimum</th><th>Maximum</th><th>Alapértelmezett</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0/ki</td><td>500%</td><td>120%</td></tr> </tbody> </table>	Minimum	Maximum	Alapértelmezett	0/ki	500%	120%
Minimum	Maximum	Alapértelmezett					
0/ki	500%	120%					
	Öntöttvas elektródás						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Minimum</th><th>Maximum</th><th>Alapértelmezett</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0/ki</td><td>500%</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>	Minimum	Maximum	Alapértelmezett	0/ki	500%	100%
Minimum	Maximum	Alapértelmezett					
0/ki	500%	100%					
7	Hegesztőáram						
	A hegesztőáram beállítására szolgál.						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Minimum</th><th>Maximum</th><th>Alapértelmezett</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 A</td><td>Imax</td><td>100 A</td></tr> </tbody> </table>	Minimum	Maximum	Alapértelmezett	3 A	Imax	100 A
Minimum	Maximum	Alapértelmezett					
3 A	Imax	100 A					

8

Arc force

Lehetővé teszi az íverősség (ARC FORCE) értékének állítását bevont elektródás (MMA) hegesztés esetén.
Lehetővé teszi dinamikus energiasabályozás beállítását, ezzel segítve a hegesztő munkáját.
Nagyobb íverő esetén csökken az elektróda letapadásának veszélye.

Bázikus elektródás

Minimum	Maximum	Alapértelmezett
0/ki	500%	30%

Cellulóz elektródás

Minimum	Maximum	Alapértelmezett
0/ki	500%	350%

CrNi elektródás

Minimum	Maximum	Alapértelmezett
0/ki	500%	30%

Alumínium elektródás

Minimum	Maximum	Alapértelmezett
0/ki	500%	100%

Öntöttvas elektródás

Minimum	Maximum	Alapértelmezett
0/ki	500%	70%

204**Dynamic power control (DPC)**

Lehetővé teszi a kívánt V/I karakterisztika kiválasztását.

$$I=C \quad \text{Állandó áram}$$

Az ívhossz növekedésének vagy csökkenésének nincs hatása a szükséges hegesztőáramra.

Elektródához ajánlott: Bázikus, Rutilos bevonatú, Savas, Acél, Öntött vas

$$1:20 \quad \text{Eső karakterisztika beállítható meredekséggel}$$

Az ívhossz növekedésének hatására csökken a hegesztőáram (és fordítva) a beállított 1-20 A/V érték szerint.

Elektródához ajánlott: Cellulóz bevonatú, Alumínium

$$P=C \quad \text{Állandó teljesítmény}$$

Az ívhossz növekedésének hatására csökken a hegesztőáram (és fordítva) a következő képlet szerint. $V \cdot I = K$

Elektródához ajánlott: Cellulóz bevonatú, Alumínium

312**Ívkioltási feszültség**

Annak a feszültségértéknek a beállítása, amelynél az elektromos ív kényszerített kikapcsolására sor kerül.

A funkció megkönnyíti az előforduló különféle munkakörülmények kezelését.

Ponthegesztési fázisban például alacsony ívkioltási feszültség esetén mérséklődik az ív újragyújtása, az elektróda munkadarabtól való távolítása közben, ami miatt a fröcskölés, és a munkadarab égése, oxidációja is mérsékeltebb lesz.

Nagyon nagy feszültséget igénylő elektródák használata esetén, tanácsos magas küszöbszintet beállítani a hegesztés közbeni ívkioltás elkerülése érdekében



Soha ne állítson be az áramforrás üresjárási feszültségénél nagyobb ívkioltási feszültséget.

Cellulóz elektródás

Minimum	Maximum	Alapértelmezett
0/ki	99.9 V	57.0 V

Minimum	Maximum	Alapértelmezett
0/ki	99.9 V	70.0 V

399**Hegesztési sebesség**

Lehetővé teszi a hegesztési sebesség beállítását.

Default cm/min: referencia sebesség kézi hegesztéshez.

Syn: Szinergikus érték.

Minimum	Maximum	Alapértelmezett
1 cm/min	200 cm/min	15 cm/min

500**A gép beállítása**

A szükséges grafikus interfész kiválasztása.

Magasabb beállítási szintek elérését teszi lehetővé.

Lásd c. fejezetben "Interfész személyre szabása (Set up 500)"

Érték	Felhasználói interfész
XE	Könnyű mód
XA	Haladó üzemmód
XP	Professzionális üzemmód

Érték	Kiválasztott szint
USER	Felhasználói
SERV	Service
vaBW	vaBW

HU

551 Lock/unlock

Lehetővé teszi a vezérlőpulton lévő kezelőszervek zárolását és védelmi kód megadását.
Lásd c. fejezetben "Lock/unlock (Set up 551)".

552 Berregő hangja

A berregő hangsínének beállítására szolgál.

Minimum	Maximum	Alapértelmezett
0/ki	10	10

601 Szabályozási lépés

Lehetővé teszi egy paraméter lépéssének operátor általi személyre szabását.

Minimum	Maximum	Alapértelmezett
1	Imax	1

602 Külső paraméter CH1, CH2, CH3, CH4

Külső paraméter kezelésére szolgál 1, 2, 3, 4 (minimum érték, maximum érték, alapértelmezett érték, kiválasztott paraméter).

Lásd c. fejezetben "Külső vezérlések kezelése (Set up 602)".

705 Körellenállás kalibrálása

Lehetővé teszi a berendezés kalibrálását.

Lásd c. fejezetben "Körellenállás kalibrálása (set up 705)".

751 Mért áramérték

A hegesztőáram tényleges értékének kijelzése.

752 Mért feszültség

Lehetővé teszi a hegesztőfeszültség tényleges értékének kijelzését.

768 HI hőbevitel mérése

Lehetővé teszi a hőbevitel mérési értékének leolvásását hegesztés közben.

851 ARC-AIR engedélyezés

Engedélyezi az ARC-AIR funkciót.

Érték	Alapértelmezett	ARC-AIR
tovább	-	AKTÍV
ki	X	NEM AKTÍV

5.1.2 Beállítási paraméterek listája (TIG)**0****Mentés és kilépés**

Menti a változtatásokat és kilép a beállításból.

1**Visszaállítás**

Az összes paraméter visszaállítása az alapértelmezett értékekre.

Res**2****Előzetes gázadagolás**

Az ív begyűjtését megelőző gázáram beállítása.

Lehetővé teszi a hegesztőpisztoly gázzal való feltöltését és a környezet hegesztésre való előkészítését.

Minimum	Maximum	Alapértelmezett
0/ki	99.9 s	0.1 s

3**Kezdeti áram**

A kezdeti hegesztőáramot szabályozza.

Lehetővé teszi forróbb vagy kevésbé forró olvadékmedence létrehozását közvetlenül az ív begyújtása után.



Minimum	Maximum	Alapértelmezett
1%	500%	50%

Minimum	Maximum	Alapértelmezett
3 A	Imax	-

5**Kezdeti áram időtartama**

Annak az időtartamnak a beállítására szolgál, ameddig a kezdeti áramot fenn kell tartani.



Minimum	Maximum	Alapértelmezett
0/ki	99.9 s	0/ki

6**Emelkedés időtartama**

Fokozatos átmenetet biztosít a kezdeti áram és a hegesztőáram között.



Minimum	Maximum	Alapértelmezett
0/ki	99.9 s	0/ki

7**Hegeztőáram**

A hegesztőáram beállítására szolgál.



Minimum	Maximum	Alapértelmezett
3 A	Imax	100 A

8**Kétszintű áram**

Lehetővé teszi a másodlagos áramerősség beállítását kétszintű (bilevel) hegesztési üzemmód esetén.

A hegesztőpisztoly gombjának első megnyomásakor elindul az előzetes gázadagolás, begyújt az ív, és a kezdeti árammal kezdődik a hegesztés.

Első elengedéskor az „I₁” hegesztőáramra vonatkozó emelkedési szakasz lép életbe.Ha a hegesztőílyenkor lenyomja és gyorsan elengedi a nyomógombot, a(z) „I₂” használható.Újabb gyors lenyomás és elengedés után ismét az „I₁” beállítás aktív stb.

A gomb hosszabb ideig történő lenyomásakor az áram csökkenésének szakasza kezdődik meg, amely a befejezési áramerősség elérésig tart.

A gomb újbóli elengedésének hatására az ív kialszik, míg a gáz az utólagos gázadagolás időtartama alatt még áramlik.

Minimum	Maximum	Alapértelmezett	Minimum	Maximum	Alapértelmezett
3 A	Imax	-	1%	500%	50%

10**Alapáram**

Lehetővé teszi az alapáram beállítását impulzusos és gyors impulzusos üzemmódokban.



Minimum	Maximum	Alapértelmezett
3 A	Isald	-

Minimum	Maximum	Alapértelmezett
1%	100%	50%

12**Impulzusfrekvencia**

Lehetővé teszi az impulzusfrekvencia szabályozását.

Jobb eredményeket ad vékonyabb anyagok hegesztésekor, valamint a varrat esztétikailag is szébb lesz.



Minimum	Maximum	Alapértelmezett
0.1 Hz	25 Hz	5 Hz

13**Impulzusos munkaciklus**

Lehetővé teszi a munkaciklus beállítását impulzusos hegesztésnél.

Lehetővé teszi csúcs áramerősség rövidebb vagy hosszabb ideig történő fenntartását.



Minimum	Maximum	Alapértelmezett
1%	99 %	50 %

14**Gyors impulzus frekvenciája**

Lehetővé teszi az impulzusfrekvencia szabályozását.

Megkönyíti a műveletre való koncentrálást, és jobb ívstabilitást biztosít.



Minimum	Maximum	Alapértelmezett
0.02 KHz	2.5 KHz	0.25 KHz

HU

15**Impulzusos átmenetek**

Lehetővé teszi az impulzusos műveletek közötti átmenet időtartamának beállítását.

Segítségével finom átmenet érhető el az csúcs áramerősség és az alapáram között, többé-kevésbé lágyabb hegesztővet biztosítva.

Minimum	Maximum	Alapértelmezett
0/ki	100 %	0/ki

16**Csökkenő átmenet**

Fokozatos átmenetet biztosít a hegesztőáram és a befejezési áram között.

Minimum	Maximum	Alapértelmezett
0/ki	99.9 s	0/ki

17**Befejező áramerősség**

A befejező áramerősség beállítására szolgál.

Minimum	Maximum	Alapértelmezett	Minimum	Maximum	Alapértelmezett
3 A	I _{max}	10 A	1 %	500 %	-

19**Befejezési áram időtartama**

Annak az időtartamnak a beállítására szolgál, ameddig a befejezési áramot fenn kell tartani.

Minimum	Maximum	Alapértelmezett
0/ki	99.9 s	0/ki

20**Utólagos gázadagolás**

Lehetővé teszi a gázáram beállítását és szabályozását a hegesztés végén.

Minimum	Maximum	Alapértelmezett
0.0 s	99.9 s	syn

203**Tig start (HF)**

Lehetővé teszi a szükséges ívgyújtási módok kiválasztását.

Érték	Alapértelmezett	Visszahívás funkció
tovább	X	HF START
ki	-	LIFT START

204**Ponthegestés**

Lehetővé teszi a ponthegesztéses eljárás bekapcsolását és a hegesztési idő megadását.

Lehetővé teszi a hegesztési folyamat időzítését.

Minimum	Maximum	Alapértelmezett
0/ki	99.9 s	0/ki

205**Restart**

Lehetővé teszi az újraindítás funkció aktiválását.

Lehetővé teszi az ív azonnali kioltását a csökkenő átmenet alatt vagy a hegesztési ciklus újraindítását.

Érték	Alapértelmezett	Visszahívás funkció
0/ki	-	ki
1/on	X	tovább
2/of1	-	ki

206**Easy joining**

Lehetővé teszi az ívgyújtást impulzusos árammal, valamint a funkció időzítését, az előre beállított hegesztési feltételek automatikus visszaállítása előtt.

Nagyobb sebességet és pontosságot tesz lehetővé fűzővarratok készítésekor.

Minimum	Maximum	Alapértelmezett
0.1 s	25.0 s	0/ki

399**Hegesztési sebesség**

Lehetővé teszi a hegesztési sebesség beállítását.
 Default cm/min: referencia sebesség kézi hegesztéshez.
 Syn: Szinergikus érték.



Minimum	Maximum	Alapértelmezett
1 cm/min	200 cm/min	10 cm/min

500**A gép beállítása**

Aszükséges grafikus interfész kiválasztása.
 Magasabb beállítási szintek elérését teszi lehetővé.
 Lásd c. fejezetben "Interfész személyre szabása (Set up 500)".

Érték	Felhasználói interfész
XE	Könnyű mód
XA	Haladó üzemmód
XP	Professzionális üzemmód

Érték	Kiválasztott szint
USER	Felhasználói
SERV	Service
vaBW	vaBW

551**Lock/unlock**

Lehetővé teszi a vezérlőpulton lévő kezelőszervek zárolását és védelmi kód megadását.
 Lásd c. fejezetben "Lock/unlock (Set up 551)".

552**Berregő hangja**

A berregőhangszínnek beállítására szolgál.

Minimum	Maximum	Alapértelmezett
0/ki	10	10

601**Szabályozási lépés**

Lehetővé teszi egy paraméter lépéssének operátor általi személyre szabását.

Minimum	Maximum	Alapértelmezett
1	Imax	1

602**Külső paraméter CH1, CH2, CH3, CH4**

Külső paraméter kezelésére szolgál 1, 2, 3, 4 (minimum érték, maximum érték, alapértelmezett érték, kiválasztott paraméter).

Lásd c. fejezetben "Külső vezérlések kezelése (Set up 602)".

606**U/D hegesztőpisztoly**

Külső paraméter kezelésére szolgál (U/D).

Érték	Alapértelmezett	Visszahívás funkció
0/ki	-	ki
1/I1	X	Áram
	-	Program visszatöltése

705**Körellenállás kalibrálása**

Lehetővé teszi a berendezés kalibrálását.
 Lásd c. fejezetben "Körellenállás kalibrálása (set up 705)".

751**Mért áramérték**

A hegesztőáram tényleges értékének kijelzése.

752**Mért feszültség**

Lehetővé teszi a hegesztőfeszültség tényleges értékének kijelzését.

HU

755**Gázáram mért értéke (WFR)**

Lehetővé teszi a valós gázáramlási érték kiolvasását.

**757****Huzalsebesség**

Lehetővé teszi a motor enkóder 1 értékének kijelzését.

**760****Mért áramérték (motor 1)**

Lehetővé teszi a áramerősség tényleges értékének kijelzését (motor 1).

**768****H1 hőbevitel mérése**

Lehetővé teszi a hőbevitel mérési értékének leolvasását hegesztés közben.

**801****Biztonsági határértékek**

Lehetővé teszi a figyelmeztetési és védelmi határértékek beállítását.



Lehetővé teszik, hogy a hegesztési folyamatot a fő mérhető paraméterekre vonatkozó figyelmeztetési és riasztási határértékek megadásával felügyeljük, melyek a következők.

Lehetővé teszi a különféle hegesztési fázisok precíz vezérlését.

Lásd c. fejezetben "Biztonsági határértékek (Set up 801)".

851**ARC-AIR engedélyezés**

Engedélyezi az ARC-AIR funkciót.



Érték	Alapértelmezett	ARC-AIR
tovább	-	AKTÍV
ki	X	NEM AKTÍV

5.1.3 Beállítási paraméterek listája (MIG/MAG)**32****Másodlagos feszültség (kétszintű MIG)**

A másodlagos pulzálási szint feszültségének szabályozása.



Lehetővé teszi nagyobb ívstabilitás elérését a különféle pulzálási fázisokban.

Minimum	Maximum	Alapértelmezett
-5.0	+5.0	0/syn

33**Másodlagos induktancia (kétszintű MIG)**

Másodlagos pulzálási szint induktanciájának szabályozása.



Lehetővé teszi, hogy az ív gyorsabban vagy lassabban kompenzálja a hegesztő mozgását és a hegesztés természetes instabilitását.

Alacsony induktancia = reaktív ív (több fröcskölés).

Magas induktancia = kevésbé reaktív ív (kevesebb fröcskölés).

Minimum	Maximum	Alapértelmezett
-30	+30	0/syn

399**Hegesztési sebesség**

Lehetővé teszi a hegesztési sebesség beállítását.



Default cm/min: referencia sebesség kézi hegesztéshez.

Syn: Szinergikus érték.

Minimum	Maximum	Alapértelmezett
syn min	syn max	35 cm/min

705**Körellenállás kalibrálása**

Lehetővé teszi a berendezés kalibrálását.



Lásd c. fejezetben "Körellenállás kalibrálása (set up 705)".

768
HI hőbevitel mérése


Lehetővé teszi a hőbevitel mérési értékének leolvasását hegesztés közben.



5.2 A paraméterek használatára vonatkozó specifikus eljárások

5.2.1 7-szegmenses kijelző személyre szabása

Lehetővé teszi egy paraméter értékének folyamatos megjelenítését a 7-szegmenses kijelzőn.

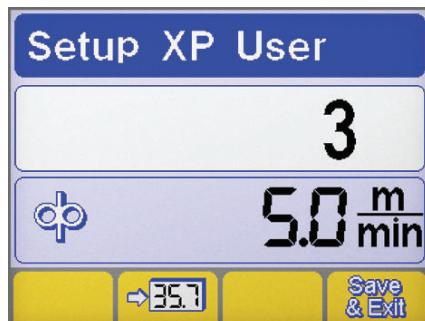

- ▶ Az enkóder gomb legalább 5 másodpercig tartó lenyomásával lépjön a beállításokba.
- ▶ A szükséges paraméter kiválasztásához forgassa az enkódert.
- ▶ Tárolja el a 7-szegmenses kijelzőn kiválasztott paramétert a gomb megnyomásával .
- ▶ Mentéshez és az aktuális képernyőből való kilépéshez nyomja meg a gombot .

5.2.2 Interfész személyre szabása (Set up 500)

Lehetővé teszi a paraméterek főmenüben történő testre szabását.

500


A gép beállítása

A szükséges grafikus interfész kiválasztása.




Érték	Felhasználói interfész
XE	Könnyű mód
XA	Haladó üzemmód
XP	Professzionális üzemmód


XE MÓD

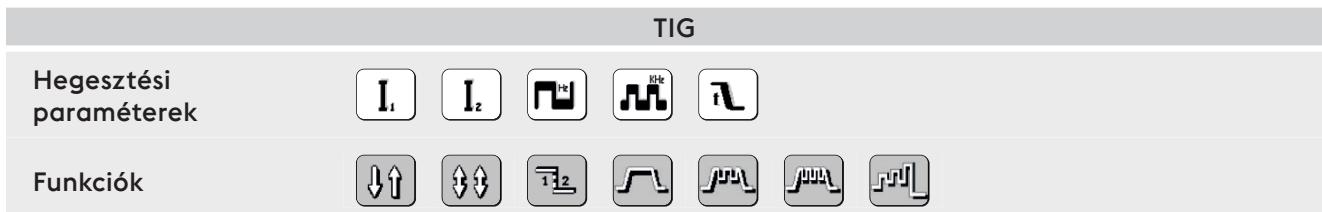

XA MÓD

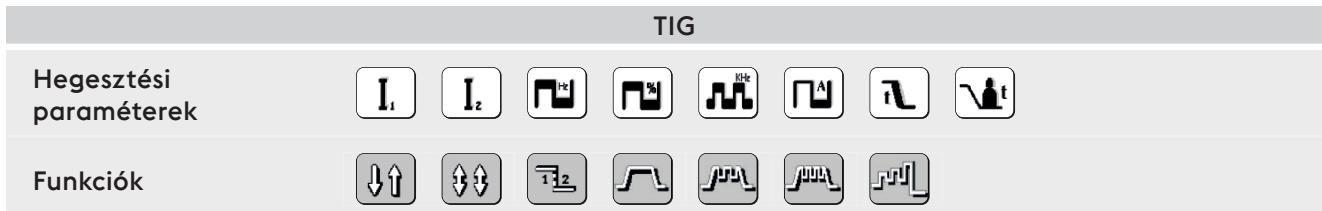

XP MÓD

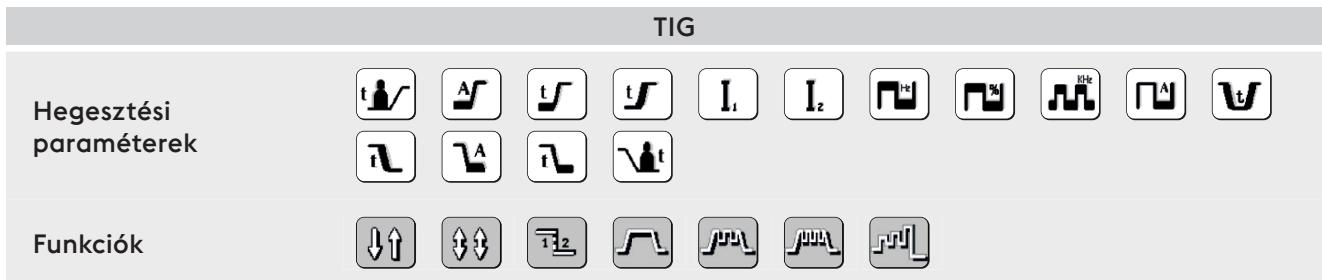
HU

5.2.3 Lock/unlock (Set up 551)

Lehetővé teszi a vezérlőpulton lévő kezelőszervek zárolását és védelmi kód megadását.

Setup XP User			
551			
	Off		
			Save & Exit

Paraméter kiválasztása

- Az enkóder gomb legalább 5 másodpercig tartó lenyomásával lépjön a beállításokba.
- Válassza ki a megfelelő paramétert (551).
- Aktiválja a kiválasztott paraméter szabályozását az enkóder gomb megnyomásával.

Setup XP User			
551			
	33		
			Save

Jelszó beállítása

- Az enkóder forgatásával adjon meg egy számkódot (jelszót).
- Hagyja jóvá a műveletet az enkóder gomb megnyomásával.
- Erősítse meg a műveletet a gombbal .
- A módosítás mentéséhez nyomja meg a gombot: .

Vezérlőtábla funkciók



Zárolt vezérlőpanel esetén, bármilyen művelet végrehajtásakor speciális képernyő jelenik meg.

G3/4 Si1 1.0mm Ar 18%CO ₂	
I 118A * 2.2mm L 3.4mm V 19.5V	
S1.008	
ArcDrive	

Vezérlőtábla funkciók

- A panel funkcióinak ideiglenes (5 perc időtartam) eléréséhez az enkóder forgatásával adja meg a helyes jelszót.
- Hagyaj jóvá a műveletet az enkóder gomb megnyomásával.
- A vezérlőpult végleges feloldásához (a fenti utasításokat követve) lépjön a beállításokba, majd kapcsolja ki az 551.sz. paramétert.
- Hagyaj jóvá a műveletet az enkóder gomb megnyomásával.
- A módosítás mentéséhez nyomja meg a gombot: .

5.2.4 Külső vezérlések kezelése (Set up 602)

Külső paraméter kezelésére szolgál 2 (minimum érték, maximum érték, alapértelmezett érték, kiválasztott paraméter).

Setup XP User			
602			
			Save & Exit

Paraméter kiválasztása

- Az enkóder gomb legalább 5 másodpercig tartó lenyomásával lépjön a beállításokba.
- Válassza ki a megfelelő paramétert (602).
- Lépjön az "External controls management" (külső vezérlések kezelése) képernyőre az enkóder gombjának megnyomásával.

	I	
Min	3 A	
Max	500 A	
CH1		

Külső vezérlések kezelése

- Válassza ki a szükséges távvezérlő kimenetet (CH1, CH2, CH3, CH4) az gomb megnyomásával.
- Válassza ki a szükséges paramétert (Min-Max-paraméter) az enkóder gomb megnyomásával.
- Az enkóder forgatásával állítsa be a szükséges paramétert (Min-Max-paraméter).
- A módosítás mentéséhez nyomja meg a gombot: .
- Erősítse meg a műveletet a gombbal .


5.2.5 Körelenenállás kalibrálása (set up 705)

Lehetővé teszi a generátor kalibrálását a jelenlegi hegesztő áramkör ellenállására.



Paraméter kiválasztása

- ▶ Az enkóder gomb legalább 5 másodpercig tartó lenyomásával lépjön a beállításokba.
- ▶ Válassza ki a megfelelő paramétert (705).
- ▶ Aktiválja a kiválasztott paraméter szabályozását az enkóder gomb megnyomásával.
- ▶ Csatlakoztassa a generátort a hegesztő áramkörhöz (munkapad vagy munkadarab).
- ▶ Távolítsa el a sapkát, ezzel tegye szabaddá a hegesztőpisztoly fúvókatartó hegyet. (MIG/MAG)

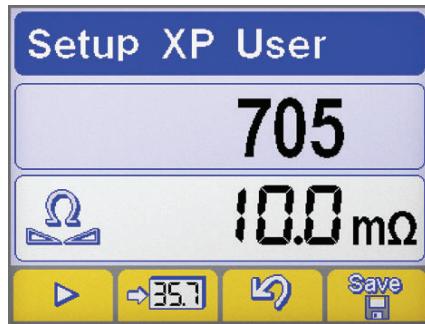

Kalibrálása

- ▶ Hozza elektromos kapcsolatba a huzalvezető csúcsát a munkadarabbal. (MIG/MAG)
- ▶ Nyomja meg a ▶ gombot az eljárás elindításához.
- ▶ Tartsa fenn az érintkezést legalább egy másodpercig.
- ▶ A kijelzőn megjelenő érték a kalibrálás befejezésekor frissül.
- ▶ Erősítse meg a műveletet a gombbal .
- ▶ Erősítse meg a műveletet a gombbal .
- ▶ A módosítás mentéséhez és a beállításból való kilépéshez nyomja meg a gombot: .


5.2.6 Biztonsági határértékek (Set up 801)

Lehetővé teszi a figyelmeztetési és védelmi határértékek beállítását.

Lehetővé teszik, hogy a hegesztési folyamatot a fő mérhető paraméterekre vonatkozó figyelmeztetési és riasztási határértékek megadásával felügyeljük, melyek a következők.

Lehetővé teszi a különféle hegesztési fázisok precíz vezérlését.


Figyelmeztetési határok	MIN	MAX	Biztonsági határértékek	MIN	MAX
Hegesztőáram			Hegesztési áram		
Gázáram mért értéke			Robotmozgás sebessége		
Mért árammértek (motor 1)			Mért árammértek (motor 2)		
Hűtőanyag áramlás kiolvasása			Huzalsebesség		
Hűtőanyag hőmérsékletének kiolvasása					

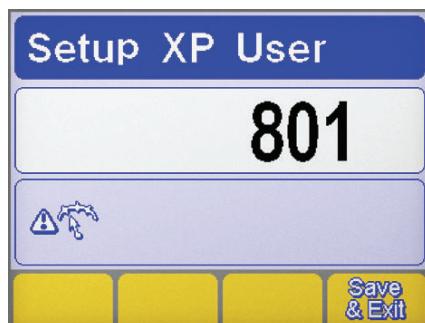

Paraméter kiválasztása

- ▶ Az enkóder gomb legalább 5 másodpercig tartó lenyomásával lépjön a beállításokba.
- ▶ Válassza ki a megfelelő paramétert (801).
- ▶ Az enkóder gomb megnyomásával lépjön a „Guard limits” (biztonsági határértékek) képernyőre.

HU

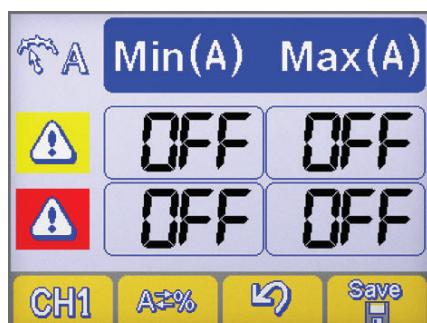
**Paraméter kiválasztása**

- A szükséges paramétert az gomb megnyomásával választhatja ki **CH1**.
- A gomb megnyomásával kiválaszthatja a biztonsági határértékek megadásának módját **A±%**.

A gép beállítása

A/V Abszolút érték

% Százalékos érték

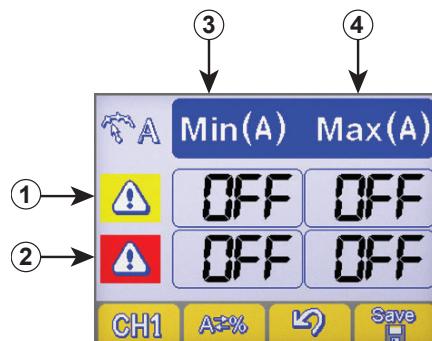**Riasztási határok beállítása**

- ① Figyelmeztetési határértékek sor
- ② Riasztási határértékek sor
- ③ Minimális szintek oszlop
- ④ Maximális szintek oszlop

- Az enkóder gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő mezőt (a kiválasztott mező inverzen jelenik meg).
- Az enkóder forgatásával állítsa be a kiválasztott határérték szintjét.
- A módosítás mentéséhez nyomja meg a gombot: **Save**.



- A figyelmeztetési határok bármelyikének túllépésekor vizuális jelek jelennek meg a vezérlőpulton.
- A riasztási határok bármelyikének túllépésekor vizuális jelek jelennek meg a vezérlőpulton, valamint azonnal blokkolódnak a hegesztési műveletek is.
- A hegesztés indítására és befejezésére szűrők állíthatók be, amelyek az ív begyűjtása és kialvása közben letiltják a hibajelzéseket (lásd a „Bedállítás” fejezetben a 802-803-804 paraméterekről szóló részeket).

6. KARBANTARTÁS



A rendszeren a gyártó utasításainak megfelelően kell rendszeres karbantartást végrehajtani. Működés közben a berendezés minden hozzáférési vagy működtető ajtaját és burkolatát bezárva és zárolva kell tartani. A rendszert tilos bármilyen módon megváltoztatni. Figyeljen arra, hogy vezetőképes por ne halmozódjon fel a szellőzőracsokon vagy azok közelében.



Karbantartási tevékenységet csak kvalifikált szakember végezhet. A rendszer bármely alkatrészének jogosulatlan személy általi javítása vagy cseréje érvényteleníti a termékre vállalt szavatosságot. A rendszer bármely alkatrészét csak kvalifikált szakember javíthatja vagy cserélheti ki.



Minden tevékenység előtt válassza le a tápellátást!

6.1 Az áramforráson rendszeresen ellenőrizze a következőket

6.1.1 Sistem



Tisztítsa meg az áramforrás belséjét kisnyomású sűrített levegővel és puha sörtekefél. Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat és a csatlakozókábeleket.

6.1.2 Hegesztőpisztoly-alkatrészek, elektródatartók és/vagy földkábelek karbantartásakor vagy cseréjekor:



Ellenőrizze a komponens hőmérsékletét, és győződjön meg arról, hogy az nincs túlhevülve.



A biztonsági előírásoknak megfelelően minden viseljen védőkesztyűt.



Használjon megfelelő csavarkulcsokat és szerszámokat.

6.2 Odgovornost



A fenti karbantartás végrehajtásának az elmulasztása érvénytelenít minden szavatosságot és mentesíti a gyártót minden felelősséggel alól. A gyártó minden felelősséget elhárít, amennyiben a felhasználó nem követi a fenti utasításokat. Bármilyen kétség vagy probléma esetén, nyugodtan forduljon a legközelebbi ügyfélszolgálati központhoz.

7. RIASZTÁSI KÓDOK

RIASZTÁS



A riasztás beavatkozása vagy a kritikus védelmi határérték meghaladása a kezelőpanelen vizuális jelet vált ki és azonnal blokkolja a hegesztési műveleteket.

VIGYÁZAT



A riasztás beavatkozása vagy a kritikus védelmi határérték meghaladása a kezelőpanelen vizuális jelet vált ki és azonnal blokkolja a hegesztési műveleteket.

Az alábbiakban felsoroljuk a berendezésre vonatkozó összes riasztást és védelmi határértéket.

 E01	Magas hőmérséklet		 E02	Magas hőmérséklet	
 E03	Magas hőmérséklet		 E07	Hiba a huzaladagoló motor ellátórendszerében	
 E08	Moteur bloqué		 E10	Teljesítménymodultúláram (Inverter)	
 E11	Berendezés konfigurációs hiba		 E12	Kommunikációs hiba (WF - DSP)	
 E13	Kommunikációs hiba		 E14	Érvénytelen program	
 E15	Érvénytelen program		 E16	Kommunikációs hiba (RI) (Automatizálás és robotika)	
 E17	Kommunikációs hiba (μP-DSP)		 E18	Érvénytelen program	
 E19	Berendezés konfigurációs hiba		 E20	Hibás memória	
 E21	Adatvesztés		 E22	Kommunikációs hiba (DSP)	

HU

E29 Összeférhetetlen méretek		E30 Kommunikációs hiba (H.F.)	
E32 Adatvesztés		E38 Alacsony feszültség	
E39 Berendezés ellátási hiba		E40 Berendezés ellátási hiba	
E43 Hűtőfolyadék hiány		E48 Huzalhiány (Automatizálás és robotika)	
E49 Vézkapcsoló (Automatizálás és robotika)		E50 Beragadt huzal (Automatizálás és robotika)	
E51 Nem támogatott beállítások (Automatizálás és robotika)		E52 Ütközésgátló (Automatizálás és robotika)	
E53 Külső áramláskapcsoló hiba (Automatizálás és robotika)		E54 Áramerősségi szint túllépése (Alsó határ)	
E55 Áramerősségi szint túllépése (Felső határ)		E56 Feszültségszint túllépése (Alsó határ)	
E57 Feszültségszint túllépése (Felső határ)		E60 Sebességhatár túllépése (Alsó határ)	
E61 Sebességhatár túllépése (Felső határ)		E62 Áramerősségi szint túllépése (Alsó határ)	
E63 Áramerősségi szint túllépése (Felső határ)		E64 Feszültségszint túllépése (Alsó határ)	
E65 Feszültségszint túllépése (Felső határ)		E68 Sebességhatár túllépése (Alsó határ)	
E69 Sebességhatár túllépése (Felső határ)		E70 A beállított határértékek nem kompatibilisek	
E71 Hűtőfolyadék túlmelegedés			

8. HIBAELHÁRÍTÁS

A rendszer nem mutat életjelet (zöld LED nem világít)

Hiba oka

- » Nincs hálózati feszültség az elektromos aljzatban.
- » Hibás dugó vagy kábel.
- » Hálózati biztosíték kiégett.

Megoldás

- » Szükség szerint ellenőrizze és javítsa meg az elektromos rendszert.
- » Csak szakképzett személyt bízzon meg ezzel.
- » Cserélje ki a hibás alkatrészt.
- » A rendszer megjavításához vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi.
- » Cserélje ki a hibás alkatrészt.

» Hibás be/kí kapcsoló.

- » Cserélje ki a hibás alkatrészt.
- » Arendszer megjavítatásához vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi.

» Hibás elektronika.

- » Arendszer megjavítatásához vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi.

Nincs kimeneti teljesítmény (a rendszer nem hegeszt)

Hiba oka

- » Hegesztőpisztoly indítógombja hibás.
- » Arendszer túlhevült (hőmérsékleti riasztás - sárga LED világít).
- » Nem megfelelő földcsatlakozás.
- » A hálózati feszültség tartományon kívül van (sárga LED világít).
- » Hibás elektronika.

Megoldás

- » Cserélje ki a hibás alkatrészt.
- » Arendszer megjavítatásához vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi.
- » Kikapcsolás nélkül várja meg, hogy a rendszer lehűljön.
- » Megfelelően földelje a rendszert.
- » Lásd a „Telepítés” c részben.
- » Biztosítsa, hogy a hálózati feszültség az áramforrás számára megfelelő tartományban legyen.
- » Megfelelően csatlakoztassa a rendszert.
- » Lásd a „Bekötések” c részben.
- » Arendszer megjavítatásához vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi.

Nem megfelelő kimeneti teljesítmény

Hiba oka

- » A hegesztési eljárás nem megfelelő kiválasztása vagy hibás választókapcsoló.
- » Arendszerparaméterek vagy funkciók beállítása nem megfelelő.
- » A hegesztési áram állítására szolgáló potenciométer/enkóder hibás.
- » A hálózati feszültség tartományon kívül van
- » Bemeneti hálózati fázis hiányzik.
- » Hibás elektronika.

Megoldás

- » Válassza ki a megfelelő hegesztési eljárást.
- » Cserélje ki a hibás alkatrészt.
- » Arendszer megjavítatásához vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi.
- » Törölje (reset) a rendszert, illetve a hegesztési paramétereket.
- » Cserélje ki a hibás alkatrészt.
- » Arendszer megjavítatásához vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi.
- » Megfelelően csatlakoztassa a rendszert.
- » Lásd a „Bekötések” c részben.
- » Megfelelően csatlakoztassa a rendszert.
- » Lásd a „Bekötések” c részben.
- » Arendszer megjavítatásához vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi.

Instabil ív

Hiba oka

- » Kevés védőgáz.
- » Nedvesség van a hegesztőgázban.
- » Nem megfelelő hegesztési üzemmód.

Megoldás

- » Állítsa be a gázáramot.
- » Ellenőrizze, hogy a hegesztőpisztolyon a diffúzor és a gázfúvóka jó állapotban van.
- » Mindig használjon minőségi anyagokat és termékeket.
- » Gondoskodjon arról, hogy a gázellátó rendszer minden tökéletes állapotban legyen.
- » Körültekintően ellenőrizze a hegesztési rendszert.
- » Arendszer megjavítatásához vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi.

Túl erős fröcskölés

Hiba oka

- » Nem megfelelő ívhossz.
- » Nem megfelelő hegesztési üzemmód.

Megoldás

- » Csökkentse a távolságot az elektróda és a munkadarab között.
- » Csökkentse a hegesztési feszültséget.
- » Csökkentse a hegesztési feszültséget.

HU

- » Kevés védőgáz.
- » Állítsa be a gázáramot.
- » Helytelen ívszabályozás
- » Ellenőrizze, hogy a hegesztőpisztolyon a diffúzor és a gázfúvóka jó állapotban van.
- » Nem megfelelő hegesztési üzemmód.
- » Növelje az ekvivalens áramkörön induktivitás érték beállítását.
- » Használjon magasabb induktív csatlakoztatás beállítást.
- » Csökkentse a hegesztőpisztoly szögét.

Elégtelen áthatolás

Hiba oka

- » Nem megfelelő hegesztési üzemmód.
- » Nem megfelelő hegesztési üzemmód.
- » Nem megfelelő elektróda.
- » Nem megfelelő élelőkészítés.
- » Nem megfelelő földcsatlakozás.
- » A hegeszteni kívánt munkadarab túl nagy.

Megoldás

- » Csökkentse a hegesztés haladási sebességét.
- » Növelje a hegesztési feszültséget.
- » Használjon kisebb átmérőjű elektródát.
- » Növelje a letörést.
- » Megfelelően földelje a rendszert.
- » Lásd a „Telepítés” c részben.
- » Növelje a hegesztési feszültséget.

Salakzárányok

Hiba oka

- » Elégtelen tisztaság.
- » Elektróda átmérője túl nagy.
- » Nem megfelelő élelőkészítés.
- » Nem megfelelő hegesztési üzemmód.

Megoldás

- » Hegeztés előtt alaposan tisztítsa le a munkadarabot.
- » Használjon kisebb átmérőjű elektródát.
- » Növelje a letörést.
- » Csökkentse a távolságot az elektróda és a munkadarab között.
- » Mozgassa rendszeresen a teljes hegesztési művelet során.

Wolfram zárványok

Hiba oka

- » Nem megfelelő hegesztési üzemmód.
- » Nem megfelelő elektróda.
- » Nem megfelelő hegesztési üzemmód.

Megoldás

- » Csökkentse a hegesztési feszültséget.
- » Használjon nagyobb átmérőjű elektródát.
- » Mindig használjon minőségi anyagokat és termékeket.
- » Gondosan hegyezze ki az elektródát.
- » Kerülje el, hogy az elektróda és az olvadékmedence érintkezzenek egymással.

Légzárányok

Hiba oka

- » Kevés védőgáz.

Megoldás

- » Állítsa be a gázáramot.
- » Ellenőrizze, hogy a hegesztőpisztolyon a diffúzor és a gázfúvóka jó állapotban van.

Leragadás

Hiba oka

- » Nem megfelelő ívhossz.
- » Nem megfelelő hegesztési üzemmód.
- » Nem megfelelő hegesztési üzemmód.
- » A hegeszteni kívánt munkadarab túl nagy.
- » Helytelen ívszabályozás

Megoldás

- » Növelje a távolságot az elektróda és a munkadarab között.
- » Növelje a hegesztési feszültséget.
- » Növelje a hegesztési feszültséget.
- » Növelje a hegesztési feszültséget.
- » Döntse meg jobban a hegesztőpisztolyt.
- » Növelje a hegesztési feszültséget.
- » Növelje az ekvivalens áramkörön induktivitás érték beállítását.
- » Használjon magasabb induktív csatlakoztatás beállítást.

Beégések

Hiba oka

- » Nem megfelelő hegesztési üzemmód.

Megoldás

- » Csökkentse a hegesztési feszültséget.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> » Nem megfelelő ívhossz.
 » Nem megfelelő hegesztési üzemmód.
 » Kevés védőgáz. | <ul style="list-style-type: none"> » Csökkentse a távolságot az elektróda és a munkadarab között. » Csökkentse a hegesztési feszültséget.
 » Lassítsa az oldalirányú mozgatás sebességét kitöltés esetén. » Csökkentse a hegesztés haladási sebességét.
 » A hegesztendő anyaghoz megfelelő gázokat használjon. |
|---|--|

Oxidációk

Hiba oka

- » Kevés védőgáz.

Megoldás

- » Állítsa be a gázáramot.
- » Ellenőrizze, hogy a hegesztőpisztolyon a diffúzor és a gázfúvóka jó állapotban van.

Porozitás

Hiba oka

- » A hegesztendő munkadarabokra zsír, festék, rozsdá vagy szennyeződés került.
- » A kitöltő anyagra zsír, festék, rozsdá vagy szennyeződés került.
- » Nedvesség található a kitöltőanyagban.

- » Nem megfelelő ívhossz.

- » Nedvesség van a hegesztőgázban.

- » Kevés védőgáz.

- » Az olvadékmedence túl gyorsan szilárdul meg.

Megoldás

- » Hegesztés előtt alaposan tisztítsa le a munkadarabot.
- » Mindig használjon minőségi anyagokat és termékeket.
- » A kitöltőanyagot mindig tartsa tökéletes állapotban.
- » Mindig használjon minőségi anyagokat és termékeket.
- » A kitöltőanyagot mindig tartsa tökéletes állapotban.
- » Csökkentse a távolságot az elektróda és a munkadarab között.
- » Csökkentse a hegesztési feszültséget.
- » Mindig használjon minőségi anyagokat és termékeket.
- » Gondoskodjon arról, hogy a gázellátó rendszer mindenkor tökéletes állapotban legyen.
- » Állítsa be a gázáramot.
- » Ellenőrizze, hogy a hegesztőpisztolyon a diffúzor és a gázfúvóka jó állapotban van.
- » Csökkentse a hegesztés haladási sebességét.
- » Melegítse elő a hegeszteni kíván munkadarabokat.
- » Növelje a hegesztési feszültséget.

Melegrepedések

Hiba oka

- » Nem megfelelő hegesztési üzemmód.
- » A hegesztendő munkadarabokra zsír, festék, rozsdá vagy szennyeződés került.
- » A kitöltő anyagra zsír, festék, rozsdá vagy szennyeződés került.
- » Nem megfelelő hegesztési üzemmód.

- » A hegeszteni kívánt munkadarabok eltérő jellemzőkkel rendelkeznek.

Megoldás

- » Csökkentse a hegesztési feszültséget.
- » Hegesztés előtt alaposan tisztítsa le a munkadarabot.
- » Mindig használjon minőségi anyagokat és termékeket.
- » A kitöltőanyagot mindig tartsa tökéletes állapotban.
- » A műveleteket a hegesztendő varrat fajtájának megfelelő sorrendben hajtsa végre.
- » Hegesztés előtt végezzen felrakást.

Hidegrepedések

Hiba oka

- » Nedvesség található a kitöltőanyagban.

- » A hegesztendő varrat sajátságos geometriája.

Megoldás

- » Mindig használjon minőségi anyagokat és termékeket.
- » A kitöltőanyagot mindig tartsa tökéletes állapotban.
- » Melegítse elő a hegeszteni kíván munkadarabokat.
- » Végezzen utólagos hevíést.
- » A műveleteket a hegesztendő varrat fajtájának megfelelő sorrendben hajtsa végre.


9. HEGESZTÉSELMÉLET

9.1 TIG-hegesztés (folyamatos ív)

Leírás

A TIG (argon védőgázas, volfrámelektródás ívhegesztés) eljárás esetén, elektromos ívkisülés történik a nem fogyó elektróda (vegytisztta vagy ötvözött wolfram hozzávetőlegesen 3370°C olvadási ponttal) és a munkadarab között. Az olvadékmedencét nemes gáz (argon) atmoszféra védi. Az elektródának soha nem szabad érintkeznie a munkadarabbal, így kerülhető csak el, hogy a varratba veszélyes módon wolfram kerüljön. A hegesztő áramforrást ezért általában ellátják ívgyújtó eszközzel, nagyfrekvenciás, nagyfeszültségű kisülést hoz létre az elektróda csúcsa és a munkadarab között. A gáz atmoszférát ionizáló elektromos szikrának köszönhetően a hegesztő ív is létrejön az elektróda és a munkadarab között minden érintkezés nélkül. Másféle indítás is lehetséges, amely csökkentett wolfram átvitelrel jár. Az emeléses gyújtás (lift start) nem igényel nagy frekvenciát, csak egy kezdeti rövidzár kell hozzá az elektróda és a munkadarab között, mégpedig alacsony áramerősséggel mellett. Az elektróda felemelésekor az ívlétrejön, az áramerősség pedig növekedni kezd a beállított hegesztési érték eléréséig. A hegesztési varrat végén, a kitöltés minőségének javítása érdekében nagyon fontos az áramerősség ereszkedésének gondos szabályozása. Szükséges továbbá, hogy a gáz az ív kialvását követően még néhány másodpercig áramoljon az olvadékmedencére. Sok üzemi körülmény esetén hasznos, ha a hegesztőáramra kétféle előbeállítás áll rendelkezésre, amelyek között könnyen át lehet váltani (BILEVEL).


Hegesztési polaritás

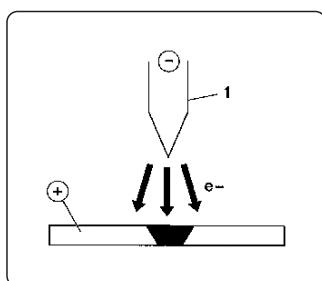

DCSP - Egyenes polaritású egyenáram

Ez a leggyakrabban használt polaritás, ami az elektródán (1) mérsékelt kopást biztosít, mivel a hő 70%-a az anódra (munkadarab) koncentrálódik.


Keskenyebb és mélyebb olvadékmedence érhető el, nagyobb haladási sebesség és kisebb hőátadás mellett.

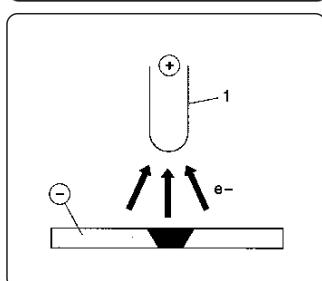

DCRP - Fordított polaritású egyenáram

Fordított polaritással hegesztünk olyan ötvözeteket, amelyek a fémekhez képest magasabb olvadási pontú, hőálló oxid bevonattal rendelkeznek.

Nagy áramerősségek nem használhatók, mert az elektróda túlzott kopását okoznák.

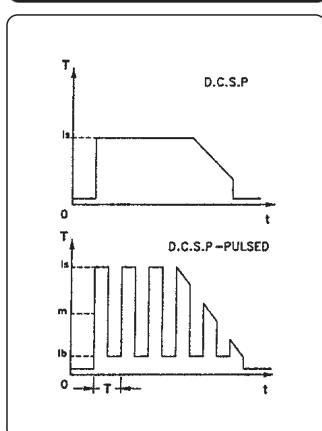

Impulzusos DCSP - Egyenes polaritású, impulzusos egyenáram

Lüktető egyenáram használatával - bizonyos üzemi körülmények esetén - jobban kontrollálható az olvadékmedence szélessége és mélysége.

Az olvadékmedencét a csúcs impulzusok (I_p) alakítják ki, míg az alapáram (I_b) az ív fenntartását biztosítja. Ezzel az üzemmóddal hegeszthetők vékonyabb lemezek kevesebb deformáció mellett, jobb alaktényező érhető el, így kevésbé alakulnak ki melegrepedések és kisebb a gázpenetráció veszélye is.

A frekvencia (MF) növelésével az ív szűkebbé és koncentráltabbá, stabilabbá válik, a vékony lemezek hegesztésének minősége így még tovább javítható.

Acélok TIG hegesztése

A TIG eljárás egyaránt rendkívül hatékony szénacélok és ötvözött acélok hegesztésére, csövek első hegesztési menetéhez, és minden olyan helyzetben, amikor a jó megjelenés fontos. Egyenes polaritás szükséges (DCSP).

Az élek előkészítése


Az éleket gondosan le kell tisztítani és elő kell készíteni.

Az elektróda megválasztása és előkészítése

Ajánlott tóriumos wolfram (2% tórium, vörös színnel jelölve) vagy alternatívaként cériumos vagy lantános elektróddák használata a következő átmérőkkel:

elektróda Ø	Áramtartomány
1.0 mm	15÷75 A
1.6 mm	60÷150 A
2.4 mm	130÷240 A

Az elektródát ki kell hegyezni az ábra szerint.

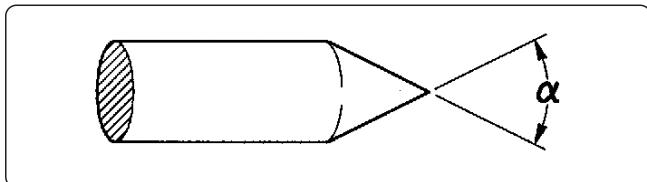

α°	Áramtartomány
30	0÷30 A
60÷90	30÷120 A
90÷120	120÷250 A

Kitöltő fém

A kitöltő pálcák mechanikai jellemzői legyenek hasonlóak az alapanyagokhoz.

Ne használjon az alapanyagból származó lemezcsíkokat, mivel azok a hegesztés minőségét negatívan befolyásoló megmunkálási szennyeződésekkel tartalmazhatnak.

Védőgáz

Tipikusan tiszta argont (99,99%) használunk.

Hegesztőáram	elektróda Ø	Gázfúvóka n°	Gázfúvóka	Argon áramlás
30 A	0÷30 mm	4/5	6/8.0 mm	5-6 l/min
60÷90 A	30÷120 mm	4/5/6	6.5/8.0/9.5 mm	6-7 l/min
90÷120 A	120÷250 mm	6/7	9.5/11.0 mm	7-8 l/min

Réz TIG-hegesztése

Mivel a TIG eljárást nagy hőkoncentráció jellemzi, ezért különösen alkalmas nagy hővezetőképességű anyagok, pl. réz hegesztésére.

Réz TIG-hegesztése esetén ugyanazok az iránymutatások alkalmazhatók, mint az acél TIG-hegesztésekor, de vannak speciális utasítások is.

10. MŰSZAKI ADATOK

Elektromos jellemzők URANOS NX 4000 TLH			U.M.
Tápellátás feszültsége U1 (50/60 Hz)	3x230 ($\pm 15\%$)	3x400 ($\pm 15\%$)	Vac
Zmax (@PCC) *	57	57	mΩ
Lassú olvadású hálózati biztosíték	35	25	A
Kommunikációs busz	DIGITAL	DIGITAL	
Maximum: bemeneti teljesítmény (MMA)	13.0	16.9	kVA
Maximum: bemeneti teljesítmény (MMA)	12.4	16.1	kW
Maximum: bemeneti teljesítmény (TIG)	13.0	12.6	kVA
Maximum: bemeneti teljesítmény (TIG)	12.4	12.1	kW
Inaktív állapotban elnyelt teljesítmény	74	74	W
Teljesítménytényező (PF)	0.95	0.95	
Hatékonyságitényező (μ)	87	88	%
Cos φ	0.99	0.99	
Max. bemeneti áram I1max	31.8	24.4	A
Effektív áram I1eff	24.6	18.9	A
Beállítási tartomány	3-400	3-400	A
Nyitott áramköri feszültség Uo	73	73	Vdc
Csúcs feszültség Up	10.1	10.1	kV

* A berendezés megfelel az EN / IEC 61000-3-11 szabványnak.

* Ez a berendezés teljesíti az EN / IEC 61000-3-12 előírásait, amennyiben a maximális megengedett hálózati impedancia a nyilvános hálózathoz való csatlakozási pontnál (fogyasztói csatlakozási pont, PCC) nem nagyobb a megadott Zmax értéknél. Nyilvános kisfeszültségű rendszerre történő csatlakoztatás esetén, a berendezés telepítójének vagy felhasználójának a felelőssége annak ellenőrzése, szükség szerint az elektromos hálózat üzemeltetővel folytatott egyeztetés alapján, hogy a berendezés csatlakoztatható a hálózathoz.

HU

Munkatényező URANOS NX 4000 TLH	3x230V	3x400V	U.M.
Munkatényező MMA (40°C)			
(X=60%)	-	400	A
(X=100%)	320	360	A
Munkatényező MMA (25°C)			
(X=100%)	320	400	A
Munkatényező TIG (40°C)			
(X=60%)	400	400	A
(X=100%)	360	360	A
Munkatényező TIG (25°C)			
(X=100%)	400	400	A

Fizikai tulajdonságok URANOS NX 4000 TLH	U.M.
IP védettség	IP23S
Szigeteltségi osztály	H
Mérétek(hossz/mélység/magasság)	690x290x510
Tömeg	35.4
Gyártási szabványok	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN IEC 60974-3:2019 EN 60974-10/A1:2015
Tápkábel fejezetben	4x4
A hálózati kábel hossza	5

Elektromos jellemzők URANOS NX 5000 TLH	U.M.
Tápellátás feszültsége U1 (50/60 Hz)	3x230 ($\pm 15\%$)
Zmax (@PCC) *	49
Lassú olvadású hálózati biztosíték	45
Kommunikációs busz	DIGITAL
Maximum: bemeneti teljesítmény (MMA)	17.4
Maximum: bemeneti teljesítmény (MMA)	16.5
Maximum: bemeneti teljesítmény (TIG)	18.9
Maximum: bemeneti teljesítmény (TIG)	18.0
Inaktív állapotban elnyelt teljesítmény	74
Teljesítménytényező (PF)	0.95
Hatókonsgági tényező (μ)	87
Cos φ	0.99
Max. bemeneti áram I1max	47.4
Effektív áram I1eff	33.5
Beállítási tartomány	3-500
Nyitott áramköri feszültség Uo	73
Csúcs feszültség Up	10.1

* A berendezés megfelel az EN / IEC 61000-3-11 szabványnak.

* Ez a berendezés teljesíti az EN / IEC 61000-3-12 előírásait, amennyiben a maximális megengedett hálózati impedancia a nyilvános hálózathoz való csatlakozási pontnál (fogyasztói csatlakozási pont, PCC) nem nagyobb a megadott Zmax értéknél. Nyilvános kifeszültségű rendszerre történő csatlakoztatás esetén, a berendezés telepítőjének vagy felhasználójának a felelőssége annak ellenőrzése, szükség szerint az elektromos hálózat üzemeltetőjével folytatott egyeztetés alapján, hogy a berendezés csatlakoztatható a hálózathoz.

**Munkatényező
URANOS NX 5000 TLH**

	3x230V	3x400V	U.M.
Munkatényező MMA (40°C)			
(X=50%)	-	500	A
(X=60%)	-	470	A
(X=100%)	400	420	A
Munkatényező MMA (25°C)			
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	400	470	A
Munkatényező TIG (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Munkatényező TIG (25°C)			
(X=70%)	500	-	A
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	460	470	A

**Fizikai tulajdonságok
URANOS NX 5000 TLH**

	U.M.
IP védeeltség	IP23S
Szigeteltségi osztály	H
Méretek(hossz/mélység/magasság)	690x290x510
Tömeg	37.3
Gyártási szabványok	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN IEC 60974-3:2019 EN 60974-10/A1:2015
Tápkábel fejezetben	4x6
A hálózati kábel hossza	5

11. ADATTÁBLA

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY					
URANOS NX 4000 TLH		N°			
EN IEC 60974-1/A1:2019 60974-3:2019 60974-10/A1:2015 Class A					
Up 10.1 kV					
3A/10.0V - 400A (400A)/26.0V (26.0V)					
X (40°C)		60%	100%		
S U ₀ I ₂ 400A (400A) 360A (360A) 73V U ₂ 26.0V (26.0V) 24.4V (24.4V)					
3A/20.0V - 400A (320A)/36.0V (32.8V)					
X (40°C)		60%	100%		
S U ₀ I ₂ 400A 360A (320A) 73V U ₂ 36.0V 34.4V (32.8V)					
MADE IN ITALY					

VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY					
URANOS NX 5000 TLH		N°			
EN IEC 60974-1/A1:2019 60974-3:2019 60974-10/A1:2015 Class A					
Up 10.1 kV					
3A/10.0V - 500A (500A)/30.0V (30.0V)					
X (40°C)		50%	60%		
S U ₀ I ₂ 500A (500A) 470A (470A) 420A (420A) 73V U ₂ 30.0V (30.0V) 28.8V 26.8V (26.8V)					
3A/20.0V - 500A (400A)/40.0V (36.0V)					
X (40°C)		50%	60%		
S U ₀ I ₂ 500A 470A 420A (400A) 73V U ₂ 40.0V 38.8V 36.8V (36.0V)					
MADE IN ITALY					

12. AZ ÁRAMFORRÁS TÍPUSTÁBLÁJÁNAK JELENTÉSE

1	2
3	4
5	6
7	9
12	15
13	15A
14	15B
12	15
13	16A
14	16B
18	19
22	MADE IN ITALY

CE EU-megfelelőségi nyilatkozat
EAC EAC-megfelelőségi nyilatkozat
UKCA UKCA-megfelelőségi nyilatkozat

- Védjegy
- Gyártó neve és címe
- Gép típusa
- Gyári szám
X~~XX~~XXXXXXXXXX Gyártási év
- Hegesztőegység jele
- Hivatkozás építési szabványokra
- Hegesztési eljárás jele
- Olyan berendezésekre vonatkozó szimbólum, amelyek alkalmasak fokozott áramütés veszélyével terhelt környezetekben való működésre
- Hegesztőáram szimbóluma
- Névleges terhelés nélküli feszültség
- Max-Min áramtartomány és a megfelelő konvencionális terhelési feszültség
- Megszakításos ciklus szimbólum
- Névleges hegesztőáram szimbólum
- Névleges hegesztőfeszültség szimbólum
- Megszakításos ciklus értékek
- Megszakításos ciklus értékek
- Megszakításos ciklus értékek
- Névleges hegesztőáram értékek
- Névleges hegesztőáram értékek
- Névleges hegesztőáram értékek
- Konvencionális terhelési feszültség értékek
- Konvencionális terhelési feszültség értékek
- Konvencionális terhelési feszültség értékek
- Tápellátás jele
- Névleges tápfeszültség
- Maximális tápáram
- Maximum: effektív tápáram
- Védelmi besorolás
- Névleges csúcsfeszültség

IZJAVA O SKLADNOSTI EU

Gradbenik

voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD) - ITALY
Tel. +39 049 9413/111 - Fax +39 049 9413/311 - www.voestalpine.com/welding

izjavlja na svojo izključno odgovornost, da naslednji izdelek:

URANOS NX 4000 TLH	55.07.046
	55.07.047
URANOS NX 5000 TLH	55.07.048
	55.07.049

izpolnjuje direktive EU:

- 2014/35/EU LOW VOLTAGE DIRECTIVE
2014/30/EU EMC DIRECTIVE
2011/65/EU RoHS DIRECTIVE

in da so bili uporabljeni naslednji usklajeni standardi:


EN IEC 60974-1/A1:2019	WELDING POWER SOURCE
EN IEC 60974-3:2019	ARC STRIKING AND STABILIZING DEVICES
EN 60974-10/A1:2015	ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REQUIREMENTS

Dokumentacija, ki potrjuje skladnost z direktivami, bo na voljo za inšpeksijski pregled pri omenjenem proizvajalcu.

To potrdilo o skladnosti se razveljavi ob vsakršni uporabi ali prilagoditvi, ki je ni predhodno odobrilo podjetje **voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l.**

Onara di Tombolo, 03/07/2023

voestalpine Böhler Welding Selco s.r.l.

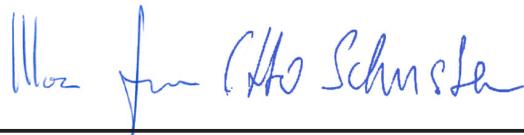

Mirco Frasson **Otto Schuster**
Managing Directors

STVARNO KAZALO

1. OPOZORILO.....	381
1.1 Delovno okolje.....	381
1.2 Zaščita uporabnika in drugih oseb	381
1.3 Zaščita pred hlapi in plini.....	382
1.4 Požarna/eksplozjska zaščita.....	382
1.5 Zaščita pri uporabi plinskih jeklenk	382
1.6 Zaščita pred električnim udarom.....	383
1.7 Elektromagnetna polja in motnje.....	383
1.8 Razred zaščite IP.....	384
1.9 Odstranjevanje.....	384
2. NAMESTITEV	384
2.1 Dvigovanje, prevažanje in raztovarjanje	384
2.2 Nameščanje opreme.....	385
2.3 Priključitev	385
2.4 Namestitev	385
3. PREDSTAVITEV SISTEMA	387
3.1 Zadnja plošča.....	387
3.2 Priključna plošča.....	387
3.3 Prednja upravljalna plošča URANOS NX 4000/5000 TLH.....	387
3.4 Prednja upravljalna plošča URANOS NX 4000/5000 TLH (LCD 3.5").....	388
4. UPORABA OPREME.....	389
4.1 Začetni zaslon	389
4.2 Glavni zaslon.....	389
5. NASTAVITEV	392
5.1 Nastavitev in nastavitev parametrov	392
5.2 Posebni postopki za uporabo parametrov.....	399
6. VZDRŽEVANJE	403
6.1 Na viru napajanja izvajajte naslednja redna preverjanja.....	403
6.2 Felelösség	403
7. KODE ALARMOV	404
8. UGOTAVLJANJE IN ODPRAVLJANJE TEŽAV.....	405
9. TEORETIČNI PODATKI O VARJENJU	408
9.1 Varjenje TIG (neprekinjen oblok)	408
10. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	410
11. TIPSKA PLOŠČICA	412
12. POMEN TIPSKЕ PLOŠČICE NA VIRU NAPAJANJA	412
13. DIAGRAM.....	413
14. PRIKLJUČKI.....	417
15. SEZNAM NADOMEŠTNIH DELOV	419

SIMBOLI



Neposredna nevarnost resnih telesnih poškodb in nevarno ravnanje, ki lahko povzroči resne telesne poškodbe.



Pomemben nasvet, ki ga je treba upoštevati za preprečitev blažjih poškodb ali materialne škode.



Tehnične opombe za preprostejšo uporabo.

1. OPOZORILO



Pred uporabo stroja temeljito preberite vsebino te knjižice in se dobro seznanite z njo.

Ne izvajajte sprememb ali vzdrževalnih del, ki niso predpisana. Proizvajalec ne sprejema odgovornosti za telesne poškodbe ali materialno škodo, ki jo povzroči zloraba ali neupoštevanje vsebine te knjižice s strani uporabnika.

Navodila za uporabo vedno hranite na kraju, kjer uporabljate opremo. Poleg navodil za uporabo upoštevajte splošna pravila in lokalne predpise na področju preprečevanja nesreč in varovanja okolja.



Vse osebe, ki so odgovorne za zagon, uporabo, vzdrževanje in popravljanje opreme, morajo

- imeti ustrezeno kvalifikacijo
- imeti potrebno znanje na področju varjenja
- v celoti prebrati ta navodila za uporabo in jih dosledno upoštevati.

V primeru dvomov ali težav pri uporabi opreme se obrnite na usposobljeno osebje.

1.1 Delovno okolje



Vso opremo je treba uporabljati izključno za namene, za katere je bila zasnovana, na način in v obsegu, navedenem na tipski ploščici in/ali v tej knjižici, skladno z nacionalnimi in mednarodnimi varnostnimi smernicami. Vsaka drugačna uporaba, ki ni skladna z uporabo, kjo izrecno navaja proizvajalec, se šteje za neprimerno in nevarno, pri čemer proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost.



To enoto je treba uporabljati samo v profesionalne namene v industrijskih okoljih. Proizvajalec ne sprejema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki nastane med uporabo v domačih okoljih.



Opremo je treba uporabljati v okoljih s temperaturo med -10 °C in +40 °C (+14 °F in +104 °F).

Opremo je treba prevažati in skladiščiti v okoljih s temperaturo med -25 °C in +55 °C (-13 °F in +131 °F).

Opremo je treba uporabljati v okoljih brez prahu, kislin, plinov ali drugih snovi, ki povzročajo korozijo.

Opreme ne uporabljajte v okoljih z relativno vlažnostjo nad 50 % pri 40 °C (104 °F).

Opreme ne uporabljajte v okoljih z relativno vlažnostjo nad 90 % pri 20 °C (68 °F).

Sistema ne uporabljajte na nadmorski višini več kot 2000 metrov (6500 čevljev).



Tega stroja ne uporabljajte za odmrzovanje cevi.

Opreme ne uporabljajte za polnjenje baterij in/ali akumulatorjev.

Opreme ne uporabljajte za prisilni zagon motorjev.



Postopek varjenja je vir sevanja, hrupa, vročine in emisij plinov. Namestite zaščito pred ognjem, ki varuje območje zvara pred oblokom, iskrami in vročimi kovinami. Vse osebe na zadevnem območju varjenja, naj ne strmijo neposredno v oblok ali razžarjeno kovino in se ustreznno zaščitijo.



Nosite zaščitna oblačila, da kožo zaščitite pred obloki, iskrami ali razžarjeno kovino. Oblačila morajo pokrivati celotno telo in morajo biti:

- nepoškodovana in v dobrem stanju
- ognjevarna
- izolacijska in suha
- dobro prilegajoča se, brez zavihankih delov



Vedno nosite odobreno obutev, ki je dovolj trpežna in zagotavlja zaščito pred vodo.

Vedno nosite odobrene rokavice, ki zagotavljajo električno in topotno izolacijo.



Nosite masko s stransko zaščito obraza in ustreznim zaščitnim filtrom (vsaj stopnje NR10) za oči.



Vedno nosite zaščitna očala s stransko zaščito, zlasti med ročnim ali mehanskim odstranjevanjem varilne žlindre.



Ne nosite kontaktnih leč.



Če je med varjenjem dosežen nevaren hrup, nosite naušnike. Če raven hrupa presega zakonsko predpisano raven, razmejite delovno območje in se prepričajte, da vsakdo, ki se približa stroju, nosi naušnike ali čepke za ušesa.



Med varjenjem naj bodo stranski pokrovi vedno zaprti. Sistema ni dovoljeno nikakor spremenjati.



Ne dotikajte se pravkar varjenih predmetov: vročina lahko povzroči resne opekline. Upoštevajte vse previdnostne ukrepe, opisane zgoraj, tudi pri vseh delih po varjenju, saj lahko od predmetov med ohlajevanjem še vedno odpada žlindra.



Prepričajte se, da je gorilnik hladen, preden začnete z deli na njem ali vzdrževanjem.



Prepričajte se, da je hladilna enota izklopljena, preden odklopite cevi za hladilno sredstvo. Vroča tekočina v ceveh lahko povzroči opekline.



Komplet prve pomoči naj bo vedno pri roki.
Ne podcenjujte nevarnosti opekliv ali poškodb.



Pred zaključkom dela zagotovite varnost delovnega območja, da preprečite nenamerne telesne poškodbe ali materialno škodo.

1.3 Zaščita pred hlapi in plini



Hlapi, plini in prah, ki nastanejo med varjenjem, so lahko nevarni za zdravje.

V določenih okoliščinah lahko hlapi, ki nastanejo med varjenjem, povzročijo raka ali pri nosečnicah škodujejo zarodku.

- Z glavo se ne približujte hlapom in plinom, ki nastajajo med varjenjem.
- Zagotovite zadostno naravno ali prisilno prezračevanje delovnega območja.
- Ob nezadostnem prezračevanju uporabljajte maske in dihalne aparate.
- Če varjenje poteka v majhnem prostoru, naj delo nadzira sodelavec, ki stoji blizu izhoda.
- Za prezračevanje ne uporabljajte kisika.
- Prepričajte se, da sistem za odvajanje hlakov deluje, tako da redno preverjate količino škodljivih plinov na podlagi vrednosti, navedenih v varnostnih smernicah.
- Količina hlakov in nevarnost zaradi njih sta odvisni od uporabljenih osnovnih kovin, polnila in vsakršnih snovi, ki se uporabljajo za čiščenje in razmaščevanje varjencev. Upoštevajte proizvajalčeva navodila skupaj z navodili na tehničnih listih.
- Varjenja ne izvajajte v bližini postaj, kjer poteka razmaščevanje ali barvanje.
- Plinske jeklenke namestite na prostem ali na mestih z dobrim prezračevanjem.

1.4 Požarna/eksplozijska zaščita



Varjenje lahko povzroči požar in/ali eksplozijo.

- Z delovnega območja in iz okolice umaknite vse vnetljive ali gorljive materiale ali predmete.
- Gorljivi materiali morajo biti vsaj 11 metrov (35 čevljev) od območja varjenja ali pa ustrezno zaščiteni.
- Iskre in razžarjeni delci lahko poletijo precej daleč in dosežejo okolico celo skozi zelo majhne odprtine. Zlasti bodite pozorni na to, da bodo ljudje in lastnina varni.
- Varjenja ne izvajajte na posodah pod tlakom ali v njihovi bližini.
- Varjenja ne izvajajte na zaprtih posodah ali ceveh. Zlasti bodite med varjenjem pozorni na cevi ali posode, tudi če so odprte, prazne in temeljito očiščene. Vsakršni ostanki plina, goriva, olja ali podobnih snovi lahko povzročijo eksplozijo.
- Ne izvajajte varjenja na mestih z eksplozivnim prahom, plini ali hlapi.
- Ob koncu varjenja se prepričajte, da vodi pod napetostjo ne morejo nenamerno priti v stik s kakršnimi koli deli, ki so povezani z ozemljitvijo.
- V bližini delovnega območja namestite gasilni aparat ali material za gašenje.

1.5 Zaščita pri uporabi plinskih jeklenk



Jeklenke z inertnim plinom vsebujejo plin pod tlakom, ki lahko eksplodira, če ne zagotovite minimalnih razmer za prevažanje, shranjevanje in uporabo.

- Jeklenke morajo biti v navpičnem položaju z ustreznimi sredstvi pritrjene na steno ali drugo podporno konstrukcijo, da se ne morejo prevrniti ali zadeti katerega drugega predmeta.
- Privijte pokrovček, da ventil zaščitite med prevozom, zagonom in po koncu varjenja.
- Jeklenk ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, nadnjim temperaturnim spremembam in previsokim ali ekstremnim temperaturam. Jeklenk ne izpostavljajte prenizkim ali previsokim temperaturam.

- Jeklen ne približujte odprtemu plamenu, električnim oblokom, gorilnikom ali elektrodam in razžarjenim materialom, ki se širijo med varjenjem.
- Jeklen ne približujte varilnim in električnim tokokrogom na splošno.
- Med odpiranjem ventila na jeklenki se z glavo ne približujte izhodni odprtini za plin.
- Ob koncu varjenja vedno zaprite ventil na jeklenki.
- Varjenja nikoli ne izvajajte na plinski jeklenki pod tlakom.
- Jeklenka s stisnjениm zrakom ne sme biti nikoli priključena neposredno na redukcijski ventil na stroju. Tlak lahko preseže zmogljivosti redukcijskega ventila, ki ga posledično lahko raznese.

1.6 Zaščita pred električnim udarom



Električni udar vas lahko ubije.

- Ne dotikajte se delov pod napetostjo v varilnem m sistemuh ali zunaj njega, ko je ta aktiven (gorilniki, nastavki, ozemljitveni kabli, elektrode, žice, kolesca in vretena so električno povezani z varilnim tokokrogom).
- Zagotovite električno izolacijo naprave in upravljalca, tako da uporabljate površine in podlage, ki so suhe in dovolj izolirane od potenciala zemlje in mase.
- Zagotovite, da bo sistem pravilno priključen na vtičnico in vir napajanja, ki je opremljen z ozemljitvenim vodnikom.
- Ne dotikajte se dveh gorilnikov ali držal za elektrodo hkrati.
- Če začutite električni udar, takoj prenehajte variti.



Naprava za prižig in stabilizacijo obloka je zasnovana za ročno ali mehansko vodenje.



Če dolžino kablov do gorilnika ali varilnih kablov povečate na več kot 8 metrov, boste s tem s tem povečali tveganje električnega udara.

1.7 Elektromagnetna polja in motnje



Tok, ki prehaja skozi notranje in zunanje kable sistema, ustvarja elektromagnetno polje v bližini varilnih kablov in opreme.

- Elektromagnetna polja lahko vplivajo na zdravje ljudi, ki so jim izpostavljeni dlje časa (točni učinki še niso znani).
- Elektromagnetna polja lahko povzročajo motnje v delovanju nekaterih naprav, kot so srčni spodbujevalniki ali slušni pripomočki.



Osebe s srčnim spodbujevalnikom se morajo pred uporabo obločnega varjenja posvetovati z zdravnikom.

1.7.1 Razvrstitev EMC standardom: EN 60974-10/A1:2015.



Oprema razreda B je skladna z zahtevami glede elektromagnetne združljivosti v industrijskih in stanovanjskih okoljih, vključno s stanovanjskimi prostori, kjer je elektrika zagotovljena iz javnega nizkonapetostnega električnega sistema.



Oprema razreda A ni namenjena stanovanjskim prostorom, kjer je elektrika zagotovljena iz javnega nizkonapetostnega električnega sistema. Natah mestih se lahko pojavijo težave pri zagotavljanju elektromagnetne združljivosti opreme razreda A zaradi prevajanih in sevalnih motenj.

Za več informacij glejte razdelek: SPECIFIKACIJE PLOŠČE ali TEHNIČNE SPECIFIKACIJE.

1.7.2 Preverjanje namestitve, uporabe in območja uporabe

Ta oprema je izdelana skladno z zahtevami usklajenega standarda EN 60974-10/A1:2015 in je opredeljena kot oprema »RAZREDA A«. To enoto je treba uporabljati samo v profesionalne namene v industrijskih okoljih. Proizvajalec ne sprejema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki nastane med uporabo v domačih okoljih.



Uporabnik mora biti strokovno usposobljen in je kot takšen odgovoren za namestitev ter uporabo opreme skladno s proizvajalčevimi navodili. Če opazite kakršne koli elektromagnetne motnje, mora uporabnik težavo rešiti, po potrebi s proizvajalčevim tehnično pomočjo.



V primeru vsakršnih elektromagnetnih motenj je treba težave zmanjševati, dokler več ne omejujejo uporabe.



Pred namestitvijo naprave mora uporabnik oceniti morebitne težave zaradi elektromagnetnih motenj, ki se lahko pojavijo v okolici, pri čemer mora zlasti upoštevati zdravstveno stanje oseb v bližini, na primer oseb, ki nosijo srčne spodbujevalnike ali slušne aparate.

1.7.3 Zahteve glede omrežnega električnega napajanja (glejte tehnične podatke)

Oprema, ki deluje z velikim tokom, lahko zaradi primarnega toka, ki ga črpa iz električnega omrežja, vpliva na kakovost električnega omrežja. Zato lahko za nekatere vrste opreme (glejte tehnične podatke) veljajo omejitve priključne moči ali zahteve glede najvišje dovoljene omrežne impedance (Znav.) ali najmanjše napajalne zmogljivosti (Ssc) na priključnem mestu na javno omrežje (priključni točki, PCC). V tem primeru je odgovornost namestitvenega osebja ali uporabnika opreme, da po posvetu z distributerjem električne energije po potrebi zagotovi možnosti za priključitev opreme. V primeru motenj bo morda treba sprejeti nadaljnje previdnostne ukrepe, na primer filtriranje omrežnega napajanja.

Prav tako je treba razmisliti o možnosti zaščite napajalnega kabla.

Za več informacij glejte razdelek: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE.

1.7.4 Previdnostni ukrepi glede kablov

Za zmanjšanje vpliva elektromagnetnega polja sledite naslednjim navodilom:

- Če je mogoče, ozemljitvene in napajalne kable povežite v snope ter jih zavarujte.
- Kablov nikoli ne speljite okoli svojega telesa.
- Ne zadržujte se med ozemljitvenimi in napajalnimi kabli (oboji naj bodo na isti strani).
- Kabli morajo biti čim krajsi in čim bližje eden drugemu ter položeni čim bližje tlom.
- Oprema naj bo nameščena nekoliko dlje od varilnega območja.
- Kabli naj bodo čim dlje od vseh drugih kablov.

1.7.5 Ozemljitev

Upoštevajte ozemljitev vseh kovinskih delov v varilni opremi in v neposredni okolini. Ozemljitev je treba izvesti skladno z lokalnimi predpisi.

1.7.6 Ozemljitev obdelovanca

Če obdelovanec ni ozemljen zaradi električne varnosti ali svoje velikosti in položaja, lahko z njegovo ozemljitvijo zmanjšate emisije. Pomembno je vedeti, da ozemljitev obdelovanca ne sme niti zvečati tveganja za nezgode uporabnika niti poškodovati druge električne opreme. Ozemljitev je treba izvesti skladno z lokalnimi predpisi.

1.7.7 Zaščita

Selektivna zaščita drugih kablov in opreme v okolici lahko zmanjša težave zaradi elektromagnetnih vplivov.

Zaščito vse varilne opreme je mogoče izvesti ob upoštevanju posebnih načinov uporabe.

1.8 Razred zaščite IP

IP23S

IP

- Zaščita ohišja pred dostopom do nevarnih delov s prstii in pred vdorom trdnih delcev s premerom vsaj 12,5 mm
- Zaščita ohišja pred dežjem, ki pada pod kotom 60°
- Zaščita ohišja pred škodljivimi vplivi zaradi vdora vode med mirovanjem premičnih delov opreme.

1.9 Odstranjevanje



Električne opreme ne odvrzite med gospodinjske odpadke.

V skladu z evropsko Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi in njenim izvajanjem v skladu z državno zakonodajo je treba električno opremo, ki je zaključila svojo uporabno življenjsko dobo, zbirati ločeno in jo poslati v ustrezeni center za predelavo in odstranjevanje. Lastnik opreme se mora pri lokalnih upravnih organih pozanimati o ustreznih pooblaščenih centrih za zbiranje odpadkov. Z izvajanjem te evropske direktive boste varovali okolje in zdravje ljudi.

2. NAMESTITEV



Namestitev mora izvesti izključno strokovno usposobljeno osebje, ki ga pooblasti proizvajalec.



Med namestitvijo zagotovite, da je vir napajanja odklopljen z omrežja.



Večkratna priključitev na vire napajanja (zaporedna ali vzporedna) ni dovoljena.

2.1 Dvigovanje, prevažanje in raztovarjanje

- Oprema je opremljena z ročajem za prenašanje.
- Oprema ni opremljena z namenskimi dvigalnimi elementi.
- Uporabite viličar in bodite med delom pozorni, da preprečite prevračanje generatorja.



Ne podcenjajte teže opreme: glejte tehnične specifikacije.
Visečega tovora ne premikajte ali zaustavljajte nad ljudmi ali predmeti.
Na opremo ne izvajajte prekomernega pritiska.

2.2 Nameščanje opreme



Upoštevajte naslednja pravila:

- Zagotovite preprost dostop do kontrolnikov in priključkov opreme.
- Opreme na postavljajte na zelo utesnjena mesta.
- Opreme ne nameščajte na površine z naklonom več kot 10°.
- Opremo namestite na suho, čisto in ustrezno prezračevano mesto.
- Opremo zaščitite pred dežjem in neposredno sončno svetljobo.

2.3 Priključitev



Oprema je opremljena z napajalnim kablom, namenjenim priključitvi na električno omrežje.

Sistem omogoča naslednje vrste napajanja:

- trifazno 400-V
- trifazno 230 V

Delovanje opreme je zagotovljeno pri napetostnih odstopanjih do ±15 % glede na nazivno vrednost (primer: če je Vnazivna 400 V, je lahko delovna napetost med 320 V in 440 V).



Da preprečite telesne poškodbe ali materialno škodo, morate izbrano omrežno napetost in varovalke preveriti, PREDEN stroj priključite na električno omrežje. Poleg tega preverite, ali je kabel vključen vtičnico z ozemljitvenim kontaktom.



Opremo je mogoče napajati, če vir napajanja zagotavlja stabilno napajalno napetost ±15 % glede na nazivno napetost, ki jo navaja proizvajalec, v vseh mogočih obratovalnih razmerah in ob največji nazivni moči. Navadno priporočamo uporabo napajalnih enot z dvakratnikom nazivne moči in enofaznim tokom ali 1,5-kratnikom trifaznega napajanja. Ratore se monofase e pari a 1.5 volte se trifase. Priporočljiva je uporaba napajalnih enot z elektronskim krmiljenjem.




Za zaščito uporabnikov mora biti oprema pravilno ozemljena. Napajalno napetost mora zagotavljati ozemljitveni vodnik (rumeno-zelen), ki mora biti priključen na vtičnico z ozemljitvenim kontaktom. Te rumene/zelene žice ni NIKOLI dovoljeno uporabljati z drugimi napetostnimi prevodniki. Prepričajte se, da je uporabljena oprema ozemljena in da so vtičnice v dobrem stanju. Namestite izključno odobrene vtičnice skladno z varnostnimi določili.



Električno priključitev morajo izvesti usposobljeni tehniki s specifičnimi strokovnimi in tehničnimi kvalifikacijami ter skladno z veljavnimi predpisi v državi, kjer je oprema nameščena.

2.4 Namestitev


2.4.1 Priključek za OBLOK-ZRAK za odpravo površinskih nepravilnosti

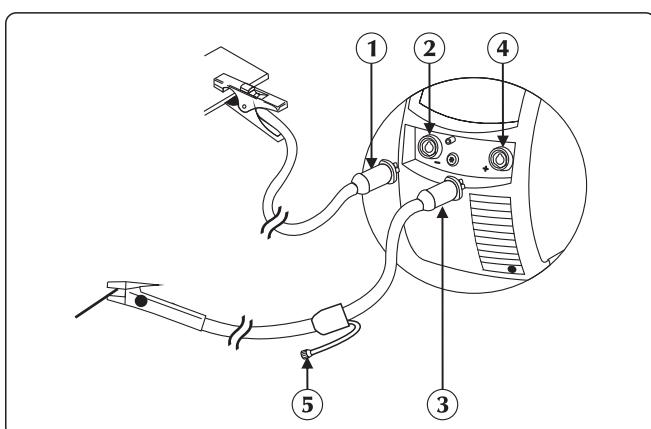

- ① Priključek spone za maso
- ② Negativna napajalna vtičnica (-)
- ③ Priključek spone ARC AIR
- ④ Pozitivna napajalna vtičnica (+)
- ⑤ Priključek cevi za zrak


- ▶ Priključite ozemljitveno sponko na negativni priključek (-) vira napajanja.
- ▶ Priključite priključek kabla spone ARC-AIR na pozitivno vtičnico (+) generatorja.
- ▶ Ločeno priključite priključek na ventilu za zrak na dovod zraka.

2.4.2 Priključitev za varjenje TIG

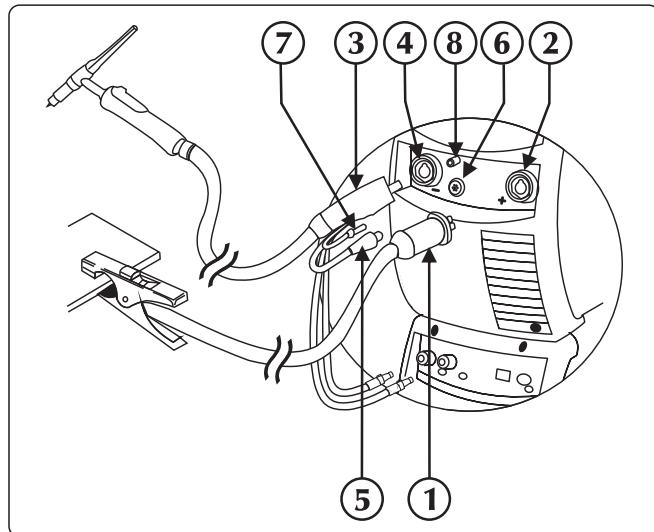

- ① Priključek spone za maso
- ② Pozitivna napajalna vtičnica (+)
- ③ Priključek za gorilnik TIG
- ④ Vtičnica za gorilnik
- ⑤ Signalni kabel gorilnika
- ⑥ Priključek
- ⑦ Cev za gorilnik
- ⑧ Plin spojko/priključek

- ▶ Priključite ozemljitveno sponko na pozitivni priključek (+) vira napajanja. Vstavite vtič in ga vrtite v desno, dokler niso vsi deli trdno pritrjeni.
- ▶ Priključite priključek gorilnika TIG na vtičnico za gorilnik vira napajanja. Vstavite vtič in ga vrtite v desno, dokler niso vsi deli trdno pritrjeni.
- ▶ Signalni kabel gorilnika priključite na ustrezni priključek.
- ▶ Plinsko cev gorilnika priključite na ustrezno spojko/priključek.
- ▶ Cev za vodo (rdeče barve) gorilnika priključite na hitro vhodno spojko (rdeče barve) na hladilni enoti.
- ▶ Cev za vodo (modro barve) gorilnika priključite na hitro izhodno spojko (modro barve) na hladilni enoti.

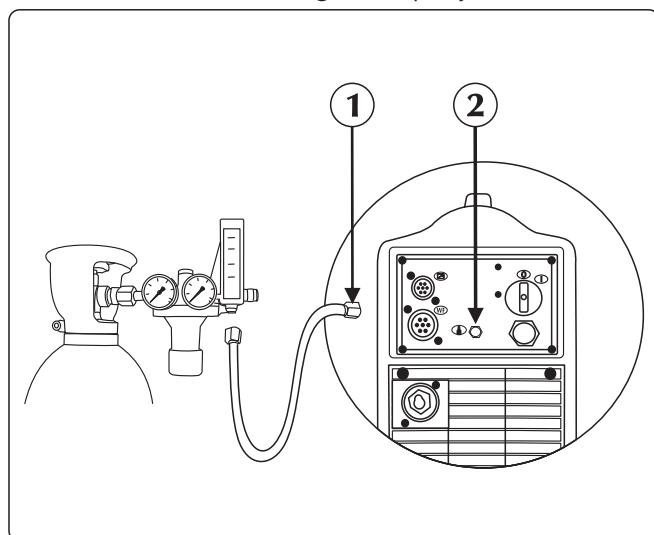


- ① Cev za plin
- ② Plin spojko/priključek

- ▶ Priključite cev za plin, ki vodi iz jeklenke, na zadnji priključek za plin. Prilagodite pretok plina s 5 na 15 l/min.

3. PREDSTAVITEV SISTEMA

3.1 Zadnja plošča

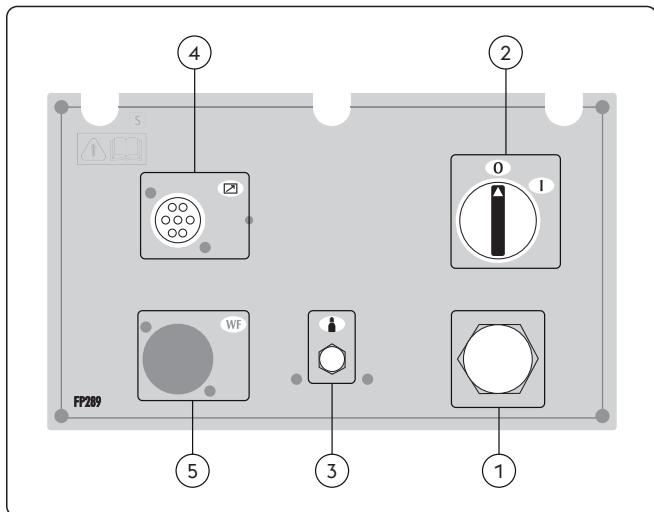

① Napajalni kabel

Povezuje sistem z omrežnim napajanjem.

② Stikalo za vklop/izklop


Vklopi električno napajanje varilnika.
Ponuja dva položaja, »O« za izklop in »I« za vklop.

③ Plinska armatura

④ Vhod za signalni kabel vodilo CAN (RC, RI...)

⑤ Se ne uporablja

3.2 Priključna plošča

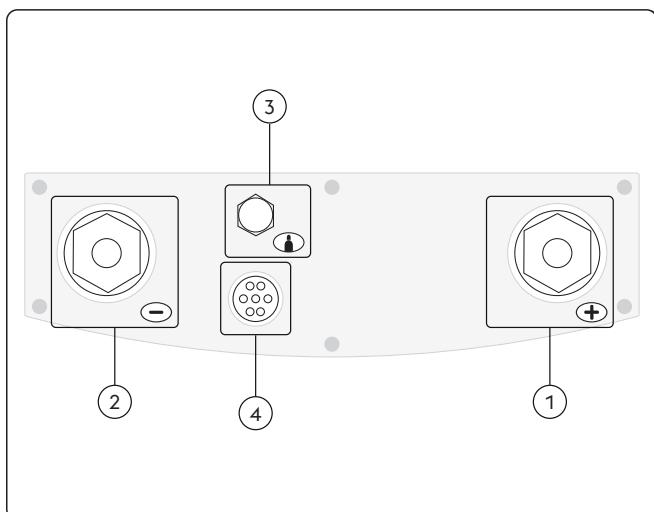

① Pozitivna napajalna vtičnica (+)

Postopek TIG: Priključitev ozemljitvenega kabla

② Negativna napajalna vtičnica (-)


Postopek TIG: Povezava gorilnika

③ Plinska armatura

④ Vhod za signalni kabel

Povezava gorilnika

3.3 Prednja upravljalna plošča URANOS NX 4000/5000 TLH

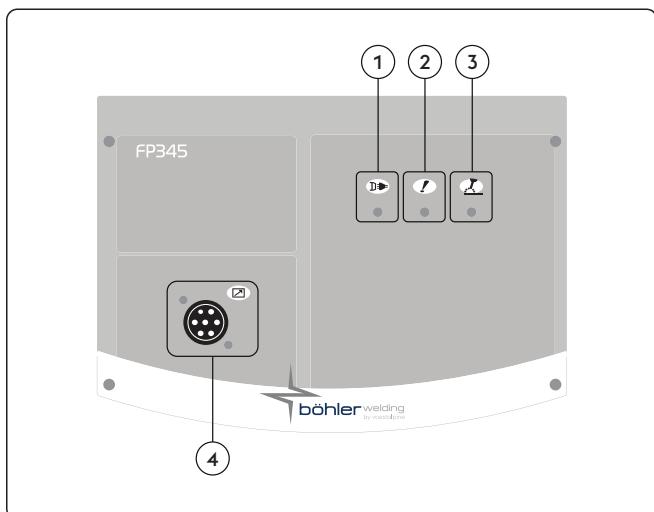

① LED za napajanje

Nakazuje, da je oprema priključena na električno omrežje in je vklopjena.

② LED za splošni alarm


Nakazuje možen poseg zaščitne opreme, kot je temperaturna zaščita.

③ LED za delovno moč

Nakazuje prisotnost napetosti na izhodnih priključkih opreme.

④ Vhod za signalni kabel vodilo CAN (RC, RI...)

3.4 Prednja upravljalna plošča URANOS NX 4000/5000 TLH (LCD 3.5")

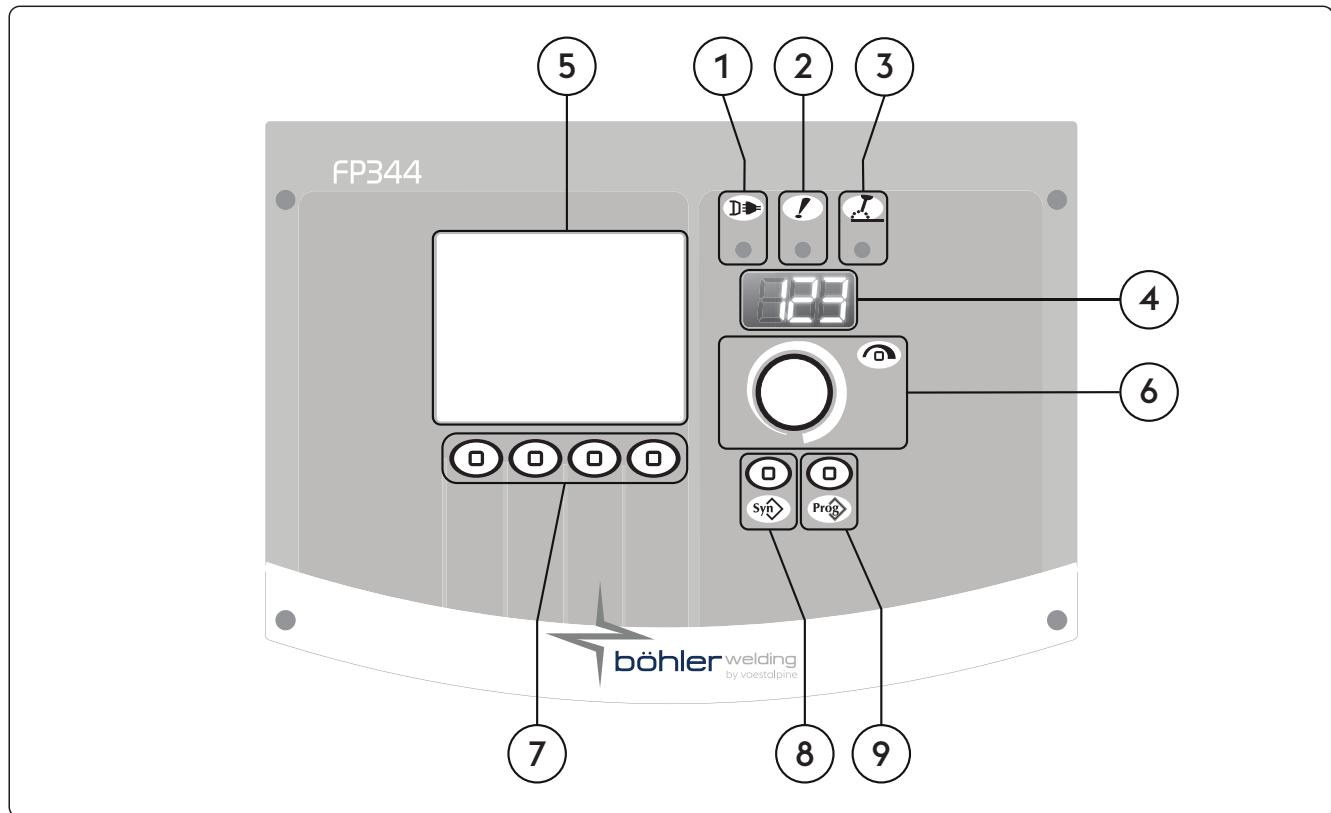

1 LED za napajanje

Nakazuje, da je oprema priključena na električno omrežje in je vklopljena.

2 LED za splošni alarm

Nakazuje možen poseg zaščitne opreme, kot je temperaturna zaščita.

3 LED za delovno moč

Nakazuje prisotnost napetosti na izhodnih priključkih opreme.

4 7-segmentni prikazovalnik

Omogoča prikazovanje splošnih parametrov varilnika med zagonom, nastavitev, odčitkov toka in napetosti med varjenjem ter kodiranje alarmov.

Prikazuje splošne informacije o viru napajanja med zagonom, varjenjem (nastavitev in odčitki izhodnega toka in napetosti) ter napakami (kode alarmov).

5 LCD-prikazovalnik

Omogoča prikazovanje splošnih parametrov varilnika med zagonom, nastavitev, odčitkov toka in napetosti med varjenjem ter kodiranje alarmov.

Omogoča takojšnji prikaz postopkov.

6 Glavna nastavitevna ročica

Omogoča nepretrgano prilagajanje varilnega toka.

Omogoča nastavitev vnosov ter izbiro in nastavitev varilnih parametrov.

7 Funkcijske tipke

Omogoča izbiro različnih sistemskih funkcij:

- Varilni postopek
- Varilne metode
- Pulziranje toka
- Grafični način

8 Neuporabljena tipka

Omogoča shranjevanje in upravljanje 240 varilnih programov, ki jih upravlja s preprostimi napaki.

9 Tipka job

4. UPORABA OPREME

4.1 Začetni zaslon

Ko je generator vklopljen, izvede niz preverjanj, s čimer zagotovi pravilno delovanje sistema in vseh priključenih naprav. V tej fazi se prav tako izvede preizkus plina za preverjanje, ali je sistem za dovajanje plina pravilno priključen.

4.2 Glavni zaslon


Omogoča krmiljenje sistema in varilnega postopka s prikazom glavnih nastavitev.

4.3 Glavni zaslon postopka TIG




Meritve

Med varjenjem so na LCD-prikazovalniku prikazani dejanski tok in meritve napetosti.

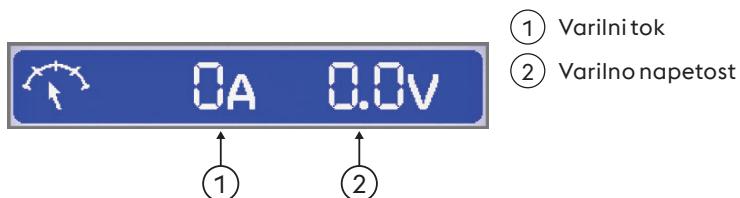


Varilni parametri

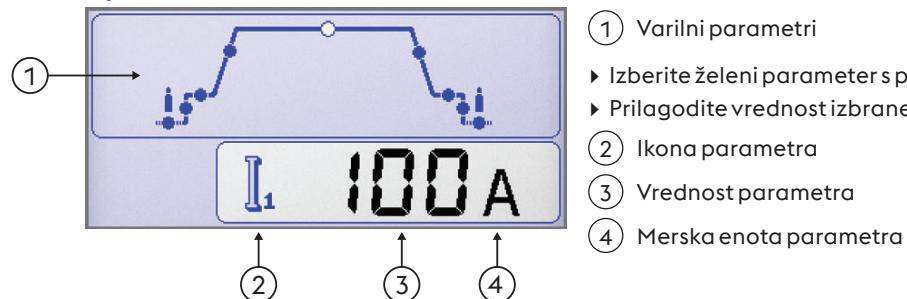

Funkcije

Omogoča nastavitev najpomembnejših funkcij postopka in varilnih metod.

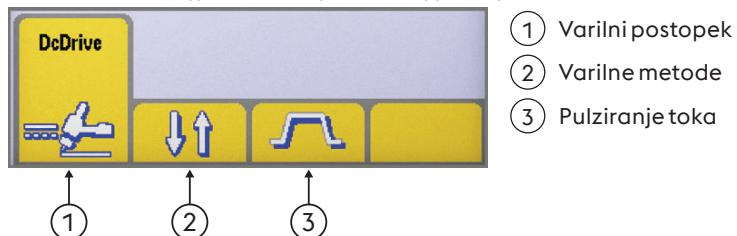

Varilni postopek

TIG DC



MMA

Varilne metode

Omogoča izbiro varilne metode.

2-delni postopek

Pri 2-delnem postopku s pritiskom gumba sprožite pretok plina in vžgete oblok; ko pa gumb spustite, se tok prekine v opredeljenem času; Ko je oblok ugasnjén, plin teče še toliko časa, kot je opredeljeno trajanje naknadnega toka po izklopu.

4-delni postopek

Pri 4-delnem postopku s prvim pritiskom sprožite pretok plina, izvede se ročno predhodno dovajanje plina, ob sprostitevi gumba pa se oblok prižge.

Bilevel

Pri DVOSTOPENJSKEM postopku lahko varilec vari z dvema različnima predhodno nastavljenima tokovnima vrednostma. Sprvimi pritiskom gumba sprožite predhodni pretok plina, vžig obloka in varjenje z začetnim tokom. Sprvo sprostitevijo gumba tok naraste do vrednosti »I1«. Če varilec hitro pritisne in spusti gumb, tok preklopi na vrednost »I2«. S ponovnim hitrim pritiskom in sprostitevijo se znova vzpostavi tok »I1« in tako naprej. Če gumb dlje časa pridržite, se začne upadanje toka, dokler ne doseže končnega toka. Ob sprostitevi gumba se oblok ugasne, plin pa teče še za opredeljeni čas naknadnega pretoka po izklopu.

**Pulziranje toka**

Stalni tok



Impulzni tok



Hitri impulzi



EasyArc


4.4 Zaslon s programi



Omogoča shranjevanje in upravljanje 240 varilnih programov, ki jih upravlja več lahko prilagaja.

Programi (JOB)

Glejte razdelek »Glavni zaslon«.

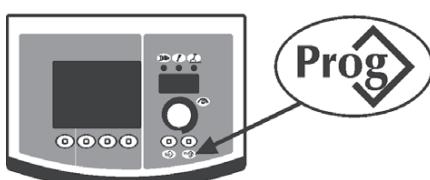Shranjevanje programov

► Vstopite v meni »Shranjevanje programov«, tako držite gumb vsaj eno sekundo.




► Izberite želeni program (ali prazno pomnilniško mesto) z vrtenjem kodirnika.

--- Prazno pomnilniško mesto **Shranjen program**

► Potrdite postopek s pritiskom gumba .


► Shranite vse trenutne nastavitev izbranega programa s pritiskom gumba .

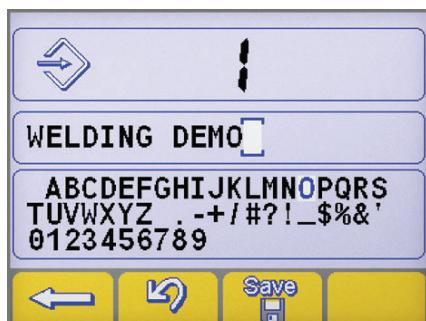

Vnesite opis programa.


- ▶ Izberite želeno črko z vrtenjem kodirnika.
- ▶ Shranite želeno črko s pritiskom kodirnika.
- ▶ Izbrišite zadnjo črko s pritiskom gumba .
- ▶ Potrdite postopek s pritiskom gumba .
- ▶ Potrdite postopek s pritiskom gumba .

 Shranitev novega programa na že zasedeno pomnilniško mesto obvezno zahteva preklic programa na tem pomnilniškem mestu.

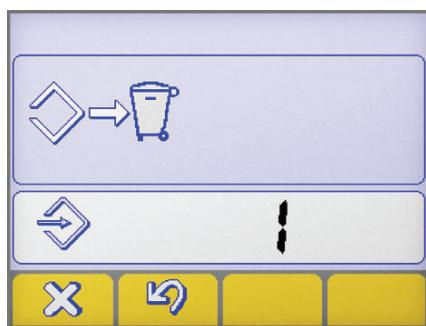

- ▶ Potrdite postopek s pritiskom gumba .
- ▶ Odstranite izbrani program s pritiskom gumba .
- ▶ Znova izvedite postopek shranjevanja.

Priklic programa

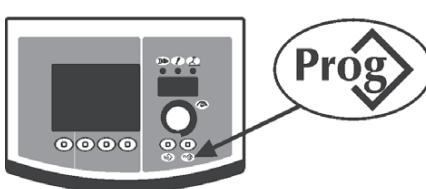


- ▶ Prikličite prvi razpoložljivi program s pritiskom gumba .
 - ▶ Izberite želeni program z vrtenjem kodirnika.
 - ▶ Izberite želeni program s pritiskom gumba .
-  Priklicati je mogoče samo pomnilniška mesta, ki vsebujejo program, prazna pa se samodejno preskočijo.

Preklic programa



- ▶ Izberite želeni program z vrtenjem kodirnika.
- ▶ Odstranite izbrani program s pritiskom gumba .
- ▶ Potrdite postopek s pritiskom gumba .

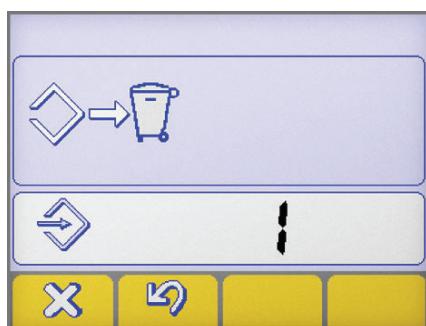

- ▶ Potrdite postopek s pritiskom gumba .
- ▶ Odstranite izbrani program s pritiskom gumba .

5. NASTAVITEV

5.1 Nastavitev in nastavitev parametrov

Omogoča nastavitev in prilagoditev niza dodatnih parametrov za izboljšano ter natančnejše krmiljenje varilnega sistema. Parametri so med nastavitevjo organizirani glede na izbrani varilni postopek in so označeni s številsko kodo.

Vstop v nastavitev



- ▶ To se zgodi s pritiskom na tipko dajalnika impulzov za 5 sekund.
- ▶ Vstop bo potrjen z napisom 0 na zaslonu.

Izbira in prilagoditev zahtevanega parametra

- ▶ Vrtite kodirnik, dokler se ne prikaže številska koda želenega parametra.
- ▶ Če pri tem pritisnete tipko na kodirniku, je mogoče priklicati in prilagoditi nastavljeno vrednost za izbrani parameter.

Izhod iz namestitve

- ▶ Za izhod iz razdelka »Prilagoditev« znova pritisnite kodirnik.
- ▶ Za izhod iz nastavitev pojrite na parameter »0« (za shranitev in izhod) in pritisnite tipko kodirniku.
- ▶ Potrdite postopek s pritiskom gumba
- ▶ Za shranitev sprememb in izhod iz nastavitev pritisnite tipko:

5.1.1 Seznam nastavitev parametrov (MMA)




0 Shrani in zapri

Omogoča shranitev sprememb in izhod iz nastavitev.



1 Ponastavitev

Omogoča ponastavitev vseh parametrov na privzete vrednosti.

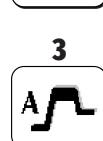

3 Hot start

Omogoča prilagoditev vročega zagona pri varjenju MMA.

Omogoča prilagodljiv vroči zagon pri vžigu obloka, kar olajša delo.

Elektrodo osnovna

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
0/izključeno	500%	80%

Elektrodo celuloze

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
0/izključeno	500%	150%

Elektrodo CrNi


Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
0/izključeno	500%	100%

Elektrodo aluminija

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
0/izključeno	500%	120%

Elektrodo litega železa

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
0/izključeno	500%	100%

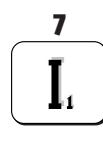

7 Varilni tok

Omogoča prilagoditev varilnega toka.

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
3 A	I _{max}	100 A

8

Arc force



Omogoča prilagoditev sile obloka pri varjenju MMA.

Omogoča prilagodljivo dinamično odzivanje pri varjenju, kar olajša varilčovo delo.

Zvišajte vrednost sile obloka, da zmanjšate tveganje sprijemanja elektrode.

Elektrodo osnovna

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
0/izključeno	500%	30%

Elektrodo celuloze

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
0/izključeno	500%	350%

Elektrodo CrNi

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
0/izključeno	500%	30%

Elektrodo aluminija

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
0/izključeno	500%	100%

Elektrodo litega železa

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
0/izključeno	500%	70%

204

Dynamic power control (DPC)



Omogoča izbiro želene karakteristike V/I.

$I=C$ **Stalni tok**

Povečanje ali zmanjšanje dolžine obloka ne vpliva na potrebnii varilni tok.

Priporočeno za elektrode: Osnovna, Rutilna, Kisilinska, Jeklena, Litoželezna

$1:20$ **Upadanje s prilagodljivim naklonom**

Povečanje dolžine obloka zmanjša varilni tok (in obratno) skladno z vrednostjo, nastavljivo v razponu od 1 do 20 amperov na volt.

Priporočeno za elektrode: Celulozna, Aluminijasta

$P=C$ **Stalna napetost**

Povečanje dolžine obloka zmanjša varilni tok (in obratno) skladno s pravilom: $V \cdot I = K$

Priporočeno za elektrode: Celulozna, Aluminijasta

312

Napetost ločitve obloka



Omogoča nastavitev vrednosti napetosti, pri kateri se prisilno izklopi električni oblok.

Dovoljuje izboljšano upravljanje različnih obratovalnih razmer, ki se pojavljajo.

Med fazo točkovnega varjenja na primer nizka napetost ločitve obloka zmanjša ponovni vžig obloka ob umiku elektrode od obdelovanca, s čimer se zmanjšajo brizganje staljenega materiala, sežiganje in oksidacija obdelovanca.

Če uporabljate elektrode, ki zahtevajo visoko napetost, nastavite visok prag, da preprečite ugašanje obloka med varjenjem.



Napetosti ločitve obloka nikoli ne nastavite višje, kot je napetost neobremenjenega vira napetosti.

Elektrodo osnovna

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
0/izključeno	99.9 V	57.0 V

Elektrodo celuloze

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
0/izključeno	99.9 V	70.0 V

399

Varilna hitrost



Omogoča nastavitev varilne hitrosti.

Default cm/min: referenčna hitrost za ročno varjenje.

Sinhronizacija: vrednost medsebojne uskladitve parametrov

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
1 cm/min	200 cm/min	15 cm/min

500**Nastavitev stroja**

Omogoča izbiro zahtevanega grafičnega vmesnika.

Omogoča dostop do višjih nastavitevnih vrednosti.

Glejte razdelek "Prilagoditev vmesnika po meri (Set up 500)"

Vrednost	Uporabniški vmesnik
XE	Preprosti način
XA	Napredni način
XP	Profesionalni način

Vrednost	Izbrana raven
USER	Uuporabnik
SERV	Service
vaBW	vaBW

551**Lock/unlock**


Omogoča zaklepanje kontrolnikov na plošči in vnos zaščitne kode.

Glejte razdelek "Lock/unlock (Set up 551)".

552**Ton brenčala**

Omogoča prilagoditev tona brenčala.

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
0/izključeno	10	10

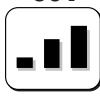601**Prirastek uravnavanja**

Omogoča uravnavanje parametra po prirastkih, ki jih upravljačec lahko prilagaja.

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
1	Imax	1

602**Zunanji parameter CH1, CH2, CH3, CH4**


Omogoča upravljanje zunanjega parametra 1, 2, 3, 4 (najnižja vrednost, najvišja vrednost, privzeta vrednost, izbrani parameter)

Glejte razdelek "Upravljanje zunanjih kontrolnikov (Set up 602)".

705**Umerjanje upornosti vezja**

Omogoča umerjanje sistema.

Glejte razdelek "Umerjanje upornosti vezja (set up 705)".

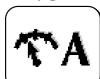751**Odčitek toka**

Omogoča prikaz dejanske vrednosti varilnega toka.

752**Odčitek napetosti**

Omogoča prikaz dejanske vrednosti varilne napetosti.

768**Meritev dovajane toplote HI**

Omogoča odčitavanje vrednosti meritve dovajane toplote pri varjenju.

851**Omogočitev ARC-AIR**

Omogoči funkcijo ARC-AIR.

Vrednost	Privzeta	ARC-AIR
na	-	AKTIVNO
izključeno	X	NIAKTIVNO

5.1.2 Seznam parametrov v nastavitevah (TIG)**0****Shrani in zapri**

Omogoča shranitev sprememb in izhod iz nastavitev.

1
Res
Ponastavitev

Omogoča ponastavitev vseh parametrov na privzete vrednosti.

2

Predhodno dovajanje plina

Omogoča nastavitev in prilagoditev pretoka plina pred vžigom obloka.

Omogoča polnjenje gorilnika s plinom kot priprava okolice na varjenje.

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
0/izključeno	99.9 s	0.1 s

3

Začetni tok

Omogoča uravnavanje začetnega varilnega toka.

Omogoča bolj ali manj vroč staljen material, ki ga želimo dobiti takoj po stiku z oblokom, na mestu varjenja.

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta	Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
1%	500%	50%	3 A	I _{max}	-

5

Trajanje začetnega toka

Omogoča nastavitev trajanja ohranitve začetnega toka.

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
0/izključeno	99.9 s	0/izključeno

6

Naraščanje

Omogoča nastavitev postopnega naraščanja od začetnega do varilnega toka.

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
0/izključeno	99.9 s	0/izključeno

7

Varilni tok

Omogoča prilagoditev varilnega toka.

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
3 A	I _{max}	100 A

8

Tok pri dvostopenjskem postopku

Omogoča nastavitev sekundarnega toka pri dvostopenjskem načinu varjenja.

Sprvimi pritiskom gumba na gorilniku se vklopi predhodno dovajanje plina, oblok se vžge in pri varjenju se uporabi začetni tok.

Ko gumb prvič sprostite, se začne naraščanje varilnega toka »I₁«.

Če varilec zdaj pritisne gumb in ga hitro spusti, je mogoče uporabiti tok »I₂«.

Sponovnim hitrim pritiskom in sprostivijo gumba se znova uporabi »I₁« in tako naprej.

Če gumb dlje časa pridržite, se začne upadanje toka, dokler ne doseže končnega toka.

Ob ponovni sprostitvi gumba se oblok ugasne, plin pa teče še za opredeljeni čas naknadnega pretoka po izklopu.

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta	Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
3 A	I _{max}	-	1%	500%	50%

10

Osnovni tok

Omogoča nastavitev osnovnega toka v impulznem načinu in načinu s kratkimi impulzi.

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta	Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
3 A	I _{sald}	-	1%	100%	50%

12**Frekvenca impulzov**

Omogoča uravnavanje frekvence impulzov.

Omogoča boljše rezultate med varjenjem tankih materialov in lepši zvar.

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
0.1 Hz	25 Hz	5 Hz

13**Delovni cikel impulzov**

Omogoča uravnavanje delovnega cikla med impulznim varjenjem.

Omogoča ohranjanje vršnega toka krajši ali daljši čas.

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
1 %	99 %	50 %

14**Frekvenca pri načinu s kratkimi impulzi**

Omogoča uravnavanje frekvence impulzov.

Omogoča osredotočanje in boljšo stabilnost električnega obloka.

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
0.02 KHz	2.5 KHz	0.25 KHz

15**Naraščanje pri impulznem delovanju**

Omogoča nastavitev prehoda med impulznim delovanjem.

Omogoča gladek prehod med vršnim in osnovnim tokom, zato je varilni oblok mehkejši.

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
0/izključeno	100 %	0/izključeno

16**Upadanje**

Omogoča nastavitev postopnega upadanja od varilnega do končnega toka.

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
0/izključeno	99.9 s	0/izključeno

17**Končni tok**

Omogoča prilagoditev končnega toka.

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
3 A	I _{max}	10 A

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
1 %	500 %	-

19**Trajanje končnega toka**

Omogoča nastavitev trajanja ohranitve končnega toka.

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
0/izključeno	99.9 s	0/izključeno

20**Naknadno dovajanje plina**

Omogoča nastavitev in prilagoditev pretoka plina ob koncu varjenja.

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
0.0 s	99.9 s	syn

203**Tig start (HF)**

Omogoča izbiro želenega načina stika obloka z obdelovancem.

Vrednost	Privzeta	Funkcija povratnega klica
na	X	HF START
izključeno	-	LIFT START

**204****Točkovno varjenje**

Omogoča »točkovno varjenje« in določitev časa varjenja.

Omogoča določanje časa varilnega postopka.

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
0/izključeno	99.9 s	0/izključeno

205**Restart**

Omogoča vklop funkcije ponovnega zagona.

Omogoča takojšnje ugašanje obloka med upadanjem ali ponovnim zagonom varilnega cikla.

Vrednost	Privzeta	Funkcija povratnega klica
0/izključeno	-	izključeno
1/on	X	na
2/of1	-	izključeno

206**Easy joining**

Omogoča stik obloka z obdelovancem med impulznim dovajanjem toka in časovno upravljanje funkcije pred ponovno samodejno vzpostavitvijo predhodno nastavljenih varilnih pogojev.

Omogoča večjo hitrost in natančnost med spenjalnim varjenjem.

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
0.1 s	25.0 s	0/izključeno

399**Varilna hitrost**

Omogoča nastavitev varilne hitrosti.

Default cm/min: referenčna hitrost za ročno varjenje.

Sinhronizacija: vrednost medsebojne uskladitve parametrov

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
1 cm/min	200 cm/min	10 cm/min

500**Nastavitev stroja**

Omogoča izbiro zahtevanega grafičnega vmesnika.

Omogoča dostop do višjih nastavitev vrednosti.

Glejte razdelek "Prilagoditev vmesnika po meri (Set up 500)"

Vrednost	Uporabniški vmesnik
XE	Preprosti način
XA	Napredni način
XP	Profesionalni način

Vrednost	Izbrana raven
USER	Uuporabnik
SERV	Service
vaBW	vaBW

551**Lock/unlock**

Omogoča zaklepanje kontrolnikov na plošči in vnos zaščitne kode.

Glejte razdelek "Lock/unlock (Set up 551)".

552**Ton brenčala**

Omogoča prilagoditev tona brenčala.

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
0/izključeno	10	10

601**Priрастek uravnavanja**

Omogoča uravnavanje parametrov po prirastkih, ki jih upravljačec lahko prilagaja.

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
1	lmax	1

602**Zunanji parameter CH1, CH2, CH3, CH4**

Omogoča upravljanje zunanjega parametra 1, 2, 3, 4 (najnižja vrednost, najvišja vrednost, privzeta vrednost, izbrani parameter)

Glejte razdelek "Upravljanje zunanjih kontrolnikov (Set up 602)".

606**U-/D-gorilnik**


Omogoča upravljanje zunanjega parametra (U/D).

Vrednost	Privzeta	Funkcija povratnega klica
0/izključeno	-	izključeno
1/I1	X	Tok
	-	Priklic programa

705**Umerjanje upornosti vezja**

Omogoča umerjanje sistema.

Glejte razdelek "Umerjanje upornosti vezja (set up 705)".

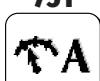751**Odčitek toka**

Omogoča prikaz dejanske vrednosti varilnega toka.

752**Odčitek napetosti**

Omogoča prikaz dejanske vrednosti varilne napetosti.

755**Odčitek pretoka plina (WFR)**

Omogoča prikaz dejanske vrednosti pretoka plina.

757**Hitrost žice**

Omogoča prikaz vrednosti motornega kodirnika 1.

760**Odčitek toka (motor 1)**

Omogoča prikaz dejanske vrednosti toka (motor 1).

768**Meritev dovajane toplote HI**

Omogoča odčitavanje vrednosti meritve dovajane toplote pri varjenju.

801**Mejne vrednosti zaščitne opreme**

Omogoča nastavitev opozorilnih ravni mejnih vrednosti zaščitne opreme.

Omogoča nadzor nad varilnim postopkom z nastavitevijo opozorilnih in mejnih vrednosti zaščitne opreme za glavne merljive parametre.

Omogoča natančno krmiljenje različnih faz varjenja.

Glejte razdelek "Mejne vrednosti zaščitne opreme (Set up 801)".

851**Omogočitev ARC-AIR**

Omogoči funkcijo ARC-AIR.

Vrednost	Privzeta	ARC-AIR
na	-	AKTIVNO
izključeno	X	NIAKTIVNO

5.1.3 Seznam parametrov v nastavivah (MIG/MAG)

32

Sekundarna napetost (dvostopenjsko varjenje MIG)



Omogoča uravnavanje sekundarne napetosti impulzov.

Omogoča večjo stabilnost obloka med različnimi fazami impulzov.

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
-5.0	+5.0	0/syn

33

Sekundarna induktivnost (dvostopenjsko varjenje MIG)



Omogoča uravnavanje sekundarne induktivnosti impulzov.

Omogoča hitrejši ali počasnejši oblok za kompenzacijo gibov varilca in naravne nestabilnosti zvara.

Nizka induktivnost = reaktivni oblok (več brizganja staljenega materiala).

Visoka induktivnost = manj reaktivni oblok (manj brizganja staljenega materiala).

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
-30	+30	0/syn

399

Varilna hitrost



Omogoča nastavitev varilne hitrosti.

Default cm/min: referenčna hitrost za ročno varjenje.

Sinhronizacija: vrednost medsebojne uskladitve parametrov

Najmanjšanastavitev	Največja	Privzeta
syn min	syn max	35 cm/min

705

Umerjanje upornosti vezja



Omogoča umerjanje sistema.

Glejte razdelek "Umerjanje upornosti vezja (set up 705)".

768

Meritev dovajane toplote HI




Omogoča odčitavanje vrednosti meritve dovajane toplote pri varjenju.

5.2 Posebni postopki za uporabo parametrov

5.2.1 Prilagoditev 7-segmentnega prikazovalnika po meri

Omogoča stalen ogled vrednosti določenega parametra na zaslonu s 7 segmenti.

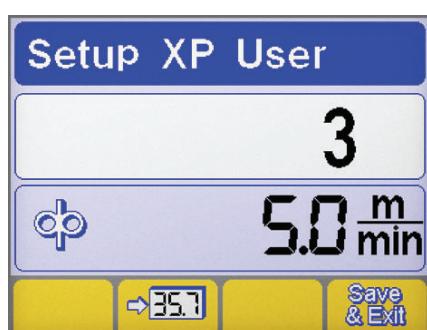

- ▶ Vstopite v nastavitev, tako da vsaj za 5 sekund držite tipko na kodirniku.
- ▶ Izberite želeni parameter z vrtenjem kodirnika.
- ▶ Shranite izbrani parameter na 7-segmentnem prikazovalniku s pritiskom gumba .
- ▶ Trenutni zaslon shranite in zapustite s pritiskom gumba .

5.2.2 Prilagoditev vmesnika po meri (Set up 500)

Omogoča prilagoditev parametrov po meri v glavnem meniju.

500


Nastavitev stroja




Omogoča izbiro zahtevanega grafičnega vmesnika.

Vrednost	Uporabniški vmesnik
XE	Preprosti način
XA	Napredni način
XP	Profesionalni način


NAČIN XE

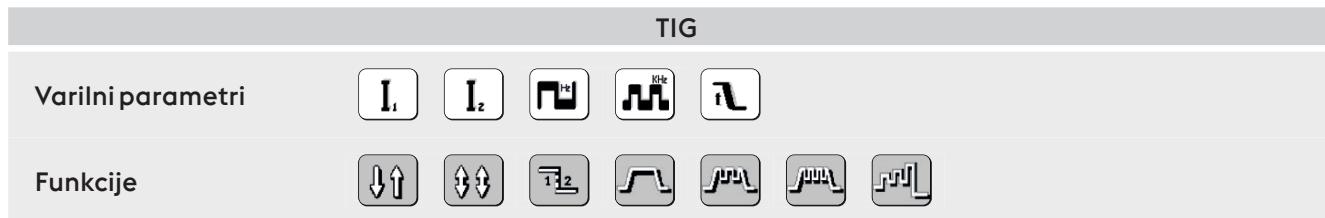

NAČIN XA


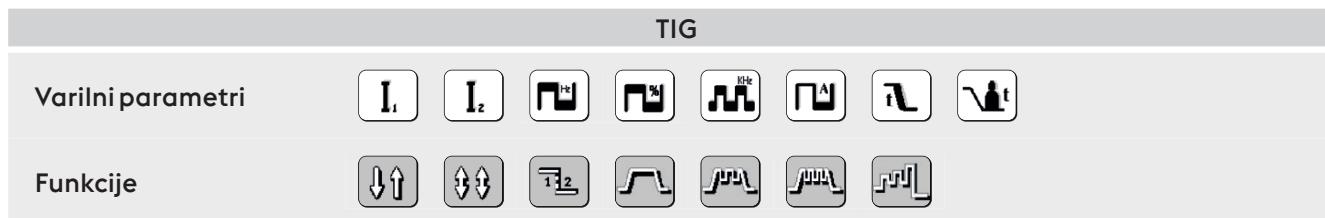


NAČIN XP

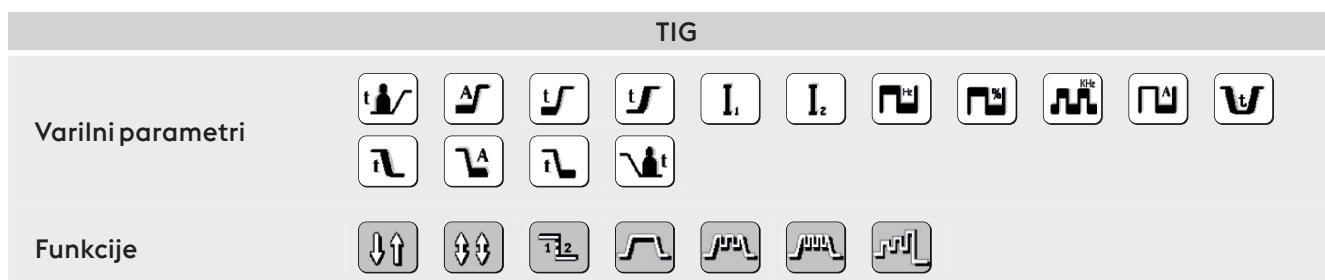

5.2.3 Lock/unlock (Set up 551)


Omogoča zaklepanje kontrolnikov na plošči in vnos zaščitne kode.

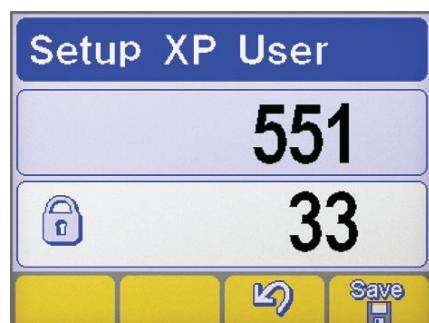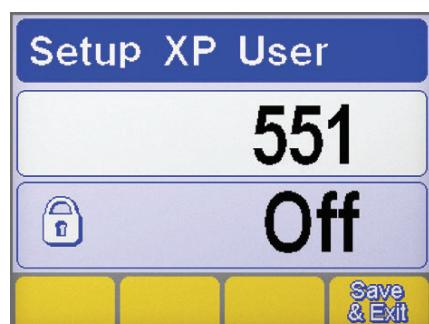

Funkcije komandne plošče



Če želite kakršen koli postopek izvesti na zaklenjeni upravljalni plošči, se prikaže poseben zaslon.

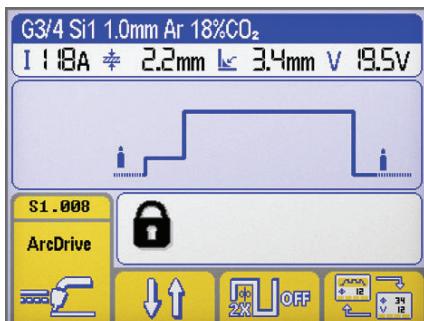

Funkcije komandne plošče

- ▶ Začasno (za 5 minut) pridobite dostop do funkcij plošče z vrtenjem kodirnika in vnosom pravilnega gesla.
- ▶ Postopek potrdite s pritiskom na tipko dajalnika impulzov.
- ▶ Dokončno odklenite ploščo z vstopom v nastavitev (sledite zgornjim navodilom) in izklopom parametra 551.
- ▶ Postopek potrdite s pritiskom na tipko dajalnika impulzov.
- ▶ Za shranitev spremembe pritisnite gumb: .

5.2.4 Upravljanje zunanjih kontrolnikov (Set up 602)

Omogoča upravljanje zunanjega parameterja 2 (najnižja vrednost, najvišja vrednost, privzeta vrednost, izbrani parameter)



Izbira parametra

- ▶ Vstopite v nastavitev, tako da vsaj za 5 sekund držite tipko na kodirniku.
- ▶ Izberite želeni parameter (602).
- ▶ Vstopite na zaslon »Upravljanje zunanjih kontrolnikov« s pritiskom gumba na kodirniku.



Upravljanje zunanjih kontrolnikov

- ▶ Izberite želeni izhodni kanal daljinskega upravljalnika (CH1, CH2, CH3, CH4) s pritiskom gumba .
- ▶ Izberite želeni parameter (njem. oz. najv.) s pritiskom gumba na kodirniku.
- ▶ Prilagodite želeni parameter (njem. oz. najv.) z vrtenjem kodirnika.
- ▶ Za shranitev spremembe pritisnite gumb: .
- ▶ Potrdite postopek s pritiskom gumba .


5.2.5 Umerjanje upornosti vezja (set up 705)

Omogoča umeritev glede na upor trenutnega varilnega tokokroga.



Izbira parametra

- ▶ Vstopite v nastavitev, tako da vsaj za 5 sekund držite tipko na kodirniku.
- ▶ Izberite želeni parameter (705).
- ▶ Aktivirajte prilagajanje izbranega parametra s pritiskom gumba na kodirniku.
- ▶ Generator priključite na varilni tokokrog (pult ali obdelovanec).
- ▶ Odstranite pokrovček, da bo konica držala šobe gorilnika izpostavljena. (MIG/MAG)

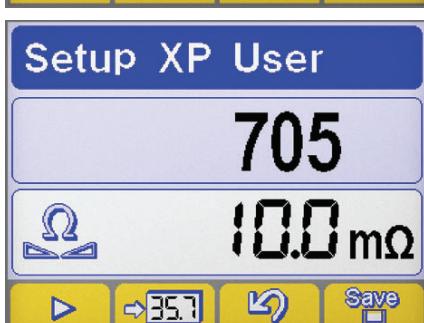

Umerjanje

- ▶ Konec vodila žice električno staknite z obdelovancem. (MIG/MAG)
- ▶ Za začetek postopka pritisnite gumb .
- ▶ Ohranjajte stik vsaj eno sekundo.
- ▶ Na zaslonu prikazana vrednost se bo posodobilila po opravljenem umerjanju.
- ▶ Potrdite postopek s pritiskom gumba .
- ▶ Potrdite postopek s pritiskom gumba .
- ▶ Za shranitev spremembe in izhod iz nastavitev pritisnite tipko: .


5.2.6 Mejne vrednosti zaščitne opreme (Set up 801)

Omogoča nastavitev opozorilnih ravnih mejnih vrednosti zaščitne opreme.

Omogoča nadzor nad varilnim postopkom z nastavljivo opozorilnih in mejnih vrednosti zaščitne opreme za glavne merljive parametre.


Omogoča natančno krmiljenje različnih faz varjenja.

Omejitve za opozorilo		Mejne vrednosti zaščitne opreme	
Varilni tok		Varilno napetost	
Odčitek pretoka plina		Hitrost premikanja robota	
Odčitek toka (motor 1)		Odčitek toka (motor 2)	
Odčitek pretoka hladilnega sredstva		Hitrost žice	
Odčitek temperature hladilnega sredstva			

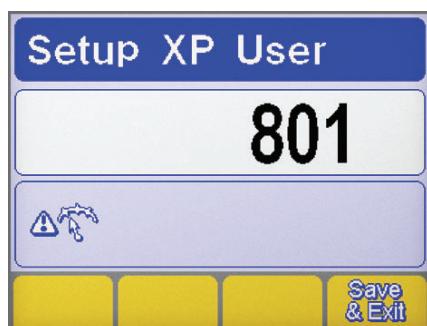

Izbira parametra

- Vstopite v nastavitev, tako da vsaj za 5 sekund držite tipko na kodirniku.
- Izberite želeni parameter (801).
- Vstopite na zaslon »Mejne vrednosti zaščitne opreme« s pritiskom gumba na kodirniku.

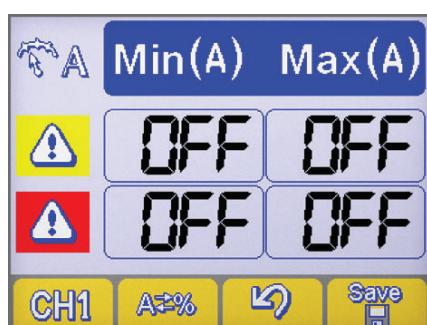


Izbira parametra

- Izberite želeni parameter s pritiskom gumba .
- Izberite metodo nastavitev mejnih vrednosti zaščitne opreme s pritiskom gumba .

Nastavitev stroja

Absolutna vrednost

Vrednost v odstotkih

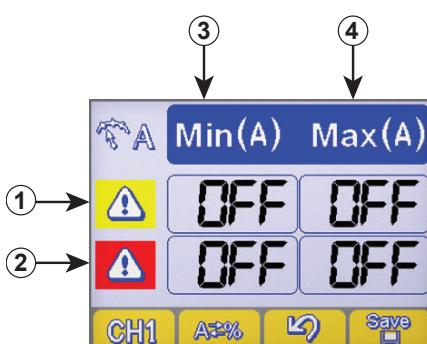

Nastavitev zaščitnih omejitev

- ① Vrstica z opozorilnimi vrednostmi
- ② Vrstica z alarmnimi vrednostmi
- ③ Stolpec z najnižjimi vrednostmi
- ④ Stolpec z najvišjimi vrednostmi

- Izberite želeno okence s pritiskom tipke na kodirniku (izbrano okence se prikaže v obrnjeni barvni shemi).
- Prilagodite vrednost izbrane mejne vrednosti z vrtenjem kodirnika.
- Za shranitev spremembe pritisnite gumb: .



-  Ob prekoračitvi ene od opozorilnih vrednosti se na upravljalni plošči prikaže vidno opozorilo.
-  Ob prekoračitvi ene od alarmnih vrednosti se na upravljalni plošči prikaže viden signal in varjenje se nemudoma prekine.
-  Mogoče je nastaviti začetek in konec varilnih filtrov za preprečitev napačnih signalov med vžigom in ugašanjem obloka (glejte razdelek »Nastavitev« - parametri 802, 803, 804).

6. VZDRŽEVANJE



Redno vzdrževanje sistema je treba izvesti skladno s proizvajalčevimi navodili. Med delovanjem opreme morajo biti vsa dostopna in delovna vrata ter pokrovi zaprti in zaklenjeni. Sistema ni dovoljeno nikakor spremnjati. Preprečite nabiranje prevodnega prahu v bližini lamel in na njih.



Vsa dela na opremi mora izvajati samo usposobljeno osebje. Popravila ali zamenjave vsakršnih delov sistema s strani nepooblaščenega osebja razveljavijo vsakršno garancijo za izdelek. Popravila ali zamenjave vsakršnih delov sistema naj izvaja samo usposobljeno osebje.



Izklujučite električno napajanje pred vsakršnimi deli.

6.1 Na viru napajanja izvajajte naslednja redna preverjanja

6.1.1 Berendezés



Očistite notranjost vira napajanja s stisnjениm zrakom pod nizkim tlakom in mehko ščetko. Preverite električne priključke in vse priključne kable.

6.1.2 Vzdrževanje ali zamenjava komponent gorilnika, držal za elektrodo in/ali ozemljitvenih kablov:



Preverite temperaturo komponente in se prepričajte, da ni pregreta.



Vedno nosite rokavice skladno z varnostnimi standardi.



Uporabljajte primerne ključe in orodje.

6.2 Felelősségek



Če zgornjega vzdrževanja ne izvedete, se razveljavi vsakršna garancija in je proizvajalec oproščen vsakršne odgovornosti. Proizvajalec se odreka vsakršni odgovornosti, če uporabnik ne upošteva teh navodil. V primeru dvomov in/ali težav se lahko kadar koli obrnete na najbližjega serviserja.

7. KODE ALARMOV

ALARM



Sprožitev alarmova ali prekoračitev kritične zaščitne omejitve povzroči pojav vizualnega signala na komandni plošči in takojšnjo blokado funkcije varjenja.

POZOR



Sprožitev alarmova ali prekoračitev kritične zaščitne omejitve povzroči pojav vizualnega signala na komandni plošči in takojšnjo blokado funkcije varjenja.

V nadaljevanju so navedeni vsi alarmi in vse zaščitne omejitve v zvezi s sistemom.

E01	Previsoka temperatura		E02	Previsoka temperatura	
E03	Previsoka temperatura		E07	Napaka v napajальнem sistemu motorja za dovajanje žice	
E08	Moteur bloqué		E10	Nadtok napajalnega modula (Inverter)	
E11	Napaka sistemske konfiguracije		E12	Napaka v komunikacijski (WF - DSP)	
E13	Napaka v komunikacijski		E14	Neveljaven program	
E15	Neveljaven program		E16	Napaka v komunikacijski (RI) (Avtomatizacija in robotika)	
E17	Napaka v komunikacijski (μP-DSP)		E18	Neveljaven program	
E19	Napaka sistemske konfiguracije		E20	Pomnilnik v okvari	
E21	Izguba podatkov		E22	Napaka v komunikacijski (DSP)	
E29	Nezdružljive mere		E30	Napaka v komunikacijski (H.F.)	
E32	Izguba podatkov		E38	Prenizka napetost	
E39	Napaka v napajanju sistema		E40	Napaka v napajanju sistema	
E43	Pomanjkanje hladilne tekočine		E48	Pomanjkanje žice (Avtomatizacija in robotika)	
E49	Zasilno stikalo (Avtomatizacija in robotika)		E50	Zatikanje žice (Avtomatizacija in robotika)	

E51	Nepodprte nastavitev (Avtomatizacija in robotika)		E52	Preprečevanje trčenj (Avtomatizacija in robotika)	
E53	Napaka zunanjega stikala pretoka (Avtomatizacija in robotika)		E54	Presežena raven toka (Spodnja omejitev)	
E55	Presežena raven toka (Zgornja omejitev)		E56	Presežena raven napetosti (Spodnja omejitev)	
E57	Presežena raven napetosti (Zgornja omejitev)		E60	Presežena omejitev hitrosti (Spodnja omejitev)	
E61	Presežena omejitev hitrosti (Zgornja omejitev)		E62	Presežena raven toka (Spodnja omejitev)	
E63	Presežena raven toka (Zgornja omejitev)		E64	Presežena raven napetosti (Spodnja omejitev)	
E65	Presežena raven napetosti (Zgornja omejitev)		E68	Presežena omejitev hitrosti (Spodnja omejitev)	
E69	Presežena omejitev hitrosti (Zgornja omejitev)		E70	Nastavljeni zaščitni omejitve niso združljive	
E71	Previsoka temperatura hladilne tekočine				

8. UGOTAVLJANJE IN ODPRAVLJANJE TEŽAV

Sistem se ne vklopi (zelena LED ne sveti)

Vzrok

» Vvtičnici ni omrežne napetosti.

» Okvarjen vtič ali kabel

» Pregorela varovalka na vodu

» Okvarjeno stikalo za vklop/izklop

» Okvarjena elektronika

Rešitev

» Po potrebi preverite in popravite električni sistem.

» Dela naj izvaja izključno usposobljeno osebje.

» Zamenjajte okvarjeno komponento.

» Za popravilo sistema se obrnite na najbližjega serviserja.

» Zamenjajte okvarjeno komponento.

» Zamenjajte okvarjeno komponento.

» Za popravilo sistema se obrnite na najbližjega serviserja.

» Za popravilo sistema se obrnite na najbližjega serviserja.

Ni izhodne moči (sistem ne omogoča varjenja)

Vzrok

» Okvarjen sprožilnik na gorilniku

» Sistem se je pregrel (alarm za temperaturo - rumena LED sveti).

» Nepravilna priključitev ozemljitve

» Omrežna napetost zunaj dovoljenega območja (rumena LED sveti).

» Okvarjena elektronika

Rešitev

» Zamenjajte okvarjeno komponento.

» Za popravilo sistema se obrnite na najbližjega serviserja.

» Počakajte, da se sistem ohladi, pri čemer ga ne izklopite.

» Sistem pravilno ozemljite.

» Glejte odstavek »Namestitev«.

» Napajalno napetost vzpostavite v dovoljenem obsegu vira napajanja.

» Sistem pravilno priključite.

» Glejte odstavek »Priključki«.

» Za popravilo sistema se obrnite na najbližjega serviserja.

Nepravilna izhodna moč**Vzrok**

- » Nepravilna izbira med varjenjem ali okvarjeno izbirno stikalo
- » Nepravilno nastavljeni parametri ali funkcije
- » Okvarjen potenciometer/kodirnik za prilagoditev varilnega toka
- » Omrežna napetost zunaj dovoljenega območja
- » Nivhodne omrežne faze.
- » Okvarjena elektronika

Rešitev

- » Pravilno izberite varilni postopek.
- » Zamenjajte okvarjeno komponento.
- » Za popravilo sistema se obrnite na najbližjega serviserja.
- » Ponastavite sistem in varilne parametre.
- » Zamenjajte okvarjeno komponento.
- » Za popravilo sistema se obrnite na najbližjega serviserja.
- » Sistem pravilno priključite.
- » Glejte odstavek »Priključki«.
- » Sistem pravilno priključite.
- » Glejte odstavek »Priključki«.
- » Za popravilo sistema se obrnite na najbližjega serviserja.

Nestabilen oblok**Vzrok**

- » Nezadosten zaščitni plin
- » Vлага v varilnem plinu
- » Neustrezni varilni parametri

Rešitev

- » Prilagodite pretok plina.
- » Preverite, ali sta difuzor in šoba za plin na gorilniku v dobrem stanju.
- » Vedno uporabljajte kakovostne materiale in izdelke.
- » Zagotovite, da bo sistem za dovajanje plina vedno brezhiben.
- » Skrbno preverite varilni sistem.
- » Za popravilo sistema se obrnite na najbližjega serviserja.

Premočno brizganje staljenega materiala**Vzrok**

- » Nepravilna dolžina obloka
- » Neustrezni varilni parametri
- » Nezadosten zaščitni plin
- » Nepravilno uravnavanje obloka
- » Neustrezen varilni način.

Rešitev

- » Zmanjšajte razdaljo med elektrodo in obdelovancem.
- » Znižajte varilno napetost.
- » Znižajte varilno napetost.
- » Prilagodite pretok plina.
- » Preverite, ali sta difuzor in šoba za plin na gorilniku v dobrem stanju.
- » Zvišajte nastavitev ekvivalentne induktivnosti vezja.
- » Uporabite višjo nastavitev induktivnosti priključka.
- » Zmanjšajte kot gorilnika.

Nezadostno prodiranje**Vzrok**

- » Neustrezen varilni način.
- » Neustrezni varilni parametri
- » Neustreza elektroda
- » Nepravilna priprava roba
- » Nepravilna priključitev ozemljitve
- » Preveliki kosi za varjenje.

Rešitev

- » Zmanjšajte hitrost premikanja med varjenjem.
- » Zvečajte varilni tok.
- » Uporabite elektrodo z manjšim premerom.
- » Okrepite posnemanje materiala.
- » Sistem pravilno ozemljite.
- » Glejte odstavek »Namestitev«.
- » Zvečajte varilni tok.

Prisotnost žlindre**Vzrok**

- » Nezadostna čistost
- » Prevelik premer elektrode
- » Nepravilna priprava roba
- » Neustrezen varilni način.

Rešitev

- » Temeljito očistite obdelovance pred varjenjem.
- » Uporabite elektrodo z manjšim premerom.
- » Okrepite posnemanje materiala.
- » Zmanjšajte razdaljo med elektrodo in obdelovancem.
- » Redno premikajte gorilnik med celotnim varjenjem.

Prisotnost volframa

Vzrok

- » Neustrezni varilni parametri
- » Neustrezna elektroda
- » Neustrezen varilni način.

Rešitev

- » Znižajte varilno napetost.
- » Uporabite elektrodo z večjim premerom.
- » Vedno uporablajte kakovostne materiale in izdelke.
- » Elektrodo previdno naostrite.
- » Preprečite stik med elektrodo in staljenim materialom.

Vdolbine med postopkom

Vzrok

- » Nezadosten zaščitni plin

Rešitev

- » Prilagodite pretok plina.
- » Preverite, ali sta difuzor in šoba za plin na gorilniku v dobrem stanju.

Sprijemanje

Vzrok

- » Nepravilna dolžina obloka
- » Neustrezni varilni parametri
- » Neustrezen varilni način.
- » Preveliki kosi za varjenje.
- » Nepravilno uravnavanje obloka

Rešitev

- » Zvečajte razdaljo med elektrodo in obdelovancem.
- » Zvišajte varilno napetost.
- » Zvečajte varilni tok.
- » Zvišajte varilno napetost.
- » Gorilnik postavite bolj pod kot.
- » Zvečajte varilni tok.
- » Zvišajte nastavitev ekvivalentne induktivnosti vezja.
- » Uporabite višjo nastavitev induktivnosti priključka.

Obrobne zajede

Vzrok

- » Neustrezni varilni parametri
- » Nepravilna dolžina obloka
- » Neustrezen varilni način.
- » Nezadosten zaščitni plin

Rešitev

- » Znižajte varilno napetost.
- » Zmanjšajte razdaljo med elektrodo in obdelovancem.
- » Znižajte varilno napetost.
- » Med polnjenjem zmanjšajte stransko hitrost oscilacije.
- » Zmanjšajte hitrost premikanja med varjenjem.
- » Uporablajte pline, ki so primerni za varjene materiale.

Oksidacija

Vzrok

- » Nezadosten zaščitni plin

Rešitev

- » Prilagodite pretok plina.
- » Preverite, ali sta difuzor in šoba za plin na gorilniku v dobrem stanju.

Poroznost

Vzrok

- » Maščobe, premazi, rja ali nečistoče na obdelovancih, ki jih varite.
- » Maščobe, premazi, rja ali nečistoče na polnilnem materialu
- » Vлага v polnilnem materialu
- » Nepravilna dolžina obloka
- » Vлага v varilnem plinu
- » Nezadosten zaščitni plin
- » Staljeni material se prehitro strdi.

Rešitev

- » Temeljito očistite obdelovance pred varjenjem.
- » Vedno uporablajte kakovostne materiale in izdelke.
- » Polnilni material naj bo ves čas v brezhibnem stanju.
- » Vedno uporablajte kakovostne materiale in izdelke.
- » Polnilni material naj bo ves čas v brezhibnem stanju.
- » Zmanjšajte razdaljo med elektrodo in obdelovancem.
- » Znižajte varilno napetost.
- » Vedno uporablajte kakovostne materiale in izdelke.
- » Zagotovite, da bo sistem za dovajanje plina vedno brezhiben.
- » Prilagodite pretok plina.
- » Preverite, ali sta difuzor in šoba za plin na gorilniku v dobrem stanju.
- » Zmanjšajte hitrost premikanja med varjenjem.
- » Predhodno segrejte obdelovance, ki jih varite.
- » Zvečajte varilni tok.

Razpoke zaradi vročine**Vzrok**

- » Neustrezni varilni parametri
- » Maščobe, premazi, rja ali nečistoče na obdelovancih, ki jih varite.
- » Maščobe, premazi, rja ali nečistoče na polnilnem materialu
- » Neustrezen varilni način.
- » Drugačne lastnosti kosov za varjenje/rezanje

Rešitev

- » Znižajte varilno napetost.
- » Temeljito očistite obdelovance pred varjenjem.
- » Vedno uporabljajte kakovostne materiale in izdelke.
- » Polnilni material naj bo ves čas v brezhibnem stanju.
- » Izvedite pravilno zaporedje postopkov za vrsto spoja, ki ga varite.
- » Pred varjenjem izvedite uskladitev.

Razpoke zaradi nizkih temperatur**Vzrok**

- » Vлага v polnilnem materialu
- » Edinstvena geometrija spoja, ki ga varite.

Rešitev


- » Vedno uporabljajte kakovostne materiale in izdelke.
- » Polnilni material naj bo ves čas v brezhibnem stanju.
- » Predhodno segrejte obdelovance, ki jih varite.
- » Izvedite naknadno segrevanje.
- » Izvedite pravilno zaporedje postopkov za vrsto spoja, ki ga varite.

9. TEORETIČNI PODATKI O VARJENJU

9.1 Varjenje TIG (neprekinjen oblok)


Opis

Varjenje TIG (z volframovim inertnim plinom) temelji na prisotnosti električnega obloka, ki se vžge med negorljivo elektrodo (čisti volfram ali volframsa zlitina s približnim tališčem 3370 °C) in obdelovancem. Atmosfera z inertnim plinom (argonom) ščiti staljeni material. Za preprečitev nevarne prisotnosti volframa v zvaru elektroda nikoli ne sme priti v stik z obdelovancem. Zato je vir napajanja za varjenje navadno opremljen s sistemom za vžig obloka, ki ustvarja visokofrekvenčno, visokonapetostno razelektritev med konico elektrode in obdelovancem. Zahvaljujoč električni iskri, ki ionizira plinsko atmosfero, se varilni oblok vžge brez stika med elektrodo in obdelovancem. Mogoča je tudi drugačna vrsta zagona z zmanjšano prisotnostjo volframa: zagon z dvigom, ki ne zahteva visoke frekvence, ampak samo začetni kratki stik z majhnim tokom med elektrodo in obdelovancem. Ko elektrodo dvignemo, se vzpostavi oblok in tok se krepi, dokler ne doseže nastavljene varilne vrednosti. Za izboljšanje kakovosti polnjena na koncu zvara je pomembno skrbno nadzirati upadanje toka, zato je potrebno, da plin nekaj sekund še vedno teče v staljeni material, ko oblok že ugasne. V številnih obratovalnih razmerah je uporabno, če lahko uporabimo dve predhodni nastavitev varilnega toka in če lahko med njima preprosto preklapljam (DVOSTOPENJSKI postopek).

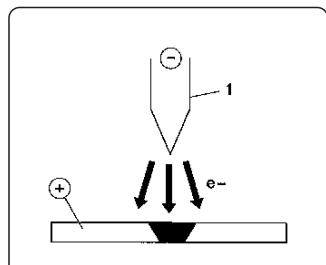Varilna polarnost**D.C.S.P. (neposredna polarnost z enosmernim tokom)**


To je najbolj uporabljeni polarnost, ki zagotavlja omejeno obrabo elektrode (1), saj je 70 % vročine osredotočene v anodi (obdelovancu).

Ozke in globoke bazene staljenega materiala dobimo s hitrim premikanjem in dovajanjem malo toplote.

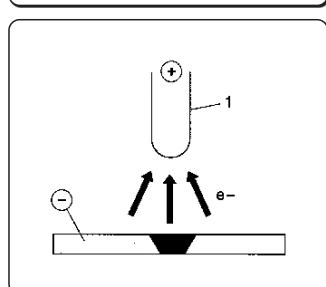**D.C.R.P. (obratna polarnost z enosmernim tokom)**

Obratna polarnost se uporablja za varjenje zlitin, prekritih s slojem refraktarnega oksida z višjim tališčem v primerjavi s kovino.

Velikega toka ni dovoljeno uporabiti, saj bi povzročil prekomerno obrabo elektrode.

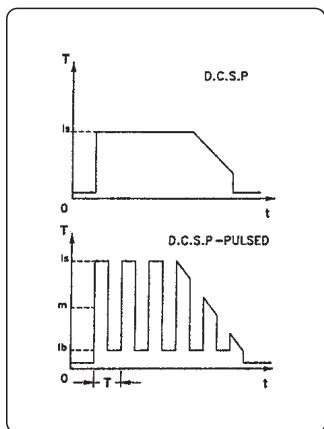

Impulzna D.C.S.P. (impulzna neposredna polarnost z enosmernim tokom)

Uporaba impulznega enosmernega toka omogoča boljši nadzor nad staljenim materialom in globino taljenja v določenih okoliščinah.

Staljeni material nastane z vršnimi impulzi (I_p), osnovni tok (I_b) pa ohrani oblok. Ta način delovanja omogoča varjenje tanjših kovinskih plošč z manj deformacijami, boljšim oblikovanjem ter posledično manj nevarnosti pojava razpok zaradi vročine in prodiranja plina. Z zvišanjem frekvence (MF) se oblok zoži, postane močnejše koncentriran, stabilnejši, kakovost varjenja na tanki pločevini pa je še višja.

Varjenje TIG jekla

Postopek TIG je visoko učinkovit pri varjenju ogljikovega jekla in jeklenih zlitin, pri prvem varjenju cevi in varjenju povsod, kjer je videz pomemben. Obvezna je neposredna polarnost (D.C.S.P.).

Priprava robov


Zahtevana sta temeljito čiščenje in priprava robov.

Izbira in priprava elektrode

Svetujemo vam uporabo torijevih volframovih elektrod (2 % torija - rdeče) ali alternativno cerijevih ali lantanovih elektrod z naslednjimi premeri:

Ø elektrode	Razpon toka
1.0 mm	15÷75 A
1.6 mm	60÷150 A
2.4 mm	130÷240 A

Elektroda mora biti naostrena, kot je prikazano na sliki.

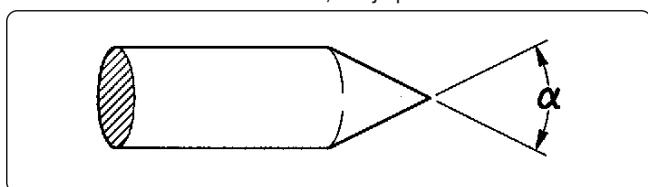

α°	Razpon toka
30	0÷30 A
60÷90	30÷120 A
90÷120	120÷250 A

Polnilni material

Polnilne palice morajo imeti mehanske lastnosti, primerljive z osnovno kovino.

Ne uporabljajte trakov iz osnovne kovine, saj lahko vsebujejo nečistoče, ki nastanejo med delom, te pa lahko neugodno vplivajo na kakovost zvarov.

Zaščitni plin

Navadno se uporablja čisti argon (99,99 %).

Varilni tok	Ø elektrode	Plinska šoba št	Plinska šoba	Pretok argona
30 A	0÷30 mm	4/5	6/8.0 mm	5-6 l/min
60÷90 A	30÷120 mm	4/5/6	6.5/8.0/9.5 mm	6-7 l/min
90÷120 A	120÷250 mm	6/7	9.5/11.0 mm	7-8 l/min

Varjenje TIG bakra

Ker je za varjenje TIG značilna visoka koncentracija vročine, je zlasti primerno za varjenje materialov z visoko topotno prevodnostjo, na primer bakra.

Za varjenje TIG bakra sledite istim navodilom kot pri varjenju TIG jekla ali posebnim navodilom.

10. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Električne značilnosti URANOS NX 4000 TLH				U.M.
Napajalna napetost U1 (50/60 Hz)	3x230 ($\pm 15\%$)	3x400 ($\pm 15\%$)	Vac	
Zmax (@PCC) *	57	57	mΩ	
Počasna linijska varovalka	35	25	A	
Komunikacijsko vodilo	DIGITALNO	DIGITALNO		
Največja vhodna moč (MMA)	13.0	16.9	kVA	
Največja vhodna moč (MMA)	12.4	16.1	kW	
Največja vhodna moč (TIG)	13.0	12.6	kVA	
Največja vhodna moč (TIG)	12.4	12.1	kW	
Vhodna moč v neaktivnem stanju	74	74	W	
Faktor moči (PF)	0.95	0.95		
Učinkovitost (μ)	87	88	%	
Cos φ	0.99	0.99		
Najv. vhodni tok I1najv.	31.8	24.4	A	
Efektivni tok I1ef.	24.6	18.9	A	
Razpon nastavitev	3-400	3-400	A	
Napetost odprtega tokokroga Uo	73	73	Vdc	
Vršna napetost Up	10.1	10.1	kV	

* Ta oprema je skladna s standardom EN / IEC 61000-3-11.

* Ta oprema je skladna s standardom EN / IEC 61000-3-12, če je najvišja dovoljena impedanca na stiku z javnim omrežjem (priključni točki, PCC) nižja ali enaka vrednosti Znajv. Če je priključena na javno nizkonapetostno omrežje, je odgovornost namestitvenega osebja ali uporabnika opreme, da po posvetu z distributerjem električne energije po potrebi zagotovi možnosti za priključitev opreme

Obratovalni faktor URANOS NX 4000 TLH				U.M.
	3x230V	3x400V		U.M.
Obratovalni faktor MMA (40°C)				
(X=60%)	-	400	A	
(X=100%)	320	360	A	
Obratovalni faktor MMA (25°C)				
(X=100%)	320	400	A	
Obratovalni faktor TIG (40°C)				
(X=60%)	400	400	A	
(X=100%)	360	360	A	
Obratovalni faktor TIG (25°C)				
(X=100%)	400	400	A	

Fizične značilnosti URANOS NX 4000 TLH				U.M.
	IP23S			U.M.
Razred zaščite IP	IP23S			
Izolacijski razred	H			
Mere (D x G x V)	690x290x510			mm
Teža	35.4			Kg
Proizvodni standardi	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN IEC 60974-3:2019 EN 60974-10/A1:2015			
Razdelek napajalni kabel	4x4			mm ²
Dolžina napajalnega kabla	5			m

Fizične značilnosti
URANOS NX 5000 TLH
U.M.

Napajalna napetost U1 (50/60 Hz)	3x230 ($\pm 15\%$)	3x400 ($\pm 15\%$)	Vac
Zmax (@PCC)*	49	49	mΩ
Počasna linijska varovalka	45	30	A
Komunikacijsko vodilo	DIGITALNO	DIGITALNO	
Največja vhodna moč (MMA)	17.4	23.6	kVA
Največja vhodna moč (MMA)	16.5	22.5	kW
Največja vhodna moč (TIG)	18.9	18.2	kVA
Največja vhodna moč (TIG)	18.0	17.4	kW
Vhodna moč v neaktivnem stanju	74	74	W
Faktor moči (PF)	0.95	0.95	
Učinkovitost (μ)	87	88	%
Cos φ	0.99	0.99	
Najv. vhodni tok I1najv.	47.4	33	A
Efektivni tok I1ef.	33.5	23.9	A
Razpon nastavitev	3-500	3-500	A
Napetost odprtrega tokokroga Uo	73	73	Vdc
Vršna napetost Up	10.1	10.1	kV

* Ta oprema je skladna s standardom EN / IEC 61000-3-11.

* Ta oprema je skladna s standardom EN / IEC 61000-3-12, če je najvišja dovoljena impedanca na stiku z javnim omrežjem (priključni točki, PCC) nižja ali enaka vrednosti Znajv. Če je priključena na javno nizkonapetostno omrežje, je odgovornost namestitvenega osebja ali uporabnika opreme, da po posvetu z distributerjem električne energije po potreb iz zagotovi možnosti za priključitev opreme

Obratovalni faktor
URANOS NX 5000 TLH
3x230V
3x400V
U.M.

Obratovalni faktor MMA (40°C)			
(X=50%)	-	500	A
(X=60%)	-	470	A
(X=100%)	400	420	A
Obratovalni faktor MMA (25°C)			
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	400	470	A
Obratovalni faktor TIG (40°C)			
(X=50%)	500	500	A
(X=60%)	470	470	A
(X=100%)	420	420	A
Obratovalni faktor TIG (25°C)			
(X=70%)	500	-	A
(X=80%)	-	500	A
(X=100%)	460	470	A

Fizične značilnosti
URANOS NX 5000 TLH
U.M.

Razred zaščite IP	IP23S	
Izolacijski razred	H	
Mere (D x G x V)	690x290x510	mm
Teža	37.3	Kg
Proizvodni standardi	EN IEC 60974-1/A1:2019 EN IEC 60974-3:2019 EN 60974-10/A1:2015	
Razdelek napajalni kabel	4x6	mm ²
Dolžina napajalnega kabla	5	m

11. TIPSKA PLOŠČICA

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY												
URANOS NX 4000 TLH		N°										
EN IEC 60974-1/A1:2019 60974-3:2019 EN IEC 60974-10/A1:2015 Class A												
Up 10.1 kV 3A/10.0V - 400A (400A)/26.0V (26.0V) <table border="1"> <tr> <td>X (40°C)</td> <td>60%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>S U₀ 73V</td> <td>I₂ 400A</td> <td>400A (400A)</td> </tr> <tr> <td>U₂ 26.0V (26.0V)</td> <td></td> <td>360A (360A)</td> </tr> </table>		X (40°C)	60%	100%	S U ₀ 73V	I ₂ 400A	400A (400A)	U ₂ 26.0V (26.0V)		360A (360A)		
X (40°C)	60%	100%										
S U ₀ 73V	I ₂ 400A	400A (400A)										
U ₂ 26.0V (26.0V)		360A (360A)										
3A/20.0V - 400A (320A)/36.0V (32.8V) <table border="1"> <tr> <td>X (40°C)</td> <td>60%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>S U₀ 73V</td> <td>I₂ 400A</td> <td>400A</td> </tr> <tr> <td>U₂ 36.0V</td> <td></td> <td>360A (320A)</td> </tr> </table>		X (40°C)	60%	100%	S U ₀ 73V	I ₂ 400A	400A	U ₂ 36.0V		360A (320A)		
X (40°C)	60%	100%										
S U ₀ 73V	I ₂ 400A	400A										
U ₂ 36.0V		360A (320A)										
D 50/60 Hz	U ₁ 400V(230V)	I _{1max} 24.4A(31.8A)	I _{1eff} 18.9A(24.6A)									
IP 23 S			 <small>MADE IN ITALY</small>									

 VOESTALPINE BÖHLER WELDING SELCO S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY													
URANOS NX 5000 TLH		N°											
EN IEC 60974-1/A1:2019 60974-3:2019 EN IEC 60974-10/A1:2015 Class A													
Up 10.1 kV 3A/10.0V - 500A (500A)/30.0V (30.0V) <table border="1"> <tr> <td>X (40°C)</td> <td>50%</td> <td>60%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>S U₀ 73V</td> <td>I₂ 500A</td> <td>500A (500A)</td> </tr> <tr> <td>U₂ 30.0V (30.0V)</td> <td></td> <td>470A (470A)</td> </tr> </table>		X (40°C)	50%	60%	100%	S U ₀ 73V	I ₂ 500A	500A (500A)	U ₂ 30.0V (30.0V)		470A (470A)		
X (40°C)	50%	60%	100%										
S U ₀ 73V	I ₂ 500A	500A (500A)											
U ₂ 30.0V (30.0V)		470A (470A)											
3A/20.0V - 500A (400A)/40.0V (36.0V) <table border="1"> <tr> <td>X (40°C)</td> <td>50%</td> <td>60%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>S U₀ 73V</td> <td>I₂ 500A</td> <td>470A</td> </tr> <tr> <td>U₂ 40.0V</td> <td></td> <td>420A (400A)</td> </tr> </table>		X (40°C)	50%	60%	100%	S U ₀ 73V	I ₂ 500A	470A	U ₂ 40.0V		420A (400A)		
X (40°C)	50%	60%	100%										
S U ₀ 73V	I ₂ 500A	470A											
U ₂ 40.0V		420A (400A)											
D 50/60 Hz	U ₁ 400V(230V)	I _{1max} 33A(47.4A)	I _{1eff} 23.9A(33.5A)										
IP 23 S			 <small>MADE IN ITALY</small>										

12. POMEN TIPSKE PLOŠČICE NA VIRU NAPAJANJA

1	2
3	4
5	6
7	9
12	15
13	15A
14	15B
18	19
22	 <small>MADE IN ITALY</small>




CE Izjava o skladnosti EU
 EAC Izjava o skladnosti EAC
 UKCA Izjava o skladnosti UKCA


- 1 Blagovna znamka
- 2 Ime in naslov proizvajalca
- 3 Model stroja
- 4 Serijska št.
- 5 Simbol varilne enote
- 6 Sklic na proizvodne standarde
- 7 Simbol varilnega postopka
- 8 Simbol za opremo, ki je primerna za uporabo v okoljih, kjer je prisotno povečano tveganje električnega udara
- 9 Simbol varilnega toka
- 10 Nazivna napetost brez obremenitve
- 11 Razpon med najmanjšim in največjim tokom ter ustrezna napetost ob običajni obremenitvi
- 12 Simbol za cikel s prekinitvami
- 13 Simbol nazivnega varilnega toka
- 14 Simbol nazivne varilne napetosti
- 15 Vrednosti cikla s prekinitvami
- 16 Vrednosti cikla s prekinitvami
- 17 Vrednosti cikla s prekinitvami
- 18 Vrednosti nazivnega varilnega toka
- 19 Vrednosti nazivnega varilnega toka
- 20 Vrednosti nazivnega varilnega toka
- 21 Vrednosti nazivnega varilnega toka
- 22 Vrednosti nazivnega varilnega toka
- 23 Vrednosti nazivnega varilnega toka

13. SCHÉMA, SCHEMAT POŁĄCZEŃ, CXEMA, DIYAGRAM-ŞEMA, DIAGRAMA, CXEMA, SCHÉMA, DIAGRAMM, SHĒMA, DIAGRAMA, RENDSZERDIAGRAM, DIAGRAM


URANOS NX 4000 TLH 3x230V 3x400V (55.07.047)

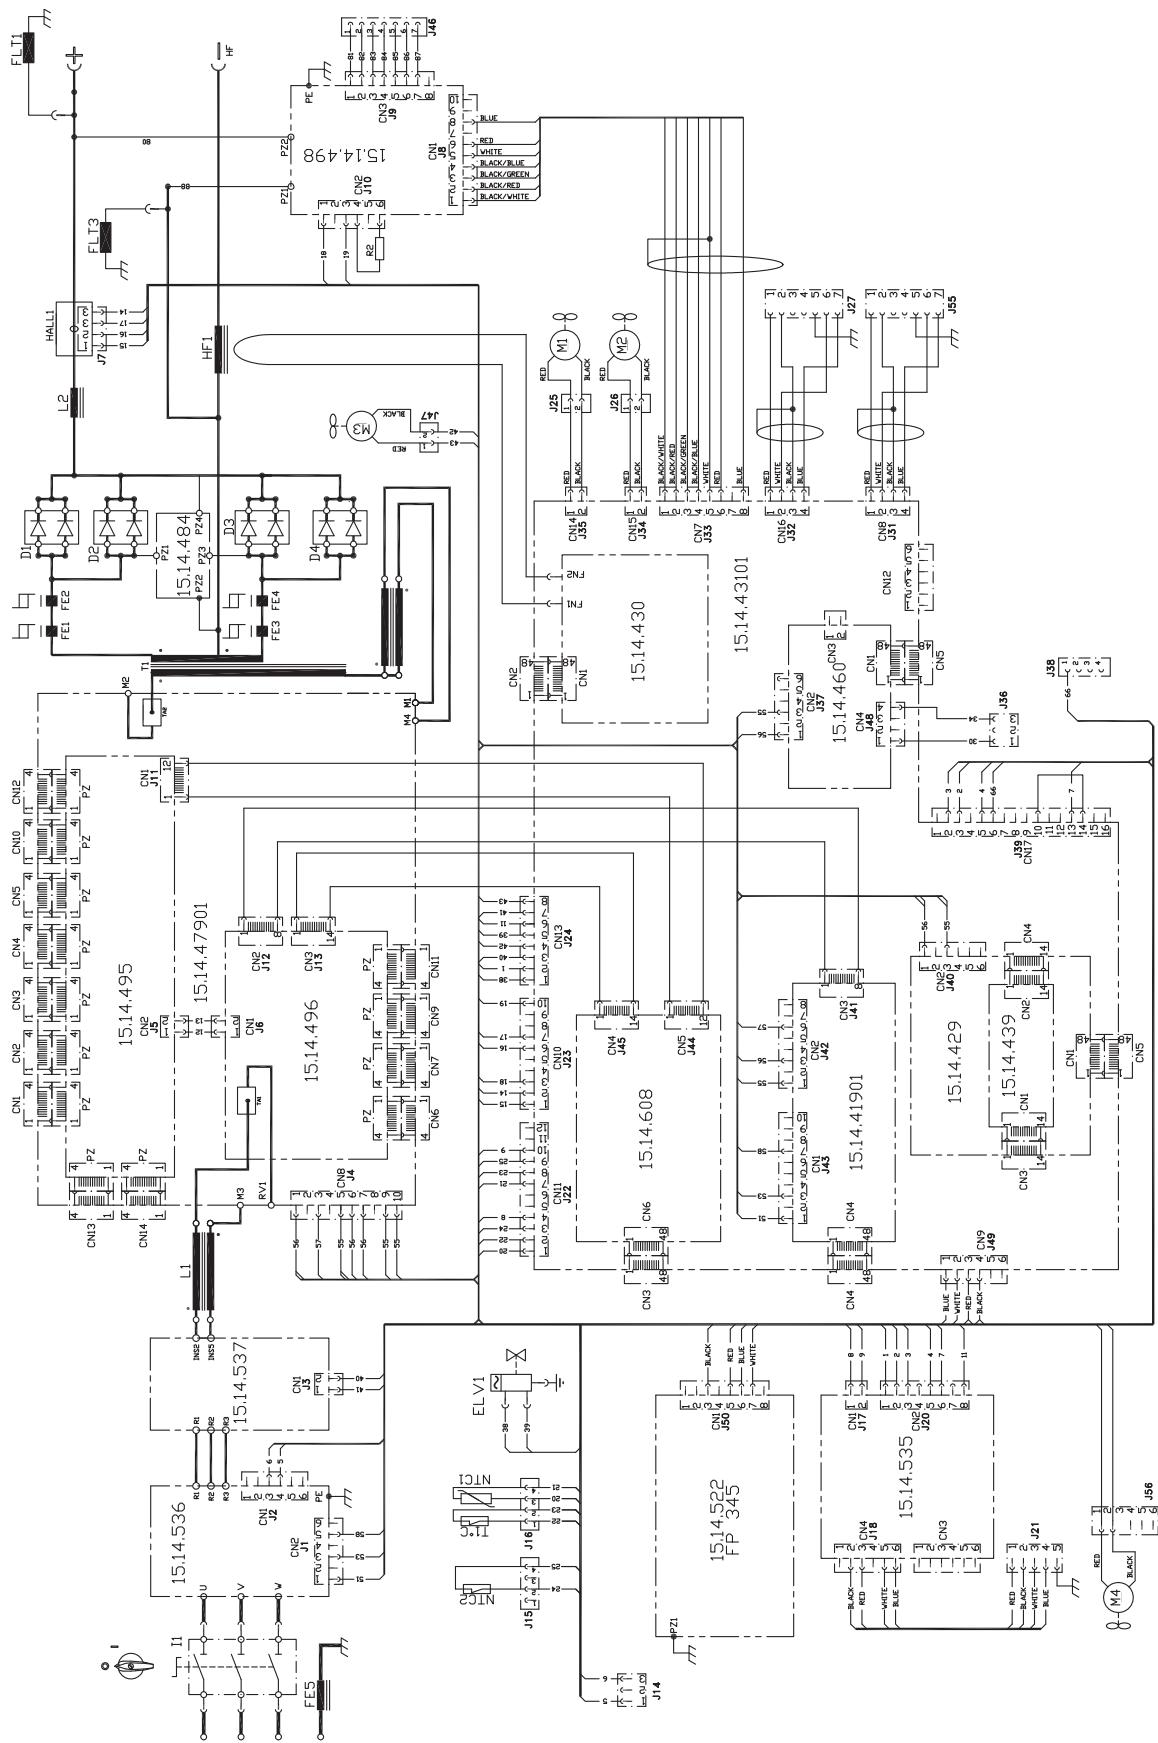


URANOS NX 4000 TLH 3x230V 3x400V LCD 3.5" (55.07.046)

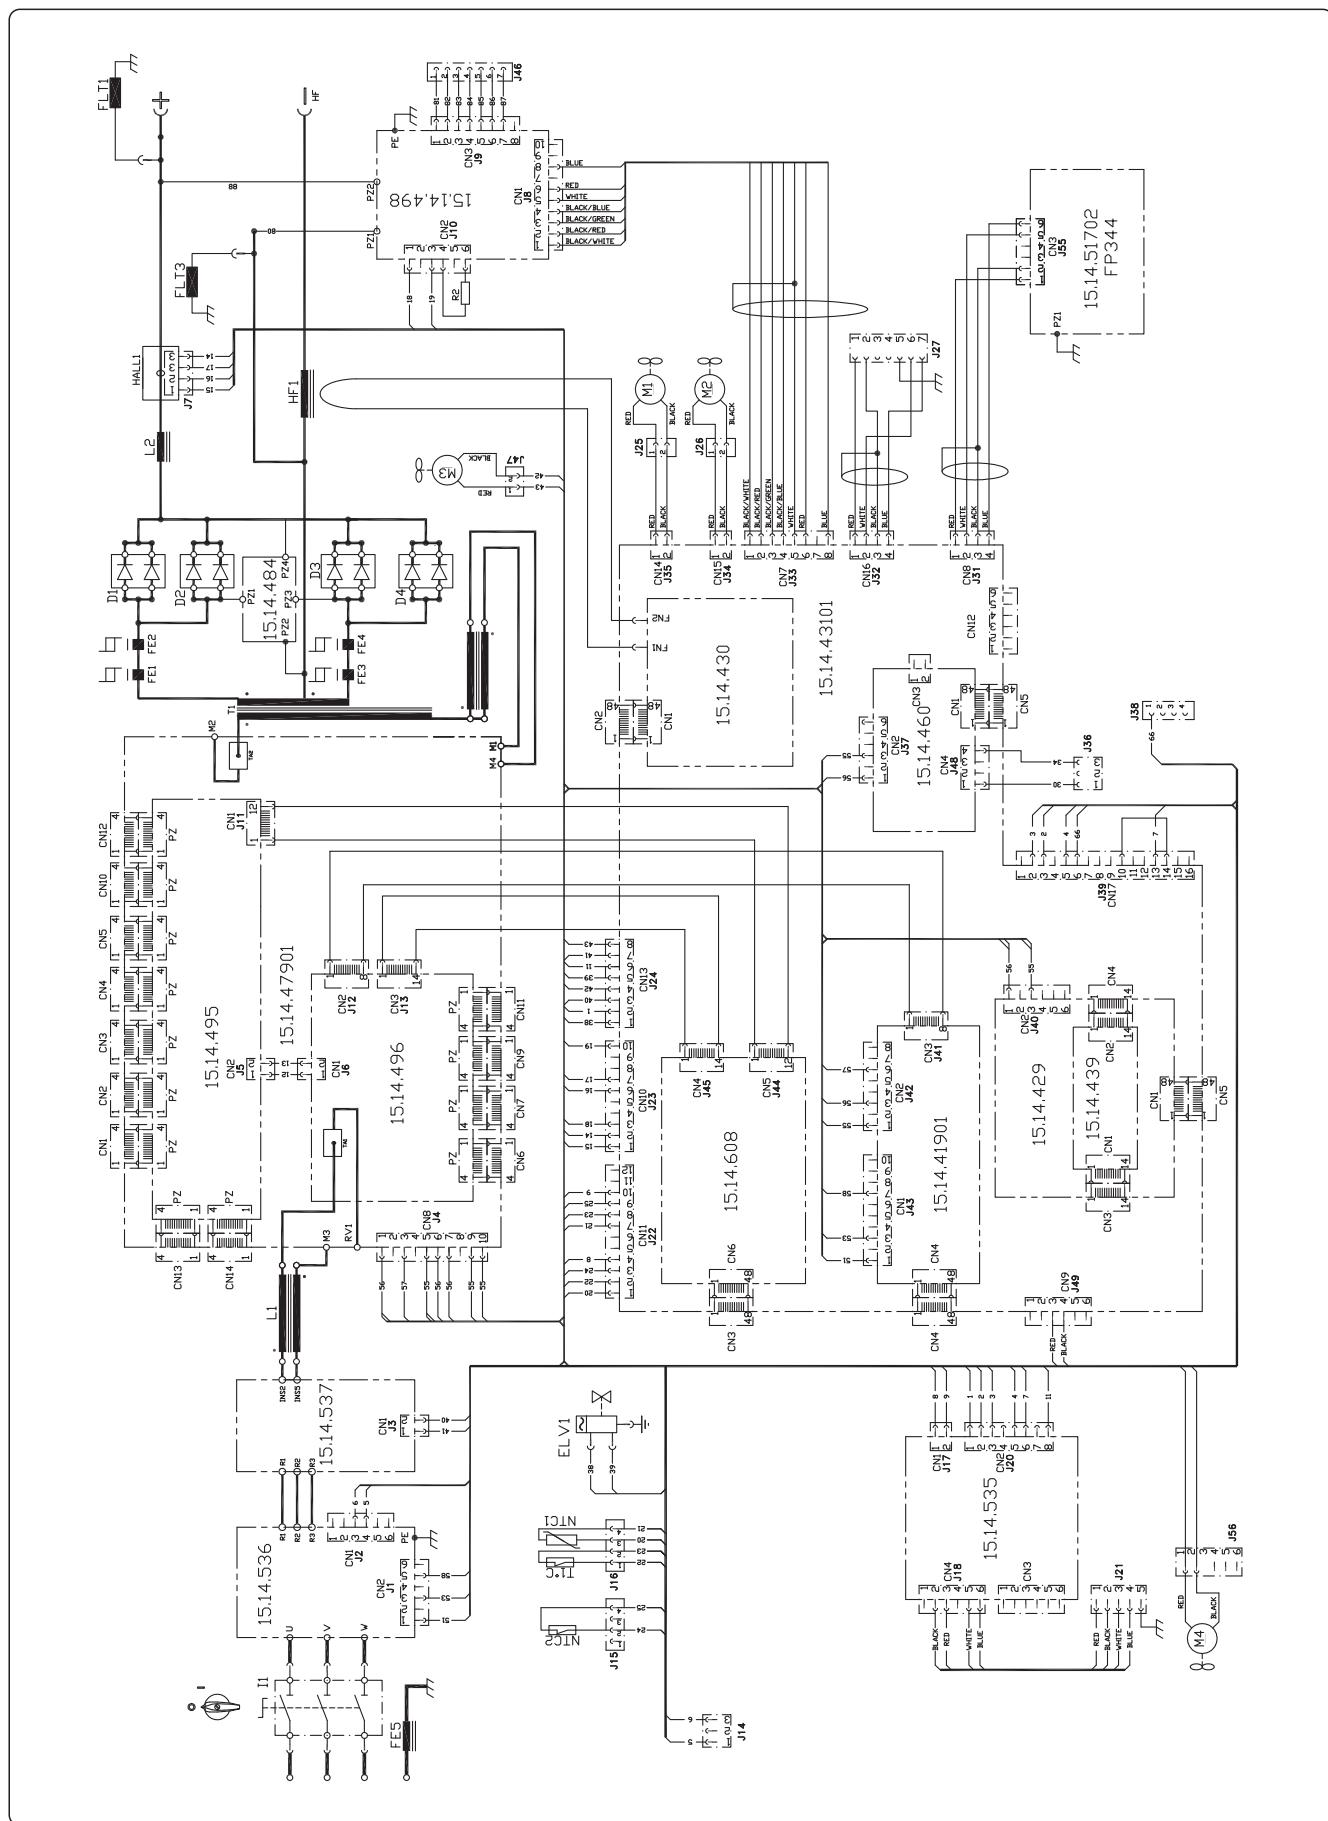

URANOS NX 5000 TLH 3x230V 3x400V (55.07.049)

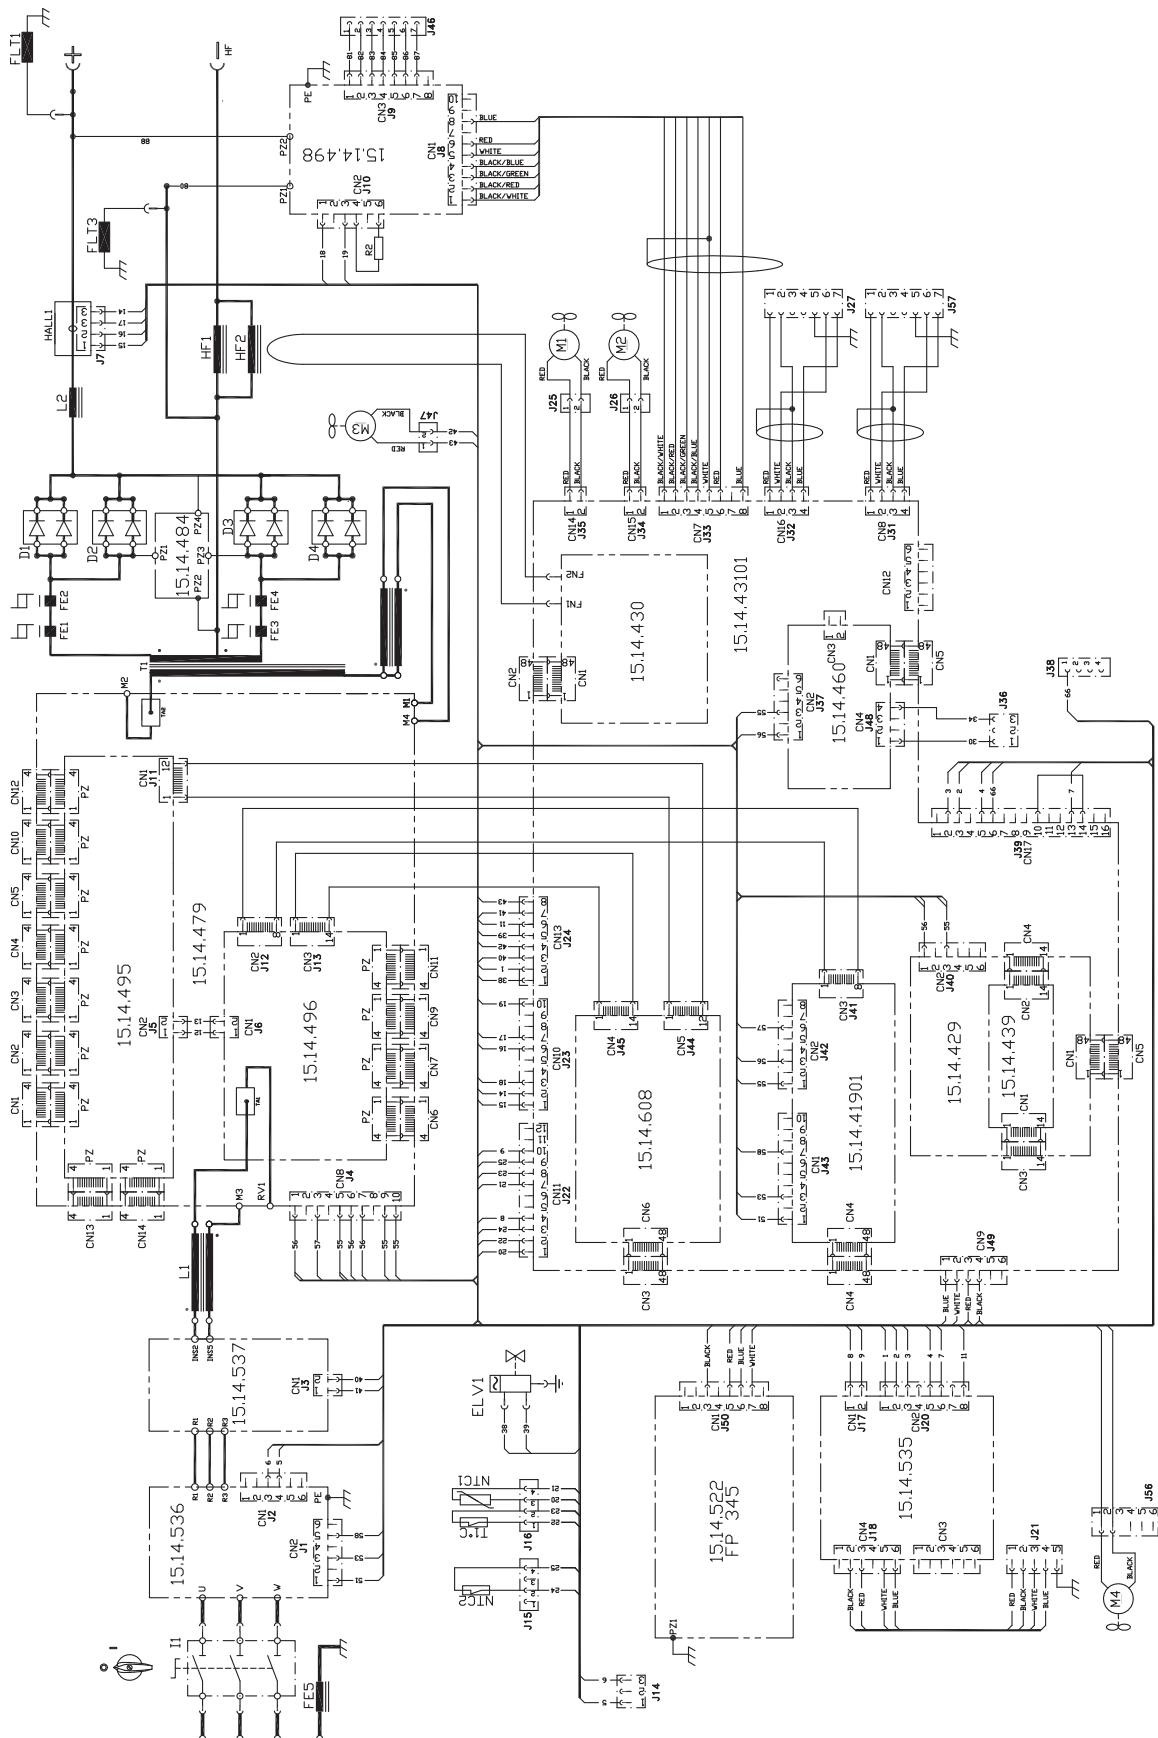


URANOS NX 5000 TLH 3x230V 3x400V LCD 3.5" (55.07.048)

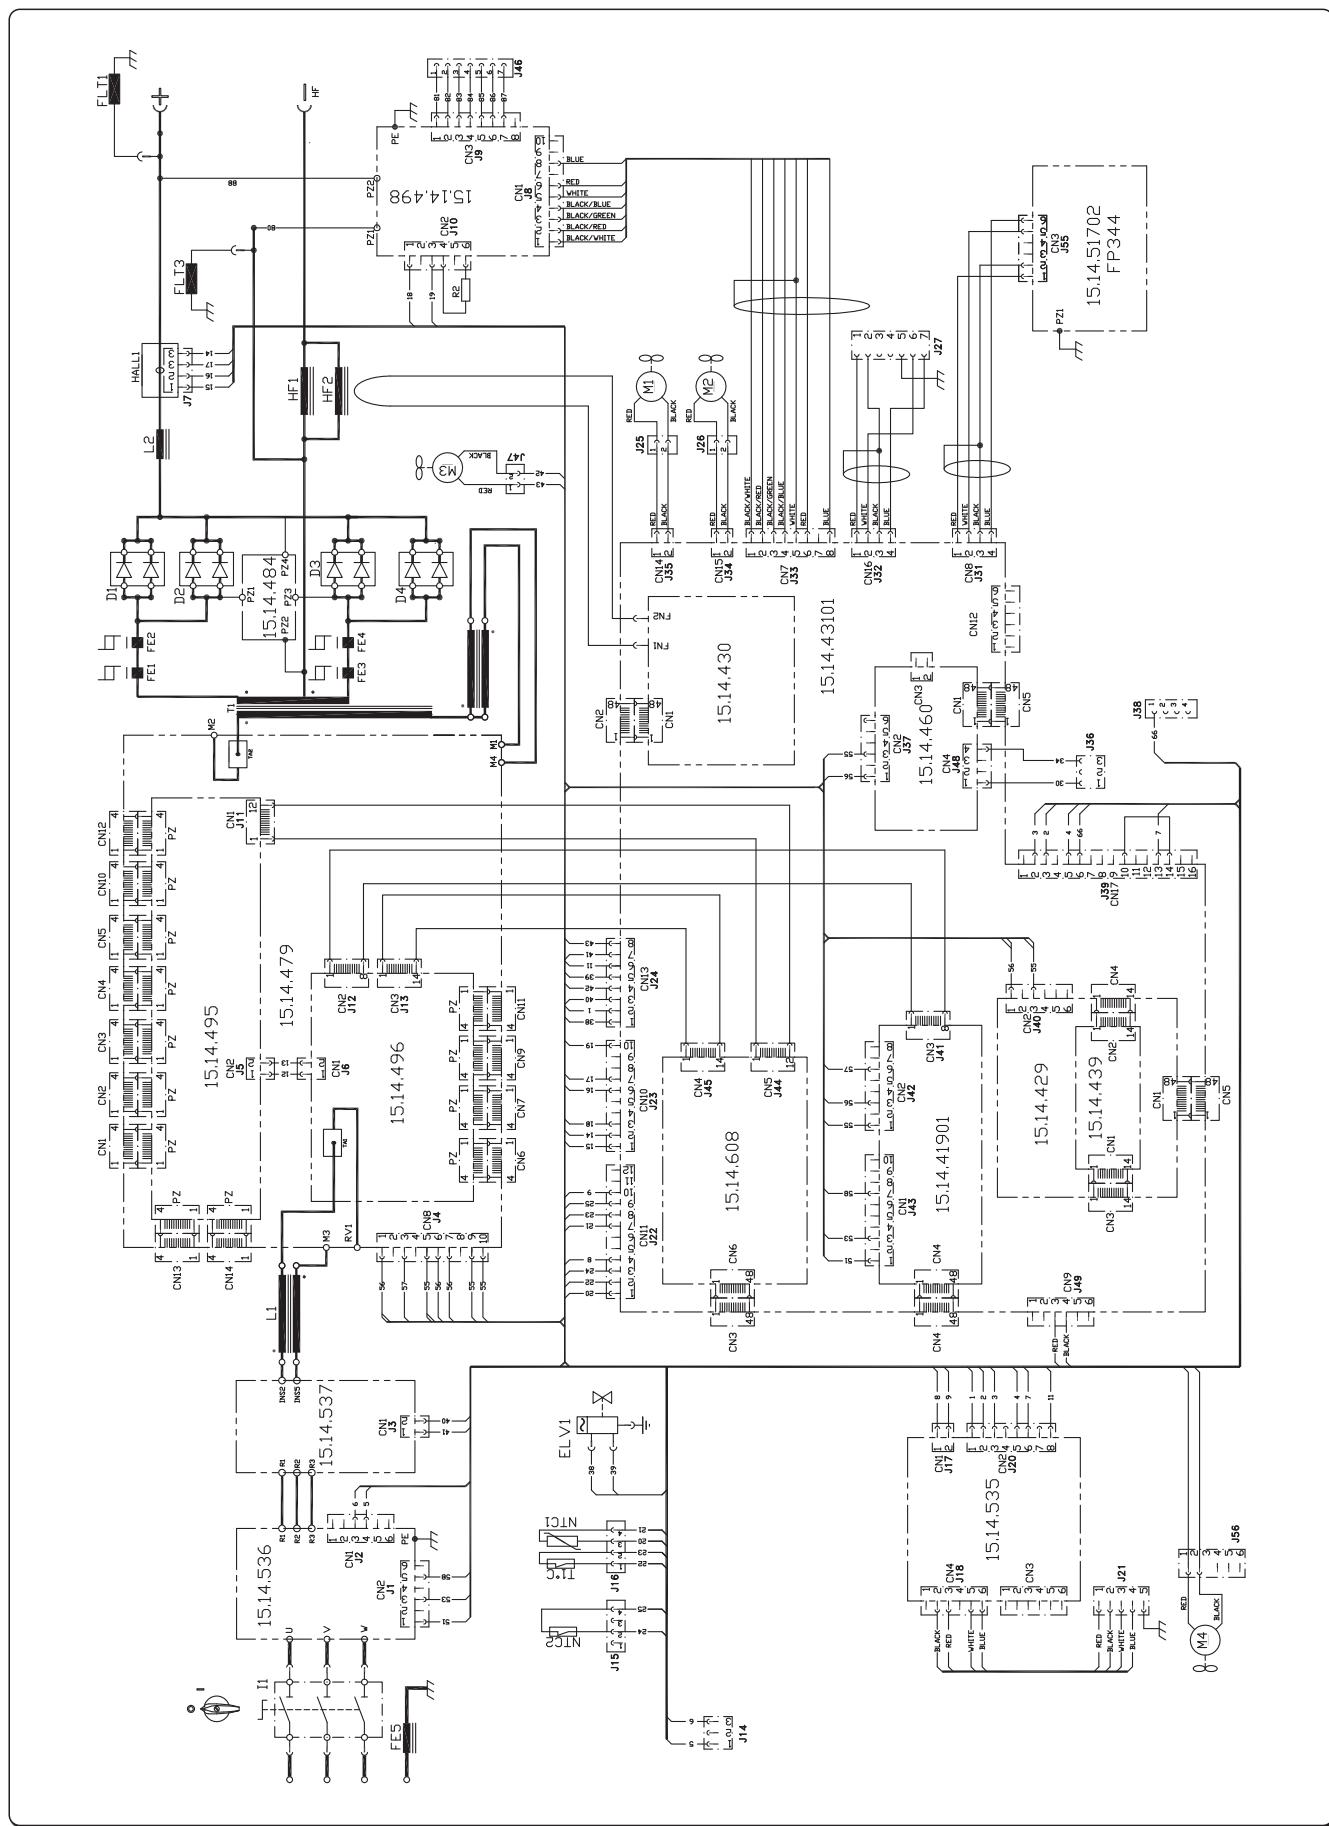


**14. KONEKTORY, ZŁĄCZA, PAZЬЕМЫ, BAĞLANTILAR-REKORLAR, CONECTORI, КОНЕКТОРИ,
KONEKTORY, ÜHENDUSED, SAVIENOTĀJI, JUNGTYS, CSATLAKOZÓK, PRIKLJUČKI**


URANOS NX 4000 TLH 3x230V 3x400V (55.07.047)

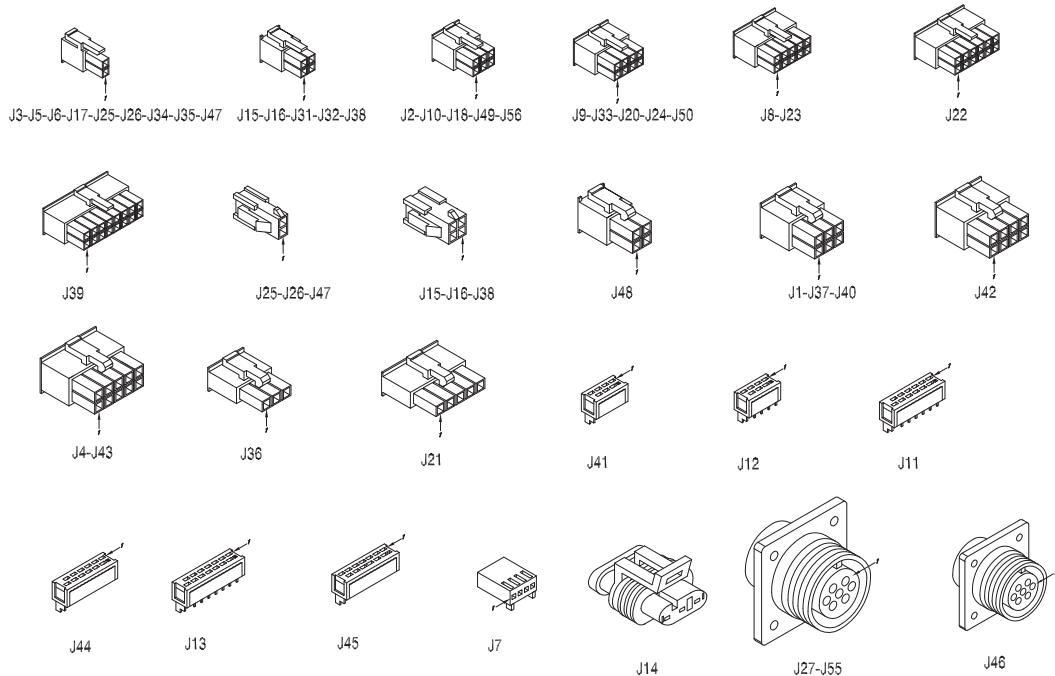


URANOS NX 4000 TLH 3x230V 3x400V LCD 3.5" (55.07.046)

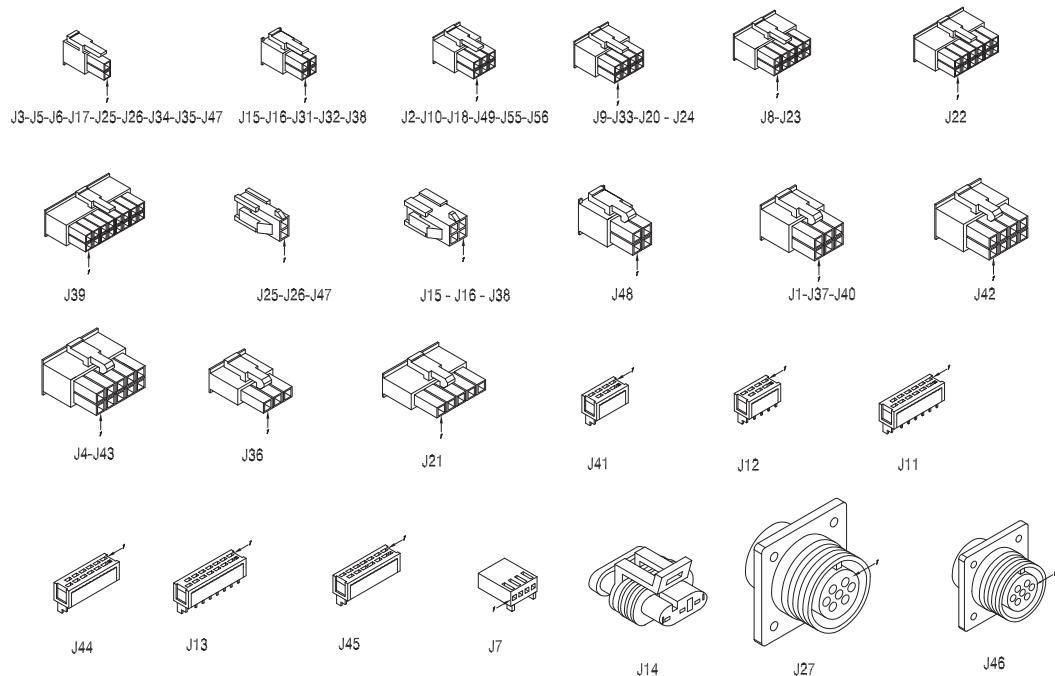

URANOS NX 5000 TLH 3x230V 3x400V (55.07.049)

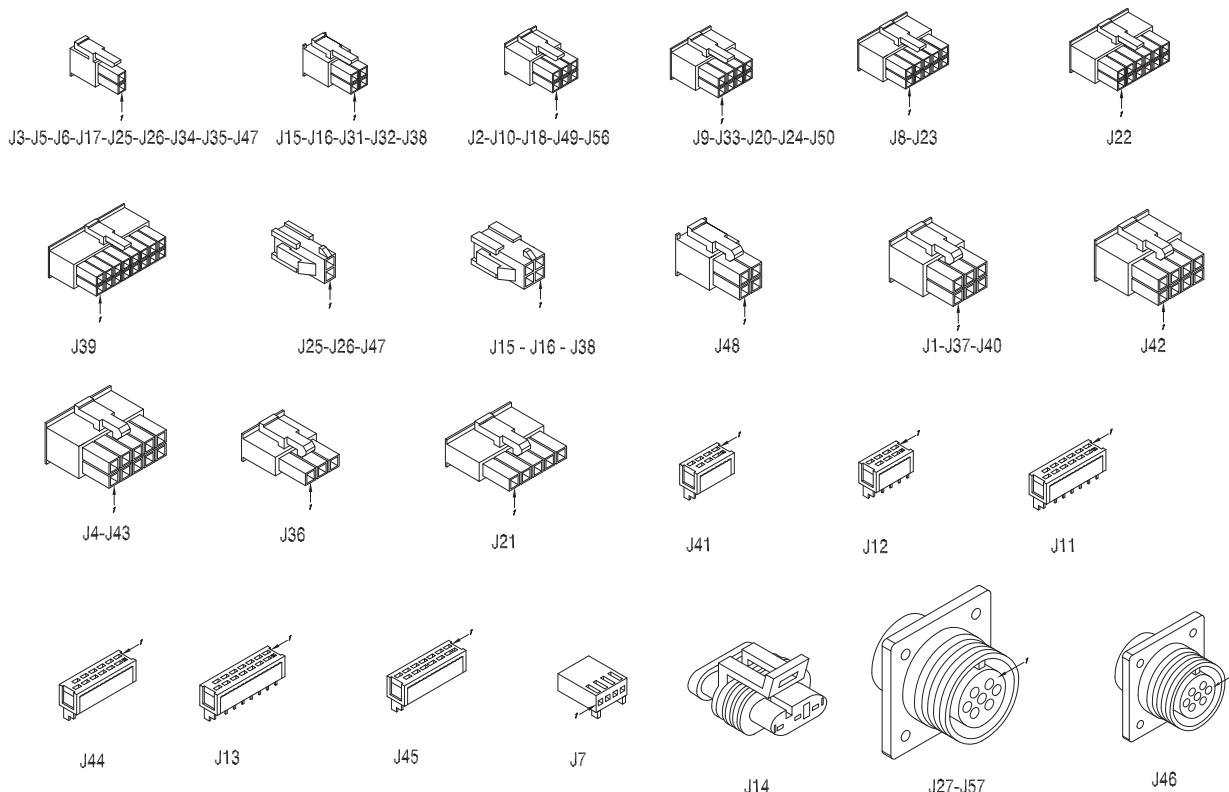


URANOS NX 5000 TLH 3x230V 3x400V LCD 3.5" (55.07.048)

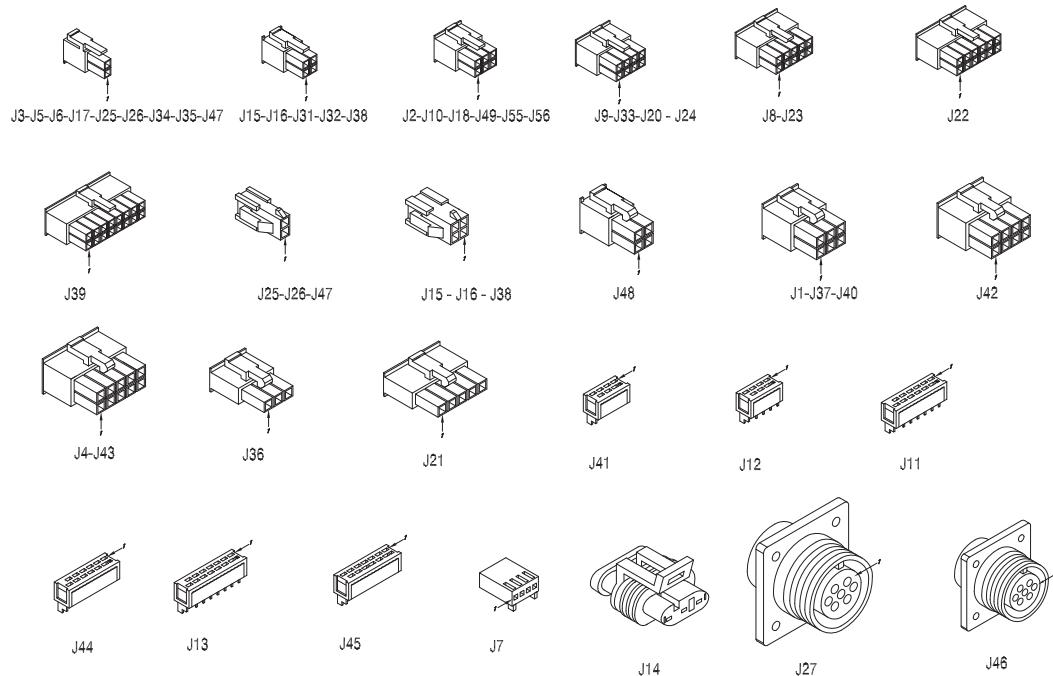

**15. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ, LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH, СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ,
YEDEK PARÇA LISTESİ, LISTA PIESELOR DE SCHIMB, СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ,
ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV, VARUOSALOEND, REZERVES DAĻU SARAKSTS, ATSARGINIŲ
DALIŲ SARAŠAS, PÓTALKATRÉSZEK, SEZNAM NADOMESTNIH DELÓV**

URANOS NX 4000 TLH 3x230V 3x400V LCD 3.5" (55.07.046)

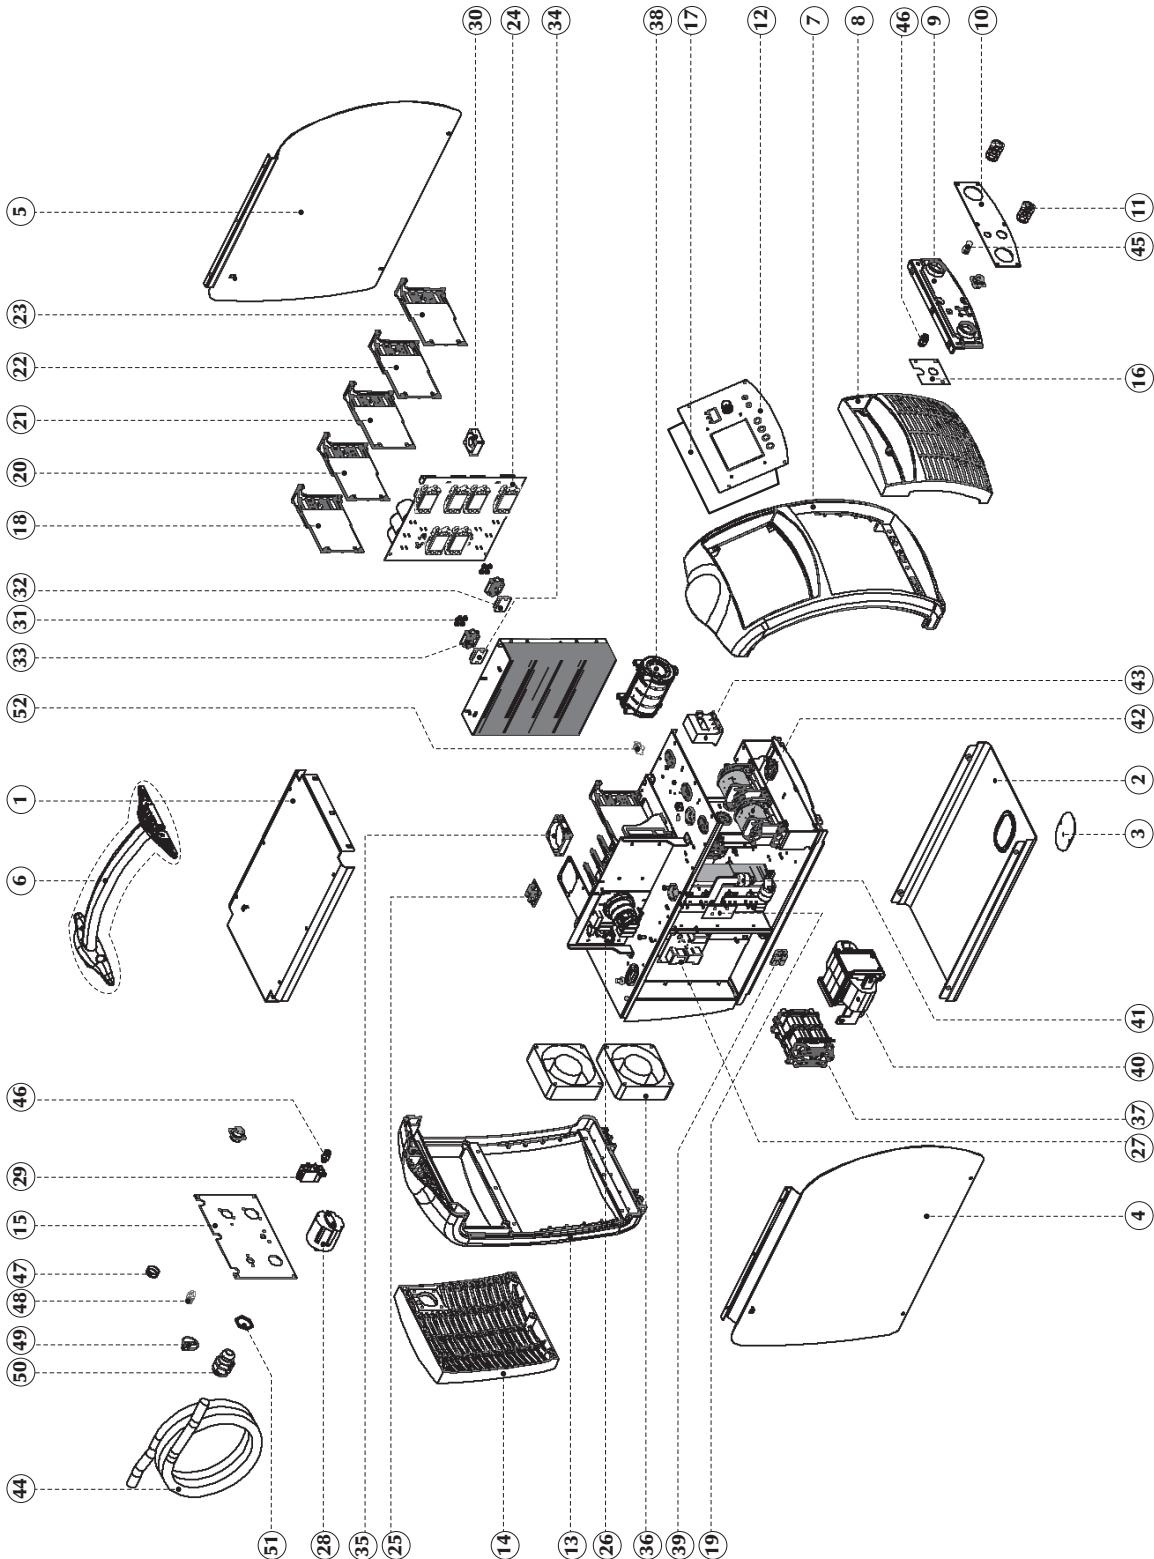


POS.	CODE	ČEŠTINA	POLSKI	РУССКИЙ	ENGLISH	ENGLISH
1	01.02.04502	Kryt vrichní	Pokrywa górska (metal)	Верхний кожух (металл)	Metal cover upper	Metal cover upper
2	01.02.04602	Kryt spodní	Podstawa (metal)	База (металл)	Metal cover lower	Metal cover lower
3	01.06.02707	Kryt	Pokrywa	Кожух	Cover	Cover
4	01.03.06802	Panel bocni prawy	Panelboczny - prawy	Задняя панель - п	Side panel - RIGHT	Side panel - RIGHT
5	03.07.597	Panel bocni lewy	Panelboczny - lewy	Боковая панель - л	Side panel - LEFT	Side panel - LEFT
6	74.90.075	Sada rukojeti	Zestaw rączki	Комплект рукоятки	Handle - Spare kit	Handle - Spare kit
7	01.04.29501	Panel celní plast.	Rama przednia (plastik)	Передняя рама (пластик)	Front frame (plastic)	Front frame (plastic)
8	01.04.29701	Spojka	Kratka przednia (plastik)	Передняя решетка (пластик)	Front grid (plastic)	Front grid (plastic)
9	20.07.15301	Držák konektoru	Obsadagniazda prądowego	Держатель токового разъема	Current socket holder	Current socket holder
10	03.05.14101	Profil celní	Phytoprzędzia	Передний профиль	Profile	Profile
11	10.13.023	Zásvuka panelowej 70-95 mm ²	Złączce prądowe (panel) - 70-95 mm ²	Разъем подачи тока (панель) - 70-95mm ²	Current socket (panel) 70-95mm ²	Current socket (panel) 70-95mm ²
12	03.05.184	Panel pøední	Panel przedni	Передняя панель	Front nameplate	Front nameplate
13	01.05.24201	Panel zadní/plast.	Rama tylna (plastik)	Задняя рама (пластик)	Rear frame (plastic)	Rear frame (plastic)
14	01.05.24301	Spojka	Kratka tylna (plastik)	Задняя решетка (пластик)	Rear grid (plastic)	Rear grid (plastic)
15	03.05.065	Štítek na zadní straně	Tylnatabiliczka identyfikacyjna	Задняя табличка	Rear nameplate	Rear nameplate
16	15.14.4982	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
17	15.22.344	Panel řídící FP344	Panel sterujący FP344	Панель управления FP344	Controlpanel FP344	Controlpanel FP344
18	15.14.4608	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
19	15.14.4842	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
20	15.18.03303	Sada elektronických karet	Zestaw płyttek drukowanych	Комплект электронных плат	P.C. Board - Spare kit	P.C. Board - Spare kit
21	15.14.41961	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
22	15.14.6082	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
23	15.14.4303	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
24	15.18.047	Sada deska výklopná	Zapasowa phytamocu	Силовая плата - комплект запасных частей	Power P.C. Board - Spare kit	Power P.C. Board - Spare kit
25	15.14.5352	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
26	15.14.5361	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
27	15.14.5371	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
28	09.01.011	Spinac 3 pół	Przetwornik 3-biegunowy	Столбовой выключатель - 3 полюса	Switch - 3 poles	Switch - 3 poles
29	09.05.001	Elektroventil	Zawór elektromagnetyczny	Электромагнитный клапан	Solenoid valve	Solenoid valve

POS.	CODE	ČEŠTINA	POLSKI	РУССКИЙ	ENGLISH	ENGLISH
30	14.70.050	Ventilátor	Wentylator	Вентилятор	Fan	Fan
31	18.40.069	Rozperka	Przekładka	Разделитель	Spacer	Spacer
32	14.05.082	Diodamodu-	Moduł diodowy	Модуль диода	Diode module	Diode module
33	20.07.132	Tesnicíkroužek	Końcierz	Фланец	Flange	Flange
34	14.05.102	Diodamodu-	Moduł diodowy	Модуль диода	Diode module	Diode module
35	14.70.058	Ventilátor	Wentylator	Вентилятор	Fan	Fan
36	14.70.059	Ventilátor	Wentylator	Вентилятор	Fan	Fan
37	05.18.010	Tlumivka	Cewka	Амортизатор	Choke	Choke
38	05.04.003	Tlumivka urovnova	Cewka poziomująca	Выходной дроссель	Output choke	Output choke
39	14.05.098	Diodamodu-	Moduł diodowy	Модуль диода	Diode module	Diode module
40	05.02.04301	Transformátor/inverter	Invertor	Силовой трансформатор	Power transformer	Power transformer
41	06.31.028	Ferit	Ferryt	Ферритовый сердечник	Ferrite core	Ferrite core
42	05.03.023	Transformátor H.F.	Transformator wysokiej częstotliwości	Высокочастотный трансформатор	H.F. transformer	H.F. transformer
43	11.19.017	Proudový cídio 500A	Czujnik prądowy - 500A	Датчик тока - 500A	Current sensor - 500A	Current sensor - 500A
*	09.07.912	Terplotní cídio	Czujnik termiczny	Термодатчик	Thermal sensor	Thermal sensor
*	49.07.448	Terplotní cídio	Czujnik termiczny	Термодатчик	Thermal sensor	Thermal sensor
44	49.04.075	Napájecí kabel	Przewód zasilania	Кабель питания	Input line cord	Input line cord
*	49.07.397	Kabel	Okablowanie	Кабельная проводка	Wiring	Wiring
*	49.07.497	Kabel	Okablowanie	Кабельная проводка	Wiring	Wiring
*	49.07.511	Kabel	Okablowanie	Кабельная проводка	Wiring	Wiring
*	49.07.539	Vf kabeláž	Okablowanie H.F.	Проводка выс.част.	H.F. wiring	H.F. wiring
*	49.07.545	Kabel	Okablowanie	Кабельная проводка	Wiring	Wiring
45	19.50.055	Šroubení 1/8"	Złącz 1/8 cala	Штучер 1/8"	Fitting 1/8"	Fitting 1/8"
46	24.01.001	Šroubení 6 - 1/8"	Złącz 6 - 1/8 cala	Штучер 6 - 1/8"	Fitting 6 - 1/8"	Fitting 6 - 1/8"
47	10.01.155	Krýtkakonektor	Zatyczka złączna	Колпак винта	Screw cap	Screw cap
48	24.01.190	Šroubení 1/8" - 1/4"	Złącz 1/8 - 1/4 cala	Штучер 1/8" - 1/4"	Fitting 1/8" - 1/4"	Fitting 1/8" - 1/4"
49	09.11.009	Pácka prepinace	Pokrętło	Регулятор	Knob	Knob
50	08.22.012	Příčnodka kabelová	Zacisk kabla	Кабельный зажим	Cable clamp	Cable clamp
51	08.22.013	Kontramatic	Prześwinkakrętka	Контргайка	Blocking nut	Blocking nut

POS.	CODE	ČEŠTINA	POLSKI	РУССКИЙ	ENGLISH
*	11.14.006	Odpór 1500ohm 10W	Opornik 1500ohm 10W	Резистор 1500 ом 10Вт	Resistor 1500ohm 10W
*	21.04.028	Hadice 5x11	Waż pcv opłatany - 5x11	Обмотанный PVC шланг - 5x11	Braided PVChose - 5x11
*	71.10.005	Trubka z PVC s drátěnou vložkou 5x11 - 1,70 m	Wąż PVC zbrojony 5 x 11 - 1,70 m	Трубка пвх с сеткой 5x11 - 1,70 м	Braided PVChose - 5x11 - 1,7m
*	72.02.043	Pripojení hadicky Ø 6 mm	Uchwyt twęza Ø 6 mm	Шлангодержатель Ø 6 mm	Hose holder D. 6mm
52	72.02.044	Nakrętka 1/4 cala	Gайка - 1/4"	Гайка - 1/4"	Nut-1/4"
	91.08.458	Návod na obsluhu: URANOS NX 4000/5000 TLH [IT,EN,DE,FR,ES,PT ,NL,SV,DA,NO,FI,EL]	Instrukcja obsługi: URANOS NX 4000/5000 TLH [IT,EN,DE,FR,ES,PT ,NL,SV,DA,NO,FI,EL]	Инструкция по эксплуатации: URANOS NX 4000/5000 TLH [IT,EN,DE,FR,ES,PT ,NL,SV,DA,NO,FI,EL]	Instruction manual: URANOS NX 4000/5000 TLH [IT,EN,DE,FR,ES,PT ,NL,SV,DA,NO,FI,EL]
	91.08.459	Návod na obsluhu: URANOS NX 4000/5000 TLH [CS,PL,RU,TR,RO,B G,SK,ET,LV,LT,HU,SL]	Instrukcja obsługi: URANOS NX 4000/5000 TLH [CS,PL,RU,TR,RO,B G,SK,ET,LV,LT,HU,SL]	Инструкция по эксплуатации: URANOS NX 4000/5000 TLH [CS,PL,RU,TR,RO,B G,SK,ET,LV,LT,HU,SL]	Instruction manual: URANOS NX 4000/5000 TLH [CS,PL,RU,TR,RO,B G,SK,ET,LV,LT,HU,SL]

URANOS NX 4000 TLH 3x230V 3x400V (55.07.047)

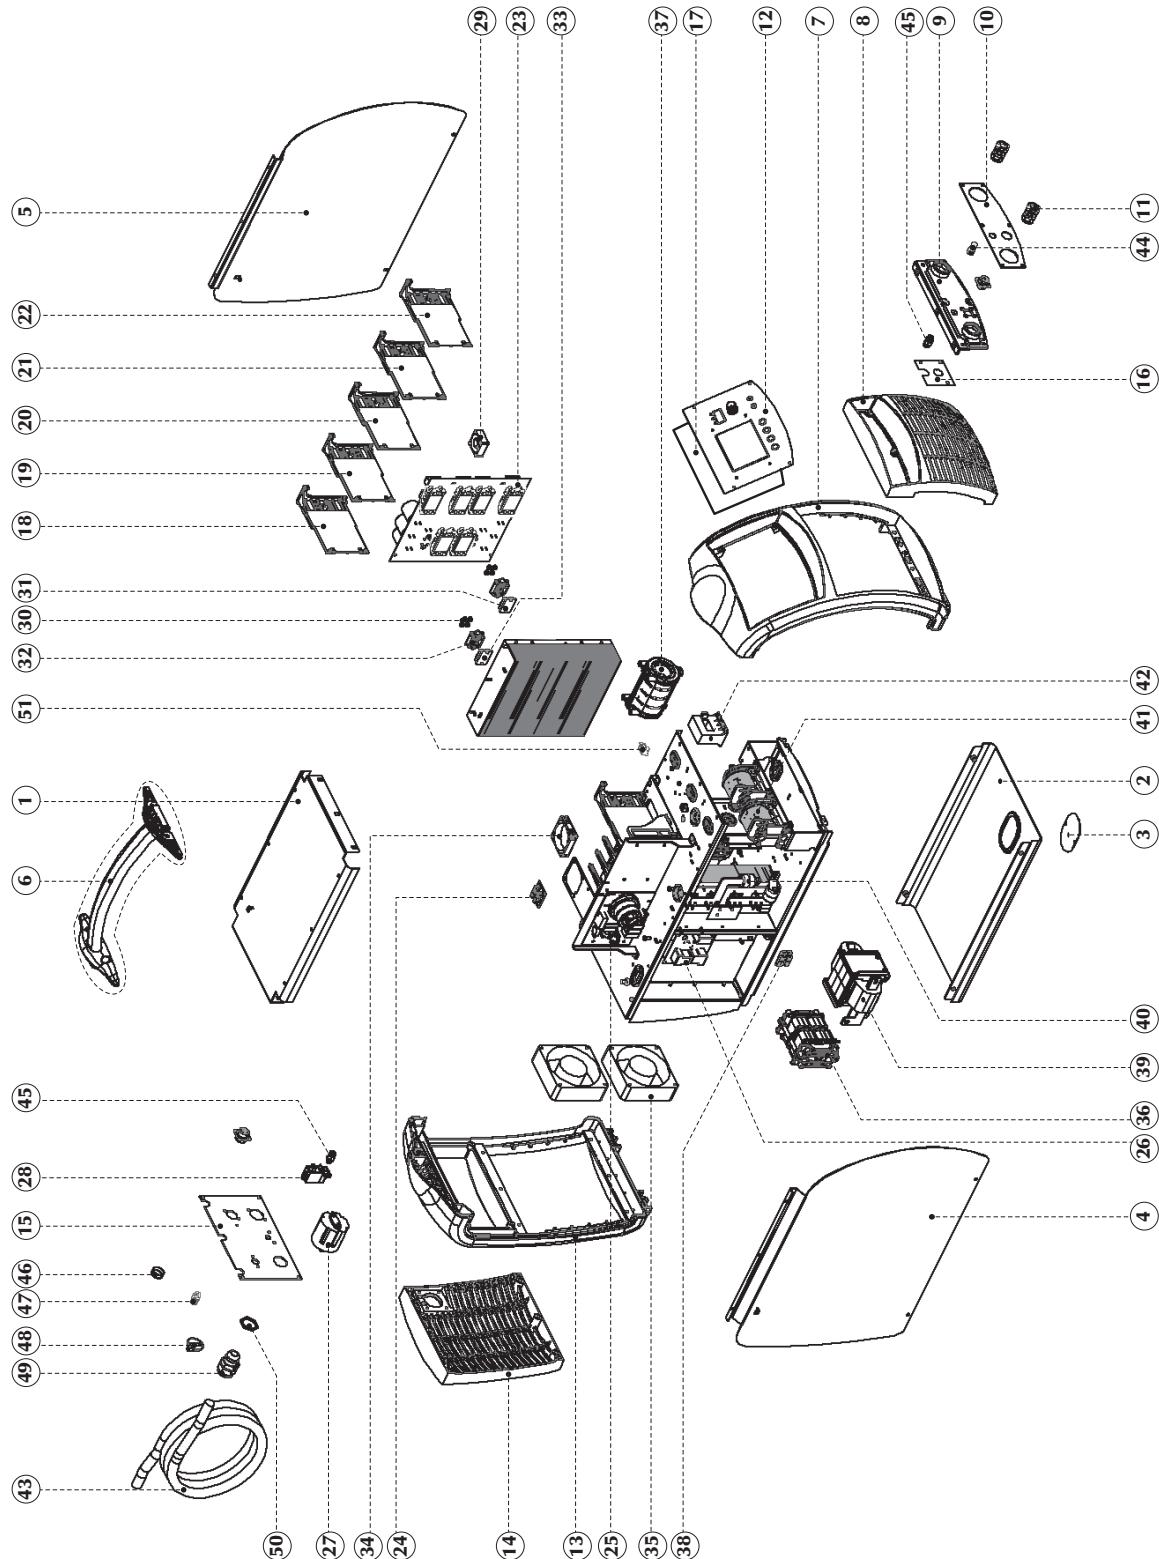


POS.	CODE	ČESŤINA	POLSKI	РУССКИЙ	ENGLISH	ENGLISH
1	01.02.04502	Kryt vŕchní	Pokrywa górsza (metal)	Верхний кожух (металл)	Metal cover upper	Metal cover upper
2	01.02.04602	Kryt spodní	Podstawa (metal)	База (металл)	Metal cover lower	Metal cover lower
3	01.06.02707	Kryt	Pokrywa	Кожух	Cover	Cover
4	01.03.06802	Panel bocní pravý	Panel boczny - prawy	Задняя панель - п	Side panel - RIGHT	Side panel - RIGHT
5	03.07.597	Panel bocní levý	Panel boczny - lewy	Боковая панель - л	Side panel - LEFT	Side panel - LEFT
6	74.90.075	Sada rukojetí	Zestaw rączki	Комплект рукоятки	Handle - Spare kit	Handle - Spare kit
7	01.04.29501	Panel celní plast.	Rama przednia (plastik)	Передняя рама (пластик)	Front frame (plastic)	Front frame (plastic)
8	01.04.29701	Spojka	Kratka przednia (plastik)	Передняя решетка (пластик)	Front grid (plastic)	Front grid (plastic)
9	20.07.15301	Držák konektoru	Obsadnia gniazda prądowego	Держатель токового разъема	Current socket holder	Current socket holder
10	03.05.14101	Profil celní	Phyta przednia	Передний профиль	Profile	Profile
11	10.13.023	Zásvuka panelová 70-95 mm ²	Złączce prądowe (panel) - 70-95 mm ²	Разъем подачи тока (панель) - 70-95mm ²	Current socket (panel) 70-95mm ²	Current socket (panel) 70-95mm ²
12	03.05.184	Panel pøední	Panel przedni	Передняя панель	Front nameplate	Front nameplate
13	01.05.24201	Panel zadní/plast.	Rama tylna (plastik)	Задняя рама (пластик)	Rear frame (plastic)	Rear frame (plastic)
14	01.05.24301	Spojka	Kratka tylna (plastik)	Задняя решетка (пластик)	Rear grid (plastic)	Rear grid (plastic)
15	03.05.065	Štítek na zadní straně	Tylina tabliczka identyfikacyjna	Задняя табличка	Rear nameplate	Rear nameplate
16	15.14.4982	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
17	15.22.345	Panel řídící FP345	Panel sterujący FP345	Панель управления FP345	Control panel FP345	Control panel FP345
18	15.14.4608	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
19	15.18.03303	Sada elektronických karet	Zestaw płyttek drukowanych	Комплект электронных плат	P.C. Board - Spare kit	P.C. Board - Spare kit
20	15.14.41961	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
21	15.14.6082	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
22	15.14.4303	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
23	15.18.047	Sada desky výkonov	Zapasowa płytka moc	Силовая плата - комплект запасных частей	Power P.C. Board - Spare kit	Power P.C. Board - Spare kit
24	15.14.5352	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
25	15.14.5361	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
26	15.14.5371	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
27	09.01.011	Spínač 3 pól	Przetwornik 3-biegowy	Столбовой выключатель - 3 полюса	Switch - 3 poles	Switch - 3 poles
28	09.05.001	Elektroventil	Zawór elektromagnetyczny	Электромагнитный клапан	Solenoid valve	Solenoid valve
29	14.70.050	Ventilátor	Wentylator	Вентилятор	Fan	Fan

POS.	CODE	ČEŠTINA	POLSKI	РУССКИЙ	ENGLISH	ENGLISH
30	18.40.069	Rozperka	Przekładka	Разделитель	Spacer	Spacer
31	14.05.082	Diodamodu -	Moduł diodowy	Модуль диода	Diode module	Diode module
32	20.07.132	Tesnicí kroužek	Końcierz	Фланец	Flange	Flange
33	14.05.102	Diodamodu -	Moduł diodowy	Модуль диода	Diode module	Diode module
34	14.70.058	Ventilátor	Wentylator	Вентилятор	Fan	Fan
35	14.70.059	Ventilátor	Wentylator	Вентилятор	Fan	Fan
36	05.18.010	Tlumivka	Cewka	Амортизатор	Choke	Choke
37	05.04.003	Tlumivka urovnova	Cewka poziomująca	Выходной дроссель	Output choke	Output choke
38	14.05.098	Diodamodu -	Moduł diodowy	Модуль диода	Diode module	Diode module
39	05.02.04301	Transformátor inverter	Invertor	Силовой трансформатор	Power transformer	Power transformer
40	06.31.028	Ferit	Ferrit	Ферритовый сердечник	Ferrite core	Ferrite core
41	05.03.023	Transformátor H.F.	Transformator wysokiej częstotliwości	Высоко-частотный трансформатор	H.F. transformer	H.F. transformer
42	11.19.017	Proudový cídal 500A	Czujnik prądowy - 500A	Датчик тока - 500A	Current sensor - 500A	Current sensor - 500A
*	09.07.912	Terplotní cídal	Czujnik termiczny	Термодатчик	Thermal sensor	Thermal sensor
*	49.07.448	Terplotní cídal	Czujnik termiczny	Термодатчик	Thermal sensor	Thermal sensor
43	49.04.075	Napájecí kabel	Przewód zasilania	Кабель питания	Input line cord	Input line cord
*	49.07.397	Kabel	Okablowanie	Кабельная проводка	Wiring	Wiring
*	49.07.497	Kabel	Okablowanie	Кабельная проводка	Wiring	Wiring
*	49.07.511	Kabel	Okablowanie	Кабельная проводка	Wiring	Wiring
*	49.07.539	Vf kabeláž	Okablowanie H.F.	Проводка выс.част.	H.F. wiring	H.F. wiring
*	49.07.545	Kabel	Okablowanie	Кабельная проводка	Wiring	Wiring
44	19.50.055	Šroubení 1/8"	Złącz 1/8 cala	Штучер 1/8"	Fitting 1/8"	Fitting 1/8"
45	24.01.001	Šroubení 6 - 1/8"	Złącz 6 - 1/8 cala	Штучер 6 - 1/8"	Fitting 6 - 1/8"	Fitting 6 - 1/8"
46	10.01.155	Krýtka konektor	Zatyczka złączka	Колпак винта	Screw cap	Screw cap
47	24.01.190	Šroubení 1/8" - 1/4"	Złącz 1/8 - 1/4 cala	Штучер 1/8" - 1/4"	Fitting 1/8" - 1/4"	Fitting 1/8" - 1/4"
48	09.11.009	Pácka prepnace	Pokrętło	Регулятор	Knob	Knob
49	08.22.012	Prúchodka kabelová	Zacisk kabla	Кабельный зажим	Cable clamp	Cable clamp
50	08.22.013	Kontramatic	Przeciwnakrętka	Контргайка	Blocking nut	Blocking nut
51	11.14.006	Odpor 1500ohm 10W	Oprónik 1500ohm 10W	Резистор 1500ом 10Вт	Resistor 1500ohm 10W	Resistor 1500ohm 10W

POS.	CODE	ČEŠTINA	POLSKI	РУССКИЙ	ENGLISH
*	21.04.028	Hadicce 5x11	Wąż pcv opłatyany - 5x11	Обмотанный PVC шланг - 5x11	Braided PVC hose - 5x11
*	71.10.005	Trubka z PVC s drátěnou vložkou 5x11 - 1,70 m	Wąż PVC zbrojony 5 x 11 - 1,70 m	Трубка пвх с сеткой 5x11 - 1,70 м	Braided PVC hose - 5x11 - 1,7m
*	72.02.043	Pripojení hadicky ø 6 mm	Uchwytwęza ø 6 mm	Шлангодержатель ø 6 mm	Hose holder D.6mm
*	72.02.044	Maticce 1/4"	Nakrętka 1/4 cala	Гайка - 1/4"	Nut-1/4"
91.08.458		Návod na obsluhu: URANOS NX 4000/5000 TLH [IT,EN,DE,FR,ES,PT,NL,SV,DA,NO,FI,EL]	Instrukcia obslugi: URANOS NX 4000/5000 TLH [IT,EN,DE,FR,ES,PT,NL,SV,DA,NO,FI,EL]	Инструкция по эксплуатации: URANOS NX 4000/5000 TLH [IT,EN,DE,FR,ES,PT,NL,SV,DA,NO,FI,EL]	Instruction manual: URANOS NX 4000/5000 TLH [IT,EN,DE,FR,ES,PT,NL,SV,DA,NO,FI,EL]
91.08.459		Návod na obsluhu: URANOS NX 4000/5000 TLH [CS,PL,RO,BG,SK,ET,LV,LT,HU,SL]	Instrukcia obslugi: URANOS NX 4000/5000 TLH [CS,PL,RO,BG,SK,ET,LV,LT,HU,SL]	Инструкция по эксплуатации: URANOS NX 4000/5000 TLH [CS,PL,RO,BG,SK,ET,LV,LT,HU,SL]	Instruction manual: URANOS NX 4000/5000 TLH [CS,PL,RO,BG,SK,ET,LV,LT,HU,SL]

URANOS NX 5000 TLH 3x230V 3x400V LCD 3.5" (55.07.048)

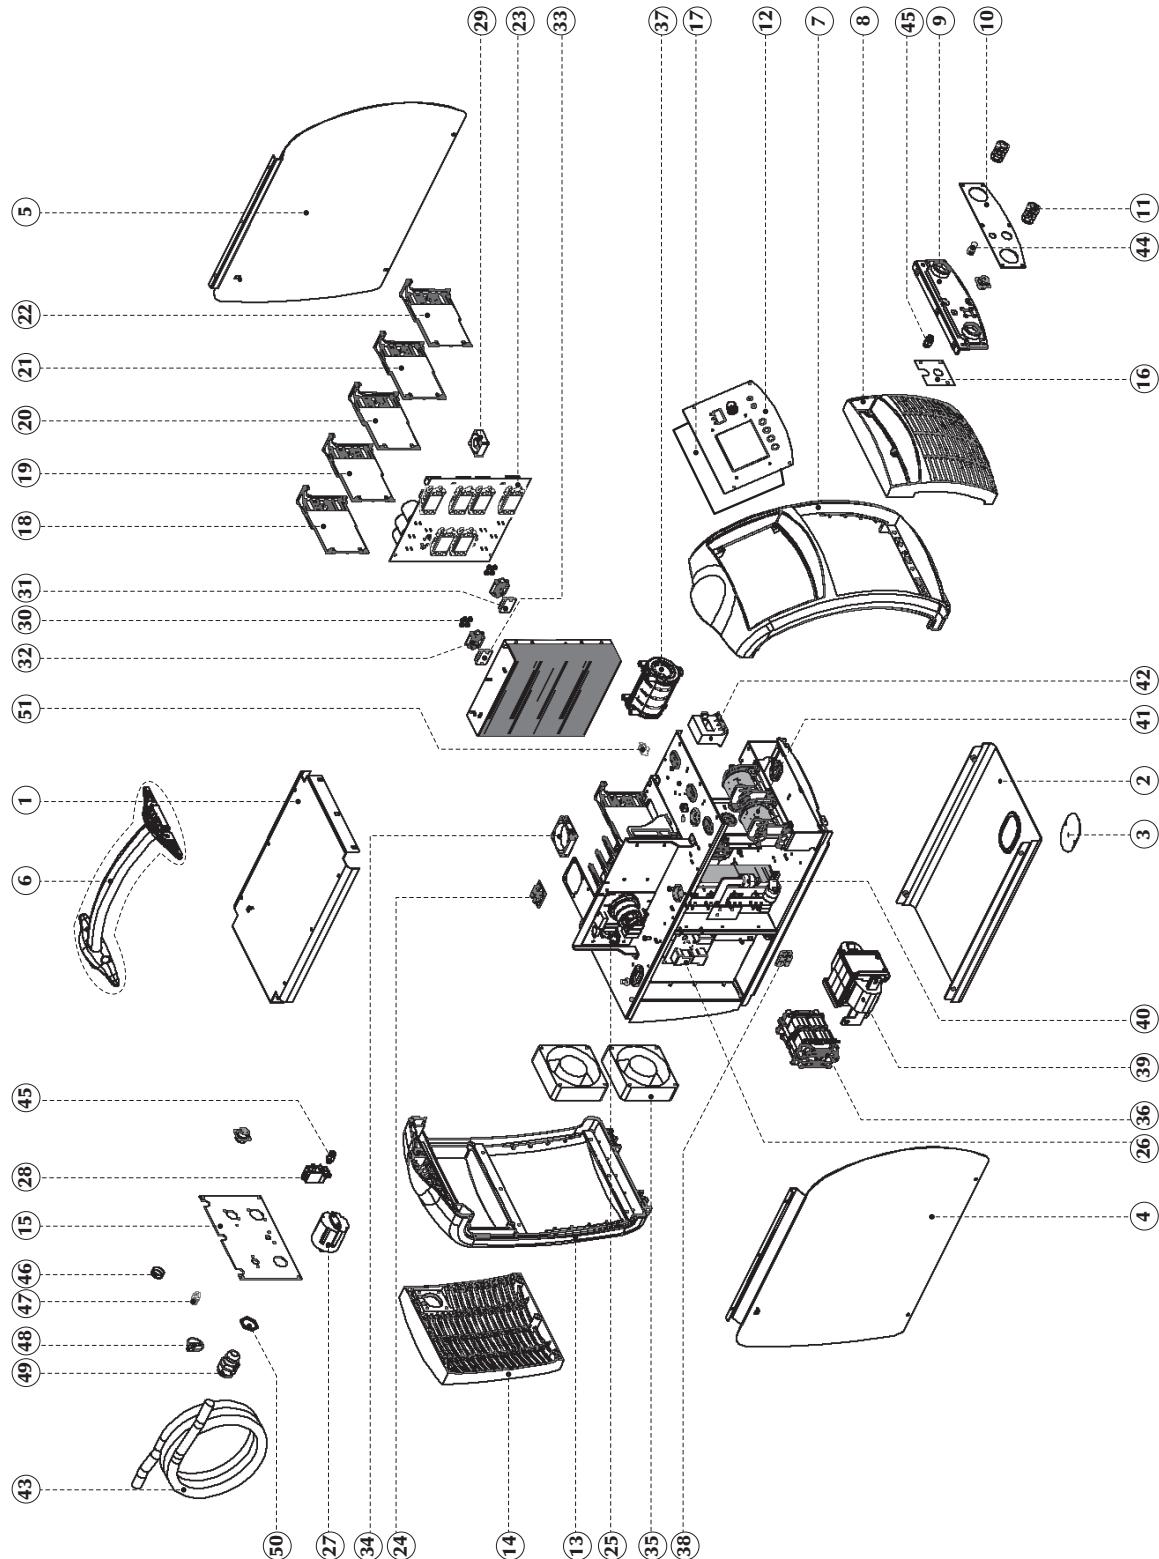


POS.	CODE	ČESŤINA	POLSKI	РУССКИЙ	ENGLISH	ENGLISH
1	01.02.04502	Kryt vŕchní	Pokrywa górsza (metal)	Верхний кожух (металл)	Metal cover upper	Metal cover upper
2	01.02.04602	Kryt spodní	Podstawa (metal)	База (металл)	Metal cover lower	Metal cover lower
3	01.06.02707	Kryt	Pokrywa	Кожух	Cover	Cover
4	01.03.06802	Panel bocní pravý	Panelboczny - prawy	Задняя панель - п	Side panel - RIGHT	Side panel - RIGHT
5	03.07.598	Panel bocní levý	Panelboczny - lewy	Боковая панель - л	Side panel - LEFT	Side panel - LEFT
6	74.90.075	Sada rukojetí	Zestaw rączki	Комплект рукоятки	Handle - Spare kit	Handle - Spare kit
7	01.04.29501	Panel celní plast.	Rama przednia (plastik)	Передняя рама (пластик)	Front frame (plastic)	Front frame (plastic)
8	01.04.29701	Spojka	Kratka przednia (plastik)	Передняя решетка (пластик)	Front grid (plastic)	Front grid (plastic)
9	20.07.15301	Držák konektoru	Obsadniażdżarkowy	Держатель токового разъема	Current socket holder	Current socket holder
10	03.05.14101	Profil celní	Phytoprzędzia	Передний профиль	Profile	Profile
11	10.13.023	Zásvuka panelová 70-95 mm ²	Złączce pradowe (panel) - 70-95 mm ²	Разъем подачи тока (панель) - 70-95mm ²	Current socket (panel) 70-95mm ²	Current socket (panel) 70-95mm ²
12	03.05.184	Panel pøední	Panel przedni	Передняя панель	Front nameplate	Front nameplate
13	01.05.24201	Panel zadní/plast.	Rama tylna (plastik)	Задняя рама (пластик)	Rear frame (plastic)	Rear frame (plastic)
14	01.05.24301	Spojka	Kratka tylna (plastik)	Задняя решетка (пластик)	Rear grid (plastic)	Rear grid (plastic)
15	03.05.065	Štítek na zadní straně	Tylnatabiliczka identyfikacyjna	Задняя табличка	Rear nameplate	Rear nameplate
16	15.14.4982	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
17	15.22.344	Panel řídící FP344	Panel sterujący FP344	Панель управления FP344	Control panel FP344	Control panel FP344
18	15.14.4608	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
19	15.18.03303	Sada elektronických karet	Zestaw płyttek drukowanych	Комплект электронных плат	P.C. Board - Spare kit	P.C. Board - Spare kit
20	15.14.41961	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
21	15.14.6082	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
22	15.14.4303	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
23	15.18.046	Sada desky výkonov	Zapasowa płytka moc	Силовая плата - комплект запасных частей	Power P.C. Board - Spare kit	Power P.C. Board - Spare kit
24	15.14.5352	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
25	15.14.5361	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
26	15.14.5371	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
27	09.01.011	Spínač 3 pól	Przetwornik 3-biegowy	Столбовой выключатель - 3 полюса	Switch - 3 poles	Switch - 3 poles
28	09.05.001	Elektroventil	Zawór elektromagnetyczny	Электромагнитный клапан	Solenoid valve	Solenoid valve
29	14.70.050	Ventilátor	Wentylator	Вентилятор	Fan	Fan

POS.	CODE	ČEŠTINA	POLSKI	РУССКИЙ	ENGLISH	ENGLISH
30	18.40.069	Rozperka	Przekładka	Разделитель	Spacer	Spacer
31	14.05.082	Diodamodu -	Moduł diodowy	Модуль диода	Diode module	Diode module
32	20.07.132	Tesnickroužek	Końierz	Фланец	Flange	Flange
33	14.05.102	Diodamodu -	Moduł diodowy	Модуль диода	Diode module	Diode module
34	14.70.058	Ventilátor	Wentylator	Вентилятор	Fan	Fan
35	14.70.059	Ventilátor	Wentylator	Вентилятор	Fan	Fan
36	05.18.007	Tlumivka	Cewka	Амортизатор	Choke	Choke
37	05.04.005	Tlumivka urovnova	Cewka poziomująca	Выходной дроссель	Output choke	Output choke
38	14.05.098	Diodamodu -	Moduł diodowy	Модуль диода	Diode module	Diode module
39	05.02.02601	Transformátor inverter	Invertor	Силовой трансформатор	Power transformer	Power transformer
40	06.31.028	Ferit	Ferrit	Ферритовый сердечник	Ferrite core	Ferrite core
41	05.03.022	Transformátor H.F.	Transformator wysokiej częstotliwości	Высоко-частотный трансформатор	H.F. transformer	H.F. transformer
42	11.19.017	Proudový cídal 500A	Czujnik prądowy - 500A	Датчик тока - 500A	Current sensor - 500A	Current sensor - 500A
*	09.07.912	Terplotní cídal	Czujnik termiczny	Термодатчик	Thermal sensor	Thermal sensor
*	49.07.448	Terplotní cídal	Czujnik termiczny	Термодатчик	Thermal sensor	Thermal sensor
43	49.04.079	Napájecí kabel	Przewód zasilania	Кабель питания	Input line cord	Input line cord
*	49.07.397	Kabel	Okablowanie	Кабельная проводка	Wiring	Wiring
*	49.07.497	Kabel	Okablowanie	Кабельная проводка	Wiring	Wiring
*	49.07.511	Kabel	Okablowanie	Кабельная проводка	Wiring	Wiring
*	49.07.539	Vf kabeláž	Okablowanie H.F.	Проводка выс.част.	H.F. wiring	H.F. wiring
*	49.07.545	Kabel	Okablowanie	Кабельная проводка	Wiring	Wiring
44	19.50.055	Šroubení 1/8"	Złącz 1/8 cala	Штучер 1/8"	Fitting 1/8"	Fitting 1/8"
45	24.01.001	Šroubení 6 - 1/8"	Złącz 6 - 1/8 cala	Штучер 6 - 1/8"	Fitting 6 - 1/8"	Fitting 6 - 1/8"
46	10.01.155	Krýtka konektor	Zatyczka złączka	Колпак винта	Screw cap	Screw cap
47	24.01.190	Šroubení 1/8" - 1/4"	Złącz 1/8 - 1/4 cala	Штучер 1/8" - 1/4"	Fitting 1/8" - 1/4"	Fitting 1/8" - 1/4"
48	09.11.009	Pácka prepnace	Pokrętło	Регулятор	Knob	Knob
49	08.22.012	Průchodka kabelová	Zacisk kabla	Кабельный зажим	Cable clamp	Cable clamp
50	08.22.013	Kontramatic	Przeciwnakrętka	Контргайка	Blocking nut	Blocking nut
51	11.14.006	Odpor 1500ohm 10W	Oprónik 1500ohm 10W	Резистор 1500ом 10Вт	Resistor 1500ohm 10W	Resistor 1500ohm 10W

POS.	CODE	ČEŠTINA	POLSKI	РУССКИЙ	ENGLISH
*	11.14.006	Odpór 1500ohm 10W	Opornik 1500ohm 10W	Резистор 1500 ом 10Вт	Resistor 1500ohm 10W
*	21.04.028	Hadice 5x11	Wąż pcv opłatany - 5x11	Обмотанный PVC шланг - 5x11	Braided PVC hose - 5x11
*	71.10.005	Trubka z PVC s drátěnou vložkou 5x11 - 1,70 m	Wąż PVC zbrojony 5 x 11 - 1,70 m	Трубка пвх с сеткой 5x11 - 1,70 м	Braided PVC hose - 5x11 - 1,7m
*	72.02.043	Pripojení hadicky Ø 6 mm	Uchwyt twęza Ø 6 mm	Шлангодержатель Ø 6 mm	Hose holder D. 6mm
52	72.02.044	Maticice 1/4"	Nakrętka 1/4 cala	Гайка - 1/4"	Nut-1/4"
	91.08.458	Návod na obsluhu: URANOS NX 4000/5000 TLH [IT,EN,DE,FR,ES,PT ,NL,SV,DA,NO,FI,EL]	Instrukcja obsługi: URANOS NX 4000/5000 TLH [IT,EN,DE,FR,ES,PT ,NL,SV,DA,NO,FI,EL]	Инструкция по эксплуатации: URANOS NX 4000/5000 TLH [IT,EN,DE,FR,ES,PT ,NL,SV,DA,NO,FI,EL]	Instruction manual: URANOS NX 4000/5000 TLH [IT,EN,DE,FR,ES,PT ,NL,SV,DA,NO,FI,EL]
	91.08.459	Návod na obsluhu: URANOS NX 4000/5000 TLH [CS,PL,RU,TR,RO,B G,SK,ET,LV,LT,HU,SL]	Instrukcja obsługi: URANOS NX 4000/5000 TLH [CS,PL,RU,TR,RO,B G,SK,ET,LV,LT,HU,SL]	Инструкция по эксплуатации: URANOS NX 4000/5000 TLH [CS,PL,RU,TR,RO,B G,SK,ET,LV,LT,HU,SL]	Instruction manual: URANOS NX 4000/5000 TLH [CS,PL,RU,TR,RO,B G,SK,ET,LV,LT,HU,SL]

URANOS NX 5000 TLH 3x230V 3x400V (55.07.049)

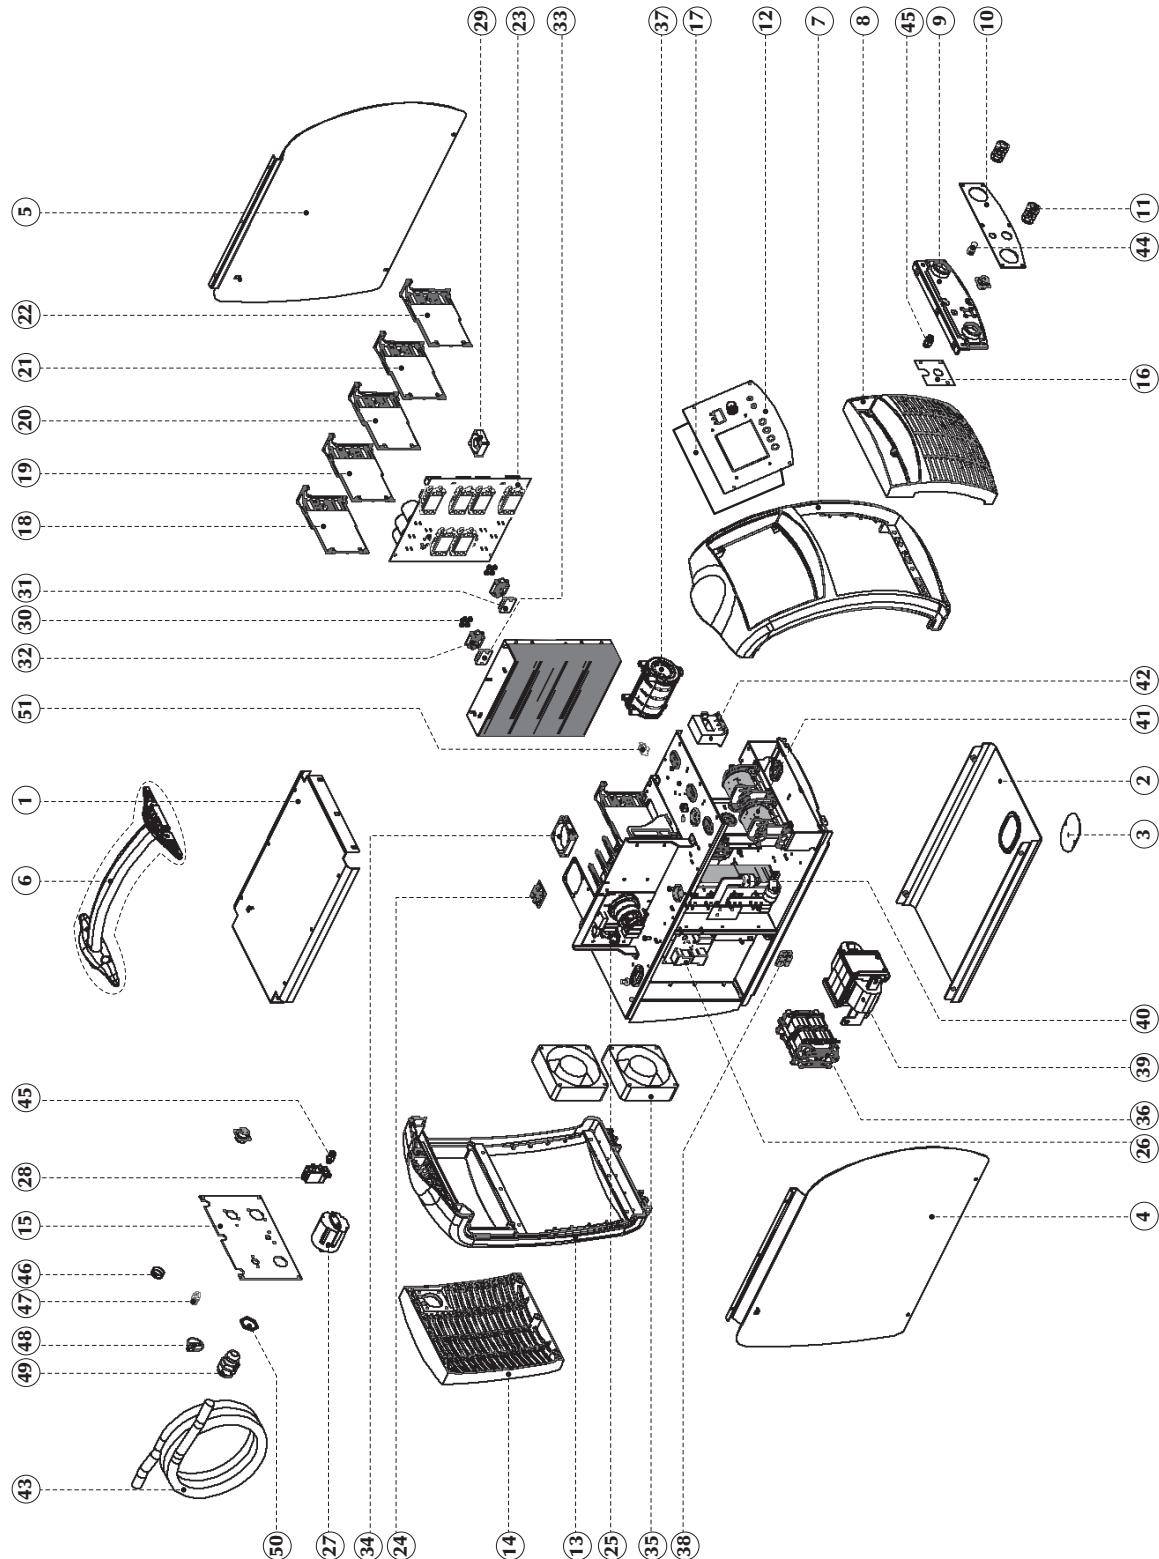

POS.	CODE	ČESŤINA	POLSKI	РУССКИЙ	ENGLISH	ENGLISH
1	01.02.04502	Kryt vŕchní	Pokrywa górsza (metal)	Верхний кожух (металл)	Metal cover upper	Metal cover upper
2	01.02.04602	Kryt spodní	Podstawa (metal)	База (металл)	Metal cover lower	Metal cover lower
3	01.06.02707	Kryt	Pokrywa	Кожух	Cover	Cover
4	01.03.06802	Panel bocní pravý	Panelboczny - prawy	Задняя панель - п	Side panel - RIGHT	Side panel - RIGHT
5	03.07.598	Panel bocní levý	Panelboczny - lewy	Боковая панель - л	Side panel - LEFT	Side panel - LEFT
6	74.90.075	Sada rukojetí	Zestaw rączki	Комплект рукоятки	Handle - Spare kit	Handle - Spare kit
7	01.04.29501	Panel celní plast.	Rama przednia (plastik)	Передняя рама (пластик)	Front frame (plastic)	Front frame (plastic)
8	01.04.29701	Spojka	Kratka przednia (plastik)	Передняя решетка (пластик)	Front grid (plastic)	Front grid (plastic)
9	20.07.15301	Držák konektoru	Obsadniażdżarkowy	Держатель токового разъема	Current socket holder	Current socket holder
10	03.05.14101	Profil celní	Phytoprzędzia	Передний профиль	Profile	Profile
11	10.13.023	Zásvuka panelová 70-95 mm ²	Złączce pradowe (panel) - 70-95 mm ²	Разъем подачи тока (панель) - 70-95mm ²	Current socket (panel) 70-95mm ²	Current socket (panel) 70-95mm ²
12	03.05.184	Panel pøední	Panel przedni	Передняя панель	Front nameplate	Front nameplate
13	01.05.24201	Panel zadní/plast.	Rama tylna (plastik)	Задняя рама (пластик)	Rear frame (plastic)	Rear frame (plastic)
14	01.05.24301	Spojka	Kratka tylna (plastik)	Задняя решетка (пластик)	Rear grid (plastic)	Rear grid (plastic)
15	03.05.065	Štítek na zadní straně	Tylnatabiliczka identyfikacyjna	Задняя табличка	Rear nameplate	Rear nameplate
16	15.14.4982	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
17	15.22.345	Panel řídící FP345	Panel sterujący FP345	Панель управления FP345	Control panel FP345	Control panel FP345
18	15.14.4608	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
19	15.18.03303	Sada elektronických karet	Zestaw płyttek drukowanych	Комплект электронных плат	P.C. Board - Spare kit	P.C. Board - Spare kit
20	15.14.41961	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
21	15.14.6082	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
22	15.14.4303	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
23	15.18.046	Sada desky výkonov	Zapasowa płytka mocu	Силовая плата - комплект запасных частей	Power P.C. Board - Spare kit	Power P.C. Board - Spare kit
24	15.14.5352	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
25	15.14.5361	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
26	15.14.5371	Deska	Phytadrukowana	Печатная плата	P.C. Board	P.C. Board
27	09.01.011	Spínač 3 pól	Przetwornik 3-biegowy	Столбовой выключатель - 3 полюса	Switch - 3 poles	Switch - 3 poles
28	09.05.001	Elektroventil	Zawór elektromagnetyczny	Электромагнитный клапан	Solenoid valve	Solenoid valve
29	14.70.050	Ventilátor	Wentylator	Вентилятор	Fan	Fan

POS.	CODE	ČEŠTINA	POLSKI	РУССКИЙ	ENGLISH	ENGLISH
30	18.40.069	Rozperka	Przekładka	Разделитель	Spacer	Spacer
31	14.05.082	Diodamodu -	Moduł diodowy	Модуль диода	Diode module	Diode module
32	20.07.132	Tesnickroužek	Końierz	Фланец	Flange	Flange
33	14.05.102	Diodamodu -	Moduł diodowy	Модуль диода	Diode module	Diode module
34	14.70.058	Ventilátor	Wentylator	Вентилятор	Fan	Fan
35	14.70.059	Ventilátor	Wentylator	Вентилятор	Fan	Fan
36	05.18.007	Tlumivka	Cewka	Амортизатор	Choke	Choke
37	05.04.005	Tlumivka urovnova	Cewka poziomująca	Выходной дроссель	Output choke	Output choke
38	14.05.098	Diodamodu -	Moduł diodowy	Модуль диода	Diode module	Diode module
39	05.02.02601	Transformátor inverter	Invertor	Силовой трансформатор	Power transformer	Power transformer
40	06.31.028	Ferit	Ferrit	Ферритовый сердечник	Ferrite core	Ferrite core
41	05.03.022	Transformátor H.F.	Transformator wysokiej częstotliwości	Высоко-частотный трансформатор	H.F. transformer	H.F. transformer
42	11.19.017	Proudový cídal 500A	Czujnik prądowy - 500A	Датчик тока - 500A	Current sensor - 500A	Current sensor - 500A
*	09.07.912	Terplotní cídal	Czujnik termiczny	Термодатчик	Thermal sensor	Thermal sensor
*	49.07.448	Terplotní cídal	Czujnik termiczny	Термодатчик	Thermal sensor	Thermal sensor
43	49.04.079	Napájecí kabel	Przewód zasilania	Кабель питания	Input line cord	Input line cord
*	49.07.397	Kabel	Okablowanie	Кабельная проводка	Wiring	Wiring
*	49.07.497	Kabel	Okablowanie	Кабельная проводка	Wiring	Wiring
*	49.07.511	Kabel	Okablowanie	Кабельная проводка	Wiring	Wiring
*	49.07.539	Vf kabeláž	Okablowanie H.F.	Проводка выс.част.	H.F. wiring	H.F. wiring
*	49.07.545	Kabel	Okablowanie	Кабельная проводка	Wiring	Wiring
44	19.50.055	Šroubení 1/8"	Złącz 1/8 cala	Штучер 1/8"	Fitting 1/8"	Fitting 1/8"
45	24.01.001	Šroubení 6 - 1/8"	Złącz 6 - 1/8 cala	Штучер 6 - 1/8"	Fitting 6 - 1/8"	Fitting 6 - 1/8"
46	10.01.155	Krýtka konektor	Zatyczka złączka	Колпак винта	Screw cap	Screw cap
47	24.01.190	Šroubení 1/8" - 1/4"	Złącz 1/8 - 1/4 cala	Штучер 1/8" - 1/4"	Fitting 1/8" - 1/4"	Fitting 1/8" - 1/4"
48	09.11.009	Pácka prepnace	Pokrętło	Регулятор	Knob	Knob
49	08.22.012	Prúchodka kabelová	Zacisk kabla	Кабельный зажим	Cable clamp	Cable clamp
50	08.22.013	Kontramatic	Przeciwnakrętka	Контргайка	Blocking nut	Blocking nut
51	11.14.006	Odpor 1500ohm 10W	Oprónik 1500ohm 10W	Резистор 1500ом 10Вт	Resistor 1500ohm 10W	Resistor 1500ohm 10W

POS.	CODE	ČEŠTINA	POLSKI	РУССКИЙ	ENGLISH
*	21.04.028	Hadicce 5x11	Wąż pcv opłatały - 5x11	Обмотанный PVC шланг - 5x11	Braided PVC hose - 5x11
*	71.10.005	Trubka z PVC s drátěnou vložkou 5x11 - 1,70 m	Wąż PVC zbrojony 5 x 11 - 1,70 m	Трубка пвх с сеткой 5x11 - 1,70 м	Braided PVC hose - 5x11 - 1,7m
*	72.02.043	Pripojení hadicky ø 6 mm	Uchwyt węza ø 6 mm	Шлангодержатель ø 6 mm	Hose holder D.6mm
*	72.02.044	Maticce 1/4"	Nakrętka 1/4 cala	Гайка - 1/4"	Nut-1/4"
91.08.458		Návod na obsluhu: URANOS NX 4000/5000 TLH [IT,EN,DE,FR,ES,PT,NL,SV,DA,NO,FI,EL]	Instrukcia obslugi: URANOS NX 4000/5000 TLH [IT,EN,DE,FR,ES,PT,NL,SV,DA,NO,FI,EL]	Инструкция по эксплуатации: URANOS NX 4000/5000 TLH [IT,EN,DE,FR,ES,PT,NL,SV,DA,NO,FI,EL]	Instruction manual: URANOS NX 4000/5000 TLH [IT,EN,DE,FR,ES,PT,NL,SV,DA,NO,FI,EL]
91.08.459		Návod na obsluhu: URANOS NX 4000/5000 TLH [CS,PL,RO,BG,SK,ET,LV,LT,HU,SL]	Instrukcia obslugi: URANOS NX 4000/5000 TLH [CS,PL,RO,BG,SK,ET,LV,LT,HU,SL]	Инструкция по эксплуатации: URANOS NX 4000/5000 TLH [CS,PL,RO,BG,SK,ET,LV,LT,HU,SL]	Instruction manual: URANOS NX 4000/5000 TLH [CS,PL,RO,BG,SK,ET,LV,LT,HU,SL]

